

31-ENERO-2021

El día de Hoy no se labora, se le da descanso a todo el Personal.

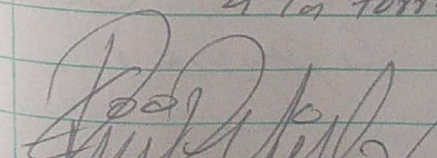
1-FEBREDO-2021

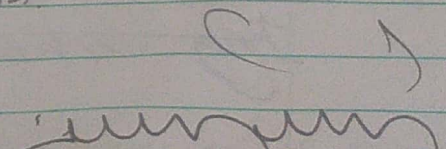
TIEMPO: Nublado

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión con Torre de perforación y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se Continúa con la perforación, muestreo y estudio litológico, se ejecutan 0,30 metros de profundidad, hasta el momento no se ha superado el material de alta resistividad, se sigue encontrando material granular compacto, contrario a lo descrito en el estudio geo-eléctrico, la perforación acumulada es de 84,80 metros de profundidad, se toma temperatura del personal, no hubo mayor rendimiento debido a la ruptura y desprendimiento de la sarta (tubería de perforación 3 1/2") en las horas de la noche a los 65,00 metros de profundidad, Aproximadamente, una vez sacada la tubería que está enganchada a la torre de perforación.


Ing. Residente


Supervisor

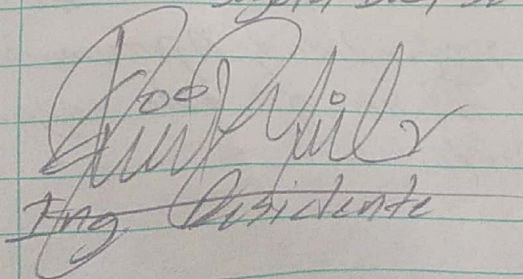
2 - FEBRERO - 2021

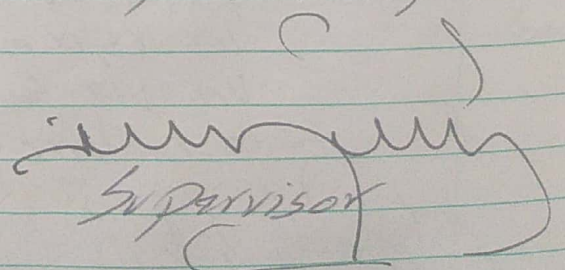
TIEMPO: Soleado y Nublado.

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión con Torre de perforación y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se Viaje a la ciudad de Neiva para conseguir la Herramienta de pesca de agarre interno, pero esta no se pudo conseguir ya hecha, entonces el Perforador con la experiencia que tiene decide fabricar Una Herramienta artesanal de pesca de agarre interno para la tubería de 3" que hay en el pozo profundo, y según nos comenta que la sola fabricación o elaboración de la misma si lleva mínimo 2 días, se autoriza la elaboración de la misma, ya que en caso de volver a presentarse una ruptura en la sarta ya si tiene la herramienta de pesca en el sitio de la obra, se afirma que esta herramienta no se alquila porque por ser bajo consumo, su valor es costoso y no se sabe cuanto tardaremos en rescatar la tubería de perforación, y solo se consigue en Bogotá D.C, se toma la temperatura del personal.


Ing. Residente


Supervisor

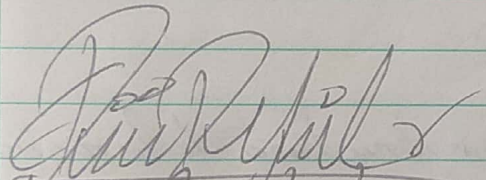
3- FEBRERO - 2021

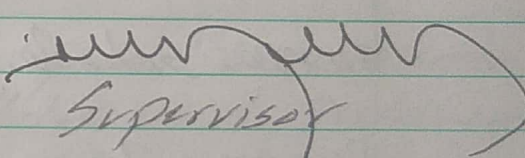
TIEMPO: Solado.

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión con Torre de perforación y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se sigue en la fabricación de la herramienta de pesca de agarre interno en la ciudad de Nuvia, se toma la temperatura del personal, la herramienta se deja en las horas de la Noche en el sitio de la perforación.


Ing. Residente


Supervisor

4- FEBRERO - 2021

TIEMPO: Solado

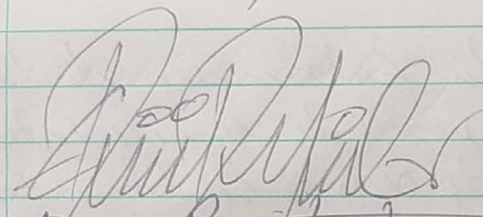
PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador.

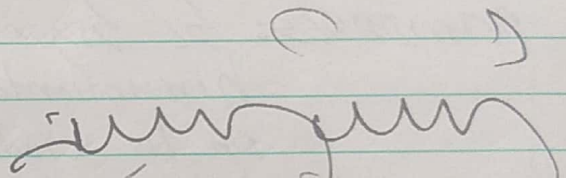
MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión con Torre de perforación y Herramienta Menor

ACTIVIDADES: Se inicia la pesca en el sitio

Norma

de la obra para la recuperación de la sarta (Tuberia 3 1/2") que se encuentra dentro del hueco perforado, se hacen cinco pescas fallidas, por lo tanto el día de hoy no se recupera la sarta, además también una de las grayas que es la encargada de la pesca se daña por el uso excesivo y peso de los elementos que se encuentran en el pozo, se toma temperatura del personal.


Ing. Residente


Supervisor

5 - FEBRERO - 2021

TIEMPO: Soleado y lluvias en una hora de la mañana.

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión con Torre de perforación y Herramienta Mayor

ACTIVIDADES: Se prosigue con la pesca de la sarta una vez arreglado el sistema de grayas, se pide Bentonita directamente al fabricante ya que la misma se encuentra escasa, y nos dicen que en 2 días hábiles nos la entregan en el sitio de la obra, en las horas de la noche se recupera en

Se totalidad la sarta mas la broca,
se toma temperatura del personal.

[Signature]
Ing. Residente

[Signature]
Supervisor

6 - FEBRERO - 2021

TIEMPO: Soleado.

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico
Operador (2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión Con Torre de perforación
y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se busca soldador para Mantenimiento
general de la sarta (tubería de perforación
3 1/2") puesto que la mayoría de la tubería
se encuentra con fisuras en las conexiones
y si no se realiza puede volver a sufrir
una ruptura la sarta, pero no lo encontramos
hasta el lunes estan libres los pocos que
conocen de esta tubería, se toma temperatura
del personal.

[Signature]
Ing. Residente

[Signature]
Supervisor

7 - FEBRERO - 2021

El día de hoy no se labora, debido a que no tenemos personal para el mantenimiento de la Sarta para poder reiniciar la perforación.

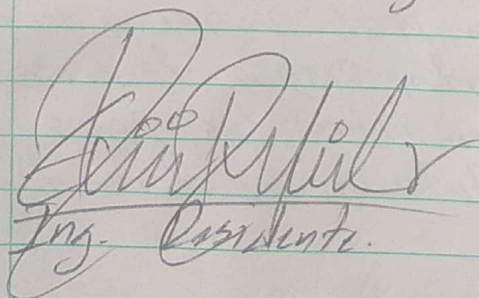
8 - FEBRERO - 2021

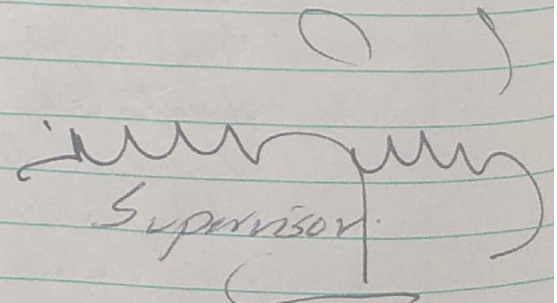
TIEMPO: Solado y Nublado.

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador,

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión con Torre de perforación y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se realiza mantenimiento general de la Sarta (tubos de perforación 3 1/2" y conexiones) y el sistema de lodos, se toma temperatura del personal, limpieza recorrido de lodos y Piscina y mantenimiento del Camión.


Ing. Residente.


Supervisor.

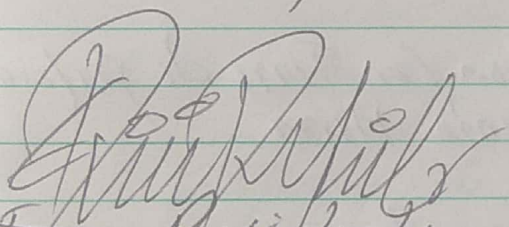
9 - FEBRERO - 2021

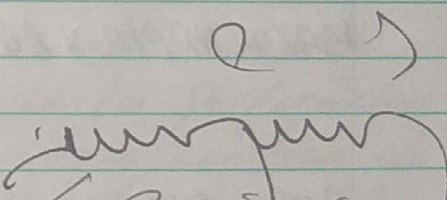
TIEMPO: Nublado y lluvia en las horas de la mañana.

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión con Torre de Perforación y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se inicia con el armado de la sarta y descarga en la perforación para reiniciar la misma pero aproximadamente a los 70,00 metros de profundidad de la perforación se produce un derrumbe interno, posiblemente causado por la recuperación o pesca de la sarta en los días anteriores quedando el material por encima de la cota de la broca y la pasa, por lo anterior se procede a recuperar la sarta y la broca de manera inmediata, se toma temperatura del personal.


Ing Residente.


Supervisor.

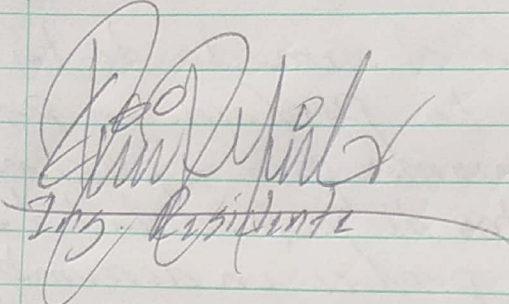
10 - FEBRERO - 2021

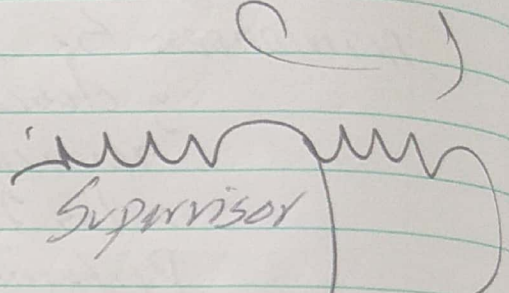
TIEMPO: Nublado y soleado.

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión con Torre de Perforación y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se sigue con la recuperación de la sarta y la broca la cual quedo atrapada a causa del derrumbe interno presentado en la perforación, se toma temperatura del personal.


Ing. Residente


Supervisor

11-FEBRERO-2021

TIEMPO: Soleado y Nublado.

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador(2), Auxiliares operador.

MAQUINARIA X EQUIPO: Camión Con Torre de perforación y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se sigue con la recuperación de la sarta y la broca la cual quedo atrapada a causa del derrumbe interno presentado en la perforación del pozo, se toma la temperatura del personal, a causa de esta actividad uno de los dos winches del camión perforador y su sistema de poleas de la rotación se dañaron, y solo nos quedo funcionando una mas la diferencial para poder recuperar la sarta y la broca.

[Signature]
Ing. Residente.

[Signature]
Supervisor.

12-FEBRERO-2021

TIEMPO: Nublado.

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión con Torre de perforación y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se sigue con la recuperación de la sarta y la broca la cual quedó atrapada a causa del derrumbe interno presentado en la perforación del pozo, se toma la temperatura del personal, en las horas de la noche se recupera la sarta y la broca en su totalidad.

[Signature]
Ing. Residente.

[Signature]
Supervisor.

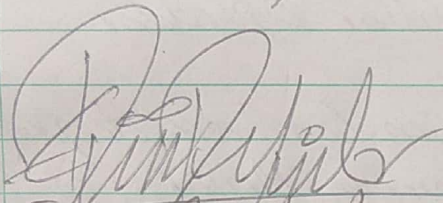
13-FEBRERO-2021

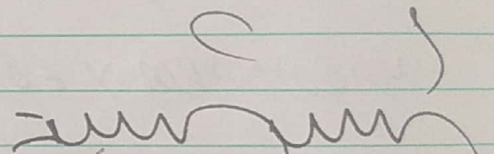
TIEMPO: Nublado.

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión Con Torre de perforación y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se viaja a la ciudad de Nívar para arreglar el sistema de poleas del winche y la rotaria, la cual fue imposible encontrarla, la cual toco pedirle a otra ciudad, debido a la exclusividad de los Requestos, se toma temperatura del personal.


Ing. Residente


Supervisor

14 - FEBRERO - 2021

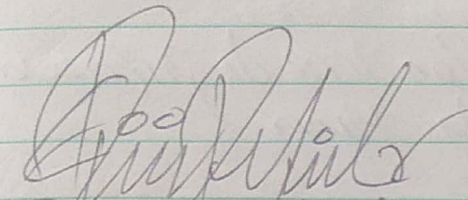
TIEMPO: Nublado.

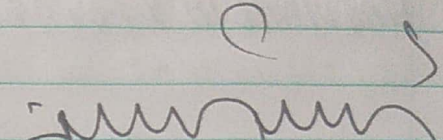
PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión Con Torre de perforación y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se esta a la espera de los Requestos para arreglar el sistema de poleas del winche y la rotaria, se solicita Bentonita a la ciudad de Bogotá, pero el proveedor nos

dice que esta arribaron al sitio de la obra a mas tardar el dia 14 ó 20 de Febrero del presente año porque esta es una, se toma temperatura del personal.


Ing. Residente


Supervisor

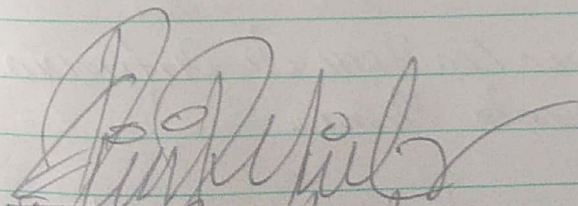
15-FEBRERO-2021

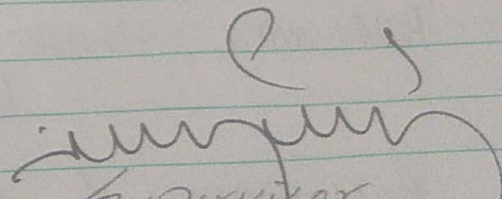
TIEMPO: Nublado y Nevioso en las horas de la mañana.

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Tecnico Operador (2), Auxiliar operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión Con Torre de perforación y Herramienta Mayor.

ACTIVIDADES: Se sigue en la espera de los repuestos para arreglar el sistema de poleas del winche y la rotaria, tambien la llegada de la Bentonita, se toma temperatura del personal.


Ing. Residente


Supervisor

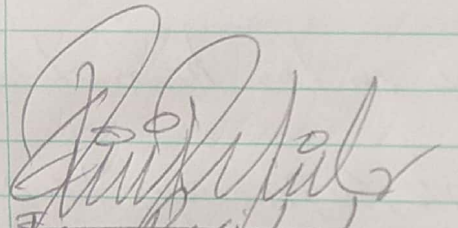
16-FEBRERO-2021

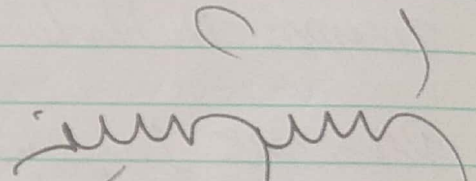
TIEMPO: Nublado.

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión con Torre de perforación y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se sigue en la espera de los respuestas para arreglar el sistema de poleas del winche y la rotaria, también la llegada de la Bentonita, se toma temperatura del personal.


Ing. Residente.


Supervisor.

17-FEBRERO-2021

TIEMPO: Nublado.

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión con Torre de perforación y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se sigue en la espera de los respuestas para arreglar el sistema de poleas del winche y la rotaria, también la llegada de la Bentonita, se toma temperatura del personal.

[Signature]
Ing. Residente

[Signature]
Supervisor

18 - FEBRERO - 2021

TIEMPO: Nublado.

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión Con Torre de perforación y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se sigue en la espera de los respuestos para arreglar el sistema de poleas del winche y la rotatoria, También la llegada de la Bunterita, Se toma temperatura del personal.

[Signature]
Ing. Residente

[Signature]
Supervisor

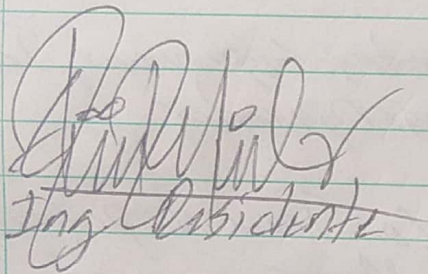
19 - FEBRERO - 2021

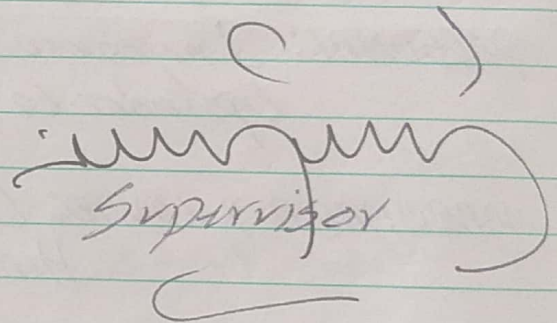
TIEMPO: Lluvia toda la mañana y Nublado en la tarde.

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador(2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión con torre de perforación y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se sigue en la espera de los respuestas para arreglar el sistema de poleas del winche y la rotaria, también la llegada de la Bentonita; se toma la temperatura del personal.


Ing. Residente


Supervisor

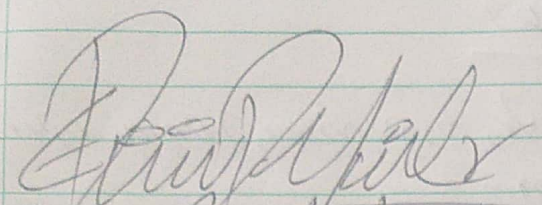
20-FEBRERO-2021

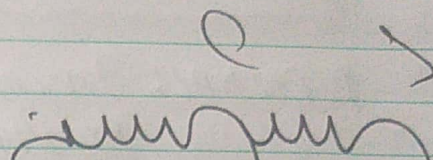
TIEMPO: Nublado.

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión con Torre de Perforación y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se realiza la reparación pertinente del sistema de poleas del winche y la rotaria, además llega la bentonita al sitio de la obra, se toma la temperatura del personal, se inicia acondicionamiento del suelo para recuperar la circulación de lodos y el sello.


Ing. Residente


Supervisor

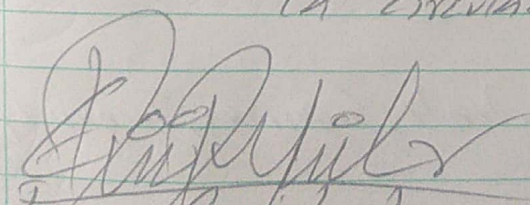
21 - FEBRERO - 2021

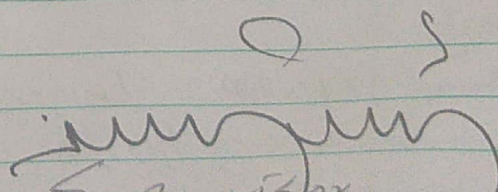
TIEMPO: Nublado.

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico operador
CD, Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Camión con Torre de Perforación y
Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se inicia con el Armado de la sarta
y la descarga en la Perforación para
reiniciar la misma pero aproximadamente
a los 77,00 metros de profundidad de
la perforación se produce nuevamente
un derrumbe interno, por lo que se
procede a recuperar la sarta y la
broca de manera inmediata, se toma
temperatura del personal, y recuperar
la circulación de lodos.


Ing. Residente


Supervisor

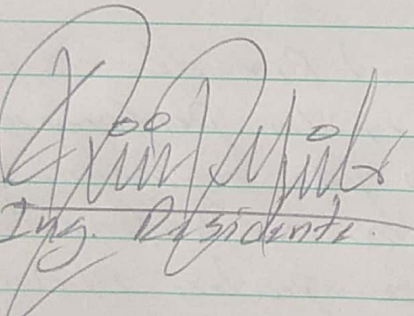
22 - FEBRERO - 2021

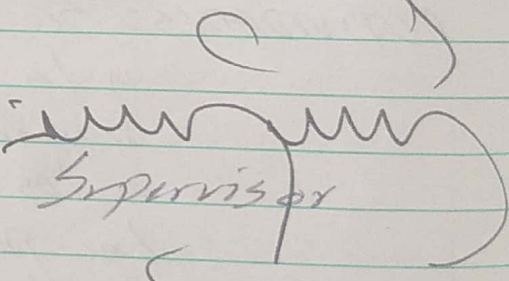
TIEMPO: Nublado y lluvioso

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión con Torre de perforación y herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se realiza la recuperación Total de la barita y la broca, por lo se procede de reperfurar el material ocasionado por el derrumbe; recuperar la circulación de lodos, recuperando 8,00 metros de profundidad de la ya perforada inicialmente, quedando 4,00 metros de profundidad a proximalmente por rescatar, se toma temperatura del personal.


Ing. Residente.


Supervisor

23 - FEBRERO 2021

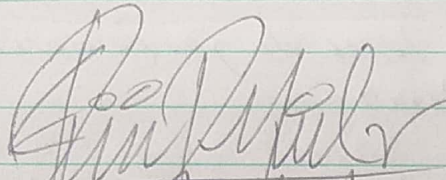
TIEMPO: Nublado.

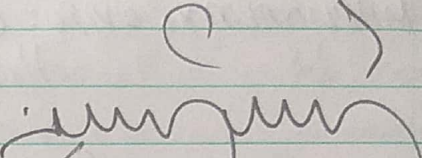
PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión con Torre de perforación y herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se Continúa con la recuperación de

La perforación, se rescatan 3,00 metros de profundidad quedando 4,00 metros por recuperar aproximadamente, se sigue recuperando la circulación de lodos, se toma temperatura del personal, ya casi se inicia la perforación a la profundidad de 84,80 donde se quedó finalmente.


Ing. Residente.


Supervisor.

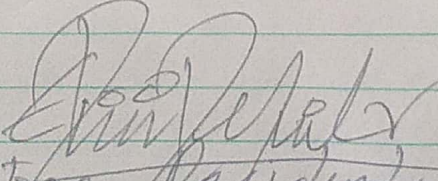
24-FEBRERO-2021

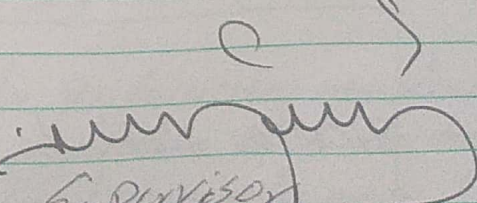
TIEMPO: Nublado y lluvioso

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisores, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión con Torre de Perforación y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se continúa con la Recuperación de la perforación, se rescatan 2,00 metros de profundidad, quedando 2,00 metros por recuperar aproximadamente, se sigue recuperando la circulación de lodos, se toma la temperatura del personal.


Ing. Residente


Supervisor

Norma

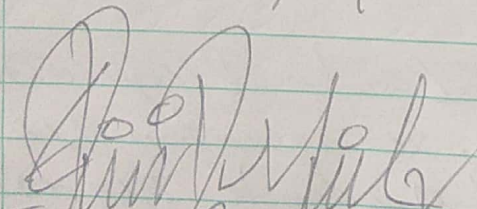
25-FEBRERO-2021

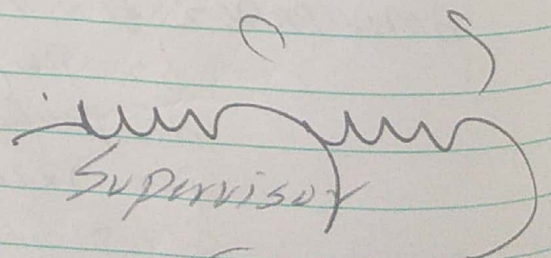
TIEMPO: Nublado y lluvioso

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión con Torre de perforación y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se continúa con la recuperación de la perforación, se rescatan los dos últimos metros de profundidad, se sigue recuperando la circulación de lodos, se toma la temperatura de personal, se reinicia con la perforación, muestreo y estudio litológico, se ejecutan 0,70 metros de profundidad, hasta el momento no se ha superado el material de alta resistividad, se sigue encontrando material granular compacto, contrario a lo descrito en el estudio geo-eléctrico, la perforación acumulada es de 85,50 metros de profundidad.


Ing. Residente.


Supervisor

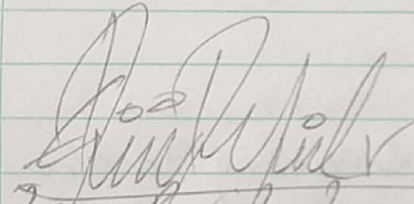
26-FEBRERO-2021

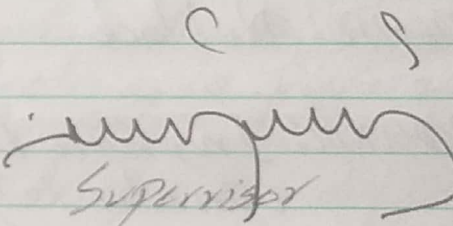
TIEMPO: Nublado.

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión con Torre de perforación y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se continúa con la perforación, muestreo y estudio litológico, se ejecutan 1,50 metros de profundidad, hasta el momento no se ha superado el material de alta resistividad, se sigue encontrando material granular compacto, contrario a lo descrito en el estudio geo-eléctrico, la perforación acumulada es de 87,00 metros de profundidad, se toma la temperatura de personal.


Ing. Residente


Supervisor

27 - FEBRERO - 2021

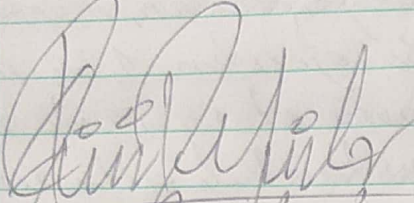
TIEMPO: Nublado y lluvioso

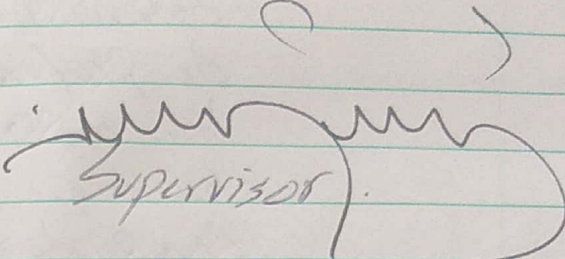
PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión con Torre de perforación, y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se continúa con la perforación, muestreo y estudio litológico, se ejecutan 0,50 metros de profundidad, hasta el momento no se ha

Suprimido el material de alta resistividad, se sigue encontrando material granular compacto, contrario a lo descrito en el estudio geo-eléctrico, la perforación acumulada es de 87,50 metros de profundidad, se toma la temperatura del personal.


Ing. Residente


Supervisor

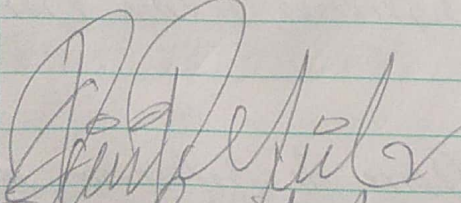
28-FEBRERO-2021

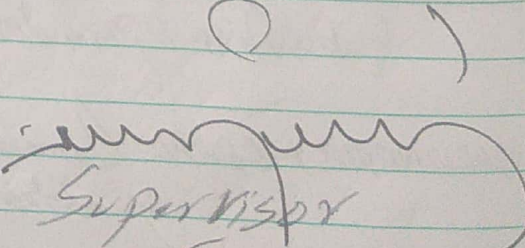
TIEMPO: Nublado.

PERSONAL: Ingeniero Residente, Supervisor, Técnico Operador (2), Auxiliar Operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Camión con Torre de perforación y Herramienta Menor.

ACTIVIDADES: Se realiza recirculación de lodos, se toma temperatura del personal, se labora hasta medio día.


Ing. Residente


Supervisor