

Medellín, 07 de diciembre de 2021

Señores
INDEPORTES ANTIOQUIA
Medellín

Asunto: Informe de mantenimiento Preventivo de los equipos odontológicos utilizados dentro del consultorio en el área de Medicina Deportiva

Por medio del presente me permito informar las actividades desarrolladas en cumplimiento del contrato MC 019 de 2021.


Se ejecutó labores de mantenimiento preventivo a un total de ocho (11) equipos el día 29 de noviembre; los cuales se relacionan a continuación:

ITEM	EQUIPO	No. Reporte	OBSERVACIÓN
1	Autoclave automático	1042	Presenta empaque de tapa con fisura, pero no presenta fuga. Aun así se recomienda cambio para evitar futuras fugas.
2	Cavitron	1040	Equipo en buen funcionamiento; Las puntas tienen desgaste en empaque origin.
3	Equipo de Rayos X	1043	Equipo en buen funcionamiento
4	Lavadora Biosonic	1038	Equipo con falla, fuera de servicio. (Requiere diagnóstico)
5	Termo selladora	1041	Equipo en buen funcionamiento
6	Pieza de alta velocidad	1046	Equipo en buen funcionamiento
7	Pieza de baja velocidad	1044-1045	Equipo en buen funcionamiento
8	Unidad odontológica	1039	Equipo en buen funcionamiento; presenta una pequeña fuga en módulo eyector y falla del sensor de luz de la lámpara, posee algunas afectaciones en pintura pero sin oxidación, acople de pieza de mano de baja presenta desgaste (se recomienda cambio), membrana de panel de control presenta fisuras.
9	Compresor	1036	Equipo en buen funcionamiento, posee uno de los soportes de filtro fisurado
10	Termohigrometro #1	1037	Equipo en buen funcionamiento
11	Termohigrometro #2	1034	Equipo en buen funcionamiento

Nota: Se realiza retiro de Lavadora Biosonic SN. 110925025, Activo No. 012668 con el fin de emitir diagnóstico de falla dado que enciende, pero no genera pulsos oscilatorios.

Se hace entrega a la entidad de los reportes de mantenimiento preventivo.

Registro fotográfico

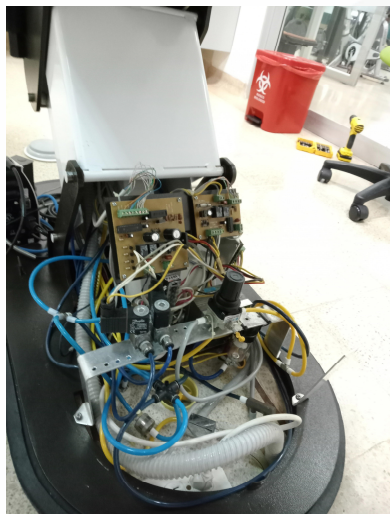

Empaque con fisura



Fuga en módulo eyector



Panel fisurado



Acople desgastado




Oring de puntas de eyector



Lavadora ultrasónica con falla




Soportes de filtro de compresor fisurado

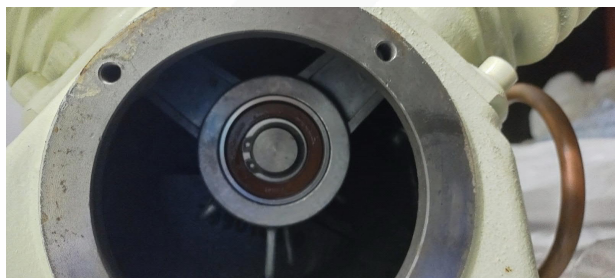

Sin otro particular.

Atentamente,

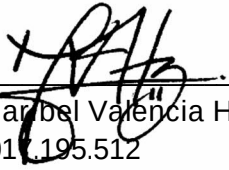
Ing. Marcel Valencia Hernández
CC. 1.011.195.512
ILAN INGENIERÍA SAS