

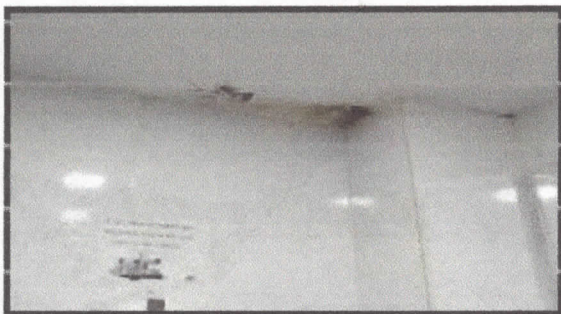
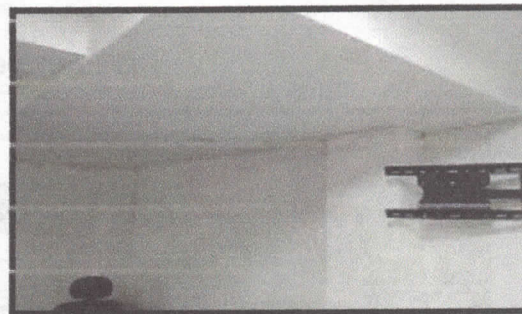


**REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS NESECIDADES URGENTES QUE NESECITA EL
EDIFICIO DE LA CONTRALORIA**

- Hay presencia de humedades y filtraciones de agua en las tres (3) plantas afectando cielo rasos y muros.

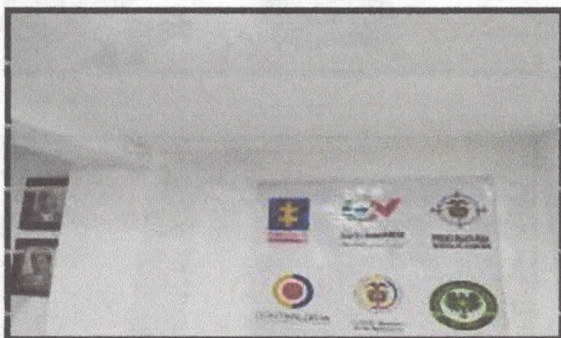

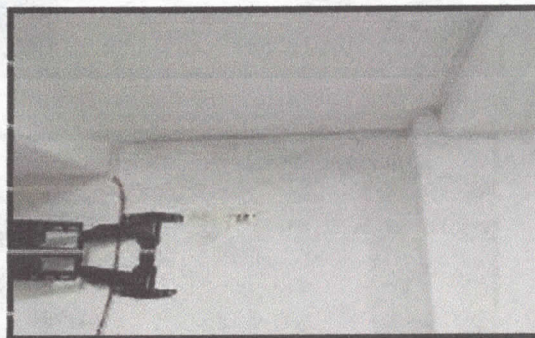


- En el tercer piso, el área cubierta con teja de policarbonato evidencia mucho deterioro pues su vida útil ya expiró. Se debe cambiar toda la cubierta, las dos vigas canales se encuentran tapadas por la falta de mantenimiento, ocasionando el rebose de las aguas lluvias, lo que conlleva a la humedad y deterioro de los muros de la fachada. Hay una canal galvanizada que se encuentra tapada y por este motivo no da abasto a recoger las aguas de dos cubiertas que allí convergen.

TEJA DE POLICARBONATO






UBICACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS

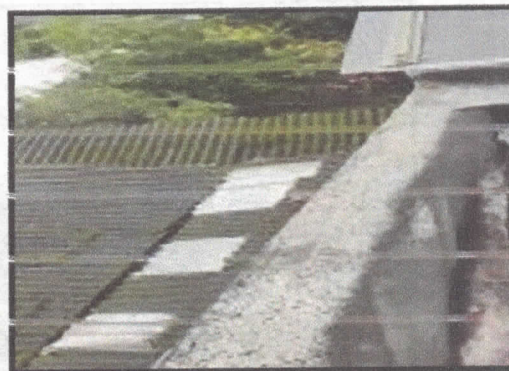

TEJAS TRAPEZOIDALES

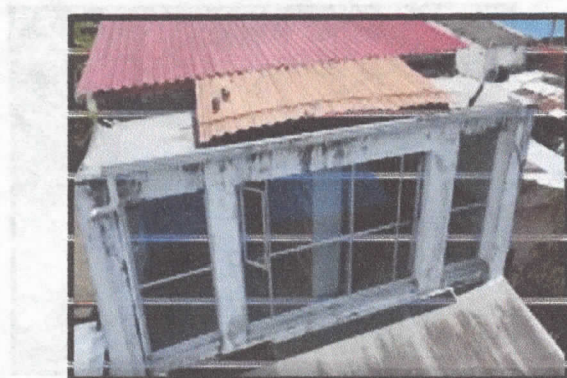

- En las oficinas del tercer (3) piso se encontró un agrietamiento de una viga aérea, por tal motivo el día 19 de mayo de 2022 se hace la visita con el ing. Estructural Yeison Romero de la secretaria de Infraestructura, con la presencia del Dr. Mauricio Torres, realizándose el levantamiento estructural de columnas y vigas del área, donde se identifica lo siguiente:


Se presenta una fisura en una viga aérea de la edificación, esta se encuentra ubicada entre los niveles del tercer piso y la cubierta





VIGA CANALES



CANAL GALVANIZADA

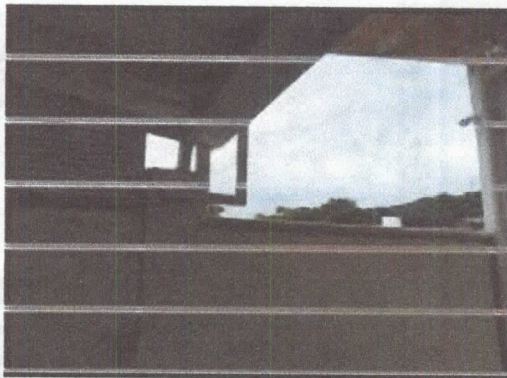

- En la zona donde se encuentran los aires acondicionados hace falta el cambio del manto asfáltico ya que se ha deteriorado en los bordes, ocasionando filtraciones de agua y a futuro un deterioro de la placa. Se debe mejorar con una pequeña estructura, cubriendo aires y placa así mismo en la parte final de la cubierta hace falta colocar un tendido de tejas trapezoidales, y así se evita el deterioro de la placa. Cambiar la canal galvanizada existente en este sector, ya que no cubre la totalidad de la cubierta, con esto se evita filtraciones y deterioro de vigas.

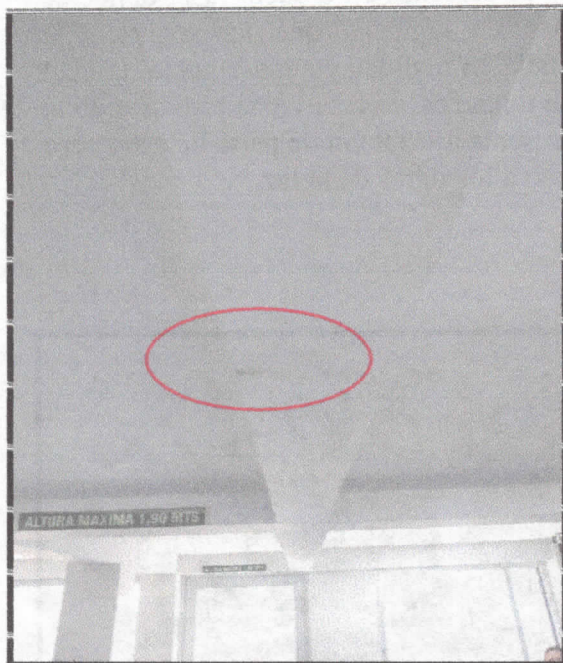
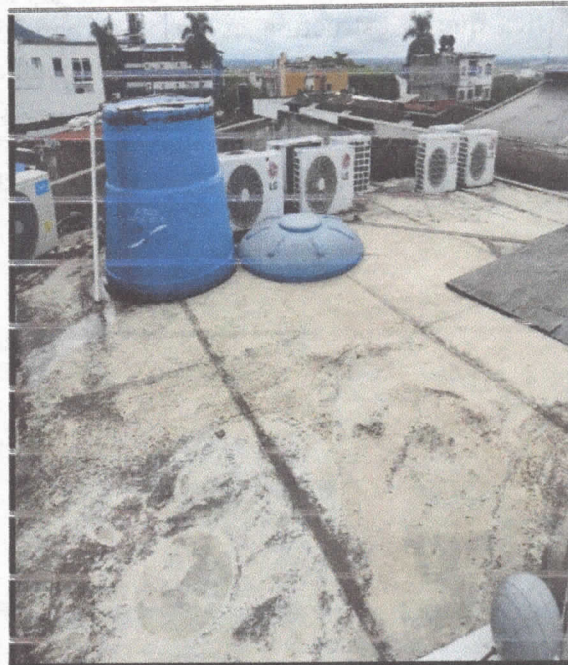


Se visualiza que la fisura esta de forma vertical, dando a interpretar que es producto a un aumento de los momentos máximos flectores, que se originan en esfuerzos de flexión donde generalmente estas son producidas por armaduras o una sección insuficiente de la viga.







No obstante, se hace el retiro de una de las lámparas cercanas en el cielo raso, donde se verifica que la estructura es una losa nervada (vigas y viguetas) que dan soporte a la cubierta, así mismo se identifica que la viga afectada en realidad es una vigueta, la cual tiene un sobre concreto a la misma, generando una junta fría, la cual viene provocando la fisura, así mismo se identifica que la vigueta no presenta afectación de parte de esta, pero si se identifica que esta fue intervenida para dar paso a los tubos de la luz.

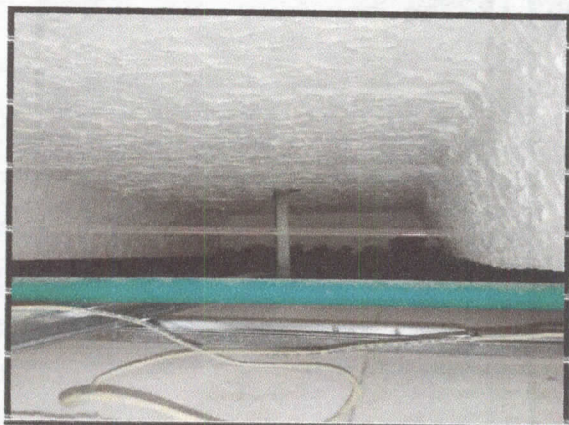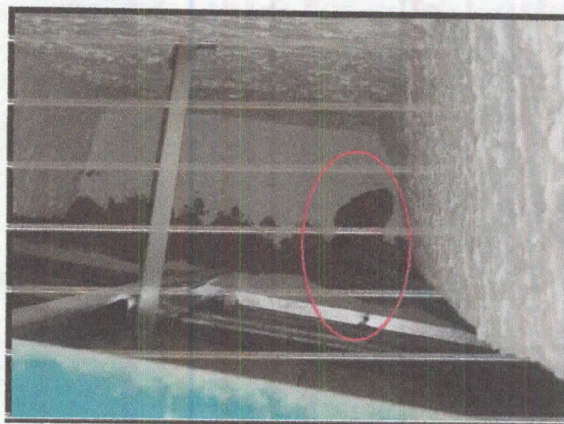


IMPERMEABILIZACION DEL TANQUE SUBTERANEO

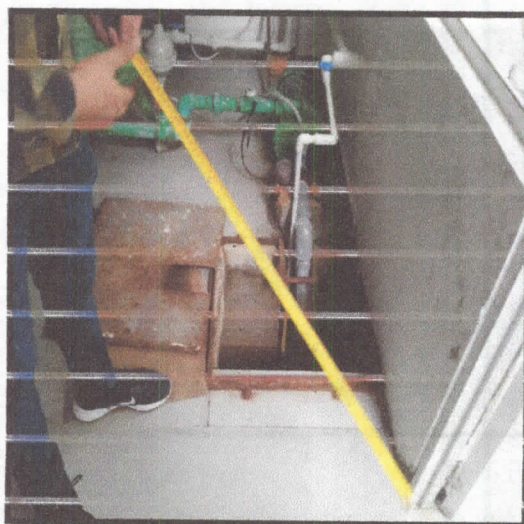

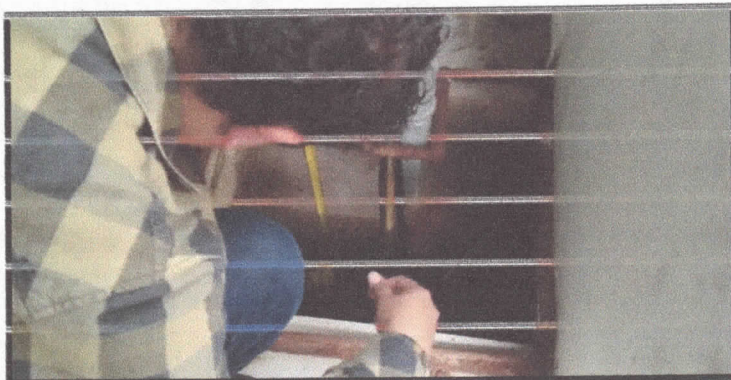


Suministro y cambio de tablero de medida según norma AE319 alternativa 3. (Trámite ante la EMSA para el retiro y la reinstalación de los sellos del tablero, Desmonte de los equipos del tablero existente y reinstalación en el nuevo cofre).

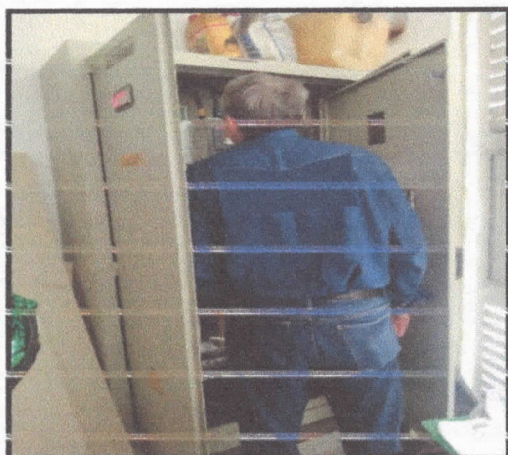




Unidentified

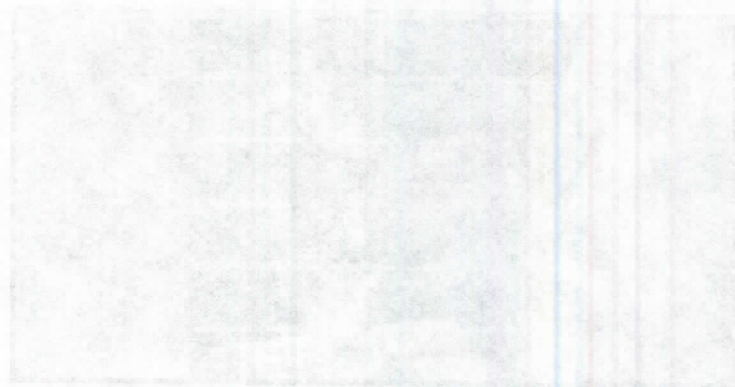

Unidentified stamp is located in the upper middle section of the page. It is a large, rectangular, light-colored stamp or mark.

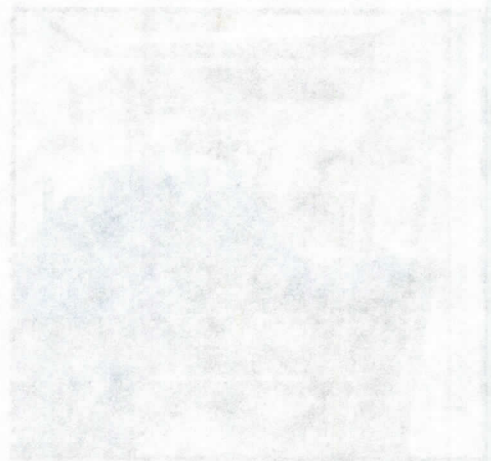

Unidentified stamp is located in the lower left section of the page. It is a rectangular, light-colored stamp or mark.



Localización:

La oficina de la contraloría municipal se encuentra localizado sobre la calle 41 # 29-97 en las siguientes coordenadas.

PUNTO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
	ESTE	NORTE
Contraloría municipal	73°38'13.8"	4°09'17.2"

Tabla. Coordenadas de localización.

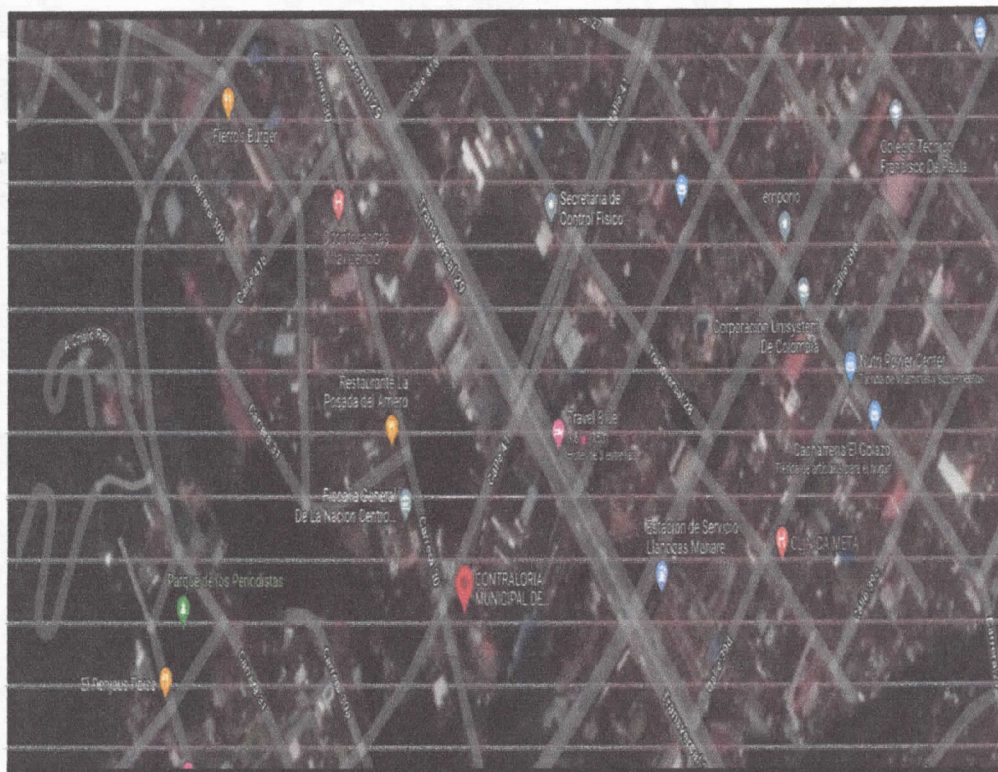


IMAGEN. LOCALIZACIÓN.




WILSON



1. The first of the two main parts of the report is a description of the work done during the year.

DATE	1951
BY	WILSON
FOR	THE BOARD

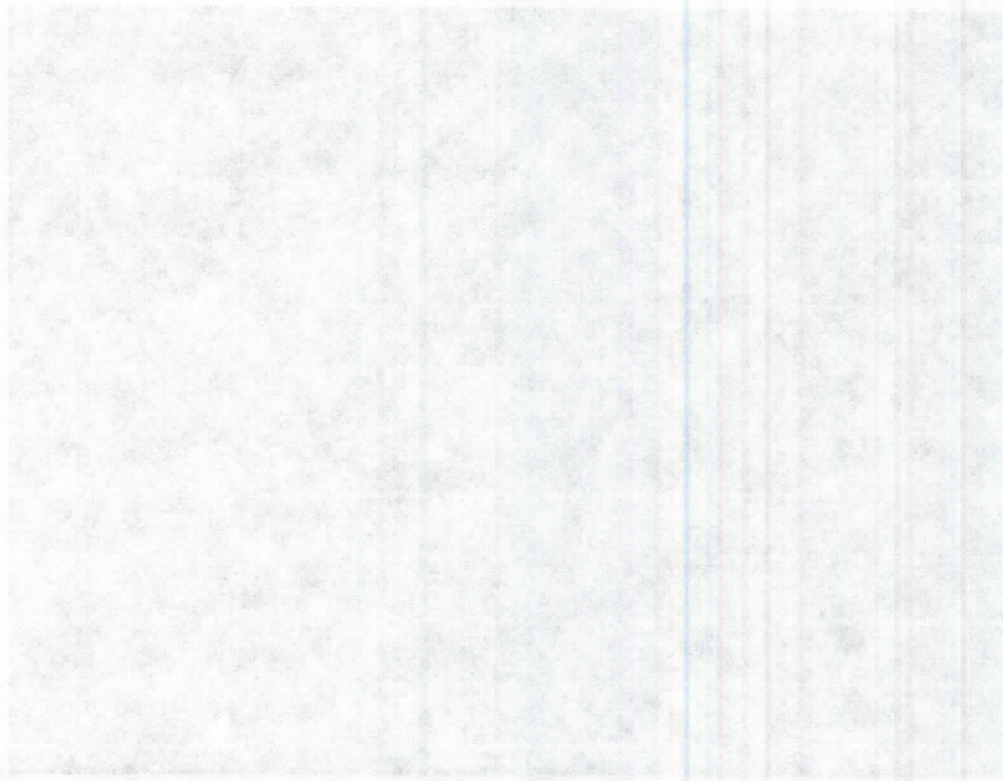

WILSON

1. The first of the two main parts of the report is a description of the work done during the year.


IMAGEN. LOCALIZACIÓN ZONAL



IMAGEN. LOCALIZACIÓN LOCAL



REPORT OF THE NATIONAL BOARD OF HEALTH

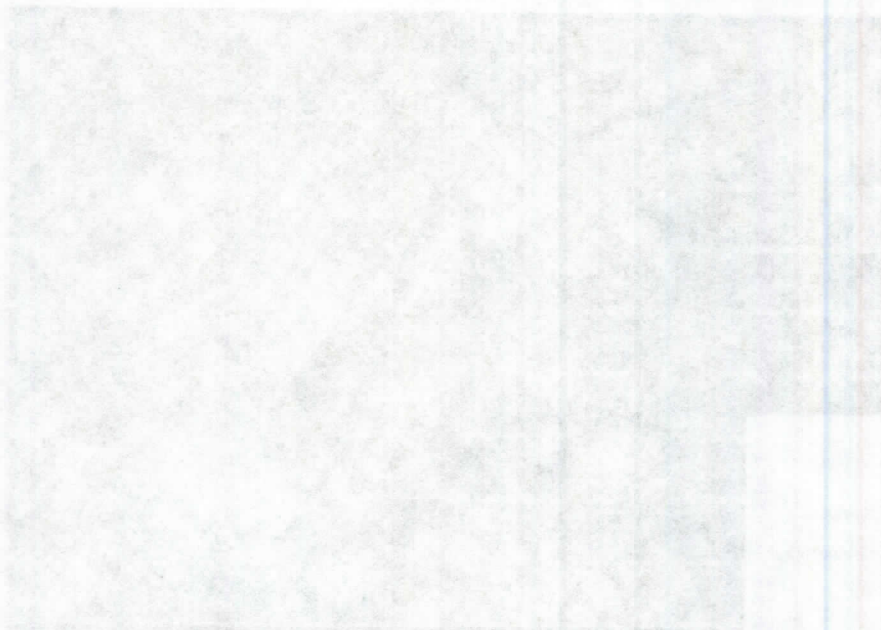

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

REPORT OF THE NATIONAL BOARD OF HEALTH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----