

Febrero 1/24

• Tiempo: Nublado 07:00 - 13:43. Lluvioso 13:43 - 14:15

• Turno: 07:00 - 16:30

• Personal: Un Tecnólogo en obra Civil - Una Tecnóloga en SST., 3 Ayudantes - Zepeda -
1 operador miniexcavadora

• Personal Interventoria: 1 director de Obra - 1 representante de Interventoría - 1 representante Suelo
1 SST

• Equipos y Maquinaria: 1 miniexcavadora Hyundai

• Actividades: Excavación y limpieza mecánica en el lecho de la quebrada entre
abscisas K0+174 / K0+160

Llegan a obras de Tubería Sanitaria de 6" para captación de aguas residuales que vertían
a la quebrada por la margen derecha A/a.

Entre las 14:15 y 16:30 no se desarrollan actividades Constructivas

FEON WERUO

Vladimir Zapata Lopez VZL

SST: Desde el momento de autorizar el ingreso del personal operativo
se le ha manifestado al Contratista que a la fecha ningún trabajador puede realizar
trabajos en alturas ni ninguna otra actividad de alto riesgo, debido a la
falta de unos exámenes médicos específicos para la actividad, así como
también cuentan con la Capacitación o entrenamiento que halla sido
avalado por esta interventoría; Sin embargo, en campo se evidencia
a diferentes trabajadores realizando actividades al borde del vacío en
ambos accesos de la quebrada junto al Puente Peatonal sin ningún tipo
de control al riesgo de Caída al Vacío, sin Permiso de trabajo y sin la
presencia del tecnólogo SST.

• A la fecha el Contratista no ha instalado el cerramiento del sector donde
se está realizando la tala de árboles, lo cual por solicitud y hace parte de
los mecanismos de Prevención y Control de riesgos con la Comunidad.

• No se evidencian las Señaléticas de Seguridad Preventiva ni de control de
la obra al interior del frente de obra.

Vladimir Zapata Lopez VZL

Norma

Febrero 2/24

- Tiempo: Nublado de 07:00-16:15. Lluvioso 16:15-16:30
- Turno 07:00-16:30
- Personal: Un Tecnólogo en obras Civiles - Una Tecnóloga SST, 3 Ayudantes, 2 Operarios, 1 operador miniexcavadora.
- Personal Interventor: 1 director de obra - 1 residente de Interventoría - 2 residentes Sociales - 1 SST
- Equipo y Maquinaria: 1 miniexcavadora Hyundai
- Actividades: Se realiza el ensalme de tubería colectora de aguas Residuales que vierten a la quebrada a tubería de 14" Novafort por la margen izquierda A/c entre las abscisas K0+174/K0+153. Instalación de 36m de tubería Sanitaria de 6" en margen derecha A/c para el ensalme de tuberías colectora de aguas residuales. Continúa demolición de balsa de roca en cauce de la quebrada abscisa K0+153/K0+160 - Demolición losa en concreto existente para el inicio del módulo No 1 abscisa K0+174/K0+171

CONVENCIO

Vladimir Zapata Lopez
VSL

Febrero 3/24

- Tiempo: Nublado 07:00-12:00
- Turno 07:00-12:00
- Personal: Un Tecnólogo en obras Civiles - Una Tecnóloga SST, 3 Ayudantes, 2 Operarios, 1 operador miniexcavadora
- Personal Interventor: 1 director de obra - 1 residente de Interventoría - 2 residentes Sociales - 1 SST
- Equipo y Maquinaria: 1 miniexcavadora Hyundai
- Actividades: Continúa ensalme tuberías que vierten a la quebrada a la tubería de 6" en margen derecha. - Limpieza general entre abscisas K0+174/K0+153. Miniexcavador Hyundai disponible (en caso de balsa más pequeña para limpiezas y excavaciones)

CONVENCIO

Vladimir Zapata Lopez
VSL

Febrero 5/24

- Tiempo: Soleado 07:14 Lluvia 14-16:30 (Lluve Ligera)
- Personal: Un Tecnólogo OC - Una Tecnóloga SST - 3 Ayudantes - 2 Operarios - 1 operador
- Personal Int: 1 director de obra - 1 residente - 2 Sociales - 1 SST
- Equipo y Maquinaria: 1 miniexcavadora Hyundai
- Actividades: Retiro de balsa K0+174/K0+153 a fondo - retiro de balsa - L=360m/60m - Acumulación roca - Instalación de líneas Topográficas.

Vladimir Zapata Lopez
VSL

Reunión Social : 6 de febrero

> Cambio en el informe por la parte de comunicaciones y reunión de inicio respecto al tema de lo comunicado en la socialización respecto a la observación que hizo el supervisor, manejar todo las comunicaciones a través de los canales oficiales de la Secretaría, y la entidad contratante determinará como comunicar y con quien comunicar a la comunidad. (Se complementa acta de reunión e informe). —

① Items Sociales en el presupuesto: Verificación de cantidades.
② Comunicación entre partes más fluida entre las partes en el componente social, El uso de compromisos escritos y verbales dándole cumplimiento y comunicando oportunamente algún cambio.

③ Item Social 4 reuniones según Ppto Socio ambiental.

Se paga según el monto del presupuesto sin sobrepasar el valor. Realizar las actividades correspondientes y se analiza el acta justificado de que ítem del presupuesto se cobra.

- Se entrega USB con anexos #1 Actos de vecindad y entorno
Por Parte del Contratista. *AUR* - *Uly*

Vladimir Zapata Lopez Val

Febrero 6/24

- Tiempo Soltero Todo el Turno
- Personal: Un tecnólogo OC - Una tecnóloga SST - 3 Ayudantes - 2 operales - 1 operador
- Personal Int: 1 directa de Obra - 1 residente - 2 Sociales - 1 SST
- Equipo y Maquinaria: 1 minicargadora Hyundai
- Activos: replante de losa KOT174/KOT158 a fundir. - retiro de losas -
L=3,0m/6,0m - Acomodación a roca - Instalación Comunitario, parte Superior

Vladimir Zapata Lopez Val

Febrero 6/24

Observaciones Recorrido Obra (Contratista-Interventor)

1. El trazado y localización del canal se convino en ser instalado (definido) de tal forma que este alejado, lo mas que se pueda, del margen izquierdo de la obra
2. Evitar de No hacer derivaciones de losa, que causen desestabilizaciones de la obra, sobre todo en el margen izquierdo, que puedan causar caídas de las casas

indicó al Contratista que se le o más que pueda a la Topografía y perfil de la quebrada, con la Construcción de los "Escalones" necesarios y evitar el retro y demolición de roca que causen desestabilización de los márgenes.

4. El canal debe cumplir con los 2,5m de la Sección hidráulica, libre de obstáculos (Rocas o peñes). En este punto, se indicó al contratista, si la roca (roca) a demoler, está dentro del espesor de los muros, no hay necesidad de demolerla. Continuar con Instalación de Formaletas

5. En los quebres del alineamiento de la quebrada, procurar al máximo quebre menor, e.d, evitar cambios en la dirección de los muros para evitar los Vórtices. Estos cambios deber ser "Suavizados", ángulo abiertos

6. Rellenar los llenos de las irregularidades con concreto fluido, sin remoción o demolición de estructuras de Contención que puedan causar desestabilización de las obras y el posterior colapso de viviendas.

~~CONVENIO~~ / Jhon Zapata Lopez Vel

Febrero 7/24

- Tiempo: Soleado y Nublado de 07:00-16:30
- Personal: Un Tecnólogo OC - Una Tecnóloga SST - 3 Ayudantes - 3 operarios - Un maestro - Un operador
- Personal Intermitente: 1 director de obra - 1 residente - 2 socos - 1 SST - 1

Tecnólogo OC

- Equipo y Maquinaria: 1 minicargadora Hyundai
- Actividades: Continúa excavaciones mecánicas y demolición de bloques de rocas entre K0139/K0131 aproximadamente - Limpieza y nivelación entre K0134/K0158 para vaciado de concreto cíclico de nivelación - excavaciones manuales para llaves No1 Abse K0170, llave No2 K0166,40

~~CONVENIO~~ / Jhon Zapata Lopez Vel

Febrero 8/24

- Tiempo: Soleado y Nublado
- Personal: Un Tecnólogo OC - Una Tecnóloga SST - 3 Ayudantes - 3 operarios - 1 maestro - Un operador.
- Personal Intermitente: 1 director de obra - 1 residente - 2 socos - 1 SST - 1 Tecnólogo OC.
- Equipo y Maquinaria: 1 minicargadora Hyundai

Norma

- Actividades: Continúa limpieza y nivelación entre las abscisas K0+174 / K0+158 para vaciado de concreto - Excavaciones manuales para llaves entre las abscisas K0+170, llave N°2 absc K0+166,40 y llave N°3 absc K0+158
- Instalación de Paulitos para Vaciado concreto de reposición entre K0+174/K0+158 - Se le informa al controlista la importancia de conservar las abscisas de las llaves según diseño y la distancia de planos de diseño como también la instalación de los drenes en los escalones y2 que se funcione de la instalación de la preservación de la estructura.

Francisco V. Valdivia Zapata Jefe Jefe Val

- Fecha: 9/24
- Tiempo: Solado y Nivelado de 0700 a 1630 -
- Personal: Un Tecnólogo OC - Una Tecnóloga SST - 3 Ayudantes - 3 Operarios - 1 maestro - Un operador - Un Ing Residente - Una Tecnóloga en OC - Una profesional Social - Un residente subterráneo.
- Personal Interinstitucional: 1 director de Obra - 1 residente - 2 sociales - 1 SST - 1 Tecnólogo OC
- Equipo y Maquinaria: 1 miniexcavadora Hyundai - Schwing SP 750-18
- Actividades: de 8:50 am - 10:30 am - Vaciado de 8 m³ concreto de 17 Mpa de planta Grupo San Pío II, entre K0+173,68 / K0+167,85 para reposición de piso, colocado sobre enrocado de 15 cm de espesor del cual se le colocó una capa de 5 cm de arena y 15 cm de concreto para reposición abscisas K0+173 / K0+176,30
- Concreto pedido de planta 12 m³
- Concreto colocado en obra 8,0 m³
- Concreto sobrante 4,0 m³
- Continúa limpieza de la base de Roca entre abscisas K0+143 / K0+148
- Instalación y nivelación para vaciado K0+167,85 / K0+165,85 y paulitos

Francisco V. Valdivia Zapata Jefe Jefe Val

SST: Se lleva a cabo vaciado entre K0+173,68 / K0+167,85 sin que se presente con anticipación la entrega de soportes de pago de la Seguridad Social del Personal que opera la bomba ni de los Conductores de los mixers, de igual manera se utilizan 2 abanderados para el Control Vehicular sin utilizar las barreras de Protección, ni chalecos reflectivos, lo cual los hace vulnerables y lo deja expuestos directamente ante los vehículos automotores que circulan en el sector, tampoco se entrega con anticipación los Certificados de auxilios Vial; el Controlista no acata las directrices de la interinstitucional ni la normatividad SST.

Norma

Francisco V. Valdivia Zapata Jefe Jefe Val

Francisco V. Valdivia Zapata Jefe Jefe Val

• Febrero 10/24

- Tiempo: Soleado de 07:00-12:00
- Personal: Un Tecnólogo OC - Una Tecnóloga SST - 3 Ayudantes - 3 oficiales - 1 maestro - Un operador
- Personal Interventoriz: 1 director de obra - 1 residente - 2 Sociales - 1 SST - 1 Tecnólogo OC
- Equipo y maquinaria: 1 minicargadora Hyundai
- Actividades: Continúa demolición de bolos de roca entre K04143/K04133 - retiro de formaletas en madera (Tapones) del vaciado - Limpieza general en puente peatonal y callejon por carrera 92ª.

Carroceros Vladimir Zapata Lopez Val

• Febrero 12/24

- Tiempo: Soleado 07:00-16:30
- Personal: Un Tecnólogo OC - Una Tecnóloga SST - 3 Ayudantes - 3 oficiales - 1 maestro - Un operador.
- Personal Interventoriz: 1 director de obra - 1 residente - 2 Sociales - 1 SST - 1 Tecnólogo OC
- Equipo y maquinaria: 1 minicargadora Hyundai
- Actividades: Continúa demolición de bolos de roca entre bocas K04167,85 / K04159,85 - Instalación y aseguramiento de formaletas de madera K04167,85 / K04159,85 - Instalación y aseguramiento formaletas al K04164,61 - Se recuerda al contratista el lavado de la roca ante de los vaciados, Taparamientos de las bocas de las tuberías de drenaje para cumplir y la elaboración de los Ordenes de Vaciado.

Carroceros Vladimir Zapata Lopez Val

• Febrero 13/24

Tiempo: Soleado 07:00-16:30

Personal Cto: 1 tecnólogo, 1 tecnólogo SST, 3 ay, 3 oficiales - 1 maestro, 1 operador.

Personal Interventoria: 1 director Obra, 1 Rte, 2 sociales, 1 SST.

Equipo: 1 miniretro Hyundai

Actividades:

NOTA: Nuevamente se le recuerda al contratista el compromiso de la entrega y tenencia de los planos y diseños actualizados basados en la topografía actual para efectos de consulta, verificación y seguimiento.

Hasta la fecha el contratista está ejecutando los procesos constructivos acomodándose a las condiciones del caso de la Qda sin ningún plano actualizado.

Vladimir Zapata Lopez

10/11/24

12/02/2024 Area SST: Se realiza apoyo al Contratista en la realización de la investigación del Accidente Laboral ocurrido el Pasado 22 de enero al señor León Cuervo y se deja constancia que a la fecha no se había dado cumplimiento a los requerimientos de la resolución 1401 de 2007, la cual da como plazo máximo para realizar la investigación del accidente laboral 15 días y ya se había cumplido 22 días desde que sucedió el evento.

Vladimir Zapata Lopez vel

Vladimir Zapata Lopez

Febrero 14/24

Tiempo: Soleado

Personal: Una Tecnóloga en SST - 3 Ayudantes - 3 oficiales - 1 maestro

Personal Interventoriz: 1 Director de Obra - 1 residente - 2 Sociales - 1 SST - 1 Tecnólogo OC

Equipos y Maquinaria: La miniexcavadora Hyundai Salio del frente Quebrada Marcha. Se desconocen los motivos del retro de la máquina.

Actividades: Frente inactivo. Se suspenden Actividades durante Todo el Turno.

FEONCUEHUO

Vladimir Zapata Lopez

Febrero 15/24

Tiempo: Soleado

Personal: Una Tecnóloga en SST - 3 Ayudantes - 3 oficiales - 1 maestro

Personal Interventoriz: 1 Director de Obra - 1 residente - 2 Sociales - 1 SST - 1 Tecnólogo OC

Equipos y Maquinaria: No hay equipos en el frente

Actividades: Personal labora hasta las 11:00 am - Acusando Roca para programas Viciados. El personal informa que los Concretos Cautivos. Frente inactivo desde las 11:00 am.

Nota: Se realiza la suspensión de los contratos por un periodo de tiempo en el cual el contratista pueda aclarar temas relacionados al contrato, Se retomara nuevamente en un periodo no mayor a ocho días.

Norma

FEONCUEHUO

Febrero 16/24

Tiempo: Soleado 07:00 - 16:30

Personal Contratista: No hay personal en la Obra

Personal Interventor: 1 director de Obra - 1 residente - 2 Sociales - 1 SST - 1 Tecnólogo OC

Equipos y Maquinaria: No hay equipos en el frente

Actividades: Frente inactivo durante todo el turno

Se realiza reunión con FECONVENIO

La comunidad para hacer claridad de la suspensión de obra. V. J. López Val

Febrero 17/24

Tiempo: Soleado 07:00 - 12:00

Personal Contratista: No hay personal en la Obra

Personal Interventor: 1 residente de Obra

Equipos y Maquinaria: No hay equipos en el frente

Actividades: Frente inactivo durante todo el turno

FECONVENIO

V. J. López Val

Febrero 19/24

Tiempo: Soleado 07:00 - 16:40

Personal Contratista: No hay personal en la obra

Personal Interventor: 1 residente de Obra - 1 residente Enc. Obra - 1 SST - 1 Social

Equipos y Maquinaria: No hay equipos en el frente

Actividades: Frente inactivo durante todo el turno

V. J. López Val

Febrero 20/24

Tiempo: Soleado 07:00 - 16:30

Personal Contratista: 1 Tecnólogo OC - 1 oficial - 2 Ayudantes

Personal Interventor: 1 residente de Obra - 1 SST - 1 Social

Equipos y Maquinaria: No hay equipos en el frente.

Actividades: No se realizan Actividades Constructivas - Se realiza trabajo de hormigoneras hasta el camamento - Levando de camamento o bodega - instalación de cinta peligro - retiro de barreras de quemadas

FECONVENIO

V. J. López Val

Febrero 21/24

Tiempo: Soleado 07:00 - 16:30

Personal Contratista: 1 Tecnólogo OC - 1 oficial - 2 Ayudantes

Personal Interventor: 1 residente de Obra - 1 residente Enc. Proyecto - 1 residente de Obra -

1 SST - 1 residente Social

Equipos y maquinaria:

Actividades: Nivelación para homogeneidad entre abscisas K0+168,26 / K0+164,00

Inicio Instalación para Construcción (formateo) Llave

Vladimir Zapata López vxl

Febrero 22/24

Tiempo: Sección Solera 0700-1630

Personal Contratista: 1 tecnólogo OC - 1 tecnólogo en SST - 1 oficial - 2 Ayudantes

Personal Interventoriz: 1 residente de Obra Encargado de proyecto - 1 residente de Obra - 1 SST - 1 residente Social - 1 residente ambiental.

Equipos y Maquinaria: No hay equipos en el frente

Actividades: Continúa nivelación para homogeneidad entre abscisas K0+168,26 / K0+164,00 - continúa instalación para la llave de las formateos.

7 febrero 2000

Vladimir Zapata López vxl

Febrero 23/24

Tiempo: Sección

Personal Contratista: 1 tecnólogo OC - 1 tecnólogo en SST - 1 oficial - 2 Ayudantes

Personal Interventoriz: 1 residente de Obra Encargado de proyecto - 1 residente de Obra - 1 SST - 1 residente Social - 1 residente ambiental.

Equipos y Maquinaria: No hay equipos en el frente.

Actividades: Continúa instalación formateos para Vaciado - mejoramiento de Suelo entre abscisas K0+168,26 / K0+158,00 - nivelación (acanaladura en roca) para homogeneidad reposición piso y mejoramiento de Suelo entre abscisas K0+168,26 - K0+158,00.

Este pendiente Construcción Llave (última) de la abscisa K0+173,68 de acuerdo a plano de diseño Plano 48 planta General - Perfil Longitudinal. La Interventoría Confirma y verifica la abscisa de la Llave de un (1) metro de altura (profundidad) en K0+173,68. Este Llave es la última aguas abajo del canal.

El contratista el día de hoy está instalando formateo de la Llave abscisa K0+158,00 de altura (profundidad) 0,50m. Se requiere que el Contratista confirme la abscisa antes de liberación para vaciados de concretos por parte de la

Interventoría. Es de aclarar que en el plano se indica la construcción de las cuatro (4) últimas llaves entre abscisas K0+158 / K0+164 / K0+170 / K0+173,68

La Interventoría solicita al contratista hacer entrega de Verificación de Cotas de Vaciados Concreto ciclopeo y cota de fundación de las llaves como parte de futuras liberaciones para Vaciados de Concreto con antiopación

Norma

Se requiere realizar Seguimiento Topográfico, cheque de Gtas y verificación del alineamiento del eje de la quebrada.

La Interventoria requiere la Topografía.

Vladimir Zapata López Vsl.

Así mismo = Al día de hoy 23 de febrero de 2024 el Contratista no realiza entrega de la investigación ni el reporte del accidente laboral. Fue llamado al señor León Cuenca el pasado 22 de enero de 2024, igualmente se deja observación al Contratista de la condición insegura que representa las piedras y rocas que fueron demolidas con la maquinaria y que en el caso de presentarse lluvias o tormentas fuertes o torrenciales en la quebrada Malpaso, puede generarse un evento catastrófico aguas abajo por el arrastre de las piedras y rocas demolidas que se encuentran sueltas o inestables actualmente. Urge tomar medidas preventivas antes q' se puedan presentar lluvias o algún otro fenómeno natural que afecten o incrementen esta condición insegura.



Vladimir Zapata López Vsl

Febrero 23/24

Reunión Solicitada por la Comunidad de Robledo-Auxs


Solicitud de Atención Actividades Suspensión en la Quebrada Malpaso por parte de la Comunidad dirigida a la entidad Contratante

El viernes 23-febrero de 2024 Se realizó la reunión en la Sede Social Auxs, con presencia del Concejal Carlos Gutiérrez Bustamante del municipio de Medellín, la Subsecretaría de Medio ambiente - recursos renovables Esteban Jaramillo Ruiz, Líderes de la Comuna 7 de Robledo E Interterritorio.

La Comunidad expuso la preocupación por el poco avance de las obras en la quebrada Malpaso y la posibilidad de presentarse una lluvia con crecida con arrastre de Roca demolida del cauce de la quebrada. Lo anterior puede ocasionar a la Comunidad que habita aguas abajo, daños a viviendas y posible afectación a la Integridad física de los habitantes.

La Subsecretaría informó a la Comunidad que el Contratista no ha recibido anticipo alguno, no hay pago de Acta a la fecha y que el contrato se realizó a través de licitación pública. Informó que el Contratista tiene 2 procesos: Una Sanción y otra de Caducidad.

La Interventoria Ratifica que se ha exigido al Contratista en ejecutor obra, a través de oficios, y que el Contratista es el único responsable de la nula o poco avance de la obra.

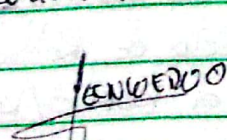

Vladimir Zapata López Vsl

Norma

Febrero 24/24

Tiempo: Soleado 07:00 - 12:00

Personal Contratista: 1 Tecnólogo en PC - 1 Tecnólogo en SST - 1 oficial - 2 Ayudantes

Personal Interentoria: 1 residente de Obra

Equipos y Maquinaria: No hay equipos en el frente.

Actividades: Continua nivelación para colocación de Concreto y mejoramiento de Suelo entre abscisas K+158,00 / K+156,00 aproximadamente - Continua instalación de formuletas para variado mejoramiento de Suelo entre abscisas K+158,00 / K+156,00

FECHAS Vladimir Zapata López VZL

Febrero 26/24

Tiempo: Seco - Soleado 07:00 - 16:30

Personal Contratista: 1 residente Ambiental - 1 Tecnólogo de Obras Civiles - 1 Tecnólogo SST - 2 oficiales - 3 ayudantes

Personal Interentoria: 1 residente de Obra - 1 residente Social - 1 profesional SST.

Equipos y Maquinaria: No hay equipos en el frente

Actividades: Inician excavación manual para Construcción de Uze en abscisa K+151,00 - Acercos de Material rocoso y de excavación producto construcción Uze del K+151,00

La Interentoria Solicita al Contratista hacer entrega de Verificación de Cotas de Niveles de Concreto ciclópeo y cotas de fundación de las llaves y así asegurar el correcto alineamiento horizontal y vertical del canal que Conectora con los canales existentes.

FECHAS Vladimir Zapata López Val

Febrero 27/24

Tiempo: Seco - Soleado 07:00 - 16:30

Personal Contratista: 1 residente Ambiental - 1 Tecnólogo de Obras Civiles - 1 Tecnólogo SST - 2 oficiales - 3 Ayudantes

Personal Interentoria: 1 residente de Obra - 1 residente Social - 1 profesional SST - 1 residente ambiental

Equipos y Maquinaria: No hay equipos en el frente

Actividades: En la noche del febrero 26, Se presentó lluvia entre las 6:30 pm y las 08:00 pm en el Sector de Robledo que ocasionó el arrastre de las formuletas instaladas en el K+170 / K+164 / K+158 / K+154. Esta actividad

FECHAS

Se venía realizando desde el 21 de febrero, es decir, cinco (5) días hábiles en instalación de las perronetas.
 El personal inicia actividades con el retiro de Material vegetal - Acumulamiento de rocas en pileta y reinstalación de las perronetas.
 Se recomienda al Contratista realizar los trabajos de reposición por concreto ciclópeo inmediatamente se finalice el acapulamiento de rocas y su respectiva pileta y así evitar lo sucedido en la noche del 26 de febrero, donde la crecida de la quebrada empujó las perronetas y destruyó la labor que se venía realizando días atrás generando atrasos en la obra por tiempos de inactividad y mal procedimiento, originando, del Trabajo.
 Se solicita al Contratista hacer entrega de verificación de Cotas de Variados de Concreto Ciclópeo y cotas de fundación de las llaves y así asegurar el concreto el incremento horizontal y vertical al canal que conectarán con los canales existentes.

Atentamente: *Vladimir Zapata Lopez Val*

Por las fuertes lluvias de la noche anterior se observa en la mañana de hoy 27 de febrero de 2024, que la perroneta instalada para las llaves, se desprendió del lugar donde fue instalada, esto no solo fue por la fuerza sino también por la alta cantidad de escombros y basuras que son arrastradas aguas arriba en la quebrada mal paso, donde ya existe la canalización y en los momentos de lluvia son conducidas hasta el lugar donde se tiene instalada la tubería nueva para la captación de las aguas. Es por esto que se solicita a la JEPG Comunal la colaboración para que informe a la comunidad en general que el arrastre de basura y escombros afectan las labores que se están realizando o pueden afectar viviendas aguas abajo.

Atentamente:

Aus. de obra.

Vladimir Zapata Lopez Val

El día de hoy se presenta en obra el señor LUIS FERNANDO MAREZ, funcionario del DAGER (Medellin), para evaluar el estado de tres viviendas que en la actualidad presentan riesgo, estas viviendas fueron informadas y verificadas durante el proceso de actas de vecindad, por esto desde la parte técnica de obra se solicito este acompañamiento. El profesional del DAGER presenta un memorando de la visita e informa que en los próximos 10 días hábiles se presentara el informe por parte de la entidad sobre cada vivienda y las acciones que se deben tomar.

FECHA

Aux. de obra.

Vladimir Zapata Lopez Usl

Febrero 28/24

Tiempo: Seco - Soleado. 0700-1630

Personal Contratista: 1 residente Ambiental - 1 Tecnólogo de Obra Civil - 1 Tecnólogo SST
2 oficiales - 3 ayudantes.

Personal Interventoriz: 1 residente de obra - 1 residente Social - 1 profesional SST

Equipos y Maquinaria: No hay equipos en el frente.

Actividades: Continua acomodamiento de roca con nivelación y sanado de las fanelitas en las abscisas KOT10 / KOT164 / KOT150 / KOT151

La Interventoriz solicita al contratista hacer entrega de verificación de cotas de Vaciado de Concreto ciclópeo y cotas de fundación de las Muros y así asegurar el correcto alineamiento horizontal y vertical del canal que conectará con los canales existentes.

FECHA

Vladimir Zapata Lopez Usl

Febrero 29/24

Tiempo: Seco - Soleado 0700-1630

Personal Contratista: 1 residente Ambiental - 1 residente Social - 1 residente de Obra
1 Tecnólogo OC - 1 Tecnólogo SST - 2 oficiales - 3 Ayudantes

Personal Interventoriz: 1 residente de obra - 1 residente Obra (E) proyecto -
1 residente Social - 1 profesional SST - 1 residente Ambiental

Equipos y Maquinaria: No hay equipos en el frente

Actividades: Continua acomodamiento de rocas con nivelación e instalación de

Norma