

Fecha: jueves 2 de mayo de 2024.

Estado del clima: Nublado/Soleado.

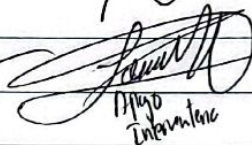
Personal en obra: Arquitecto residente, maestro. 2 Ayudantes.
Personal interventoría.

Equipos y maquinaria: rotomartillo.

Actividades: Excavación manual de vigas de cimentación en eje B; demolición con rotomartillo de ciclópeo existente en eje 4B y en suelo de arcilla dura. Se realiza selección y trasiego del acero de refuerzo para zapatas y vigas.


Arquitecto Residente


Maestro


Interventor

Fecha: viernes 3 de mayo de 2024.

Recomendaciones interventoría: se observa alistamiento de ciclópeos para zapatas a fundir mañana encontrando suelo natural en la zapata 4B en la 1C y 1D presencia de relleno a los cuales se realiza el mejoramiento con el ciclópeo de 1MT de profundidad; se recomienda que el rajón tenga entre 25 a 30 cm; implementar señalización de acuerdo al pmt aprobado; se recomienda mejorar la protección del acero de refuerzo ya que se observa óxido en algunos ganchos.

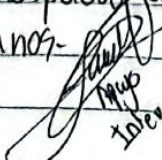
Estado del clima: Soleado.

Personal en obra: Arquitecto residente, maestro general 1 Oficial 2 Ayudantes.

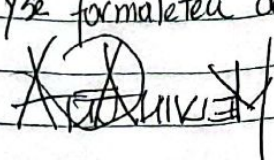
Equipos y maquinaria: Motobomba y herramienta menor.

Personal interventoría: Ingeniero residente, residente SST y director de interventoría.

Actividades: suministro de rajón para ciclópeo, cumpliendo las especificaciones técnicas en cuanto a tamaño; el material que supere estas dimensiones es ajustado en obra para cumplir. En el eje 1C se desbarrañó el terreno en área de excavación se procede a retirar del espacio del ciclópeo y se formatea de acuerdo a medidas en planos.


Arquitecto Residente


Maestro


Interventor

Fecha: sábado 4 de mayo de 2024.

Estado del clima: Soleado.

Personal en obra: Arq residente maestro general 2 oficiales 2 ayudantes

Equipos y maquinaria: Motobomba y herramienta menor

Personal interventoría residente interventoría apoyo interventoría residente SST

Actividades

Suministro e instalación de concreto 3000 psi para ciclópeos para fundir los correspondientes a los ejes 4B, 1C, 1E y se termina de fundir en 1D.

Recomendaciones interventoría: ① La interventoría acompaña la fundida del ciclópeo según las recomendaciones dadas al contratista cumpliendo con el tamaño del rapé ② Se realizó la prueba del slump antes de iniciar las actividades de fundida las cuales cumplieron la normatividad ya que se presentó una depresión de 5 pulgadas ③ Se realizó la toma de muestras para cilindros de concreto (6) ④ Se recomienda nuevamente al contratista la correcta implementación con el PMT.

Arq
Residente
Interventoría

Residente
Interventoría

Arq
Residente
Interventoría

Arq
Residente
Interventoría

Fecha: Lunes 6 de mayo de 2024.

Estado del clima: Soleado.

Personal en Obra: Arq residente, maestro general 1 Oficial

2 Ayudantes

Equipos y maquinaria Herramienta menor.

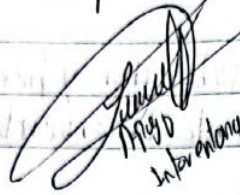
Personal Interventoría: Residente interventoría residente SST.

Apoyo interventoría.

Actividades: ① excavación de zanjos entre zapatas. 1D a 1C para las vigas de cimentación ② trasiego de acero para vigas y zapatas, despeje de espacio y organización de acero por medidas

Recomendaciones de la interventoría ① la interventoría recomienda al contratista el uso de todos los elementos de protección personal (guantes, gafas y demás elementos) en todo momento de las actividades. ② Se solicita al contratista de obra la inclusión de

personal operativo con el fin de aumentar los rendimientos de obra ③ Se recomienda al contratista de obra identificar cualquier inconsistencia para revisión y ajustes por las partes


Mayra
Interim


Mayra
Interim


Mayra
Interim

Fecha: martes 7 de mayo de 2024.

Estado del clima: Soleado / Lluvia por 30 minutos.

Personal en obra: Residente de obra maestro general 1 Oficial 3 ayudantes

Equipos y maquinaria Herramienta menor

Personal interventoria residente de interventoría, residente apoyo de interventoría.

Actividades:

Trasiego de acero para vigas y zapatas con el fin de liberar espacios y garantizar el óptimo almacenamiento del refuerzo de las zapatas y vigas de cimentación.

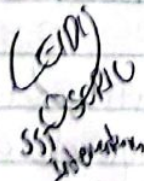
Suministro e instalación del refuerzo para zapatas 1E 2E 3E, 1D, 2C y 3D

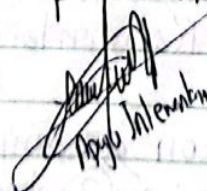
Actividades HSEQ.

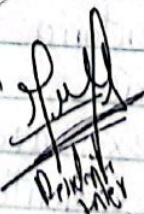
Inspección de EPP, herramienta, capacitación políticas SG-SST, se realiza distribución de residuos, inducción personal nuevo de SG-SST verificación documental.

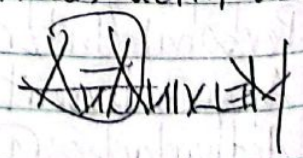
Recomendaciones de interventoría.

La interventoría recomienda al contratista el uso de los elementos de protección personal en todas las actividades


Mayra
Interim


Mayra
Interim


Mayra
Interim


Mayra
Interim

Fecha: miércoles 8 de mayo de 2024.

Estado del clima: Soleado / Lluvia 45 minutos.

Personal en obra: residente de obra maestro general 2 oficiales

5 ayudantes

Equipo y maquinaria Herramienta menor.

Actividades

Se realiza el armado y amarre del acero de refuerzo de las zapatas 2D, 3B y 3C armado y amarre de la viga perimetral VC010 de muro de contención por eje E; armado y amarre de la VC009 desde el eje D de 1a13.

Actividad HSEQ

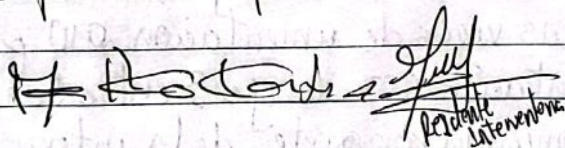
Inspecciones EPP, herramienta, capacitación políticas SG- SST, inducción al personal nuevo, verificación documental.

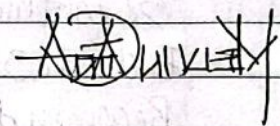
Actividad social

La profesional social brinda atención en el punto Crea en el horario de 7:00 am a 5:00. No se reciben PQRS.

Recomendaciones de Interventoría

La interventoría recomienda el uso de todos los elementos de protección personal durante todas las actividades.

 Residente Interventoría



Fecha: jueves 9 de mayo de 2024.

Estado del clima:

Personal en obra: arquitecto residente, maestro general, 2 oficiales 5 ayudantes.

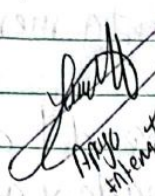
Equipo y maquinaria: herramienta menor

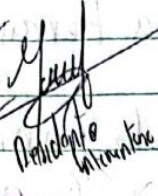
Actividades

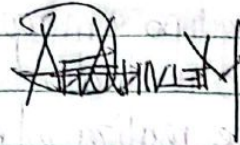
Armado y amarre del acero de refuerzo de de la VC008 por el eje C de 2a13 VC009 por el eje D de 1a13 VC010 por el eje D del 1a13.

Actividades HSEQ. Inspección de EPPs y herramienta se realizan recomendaciones de distribución de residuos, verificación

documental e inspección de las áreas de trabajo
Recomendaciones de interventoría: la interventoría recomienda el uso de epps en todas las actividades.
El contratista aceptó la recomendación de aumentar el personal en obra.


Apoyo Interventoría


Interventoría


Interventoría

Fecha: viernes 20 de mayo 2024.

Estado del clima: lluviosa.

Personal en obra: arquitecto residente, maestro general, 2 oficiales 5 ayudantes.

Equipos y maquinaria: herramienta menor.

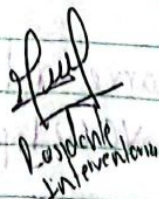
Personal interventoría: ingeniero residente, residente SST apoyo interventoría.

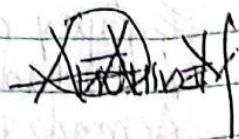
Actividades:

En comité de obra celebrado el día de hoy se acuerda realizar en el eje A' entre el eje 3 al 4 realizar un muro en concreto con malla electrosoldada adosado al muro de contención existente con una columna intermedia para conformar un pórtico debido a que demoler el muro de contención existente implica un riesgo para la estabilidad de muro divisorio (ales del predio vecino).

Se continúa amarrar de las vigas de sustentación 010 por eje E de 1 a 3, viga de sustentación 003 de eje 3 entre Cal E.

Recomendación: se recomienda por parte de la interventoría realizar permisos de excavaciones para el proceso de retiro de material de las zapatas; colocar una barandilla de madera debajo de la rampa ya que hay una zona de circulación con riesgo de caída, superior a 1.80 m de longitud, solucionar de inmediato.


Residente Interventoría


Interventoría

Fecha sábado 11 de mayo de 2024.

Estado del clima Soleado

Personal en obra: arquitecto residente, maestro general, 20 fijas 5 ayudantes.

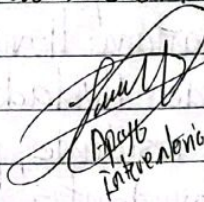
Equipos y maquinaria: herramienta menor

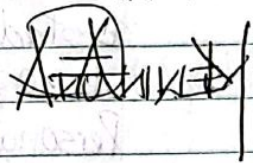
Personal intervectoria: residente intervectoria residente SST.

Actividades.

Se continúa con el amarre del refuerzo de las vigas de cimentación 010 por eje E de la 3 y VC 003 por eje 3 de Cal E; se inicia arranque del refuerzo de columna tipo 5 en D3 y columna tipo en E2; se realiza demolición del muro de contención existente por A' con eje 4.


Residente Interventor


Apoyo Interventor


Arquitecto Residente

Fecha martes 14 de mayo de 2024.

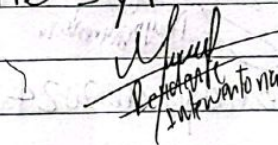
Estado del clima Soleado.

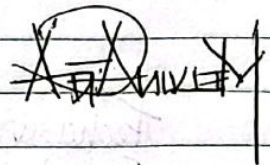
Personal en obra: arquitecto residente, maestro general, 20 fijas 4 ayudantes

Equipos y maquinaria: herramienta menor

Personal intervectoria: residente, residente SST, apoyo intervectoria

Se inició el amarre del arranque de las columnas del eje D1, y E1, C3, D3 y E3; se continuó demolición del muro de contención por eje A' entre 3 y 4.


Residente Interventor


Arquitecto Residente

Fecha: miércoles 15 de mayo de 2024.

Estado del clima Mañana: lluvia de 12:00 a 12:30 tarde Soleado

Personal en obra: arg. residente, profesional social, inspector SST maestro general, 20 fijas 5 ayudantes.

Equipos y maquinaria herramienta menor.

Personal intervectoria: lugarteniente residente, residente SST apoyo intervectoria.

Actividades: se continúa el amarre del refuerzo de la viga de cimentación 006 por eje A' de 3 a 4, VC 12 entre eje 1 al 2.

por eje C; se inicia amarrado del arranque de columna tipo 2 en B2 y C2, columna tipo 3 en E2; se continúa demolición de (p.) muro de contención por eje A de 4; se realizó la instalación provisional de energía; se procedió a retirar la extensión prestada del conjunto vecino; la profesión social realiza atención en el punto crea. no se presentaron PQRS.

~~Paul~~ ~~Residente Interventoría~~ ~~Andrés~~

Fecha: jueves 16 de mayo de 2024.

Estado del clima: Mañana: Lluvia de 9:50am a 10:36 y de 11:10 a 11:38. Tarde: Nublado.

Personal en obra: arq residente, profesional ambiental, maestro general, 2 oficiales 5 ayudantes.

Maquinaria y equipo: herramienta menor.

Personal interventoría: Ing. residente, residente SST a apoyo interventoría.

Actividades: se continúa armando y amarrando el acero de refuerzo de la viga de cimentación 006 por eje A entre ejes 2 a 4; VC 003 por eje 3 de A a C; se amarró el refuerzo de la zapata tipo 9 en A3; se inició la instalación del refuerzo longitudinal del muro de contención entre ejes A de 2 a 3.

~~Paul~~ ~~Residente Interventoría~~ ~~Andrés~~

Fecha: viernes 17 de mayo de 2024.

Estado del clima

Personal en Obra: arq. residente, maestro general 2 oficiales 3 ayudantes.

Maquinaria y equipos: herramienta menor.

Personal Interventoría: residente, residente SST, a apoyo Interventoría.

Actividades: Amarre del refuerzo de las vigas de cimentación 006 por eje A entre 3 y 2 por eje 2 VC 002 entre A y C y refuerzo de columna tipo 9 en C1, tipo 1 en B3 y A3.

~~Paul~~ ~~Residente Interventoría~~ ~~Andrés~~

Fecha: sábado 18 de mayo de 2024

Estado del clima: Soleado/Nublado

Personal en obra: arg. residente, maestro general 2 oficiales 4 ayudantes.

Maquinarias y equipos: herramienta menor

Personal Interventoría: residente técnico, residente SST, Apoyo intervent.

Actividades: Amarre del refuerzo longitudinal del muro de contención por eje A entre 2 y 3. Se inició la instalación de formaletas para vigas de cimentación por ejes C y D entre 2 y 3.

Cimentación por ejes C y D entre 2 y 3

[Signature]

[Signature]

Fecha: Lunes 20 de mayo de 2024

Estado del clima: Soleado/Nublado

Personal en obra: arg. residente, maestro general 2 oficiales 4 Ayudantes

Maquinarias y equipo: herramienta menor

Personal Interventoría: residente, residente SST, apoyo a interventoría

Actividades: se continúa la instalación de formaletas y apuntalamiento para las vigas de cimentación por ejes C, D y E entre 2 y 3. Formaletas en zapatas D1, E1, B2, C2, D2, E2

Formaletas en zapatas D1, E1, B2, C2, D2, E2

[Signature]

[Signature]

Fecha: martes 21 de mayo de 2024

Estado del clima: Soleado/Nublado

Personal en obras: arg. residente, maestro general, 2 oficiales 4 Ayudantes

Maquinaria y equipo: herramienta menor

Personal de Interventoría: Ing. residente, residente SST, apoyo

Actividades: se continúa instalación de formaletas y apuntalamiento para fundir las vigas de cimentación por ejes C, D y E entre 2 y 3.

Formaletas en zapatas D1, E1, B2, C2, D2, E2

[Signature]

Fecha: miércoles 22 de mayo de 2024

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: arg. residente, Ing. administrativo, profesional social, maestro general 2 oficiales 5 ayudantes

Maquinarias y equipos: Bomba estacionaria para concreto, herramienta menor

personal interventoría. Ing. residente, residente SST Apoyo a interventoría.
 Actividades: se realizó la fundida de las vigas de cimentación por ejes B de 2 a 4, Centre 2 a 3, Dentre 2 a 3, E entre 1 a 3, Viga 002 de E al tercio de C, Viga 003 de eje A a E y las zapatas D1, E1, D2, E3, D3, C3, B3, A3 y submuración en A3 concreto 3000 PSI.

[Signature]

[Signature]

Fecha: jueves 23 de mayo de 2024.

Estado del clima: Soleado.

Personal en obra: org residente, maestro general 2 oficiales 3 Ayudantes.

Maquinaria y equipos: herramienta menor. Personal Interventoría

residente, residente SST apoyo interventoría. Actividades. Se

desencofran las vigas fundidas y se inicia formaleta para eje 1 Viga 001

de A a C eje 2 Viga 002 de B a C, eje A Viga 006 de 1 a 3 Eje 3 de 1 a 2.

Viga 12 y las zapatas B2 y C2.

[Signature]

[Signature]

Fecha: viernes 24 de mayo de 2024. Estado del Clima: Soleado.

Personal en obra: org residente, maestro general 2 oficiales 3 Ayudantes.

Maquinaria y equipos: herramienta menor. Personal Interventoría

residente, residente SST, apoyo a la interventoría. Actividades: se fundieron

las vigas de cimentación de los ejes 1 y 2 de A a C y B a C y las

Zapatas B2 y C2; Se realiza comité de obra y recorrido.

[Signature]

[Signature]

Fecha sábado 25 de mayo de 2024 Estado del clima: Llovizna continua.

Personal en obra: maestro general 2 oficiales 3 Ayudantes Equipos herramienta

menor. Actividades desformatear vigas fundidas y trasiego del horm.

[Signature]

[Signature]

Fecha: Lunes 27 de mayo de 2024. Estado del clima Nublado / sol.

Personal en obra: org residente, profesional social, topógrafo maestro

general, 2 oficiales 3 ayudantes Maquinaria y equipos Retromex conadora

Artachi 70 herramienta menor. Personal Interventoría residente, SST

apoyo. Actividad: Movimiento de tierras; retiro de excavación.

[Signature]

Fecha: martes 28 de mayo

Estado del clima: Soleado.

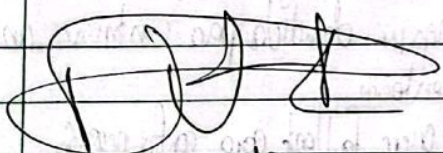
Personal en Obra: Arquitecto residente, Profesional ambiental, Profesional SST, Inspectora SST, Maestro general 2 oficiales 3 Ayudantes.

Actividades: se continúa excavación para vigas de cimentación por eje 4 entre A a E; se realiza retiro de material producto de excavación; se realiza caja en mampostería para instalación de contador de energía.

 
 
Equipo y herramientas: Retroexcavadora Hitachi 70, motobomba.

HSEQ

Se realiza inspección de seguridad al frente de obra de Brisas donde se evidencian condiciones de seguridad adecuadas, señalización de áreas de trabajo, se evidencia canchalla, botiquín, kit de derrames, extintor, se realiza retroexcavadora a la cual se realiza inspección preoperacional y se verifica extintor, botiquín y kit de derrames, también se realiza la inducción SST-MA del operador, se realiza capacitación sobre manejo de punto ecológico, manejo de sustancias químicas, manejo adecuado de residuos sólidos.



Daniel Julian Torres

Fecha: miércoles 29 de mayo 2024

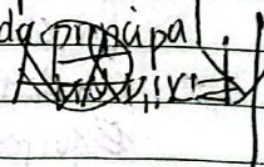
Estado del clima: Nublado/Soleado Tarde. Lluvia de 3:15 a 3:40 pm.

Personal en Obra: arq residente, profesional social, inspector SST maestro general, 2 oficiales 3 ayudantes.

Maquinaria y equipo: Retroexcavadora Hitachi 70 Martillo demoledor Taladro percutor, motobomba, herramienta menor.

Actividades: se continúa movimiento de tierras por eje 4 de A a C retiro de material de excavación, se amarró el hierro de zócalo B-4

Se formaleteó submersion en eje A' de 4 hacia fachada principal.



Fecha: jueves 30 de mayo de 2024.

Estado del clima

Personal en obra: maestro general, 2 oficiales 3 ayudantes.

Equipos y herramientas: Retroexcavadora Hitachi 70, motobomba, rotomartillo, herramienta menor.

Personal interventoría Residente interventoría, residente SST.

Apoyo a interventoría. Actividades: se continúa movimiento de tierras excavación mecánica, excavación manual, retiro de material producto de excavación y demolición de muro de contención y aclopes en eje A de 4a fichada.

[Signature]

31 de Mayo de 2024

Recomendaciones Interventoría: En la excavación de la zapata se observa suelo de fundación de la zapata tipo arcillolita, por lo que se recomienda hacer el aclopes con un espesor de 30cm.

② Pendimiento de obra: La interventoría solicita al contratista de obra aumentar los cuadrillos en obra para avanzar con el desarrollo de las actividades, aprovechando el tiempo que permite trabajar.

③ Se observa en obra la presencia de estructuras de cimentación, bajo relleno, estas estructuras son en concreto con refuerzos en acero los cuales deben ser demolidos para continuar con el proceso de excavación y conformación de la cimentación.

④ Se solicita al contratista realizar el suministro del acero laillank para reforzamiento de Vigas y columnas.

[Signature]

Abdo Supersophon CI 642919-2023.

[Signature]

Director Entero,

[Signature]
Residente Interventoría

[Signature]
Residente Interventoría

Estado del clima: Soleado / Nubosidad aislada.

Personal en obra: Arg. residente, profesional social, director de obra residente administrativo maestro general, 2 oficiales 3 ayudantes.

Equipos y herramientas: Retroexcavadora, rotomartillo y herra-

mienta menor.

Personal Interventoria: director interventoria, residente interventoria, residente SST, social, apoyo a interventoria.

Actividades se realiza demolición de vigas de cimentación, zapate y columnas encontradas una vez hecha la excavación por eje 4 hacia fachada principal, movimiento de tierras: excavación mecánica y excavación manual y retiro de material; se continuó demolición de muro de contención y ciclopeo por el eje A de 4 hacia ~~fachada principal~~ ~~Actividad~~

Sábado 1 de junio de 2024.

Estado del clima Soleado.

Personal en obra: arg residente, maestro general, 2 oficiales.
2 ayudantes.

Equipos y herramientas: Retroexcavadora Hitachi 70 rotomortillo
moto bomba, herramienta menor.

Personal interventoria: residente interventoria, residente SST apoyo a la interventoria.

Actividades: demolición de ciclopeo de submuraación y muro de contención por eje A desde el eje 4 hacia fachada principal. Movimiento de tierras excavación manual y mecánica por eje 4 entre D al E. se retira 1 viga de material producto de excavación. ~~Actividad~~