

RECORRIDO DETALLES PARA LIQUIDACIÓN CONTRATO	
LUGAR Y FECHA:	Vía intermedia Municipio de El Santuario – 3 de noviembre de 2023.
OBRA:	“INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA INTERMEDIA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA”.
INTERVENTORIA:	“INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA INTERMEDIA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA”.

1. DESARROLLO DE LA VISITA.

El presente recorrido de obra, se realiza con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de los detalles faltantes, mencionados en el recorrido nocturno realizado el día 18 de septiembre de 2023, los cuales una vez subsanados, se procederá para la liquidación del contrato en mención. Recorrido fue efectuado el día 3 de noviembre de 2023, teniendo como punto de partida, el parque lineal, revisando el sector 2 de la vía intermedia y finalizando en sector 3.

La Supervisión y la Interventoría, comunican que la marcación de los postes con pintura negra, no se acepta por el acabado antiestético, la pintura está escurrida, algunos números tienen orientación errónea (invertidos) y poco legibles. Corregir todos los postes del sector 2 y 3.

En las cajas de paso eléctricas, donde se deben pegar bien los sticker de riesgo eléctrico, con tornillería adecuada, fue recurrente encontrar cajas en tramo 2 (puente la virgen) con los sticker con clavos oxidados, y sin tornillos, además de cauchos en las tapas faltantes. Las cajas de la zona la barriga, no tienen stiker.

En cajas de paso, sobre el puente de eje 5, puente del Vergel y cancha del eje 6, se deben realizar lleno para evitar desconfinamiento de estas cajas por el voladizo en el que se encuentran.

Caja eléctrica de paso para bomberos, se debe instalar sticker de riesgo eléctrico con tornillería adecuada y tapones de caucho en tapa, para cajas frente al talud antes de bomberos los stiker les hace falta fijación con tornillería.

Se debe aplomar los siguientes postes sobre el área de la plaza de mercado en sector 3 y la chapa en los postes #37, 39, y 51.

En la chapa faltan tapones de caucho en las cajas eléctricas; en el gancho también hacen falta tapones y sticker de riesgo eléctrico con tornillería adecuada.

Se debe realizar lavado de postes en sector 3 que aún se encuentran con barro.

Adecuar las cintas en el cableado de las lámparas que se están desprendiendo, revisar en los postes del sector 2 y 3.

El Municipio y la Interventoría le manifiestan al Contratista que tiene una semana para realizar las subsanaciones de todos los pendientes nombrados anteriormente.