

	PROCESO:	GESTIÓN DE INSPECCIÓN		Código: GHTV-10-F Versión: 03 Fecha: 2023-09-05 Página 1 de 2	
	NOMBRE:	INFORME RESUMEN DE DEFECTOS ENCONTRADOS			
Equipo:	Puerta N°	ZONA DE CARGUE	Fecha:	29 / 11 / 2024	
			Código:	P - 04	7506-24RA
DATOS DEL CLIENTE					
Nombre del cliente o razón social:		MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL			
Dirección:	Manzana 14 Bodega 80 Cra 106 No.15-25 de la zona Franca		Teléfono:	601-3305000	
Contacto representante legal:	Jorge Giovanni Angarita		NIT:	900474727-4	
DATOS DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO					
Nombre o razón Social:		SEÑOS Y CONSTRUCCIONES S	Fecha del ultimo mantenimiento:	N/R	
DATOS DE LA INSTALACIÓN					
Fecha puesta en servicio:	NI	Marca:	FT MASTE	Fecha última inspección:	NI
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Tipo de puerta:		Seccional	Motorización:	Electromecánica	Control de acceso:
Tipo de accionamiento:		Pulsador	Marca operador:	LIFT MASTER	Tipo de hoja:
Paso libre: (metros)	Ancho	Alto	Transmisión por cadena	Un lado	Identificación de la puerta eléctrica:
	3.08	3.3			
ZONA DE CARGUE					
LISTA DE VERIFICACION					
Descripción del defecto		C/D	Observaciones		
Las hojas de la puerta, las bisagras o los marcos están deformadas y afectan el funcionamiento normal de la puerta.		X	Se evidencia marcos deformados		
Se evidencia falta de elasticidad en cauchos protectores o presencia de rotura o ambos.		X	No existen cuachos protectores		
Existe riesgo de arrastre, enganche o corte, o ambos, provocados por la forma de la hoja móvil.		X	existe riesgo de arrastre		
No existen dispositivos tales como manivelas, manijas, etc. que faciliten su movimiento en caso de maniobra manual.		X	No existe dispositivo para colocar en maniobra manual hoja de la puerta automática.		
Los dispositivos como manivelas, manijas, etc. presentan riesgo de que las personas queden atrapadas cuando se pasa a través de una puerta abierta.		X	No existen dispositivo como manijes manivelas etc		
No existen medios para prevenir que la cadena se desenganche accidentalmente de los piñones.		X	No existe		
El movimiento de la puerta no se interrumpe y/o la motorización no se pone fuera de funcionamiento cuando se le da la orden de parada.		X	No existe dispositivo para dar orden de parada a hoja de la puerta automática.		
Las puertas motorizadas no están protegidas contra los contactos eléctricos directos e indirectos.		X	No existe protección de aterrizaje para la motorización de la puerta automática.		
No existe o no funciona el equipo de detección de presencia.		X	No existe dispositivo de detección de presencia.		
En puertas verticales, no existe dispositivo anticaída.		X	No existe sistema anticaída		
En puertas verticales, al aplicar el dispositivo anticaída, la hoja de la puerta no se detiene automáticamente dentro de la distancia de 300 mm y además puede ser movida más hacia abajo.		X	No existe sistema anticaída		
No existe una empresa encargada del mantenimiento ni conservación del aparato, la cual haga que conste un registro de mantenimiento (contrato bitácora, reporte técnico o acta de mantenimiento, entre otros).		X	No existe bitácora o contrato con empresa de mantenimiento		
No existe evidencia del ensayo establecido en el numeral 7 de la NTC 6009 con equipo de detección de presencia.		X	No existe dispositivo de detección de presencia		
TOTALES PARA RESULTADO DE LA INSPECCIÓN		11	2	 	

	PROCESO:	GESTIÓN DE INSPECCIÓN	Código: GHTV-10-F Versión: 03 Fecha: 2023-09-05 Página 2 de 2
	NOMBRE:	INFORME RESUMEN DE DEFECTOS ENCONTRADOS	

Observaciones:

(En el caso que durante la inspección fuese detectado algún otro defecto no especificado en la presente norma, el inspector del organismo de inspección debe evaluarlo conforme a su criterio y según las consideraciones indicadas en base al riesgo que presente)

Registro Fotográfico



Foto 1. No existe dispositivo de detección de presencia



Foto 2. No existen cauchos protectores



Foto 3. No existe dispositivo de orden de parada



Foto 4. No existe sistema anticaida