



INVERSIONES MAX SAS
"MACROMOTOSNIT 811010230-2
CALLE 44 # 68-75
MEDELLÍN

Medellín, 27 de junio 2024

Señores: Municipio de Envigado

Asunto: Informe de Gestión

Durante el desarrollo del contrato N° ENV-11-30-0059-24 con función de ofrecer mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos para el parque automotor (motocicletas), según los requerimientos del Municipio de Envigado, se relaciona un listado de las motocicletas atendidas en nuestro centro de servicio que por su experiencia en el mercado con más de 26 años de prestar servicio a la comunidad y los entes gubernamentales, contamos con técnicos experimentados y certificados académicamente; lo cual nos permite realizar todo tipo de diagnóstico, mantenimiento y reparación que cumplen con altos estándares de calidad gracias a nuestra certificación NTC ISO 9001:2015 podemos garantizar un servicio de primera calidad.

Durante el desarrollo de la tercera facturación se da cumplimiento a las condiciones y necesidades de la entidad, garantizando que las motocicletas atendidas son cotizadas por el área de servicio técnico según la solicitud de los supervisores del contrato y plasmada en la Orden de Trabajo "OT" y los requerimientos adicionales por fuera de la orden son consultados y autorizados por los supervisores del contrato, quienes muestran total acompañamiento durante los procesos de recepción repuestos y suministros, cotización, reparación y posterior entrega de la motocicleta.

MOTOCICLETAS ATENDIDAS	TOTAL	36
------------------------	-------	----




OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7761	53494	XLD90E	04/04/2024	09/04/2024	YAMAHA	XTZ250	2019	40192

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio de campana trasera debido a que se evidencia daño y desgaste, perdiendo su capacidad de resistencia y rompiendo las paredes donde reposan los rodamientos, por lo que también se debieron cambiar las balineras traseras ya que se encontraban en mal estado
- Se realiza enradiada de rin trasero ya que se realizó el cambio de la campana trasera.
- Se realiza cambio de batería ya que no retiene la carga de voltaje ni amperaje necesaria para el funcionamiento normal de la motocicleta.
- Se realiza la forrada de sillín por solicitud de la entidad contratante debido a desgaste.
- Se cambia regulador rectificador ya que no estaba cargando la batería.

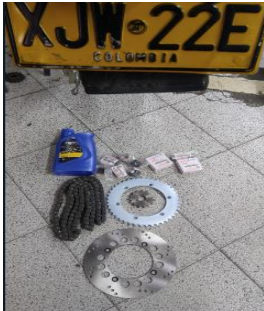

OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7924	53723	YPB46F	06/05/2024	11/05/2024	HONDA	XRE300	2019	26947
MOTIVO DE INGRESO								
<ul style="list-style-type: none">Se realiza cambio del aceite hidráulico y retenes de suspensión delantera por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión.Se realiza cambio de líquido de frenos porque durante la inspección visual se observa suciedad y para garantizar el correcto funcionamientoSe realiza mantenimiento de cunas de dirección ya que se evidencia un desajuste en ellas y poca lubricación.Se corrigen fugas de aceite por el culatin ya que el empaque y los retenedores se encontraba cristalizado y no cumplían su función.								
								
OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7873	53639	XJW22E	23/04/2024	28/04/2024	SUZUKI	DR650	2019	62551
MOTIVO DE INGRESO								
<ul style="list-style-type: none">Se realiza cambio de kit de arrastre ya que la entidad solicitaba un mantenimiento, pero se evidencia que las piezas presentan desgaste impidiendo el buen funcionamiento de la motocicletaSe realiza cambio del aceite hidráulico por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión.Se realiza el mantenimiento de buje de tijera y trapecio por solicitud de la entidad contratante con el objetivo de garantizar así el normal funcionamiento de todo el tren trasero y se realiza cambio canastilla y buje trapecio.Se realiza cambio de disco de freno trasero debido a que se encontraba desgastado según manual de servicio.Se realiza rosca de Helicoil 10 mm por pasador pastillas, ya que este estaba en mal estado y no se dejaba dar el torque correcto.Se realiza cambio de cauchos porta Sprocket ya que se encontraban con un gran desgaste según manual de servicios.								
								
OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7807	53574	CHU36C	12/04/2024	24/04/2024	YAMAHA	XTZ250	2013	25095
MOTIVO DE INGRESO								
<ul style="list-style-type: none">Se realiza cambio de manillar izquierdo y carretel derecho, ya que estaban en mal estado.Se realiza cambio de balineras traseras debido a que cuentan con mucho desgaste por su kilometraje.Se realiza cambio de monoschock porque presentaba desgaste y impedía el buen funcionamiento de la suspensión trasera.Se realiza cambio de líquido de frenos porque durante la inspección visual se observa suciedad y para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de frenos.Se realiza cambio de discos de clutch ya que estos contaban con un desgaste físico significativo apreciable visualmente y deberán ser reemplazados en su totalidad para el funcionamiento correcto-Se realiza mantenimiento de kit de arrastre para perdurar la vida útil del repuesto donde se realiza limpieza de cadena y piñonesSe realiza cambio de fuelles de suspensión, ya que estaban en mal estado.Se realiza cambio de escobillas de arranque ya que estas se encontraban en mal estado (desgaste) e impedían el buen funcionamiento del motor de arranque								



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7852	53620	XJW16E	22/04/2024	28/05/2024	SUZUKI	DR650	2019	65737

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio de cauchos porta Sprocket ya que se encontraban con un gran desgaste según manual de servicios.
- Se realiza embujada de campana debido a que presenta holgura excesiva donde se aloja la balinera
- Se realiza cambio del aceite hidráulico por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión.
- Se realiza cambio de las balineras traseras y delanteras por solicitud de la entidad contratante y porque se evidencia desgaste en ellas lo cual puede afectar las condiciones al manejo de la motocicleta.
- Se realiza cambio de kit de arrastre ya que la entidad solicitaba un mantenimiento, pero se evidencia que las piezas presentan desgaste impidiendo el buen funcionamiento de la motocicleta
- Se realiza la forrada de sillín por solicitud de la entidad contratante debido a desgaste.
- Se realiza el mantenimiento de buje trapezio por solicitud de la entidad contratante con el objetivo de garantizar así el normal funcionamiento de todo el tren trasero y se realiza cambio canastilla y buje trapezio.
- Se realiza cambio de bujes de tijera porque ya contaban con desgaste y no cumplía con las medidas pertinentes para el buen funcionamiento de la tijera.
- Se realiza cambio de deslizador de cadena porque ya con un gran desgaste.



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7920	53712	VBF57C	06/05/2024	11/05/2024	YAMAHA	YBR125	2013	36158

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio de cauchos porta Sprocket ya que se encontraban con un gran desgaste según manual de servicios.
- Se realiza reparación de parrilla con re refuerzo debido a que exceden el peso, adicionalmente puede ser usado como espaldar por parte del parrillero y no le dan uso adecuado.



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7928	53724	XJW14E	06/05/2024	14/05/2024	SUZUKI	DR650	2018	66709

MOTIVO DE INGRESO


- Se realiza cambio de líquido de frenos porque durante la inspección se observa suciedad y para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de frenos.
- Se realiza cambio de aceite por kilometraje como lo indica el manual y se cambia el filtro del aceite por desgaste.
- Se realiza cambio del aceite hidráulico por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión.
- Se realiza mantenimiento de kit de arrastre para perdurar la vida útil del repuesto donde se realiza limpieza de cadena y piñones
- Se realiza cambio de cunas ya que estas se encontraban con desgaste ocasionando inestabilidad.
- Se realiza cambio de las balineras delanteras por solicitud de la entidad contratante y porque se evidencia desgaste en ellas lo cual puede afectar las condiciones al manejo de la motocicleta.
- Se realiza cambio de las balineras porta Sprocket por solicitud de la entidad contratante y porque se evidencia desgaste en ellas lo cual puede afectar las condiciones al manejo de la motocicleta.
- Se realiza mantenimiento de filtro de aire debido a que se encontraba sucio, con el fin de disminuir el consumo de combustible
- Se realiza cambio de llanta trasera y delantera debido a que cumplió su vida útil y por ende presenta desgaste
- Se realiza cambio de pastillas delanteras y traseras debido a que presentaban desgaste, impidiendo el buen funcionamiento del sistema de freno.
- Se realiza cambio de disco de freno trasero y delantero debido a que se encontraba desgastado según manual de servicio.
- Se realiza cambio de cunas ya que estas se encontraban con desgaste ocasionando inestabilidad
- Se realiza el mantenimiento de buje trapecio por solicitud de la entidad contratante con el objetivo de garantizar así el normal funcionamiento de todo el tren trasero y se realiza cambio canastilla y buje trapecio.



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7872	53643	IJS34E	23/04/2024	30/04/2024	IJS34E	XTZ250	2017	100603

MOTIVO DE INGRESO


- Se realiza cambio de aceite por kilometraje como lo indica el manual y se cambia el filtro del aceite por desgaste
- Se realiza cambio del aceite hidráulico por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión.
- se procede al mantenimiento del cuerpo de inyección y la limpieza del inyector, creando así una sincronización de todo el motor y permitiendo el funcionamiento y efectividad más adecuada.
- Se realiza cambio de bujes de tijera porque ya contaban con desgaste y no cumplía con las medidas pertinentes para el buen funcionamiento de la tijera.
- Se realiza mantenimiento de kit de arrastre para perdurar la vida útil del repuesto donde se realiza limpieza de cadena y piñones
- Se realiza cambio de cunas ya que estas se encontraban con desgaste ocasionando inestabilidad.
- Se realiza cambio de pastillas delanteras y traseras debido a que presentaban desgaste, impidiendo el buen funcionamiento del sistema de freno.
- Se realiza cambio de disco de freno delantero y trasero debido a que se encontraban desgastados según manual de servicio.
- Se realiza cambio de las balineras delanteras y traseras por solicitud de la entidad contratante y porque se evidencia desgaste en ellas lo cual puede afectar las condiciones al manejo de la motocicleta.
- Se realiza cambio guaya de acelerador ya que estas contaban con un desgaste físico significativo apreciable visualmente y deberán ser reemplazados en su totalidad para el funcionamiento correcto.
- Se realiza cambio de llanta trasera debido a que cumplieron su vida útil y por ende presenta desgaste.

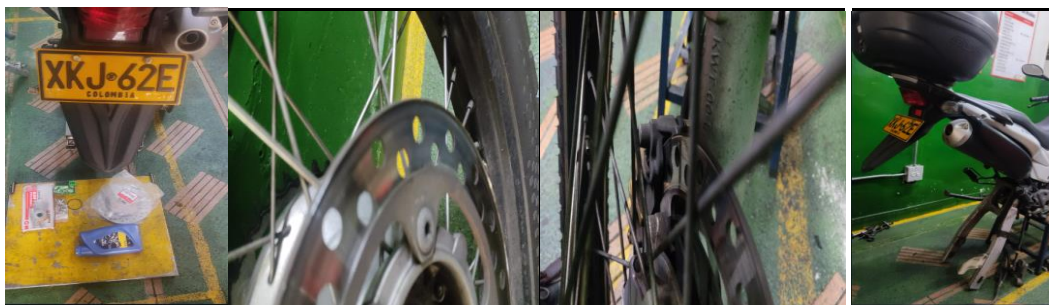

OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7906	53675	XKJ62E	29/04/2024	11/05/2024	HONDA	XRE300	2018	48619

MOTIVO DE INGRESO


- Se realiza cambio de aceite por kilometraje como lo indica el manual y se cambia el filtro del aceite por desgaste
- Se realiza cambio del aceite hidráulico por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión.
- Se realiza cambio de líquido de frenos porque durante la inspección visual se observa suciedad y para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de frenos.
- Acodalar rin delantero y trasero por solicitud del contratista
- Se realiza cambio de cunas ya que estas se encontraban con desgaste ocasionando inestabilidad.
- Se realiza cambio de disco de freno trasero debido a que se encontraba desgastado según manual de servicio.
- Se realiza cambio de pastillas traseras debido a que presentaban desgaste, impidiendo el buen funcionamiento del sistema de freno.
- Se realiza cambio de cadena porque los eslabones tenían desgastes y por tanto estaba estirada y no realizaba bien su función.
- Se realiza el mantenimiento de buje de tijera y trapecio por solicitud de la entidad contratante con el objetivo de garantizar así el normal funcionamiento de todo el tren trasero
- Se realiza cambio De neumático debido a que cumplieron su vida útil y por ende presenta desgaste
- Se realiza rosca de Helicoil por filtro aceite ya que estas se encontraban en mal estado y requería reparación para evitar fugas de aceite.

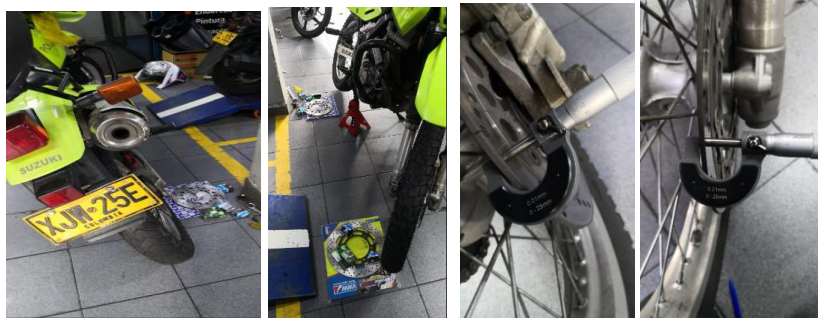

OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7907	53674	XJW25E	29/04/2024	29/04/2024	SUZUKI	DR650	2019	77000

MOTIVO DE INGRESO


- Se realiza cambio de aceite por kilometraje como lo indica el manual.
- Se realiza cambio de disco de freno delantero y trasero debido a que se encontraba desgastado e impedía el buen funcionamiento de los frenos
- Se realiza cambio de pastillas traseras y delanteras debido a que presentaban desgaste, impidiendo el buen funcionamiento del sistema de freno.
- Se realiza cambio de las balineras traseras y delanteras por solicitud de la entidad contratante y porque se evidencia desgaste en ellas lo cual puede afectar las condiciones al manejo de la motocicleta.
- Se realiza embujada de campana debido a que presenta holgura excesiva donde se aloja la balinera
- Se realiza la forrada de sillín por solicitud de la entidad contratante debido a desgaste

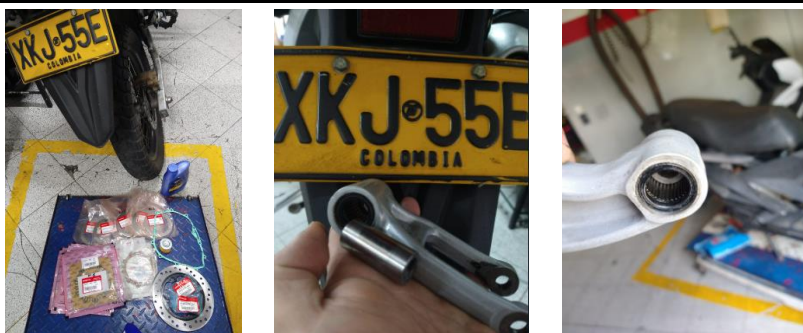

OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7905	53676	XKJ55E	29/04/2024	11/05/2024	HONDA	XRE300	2018	48018

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio de aceite por kilometraje como lo indica el manual y se cambia el filtro del aceite por desgaste
- Se realiza cambio de cunas ya que estas se encontraban con desgaste ocasionando inestabilidad.
- Se realiza cambio del aceite hidráulico por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión
- Se realiza cambio de discos de clutch ya que estos contaban con un desgaste físico significativo apreciable visualmente y deberán ser reemplazados en su totalidad para el funcionamiento correcto
- Se realiza cambio de disco de freno trasero debido a que se encontraba desgastado e impedía el buen funcionamiento de los frenos
- Se realiza el cambio de buje de tijera y mantenimiento de trapecio por solicitud de la entidad contratante con el objetivo de garantizar así el normal funcionamiento de todo el tren trasero.
- Se realiza la forrada de sillín por solicitud de la entidad contratante debido a desgaste.

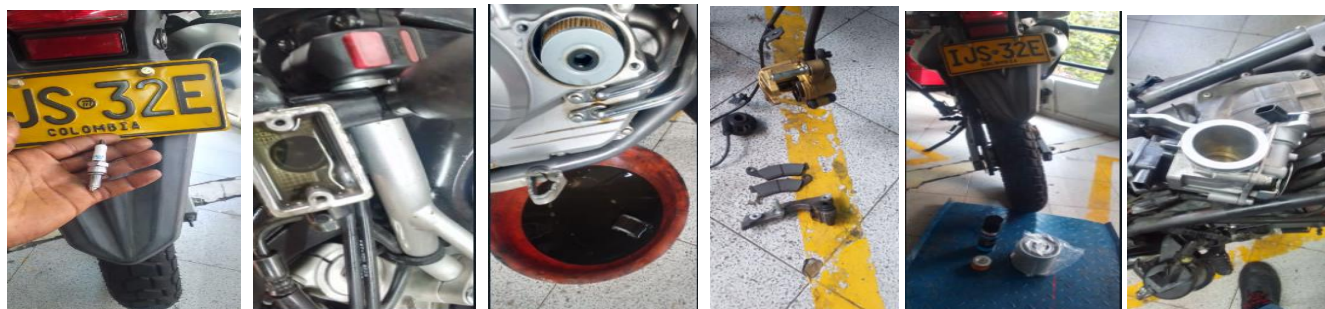

OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7977	53826	IJS32E	14/05/2024	17/05/2024	HONDA	XRE300	2016	20317

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio de líquido de frenos y mantenimiento de mordaza porque durante la inspección se observa suciedad y para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de frenos.
- Se realiza cambio del aceite hidráulico por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión
- Se realiza cambio de aceite por kilometraje como lo indica el manual y se cambia el filtro del aceite por desgaste
- Se realiza cambio de filtro de aire debido a que se encontraba sucio y en mal estado, aumentando el consumo de combustible
- se procede al mantenimiento del cuerpo de inyección y la limpieza del inyector, creando así una sincronización de todo el motor y permitiendo el funcionamiento y efectividad más adecuada.
- Se realiza cambio de bujes de tijera y de trapecio porque ya contaban con desgaste y no cumplía con las medidas pertinentes para el buen funcionamiento de la tijera.
- Se realiza mantenimiento de kit de arrastre para perdurar la vida útil del repuesto donde se realiza limpieza de cadena y piñones
- Se realiza cambio de direccional ya que esta se encontraba en malas condiciones y no permitía la buena señalización de la motocicleta
- Se realiza cambio de cunas ya que estas se encontraban con desgaste ocasionando inestabilidad.
- Se realiza rosca de Helicoil por el filtro de aceite y drenaje ya que estas se encontraban en mal estado y requería reparación para evitar fugas de aceite.



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7980	53823	MHR58C	14/05/2024	17/05/2024	YAMAHA	XTZ250	2011	88221

MOTIVO DE INGRESO


- Se realiza cambio manigueta de clutch ya que esta contaba con un desgaste físico significativo apreciable visualmente y deberán ser reemplazada para el funcionamiento correcto.
- Se realiza cambio de aceite por kilometraje como lo indica el manual y se cambia el filtro del aceite por desgaste.
- Se realiza cambio de discos de clutch, porta discos y prensa ya que estos contaban con un desgaste físico significativo apreciable visualmente y deberán ser reemplazados en su totalidad para el funcionamiento correcto
- Se realiza cambio de tapa tensor cadena lado izquierdo y tuercas para tensor.



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7974	53819	YBP45F	14/05/2024	14/05/2024	HONDA	XRE300	2022	31349

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio de líquido de frenos porque durante la inspección visual se observa suciedad y para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de frenos.
- Se realiza cambio del aceite hidráulico por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión.
- Se realiza el mantenimiento de buje de tijera y trapecio por solicitud de la entidad contratante con el objetivo de garantizar así el normal funcionamiento de todo el tren trasero.
- Se realiza cambio de disco de freno delantero debido a que se encontraba desgastado e impedía el buen funcionamiento de los frenos.
- Se realiza cambio de cunas ya que estas se encontraban con desgaste ocasionando inestabilidad.
- Se realiza mantenimiento de kit de arrastre para perdurar la vida útil del repuesto donde se realiza limpieza de cadena y piñones.
- Se realiza cambio de llanta trasera debido a que cumplieron su vida útil y por ende presenta desgaste

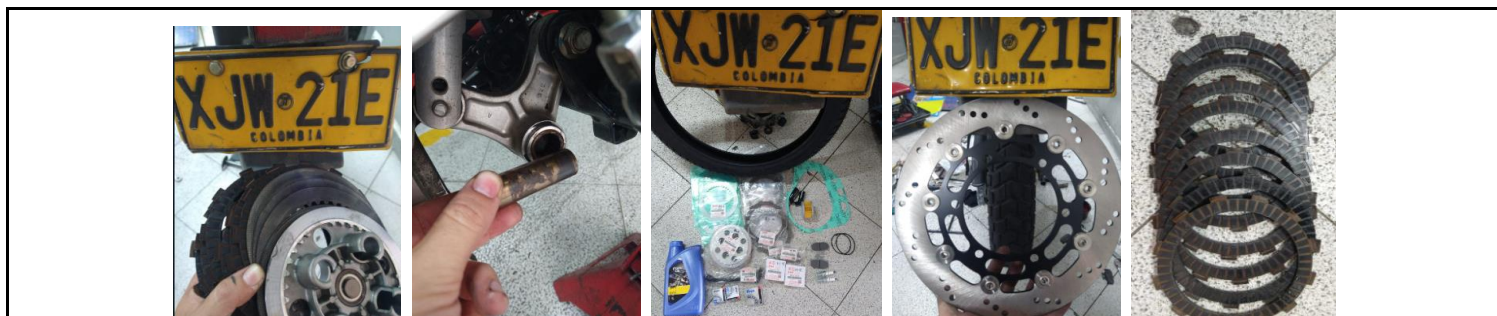

OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7921	53713	XJW21E	06/05/2024	21/05/2024	SUZUKI	DR650	2019	91213

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio de discos de clutch, porta discos y prensa ya que estos contaban con un desgaste físico significativo apreciable visualmente y deberán ser reemplazados en su totalidad para el funcionamiento correcto
- Se realiza calibración de válvulas, trabajo para el cual es necesario el reemplazo de los orings de tapa válvulas y el oring de piñón de distribución, cumpliendo así con la solicitud de la entidad.
- Se realiza cambio de aceite por kilometraje como lo indica el manual y se cambia el filtro del aceite por desgaste
- realiza cambio del aceite hidráulico por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión.
- Se realiza cambio de balineras delanteras debido a que cuentan con mucho desgaste por su kilometraje.
- Se realiza cambio de las balineras porta sprocket por solicitud de la entidad contratante y porque se evidencia desgaste en ellas lo cual puede afectar las condiciones al manejo de la motocicleta.
- Se realiza el mantenimiento de buje de tijera y trapecio por solicitud de la entidad contratante con el objetivo de garantizar así el normal funcionamiento de todo el tren trasero y se realiza cambio canastilla y buje trapecio.
- Se realiza cambio de pastillas traseras debido a que presentaban desgaste, impidiendo el buen funcionamiento del sistema de freno.
- Se realiza cambio de disco de freno delantero debido a que se encontraba desgastado e impedía el buen funcionamiento de los frenos
- Se realiza cambio de direccional trasera ya que esta se encontraba en malas condiciones y no permitía la buena señalización de la motocicleta.
- Se realiza cambio de llanta delantera debido a que cumplieron su vida útil y por ende presenta desgaste
- Se realiza mantenimiento de kit de arrastre para perdurar la vida útil del repuesto donde se realiza limpieza de cadena y piñones
- Se realiza mantenimiento de filtro de aire debido a que se encontraba sucio, con el fin de disminuir el consumo de combustible
- Se realiza cambio de palanca ya que requerían cambio porque estaban en malas condiciones.



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7979	53822	RHN23D	14/05/2024	21/05/2024	YAMAHA	XTZ250	2015	98064

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza reparación cabeza de fuerza para diagnosticar motivo del fuerte ruido, se procede al desensamble de la cabeza de fuerza para verificar el estado y medidas técnicas de los repuestos componentes de todo el sistema.
- Se deberá asentar la culata y cambio de sellos de válvulas para garantizar la ausencia de fugas de aceite después de la reparación y el sello hermético de la cámara de combustión.
- Las medidas de pistón y anillos están por fuera de las especificaciones del fabricante, por lo tanto, deberá ser encamisado, además el diámetro del pistón ya desfaso su medida permitida.
- Se realiza cambio de aceite debido a la reparación del motor para un óptimo funcionamiento
- Se realiza cambio de filtro de aire debido a que se encontraba sucio y en mal estado, aumentando el consumo de combustible.



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
8036	53932	VBF46C	24/05/2024	30/05/2024	YAMAHA	XTZ250	2013	57480

MOTIVO DE INGRESO


- Se realiza reparación de bomba inyección ya que esta presentaba fugas.
- Se realiza mantenimiento de filtro de aire debido a que se encontraba sucio, con el fin de disminuir el consumo de combustible
- Se realiza cambio de capuchón y de bujía



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7923	53715	IJS41E	06/05/2024	13/05/2024	YAMAHA	XTZ250	2017	75557

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza reparación cabeza de fuerza para diagnosticar motivo del fuerte ruido, se procede al desensamble de la cabeza de fuerza para verificar el estado y medidas técnicas de los repuestos componentes de todo el sistema.
- Se deberá asentar la culata y cambio de sellos de válvulas para garantizar la ausencia de fugas de aceite después de la reparación y el sello hermético de la cámara de combustión.
- Las medidas de pistón y anillos están por fuera de las especificaciones del fabricante, por lo tanto, deberá ser encamisado, además el diámetro del pistón ya desfaso su medida permitida.
- Se realiza cambio de aceite debido a la reparación del motor para un óptimo funcionamiento
- Se realiza cambio guías deslizadoras y tensor cadencia, tanto fija como la móvil, debido a que presentan visualmente desgaste y mal formación.
- Se realiza cambio de kit de arrastre ya que la entidad solicitaba un mantenimiento, pero se evidencia que las piezas presentan desgaste impidiendo el buen funcionamiento de la motocicleta
- Se realiza cambio de pastillas delanteras y traseras debido a que presentaban desgaste, impidiendo el buen funcionamiento del sistema de freno.
- Se realiza cambio del aceite hidráulico y retenes de suspensión delantera por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión.
- Se realiza cambio de balineras delanteras debido a que cuentan con mucho desgaste por su kilometraje.
- Se realiza cambio de llanta delantera y neumático debido a que cumplieron su vida útil y por ende presenta desgaste
- De acuerdo a la inspección de las berlizas y sirena se evidencia la necesidad que estas deben ser reparadas para que funcionen adecuadamente
- Se realiza mantenimiento de filtro de aire debido a que se encontraba sucio , con el fin de disminuir el consumo de combustible

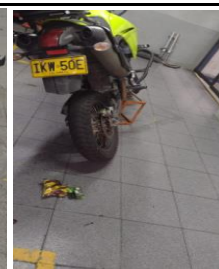

MOTIVO DE INGRESO	
<ul style="list-style-type: none"> Se realiza cambio de balineras delanteras y traseras debido a que cuentan con mucho desgaste por su kilometraje. Se realiza cambio de direccional trasera ya que esta se encontraba en malas condiciones y no permitía la buena señalización de la motocicleta. Se realiza cambio de las balineras porta sprocket por solicitud de la entidad contratante y porque se evidencia desgaste en ellas lo cual puede afectar las condiciones al manejo de la motocicleta. Se realiza cambio de cauchos porta Sprocket ya que se encontraban con un gran desgaste según manual de servicios. Se realiza cambio de pastillas traseras debido a que presentaban desgaste, impidiendo el buen funcionamiento del sistema de freno. Se realiza cambio del aceite hidráulico y retenes de suspensión delantera por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión. Se realiza reparación base de tacómetro 	




MOTIVO DE INGRESO	
<ul style="list-style-type: none"> Se realiza cambio de cauchos porta Sprocket ya que se encontraban con un gran desgaste según manual de servicios. Se realiza cambio del aceite hidráulico por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión. Se realiza cambio de llave de gasolina porque está ya no estaba funcionando correctamente y impedía el buen funcionamiento de la motocicleta. Se realiza la forrada de sillín por solicitud de la entidad contratante debido a desgaste. Se realiza el mantenimiento de buje de tijera y trapecio por solicitud de la entidad contratante con el objetivo de garantizar así el normal funcionamiento de todo el tren trasero y se realiza cambio canastilla y buje trapecio. Se realiza extracción de canastillas trapecio Se realiza cambio de llanta delantera debido a que cumplieron su vida útil y por ende presenta desgaste . Se realiza cambio de cunas ya que estas se encontraban con desgaste ocasionando inestabilidad. Se realiza cambio de pastillas delanteras debido a que presentaban desgaste, impidiendo el buen funcionamiento del sistema de freno. Se realiza mantenimiento de kit de arrastre para perdurar la vida útil del repuesto donde se realiza limpieza de cadena y piñones De acuerdo a la inspección de la sirena se evidencia la necesidad que estas debe ser reparada para que funcionen adecuadamente 	



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7929	53722	PEP87E	06/05/2024	16/05/2024	HONDA	XRE300	2018	41425

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio del aceite hidráulico por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión.
- Se realiza cambio de aceite por kilometraje como lo indica el manual.
- Se realiza cambio de filtro de aire debido a que se encontraba sucio y en mal estado, aumentando el consumo de combustible
- Se realiza cambio de pastillas delanteras y traseras debido a que presentaban desgaste, impidiendo el buen funcionamiento del sistema de freno.
- Se realiza cambio de disco de freno delantero debido a que se encontraba desgastado según manual de servicio.
- Se realiza cambio de kit de arrastre ya que la entidad solicitaba un mantenimiento, pero se evidencia que las piezas presentan desgaste impidiendo el buen funcionamiento de la motocicleta
- Se realiza cambio de cunas ya que estas se encontraban con desgaste ocasionando inestabilidad.
- Se realiza cambio de bombillo de stop ya que se encontraban quemado e impedía la buena iluminación de la motocicleta

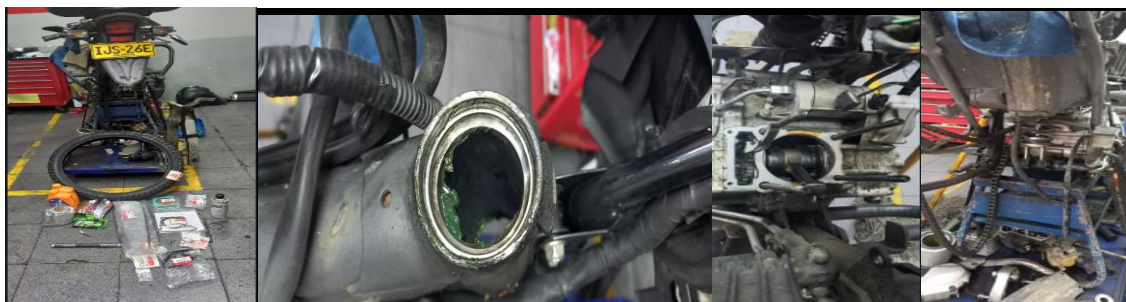


OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
8037	53913	IJS26E	23/05/2024	29/05/2024	HONDA	XRE300	2016	44683

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza reparación cabeza de fuerza para diagnosticar motivo del fuerte ruido, se procede al desensamble de la cabeza de fuerza para verificar el estado y medidas técnicas de los repuestos componentes de todo el sistema.
- Se deberá asentar la culata y cambio de sellos de válvulas para garantizar la ausencia de fugas de aceite después de la reparación y el sello hermético de la cámara de combustión.
- Se realiza cambio de aceite debido a la reparación del motor para un óptimo funcionamiento
- Las medidas de los anillos están por fuera de las especificaciones del fabricante, por lo que se procede con la reparación
- Se realiza cambio de filtro de aire debido a que se encontraba sucio y en mal estado, aumentando el consumo de combustible
- Se realiza cambio de bujes de tijera porque ya contaban con desgaste y no cumplía con las medidas pertinentes para el buen funcionamiento de la tijera.
- Se realiza el mantenimiento de buje trapecio por solicitud de la entidad contratante con el objetivo de garantizar así el normal funcionamiento de todo el tren trasero
- Se realiza cambio del aceite hidráulico por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión.
- Se realiza cambio de cunas ya que estas se encontraban con desgaste ocasionando inestabilidad.
- Se realiza cambio de cauchos porta Sprocket ya que se encontraban con un gran desgaste según manual de servicios.
- Se realiza cambio de líquido de frenos porque durante la inspección visual se observa suciedad y para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de frenos.
- Se realiza cambio de llanta delantera y neumático debido a que cumplieron su vida útil y por ende presenta desgaste
- Se realiza cambio de pastillas traseras y delanteras debido a que presentaban desgaste, impidiendo el buen funcionamiento del sistema de freno.

- se procede al mantenimiento del cuerpo de inyección y la limpieza del inyector, creando así una sincronización de todo el motor y permitiendo el funcionamiento y efectividad más adecuada.
- Se realiza cambio guaya de acelerador ya que estas contaban con un desgaste físico significativo apreciable visualmente y deberán ser reemplazados en su totalidad para el funcionamiento correcto.
- Se realiza mantenimiento de guaya clutch para perdurar la vida útil del cable y su buen funcionamiento.
- Se realiza mantenimiento de kit de arrastre para perdurar la vida útil del repuesto donde se realiza limpieza de cadena y piñones.
- Se corrigen fugas de aceite por el culatin ya que el empaque y los retenedores se encontraba cristalizado y no cumplían su función.
- Se realiza cambio de monedas con el fin de obtener la medida correcta de las válvulas según el manual de servicios.

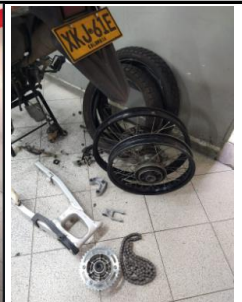

OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
8039	53915	XKJ61E	23/05/2024	30/05/2024	HONDA	XRE300	2018	41773

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio del aceite hidráulico por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión.
- Se realiza mantenimiento de cunas de dirección ya que se evidencia un desajuste en ellas y poca lubricación.
- Acodalar rin delantero y trasero por solicitud del contratista
- Se realiza cambio de cauchos porta Sprocket ya que se encontraban con un gran desgaste según manual de servicios.
- Se realiza cambio de pastillas delanteras debido a que presentaban desgaste, impidiendo el buen funcionamiento del sistema de freno
- Se realiza cambio de las balineras porta sprocket por solicitud de la entidad contratante y porque se evidencia desgaste en ellas lo cual puede afectar las condiciones al manejo de la motocicleta.
- Se realiza mantenimiento de kit de arrastre para perdurar la vida útil del repuesto donde se realiza limpieza de cadena y piñones
- Se realiza el mantenimiento de buje de tijera y trapecio por solicitud de la entidad contratante con el objetivo de garantizar así el normal funcionamiento de todo el tren trasero.



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7975	53820	XLO91E	14/05/2024	29/05/2024	YAMAHA	SZ15RR	2019	32756

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio de líquido de frenos y mantenimiento de mordaza porque durante la inspección se observa suciedad y para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de frenos.
- Se realiza cambio del aceite hidráulico y retenes de suspensión delantera por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión.
- Se realiza cambio de las balineras traseras por solicitud de la entidad contratante y porque se evidencia desgaste en ellas lo cual puede afectar las condiciones al manejo de la motocicleta.
- Se realiza cambio de cauchos porta Sprocket ya que se encontraban con un gran desgaste según manual de servicios.
- Es necesario el reemplazo de las bandas de freno trasero, ya que su desgaste esta por fuera del límite máximo de funcionamiento.
- Se realiza cambio de bombillo de direccional y de stop ya que se encontraban quemado e impedía la buena iluminación de la motocicleta.
- Se realiza cambio de aceite por kilometraje como lo indica el manual y se cambia el filtro del aceite por desgaste.
- Se realiza la forrada de sillín por solicitud de la entidad contratante debido a desgaste


- Se realiza cambio de filtro de aire debido a que se encontraba sucio y en mal estado, aumentando el consumo de combustible
- Se realiza embujada de campana debido a que presenta holgura excesiva donde se aloja la balinera
- Se realiza cambio de pastillas delanteras debido a que presentaban desgaste, impidiendo el buen funcionamiento del sistema de freno.
- Se realiza cambio de kit de arrastre ya que la entidad solicitaba un mantenimiento, pero se evidencia que las piezas presentan desgaste impidiendo el buen funcionamiento de la motocicleta
- Se realiza cambio de llanta trasera y neumático debido a que cumplieron su vida útil y por ende presenta desgaste.
- Se realiza cambio de telescopios delanteros ya que estos se encontraban en mal estado (rayados) e impedían un correcto funcionamiento.
- Se realiza mantenimiento de cunas de dirección ya que se evidencia un desajuste en ellas y poca lubricación.



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
8038	53914	PEP79E	23/05/2024	28/05/2024	YAMAHA	SZ15RR	2018	14622

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio manigueta de clutch ya que esta contaba con un desgaste físico significativo apreciable visualmente y deberán ser reemplazada para el funcionamiento correcto
- Se realiza cambio de las balineras delanteras por solicitud de la entidad contratante y porque se evidencia desgaste en ellas lo cual puede afectar las condiciones al manejo de la motocicleta.
- Se realiza mantenimiento de cunas de dirección ya que se evidencia un desajuste en ellas y poca lubricación.
- Se realiza calibración de válvulas, trabajo para el cual es necesario el reemplazo de los orings de tapa válvulas y el oring de piñón de distribución, cumpliendo así con la solicitud de la entidad.
- Se realiza carburación ya que la motocicleta debe pasar revisión de gases contaminantes y estos se encontraban muy altos
- Es necesario el reemplazo de las bandas de freno trasero, ya que su desgaste esta por fuera del límite máximo de funcionamiento
- Se realiza la forrada de sillín por solicitud de la entidad contratante debido a desgaste.
- Se realiza mantenimiento de kit de arrastre para perdurar la vida útil del repuesto donde se realiza limpieza de cadena y piñones
- Se realiza cambio de líquido de frenos y mantenimiento de mordaza porque durante la inspección se observa suciedad y para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de frenos.
- Se realiza lavada de tanque.

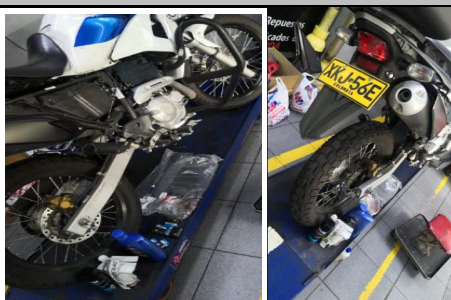

OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7922	53714	XKJ56E	06/05/2024	15/05/2024	HONDA	XRE300	2018	34757

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio guaya de acelerador ya que estas contaban con un desgaste físico significativo apreciable visualmente y deberán ser reemplazados en su totalidad para el funcionamiento correcto.
- Se realiza cambio de líquido de frenos porque durante la inspección visual se observa suciedad y para garantizar el correcto funcionamiento
- Se realiza cambio del aceite hidráulico por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión.
- Se realiza cambio de cunas ya que estas se encontraban con desgaste ocasionando inestabilidad.
- Se realiza el mantenimiento de buje de tijera y trapecio por solicitud de la entidad contratante con el objetivo de garantizar así el normal funcionamiento de todo el tren trasero.

- Acodalar rin delantero y trasero por solicitud del contratista
- Se realiza cambio de las balineras traseras y delanteras por solicitud de la entidad contratante y porque se evidencia desgaste en ellas lo cual puede afectar las condiciones al manejo de la motocicleta.
- Se realiza mantenimiento de guaya clutch para perdurar la vida útil del cable y su buen funcionamiento.
- Se realiza la forrada de sillín por solicitud de la entidad contratante debido a desgaste
- Se realiza carburación ya que la motocicleta debe pasar revisión de gases contaminantes y estos se encontraban muy altos
- se procede al mantenimiento del cuerpo de inyección y la limpieza del inyector, creando así una sincronización de todo el motor y permitiendo el funcionamiento y efectividad más adecuada.
- Se realiza cambio de batería ya que no retiene la carga de voltaje ni amperaje necesaria para el funcionamiento normal de la motocicleta.
- Se realiza reparación base de chasis debido a que excede el peso de carga en la motocicleta.



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
8049	53920	XJW26E	23/05/22024	31/05/2024	SUZUKI	DR650	2019	60064

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio de aceite por kilometraje como lo indica el manual y se cambia el filtro del aceite por desgaste
- Se realiza cambio del aceite hidráulico por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión
- Se realiza cambio de líquido de frenos porque durante la inspección visual se observa suciedad y para garantizar el correcto funcionamiento
- Se realiza cambio de llanta trasera y neumático debido a que cumplieron su vida útil y por ende presenta desgaste.
- Se realiza cambio guayas de acelerador ya que estas contaban con un desgaste físico significativo apreciable visualmente y deberán ser reemplazados en su totalidad para el funcionamiento correcto.
- Se realiza calibración de válvulas, trabajo para el cual es necesario el reemplazo de los orings de tapa válvulas y el oring de piñón de distribución, cumpliendo así con la solicitud de la entidad.
- Se realiza cambio de guaya choke ya que estaba se encontraba en malas condiciones y estaba pegada.
- Se realiza mantenimiento de filtro de aire debido a que se encontraba sucio , con el fin de disminuir el consumo de combustible
- Se realiza el mantenimiento de buje de tijera y trapecio por solicitud de la entidad contratante con el objetivo de garantizar así el normal funcionamiento de todo el tren trasero y se realiza cambio canastilla y buje trapecio.
- Se realiza cambio de disco de freno trasero debido a que se encontraba desgastado e impedía el buen funcionamiento de los frenos.
- Se realiza carburación ya que la motocicleta debe pasar revisión de gases contaminantes y estos se encontraban muy altos
- Se realiza la forrada de sillín por solicitud de la entidad contratante debido a desgaste.
- Se realiza cambio de cunas ya que estas se encontraban con desgaste ocasionando inestabilidad.
- Se realiza cambio de pastillas traseras debido a que presentaban desgaste, impidiendo el buen funcionamiento del sistema de freno.
- Se corrigen fugas de aceite por el culatin ya que el empaque y los retenedores se encontraba cristalizado y no cumplían su función.
- Acodalar rin delantero y trasero por solicitud del contratista
- Se realiza cambio de radios de rueda trasera por solicitud de la entidad contratante ya que varios de los radios contaban con desgaste e impedían el funcionamiento de la rueda trasera



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
8069	53939	IJS37E	25/05/2024	29/05/2024	YAMAHA	XTZ250	2017	94886

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza mantenimiento de guaya clutch para perdurar la vida útil del cable y su buen funcionamiento.
- Se realiza cambio de filtro de aire debido a que se encontraba sucio y en mal estado, aumentando el consumo de combustible.
- se procede al mantenimiento del cuerpo de inyección y la limpieza del inyector, creando así una sincronización de todo el motor y permitiendo el funcionamiento y efectividad más adecuada.
- Se realiza calibración de válvulas, trabajo para el cual es necesario el reemplazo de los orings de tapa válvulas y el oring de piñón de distribución, cumpliendo así con la solicitud de la entidad.
- Se realiza la forrada de sillín por solicitud de la entidad contratante debido a desgaste.
- Se realiza mantenimiento de bomba inyección ya que esta presentaba fugas
- Se realiza cambio de fuelles de suspensión, ya que estaban en mal estado.



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
8136	53956	PEP93E	12/06/2024	13/06/2024	HONDA	XRE300	2017	138990

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza la forrada de sillín por solicitud de la entidad contratante debido a desgaste.



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7985	53825	MHR56C	14/05/2024	20/05/2024	YAMAHA	XTZ250	2011	81313

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza reparación cabeza de fuerza para diagnosticar motivo del fuerte ruido, se procede al desensamble de la cabeza de fuerza para verificar el estado y medidas técnicas de los repuestos componentes de todo el sistema.
- Se deberá asentar la culata y cambio de sellos de válvulas para garantizar la ausencia de fugas de aceite después de la reparación y el sello hermético de la cámara de combustión.
- Las medidas de pistón y anillos están por fuera de las especificaciones del fabricante, por lo tanto, deberá ser encamisado, además el diámetro del pistón ya desfaso su medida permitida.
- Se realiza cambio guías deslizadoras y tensor cadencia, tanto fija como la móvil, debido a que presentan visualmente desgaste y mal formación.



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
8137	54051	PEP77E	11/06/2024	11/06/2024	HONDA	SZ15RR	2018	38614

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza la forrada de sillín por solicitud de la entidad contratante debido a desgaste.



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7983	53870	MHR53C	16/05/2024	22/05/2024	YAMAHA	XTZ250	2011	75796

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza reparación cabeza de fuerza para diagnosticar motivo del fuerte ruido, se procede al desensamble de la cabeza de fuerza para verificar el estado y medidas técnicas de los repuestos componentes de todo el sistema.
- Se deberá asentar la culata y cambio de sellos de válvulas para garantizar la ausencia de fugas de aceite después de la reparación y el sello hermético de la cámara de combustión.
- Las medidas de pistón y anillos están por fuera de las especificaciones del fabricante, por lo tanto, deberá ser encamisado, además el diámetro del pistón ya desfaso su medida permitida.
- Se realiza cambio de cadencia ya que esta rígida y presenta desgaste y mal formación y esto no permite su funcionamiento normal, además acelera el desgaste de los demás componentes del sistema, tensor de cadencia y guías deslizadoras, tanto fija como la móvil y piñón de distribución.



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
8121	54030	FEY95F	07/06/2024	13/06/2024	YAMAHA	XTZ250	2020	33057

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio de las balineras traseras por solicitud de la entidad contratante y porque se evidencia desgaste en ellas lo cual puede afectar las condiciones al manejo de la motocicleta.
- Se realiza cambio de manigueta de freno ya que contaba con un desgaste físico significativo.
- Se realiza cambio del aceite hidráulico por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión.
- Se realiza el mantenimiento de buje de tijera y trapecio por solicitud de la entidad contratante con el objetivo de garantizar así el normal funcionamiento de todo el tren trasero.
- Se realiza mantenimiento de cunas de dirección ya que se evidencia un desajuste en ellas y poca lubricación.

- Se realiza cambio de pastillas traseras debido a que presentaban desgaste, impidiendo el buen funcionamiento del sistema de freno.
- Se realiza cambio de disco de freno trasero y delantero debido a que se encontraba desgastado e impedía el buen funcionamiento de los frenos.
- Acodalar rin delantero y trasero por solicitud del contratista



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
8123	54031	XKJ58E	07/06/2024	15/06/2024	HONDA	XRE300	2018	41143

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio del aceite hidráulico por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión.
- Se realiza cambio de aceite por kilometraje como lo indica el manual y se cambia el filtro del aceite por desgaste.
- Se realiza mantenimiento de guayas para perdurar la vida útil del cable y su buen funcionamiento.
- Se realiza cambio de filtro de aire debido a que se encontraba sucio y en mal estado, aumentando el consumo de combustible
- Se realiza el mantenimiento de buje de tijera y trapecio por solicitud de la entidad contratante con el objetivo de garantizar así el normal funcionamiento de todo el tren trasero.
- Se realiza mantenimiento de kit de arrastre para perdurar la vida útil del repuesto donde se realiza limpieza de cadena y piñones
- Se realiza mantenimiento comando de luces.

ROSCA HELICOIL TAPON DRENAJE

OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
8200	54219	VBF56C	20/06/2024	20/06/2024	YAMAHA	XTZ250	2013	71472

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza rosca tapón drenaje




OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
7622	53357	UGQ80F	11/03/2024	30/05/2024	SUZUKI	DL650	2022	10978

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio e inspección de disco de freno trasero debido a que se encontraba desgastado e impedía el buen funcionamiento de los frenos.



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
7850	53687	UGQ62F	30/04/2024	04/05/2024	YAMAHA	XTZ250	2022	18489	ARANDELA EXTERNA, ARANDELA INTERNA, CILINDRO TAPA LATERAL, TUERCA CHAPA TAPA LATERAL

 

OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
7883	53648	TALLER GEN	24/04/2024	29/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	25 FUSIBLE 5 AMP, 25 MINIFUSIBLE 5 AMP, 25 FUSIBLES 7.5 AMP, 25 MINIFUSIBLE 7.5 AMP, 25 FUSIBLES 10 AMP, 25 MINIFUSIBLES 10 AMP, MANIGUETA CLUTCH SZ 150



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
8120	54069	TALLER SEG	11/06/2024	14/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	20 RODAMIENTOS TRASEROS DERECHOS E IZQUIEROS 6203





OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
8129	53982	TALLER GEN	30/05/2024	06/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	3 BUJIAS C6HSA T115



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
8124	54032	UGQ58F	07/06/2024	11/06/2024	YAMAHA	XTZ250	2022	15907	REGULADOR XTZ250



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
8048	53922	IKW46E	23/05/2024	31/05/2024	YAMAHA	XT660	2017	33449	BATERIA, FILTRO AIRE, TAPA RADIADOR, TERMOSTATO, BALINERA BOMBA LUBRICACIÓN, ORING BOMBA LUBRICACIÓN, ORING TAPA TERMOSATATO, EMPAQUE BOMBA, ORING BOMBA, ORING DUCTO LUBRICACIÓN, ORING TAPA DISTRIBUCIÓN, ORIGN TAPA VALVULAS, RETEN BOMBA AGUA, SELLO MECANICO, TANQUE RESERVA REFRIGERANTE.

<div><div></div><div></div></div>									
OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
8205	54228	TALLER MOV	20/06/2024	21/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	BATERIAS (5), LLANTA TRASERA 120/80/18 (10)
<div><div></div><div></div></div>									
OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
8204	54229	TALLER SEG	20/06/2024	21/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	BATERIAS (5), LLANTA TRASERA 120/80/18 (10)
<div><div></div><div></div><div></div></div>									
OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
8080	53950	XJW12E	27/05/2024	10/06/2024	SUZUKI	DR650	2019	70981	AMORTIGUADOR TRASERO DR650
<div><div></div><div></div><div></div></div>									
OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO

8084	53955	TALLER SEG	28/05/2024	06/06/2024	YAMAHA	XT660	N/A	N/A	DISCOS FRENO TRASEROS (3) PASTILLAS TRASERAS (5), TORNILLOS DISCO FRENO TRASERO (18)
------	-------	------------	------------	------------	--------	-------	-----	-----	--



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
8161	54179	XJW26E	17/06/2024	21/06/2024	SUZUKI	DR650	2019	60211	ARANDELA EJE CAMBIOS, EJE DE CAMBIOS, RESORTE EJE DE CAMBIOS, RETENEDOR EJE DE CAMBIOS, TORNILLO PEDAL DE CAMBIOS, PEDAL DE CAMBIOS, EMPAQUE TAPA EJE DE CAMBIOS

Cordialmente,

Carlos Alberto Pérez Osorio

15.324.209

Representante legal Inversiones Max SAS "Macromotos"