

FORMULARIO DE VISITAS TECNICAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Código: R-SI-POI-003 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página: 1 de 1																					
RADICADO INTERNO: INT - _____	Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	SI-POI - _____																					
FECHA	15/03/2025	HORA	9:00am																				
SOLICITUD ☒																							
DERECHO DE PETICIÓN ☐																							
LOCALIZACION DEL SITIO																							
Dirección <u>Calle 26C x Cra 24</u> Manzana _____ Observaciones con relación a la localización: _____		Barrio o Vereda: <u>El Recreo</u> Casa No.: _____ Ubicación: <u>https://maps.app.goo.gl/tamuoRpOYuz38tVE8</u>																					
Lote del municipio de Armenia que actualmente es utilizado como parqueadero																							
SOLICITUD																							
1. Pavimento ☐	5. Resalto (viabilizado) ☐	9. Demolición ☐																					
2. Andenes ☐	6. Escenario deportivo ☐	10. Cerramiento ☐																					
3. Talud ☒	7. Caseta comunal ☐	11. Alumbrado Público ☐																					
4. Maquinaria ☐	8. Parque infantil ☐	12. Otras ☒																					
1. PAVIMENTO																							
Sin pavimento ☐ Area (Intervenir) _____ Rígido ☐ _____ Asfáltico ☐ Corte (m) _____	Observaciones:																						
2. ANDENES																							
Area (Intervenir) _____ Demolición (m2) _____ Viviendas Afectadas _____	Longitud _____ Ancho _____	Observaciones:																					
3. TALUD																							
Dimensiones Altura <u>8.00m (Aprox.)</u> Ancho: _____ Largo: <u>Variable, zona de ladera</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Amenazada</th> <th colspan="2">Afectada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residencial</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contención</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Amenazada		Afectada		Residencial	☒	☐			Institucional	☐	☒			Contención	☐	☐		
	Amenazada		Afectada																				
Residencial	☒	☐																					
Institucional	☐	☒																					
Contención	☐	☐																					
Observaciones Talud del barrio que se presenta con la diferencia de nivel o altura entre el sector de la calle 26C y la zona posterior del barrio denominada zona el pesebre. Este talud que queda en la parte posterior de una zona del predio con titularidad en el Municipio de Armenia presenta amenaza debido al uso como parqueadero en la parte de la corona, que además que al parecer el predio viene siendo utilizado de manera irregular, el peso de las mejoras y los vehículos en la parte superior podrían llegar a ocasionar inestabilidad.																							
4. MAQUINARIA																							
Mantenimiento Vial ☐ Retiro de escombros ☐ Descapote (lotes Municipio) ☐ Observaciones _____	Adecuación Canchas ☐ Suministro Tierra (amarilla-negra) ☐ Movimiento de tierra ☐	Otros ☐																					
5. RESALTO																							
Cantidad <u>N/A</u> Longitud 1 (m) _____ Longitud 2 (m) _____ Longitud 3 (m) _____ Observaciones _____	Ubicación 1 _____ Ubicación 2 _____ Ubicación 3 _____																						

	FORMULARIO DE VISITAS TECNICAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Código: R-SI-POI-003
	RADICADO INTERNO:	Secretaría de Infraestructura	Fecha: 14/10/2014
	INT - _____	Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Versión: 004
		SI-POI - _____	Página: 1 de 1

6. ESCENARIO DEPORTIVO

Construcción	☐	Pavimento rígido	☐	Area Afectada	_____ m
Mantenimiento	☐	Pavimento asfáltico	☐	Corte	_____ m2
Observaciones	N/A				

7. CASETA COMUNAL

Construcción	☐	Observaciones (areá, techo, Instalaciones)	_____
Mantenimiento	☐		_____
Reparación	☐		_____

8. PARQUE INFANTIL

Construcción	☐	Observaciones	_____
Mantenimiento	☐		_____
Reparación	☐		_____

9. DEMOLICIONES

	SI	NO
Invasión espacio público	☐	☐
Licencia de construcción	☐	☐
Amenaza ruinas	☐	☐

10. CERRAMIENTOS

	SI	NO
Lote público	☐	☐
Lote Privado	☐	☐
Longitud	_____	

COMENTARIOS-ANOTACIONES

Durante la inspección pudo observarse qué tanto las mejoras efectuadas en el lote como el parqueo de vehículos en la zona superior del talud podrían llegar a ocasionar algún proceso de tipo erosivo o inestabilidad en el talud debido a que no se cuenta con obras de estabilización ni de drenaje, y además, por lo que puede observarse la zona superficial en la cual se evidencia la presencia de vegetación abundante, el material de suelo que conforma los taludes en la parte superficial corresponde a material vegetal de la capa orgánica, la cual es muy susceptible a desprenderse y generar pequeños deslizamientos los cuales de manera progresiva pueden llegar a ocasionar una disminución en las condiciones de estabilidad de este talud. Teniendo en cuenta lo anterior, la recomendación es que pueda evitarse el uso de este lote como parqueadero y descargar la corona del talud para evitar cualquier tipo de proceso de inestabilidad hasta que se implementen las correspondientes obras de contención o estabilización para evitar la ocurrencia de algún tipo de deslizamiento. En la parte baja del talud pueden observarse varias viviendas que podrían llegar a verse afectadas en caso de la ocurrencia de desprendimientos o de movimientos en masa por lo cual se considera muy importante estar atento a cualquier proceso de inestabilidad y dar aviso oportuno a las entidades de emergencia encargadas de atender este tipo de eventualidades en caso de ocurrencia. En la inspección realizada, puede evidenciarse también que el parqueo de vehículos y el peso que se genera en la zona de la corona del talud se genera muy cerca de las zonas del quiebre de la pendiente en la parte alta, lo cual puede incrementar la posibilidad de ocurrencia de procesos de inestabilidad por las mismas condiciones del terreno y la forma como se realizó la adecuación del predio para el uso que actualmente se le da al lote.

https://maps.app.goo.gl/tamuoRpQYuz38tVE8

OBSERVACIONES GENERALES:

Se recomienda suspender el uso de estas zonas como parqueaderos y generar cargas en la parte superior del talud con el fin de disminuir la posibilidad de ocurrencia de procesos de movimiento en masa que puedan llegar a afectar a las viviendas localizadas en la parte posterior del parqueadero hacia la zona baja del talud con la responsabilidad que esto pueda llegar a conllevar teniendo en cuenta que el predio en inspección al parecer viene siendo utilizado como zona de parqueo de forma irregular y en caso de ocurrencia de algún tipo de evento con afectación a terceros la responsabilidad podrá recaer en el municipio de Armenia como titular del predio.

	FORMULARIO DE VISITAS TECNICAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Código: R-SI-POI-003
	RADICADO INTERNO: INT - _____		Fecha: 14/10/2014
	Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física		Versión: 004
	SI-POI - _____		Página: 1 de 1

 
VER REGISTRO FOTOGRÁFICO ADJUNTO EN HOJA APARTE

FOTO 1:

FOTO 2:

FOTO 3:

FOTO 4:

INSPECTOR			
Nombre	ANDRÉS FELIPE EGUIS VIVAS	Telefono	301 7967486
Cargo	INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA	Dirección	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE ARMENIA - ALCALDÍA DE ARMENIA
		FIRMA: 	

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 4 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 407, 411



ALCALDÍA DE ARMENIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FORMULARIO DE VISITAS TÉCNICAS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE ARMENIA (QUINDÍO)



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Zona de predio utilizado como parqueadero visto desde la calle 26C

Lo que se observa al interior del predio: Se ven vehículos, herramienta, equipos y material de construcción



Imagen de cercanía del talud a viviendas que podrían verse afectadas por posibles desprendimientos

Zona de cerramiento y parqueo en la parte alta del talud, no se observan obras de estabilización



Imagen general del talud de la parte posterior del predio inspeccionado, detrás del parqueadero

Algunas de las viviendas localizadas en la parte baja del talud

