

**ENS evento 2025-3234: Indisponibilidad del
activo ALTAMIRA - HOB0 1 115 kV.**

01 de diciembre de 2025 a las 08:23h.

**Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
División Operación y Mantenimiento
Neiva - Huila**

ENERGÍA NO SUMINISTRADA EVENTO 2025-3234

Descripción de maniobras operativas del evento 2025-3234: Indisponibilidad del activo ALTAMIRA - HOBO 1 115 kV.

Lunes, 01 diciembre 2025

08:23:54.023h. Disparo del circuito 115 kV Altamira, en la S/E Hobo, señala relé 67-67N. relé 21 a una distancia de 11.7 km, registra I. Falla: (16, 36, 2269, 2322) A.

08:23:54.045h. Disparo de circuito 115 kV Hobo, en la S/E Altamira, señala relé 50N, registra I. Falla: (18, 38, 1103, 1065N) A, relé 21; Zona 2 a 52.3 km, se reporta al Ing. Sebastián Carmona, de XM, la novedad.

08:25h. Se recibe instrucción del Ing. Sebastián Carmona, de XM, de realizar cierre de las bahías 115 kV Altamira- Hobo, en ambos extremos.

08:26h. Cierre de la bahía 115 kV Altamira, en la S/E Hobo.

08:27h. Cierre de la Bahía 115 Hobo, en la S/E Altamira, se le reporta al Ing. Sebastián Carmona, de XM, el cierre.

Lista de maniobras asociadas al evento:

FECHA Y HORA	MANIOBRA OMS	BREAKER	S/E-CIRCUITO	TRFS AFEC	TPO
01-12-2025 08:23:54.045	1108815	ALBE	ALTAMIRA - Hobo 115 kV	0	A
01-12-2025 08:23:54.023	1108816	HBAL	HOBO - Altamira 115 kV	0	A
01-12-2025 08:26:51.070	1108823	HBAL	HOBO - Altamira 115 kV	0	C
01-12-2025 08:27:02.166	1108824	ALBE	ALTAMIRA - Hobo 115 kV	0	C


Fuente: *Aplicativo ACCAMI propiedad de Electrohuila S.A. E.S.P.*

Antecedentes:

En el momento de ocurrencia del evento 2025-3234 las topologías de las redes eran normales en los activos de Nivel IV de las subestaciones Hobo y Altamira.

Diagrama unifilar

Disparo del circuito 115 kV Hobo – Altamira en ambos extremos.

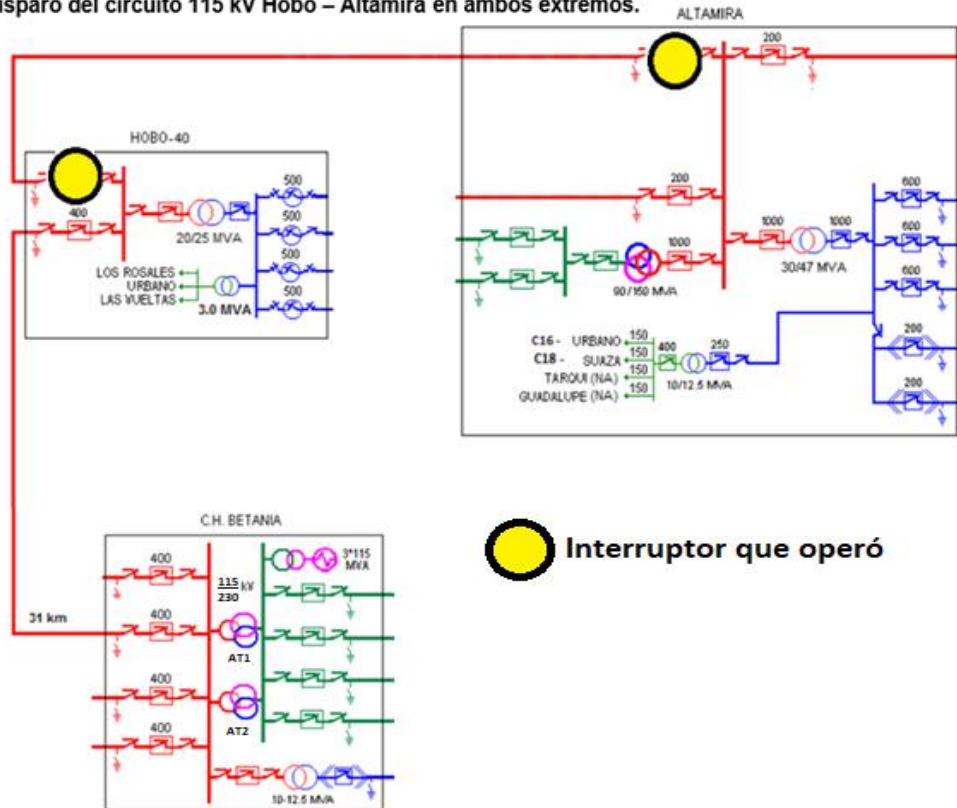

 Interruptor que operó

Energía no Suministrada (ENS)

ENS evento 2025-3234

Para el evento 2025-3234: Indisponibilidad del activo ALTAMIRA - HOB0 1 115 kV con ocurrencia a las 08:23 horas, la **ENS = 0** teniendo en cuenta que no se generó DNA. Esta línea no cuenta con cargas intermedias.