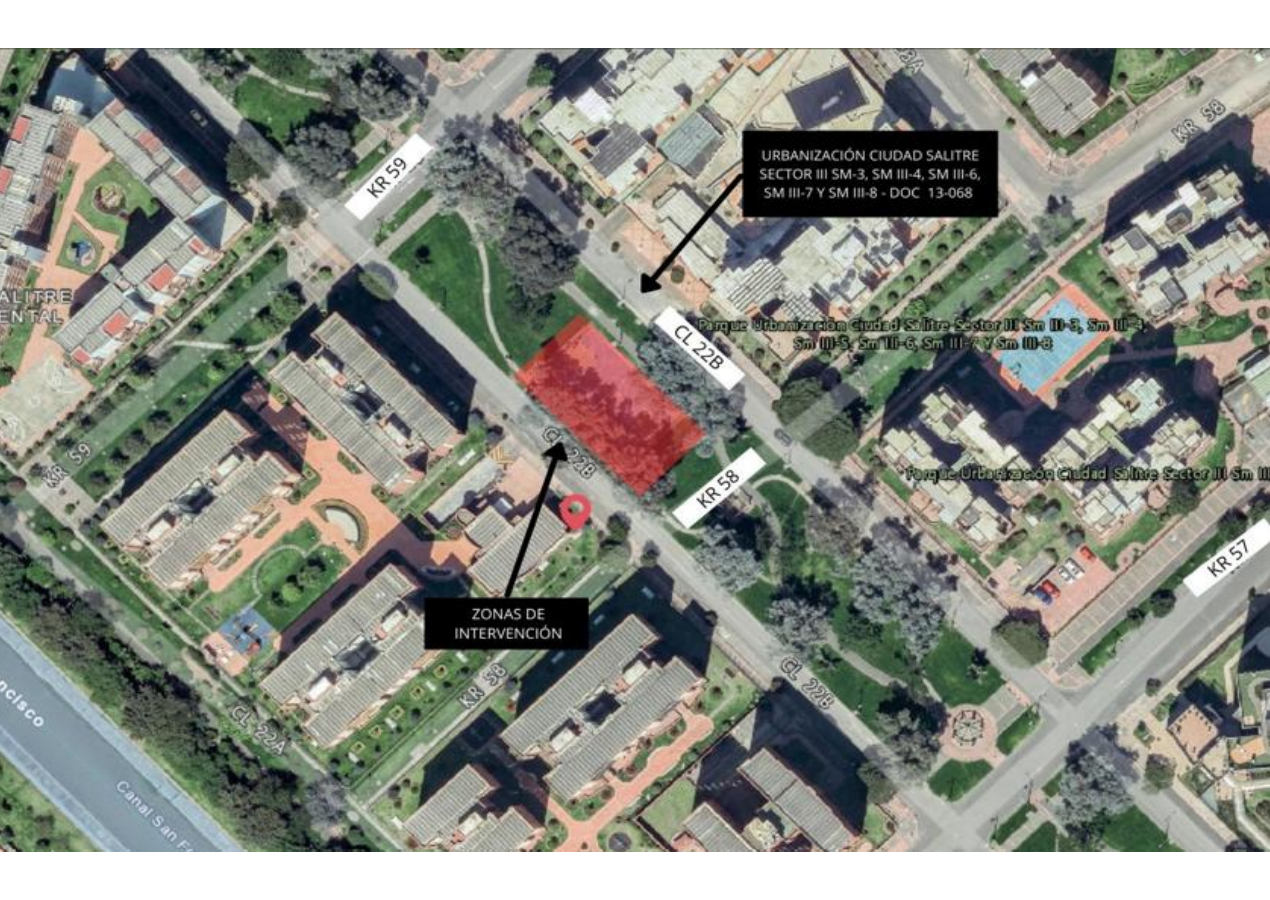
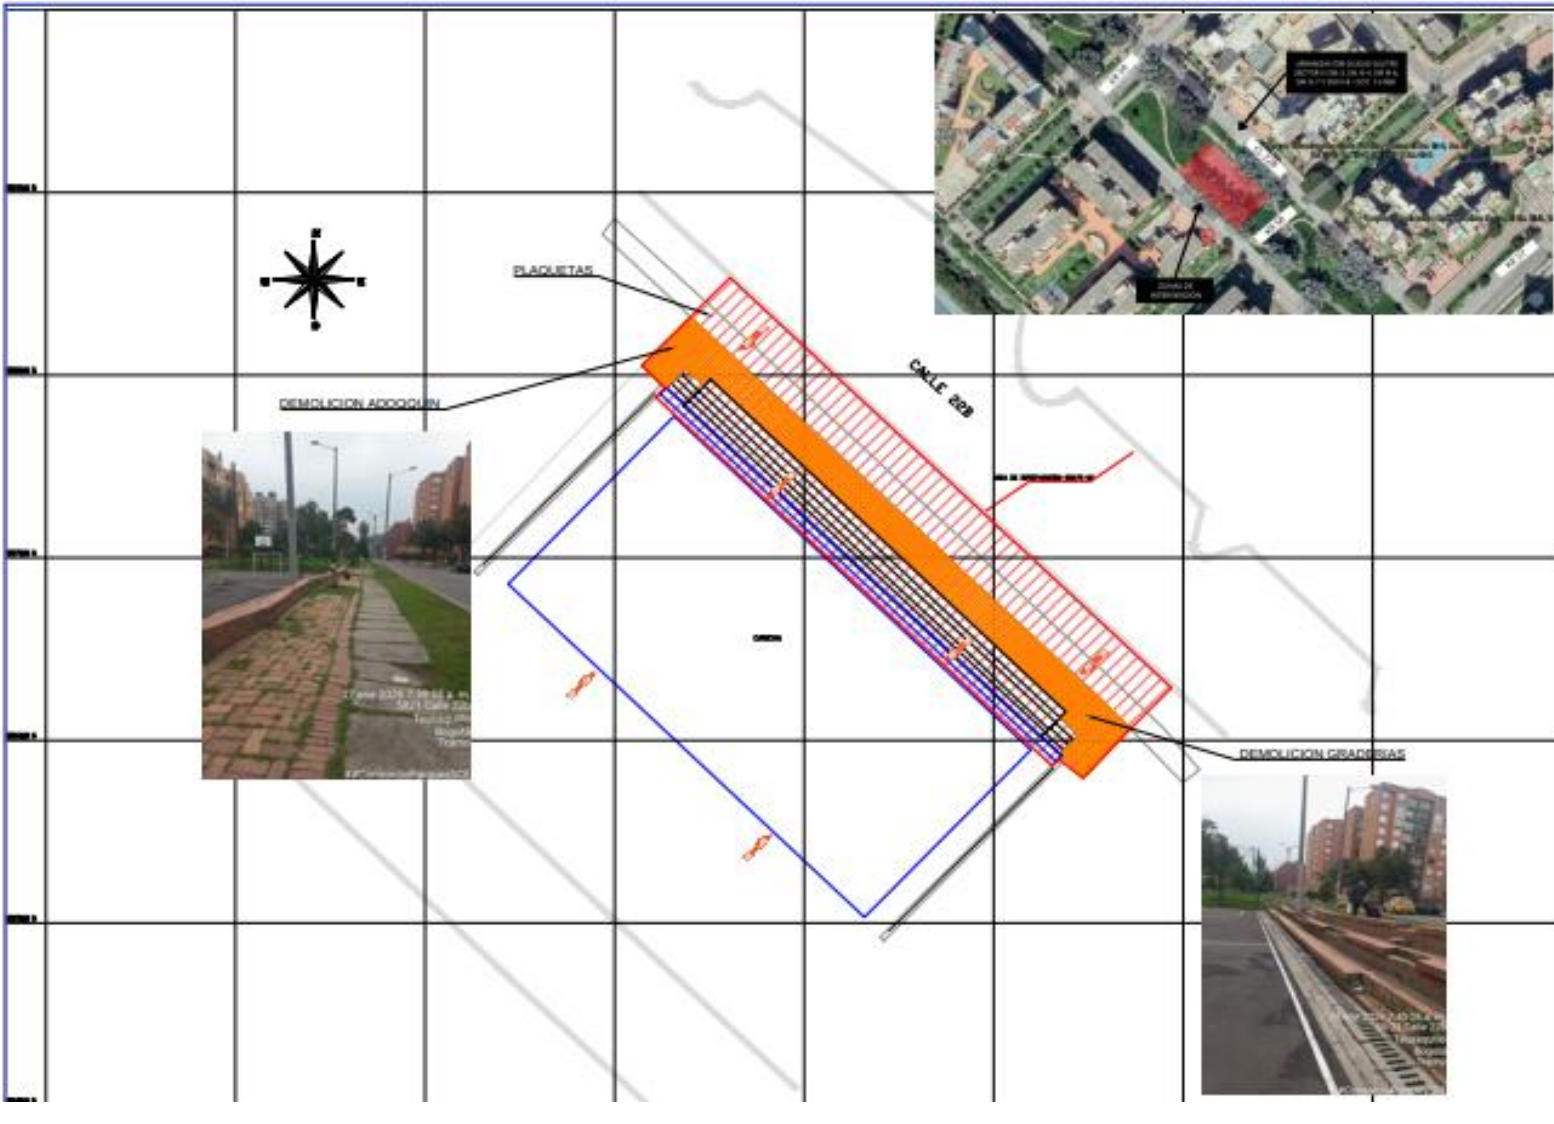
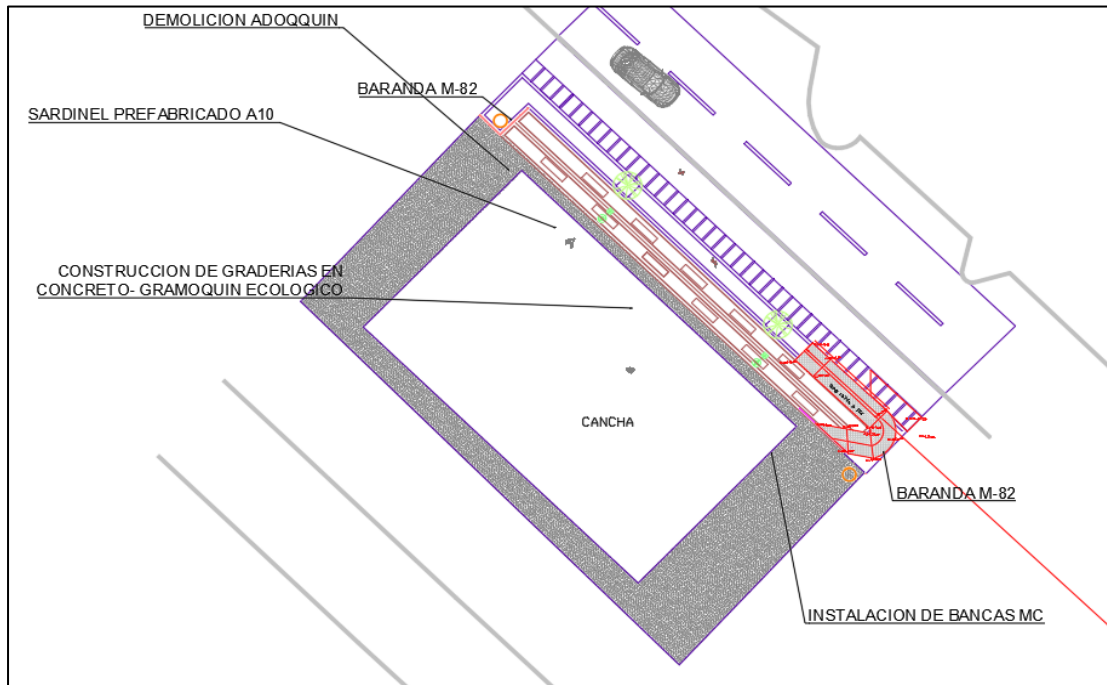


<div><div>SIMA SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL</div></div>		DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE PARQUES CONTRATO DE OBRA No. 547-2025 COP FDLT			
FECHA		15/05/2025		FICHA DE PARQUE	
NOMBRE DEL PARQUE		13-068 URBANIZACIÓN CIUDAD SALTRE SECTOR III SM III-3, SM III-4, SM III-5, SM III-6, SM III-7 Y SM III-8			
UPZ		CIUDAD SALTRE ORIENTAL109			
UPL		TEUSAQUILLO			
BARRIO		CIUDAD SALTRE ORIENTAL			
CODIGO		13-068			
LOCALIZACIÓN DIRECCION		Entre Cra 66 y Cra 54 con cll 22b			
LOCALIZACION GENERAL					
LOCALIZACION DEL PARQUE		LOCALIZACION INTERVENCIONES		DESCRIPCION GENERAL	
PLANO DE LOZALIZACION					El parque cuenta con varias canchas para la práctica deportiva, senderos peatonales en adoquín y en concreto que facilitan la circulación interna, y amplias zonas verdes destinadas al esparcimiento y la permanencia de los usuarios.
ESQUEMA GENERAL ZONAS DE INTERVENCIÓN					
ESTADO ACTUAL ZONAS A INTERVENIR					DESCRIPCION TECNICA
	Las graderías de la cancha múltiple se encuentran en estado de deterioro avanzado, presentando secciones destruidas. El andén contiguo evidencia desniveles, así como afectaciones en las plaquetas de concreto que conforman el sendero peatonal. Adicionalmente, se identifican dos árboles ubicados en la zona del andén que no cuentan con ningún tipo de protección, lo que representa riesgo para la infraestructura y los usuarios.				
ESTADO ACTUAL GRADERIAS / JUEGOS INFANTILES					
ESTADO ACTUAL ZONAS A INTERVENIR					EVALUACION TECNICA
					EVALUACION TECNICA
	Las gradas presentan desniveles y un alto grado de deterioro; el andén se encuentra desnivelado, con deterioro visible y presencia de capa vegetal en el adoquín. Adicionalmente, en el sector se identifican dos contenedores de raíz sin protección.				
INTERVENCIONES PROPUESTAS					
DIAGNOSTICO RELIAZDO POR	ESQUEMAS			DESCRIPCION TECNICA INTERVENCIONES	
ZONA DE GRADERIAS Y ANDEN	 			Demolición graderías y andén contiguo, tanto adoquín como placas. Revisión estado del terreno, (excavar y compactar nuevamente.) Construcción de nuevas graderías en adoquín ecológico, Desmonte adoquín de andenes Instalar protecciones de árboles Revisión del terreno compactar e instalar adoquín Fundir plaquetas en concreto para reemplazar las existentes en andén. Se realizara suministro de 11 bancas tipo mc en concreto. Se realizara rampa de acceso para personas con movilidad reducida.	
ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA					
	Demolición de graderías y adoquín Compactación Fundida de placa en concreto en gradería y andén Instalación de adoquín Protector de árbol M-91 Empradización zona verde andén Rampa de acceso en placa en concreto	Retiro, limpieza y reinstalación rejillas carcamo para limpieza	VER PRESUPUESTO CONSOLIDADO		
OBSERVACIONES GENERALES					
REV. No.	FECHA	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
1	8/02/2026				
CARGO		ARQ. SONIA LONDOÑO RESIDENTE DE OBRA SIMA LTDA	ING. GILMA RAMOS C DIRECTOR DE OBRA SIMA LTDA	ARQ.ROLAND RICARDO LOZANO JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA SOLIUN SAS	ING. CARLOS FIGUEROA DIRECTOR DE INTERVENTORIA SOLIUN SAS
FIRMA		