INFORME DE SERVICIO

Lugar: Bogotá DC
Fecha: Junio 30 2022
Contrato 085 de 2022
Personal que realizo mantenimiento: Javier Mendoza/ Keidy Fuquene/ William Prada/ Marcos Caranton Peña
Supervisor: Sr. Néstor Mesa Herrera

1. Alcance del servicio:

- Del 7 de junio al 30 de junio 2022 se realizó mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de CCTV, control de accesos, puertas vehiculares, sistema de escáner rayos X, detección de incendios, incluye: limpieza de dispositivos, inspección y rutas de cableados, medición de voltajes y pruebas de operación.

2. Actividades realizadas:

- El detalle de las actividades se encuentra en los anexos.

CISEI
SERVICIOS E INGENIERIA

INFORME ACTIVIDADES DIARIAS PALACIO DE JUSTICIA- MES DE JUNIO 2022

Item	Nombre Del Dispositivo	Estado Inicial	Estado Final	Falla reportada	Diagnóstico	Fecha de Revisión
1	Sistema de Control de accesos- Sipass	operando	operando	Copia de base datos.	Se atiende servicio por solicitud del operadora descargas de informes para verificar el personal que ingreso el fin de semana a la corte constitucional piso 7, se reparó el reporte audit tral all ya que no estaba generando informes se en ruta la base de datos al disco D nuevamente. Se entrega al operador funcionando.	7/06/2022
2	Sistema - CCTV- PTZ	Fallo	operando	Equipo con interferencia	Se revisa domo PTZ plaza bolívar el cual presenta interferencia. Se reinicia del video server y la imagen restablece.	7/06/2022
3	Talanquera ingreso vehicular 2 cra 8	Fallo	operando	Equipo en falla	Se realiza revisión de talanquera vehicular ingreso cra 8, la vara se activaba sin estarla manipulando, se ajustan los finales de carreara quedando en buen funcionamiento.	7/06/2022
4	Escaner RX	Fallo	fallo	Equipo en falla	Se realizó revisión del RX escáner ASTROPHYSICS de ingresó principal el cual no presenta las imágenes en pantalla al pasar los objetos por el túnel del escáner se revisa configuración, conexiones pero este sigue presentando el fallo. Se envía correo a proveedores informándoles del fallo del equipo. Quedando atento a la respuesta.	8/06/2022
5	Escaner RX	Fallo	fallo	Equipo en falla	Proveedores del sistema de RX escáner contestan correo donde envían varios pasos a seguir para una posible solución y era ingresar al programa (diode plot) y activar la opción rayos x. Se realiza el paso a paso envido por el proveedor pero al ingresar al programa (Diode plot) presenta falla y no deja ingresar. Se envía nuevamente un correo con pantallazos del fallo, y esperando una respuesta nuevamente.	9/06/2022
6	Barra-antipanico	Fallo	operando	Barra dañada	La barra antipático de la puerta del piso 10 salida helipuerto se encuentra floja, se destapa se instalan y se aseguran todos los tornillos quedando fija nuevamente.	9/06/2022

7	Sistema de Control de accesos- Sipass	operando	operando	Copia de historicos	Por solicitud del operador del cuarto de control se descarga un historial de visitas del sistema sipass.	9/06/2022
8	Talanquera ingreso vehicular 2 cra 8	Fallo	Operando	Brazo se cae de la base	se realizó revisión de talanquera calle 12 la vara no acepta el mando al manipular el control manual. Se verifican conexiones en botoneras manuales se ajusta cables en borneras, talanquera restablece y queda sin novedad.	10/06/2022
9	Sistema control de acceso	N/A	N/A	Levantamiento de informacion	Se realiza levantamiento de informacion del sistema control de acceso.	13/06/2022
10	Molinete semisotano consejo de estado	Fallo	operando	Se bloquea al pasar la tarjeta de ingreso	se encuentra en falla el embolo del selenoide. Se desarma se ajustan piezas nuevamente, serealizan pruebas y queda en buen funcionamiento.	14/06/2022
11	Brazo hidraulico puerta vehicular calle 12	Fallo	Operando	Brazo se cae de la base	El brazo se cae al romperse los tornillos que ajustaban a la base. Se cambia tornilleria se ajustan mecanismos se reconecta. Se realizando pruebas y queda en normal funcionamiento.	15/06/2022
12	Sistema de deteccion de incendio	N/A	N/A	Levantamiento de informacion	Se realiza levantamiento de informacion del sistema de incendio y CCTV.	16-06-202
13	Escaner RX	Fallo	Fallo	No escanea los RX	Se realiza acompañamiento a personal tecnico que venia revisar el equipo escaner RX. El tecnico nos informa que se encuentra dañada la tarjeta elctronica que envia la imagen de RX ubicada en la boart del equipo principal.	17/06/2022
14	Talanqueras, camaras	N/A	N/A	N/A	Se desmontan las varas de las talanqueras y bases de las fotoceldas de ingreso vehicular de la cra 8 y calle 12. ta mbien las 02 camaras de lectura de placas de la cra 8. con el fin de evitar daños en posibles desmanes.	17/06/2022
15	Barrera de piso ingrso vehicular uno cra 8	Falla	Operando	Bloqueada	Cuando la activaron las tres laminas reflectivas de la barrera se sobremontaron. Se destapa totalmente para realizar limpieza y alinear nuevamente las laminas, realizando pruebas y quedando en buen funcionamiento.	21/06/2022
16	Talanquera ingreso vehicular 2	Falla	operando	Se activa sin presentar manipulacion	Se gradua y se cambia el final de carrera, realizandopruebas y queda en buen funcionamiento.	22/06/2022
17	Barrera de piso ingrso vehicular calle 12	Falla	Falla	No se activa	Se encuetra losfinales de carreara averiados devidoaltiempo de uso. Son finales de carrera dobles y se deben comprar.	22/06/2022

18	Visita tecnica consejo superior de la judicatura calle 73	N/A	N/A	Equipos fuera de servicio	Se realiza visita tecnica para puesta en marcha de la talanquera y puerta parqueadero, se verifican todos los equipos existentes para sacar el diacnostico para su funcionamiento. Equipos se encuentran cableados hasta la controladora pero desenergizados devido a que el personal de la obra desmonto la lectora de salida para cabiar el cable de esta y el que lleva la comunicacion hasta la recepcion donde se va a instalar el servidor y los pulsos de apertura manuales. Por esta razon se dede esperar que terminen obra para reconectar equipos y configurar los mismos.	23/06/2022
19	Molinete semisotano corte suprema	Falla	Operando	Golpe al realizar apertura	Se encuentra rodamiento averiado por uso, se realiza el cambio, se prueba el sistema y queda en buen funcionamiento.	24/06/2022
20	Camaras edificio calle real	Operando	N/A	Desmonte de camaras	Por oeden del ingeniero Nestor Mesa se realiza el retiro de cuatro camaras del segundo piso del edificio calle real.	28/06/2022
21	Molinete # 1 semisotano corte suprema	Falla	Operando	Brazos delmolinete en fallo	Se gradua velocidad a los brazos hodraulicos del milinete,para evitar que este realise un golpe fuerte al realizar apertura.	28/06/2022
22	Realizar inventario	N/A	N/A	N/A	Se inicia inventario de los equipos y materiales que se encuentran en la bodega siemens.	29/06/2022
23	CCTV	N/A	Opendo	Instalacion	Por orden del Ingeniero Nestor Mesa realiza instalacion de camara analoga en oficina ingenieria	30/06/2022
24	CCTV	N/A	Operando	Instalacion	Se realiso instalacion decamara dumi en parqueadero sotano 1.	30/06/2022


	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: BARRA ANTIPONICO	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 9/06/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **PUERTA PISO 10 SALIDA HELIPUERTO CONSEJO SUPERIOR**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☐ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☑ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



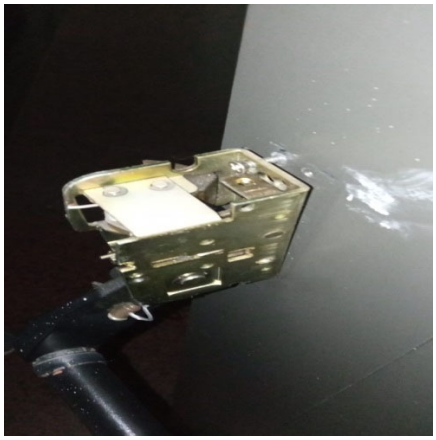



DIAGNOSTICO: **BARRA ANTIPANICO SE ENCUENTRA FLOJA, SE DESTAPA, SE INSTALAN Y SE ASEGURA TODA LA TRONILLERIA. QUEDANDO FIJA NUEVAMENTE.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☑ SI ☐ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/JOSE GUTIERREZ**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
BARRERA DE PISO		**22/06/2022**

MANTENIMIENTO APLICADO	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
☐ Preventivo ☑ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación		

FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **CALLE 12**

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☑ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☑ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Barrera se encuentra fuera se servicio. Al revisar se encuentra el micro swich de fin de linea dañado. Pendiente conseguir repuesto.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **TECNICOS: WILLIAM PRADA/JOSE GUTIERREZ**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: BARRERA DE PISO	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 17/06/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **BARRERA DE PISO CALLE 12**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☑ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☑ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Barrera de piso se encuentra bloqueada, se revisa y es necesario cambiar el final de carrera y la lamina de contacto por desgaste.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico WILLIAM PRADA/JOSE GUTIERREZ**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
BARRERA DE PISO		**21/06/2022**
MANTENIMIENTO APLICADO ☑ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **INGRESO VEHICULAR CRA 8**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☑ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☑ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☑ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento







DIAGNOSTICO: Barrera de piso se bloqueo cuando la activaron, esto sucedió por que las tres laminas reflectiivas de la barreara se traslaparon y produjo el bloquoe. Se destapa para limpiar y alinear las laminas nuevamente, se realizan pruebas y la barrera queda en buen funcionamiento.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☑ SI ☐ NO **TECNICO: WILLIAM PRADA/JOSE GUTIERREZ**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: CAMARA ANALOGA	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 30/06/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **OFICINA INGENIERIA**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento

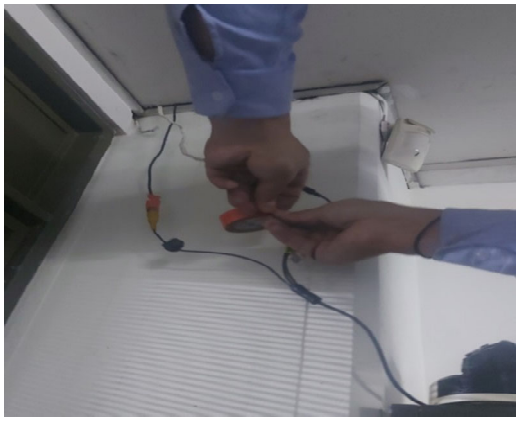





DIAGNOSTICO: **Se realizo instalación de camara analoga en la oficina de ingenieria.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☑ SI ☐ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/ JOSE GUTIERREZ**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
CAMARA ANALOGA		

☑ Instalacion	☐ Desmonte equipos	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
☑ Correctivo	☑ Preventivo		
☑ Verificacion	☐ Reponteciacion		

FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **SOTANO 1**

☐ Verifica funcionamiento	☑ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)
☐ Mantenimiento sistema mecánico	☑ Cableado	☐ Fusibles
☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas	☑ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos
☐ Mantenimiento de sistema eléctrico	☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación
☐ Revisión de fuente de energía		

☐ Pulsadores		
☐ Pictogramas		
☐ Medidas de tensión		
☐ Mantenimiento		







DIAGNOSTICO: **Se realiza instalacion de camara dumi con housing, en parqueadero sotano 1.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☑ SI ☐ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/JOSE GUTIERREZ**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			


	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: BRAZO HIDRAHULICO	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 15/06/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☑ Preventivo ☑ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **PUERTA VEHICULAR CALLE 12**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☑ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☑ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento

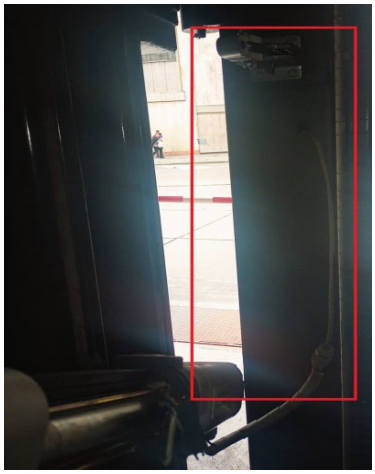

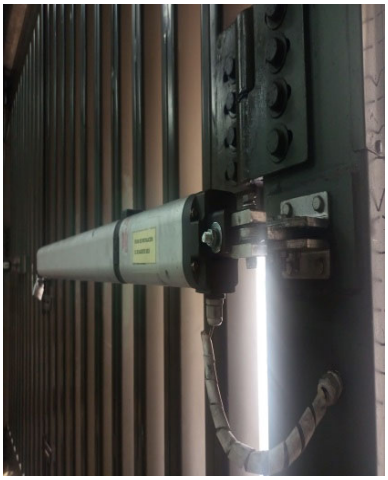DIAGNOSTICO: **Brazo hidrahulico se suelta de la puerta, ya que se rompe el tornillo que ajusta el brazo con la base. Se reconecta y realizan ajustes mecanicos. Se hacen pruebas de funcionamiento y queda**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☑ SI ☐ NO **SOPORTE TECNICO: William Prada**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: LECTORA	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 26/04/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	UBICACIÓN CONSEJO SUPERIOR PISO 10	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento

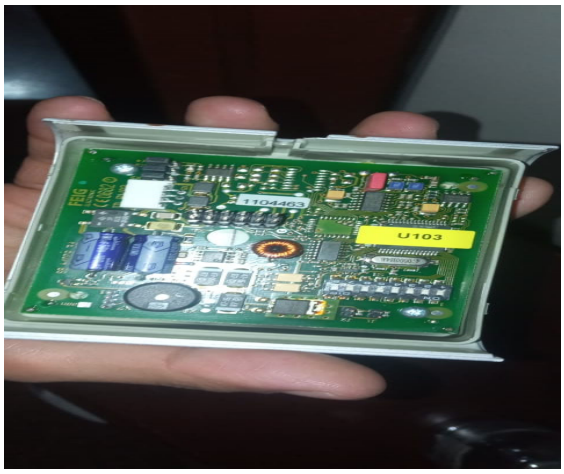



DIAGNOSTICO: Lectora del consejo superior no marca entradas ni salidas, se verifica y se encuentra que le cambiaron configuracion a los dip switch de configuración. Se direcciona correctamente, se configura lectora y queda funcinando nuevavente.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO — **Técnico de Apoyo: WILLIAM PRADA/JOSE GUTIERREZ**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1


NOMBRE DEL EQUIPO: MOLINETE	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 14/06/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **INGRESO SEMISOTANO CONSEJO DE ESTADO**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☑ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☑ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento





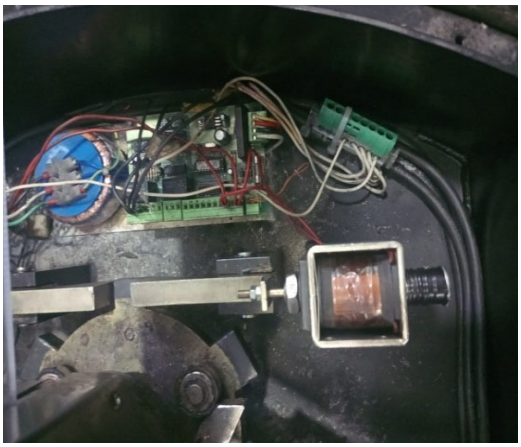

DIAGNOSTICO: **Molinete se bloquea cuando se pasa tarjeta de acceso. Se encuantra en falla el enbolo del selenoide, se desarma se corrigen las piezas y se instala nuevamente. Se realizan pruebas y queda en buen funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☑ SI ☐ NO **TECNICOS: WILLIAM PRADA/JOSE GUTIERREZ**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			


	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: TALANQUERA VEHICULAR	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 3/06/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☑ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **SALIDA PARQUEADERO CALLE 12**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☑ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento

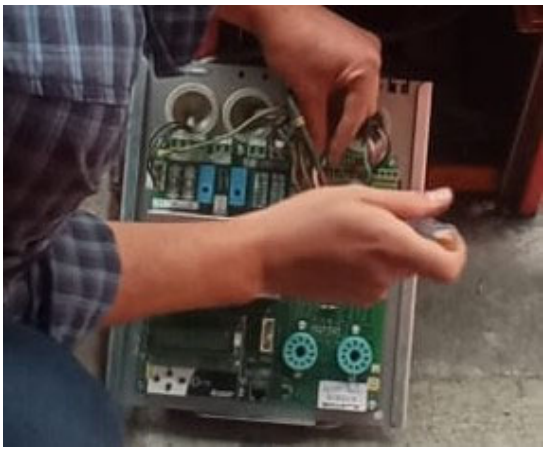

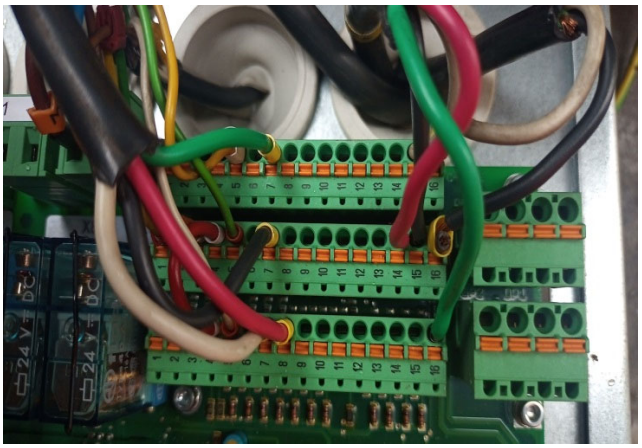

DIAGNOSTICO: **Talanquera bloqueada, cable que llega del pulsador manual estaba haciendo mal contacto en bornera de la tarjeta de control. Se corrige fallo y se deja en buen funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/JOSE GUTIERREZ**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: TALANQUERA VEHICULAR	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 10/06/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **SALIDA PARQUEADERO CALLE 12**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☑ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento

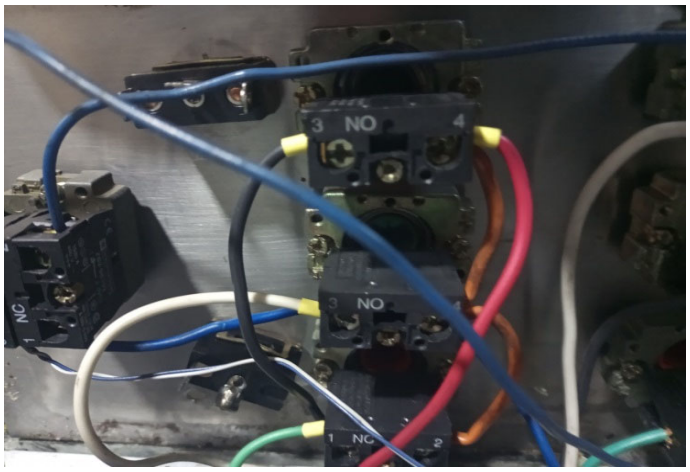

DIAGNOSTICO: **Vara de talanquera no acepta mandos del control manual. Se verifican conexiones y se reconectan cables en botonera de los pulsadores manaules. Talanquera restablece y queda en buen funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/JOSE GUTIERREZ**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			


CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
DOMO PTZ EXTERIOR		**6/06/2022**
MANTENIMIENTO APLICADO ☑ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **ESQUINA PLAZA BOLIVAR CRA 8**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento

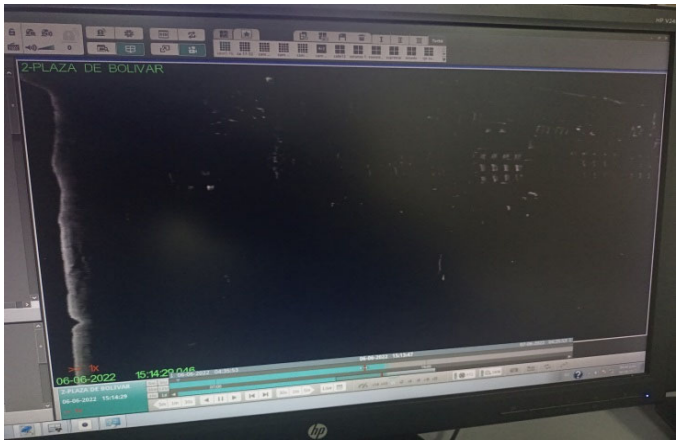

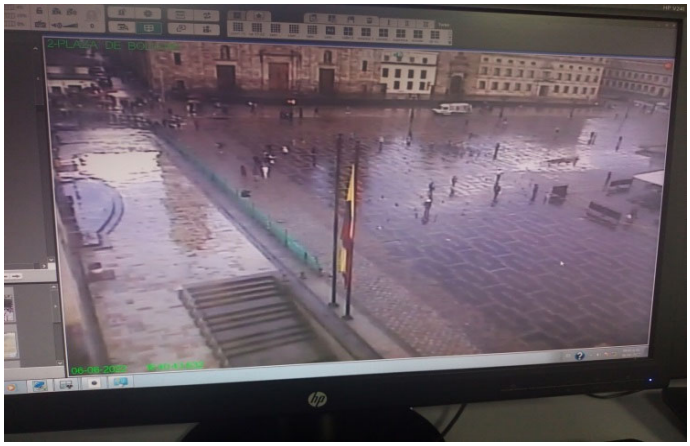

DIAGNOSTICO: **DOMO SE ENCUENTRA CON INTERFERENCIA EN LA IMAGEN, SE REINICIA DEL VIDEO SERVER Y ESTE RESTABLECE QUEDANDO EN BUEN FUNCIONAMIENTO.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/JOSE GUTIERREZ**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**


NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
TALANQUERA VEHICULAR		**7/06/2022**

MANTENIMIENTO APLICADO	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
☑ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Verificación ☐ Repotenciación		

FECHA ENTREGA EQUIPO:	**UBICACIÓN**
No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**INGRESO VIHICULAR CRA 8**

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☑ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento

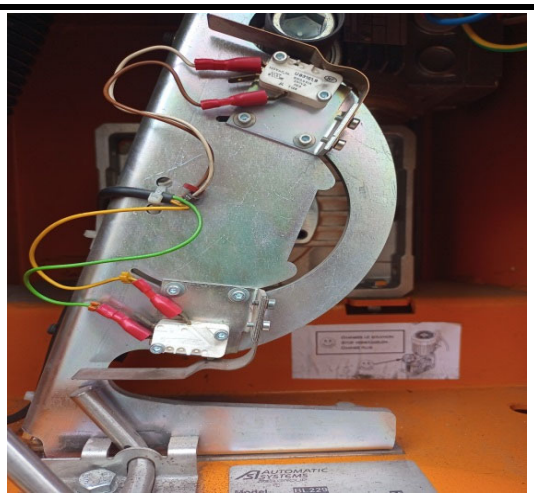

DIAGNOSTICO: **La barra de la talanquera se subia automaticamente sin que se enviara control. Se graduan los finales de carrera, se realizan pruebas y queda en buen funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/JOSE GUTIERREZ**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: DESMONTE DE CAMATRAS	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 28/06/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **EDIFICIO CALLE REAL**	

- ☐ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☐ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento





DIAGNOSTICO: **Por solisitud del ING Nestor Mesa se retiran cuatro camaras de la sede edificio calle real. Las cuales se le entregan al ingeniero.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/JOSE GUTIERREZ**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: MOLINETE	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 28/06/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **MOLINETE 1 SEMISOTANO CORTE SUPREMA**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☑ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☑ Lubricación	☐ Mantenimiento





DIAGNOSTICO: **Se graduan los brazos hidraulicos de los molinetes, incluye velocidad y evitar golpe al generar la apertura.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/JOSE GUTIERREZ**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**


NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
MOLINETE		**23/06/2022**


MANTENIMIENTO APLICADO	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
☑ Preventivo ☑ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación		

FECHA ENTREGA EQUIPO:	**UBICACIÓN**
No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**INGRESO SEMISOTANO CONSEJO DE ESTADO**

- ☐ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☑ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☑ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento

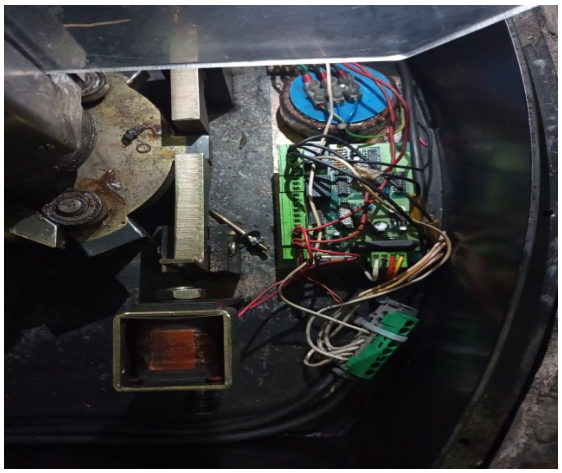

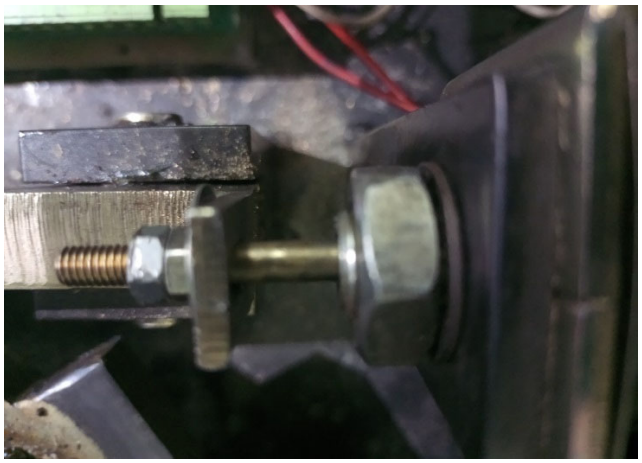

DIAGNOSTICO: **Molinete no realiza apertura al pasar la tarjeta de ingreso, se verifica y se encuentra suelto el tornillo que ajusta el selenoide con el engranaje macanico. Se isntala el tornillo y realizandole pruebas y queda en buen funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☑ SI ☐ NO **SOPORTE TECNICO : WILLIAM PRADA/JOSE GUTIERREZ**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
MOLINETE 2		**24/06/2022**

MANTENIMIENTO APLICADO	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
☑ Preventivo ☑ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación		

FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **INGRESO SEMISOTANO CORTE SUPREMA**

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☑ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☑ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☑ Lubricación	☐ Mantenimiento







DIAGNOSTICO: **Molinete golpea al girar los brazos de apertura, se encuentra rodamiento en mal estado, se realiza el cambi, realizando pruebas y queda en buen funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☑ SI ☐ NO **TECNICO DE SOPORTE: WILLIAM PRADA/JOSE GUTIERREZ**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
ESCANER RX		**17/06/2022**


☐ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☐ Correctivo ☐ Preventivo ☑ Verificacion ☐ Reponteciacion	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**

FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **INGRESO PRINCIPAL**

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento

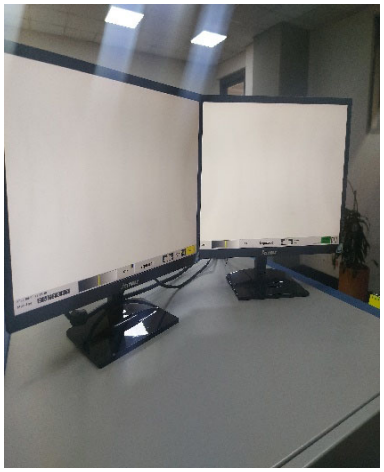

DIAGNOSTICO: Se reviso el escaner RX ubicada en ingreso funcionarios, debido a que este equipo no muestra la imagen en monitores de los que pasan por el tunel del escaner. Se encuentra tarjeta DAS BOARD dañada la cual se procedera a cotizar. Como observacion tambien se recomienda mantenimiento preventivo a todo el equipo y el cambio de baterias de la UPS interna. Equipo se deja como se encontraba inicialmente.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☑ SI ☐ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: TALANQUERA	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 23/06/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **INGRSO VEHICULAR UNO CRA 8**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☑ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento

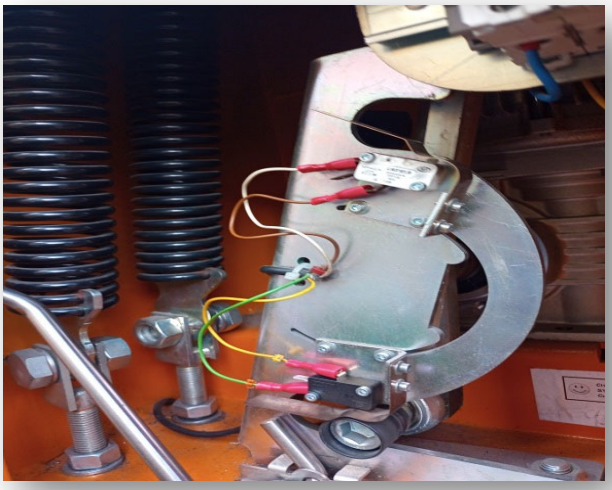

DIAGNOSTICO: **Se cambia el final de linea de la talanquera el q anterior no hacia un buen contacto y bloqueaba la barrera**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO. William prada**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

Bogotá D.C, 30 de Junio de 2022

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Me permito certificar en mi calidad de Representante Legal, que CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS, identificada con NIT 900.346.062-7, se encuentra a paz y salvo con el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, a partir del día de su conformación y hasta la fecha.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.



Firma_____

Mayra Patricia Lizcano Cuello

Cédula de Ciudadanía 57.422.455

Representante Legal

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS	CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	administracion@cisei.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	06/06/2022	59262217	$1.177.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	400.000	0	0	0	0	0	0		400.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	25.200				25.200	0	0	25.200			252	25.200	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	192.000	0	0	192.000	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	192.000	192.000
Pensión	3	768.000	768.000
Riesgos Laborales	1	25.200	25.200
CCF	1	192.000	192.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.177.200	1.177.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS		CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	administracion@cisei.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	06/06/2022	59262217	$1.177.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1032446830	FUQUENE GARCIA KEIDY	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	22397542	MENDOZA DE MENDOZA MEYRA ESTHER	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	72303983	MENDOZA MENDOZA JAVIER ENRIQUE	1	0			S																	230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS001	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información