INFORME DE SERVICIO

Lugar: Bogotá DC
Fecha: Agosto 31 2022
Contrato 085 de 2022
Personal que realizo mantenimiento: Javier Mendoza/ Keidy Fuquene/ William Prada/ Marcos Caranton Peña
Supervisor: Sr. Néstor Mesa Herrera

1. Alcance del servicio:

- Del 1 de julio al 31 de agosto de 2022 se realizó mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de CCTV, control de accesos, puertas vehiculares, sistema de escáner rayos X, detección de incendios, incluye: limpieza de dispositivos, inspección y rutas de cableados, medición de voltajes y pruebas de operación.

2. Actividades realizadas:




- El detalle de las actividades se encuentra en los anexos.

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: TALANQUERA Y PUERTA VEHICULAR	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 2/09/2022
☑ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☐ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
FECHA ENTREGA EQUIPO: N/A	UBICACIÓN EDIFICIO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CALLE 72	

☑ Verifica funcionamiento
☐ Mantenimiento sistema mecánico
☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
☑ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar) ☑ Borneras (reapretar) ☐ Pulsadores
☑ Cableado ☑ Fusibles ☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica ☐ Ajustes mecánicos ☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes ☐ Lubricación ☐ Mantenimiento

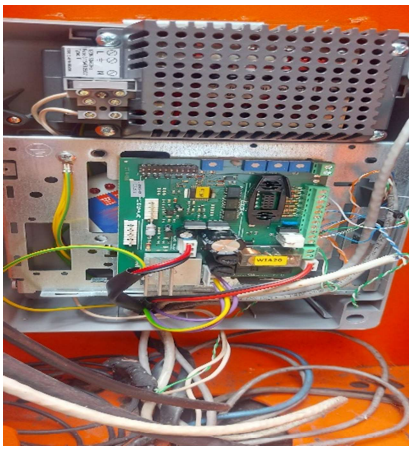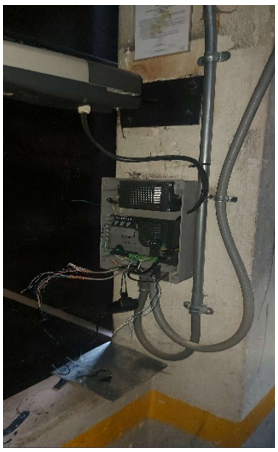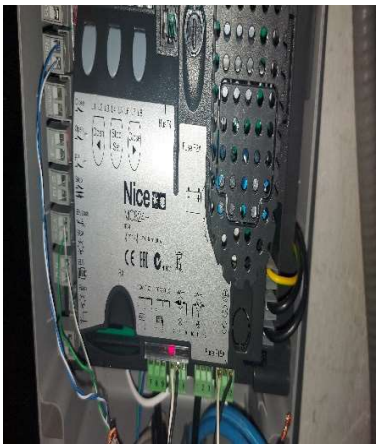

DIAGNOSTICO: Se realiza visita tecnica a la sede del consejo superior de la judicatura de la calle 72 para realizar pruebas de funcionamiento en conjunto con personal de la empresa que esta realizando instalacion del control de acceso de esta sede. Con ingeniero encargado del proyecto se realizan pruebas a la talanquera enviendole pulso locales para verificar suba,baje encienda la luz (licuadora) de prevencion visual estas pruebas funcionaron sin novedad. Igualmente se realiza la misma prueba a la puerta salida parqueadero se verifico que abre, cierra y encienda la luz de prevencion preubas funcionaron sin novedad. Se queda a la espera que ellos envien los cables para los pulsos desde controladora para vincular estos equipos con el sistema control de accesos que instalaron.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/KEIDY FUQUENE**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**


NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
CABLEADO		**25/08/2022**


	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
☑ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☐ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion		

FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **DIGITALIZACION EDIFICIO CALLE 73**

☑ Verifica funcionamiento
☐ Mantenimiento sistema mecánico
☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
☐ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar) ☐ Borneras (reapretar) ☐ Pulsadores
☑ Cableado ☐ Fusibles ☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica ☐ Ajustes mecánicos ☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes ☐ Lubricación ☐ Mantenimiento

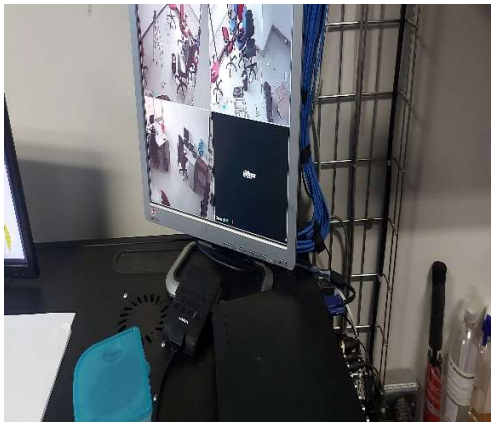

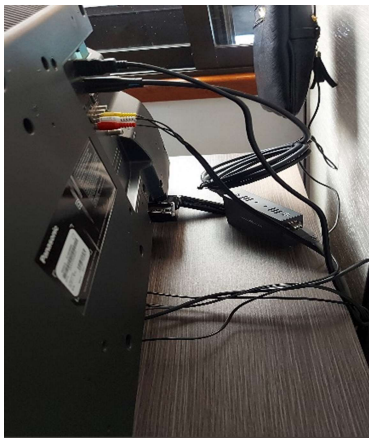



DIAGNOSTICO: Se instaló cable UTP categoria 6 y un convertidor de medio, para visualizar las imágenes de las camaras en el monitor de la oficina del sugundo piso.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/MARCOS CARANTON**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			


CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: TALANQUERA	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 18/08/2022
☐ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☑ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
FECHA ENTREGA EQUIPO: N/A	UBICACIÓN INGRESO VEHICULAR 2 CRA 8	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☐ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☑ Pulsadores
☑ Cableado	☑ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☑ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento

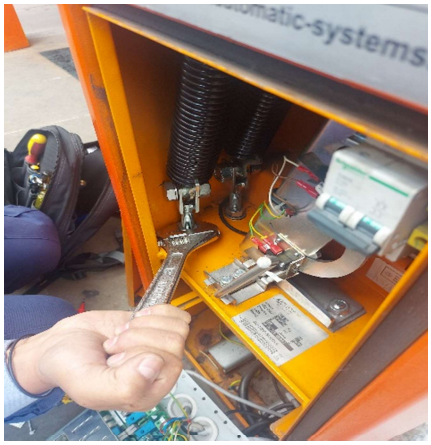

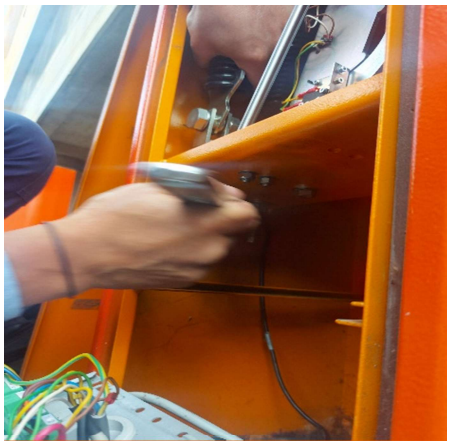



DIAGNOSTICO: Mantenimiento correctivo talanquera incluye aseguramiento del resorte de la talanquera cual uno de ellos se habia soltado. Se reajustan y queda en buen funcionamiento.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/MARCOS CARANTON**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			


CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**


NOMBRE DEL EQUIPO: **MONITORES**	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO** **31/08/2022**
☑ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☐ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
FECHA ENTREGA EQUIPO: N/A	**UBICACIÓN** **CUARTO DE CONTROL PALACIO DE JUSTICIA**	

☑ Verifica funcionamiento
☐ Mantenimiento sistema mecánico
☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento

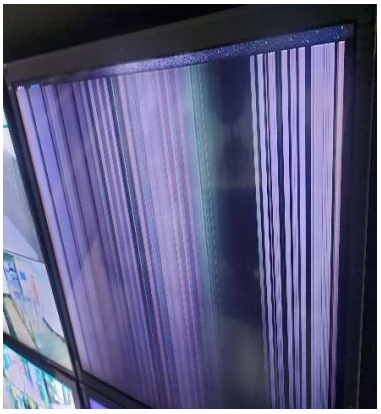

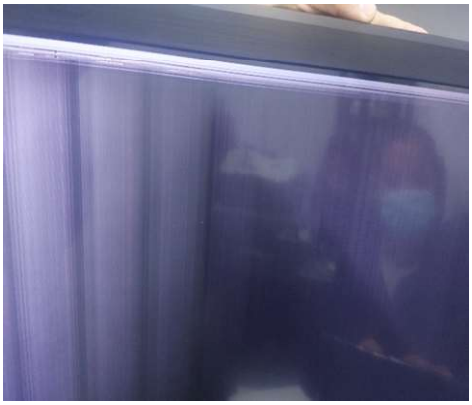

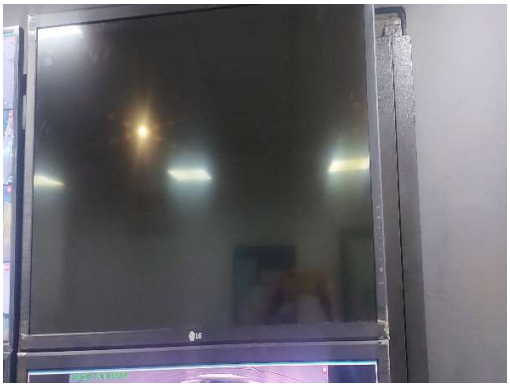

DIAGNOSTICO: Monitor averiados, lleva mas de 10 años trabajando 24x7 y el periodo de vida es aproximadamente 50.000 horas/ 6años. Al revisar el equipo no es posile su reparación , por lo que se recomienda el cambio de este.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/KEIDY FUQUENE**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			


	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: CABLEADO	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 25/08/2022
☑ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☐ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **DIGITALIZACION EDIFICIO CALLE 73**	

☑ Verifica funcionamiento
☐ Mantenimiento sistema mecánico
☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
☐ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar) ☐ Borneras (reapretar) ☐ Pulsadores
☑ Cableado ☐ Fusibles ☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica ☐ Ajustes mecánicos ☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes ☐ Lubricación ☐ Mantenimiento

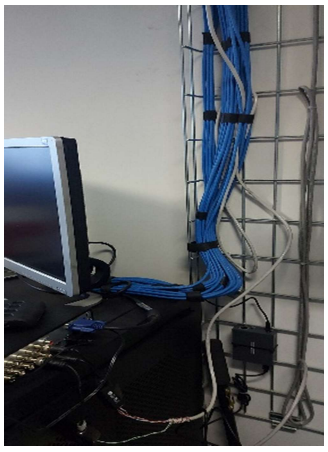

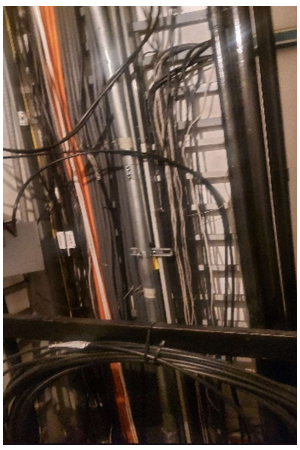DIAGNOSTICO: Se realiza el desmonte de ducteria y cableado del sistema de cctv para utilizar estos mismos equipos en la instalacion del edificio AKL.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/ MARCOS CARANTON**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			


CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
CONTACTOR		**4/08/2022**

☑ Instalacion	☐ Desmonte equipos		**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
☐ Correctivo	☐ Preventivo			
☐ Verificacion	☐ Reponteciacion			

FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **MOTOBOMBAS EDIFICIO ANEXA**

☑ Verifica funcionamiento	☑ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Mantenimiento sistema mecánico	☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas	☑ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Mantenimiento de sistema eléctrico	☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento
☑ Revisión de fuente de energía			

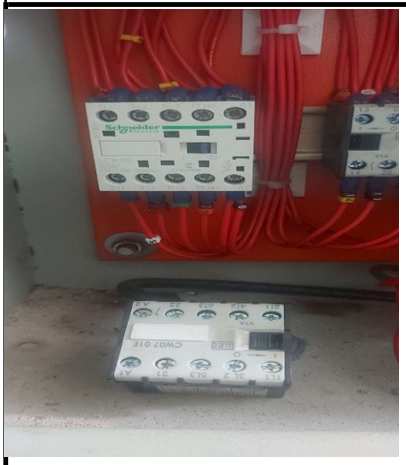





DIAGNOSTICO: Se realiza cambio del contactor de la motobomba numero 1 del edificio ANEXA el cual se encontraba en falla. Realizando pruebas quedando en buen funcionamiento.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/KEIDY FUQUENE**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**


NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
CAMARAAS IP		**8 y 9/08/2022**

☑ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☐ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**

FECHA ENTREGA EQUIPO: N/A	**UBICACIÓN** **DIGITALIZACION EDIFICIO AKL**

- ☐ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☐ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento

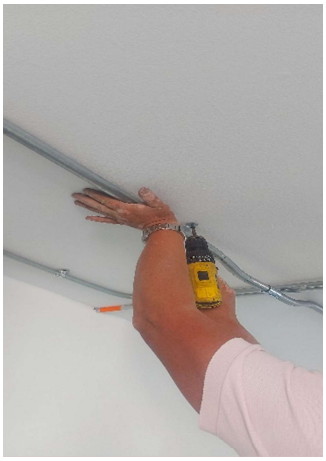

DIAGNOSTICO: Se realiza instalacion de ducteria para camaras IP en oficinas de digitalizacion edificio AKL

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/MARCOS CARANTON**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			


	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: REFLECTOR	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 25/08/2022
☑ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☐ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **EDIFICIO CALLE 72 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento

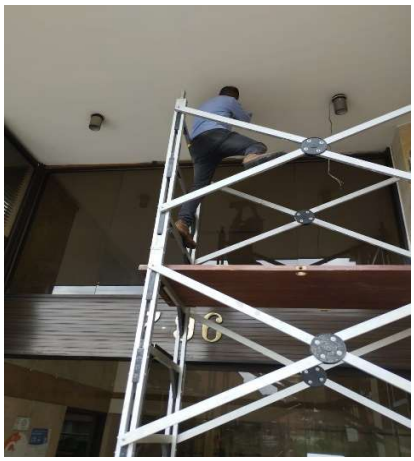

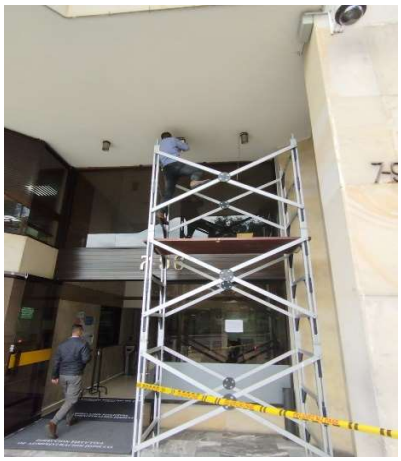



DIAGNOSTICO: Se instala reflector en fachada del edificio de corte superior de la judicatura calle 72. Queda en buen funcionamiento.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/MARCOS CARANTON**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**


NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
ESCANER RX		**29/08/2022**


☑ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☐ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**


FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **INGRESO FUNCIONARIOS**

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento

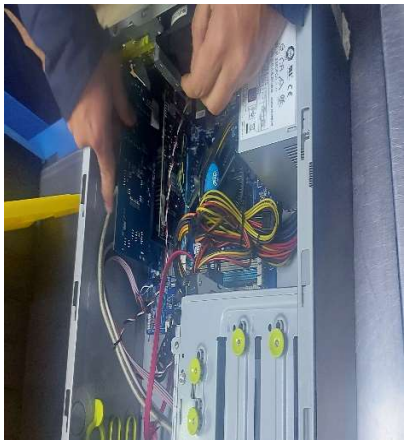

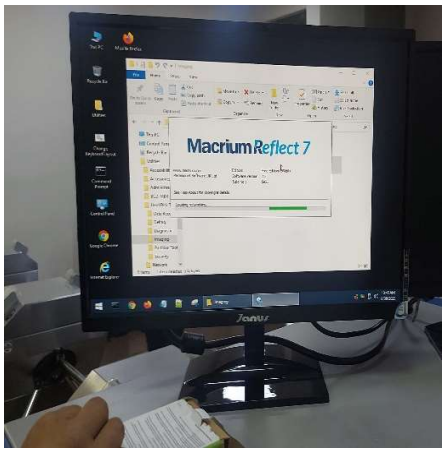

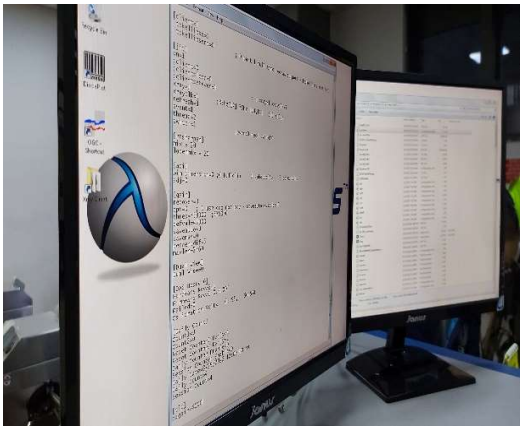

DIAGNOSTICO: Se instaló la tarjeta DAS nueva pero software que se encuentra instalado no es compatible con esa versión de tarjeta, la actualizan firmware y le hacen pruebas con difrerentes versiones de software pero tarjeta sigue sin funcionar. Se pasa requerimiento a la fabrica, el resultado es que es necesario una tarjeta diferente version 3.0

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/KEIDY FUQUENE**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: CAMARAS IP	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 24/08/2022
☑ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☐ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
FECHA ENTREGA EQUIPO: N/A	UBICACIÓN DIGITALIZACION EDIFICIO	

☑ Verifica funcionamiento
☐ Mantenimiento sistema mecánico
☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento







DIAGNOSTICO: Se instalan camaras de digitalizacion , grabador de video -DVR, monitor en cuarto de control piso 12 edificio AKL. Se configuran y se dejan en buen funcionamiento.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO | **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/KEIDY FUQUENE**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			


CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: TALANQUERA	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 18/08/2022
☐ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☑ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
FECHA ENTREGA EQUIPO: N/A	UBICACIÓN INGRESO VEHICULAR 2 CRA 8	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☐ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☑ Pulsadores
☑ Cableado	☑ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☑ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento

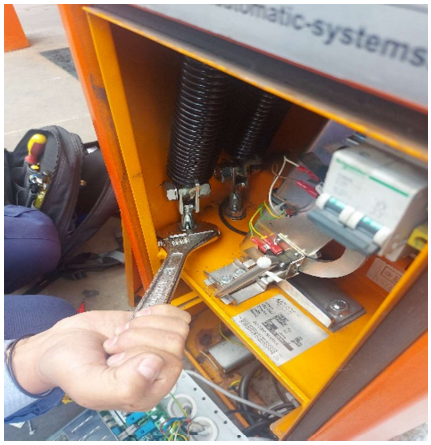

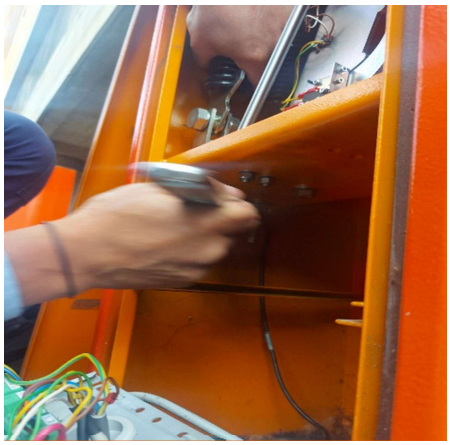



DIAGNOSTICO: Mantenimiento correctivo talanquera incluye aseguramiento del resorte de la talanquera cual uno de ellos se habia soltado. Se reajustan y queda en buen funcionamiento.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/MARCOS CARANTON**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			


CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: ESCANER RX	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 5/08/2022
☐ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☐ Correctivo ☑ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
FECHA ENTREGA EQUIPO: N/A	UBICACIÓN INGRESO FUNCIONARIOS	

☑ Verifica funcionamiento
☐ Mantenimiento sistema mecánico
☑ Mantenimiento y verificación de tarjetas
☑ Mantenimiento de sistema eléctrico
☑ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar) ☑ Borneras (reapretar) ☑ Pulsadores
☑ Cableado ☐ Fusibles ☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica ☐ Ajustes mecánicos ☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes ☐ Lubricación ☑ Mantenimiento

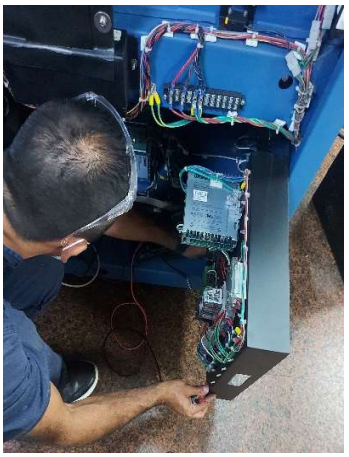

DIAGNOSTICO: Se realizó mantenimiento preventivo a escaner TX ingreso funcionarios, donde realiza limpieza interna a fuentes y tarjetas electronicas, verificacion de conexiones y medicion de voltajes.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: MOLINETES	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 12/08/2022
☐ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☑ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
FECHA ENTREGA EQUIPO: N/A	UBICACIÓN CORTE COSTITUCIONAL	

☑ Verifica funcionamiento
☐ Mantenimiento sistema mecánico
☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
☑ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☑ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☑ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento







DIAGNOSTICO: Se revisó molinetes corte constitucional el cual se encontraba bloqueado. Tuercas que asuguran el embolo del selenoide se habia dañado. Se realizó el cambio de tuercas y tornillo y queda nuevamente en funcionamiento.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/KEIDY FUQUENE**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: MOLINETE	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 3/08/2022
☐ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☐ Correctivo ☑ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	UBICACIÓN CORTE SUPREMA	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☑ Mantenimiento sistema mecánico
- ☑ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☑ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☑ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☑ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☑ Lubricación	☐ Mantenimiento






DIAGNOSTICO: Se realizo mantenimiento preventivo del los molinetes corte suprema, realizando limpieza interna externa, verificacion de conexiones electricas y electronicas, lubricacion de partes macanicas, se graduan gatos hidrahulicos, realizando pruebas y quedando en buen funcionamiento.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/KEIDY FUQUENE**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			


CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: EQUIPO # 3 DE GRAVACION	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 30/08/2022
☑ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☑ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
FECHA ENTREGA EQUIPO: N/A	UBICACIÓN CUARTO DE CONTROL	


- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☑ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



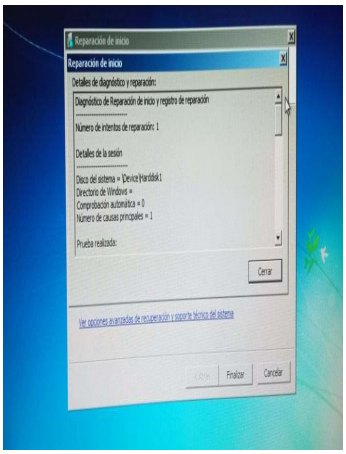



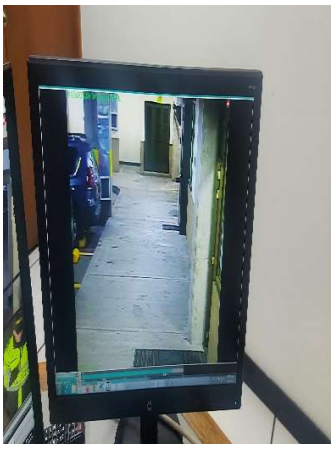

DIAGNOSTICO: Despues de formatear el equipo y reistalarle los programas necesarios, se procede a configurar camara por camara para poder ingresarlas al sistema nuevamente. Equipo de grabacion de video NVS, vectis se dejas funcionando de manera adecuada.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/KEIDY FUQUENE**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1


NOMBRE DEL EQUIPO: CAMARAS	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 23/08/2022
☑ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☐ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
FECHA ENTREGA EQUIPO: N/A.	UBICACIÓN DIGITALIZACION EDIFICO AKL	

☐ Verifica funcionamiento
☐ Mantenimiento sistema mecánico
☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
☐ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar) ☐ Borneras (reapretar) ☐ Pulsadores
☑ Cableado ☐ Fusibles ☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica ☐ Ajustes mecánicos ☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes ☐ Lubricación ☐ Mantenimiento

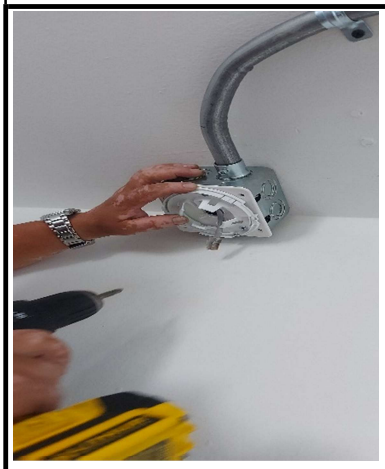



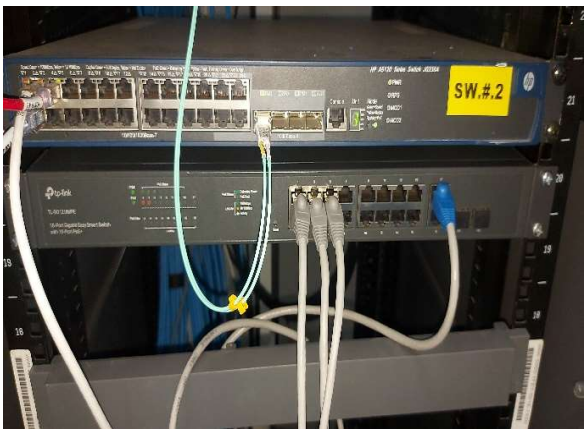

DIAGNOSTICO: Se inicia instalacion de camaras en digitalizacion piso 5 y equipos en cuarto electrico piso 3.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/MARCOS CARANTON**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: DESMONTE EQUIPOS	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 3/08/2022
☐ Instalacion ☑ Desmonte equipos ☐ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	UBICACIÓN EDIFICIO CALLE REAL	

☑ Verifica funcionamiento
☐ Mantenimiento sistema mecánico
☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
☐ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar) ☐ Borneras (reapretar) ☐ Pulsadores
☐ Cableado ☐ Fusibles ☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica ☐ Ajustes mecánicos ☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes ☐ Lubricación ☐ Mantenimiento







DIAGNOSTICO: Se realiza el desmonte de ducteria y cableado del sistema de cctv para utilizar estos mismos equipos en la instalacion del nuevo edificio.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/MARCOS CARANTON**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
CABLEADO CAMARAS		**22/08/2022**



☑ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☐ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**

FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **DIGITALIZACION EDIFICIO AKL**

☐ Verifica funcionamiento
☐ Mantenimiento sistema mecánico
☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
☐ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento

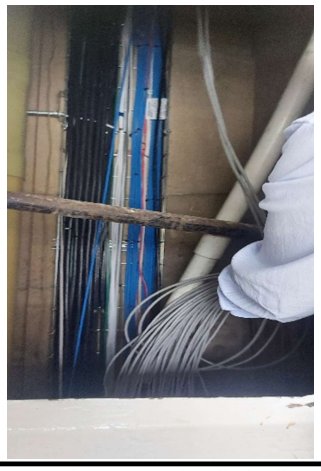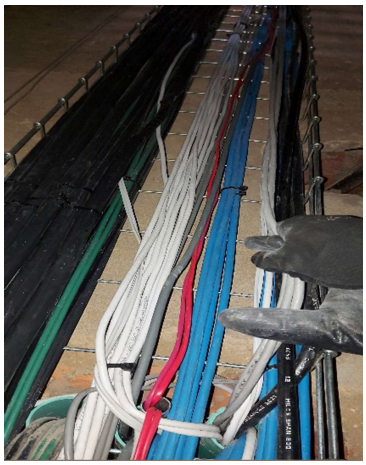

DIAGNOSTICO: Se continua con el cableado de camaras del area de digitalizacion en el edificio AKL

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/MARCOS CARANTON**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
ARCOS DETECTORES DE METAL		**31/08/2022**

☑ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☐ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**


FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **INGRESO CONSEJOS**

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☑ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☑ Cableado	☑ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento





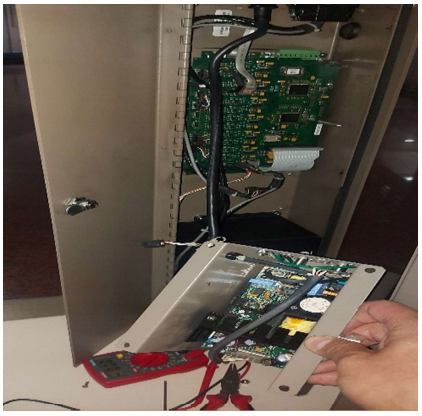

DIAGNOSTICO: Se reviso arco detector de metales de ingreso a consejos. Se energiza pero le llega voltaje a la fuente, se detecta daño en la board, por el tiempo de uso, se recomienda cambio de equipo.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/ KEIDY FUQUENE**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**


NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
ARCO DETECTOR DE METALES		**31/08/2022**
☑ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☐ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
FECHA ENTREGA EQUIPO:	**UBICACIÓN**	
	INGRESO CORTES	

☑ Verifica funcionamiento
☐ Mantenimiento sistema mecánico
☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
☑ Mantenimiento de sistema eléctrico
☑ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☑ Cableado	☑ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento





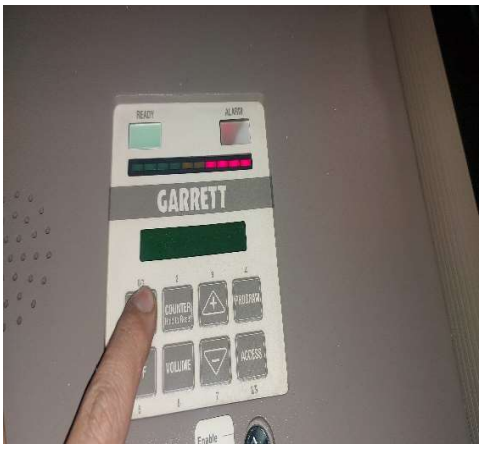

DIAGNOSTICO: Se reviso arco detector de metales ingreso cortes el cual al energizar enciende pero imediatamente se apaga. Se deteceta falla en la board que impide su reparación, se recomienda cambio del arco detectro de metales.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/KEIDY FUQUENE**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
ARCO DETECTOR DE METALES		**31/08/2022**

☐ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☑ Correctivo ☐ Preventivo ☑ Verificacion ☐ Reponteciacion	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**


FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **INGRESO FUNCIONARIOS**

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☑ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☑ Cableado	☑ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento





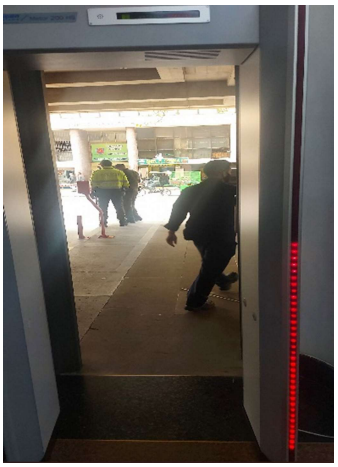

DIAGNOSTICO: Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo de arcos detectores de metal. Se corrige cable de poder que se encontraba abierto. Se conecta y queda funcionando de forma adecuada.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/KEIDY FUQUENE**




REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: PULSADOR DE APERTURA	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 2/08/2022
☐ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☑ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **MOLINETES INGRESO FUNCINARIOS**	

☑ Verifica funcionamiento
☐ Mantenimiento sistema mecánico
☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
☐ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar) ☑ Borneras (reapretar) ☑ Pulsadores
☑ Cableado ☐ Fusibles ☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica ☐ Ajustes mecánicos ☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes ☐ Lubricación ☐ Mantenimiento

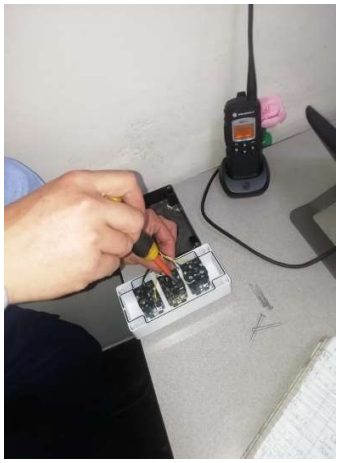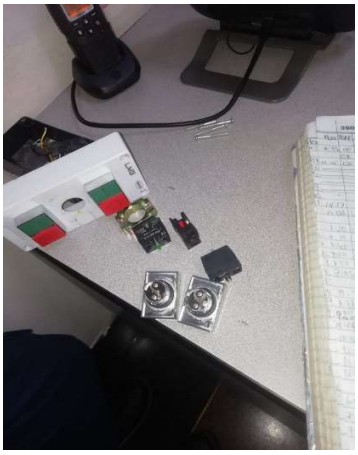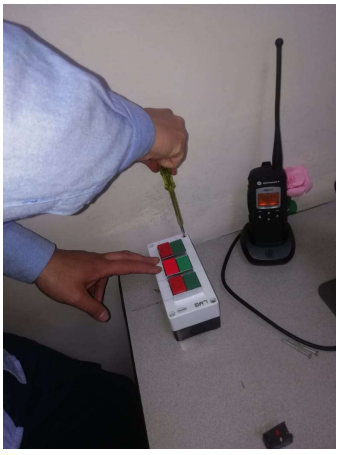DIAGNOSTICO: Se cambia boton del pulsador de apertura del molinete # 2 ingreso, al cual se le rompio el pin que activa el contacto. Se instaló un boton nuevo, se realizan pruebas y queda en buen funcionamiento.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/KEIDY FUQUENE**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
ESCANER RX		**3/08/2022**

☐ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☑ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**

FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **INGRESO FUNCIONARIOS**

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☑ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento







DIAGNOSTICO: Se cambio bateria de la ups interna del escaner RX la cual se encontraba averiada por tiempo de uso.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/KEIDY FUQUENE**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
PUERTA ESCLUSA		**16/08/2022**

☑ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☑ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**

FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **CORTE COSNTITUCIONAL**

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☐ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento

DIAGNOSTICO: Se cambia el buzer de la puerta de vidrio exclusa corte constitucional el cual se emcuentra dañado por tiempo de uso. Se instala uno nuevo quedando en buen funcionamiento

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/MARCOS CARANTON**




REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: MONITORES	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO 26/08/2022
☑ Instalacion ☐ Desmonte equipos ☐ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Verificacion ☐ Reponteciacion	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **CUARTO DE CONTROL PALACIO DE JUSTICIA**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☑ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☑ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☑ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento

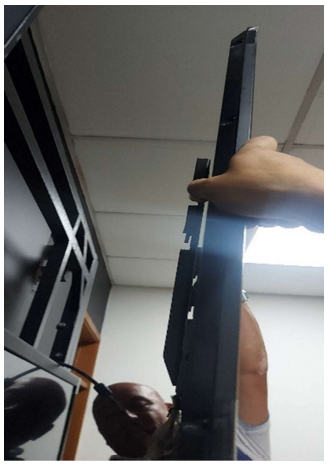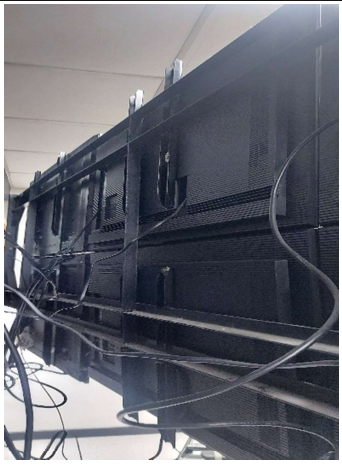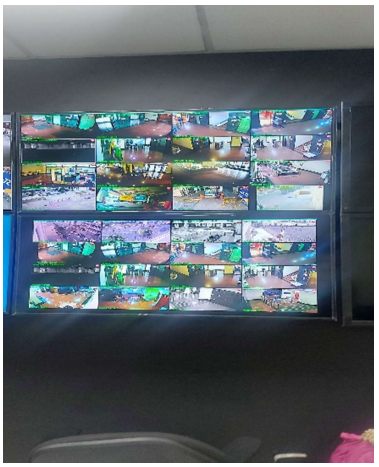DIAGNOSTICO: Se realiza el cambio de dos (2) monitores del cuarto de control los cuales se encontranban dañados con los siguientes seriales #1 S/N 0J12HNBRB04758 #2 S/N 0J12HNBRB04775. Quedan en buen funcionamiento.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **SOPORTE TECNICO: WILLIAM PRADA/MARCOS CARANTON**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

INFORME ACTIVIDADES DIARIAS AGOSTO 2022 PALACIO DE JUSTICIA Y SEDES ANEXAS - CONTRATO 085 DE 2022

Item	Dispositivo	Estado Inicial	Estado Final	Falla reportada	Diagnostico	Fecha de Revisión
1	Talanquera 2 cra 8	falla	operando	Talanquera fuera de operación	Se encuentra resorte de tensión suelto de la base por tuercas flojas en tornillo de agarre, se instala nuevamente se calibra realizando pruebas y quedando en buen funcionamiento.	1/08/2022
2	Visita tecnica	N/A	N/A	N/A	Se realizó visita tecnica para revision equipos control de accesos de la cede calle 72. Al llegar a sitio, la empresa encargada de la instalación, no ha terminado la actividad.	1/08/2022
3	Botonera	Fallo	operando	Botonera ingreso funcionarios	Se revisó botonera ingreso funcionarios. Se encuentra el botón de activacion de un pulsador dañado, se realiza el cambio del pulsador realizando pruebas, se deja funcionando de manera adecuada.	2/08/2022
4	Moto bomba	Fallo	Fallo	Motobomba 1 en fallo de sede Anexa	Se revisó el tablero de control de motobombas, se encuentró contactor de la bomba 1 en falla. Se recomiendo la compra de este elemento.	2/0/82022
5	Talanquera 1	Falla	Operando	Talanquera fuera de operación	Al bajar la talanquera no hace contacto con el final de carrera por este motivo se devuelve automaticamente, se gradua nuevamente el final de carrera y los tornillos de los resortes. Realizando pruebas y quedando en buen funcionamiento.	2/08/2022
6	Desmonte de equipos	N/A	N/A	N/A	Se realiza desmonte de ducteria y cableado del sistema de camaras del edificio calle real y se traslada al nuevo edificio AKL.	3/08/2022
7	Moto bomba	Falla	operando	Contactor de motobomba 1 dañado	Se cambia contactor de motobomba numero 1 el cual se encontraba dañado. Se realiza el cambio, pruebas y queda en normal funcionamiento.	4/08/2022
8	Visita tecnica	N/A	N/A	N/A	Se realiza visita tecnica para instalacion de las camaras de digitalizacion en el nuevo edificio AKL Se solicitan permisos de ingresos, y llaves de oficina para realizar la instalacion de cableado y camaras.	4/08/2022
9	Escaner rx ingreso funcio	Fallo	Fallo	No presenta imagen al pasar por los rx	Se inicia el mantenimiento correctivo al scanner rayos x inlcuye cambio de tarjeta das board. Se realizó el cambio, pero la tarjeta nueva no responde, debido a inconvenientes con la version de firmware. Se deja nuevamente la tarjeta anterior. El sistema se encuentra funcionando sin imagenes.	5/08/2022

10	Escaner rx ingreso funcio	Fallo	Fallo	Mantenimiento preventivo	Se realizó manteninmeinto preventivo incluye limpieza interna, verifica conexiones, medicion de voltajes, realizo cambio de bateria al la UPS interna esta bateria fue suministrada por CISEI SAS.	5/08/2022
11	Camaras Edificio AKL	N/A	N/A	Instalación camaras	Se inicia con la instalación de ducteria para la instalacion de camaras en el area de digitalización edificio AKL.	8/08/2022
12	Camaras Edificio AKL	N/A	N/A	Instalación camaras	Se continua con la instalacion de ducteria en el area de digitalizacion edificio AKL.	9/08/2022
13	Sistemas de seguridad electronica	N/A	N/A	Documentación	Se verifica información para realizar la hoja de vida de los diferentes equipos, de todos los sistemas de seguridad electronica.	10/08/2022
14	Puerta axiliar de exclusa	Falla	operando	Puerta bloqueada	Se revisó puerta auxiliar exclusa corte suprema, la cual se encontraba bloqueada. Se desmonta y se encuentra pasador de apertura dañado internamente se cambia se instala nuevamnete, realizando pruebas quedando funcionando de forma adecuada.	11/08/2022
15	Molinetes	Fallo	operando	Molinetes bloqueados	Se encuentran molinete #1 y # 2 de corte constitucional permanentemente abierto. Se encontró el tornillo del embolo suelto debido a que las tuercas que lo aseguran se encontraban dañadas, se cambian y se aseguran nuevamente. Realizando pruebas, quedando en buen funcionamiento	12/08/2022
16	Puerta de vidrio exclusa corte constitucional	Fallo	operando	Buzer de la puerta no suena	Se cambia el buzer de la puerta de vidrio exclusa corte constitucional el cual se encontró dañado por tiempo de uso. Se instala uno nuevo quedando en buen funcionamiento	16/08/2022
17	camaras IP	N/A	N/A	Instalación cámaras	Se inicia cableado para instalacion de camaras area digitalización edificio AKL. Se deja cableado desde la oficina 503 hasta la sala de digitalizacion. Se encuentra pendiente continuar debido a que no encontraron llaves para abrir las otras oficicinas.	16/08/2022
18	Motobombas	Falla	Operando	Motobomba 1 en fallo de sede ANEXA	Se realizó mantenimjmiento correctivo, para revisión de las motobombas de la sede ANEXA. Se dejó funcionando. y queda en prueba para verificar su funcionamiento. Se detectan varios fallos en el tablero principal, no funciona la alternancia y los contactores que se encuentran instalados no son los adecuados. Se requiere cambio de contactores, cableado el tablero para dejarlo en optimas condiciones.	17/08/2022
19	Software control de accesos SIPASS	N/A	N/A	Backup	Se realiza backup del software control de acceso SIPASS	17/08/2022
20	Talanquera	Falla	operando	Talanquera averiada	Se reaaliza revision de talquera #2 cra 8 la cual se encuentra uno de los resortes sueltos. Se aseguran,se graduan y se deja en buen funcionamiento	18/08/2022
21	Molinetes	Falla	operando	Molinete bloqueado	Se encuentra molinete de la corte contitucional bloqueado debido a que el selenoide se encuentra con la bobina pegada. Se reinicia se reconecta y queda en buen funcionamiento	19/08/2022

22	Escaner rx ingreso funcionarios	Fallla	Fallo	No presenta imagen al pasar por los RX	Se realizó mantenimiento correctio del escanner RX. Se verificó todas las conexiones y voltajes se encuentran dentro del rango de operación. Para realizar una prueba, se retiró la CPU del escanner ubicado en el area de correspondencia que tiene caracteristicas similares, se instala provisional al escaner en falla el cual empieza a trabajar sin problema alguno. Se instala nuevamente la CPU en el escaner de correspondencia, y la de entrada funcionarios se deja como se encontraba.	19/08/2022
23	Camaras IP	N/A	N/A	Instalacion camaras	Se continua con la instalacion del cabledo de las camaras de digitalicion del edificio AKL. Se pasa desde la oficina 503 hasta el pasillo del tercer piso.	22/08/2022
25	camaras IP	N/A	N/A	Instalacion camaras	Se termina la istalacion del cableado y se procede a la instalacion de camaras y el swich en cuarto electrico piso 3 del edificio AKL.	23/08/2022
26	Camaras IP	N/A	N/A	Instalacion camaras	Se instala NVR,multitoma de rack, monitor y se configuran las camaras en el cuarto de control del piso 12 del edificio AKL. Camaras se dejan funcionando.	24/08/2022
27	Electroimanes	Fallo	Fallo	Electroimanes puerta piso 9 corte costiticional	Se realizó mantenimiento correctivo, incluye seguimiento al cableado de electroimanes los cuales se encuentran fuera de servicio, por envío de fallas al panel de incendio. Se identifica problemas en la fuentas de poder. Pendiente cambio de estas.	24/08/2022
28	Camaras digitalizacion	Operando	Operando	Solicitan cable para visualizar camaras en oficina piso 2.	Se envia cableado, desde el DVR del cuarto de control del sótano 2 a oficina del segundo piso, con el fin de visualizar las camaras del area de digitalización. En el edificio de la calle 73. Se instala extensor de video y se dejan visualizando las camaras en monitor del cuarto de control y en monitor de la oficina del segundo piso quedando equipos en buen funcionamiento.	25/08/2022
29	Reflector	Falla	operando	Reflector averiado	En edifico del consejo superior de la judicatura ubicado en la calle 72 con cra 7, se cambia reflector ubicado en la fachada se instala uno nuevo y se deja en buen funcionamiento.	25/08/2022
30	Monitores	Falla	operando	Monitores	Se realiza el cambio de dos monitores de 43" con los siguientes seriales #1 s/N 0J12HNBRB04758 #2 S/N 0J12HNBRB04775. Para visualización de camaras del Palacio de Justicia de Bogotá. Quedando en buen funcionamiento.	26/08/2022
31	Equipo de grabacion # 3	Fallo	Fallo	Equipo bloqueado	Durante el cambio de monitores, el equipo se bloquea y pierde las imágenes, se reinicia directamente en el equipo pero este sigue sin responder, el cual se llega a la conclusion que el equipo se le daño el arranque del sistema operativo. Se intenta arrancar el equipo reintalando el sistema operativo pero continua con la misma novedad.	27/08/2022
32	Equipo de grabacion # 3	Fallo	Fallo	Equipo bloqueado	Se realizó mantenimiento correctivo, inlcuye formatear el equipo reinstalandole nuevamente el sistema operativo y las programas necesarios para poder configurar las camaras que este equipo	29/08/2022

33	Escaner RX ingreso funcionarios	Fallo	Fallo	No presenta imagen al pasar por los RX	Se realizó nuevamente la instalación de la tarjeta Dasboard, se detecta incompatibilidad con la version, la tarjeta tiene versión 2.0, y la versión que se necesita es la versión 3.0. Se procede a solicitar a la fabrica la tarjeta Dasboard con la versión 3.0 para resolver el problema de la máquina.	29/08/2022
34	Equipo de grabacion # 3	Fallo	operando	Equipo bloqueado	Despues de formatear el equipo y reistalarle los programas necesarios, se procede a configurar camara por camarás. Igualmente se recomienda el cambio de estos equipo por el tiempo que llevan de uso.Se deja operando el equipo de grabación de forma adecuada.	30/08/2022
35	Domo PTZ	Falla	operando	Domo no presenta imagen	En la sede de edificio americano presento un problema de energía y una cámara tipo domo pierde la imagen. Se realizo el reset directamente en el domo para que restablecer la imagen. Se deja operando en buen funcionamiento.	30/08/2022
36	Monitor	Falla	Falla	Monitor no presenta imagen	En el momento de volver a conectar los dos monitores que se encontraban ya instalados, uno de ellos presenta fallo en la pantalla, esto debido a el tiempo que llevaban en funcionamiento en 10 años. Como son monitores industriales vienen para durar aproximadamente 50000 horas que equivalen 6 años. El otro monitor encendio pero presenta ocacionalmente lineas negras, devido a que lleva el mismo tiempo de uso tambien se recomienda el cambio.	31/08/2022

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo Mayra Patricia Lizcano Cuello, identificada con cédula de ciudadanía No 57.422.455, en mi condición de Representante Legal de CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS identificada con Nit 900.346.062-7, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá a los 31 días del mes de Agosto de 2022



Firma _____

Mayra Patricia Lizcano Cuello

Cédula de Ciudadanía 57.422.455

Representante Legal

CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS	CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	administracion@cisei.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-07	E	10/08/2022	60757492	$2.501.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	128.000	0		0		0	0	0	0	128.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	832.000	0	0	0	0	0	0		832.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	53.600				53.600	0	0	53.600			536	53.600	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	408.000	0	0	408.000	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	408.000	408.000
Pensión	3	1.632.000	1.632.000
Riesgos Laborales	1	53.600	53.600
CCF	1	408.000	408.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.501.600	2.501.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS		CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	administracion@cisei.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 7 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-08	2022-07	E	10/08/2022	60757492	$2.501.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019071904	MUÑOZ AMAYA YULY KATHERINE	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1032446830	FUQUENE GARCIA KEIDY	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	11524401	PRADA RODRIGUEZ WILLIAM LEONARDO	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	1	8.900	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
4	CC	22397542	MENDOZA DE MENDOZA MEYRA ESTHER	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	57422455	LIZCANO CUELLO MAYRA PATRICIA	1	0			S	X																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS001	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
6	CC	72303983	MENDOZA MENDOZA JAVIER ENRIQUE	1	0			S							X										230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS001	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
7	CC	79982544	GUTIERREZ LEON JOSE ALFREDO	1	0			S																	230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	1	6.300	CCF22	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGE	CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	administracion@cisei.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	06/09/2022	61636600	$3.925.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	420.000	0		0		0	0	0	0	420.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	84.800	0		0		0	0	0	0	84.800	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.699.200	0	0	47.500	47.500	0	0		1.794.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	81.900				81.900	0	0	81.900			819	81.900	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	624.800	0	0	624.800	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	624.800	624.800
Pensión	3	2.594.200	2.594.200
Riesgos Laborales	1	81.900	81.900
CCF	1	624.800	624.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	3.925.700	3.925.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGE		CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	administracion@cisei.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	06/09/2022	61636600	$3.925.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019071904	MUÑOZ AMAYA YULY KATHERINE	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1032446830	FUQUENE GARCIA KEIDY	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	11524401	PRADA RODRIGUEZ WILLIAM LEONARDO	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	1	8.900	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
4	CC	22397542	MENDOZA DE MENDOZA MEYRA ESTHER	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	57422455	LIZCANO CUELLO MAYRA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS001	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
6	CC	72303983	MENDOZA MENDOZA JAVIER ENRIQUE	1	0			S							X										230201	9.500.000	1.520.000	0	0	47.500	47.500	EPS001	9.500.000	380.000	14-4	9.500.000	1	49.600	CCF22	9.500.000	380.000	0	0	0	0	0
7	CC	79982544	GUTIERREZ LEON JOSE ALFREDO	1	0			S	X																230201	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS005	120.000	4.800	14-4	120.000	1	700	CCF22	120.000	4.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información