PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

Informacion del cliente
Nombre del cliente SCADE BOSA - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #323499
Fecha/Hora 12/10/2022 às 12:09
Descripcion Mantenimiento UPS 40KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	APC
2) CAPACIDAD:	40KVA
3) SERIE	PS0602144426
4) MODELO	Smart UPS VT
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	MALO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-N:	233 VAC
20) ENTRADA B-N:	234 VAC
21) ENTRADA C-N:	233 VAC
22) ENTRADA N-T:	0V
23) SALIDA A-N:	230 VAC

24) SALIDA B-N:	230 VAC
25) SALIDA C-N:	230 VAC
26) SALIDA N-T:	0V
27) SALIDA HZ	60HZ
28) ENTRADA A(AMPERIOS):	7.8 A
29) ENTRADA B(AMPERIOS):	7.7 A
30) ENTRADA C(AMPERIOS):	7.8 a
31) SALIDA A(AMPERIOS):	5.1 A
32) SALIDA B(AMPERIOS):	9.7 A
33) SALIDA C(AMPERIOS):	10.9 A
34) AMPERIOS N:	0A
35) AMPERIOS T:	0A
36) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups APC VT de 40 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. la ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
37) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V7.5Ah
38) NUMERO DE BATERIAS:	128 unidades de baterías.
39) OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar el cambio de las baterías internas ya que por vida útil se encuentran fuera de sus parámetros de operación.

40) REGISTRO FOTOGRAFICO:




















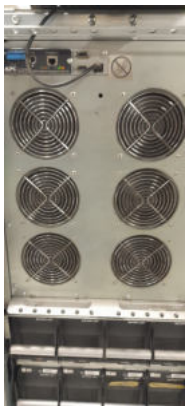







41) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Brillith Moreno, Documento: 1024528785**
42) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**