PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
SCADE SUBA Cra 146A-Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #320836

Fecha/Hora
08/10/2022 às 13:00

Descripcion
Mantenimiento preventivo UPS 40KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA


1) MARCA:	GAMATRONIC
2) CAPACIDAD:	40KVA
3) SERIE	0402-472147
4) MODELO	UPS 40KVA 3/3
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	MALO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	209 VAC
20) ENTRADA B-C:	209 VAC
21) ENTRADA C-A:	209 VAC
22) ENTRADA A-N:	124 VAC
23) ENTRADA B-N:	125 VAC

24) ENTRADA C-N:	123 VAC
25) ENTRADA N-T:	0V
26) SALIDA A-B:	208 VAC
27) SALIDA B-C:	208 VAC
28) SALIDA C-A:	208 VAC
29) SALIDA A-N:	123 VAC
30) SALIDA B-N:	123 VAC
31) SALIDA C-N:	123 VAC
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	60 Hz
34) SALIDA A(AMPERIOS):	27%
35) SALIDA B(AMPERIOS):	2%
36) SALIDA C(AMPERIOS):	19%
37) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups GAMATRONIC de 40 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. La ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas con presencia de una alarma solicitando cambio y actualización del banco de baterías.
38) REFERENCIA DE BATERIAS:	12V40A
39) NUMERO DE BATERIAS:	32 unidades
40) OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	Debe ser sustituido y actualizado el banco de baterías.

41) REGISTRO FOTOGRAFICO:





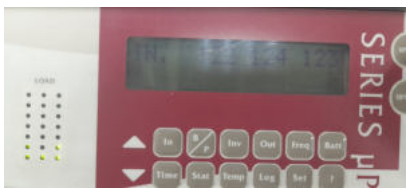












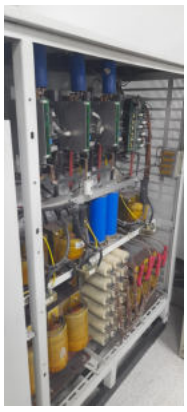

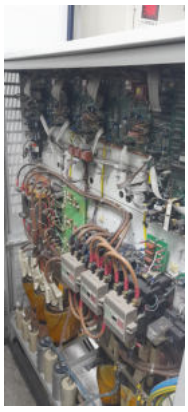





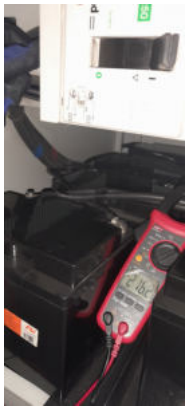





42) FIRMA DEL SUPERVISOR:	Firmado por: Sergio Esteban Valcarcel, Documento: 1015435679
43) FIRMA DEL TECNICO	



Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941