PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCIÓN

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

CADE LUCEROS/CE CIUDAD BOLIVAR-Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Tarea310930

Informacion de la actividad		
Fecha	27/09/2022 a 15:03	
Descripcion	Mantenimiento UPS 10KVA	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
MARCA:	ATSEI
CAPACIDAD:	10 KVA
SERIE	180809046
MODELO	IRIDIUM F1
REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
FILTROS AC Y DC:	BUENO
VENTILADORES:	MALO
TARJETA DE CONTROL:	MALO
CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	MALO
TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
FUSIBLES:	BUENO
TRANSISTORES:	MALO
TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
ENTRADA A-B:	216 VAC
ENTRADA B-C:	226 VAC
ENTRADA C-A:	N/A
ENTRADA A-N:	126 VAC
ENTRADA B-N:	126 VAC
ENTRADA C-N:	N/A
ENTRADA N-T:	0V
SALIDA A-B:	N/A
SALIDA B-C:	N/A
SALIDA C-A:	N/A
SALIDA A-N:	126 VAC

SALIDA B-N:	NA
SALIDA C-N:	NA
SALIDA N-T:	0V
SALIDA HZ	60Hz
ENTRADA A(AMPERIOS):	3A
SALIDA A(AMPERIOS):	4A
TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups ATSEI de 10 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. Se evidencia calentamiento excesivo en la tarjeta logica de cotrol se encuentra en falla. El Rectificadora no enciende lo que genera el inminente desgasto del banco de baterias. La ups queda en modo Bypass como se encontraba alimentando las cargas activas sin presencia de alarmas.
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	Se debe realizar correctivo en su etapa rectificadora para que permita cargar el banco de baterías. El banco de baterías se encuentra dañado debido a su prolongado tiempo si una carga de flotación. De igual forma se evidencia que los tres vendedores extractores de calor no se encuentran en funcionamiento.

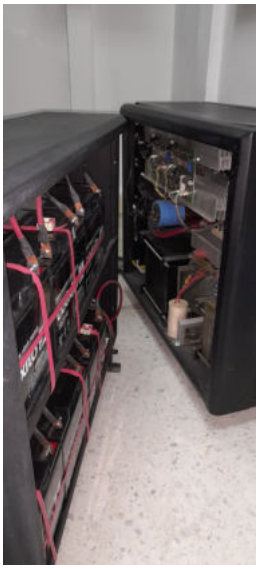
REGISTRO FOTOGRAFICO:








coexito




131.9







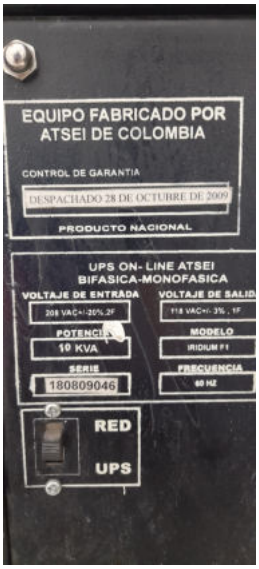

coexito













FIRMA DEL SUPERVISOR:



Firmado por: Edinson Alexander Solano, Documento: 1030577066

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941