PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

Información del cliente
Nombre del cliente CADE LUCEROS - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #335471
Fecha/Hora 28/10/2022 às 11:33
Descripción Mantenimiento Preventivo Segunda Rutina UPS 10KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	ATSEI
2) CAPACIDAD:	10KVA
3) SERIE	180809046
4) MODELO	IRIDIUM F1
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	MALO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	REGULAR
19) ENTRADA A-B:	220 VAC
20) ENTRADA B-C:	N/A
21) ENTRADA C-A:	N/A
22) ENTRADA A-N:	130 VAC
23) ENTRADA B-N:	128 VAC

24) ENTRADA C-N:	N/A
25) ENTRADA N-T:	0V
26) SALIDA A-B:	N/A
27) SALIDA B-C:	N/A
28) SALIDA C-A:	N/A
29) SALIDA A-N:	118 VAC
30) SALIDA B-N:	N/A
31) SALIDA C-N:	N/A
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	60Hz
34) ENTRADA A(AMPERIOS):	-
35) ENTRADA B(AMPERIOS):	-
36) ENTRADA C(AMPERIOS):	-
37) SALIDA A(AMPERIOS):	5A
38) SALIDA B(AMPERIOS):	-
39) SALIDA C(AMPERIOS):	-
40) AMPERIOS N:	0
41) AMPERIOS T:	0
42) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups ATSEI de 10 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de particulas contaminantes tal como lo es el polvo. Se evidencia calentamiento excesivo en la tarjeta logica de cotrol la cual se encuentra en falla. El Rectificadora no enciende lo que genera el inminente desgaste del banco de baterias. La ups queda en modo Bypass como se encontraba alimentando las cargas activas con presencia de alarmas.
43) REFERENCIA DE BATERIAS:	COEXITO 12V17Ah CO - 17 -12
44) NUMERO DE BATERIAS:	12 unidades
45) OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	Se debe realizar correctivo en su etapa rectificadora para que permita cargar el banco de baterías. El banco de baterías se encuentra dañado debido a su prolongado tiempo si una carga de flotación. Su vida útil ha caducado. De igual forma se evidencia que los tres vendedores extractores de calor no se encuentran en funcionamiento.

46) REGISTRO FOTOGRAFICO:









ATHEI
UPS ON LINE








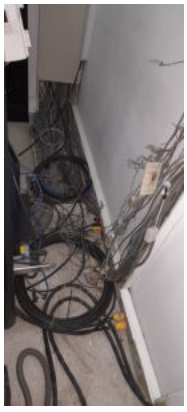







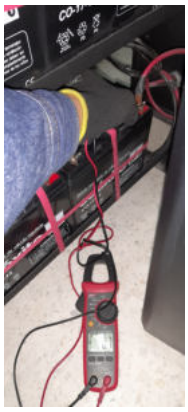





47) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Elisabeth Moreno, Documento: 46662214**
48) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**