PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2


Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar


Informacion del cliente	**Tarea #307964**
Nombre del cliente CADE SANTA HELENITA - Red CADE de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	

Fecha 24/10/2022 ás 9:55

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	TRIPPLITE
2) CAPACIDAD:	20KVA
3) SERIE	20938
4) MODELO	SU20K3/3
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	REGULAR
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	211VAC
20) ENTRADA B-C:	211VAC
21) ENTRADA C-A:	211VAC
22) ENTRADA A-N:	125VAC
23) ENTRADA B-N:	125VAC
24) ENTRADA C-N:	125VAC
25) ENTRADA N-T:	0V
26) SALIDA A-B:	208VAC

27) SALIDA B-C:	208VAC
28) SALIDA C-A:	208VAC
29) SALIDA A-N:	120VAC
30) SALIDA B-N:	120VAC
31) SALIDA C-N:	120VAC
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	60Hz
34) ENTRADA A(AMPERIOS):	5A
35) ENTRADA B(AMPERIOS):	6A
36) SALIDA A(AMPERIOS):	3%
37) SALIDA B(AMPERIOS):	6%
38) SALIDA C(AMPERIOS):	9%
39) AMPERIOS T:	0
40) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups tripp lite de 20 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. la ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
41) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V 9AH
42) NUMERO DE BATERIAS:	20 unidades
43) OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar el cambio de 2 ventiladores extractores de calor. Se encuentran sin funcionamiento.
44) REGISTRO FOTOGRAFICO:	

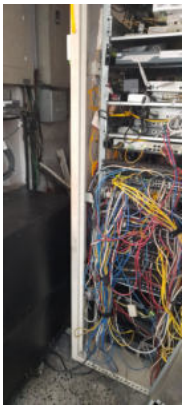


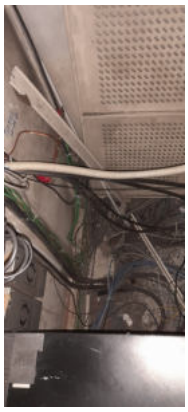







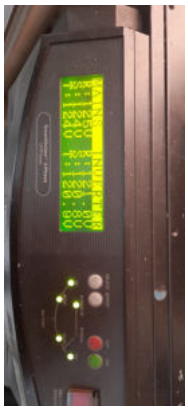



BYPASS : 60.0Hz
MAINS : 60.0Hz
OUTPUT : 60.0Hz
INVERTER 60.0Hz


CHARGE FLOATING
CHARGER:274.8V
BATTERY:274.7V
BATTERY:100.0%

















45) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Carmen Risa Carranza, Documento: 39530080**
46) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**