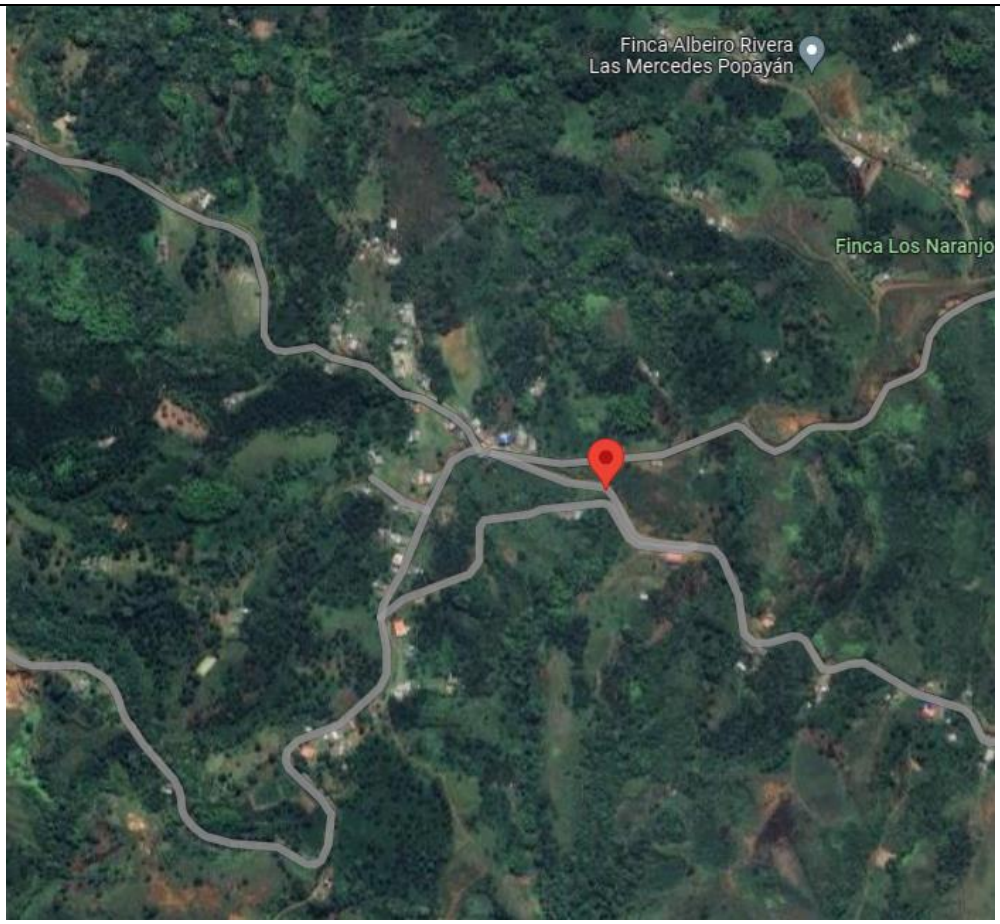
FECHA VISITA: 11 / MAYO / 2023	
SOLICITA:	Jaime Andrés Capote – Presidente JAC Vereda la Meseta
PROCESO/TEMA	Solicitud Visita Técnica
OBJETIVO	Visita Técnica en zona donde se presenta deslizamiento en la vía que comunica la Vereda la meseta con la Vereda Los Tendidos
INFORMACIÓN RECOLECTADA EN VISITA	
LOCALIZACIÓN DEL SITIO	 Vereda la Meseta (COORD 2°30'43.4"N 76°42'06.2"W)
OBSERVACIONES	1. Al costado derecho de la vía (sentido La Meseta – Los tendidos) se encuentra movimiento en masa de aproximadamente 10 metros longitud, 7.5 metros de ancho y 4 metros de altura, que ocasiona la perdida de banca comprometiendo aproximadamente la mitad de la vía. 2. La vía se encuentra en afirmado, la cual actualmente es transitada al ser el principal acceso a la vereda la Meseta, representando un posible riesgo de accidentalidad en la vía, además de que es posible se continúe presentando deslizamiento de tierra en la zona mencionada, viéndose acelerado este proceso por la temporada invernal que pueda presentarse. 3. Junto al deslizamiento se ubica una alcantarilla, cuya tubería se encuentra obstruida por el movimiento en masa, lo que puede ocasionar inadecuada descarga de aguas lluvias acelerando el proceso de deslizamiento.

CONCLUSIONES	1. Se sugiere realizar intervención en el sitio mediante recuperación del talud a través de entramado u obras biomecánicas, que permitan estabilizar el terreno y posteriormente proceder con la restauración de la vía en afirmado, además de que se debe garantizar la adecuada conducción de aguas lluvias, por lo que se considera necesario verificar el estado de la tubería de la alcantarilla y la adecuada descarga de las aguas lluvias.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Zona de deslizamiento



Foto 2. Zona de deslizamiento donde se evidencia alcantarilla junto a este



Foto 3. Intervención recomendada de acuerdo a la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

MICHELLE VANNESSA PROAÑO M
Ingeniera Civil
Especialista en estructuras
Contratista Sec. Infraestructura