J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

CONTRATO N.º SG-SAM-020-2023
INFORME PARCIAL UNO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04/10/2023 AL 03/11/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - SECRETARÍA DE GESTION ADMINISTRATIVA
NO. CONTRATO O CONVENIO Y AÑO DE SUSCRIPCIÓN:	Nº SG-SAM-020-2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT
IDENTIFICACIÓN	JUAN ALVARO RESTREPO PRETEL, PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SERVITOYOTA JR
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR EN PROPIEDAD, EN POSESION Y/O EN TENENCIA DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
CLASE DE CONTRATO O CONVENIO:	SUMINISTRO
FECHA INICIO:	04 DE OCTUBRE 2023
FECHA TERMINACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
PERIODO DE EJECUCIÓN	04 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR:	YONYS ARMANDO GUZMAN PEREZ

3218341636
Calle 42 N 1C - 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($350.000.000).
VALOR EJECUTADO	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO(S) CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.($ 262.243.445,36)
ESTADO DE LA GARANTÍA	**CLAUSULA SEPTIMA - GARANTÍA**: PARA CUBRIR CUALQUIER HECHO CONSTITUTIVO DE INCUMPLIMIENTO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN ORIGINAL A LA ENTIDAD DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y REQUERIRÁ LA APROBACIÓN DE LA ENTIDAD. ESTA GARANTÍA TENDRÁ LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: **A) DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO:** POR UN MONTO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR EL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS, POSTERIORES A LA FECHA DEL ACTA DE FINALIZACIÓN DEL MISMO. **B) CALIDAD DEL SERVICIO:** POR UNA SUMA EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO, POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 6 MESES MÁS POSTERIORES A LA FECHA DEL ACTA DE FINALIZACIÓN DEL MISMO. **C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** POR UN MONTO EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR EL TÉRMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS. **PARÁGRAFO PRIMERO:** LAS GARANTÍAS EXPEDIDAS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO SERÁN APROBADAS, COMO REQUISITO PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** EN EL EVENTO DE MODIFICACIÓN DEL VALOR Y/O PLAZO DEL CONTRATO, LAS GARANTÍAS DEBERÁN SER AMPLIADAS Y/O PRORROGADAS.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

PRIMERA CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL EN LAS CONDICIONES DE CALIDAD O TÉCNICAS PREVISTAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO, Y EN SU OFERTA.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
SE CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL EN LAS CONDICONES DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL PROCESO Y LA OFERTA, CON PERSONAL IDÓNEO PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS.	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN: 1. TODAS LAS ANEXAS AL PRESENTE INFORME

3218341636
Calle 42 N 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

SEGUNDA. REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTES
SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, EL CONTRATISTA ANEXÓ CON EL INFORME DE EJECUCIÓN LO SIGUIENTE: 1. TABLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. 2. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE CONSTA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LOS BIENES QUE SE SUMINISTRARON PARA TAL FIN. **VER ANEXO 1**
SE CONSTATÓ QUE LOS VEHÍCULOS AQUÍ RELACIONADOS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL LISTADO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CONFORME LO INDICADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.	

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ÍTEM	VEHICULO
1	MARCA: MAZDA BT-50 DIESEL DE PLACAS: ODT-002
2	MARCA: TOYOTA PRADO 5 PUERTAS DE PLACAS: CKS-687
3	MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-173
4	MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: QEI-165
5	MARCA: MITSUBISHI 2.5 DIESEL DE PLACAS:GEV-359
6	MARCA: TOYOTA HILUX 3.0 DIESEL DE PLACAS: OQE-178
7	MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-179
8	MARCA: TOYOTA HILUX 3,0 DIESEL DE PLACAS: QEI-530
9	MARCA: TOYOTA HILUX 2.4 GASOLINA DE PLACAS: OSR-003
10	MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-172
11	MARCA: RENAULT ALASKAN 2.5 DIESEL DE PLACAS: KPP-357
12	MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: QEK-017
13	MARCA: TOYOTA PRADO DIESEL 2.8 DE PLACAS: KVR-318
14	MARCA: TOYOTA PRADO 5 PUERTAS DE PLACAS: OQE-104
15	MARCA: MONTERO MITSUBISHI DE PLACAS: MTA-942

TERCERA. GARANTIZAR QUE LOS ELEMENTOS O REPUESTOS CAMBIADOS SERÁN ORIGINALES, DE PRIMERA CALIDAD Y NO REMANUFACTURADOS.

3218341636
Calle 42 N 1C – 70 Montería
juan.alvarorestrepo@hotmail.com

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ ORIGINALES, DE PRIMERA CALIDAD Y NO REMANUFACTURADOS AL REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS.	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, EL CONTRATISTA APORTÓ: **1.** EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE LOGRAN OBSERVAR LOS REPUESTOS CONTRAMARCADOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS. **(VER ANEXO 1)**

CUARTA. GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN EL HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A.M. A 5:30 P.M. Y LOS SÁBADOS DE 8:00 A 1:00 PM.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
SE CUMPLIO LA PRESTACION DE SERVICIO EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO LUNES A VIERNES DE 7:30 A.M. A 5:30 P.M. Y LOS SÁBADOS DE 8:00 A 1:00 PM.	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, EL CONTRATISTA APORTÓ: **2.** RECEPCIÓN DE HOJA DE DIAGNOSTICO **VER ANEXO 2**

QUINTA. GARANTIZAR EL SERVICIO DE GRÚA LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS SIETE (7) DÍAS DE LA SEMANA.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
SE CUMPLIO LA PRESTACION DE SERVICIO EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS SIETE (7) DÍAS DE LA SEMANA.	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, EL CONTRATISTA APORTÓ: **1.** EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA GRÚA PRESTANDO SERVICIO **VER ANEXO 3**

SEXTA. EL SUPERVISOR DEBE AUTORIZAR DE ACUERDO AL DIAGNÓSTICO REALIZADO POR EL CONTRATISTA, LAS REPARACIONES A REALIZAR A LOS VEHÍCULOS.

3218341636
Calle 42 N 1C – 70 Montería
juan.alvarorestrepo@hotmail.com

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
EL SUPERVISOR REALIZO UN DOCUMENTO DONDE AUTORIZABA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, EL CONTRATISTA ANEXÓ CON EL INFORME DE EJECUCIÓN LO SIGUIENTE: **1.** AUTORIZACIÓN GENERADA POR EL SUPERVISOR **VER ANEXO 4**

SIETE. GARANTIZAR QUE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE REALICE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
SE CUMPLIO LA PRESTACION DE SERVICIO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.	**1.** NO APLICA.

OCHO. GARANTIZAR EL INGRESO ALMACÉN DE LAS PIEZAS NO RUTINARIAS REMPLAZADAS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
EL CONTRATISTA REALIZO UN LISTADO DE LAS PIEZAS NO RUTINRIAS REEMPLZADAS.	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN: 1. INGRESO ALMACENDE PIEZAS NO RUTINARIAS

NUEVE. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD PERMANENTE DE LOS EQUIPOS, INSUMOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y DEL PERSONAL QUE PRESTARÁ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
EL CONTRATISTA REALIZÓ LOS MANTENIMIENTOS EN INSTALACIONES IDÓNEAS.	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, EL CONTRATISTA APORTÓ: **1.** EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE LOGRAN OBSERVAR LOS ESPACIOS DONDE SE REALIZARON LOS

3218341636
Calle 42 N 1C – 70 Montería
juan.alvarorestrepo@hotmail.com

	MANTENIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL. **VER ANEXO 5**

DIEZ. ASEGURAR QUE EL VALOR DE LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS NO EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO, LOS CONSIGNADOS EN LAS LISTAS OFICIALES DE LOS CONCESIONARIOS Y TALLERES AUTORIZADOS O REPRESENTANTES DE LAS MARCAS NACIONALES O EXTRANJERAS.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
EL CONTRATISTA VERIFICO QUE LOS VALORES DE LOS REPUESTOS NO EXCEDIERON EN NINGÚN CASO LOS CONSIGNADOS EN LAS LISTAS OFICIALES DE LOS CONCESIONARIOS Y TALLERES AUTORIZADOS O REPRESENTANTES DE LAS MARCAS NACIONALES O EXTRANJERAS.	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, EL CONTRATISTA APORTÓ: 1. EVIDENCIA EN LOS PRECIOS DE PRODUCTO Y SERVICIO QUE SE ENCUENTRAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 4, DEL ANÁLISIS DEL SECTOR.

DÉCIMA PRIMERA. PRESTAR EL SERVICIO EN UN TALLER UBICADO EN LA CIUDAD DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INDICANDO LA(S) DIRECCIÓN(ES), LA DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES CON QUE CUENTA PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y UN DETALLE GENERAL DE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS CON QUE CUENTA PARA PRESTAR EL MANTENIMIENTO.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
EL CONTRATISTA EL CONTRATISTA REALIZÓ LOS MANTENIMIENTOS EN INSTALACIONES IDÓNEAS Y CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, EL CONTRATISTA APORTÓ: 1. EVIDENCIA LOS LAS INSTALACIONES, DIRECCIÓN, Y EQUIPOS. **VER ANEXO 6**

DÉCIMA SEGUNDA. SUMINISTRAR OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
EL CONTRATISTA SUMINISTRAR OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL SUPERVISOR	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, EL CONTRATISTA APORTÓ:

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

	1. DOCUMENTO DEL PROVEEDOR **VER ANEXO 7**

DÉCIMA TERCERA. CUMPLIR CON LAS NORMAS QUE RIGEN LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS NORMAS QUE RIGEN LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO	1. NO APLICA.

DÉCIMA CATORCE. ACUDIR AL REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD EN UN TÉRMINO NO SUPERIOR A 48 HORAS DÍAS, EN CASO DE DEFECTOS EN LAS PARTES (REPUESTOS DE REEMPLAZO) PARA QUE ÉSTAS SEAN REEMPLAZADAS O EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
NO SE PRESENTÓ REPUESTOS DEFECTUOSOS	1. NO APLICA.

DÉCIMA QUINCE. LAS DEMÁS QUE LE SEAN DESIGNADAS POR EL SUPERVISOR QUE TENGAN RELACIÓN CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
NO SE PRESENTÓ DEMÁS DESIGNACIONES POR EL SUPERVISOR	1. NO APLICA.

COBRO ACTA PARCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - SECRETARÍA DE GESTION ADMINISTRATIVA.

ATENTAMENTE,

JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT
REPRESENTANTE LEGAL SERVICIO TOYOTA JR
CC. 1.067.872.051 DE MONTERÍA

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ANEXO UNO

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

1. MAZDA BT-50 DIESEL DE PLACAS: ODT-002

Durante el ingreso al taller del vehículo MAZDA BT-50 DIESEL DE PLACAS: ODT-002 se encontró que los aceites tenían baja viscosidad y los filtros desgastados, a partir de las cuales se realizaron su posterior el cambio de los mismo, para prevenir daños en el motor. Además, se encontraron desgaste en llantas (llantas lisas), fallas mecánicas en motor (inyectores), problemas en sensores, encendió del vehículo presento fallas (Alternador) a partir de ello se realizó el cambio de las mismas, para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éstas. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN	UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
MARCA: MAZDA BT-50 DIESEL DE PLACAS: ODT-002				0	
Aceite motor x 1 cuarto	litros	8	$ 30.056,00	$ 240.448,00	$ 286.133,12
Filtro de aceite	paquetex1	1	$ 101.920,00	$ 101.920,00	$ 121.284,80
Filtro de aire	paquetex1	1	$ 162.240,00	$ 162.240,00	$ 193.065,60
Filtro de aire acondicionado	paquetex1	1	$ 208.000,00	$ 208.000,00	$ 247.520,00
Filtro de combustible	paquetex1	1	$ 266.240,00	$ 266.240,00	$ 316.825,60
Llanta	paquetex1	2	$ 1.756.560,00	$ 3.513.120,00	$ 4.180.612,80
Cruceta cardan	paquetex1	3	$ 175.760,00	$ 527.280,00	$ 627.463,20
Inyector Original bosch	paquetex1	1	$ 1.908.705,88	$ 1.908.705,88	$ 2.271.360,00
Alternador	paquetex1	1	$ 2.463.760,00	$ 2.463.760,00	$ 2.931.874,40
lavado y brillada	servicio	1	$ 66.560,00	$ 66.560,00	$ 79.206,40
Servicio prensa hidráulica	servicio	1	$ 162.240,00	$ 162.240,00	$ 193.065,60
Servicio scanner	servicio	1	$ 77.652,17	$ 77.652,17	$ 92.406,08
D/m riel de inyectores e inyectores	servicio	1	$ 194.129,55	$ 194.129,55	$ 231.014,16
D/m tanque combustible	servicio	1	$ 468.000,00	$ 468.000,00	$ 556.920,00
D/m cardan	servicio	1	$ 116.477,38	$ 116.477,38	$ 138.608,08

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIAS FOTOGRÀFICAS

- **MAZDA BT-50 DIESEL DE PLACAS: ODT-002**










J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

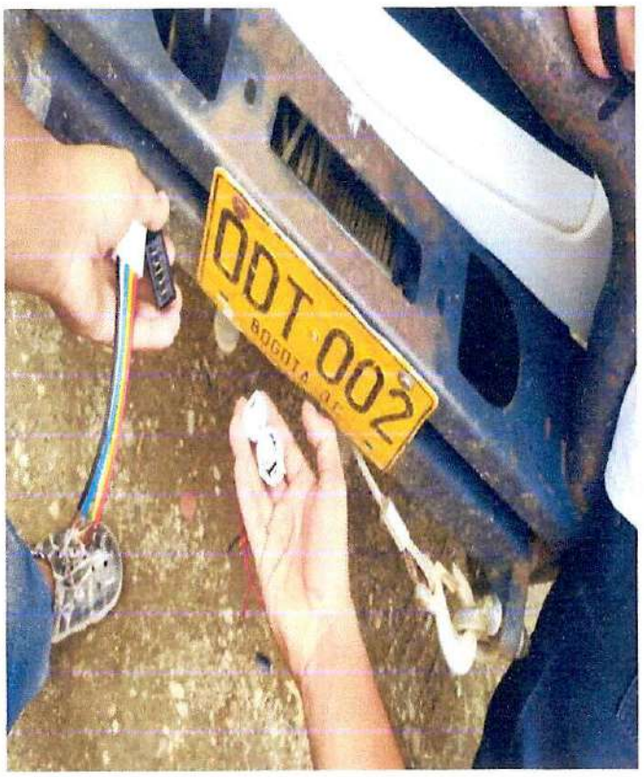







314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

2. TOYOTA PRADO 5 PUERTAS DE PLACAS: CKS-687

Durante el ingreso al taller del vehículo TOYOTA PRADO 5 PUERTAS DE PLACAS: CKS-687 se encontró que los aceites tenían baja viscosidad y filtros desgastados, a partir de las cuales se realizaron su posterior el cambio de los mismo, para prevenir daños en el motor. Además, se encontraron deterioro de foros de la cojinería, forros del timón, de los tapetes, de la pintura general del vehículo en malas condiciones y el vidrio panorámico estaba quebrado.
En la parte eléctrica presentaba fallas en la bomba de combustible y por ultimo fallas en la caja del diferencia (corona y speed) a partir de ello se realizó el cambio de las mismas, para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éstas. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:


DESCRIPCIÓN	UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
MARCA: TOYOTA PRADO 5 PUERTAS DE PLACAS: CKS-687				0	
Aceite motor x 1 cuarto	litros	7	$ 30.056,00	$ 210.392,00	$ 250.366,48
Filtro de aceite	paquetex1	1	$ 101.920,00	$ 101.920,00	$ 121.284,80
Filtro de aire	paquetex1	1	$ 205.920,00	$ 205.920,00	$ 245.044,80
Filtro de aire acondicionado	paquetex1	1	$ 164.320,00	$ 164.320,00	$ 195.540,80
Pila bomba de combustible	paquetex1	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.547.000,00
pintura de una pieza	servicio	22	$ 468.000,00	$ 10.296.000,00	$ 12.252.240,00
polarizado	servicio	1	$ 410.800,00	$ 410.800,00	$ 488.852,00
Forro timón	paquetex1	1	$ 468.000,00	$ 468.000,00	$ 556.920,00
Forros sillas x unidad	paquetex1	2	$ 155.303,46	$ 310.606,92	$ 369.622,24
Corona y speed	paquetex1	1	$ 3.702.400,00	$ 3.702.400,00	$ 4.405.856,00
Vidrio panorámico	paquetex1	1	$ 2.548.000,00	$ 2.548.000,00	$ 3.032.120,00
Bocín rueda completo	paquetex1	1	$ 676.000,00	$ 676.000,00	$ 804.440,00
Tapetes	paquetex3	1	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 309.400,00
lavado y brillada	servicio	1	$ 66.560,00	$ 66.560,00	$ 79.206,40
D/m diferencial (caja)	servicio	1	$ 884.000,00	$ 884.000,00	$ 1.051.960,00
D/m y reparacion fusilera principal sistema electrico	servicio	1	$ 832.000,00	$ 832.000,00	$ 990.080,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

- **TOYOTA PRADO 5 PUERTAS DE PLACAS: CKS-687**

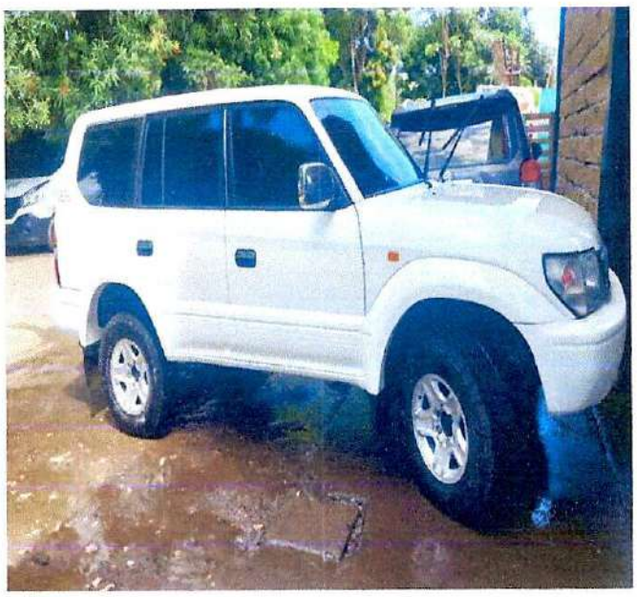







314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

3. TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-173

Durante el ingreso al taller del vehículo TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-173 se encontró que los aceites tenían baja viscosidad y filtros desgastados, a partir de las cuales se realizaron su posterior el cambio de los mismo, para prevenir daños en el motor. Además, se encontraron desgaste en llantas (llantas lisas), desgaste de las lámparas direccionales, debido a que estaban muy ocupas y no iluminaban con la intensidad necesaria, la pintura presentaba desgaste general y presentaba partes oxidadas la cuales se procedió repararlas a partir de ello se realizó el cambio de las mismas, para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éstas. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN	UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-173				0	
Aceite motor x 1 cuarto	litros	8	$ 30.056,00	$ 240.448,00	$ 286.133,12
Filtro de aceite	paquetex1	1	$ 102.440,00	$ 102.440,00	$ 121.903,60
Filtro de aire	paquetex1	1	$ 205.920,00	$ 205.920,00	$ 245.044,80
Filtro de aire acondicionado	paquetex1	1	$ 185.120,00	$ 185.120,00	$ 220.292,80
Lámpara direccional der	paquetex1	1	$ 1.965.600,00	$ 1.965.600,00	$ 2.339.064,00
Lámpara direccional izq.	paquetex1	1	$ 1.965.600,00	$ 1.965.600,00	$ 2.339.064,00
Llanta	paquetex1	4	$ 1.976.000,00	$ 7.904.000,00	$ 9.405.760,00
pintura de una pieza	servicio	18	$ 572.000,00	$ 10.296.000,00	$ 12.252.240,00
latoneria general de una pieza	servicio	7	$ 509.600,00	$ 3.567.200,00	$ 4.244.968,00
ajuste general del vehiculo interno	servicio	1	$ 878.800,00	$ 878.800,00	$ 1.045.772,00
ajuste general del vehiculo externo	servicio	1	$ 676.000,00	$ 676.000,00	$ 804.440,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS


- **TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-173**









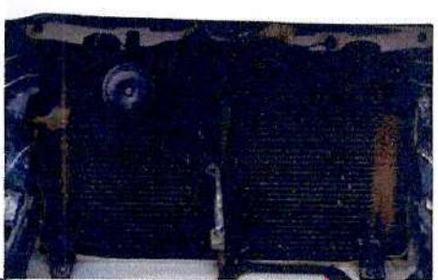

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9378-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com








J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



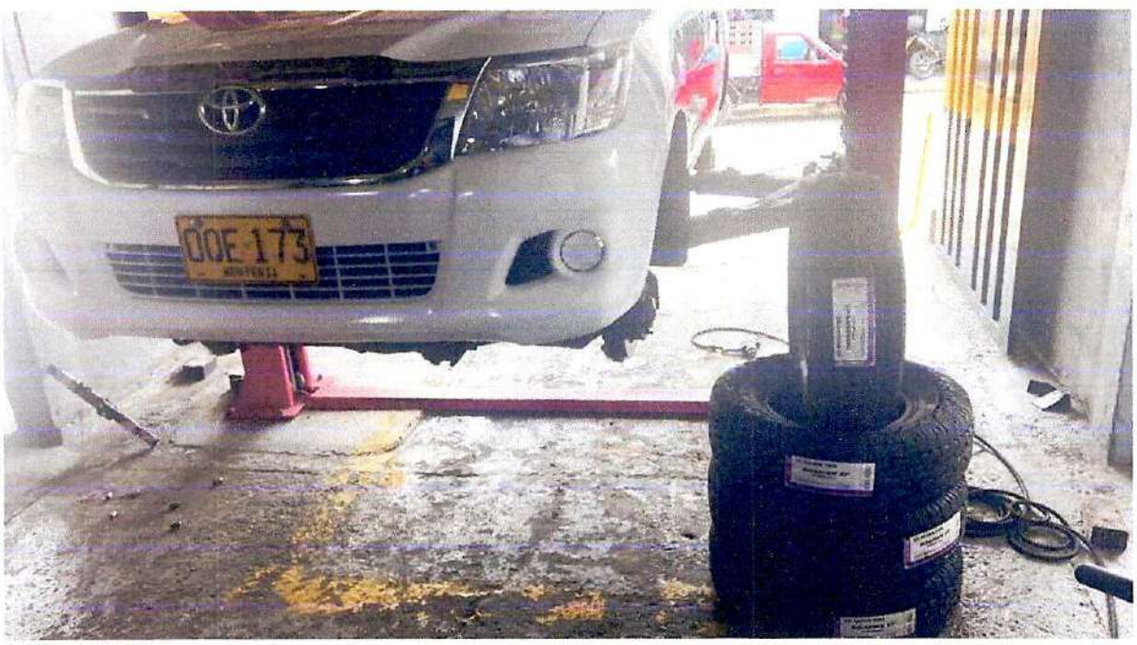

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

4. TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: QEI-165

Durante el ingreso al taller del vehículo TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: QEI-165 se encontró que los aceites tenían baja viscosidad y filtros desgastados, a partir de las cuales se realizaron su posterior el cambio de los mismo, para prevenir daños en el motor. Además, se encontraron desgaste en la suspensión del vehículo(amortiguadores, rotula, bujes, cruceta, brazos axiales, soportes y colgantes), en la parte del sistema de frenos presentaba deterioro de pastillas, bandas, guayas, campanas y discos, en la parte eléctrica presentaba fallas en el cableado y conectores y por último el vidrio panorámico quebrado a partir de ello se realizó el cambio de las mismas, para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éstas. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:


DESCRIPCIÓN	UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: QEI-165				0	
Aceite motor x 1 cuarto	litros	8	$ 30.056,00	$ 240.448,00	$ 286.133,12
Filtro de aceite	paquetex1	1	$ 102.440,00	$ 102.440,00	$ 121.903,60
Filtro de aire	paquetex1	1	$ 205.920,00	$ 205.920,00	$ 245.044,80
Filtro de aire acondicionado	paquetex1	1	$ 185.120,00	$ 185.120,00	$ 220.292,80
Cable automotriz n° 14 a 18 x metro	paquetex1	10	$ 52.000,00	$ 520.000,00	$ 618.800,00
Conector eléctrico	paquetex1	4	$ 46.800,00	$ 187.200,00	$ 222.768,00
Fisible de automoción mini de 2 a 30 amper	paquetex1	1	$ 124.800,00	$ 124.800,00	$ 148.512,00
Correa única accesorios	paquetex1	1	$ 413.920,00	$ 413.920,00	$ 492.564,80
Guaya freno de mano - der	paquetex1	2	$ 468.000,00	$ 936.000,00	$ 1.113.840,00
Cruceta cardan	paquetex1	1	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 309.400,00
Amortiguador delantero	paquetex1	2	$ 884.000,00	$ 1.768.000,00	$ 2.103.920,00
Amortiguador trasero	paquetex1	2	$ 832.000,00	$ 1.664.000,00	$ 1.980.160,00
bujes de las tijeras	paquetex1	8	$ 197.600,00	$ 1.580.800,00	$ 1.881.152,00
Rotula	paquetex1	2	$ 676.000,00	$ 1.352.000,00	$ 1.608.880,00
pastillas delanteras vigo	paquetex4	1	$ 572.000,00	$ 572.000,00	$ 680.680,00
bandas traseras	paquetex4	1	$ 572.000,00	$ 572.000,00	$ 680.680,00
campanas traseras de frenos	paquetex1	2	$ 603.200,00	$ 1.206.400,00	$ 1.435.616,00
discos de frenos delanteros	paquetex1	2	$ 925.600,00	$ 1.851.200,00	$ 2.202.928,00
Vidrio panorámico	paquetex1	1	$ 3.104.400,00	$ 3.104.400,00	$ 3.694.236,00
Buje muelle parte fija	paquetex1	8	$ 156.000,00	$ 1.248.000,00	$ 1.485.120,00
Brazo axial dirección	paquetex1	2	$ 717.600,00	$ 1.435.200,00	$ 1.707.888,00
colgante de barra estavilizadora	paquetex1	2	$ 572.000,00	$ 1.144.000,00	$ 1.361.360,00
Soporte motor inferior	paquetex1	1	$ 468.000,00	$ 468.000,00	$ 556.920,00
Soporte motor superior	paquetex1	1	$ 468.000,00	$ 468.000,00	$ 556.920,00
mantenimiento suspension delantera	servicio	1	$ 884.000,00	$ 884.000,00	$ 1.051.960,00
mantenimiento suspension trasera	servicio	1	$ 884.000,00	$ 884.000,00	$ 1.051.960,00
Mantenimiento general de frenos	servicio	1	$ 520.000,00	$ 520.000,00	$ 618.800,00
D/m y reparacion fusilera principal sistema electrico	servicio	1	$ 1.248.000,00	$ 1.248.000,00	$ 1.485.120,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com


EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

- **TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: QEI-165**

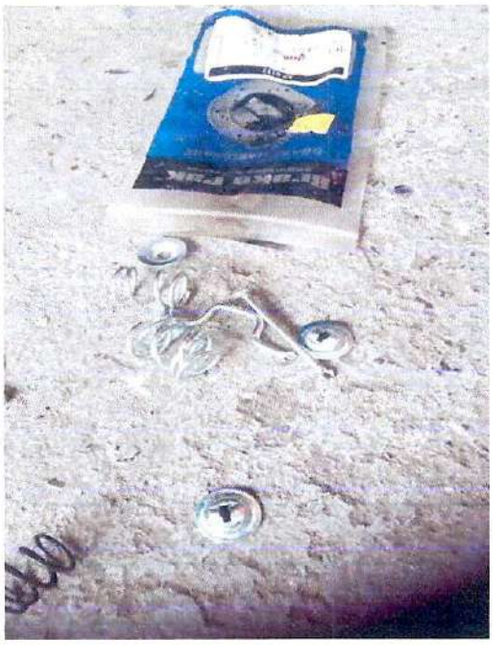





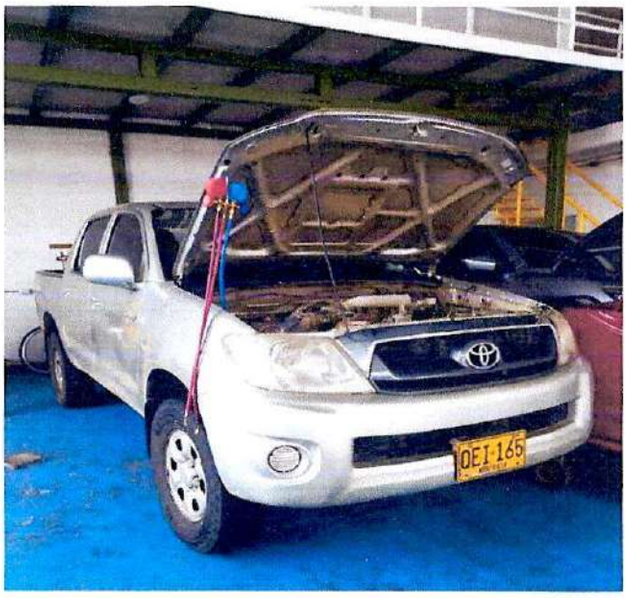

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com










J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C - 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

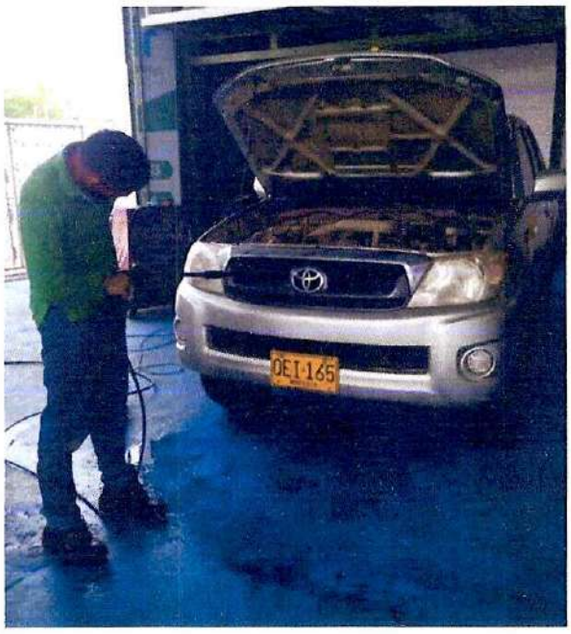







J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com










RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET
Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



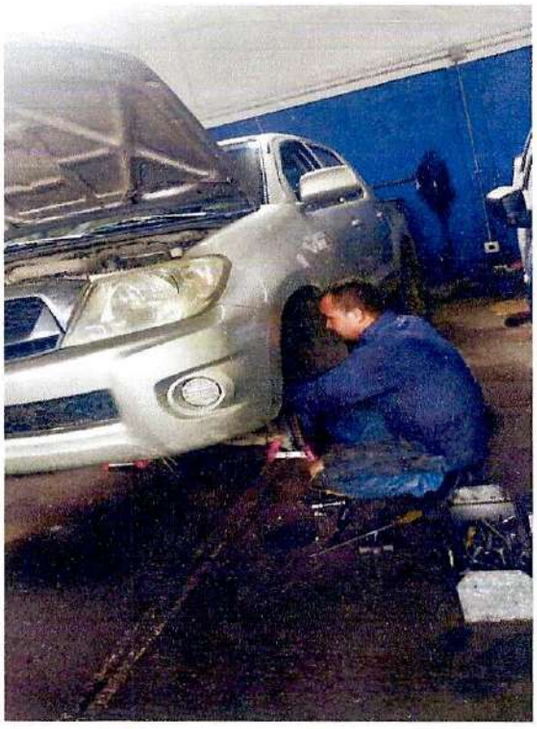





J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com









J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

5. MITSUBISHI 2.5 DIESEL DE PLACAS:GEV-359

Durante el ingreso al taller del vehículo MITSUBISHI 2.5 DIESEL DE PLACAS:GEV-359 se encontró que los aceites tenían baja viscosidad y filtros desgastados, a partir de las cuales se realizaron su posterior el cambio de los mismo, para prevenir daños en el motor. Además, se encontraron desgaste la suspensión (amortiguadores), en el sistema de freno (pastillas, guayas, bandas), las llantas desgatadas (llantas lisas), fallas mecánicas en motor (inyectores), problemas en sensores, encendió del vehículo presento fallas (Alternador) a partir de ello se realizó el cambio de las mismas, para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éstas. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN	UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
MARCA: MITSUBISHI 2.5 DIESEL DE PLACAS:GEV-359				0	
Aceite motor x 1 cuarto	litros	7	$ 31.811,76	$ 222.682,35	$ 264.992,00
Filtro de aceite	paquetex1	1	$ 145.425,21	$ 145.425,21	$ 173.056,00
Filtro de aire	paquetex1	1	$ 143.607,39	$ 143.607,39	$ 170.892,80
Filtro de aire acondicionado	paquetex1	1	$ 34.943,13	$ 34.943,13	$ 41.582,32
Filtro de combustible	paquetex1	1	$ 213.593,28	$ 213.593,28	$ 254.176,00
Llanta	paquetex1	4	$ 1.090.689,08	$ 4.362.756,30	$ 5.191.680,00
pastillas delanteras	paquetex4	1	$ 590.789,92	$ 590.789,92	$ 703.040,00
bandas traseras	paquetex4	1	$ 499.899,16	$ 499.899,16	$ 594.880,00
Guaya freno de mano - der	paquetex1	1	$ 201.894,59	$ 201.894,59	$ 240.254,56
interiores de caliper	paquetex1	2	$ 19.413,04	$ 38.826,08	$ 46.203,04
liquido de frenos	paquetex1	2	$ 19.413,04	$ 38.826,08	$ 46.203,04
Mantenimiento general de frenos	servicio	1	$ 170.833,55	$ 170.833,55	$ 203.291,92
Inyector Original	paquetex1	3	$ 1.855.877,38	$ 5.567.632,13	$ 6.625.482,24
Amortiguador delantero	paquetex1	2	$ 627.146,22	$ 1.254.292,44	$ 1.492.608,00
Amortiguador trasero	paquetex1	2	$ 499.899,16	$ 999.798,32	$ 1.189.760,00
Mantenimiento general de frenos	servicio	1	$ 170.833,55	$ 170.833,55	$ 203.291,92
mantenimiento suspension delantera	servicio	1	$ 194.129,55	$ 194.129,55	$ 231.014,16
mantenimiento suspension trasera	servicio	1	$ 194.129,55	$ 194.129,55	$ 231.014,16

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

- **MITSUBISHI 2.5 DIESEL DE PLACAS:GEV-359**









J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com







J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com









J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com









J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 10 – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com











J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

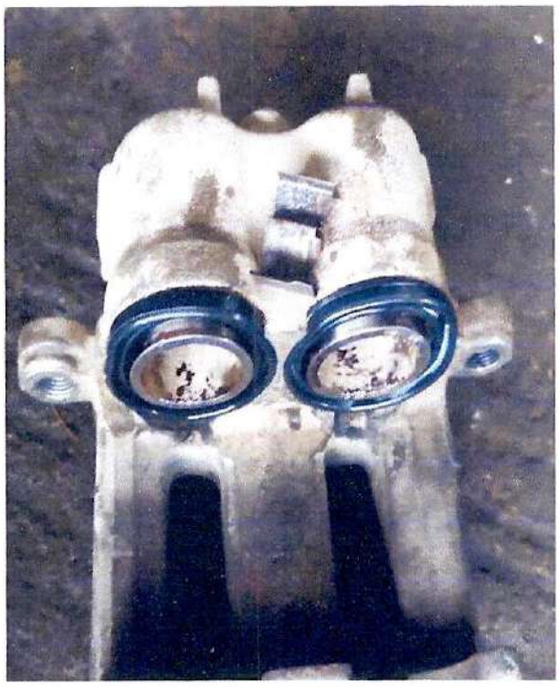



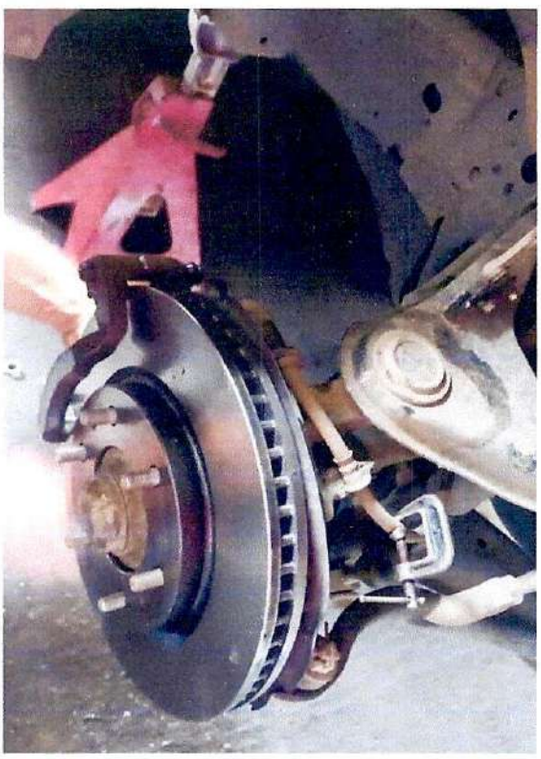



314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

6. TOYOTA HILUX 3.0 DIESEL DE PLACAS: OQE-178

Durante el ingreso al taller del vehículo TOYOTA HILUX 3.0 DIESEL DE PLACAS: OQE-178 se encontró que los aceites tenían baja viscosidad y filtros desgastados, a partir de las cuales se realizaron su posterior el cambio de los mismo, para prevenir daños en el motor. Además, se encontraron desgaste en el sistema de frenado (pastillas y bandas deterioradas) y fallas en las luces principales (bombillo) a partir de ello se realizó el cambio de las mismas, para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éstas. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN	UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
MARCA: TOYOTA HILUX 3.0 DIESEL DE PLACAS: OQE-178				0	
Aceite motor x 1 cuarto	litros	8	$ 30.056,00	$ 240.448,00	$ 286.133,12
Filtro de aceite	paquetex1	1	$ 102.440,00	$ 102.440,00	$ 121.903,60
Filtro de aire	paquetex1	1	$ 205.920,00	$ 205.920,00	$ 245.044,80
Filtro de aire acondicionado	paquetex1	1	$ 185.120,00	$ 185.120,00	$ 220.292,80
pastillas delanteras vigo	paquetex4	1	$ 572.000,00	$ 572.000,00	$ 680.680,00
bandas traseras	paquetex4	1	$ 572.000,00	$ 572.000,00	$ 680.680,00
Bombillo farola	paquetex1	2	$ 124.800,00	$ 249.600,00	$ 297.024,00
Mantenimiento general de frenos	servicio	1	$ 520.000,00	$ 520.000,00	$ 618.800,00
ajuste general del vehiculo interno	servicio	1	$ 878.800,00	$ 878.800,00	$ 1.045.772,00

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

- **TOYOTA HILUX 3.0 DIESEL DE PLACAS: OQE-178**









J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com





314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvaroresthepo@hotmail.com

7. TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-179

Durante el ingreso al taller del vehículo TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-179 se encontró que los aceites tenían baja viscosidad y filtros desgastados, a partir de las cuales se realizaron su posterior el cambio de los mismo, para prevenir daños en el motor. Además, se encontraron fallas al encender en vehículo, debido a la batería y mal estado de plumillas limpia brisas a partir de ello se realizó el cambio de las mismas, para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éstas. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN	UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-179				0	
Aceite motor x 1 cuarto	litros	8	$ 30.056,00	$ 240.448,00	$ 286.133,12
Filtro de aceite	paquetex1	1	$ 102.440,00	$ 102.440,00	$ 121.903,60
Filtro de aire	paquetex1	1	$ 205.920,00	$ 205.920,00	$ 245.044,80
Filtro de aire acondicionado	paquetex1	1	$ 185.120,00	$ 185.120,00	$ 220.292,80
Batería 27 h	paquetex1	1	$ 925.600,00	$ 925.600,00	$ 1.101.464,00
Plumillas limpia brisas	paquetex1	2	$ 69.886,25	$ 139.772,50	$ 166.329,28

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

- **TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-179**








J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com





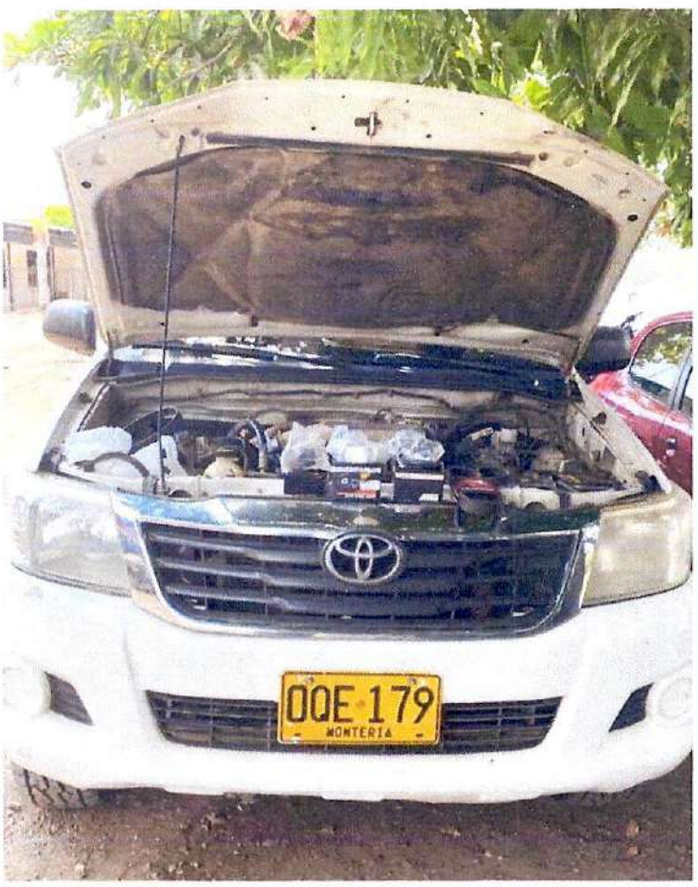

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com





314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

8. TOYOTA HILUX 3,0 DIESEL DE PLACAS: QEI-530

Durante el ingreso al taller del vehículo TOYOTA HILUX 3,0 DIESEL DE PLACAS: QEI-530se encontró que los aceites tenían baja viscosidad y filtros desgastados, a partir de las cuales se realizaron su posterior el cambio de los mismo, para prevenir daños en el motor. Además, se encontraron en la suspensión del vehículo(amortiguadores, rotula, bujes, cruceta, brazos axiales, soportes y colgantes), en la parte del sistema de frenos presentaba deterioro de pastillas, bandas, guayas, campanas y discos, en la parte eléctrica presentaba fallas en el cableado y conectores y por último en el arranque (polea alternador) a partir de ello se realizó el cambio de las mismas, para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éstas. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN	UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
MARCA: TOYOTA HILUX 3,0 DIESEL DE PLACAS: QEI-530				0	
Aceite motor x 1 cuarto	litros	8	$ 30.056,00	$ 240.448,00	$ 286.133,12
Filtro de aceite	paquetex1	1	$ 102.440,00	$ 102.440,00	$ 121.903,60
Filtro de aire	paquetex1	1	$ 205.920,00	$ 205.920,00	$ 245.044,80
Filtro de aire acondicionado	paquetex1	1	$ 185.120,00	$ 185.120,00	$ 220.292,80
Amortiguador delantero	paquetex1	2	$ 884.000,00	$ 1.768.000,00	$ 2.103.920,00
Bocín rueda completo	paquetex1	2	$ 676.000,00	$ 1.352.000,00	$ 1.608.880,00
Buje muelle parte fija	paquetex1	8	$ 156.000,00	$ 1.248.000,00	$ 1.485.120,00
bujes de las tijeras	paquetex1	8	$ 197.600,00	$ 1.580.800,00	$ 1.881.152,00
Rotula	paquetex1	4	$ 676.000,00	$ 2.704.000,00	$ 3.217.760,00
pastillas delanteras vigo	paquetex4	1	$ 572.000,00	$ 572.000,00	$ 680.680,00
bandas traseras	paquetex4	1	$ 572.000,00	$ 572.000,00	$ 680.680,00
Guaya freno de mano - der	paquetex1	2	$ 468.000,00	$ 936.000,00	$ 1.113.840,00
campanas traseras de frenos	paquetex1	2	$ 603.200,00	$ 1.206.400,00	$ 1.435.616,00
discos de frenos delanteros	paquetex1	2	$ 925.600,00	$ 1.851.200,00	$ 2.202.928,00
Limpiador partes de freno	paquetex1	1	$ 124.800,00	$ 124.800,00	$ 148.512,00
interiores de caliper	paquetex1	2	$ 208.000,00	$ 416.000,00	$ 495.040,00
liquido de frenos	paquetex1	2	$ 101.920,00	$ 203.840,00	$ 242.569,60
Polea alternador	paquetex1	1	$ 123.524,91	$ 123.524,91	$ 146.994,64
Correa única accesorios	paquetex1	1	$ 413.920,00	$ 413.920,00	$ 492.564,80
Terminal dirección	paquetex1	2	$ 468.000,00	$ 936.000,00	$ 1.113.840,00
Brazo axial dirección	paquetex1	2	$ 717.600,00	$ 1.435.200,00	$ 1.707.888,00
mantenimiento suspension delantera	servicio	1	$ 884.000,00	$ 884.000,00	$ 1.051.960,00
mantenimiento suspension trasera	servicio	1	$ 884.000,00	$ 884.000,00	$ 1.051.960,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

- **TOYOTA HILUX 3,0 DIESEL DE PLACAS: QEI-530**









314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 10 – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com










J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

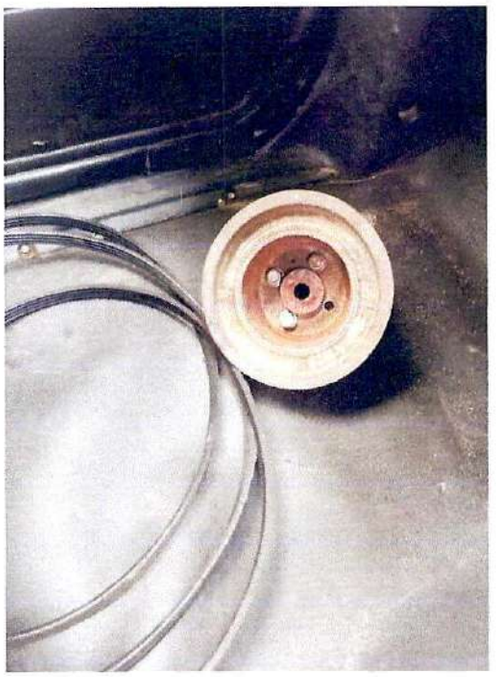







J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Monteria
juan_alvarorestrepo@hotmail.com









J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com









314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

9. TOYOTA HILUX 2.4 GASOLINA DE PLACAS: OSR-003

Durante el ingreso al taller del vehículo MAZDA BT-50 DIESEL DE PLACAS: ODT-002 se encontró que los aceites tenían baja viscosidad y filtros desgastados, a partir de las cuales se realizaron su posterior el cambio de los mismo, para prevenir daños en el motor. Además, se encontraron desgaste en las bombas de embrague, desmonte y monte de caja para cambio de empaquetadura, cambio de bombillos principales, debido a la intensidad mínima que presentaban a partir de ello se realizó el cambio de las mismas, para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éstas. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN	UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
MARCA: TOYOTA HILUX 2.4 GASOLINA DE PLACAS: OSR-003				0	
Aceite motor x 1 cuarto	litros	6	$ 30.056,00	$ 180.336,00	$ 214.599,84
Filtro de aceite	paquetex1	1	$ 101.920,00	$ 101.920,00	$ 121.284,80
Filtro de aire	paquetex1	1	$ 196.560,00	$ 196.560,00	$ 233.906,40
Filtro de aire acondicionado	paquetex1	1	$ 162.240,00	$ 162.240,00	$ 193.065,60
Filtro de combustible	paquetex1	1	$ 154.960,00	$ 154.960,00	$ 184.402,40
Bomba auxiliar de embrague	paquetex1	1	$ 364.000,00	$ 364.000,00	$ 433.160,00
Bomba principal embrague	paquetex1	1	$ 370.240,00	$ 370.240,00	$ 440.585,60
liquido de frenos	paquetex1	2	$ 101.920,00	$ 203.840,00	$ 242.569,60
Bombillo halógeno	paquetex1	2	$ 124.800,00	$ 249.600,00	$ 297.024,00
Empaquetadura completa caja dirección	paquetex12	1	$ 1.970.800,00	$ 1.970.800,00	$ 2.345.252,00
Guarda polvos caja de dirección	paquetex1	2	$ 38.826,08	$ 77.652,17	$ 92.406,08
Rodamiento caja dirección	paquetex1	2	$ 194.129,55	$ 388.259,09	$ 462.028,32
Reparación caja dirección (incluye D/m)	servicio	1	$ 465.910,39	$ 465.910,39	$ 554.433,36

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

- **TOYOTA HILUX 2.4 GASOLINA DE PLACAS: OSR-003**







314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

10. TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-172

Durante el ingreso al taller del vehículo TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-172se encontró que los aceites tenían baja viscosidad y filtros desgastados, a partir de las cuales se realizaron su posterior el cambio de los mismo, para prevenir daños en el motor. Además, se encontraron fallas sistema de aire acondicionado (evaporador, condensador), desgaste en la suspensión (bujes, bocín) y deterioro de la pintura y latonería general de vehículo a partir de ello se realizó el cambio de las mismas, para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éstas. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN	UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-172				0	
Aceite motor x 1 cuarto	litros	8	$ 30.056,00	$ 240.448,00	$ 286.133,12
Filtro de aceite	paquetex1	1	$ 102.440,00	$ 102.440,00	$ 121.903,60
Filtro de aire	paquetex1	1	$ 205.920,00	$ 205.920,00	$ 245.044,80
Filtro de aire acondicionado	paquetex1	1	$ 185.120,00	$ 185.120,00	$ 220.292,80
Bocín rueda completo	paquetex1	2	$ 676.000,00	$ 1.352.000,00	$ 1.608.880,00
bujes de las tijeras	paquetex1	8	$ 197.600,00	$ 1.580.800,00	$ 1.881.152,00
Servicio scanner	servicio	1	$ 77.652,17	$ 77.652,17	$ 92.406,08
lavado general	servicio	1	$ 57.200,00	$ 57.200,00	$ 68.068,00
evaporador aire acondicionado	paquetex1	1	$ 1.765.920,00	$ 1.765.920,00	$ 2.101.444,80
condensador aire acondicionado	paquetex1	1	$ 2.556.320,00	$ 2.556.320,00	$ 3.042.020,80
pintura de una pieza	servicio	16	$ 572.000,00	$ 9.152.000,00	$ 10.890.880,00
latoneria general de una pieza	servicio	8	$ 509.600,00	$ 4.076.800,00	$ 4.851.392,00
lavado y brillada	servicio	1	$ 66.560,00	$ 66.560,00	$ 79.206,40
Mantenimiento y carga a/a	servicio	1	$ 1.019.200,00	$ 1.019.200,00	$ 1.212.848,00
D/m tanque combustible	servicio	1	$ 468.000,00	$ 468.000,00	$ 556.920,00
mantenimiento suspension delantera	servicio	1	$ 884.000,00	$ 884.000,00	$ 1.051.960,00
ajuste general del vehiculo interno	servicio	1	$ 878.800,00	$ 878.800,00	$ 1.045.772,00
ajuste general del vehiculo externo	servicio	1	$ 676.000,00	$ 676.000,00	$ 804.440,00

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

- **TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-172**










J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



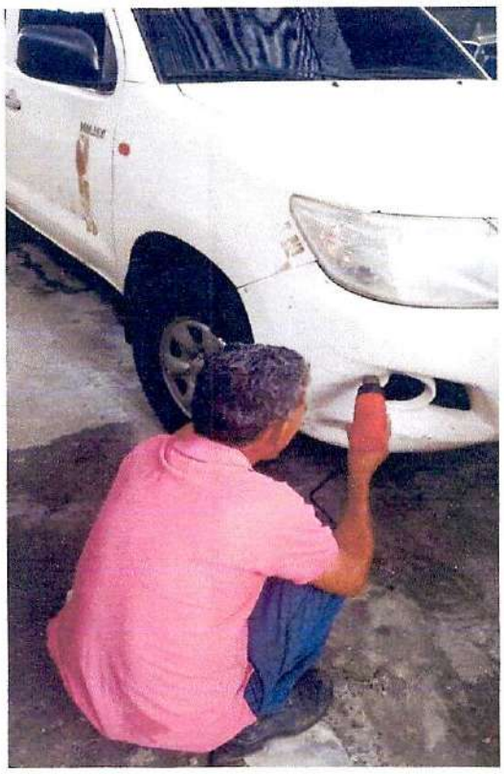





314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com











314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

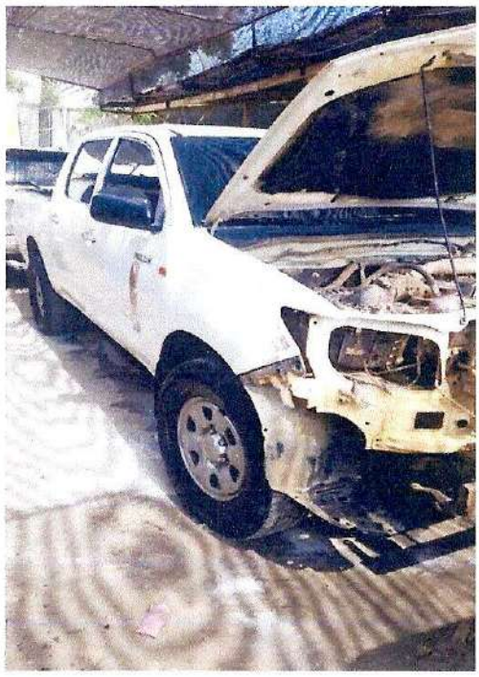





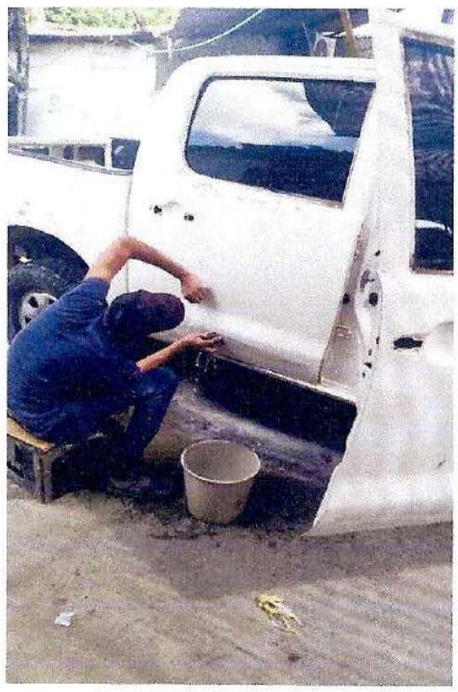

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C - 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com









J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C - 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com






J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

- **RENAULT ALASKAN 2.5 DIESEL DE PLACAS: KPP-357**

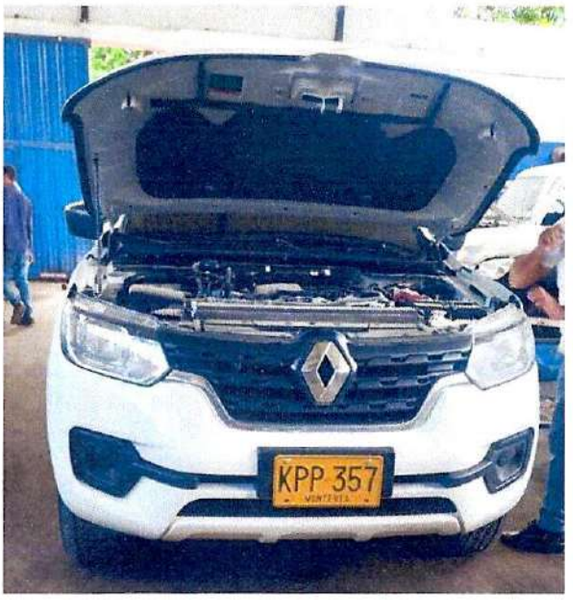







314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

12. TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: QEK-017


Durante el ingreso al taller del vehículo TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: QEK-017 se encontró que los aceites tenían baja viscosidad y filtros desgastados, a partir de las cuales se realizaron su posterior el cambio de los mismo, para prevenir daños en el motor. Además, se encontraron desgaste en los foros de las sillas, fallas en el sistema de aire acondicionado(evaporador y condensador), presentaba deterioro en eleva vidrios, mal estado de lampara stop trasera, guaya de freno, en el motor de cambio el kit reparación de motor, debido a fallas del mismo a partir de ello se realizó el cambio de las mismas, para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éstas. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:


DESCRIPCIÓN	UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: QEK-017				0	
Amortiguador trasero	paquetex1	2	$ 832.000,00	$ 1.664.000,00	$ 1.980.160,00
Llanta	paquetex1	2	$ 1.976.000,00	$ 3.952.000,00	$ 4.702.880,00
Aceite motor x 1 cuarto	litros	8	$ 30.056,00	$ 240.448,00	$ 286.133,12
Filtro de aceite	paquetex1	1	$ 102.440,00	$ 102.440,00	$ 121.903,60
Filtro de aire	paquetex1	1	$ 205.920,00	$ 205.920,00	$ 245.044,80
Filtro de aire acondicionado	paquetex1	1	$ 185.120,00	$ 185.120,00	$ 220.292,80
Regulador alternador	paquetex1	1	$ 676.000,00	$ 676.000,00	$ 804.440,00
Balinera alternador	paquetex1	2	$ 50.474,08	$ 100.948,17	$ 120.128,32
Bobinas de campo	paquetex1	2	$ 225.189,71	$ 450.379,43	$ 535.951,52
evaporador aire acondicionado	paquetex1	1	$ 1.765.920,00	$ 1.765.920,00	$ 2.101.444,80
condensador aire acondicionado	paquetex1	1	$ 2.556.320,00	$ 2.556.320,00	$ 3.042.020,80
Kit repartición motor completa (correa, tensor y patín)	paquetex3	1	$ 1.309.360,00	$ 1.309.360,00	$ 1.558.138,40
Guaya freno de mano - der	paquetex1	2	$ 468.000,00	$ 936.000,00	$ 1.113.840,00
Forros sillas x unidad	paquetex1	2	$ 155.303,46	$ 310.606,92	$ 369.622,24
eleva vidrios electrico x unidad	paquetex1	2	$ 712.400,00	$ 1.424.800,00	$ 1.695.512,00
Lámpara stop trasero der	paquetex1	1	$ 1.860.560,00	$ 1.860.560,00	$ 2.214.066,40
Mantenimiento general de frenos	servicio	1	$ 520.000,00	$ 520.000,00	$ 618.800,00
Reparación alternador (incluye D/m)	servicio	1	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 309.400,00
mantenimiento suspension trasera	servicio	1	$ 884.000,00	$ 884.000,00	$ 1.051.960,00
Alíneacion	servicio	1	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 61.880,00

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Monteria
juan_alvarorestrepo@hotmail.com


EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

- **TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: QEK-017**

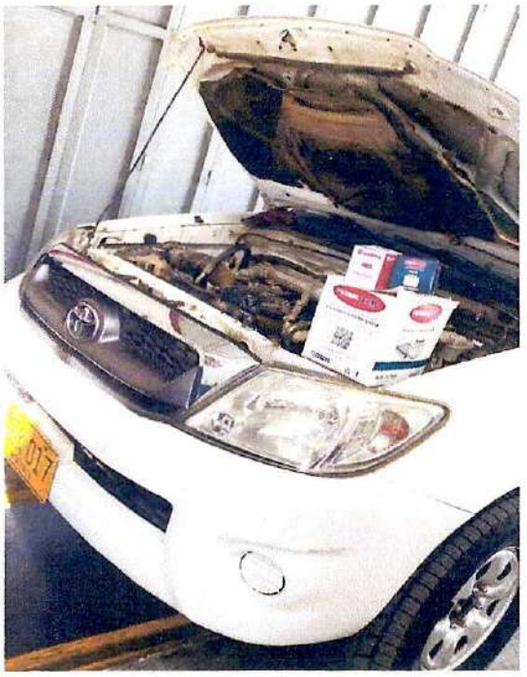

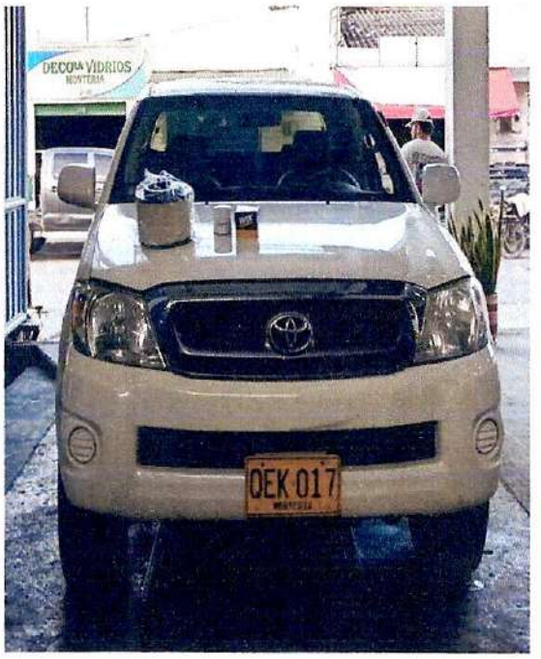



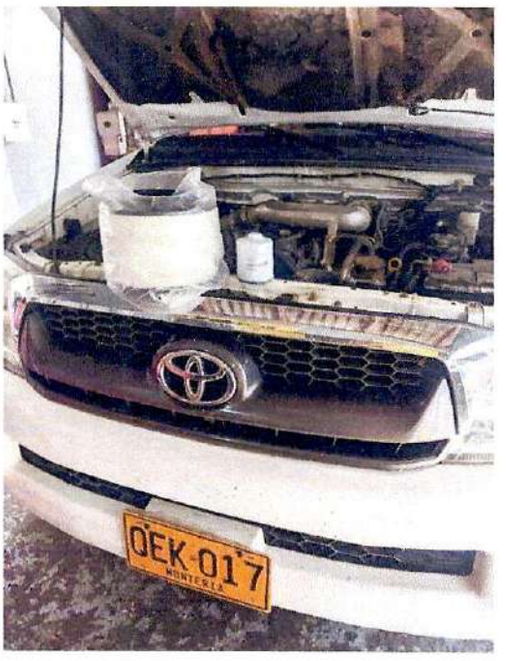

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

13. TOYOTA PRADO DIESEL 2.8 DE PLACAS: KVR-318

Durante el ingreso al taller del vehículo TOYOTA PRADO DIESEL 2.8 DE PLACAS: KVR-318se encontró que los aceites tenían baja viscosidad y filtros desgastados, a partir de las cuales se realizaron su posterior el cambio de los mismo, para prevenir daños en el motor. Además, se encontraron desgaste en el sistema de freno(pastillas, bandas, campanas y discos) a partir de ello se realizó el cambio de las mismas, para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éstas. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN	UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
MARCA: TOYOTA PRADO DIESEL 2.8 DE PLACAS: KVR-318				0	
Aceite motor x 1 cuarto	litros	8	$ 30.056,00	$ 240.448,00	$ 286.133,12
Filtro de aceite	paquetex1	1	$ 102.440,00	$ 102.440,00	$ 121.903,60
Filtro de aire	paquetex1	1	$ 205.920,00	$ 205.920,00	$ 245.044,80
Filtro de aire acondicionado	paquetex1	1	$ 185.120,00	$ 185.120,00	$ 220.292,80
pastillas delanteras vigo	paquetex4	1	$ 572.000,00	$ 572.000,00	$ 680.680,00
bandas traseras	paquetex4	1	$ 572.000,00	$ 572.000,00	$ 680.680,00
campanas traseras de frenos	paquetex1	2	$ 603.200,00	$ 1.206.400,00	$ 1.435.616,00
discos de frenos delanteros	paquetex1	2	$ 925.600,00	$ 1.851.200,00	$ 2.202.928,00
Mantenimiento general de frenos	servicio	1	$ 520.000,00	$ 520.000,00	$ 618.800,00

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

- **TOYOTA PRADO DIESEL 2.8 DE PLACAS: KVR-318**









J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com







J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com





314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

14. TOYOTA PRADO 5 PUERTAS DE PLACAS: OQE-104

Durante el ingreso al taller del vehículo MAZDA BT-50 DIESEL DE PLACAS: ODT-002 se encontró que los aceites tenían baja viscosidad y filtros desgastados, a partir de las cuales se realizaron su posterior el cambio de los mismo, para prevenir daños en el motor. Además, se encontraron desgaste en llantas (llantas lisas), fallas mecánicas en motor (inyectores), problemas en sensores, encendió del vehículo presento fallas (Alternador) a partir de ello se realizó el cambio de las mismas, para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éstas. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN	UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
MARCA: TOYOTA PRADO 5 PUERTAS DE PLACAS: OQE-104				0	
Aceite motor x 1 cuarto	litros	7	$ 30.056,00	$ 210.392,00	$ 250.366,48
Filtro de aceite	paquetex1	1	$ 101.920,00	$ 101.920,00	$ 121.284,80
Filtro de aire	paquetex1	1	$ 205.920,00	$ 205.920,00	$ 245.044,80
Filtro de aire acondicionado	paquetex1	1	$ 164.320,00	$ 164.320,00	$ 195.540,80
Brazo axial dirección	paquetex1	2	$ 468.000,00	$ 936.000,00	$ 1.113.840,00
colgante de barra estavilizadora	paquetex1	2	$ 468.000,00	$ 936.000,00	$ 1.113.840,00
Empaquetadura completa caja dirección	paquetex12	1	$ 1.965.600,00	$ 1.965.600,00	$ 2.339.064,00
Guarda polvos caja de dirección	paquetex1	2	$ 124.800,00	$ 249.600,00	$ 297.024,00
Terminal dirección	paquetex1	2	$ 468.000,00	$ 936.000,00	$ 1.113.840,00
Caucho y Balinera cardan	paquetex1	1	$ 988.000,00	$ 988.000,00	$ 1.175.720,00
Cruceta cardan	paquetex1	2	$ 260.000,00	$ 520.000,00	$ 618.800,00
Amortiguador delantero	paquetex1	2	$ 717.600,00	$ 1.435.200,00	$ 1.707.888,00
Rotula	paquetex1	4	$ 717.600,00	$ 2.870.400,00	$ 3.415.776,00
pastillas delanteras	paquetex4	1	$ 676.000,00	$ 676.000,00	$ 804.440,00
bandas traseras	paquetex4	1	$ 717.600,00	$ 717.600,00	$ 853.944,00
campanas traseras de frenos	paquetex1	2	$ 676.000,00	$ 1.352.000,00	$ 1.608.880,00
discos de frenos delanteros	paquetex1	2	$ 884.000,00	$ 1.768.000,00	$ 2.103.920,00
Limpiador partes de freno	paquetex1	1	$ 16.469,58	$ 16.469,58	$ 19.598,80
Batería 27 h	paquetex1	1	$ 925.600,00	$ 925.600,00	$ 1.101.464,00
liquido de frenos	paquetex1	1	$ 101.920,00	$ 101.920,00	$ 121.284,80
pintura de una pieza	servicio	13	$ 468.000,00	$ 6.084.000,00	$ 7.239.960,00
D/m y reparacion fusilera principal sistema electrico	servicio	1	$ 832.000,00	$ 832.000,00	$ 990.080,00
mantenimiento suspension delantera	servicio	1	$ 468.000,00	$ 468.000,00	$ 556.920,00
mantenimiento suspension trasera	servicio	1	$ 468.000,00	$ 468.000,00	$ 556.920,00
Mantenimiento general de frenos	servicio	1	$ 468.000,00	$ 468.000,00	$ 556.920,00
Mantenimiento y carga a/a	servicio	1	$ 1.019.200,00	$ 1.019.200,00	$ 1.212.848,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar


314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

- **TOYOTA PRADO 5 PUERTAS DE PLACAS: OQE-104**





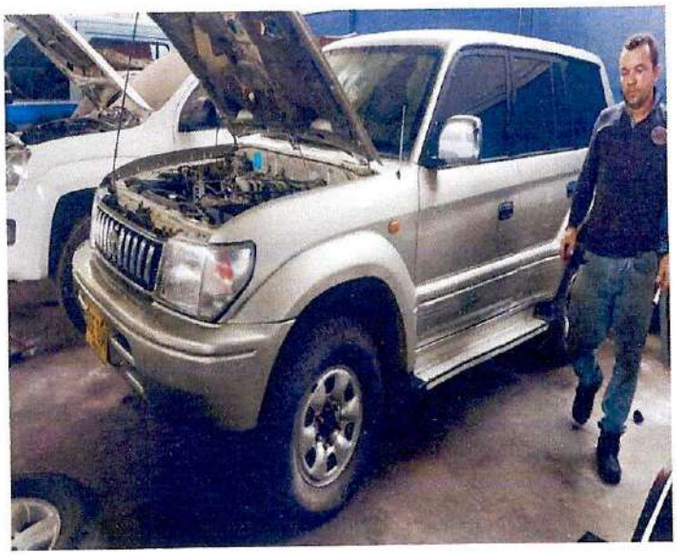



J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com









RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET

Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com









J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan alvarorestrepo@hotmail.com









J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com









314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

15. MONTERO MITSUBISHI DE PLACAS: MTA-942

Durante el ingreso al taller del vehículo MONTERO MITSUBISHI DE PLACAS: MTA-942 se encontró que los aceites tenían baja viscosidad y filtros desgastados, a partir de las cuales se realizaron su posterior el cambio de los mismo, para prevenir daños en el motor. Además, se encontraron desgaste suspensión del vehículo(rodamientos, rotula y soportes), en la parte del sistema de frenos presentaba deterioro de bandas, guayas. En la parte eléctrica presentaba fallas en el cableado y conectores y por último se pintó en general del vehículos, debido al mal estado, a partir de ello se realizó el cambio de las mismas, para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éstas. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN	UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
MARCA: MONTERO MITSUBISHI DE PLACAS: MTA-942				0	
Aceite motor x 1 cuarto	litros	7	$ 30.056,00	$ 210.392,00	$ 250.366,48
Filtro de aceite	paquetex1	1	$ 27.178,08	$ 27.178,08	$ 32.341,92
Filtro de aire	paquetex1	1	$ 50.474,08	$ 50.474,08	$ 60.064,16
Filtro de aire acondicionado	paquetex1	1	$ 22.722,69	$ 22.722,69	$ 27.040,00
Filtro de combustible	paquetex1	1	$ 46.591,13	$ 46.591,13	$ 55.443,44
Moto-ventilador	paquetex1	1	$ 504.736,47	$ 504.736,47	$ 600.636,40
Silicona alta temperatura	paquetex1	2	$ 34.943,13	$ 69.886,25	$ 83.164,64
Soporte motor inferior	paquetex1	1	$ 93.182,25	$ 93.182,25	$ 110.886,88
Soporte motor superior	paquetex1	1	$ 93.182,25	$ 93.182,25	$ 110.886,88
Kit embrague(disco, prensa y balinera)	paquetex3	1	$ 1.090.689,08	$ 1.090.689,08	$ 1.297.920,00
Empaquetadura completa caja dirección	paquetex12	1	$ 535.797,51	$ 535.797,51	$ 637.599,04
Rodamiento rueda delantero	paquetex1	2	$ 201.894,59	$ 403.789,18	$ 480.509,12
Rodamiento rueda trasero	paquetex1	2	$ 183.258,49	$ 366.516,97	$ 436.155,20
Rotula	paquetex1	2	$ 147.538,42	$ 295.076,84	$ 351.141,44
bandas traseras	paquetex4	1	$ 170.833,55	$ 170.833,55	$ 203.291,92
interiores de caliper	paquetex1	2	$ 19.413,04	$ 38.826,08	$ 46.203,04
liquido de frenos	paquetex1	2	$ 19.413,04	$ 38.826,08	$ 46.203,04
mantenimiento suspension trasera	servicio	1	$ 194.129,55	$ 194.129,55	$ 231.014,16
Reparación radiador (incluye D/m)	servicio	1	$ 93.182,25	$ 93.182,25	$ 110.886,88
Servicio prensa hidráulica	servicio	1	$ 93.182,25	$ 93.182,25	$ 110.886,88
latoneria de una pieza	servicio	6	$ 199.959,66	$ 1.199.757,98	$ 1.427.712,00
pintura de una pieza	servicio	14	$ 318.117,65	$ 4.453.647,06	$ 5.299.840,00
ajustes general de todo el vehiculo	servicio	1	$ 445.364,71	$ 445.364,71	$ 529.984,00
mantenimiento suspension delantera	servicio	1	$ 227.226,89	$ 227.226,89	$ 270.400,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

- **MONTERO MITSUBISHI DE PLACAS: MTA-942**







J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com









J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com









J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Monteria
juan_alvarorestrepo@hotmail.com









314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com









J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Monteria
juan_alvarorestrepo@hotmail.com









RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET

Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C - 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ANEXO TRES

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

SERVICIO DE GRÚA





314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 10 – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ANEXO CINCO

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ANEXO. HERRAMIENTAS, INSTALACIONES Y PERSONAL









314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com







314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com







J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com







314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com









J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C - 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ANEXO SEIS

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ANEXO. INSTALACIONES

FACHADA





J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ANEXO SIETE

Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

4600 Oficio: 645

Montería, 05 OCT 2023

Doctor
JUAN ALVARO RESTREPO PRETEL
Propietario Del Establecimiento De Comercio Servicio Toyota JR
Contratista del contrato N° SG-SAM-020-2023

Asunto: cronograma de entrada de vehículos a taller.

Mediante este oficio envió cronograma de ingreso a taller de los vehículos adscritos a la Gobernación de Córdoba para su alistamiento, mantenimiento y reparación de fallas de los mismos y mantengan un óptimo funcionamiento para la prestar el servicio de transporte de la entidad y sus necesidades; le horario queda establecido de la siguiente manera:

1. **MARCA: TOYOTA HILUX 3,0 DIESEL DE PLACAS: QEI-530**

Entrada a taller: 6 de octubre
Reporte: 9 de octubre

2. **MARCA: TOYOTA HILUX 3.0 DIESEL DE PLACAS: OQE-178**

Entrada a taller: 6 de octubre
Reporte: 9 de octubre

3. **MARCA: REN AULT ALASKAN 2.5 DIESEL DE PLACAS: KPP-357**

Entrada a taller: 6 de octubre
Reporte: 9 de octubre

4. **MARCA: TOYOTA PRADO DIESEL 2.8 DE PLACAS: KVR-318**

Entrada a taller: 9 de octubre
Reporte: 10 de octubre

RECIBIDO 05 OCT 2023

5. **MARCA: TOYOTA HILUX 3.0 DIESEL DE PLACAS: OQE-179**

Entrada a taller: 9 de octubre
Reporte: 10 de octubre

6. **MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: QEK-017**

Entrada a taller: 9 de octubre
Reporte: 10 de octubre

7. **MARCA: MAZDA BT-50 DIESEL DE PLACAS: ODT-002**

Entrada a taller: 12 de octubre
Reporte: 13 de octubre

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

8. **MARCA: TOYOTA HILUX 2.4 GASOLINA DE PLACAS: OSR-003**

Entrada a taller: 12 de octubre
Reporte: 13 de octubre

9. **MARCA: MITSUBISHI 2.5 DIESEL DE PLACAS: 178GEV-359**

Entrada a taller: 13 de octubre
Reporte: 17 de octubre

10. **MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-172**

Entrada a taller: 17 de octubre
Reporte: 18 de octubre

11. **MARCA: TOYOTA PRADO 5 PUERTAS DE PLACAS: CKS-687**

Entrada a taller: 17 de octubre
Reporte: 18 de octubre

12. **MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-173**

Entrada a taller: 18 de octubre
Reporte: 19 de octubre

13. **MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: QEI-165**

Entrada a taller: 19 de octubre
Reporte: 20 de octubre

14. **MARCA: TOYOTA PRADO 5 PUERTAS DE PLACAS: OQE-104**

Entrada a taller: 19 de octubre
Reporte: 20 de octubre

15. **MARCA: MONTERO MITSUBISHI DE PLACAS: MTA-942**

Entrada a taller: 20 de octubre
Reporte: 23 de octubre

Anexo: cero (0) Folios

Atentamente,

YONYS ARMANDO GUZMAN PEREZ
SUPERVISOR del contrato N° SG-SAM-020-2023

Elaboro y proyecto: Jose Luna - Contratista
Reviso: Dannis Morelo - Contratista

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ENTREGADO 09 OCT 2023

DIAGNÓSTICO DEL VEHÍCULO

QUIEN RECIBE (gerente, mecánico, pintor, latonero, etc)

Nombre JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT Teléfono 314 284 9370

DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Nombre: DEPARTAMENTO DE CORDOBA **Teléfono:** 3168782347 **Dirección:** CALLE 27 # 3-28 ED NAIN	**Placa:** QEI-530 **Marca:** TOYOTA HILUX 3.0

OBSERVACIONES DE ENTRADA DEL VEHÍCULO:

El automóvil requiere cambio de aceite y filtros, debido al kilometraje recorrido mayor a 5.000 km por lo que la viscosidad del aceite es poca y es necesario para prevenir daños en el motor, además el cambio inmediato de los dos amortiguadores delanteros, los bujes de muelles de parte fija ya que estos se hacen necesario debido a que son los que resisten el peso en el platon ubicado en la parte trasera. Es decir, se debe hacer mantenimiento a la suspensión delantera y la suspensión trasera y con ello cambiar las dos terminales de la dirección junto con los dos brazos axiales de la misma.

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

TECNICO Juan Carlos Ospino **REPARACION**_____

A esta camioneta se le realizó el cambio de aceite, se le cambiaron los dos amortiguadores delanteros ya que tenía la suspensión en mal estado, se le cambiaron los bujes de muelle parte fijas son los mismos que resisten el peso del platón, también se remplazaron las cuatro rotulas de la suspensión delantera, las pastillas de los frenos, las bandas de los frenos, las guayas del freno de mano, las campanas de freno, los dos discos delanteros, los interiores de caliper, el líquido de freno, la polea del alternador que estaba ya desgastada por el tiempo de uso al igual que la correa, se cambiaron los dos terminales de la dirección y los dos brazos axiales. Finalmente en la mecánica se le hizo mantenimiento y revisión de la suspensión delantera y la suspensión trasera.

RECIBIDO 09 OCT 2023

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

REPUESTOS

QEI-530

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Aceite motor x 1 cuarto
2	Filtro de aceite
3	Filtro de aire
4	Filtro de aire acondicionado
5	Amortiguador delantero
6	Bocín rueda completo
7	Buje muelle parte fija
8	bujes de las tijeras
9	Rotula
10	pastillas delanteras vigo
11	bandas traseras
12	Guaya freno de mano - der
13	campanas traseras de frenos
14	discos de frenos delanteros
15	Limpiador partes de freno
16	interiores de caliper
17	líquido de frenos
18	Polea alternador
19	Correa única accesorios
20	Terminal dirección
21	Brazo axial dirección

JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.067.872.051 de Montería

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ENTREGADO 09 OCT 2023

DIAGNÓSTICO DEL VEHÍCULO

QUIEN RECIBE (gerente, mecánico, pintor, latonero, etc)

Nombre: JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT Teléfono: 314 284 9370

DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Nombre: DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Teléfono: 3168782347

Dirección: CALLE 27 # 3-28 ED NAIN

Placa: KPP-357

Marca: RENAULT ALASKAN 2.5

OBSERVACIONES DE ENTRADA DEL VEHÍCULO:

El automóvil requiere cambio de aceite y filtros, debido al kilometraje recorrido mayor a 5.000 km por lo que la viscosidad del aceite es poca y es necesario para prevenir daños en el motor. Este vehículo como es un carro nuevo además del cambio e aceite y filtros solamente se debe utilizar el servicio escáner para verificar que el sistema esté funcionando a la perfección, sin embargo también requiere un lavado y polarizado.

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

TECNICO Jhan Carlos Ospino **REPARACION**_____

Esta camioneta recibió un cambio de aceite, así como de filtros tales como: filtro de aire, de aceite, de combustible y aire acondicionado. Se le realizo el servicio escáner para revisar que el sistema esté operando en perfectas condiciones. Finalmente, se le hizo su lavado al igual que el polarizado.

RECIBIDO 09 OCT 2023

Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Montería – 09 de Octubre de 2023

Dr. **JUAN ALVARO RESTREPO PRETEL**
Contratista / Propietario del establecimiento de comercio Servicio Toyota JR
Contrato N° SG-SAM-020-2023

Asunto: Aprobación del Diagnóstico y Autorización para Reparaciones - Contrato SG-SAM-020-2023.

Cordial saludo.

Es un placer dirigirme a usted en relación con el Contrato SG-SAM-020-2023, "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos del Parque Automotor en Propiedad, en Posesión y/o en Tenencia de la Gobernación del Departamento de Córdoba." Hemos recibido el informe de diagnóstico proporcionado por su establecimiento de comercio **Servicio Toyota JR** para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de los siguientes vehículos:

ITEM	MARCA	PLACA
1	TOYOTA HILUX 3.0 DIESEL	QEI-530
2	TOYOTA HILUX 3.0 DIESEL	OQE-178
3	RENAULT ALASKAN 2.5 DIESEL	KPP-357

En virtud de lo anterior y de acuerdo con la Cláusula número 6 del contrato, por la presente, apruebo el diagnóstico realizado por el contratista y autorizo la ejecución de las reparaciones necesarias en los vehículos especificados.

Este proceso es esencial para asegurar el funcionamiento óptimo y la confiabilidad de nuestra flota vehicular. Confiamos plenamente en la competencia y experiencia del contratista para llevar a cabo las acciones de mantenimiento requeridas con la máxima eficacia y profesionalismo.

Atentamente,

YONYS ARMANDO GUZMAN PEREZ
Técnico Operativo
Supervisor del Contrato SG-SAM-020-2023

RECIBIDO 09 OCT 2023

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ENTREGADO 10 OCT 2023

DIAGNÓSTICO DEL VEHÍCULO

QUIEN RECIBE (gerente, mecánico, pintor, latonero, etc)

Nombre: JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT Teléfono: 314 284 9370

DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Nombre: DEPARTAMENTO DE CORDOBA **Teléfono:** 3168782347 **Dirección:** CALLE 27 # 3-28 ED NAIN	**Placa:** KVR-318 **Marca:** TOYOTA PRADO DIESEL2.8

OBSERVACIONES DE ENTRADA DEL VEHÍCULO:

La camioneta requiere cambio de aceite y filtros, debido al kilometraje recorrido mayor a 5.000 km por lo que la viscosidad del aceite es poca y es necesario para prevenir daños en el motor, adicional al vehículo se le debe realizar mantenimiento en el sistema de frenos.

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

TECNICO Juan Carlos Ospino **REPARACION**_____

La presente camioneta recibió un reemplazo de aceite, así como un remplazo de filtros por su kilometraje. También se le cambiaron las pastillas de los frenos, las bandas, las campanas y los discos. Finalmente se le hizo mantenimiento preventivo cambio de aceite y frenos ya que es un carro nuevo.

RECIBIDO 10 OCT 2023

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

REPUESTOS

KVR-318

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Aceite motor x 1 cuarto
2	Filtro de aceite
3	Filtro de aire
4	Filtro de aire acondicionado
5	pastillas delanteras vigo
6	bandas traseras
7	campanas traseras de frenos
8	discos de frenos delanteros

JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.067.872.051 de Montería

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ENTREGADO 10 OCT 2023

DIAGNÓSTICO DEL VEHÍCULO

QUIEN RECIBE (gerente, mecánico, pintor, latonero, etc)

Nombre JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT Teléfono 314 284 9370

DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Nombre: DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Teléfono: CALLE 27 # 3-28 ED NAIN

Dirección: 3168782347

PLACA: OQE-179

MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL

OBSERVACIONES DE ENTRADA DEL VEHÍCULO:

El automóvil requiere cambio de aceite y filtros, debido al kilometraje recorrido mayor a 5.000 km por lo que la viscosidad del aceite es poca y es necesario para prevenir daños en el motor. Además presenta problema al encender, probablemente es la batería la cual se hace necesario cambiarla y por ultimo los limpia para brisas han cumplido el tiempo e uso, por ende se recomienda cambiarlas.

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

TECNICO Juan Carlos Ospino **REPARACION**

Esta camioneta recibió un reemplazo de aceite, así como un remplazo de filtros tales como: filtro de aire, de aceite, de combustible y aire acondicionado debido a su kilometraje ya tenía el aceite desgastado. Pero también se realizó un cambio de batería y se cambiaron las plumillas de los vidrios limpia para brisas ya que estas habían cumplido con el tiempo de uso y se encontraban desgastadas.

REPUESTOS

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Aceite motor x 1 cuarto
2	Filtro de aceite
3	Filtro de aire
4	Filtro de aire acondicionado
5	Batería 27 h
6	Plumillas limpia brisas

JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.067.872.051 de Montería

RECIBIDO 10 OCT 2023

RECIBIDO 10 OCT 2023

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

ENTREGADO 10 OCT 2023

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan.alvarorestrepo@hotmail.com

DIAGNÓSTICO DEL VEHÍCULO

QUIEN RECIBE (gerente, mecánico, pintor, latonero, etc)

Nombre: JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT Teléfono: 314 284 9370

DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Nombre: DEPARTAMENTO DE CORDOBA **Teléfono:** 3168782347 **Dirección:** CALLE 27 # 3-28 ED NAIN	**Placa:** QEK-017 **Marca:** TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL

OBSERVACIONES DE ENTRADA DEL VEHÍCULO:

El automóvil requiere cambio de aceite y filtros, debido al kilometraje recorrido mayor a 5.000 km por lo que la viscosidad del aceite es poca y es necesario para prevenir daños en el motor, al igual que el cambio de los amortiguadores traseros y dos llantas. Por otro lado resulta indispensable realizar mantenimiento a los frenos del vehículo, reparar el alternador ya que está presentando fallas, se debe hacerle mantenimiento a la suspensión trasera y alineación a las respectivas llantas.

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

TECNICO Juan Carlos Ospino **REPARACION**_____

A este vehículo se le cambiaron los dos amortiguadores, dos llantas que tenía en mal estado, también se le cambió el aceite junto con los respectivos filtros, se bajó y revisó el alternador ya que estaba presentando fallas por lo que se cambiaron las bobinas. El sistema de aire acondicionado estaba deficiente por tanto se tuvo que cambiar el evaporador y condensador, se cambió el kit de repartición (correa, tensor y patín) del motor, así como las guayas del freno de mano, los forros de las sillas, los eleva vidrios los cuales ya estaban deficientes por el tiempo de uso, también se cambió un stop. Se hizo mantenimiento a los frenos, reparación al alternador y mantenimiento a la suspensión trasera también se efectuó alineación a las llantas.

RECIBIDO 10 OCT 2023

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 10 – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

REPUESTOS

QEK-017

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Amortiguador trasero
2	Llanta
3	Aceite motor x 1 cuarto
4	Filtro de aceite
5	Filtro de aire
6	Filtro de aire acondicionado
7	Regulador alternador
8	Balinera alternador
9	Bobinas de campo
10	evaporador aire acondicionado
11	condensador aire acondicionado
12	Kit repartición motor completa (correa, tensor y patín)
13	Guaya freno de mano - der
14	Forros sillas x unidad
15	eleva vidrios electrico x unidad
16	Lámpara stop trasero der

JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.067.872.051 de Montería

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Montería – 10 de Octubre de 2023

Dr. **JUAN ALVARO RESTREPO PRETEL**
Contratista / Propietario del establecimiento de comercio Servicio Toyota JR
Contrato N° SG-SAM-020-2023

Asunto: Aprobación del Diagnóstico y Autorización para Reparaciones - Contrato SG-SAM-020-2023.

Cordial saludo.

Es un placer dirigirme a usted en relación con el Contrato SG-SAM-020-2023, "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos del Parque Automotor en Propiedad, en Posesión y/o en Tenencia de la Gobernación del Departamento de Córdoba." Hemos recibido el informe de diagnóstico proporcionado por su establecimiento de comercio **Servicio Toyota JR** para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de los siguientes vehículos:

ITEM	MARCA	PLACA
1	TOYOTA PRADO 2.8 DIESEL	KVR-318
2	TOYOTA HILUX 3.0 DIESEL	OQE-179
3	TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL	QEK-017

En virtud de lo anterior y de acuerdo con la Cláusula número 6 del contrato, por la presente, apruebo el diagnóstico realizado por el contratista y autorizo la ejecución de las reparaciones necesarias en los vehículos especificados.

Este proceso es esencial para asegurar el funcionamiento óptimo y la confiabilidad de nuestra flota vehicular. Confiamos plenamente en la competencia y experiencia del contratista para llevar a cabo las acciones de mantenimiento requeridas con la máxima eficacia y profesionalismo.

Atentamente,

RECIBIDO 10 OCT 2023

YONYS ARMANDO GUZMAN PEREZ
Técnico Operativo
Supervisor del Contrato SG-SAM-020-2023

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ENTREGADO 13 OCT 2023

DIAGNÓSTICO DEL VEHÍCULO

QUIEN RECIBE (gerente, mecánico, pintor, latonero, etc)

Nombre JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT Teléfono 314 284 9370

DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Nombre: DEPARTAMENTO DE CORDOBA **Teléfono:** CALLE 27 # 3-28 ED NAIN **Dirección**: 3168782347	**PLACA:** ODT002 **MARCA:** MAZDA BT-50 DIESEL

OBSERVACIONES DE ENTRADA DEL VEHÍCULO:

El automóvil requiere cambio de aceite y filtros, debido al kilometraje recorrido mayor a 5.000 km por lo que la viscosidad del aceite es poca y es necesario para prevenir daños en el motor. Es necesario cambio de dos llantas y tres crucetas del cardan puesto que las que estas se encuentran en mal estado lo que hace que se produjera ruido y resequedad en el vehículo. El vehículo presenta fallas que provocó una pérdida de fuerza, por lo que requiere remplazó de inyectores, verificamos el motivo de la pérdida de fuerza con un escáner y descubrimos que el inyector estaba mal. Por último, se recomienda el respectivo lavado y brillada al automóvil.

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

TECNICO Juan Carlos Ospino **REPARACION**

El automóvil recibió un reemplazo de aceite, así como un remplazo de filtros tales como: filtro de aire, de aceite, de combustible y aire acondicionado. Se realizaron cambios de dos llantas y tres crucetas del cardan puesto que las que estaban se encontraban en mal estado lo que hacía que se produjera ruido y resequedad en el vehículo. En cuanto a la inyección se remplazó un inyector debido a una falla en el vehículo que provocó una pérdida de fuerza; verificamos el motivo de la pérdida de fuerza con un escáner y descubrimos que el inyector estaba mal. Por último, se hizo el respectivo lavado y brillado al automóvil

RECIBIDO 13 OCT 2023

REPUESTOS

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Aceite motor x 1 cuarto
2	Filtro de aceite

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ODT- 002

3	Filtro de aire
4	Filtro de aire acondicionado
5	Filtro de combustible
6	Llanta
7	Cruceta cardan
8	Inyector Original bosch
9	Alternador

JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.067.872.051 de Montería

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ENTREGADO 13 OCT 2023

DIAGNÓSTICO DEL VEHÍCULO

QUIEN RECIBE (gerente, mecánico, pintor, latonero, etc)

Nombre JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT Teléfono 314 284 9370

DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Nombre: DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Teléfono: CALLE 27 # 3-28 ED NAIN

Dirección: 3168782347

Placa: OSR-003

Marca: TOYOTA HILUX 2.4

OBSERVACIONES DE ENTRADA DEL VEHÍCULO:

El automóvil requiere cambio de aceite y filtros, debido al kilometraje recorrido mayor a 5.000 km por lo que la viscosidad del aceite es poca y es necesario para prevenir daños en el motor. El vehículo quedo sin clutch no entran los cambios, por lo que se recomienda cambiar las bombas de embrague, además se recomienda cambiar el líquido de frenos, los dos bombillos alójenos debido al tiempo de uso. En la dirección presenta desgasta de empaquetadura, debido a que está botando aceite y puede dañar los retenedores, por lo que se recomienda mantenimiento de la dirección para el buen funcionamiento. Finalmente, también se recomienda cambiar los rodamiento de la caja de dirección, ya que están desgastados.

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

TECNICO Juan Carlos Espino **REPARACION**

Esta camioneta recibió un reemplazo de aceite, así como un remplazo de filtros tales como: filtro de aire, de aceite, de combustible y aire acondicionado. Se le cambiaron las bombas del embrague ya que el vehículo había quedado sin clutch no entraban los cambios, se le cambio el líquido de frenos, los dos bombillos alójenos debido al tiempo ya no estaban alumbrando lo suficiente, se remplazó la empaquetadura de la dirección puesto que por el tiempo se desgasta y empieza a botar aceite y a dañar los retenedores, en pocas palabras fue un mantenimiento para que la dirección pueda hacer su buena función sin dejar de lado el guardapolvo de la caja de dirección para proteger la dirección del agua y del polvo y hacer que dure más. Finalmente, también se cambió el rodamiento de la caja de dirección.

REPUESTOS

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Aceite motor x 1 cuarto
2	Filtro de aceite
3	Filtro de aire
4	Filtro de aire acondicionado
5	Filtro de combustible
6	Bomba auxiliar de embrague
7	Bomba principal embrague

RECIBIDO 13 OCT 2023

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

OSR-003

8	liquido de frenos
9	Bombillo halógeno
10	Empaquetadura completa caja dirección
11	Guarda polvos caja de dirección
12	Rodamiento caja dirección

JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.067.872.051 de Montería

Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Montería – 13 de Octubre de 2023

Dr. **JUAN ALVARO RESTREPO PRETEL**
Contratista / Propietario del establecimiento de comercio Servicio Toyota JR
Contrato N° SG-SAM-020-2023

Asunto: Aprobación del Diagnóstico y Autorización para Reparaciones - Contrato SG-SAM-020-2023.

Cordial saludo.

Es un placer dirigirme a usted en relación con el Contrato SG-SAM-020-2023, "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos del Parque Automotor en Propiedad, en Posesión y/o en Tenencia de la Gobernación del Departamento de Córdoba." Hemos recibido el informe de diagnóstico proporcionado por su establecimiento de comercio **Servicio Toyota JR** para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de los siguientes vehículos:

ITEM	MARCA	PLACA
1	MAZDA BT-50 DIESEL	ODT-002
2	TOYOTA HILUX 2.4 GASOLINA	OSR-003

En virtud de lo anterior y de acuerdo con la Cláusula número 6 del contrato, por la presente, apruebo el diagnóstico realizado por el contratista y autorizo la ejecución de las reparaciones necesarias en los vehículos especificados.

Este proceso es esencial para asegurar el funcionamiento óptimo y la confiabilidad de nuestra flota vehicular. Confiamos plenamente en la competencia y experiencia del contratista para llevar a cabo las acciones de mantenimiento requeridas con la máxima eficacia y profesionalismo.

Atentamente,

RECIBIDO 13 OCT 2023

YONYS ARMANDO GUZMAN PEREZ
Técnico Operativo
Supervisor del Contrato SG-SAM-020-2023

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ENTREGADO 17 OCT 2023

DIAGNÓSTICO DEL VEHÍCULO

QUIEN RECIBE (gerente, mecánico, pintor, latonero, etc)

Nombre: JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT Teléfono: 314 284 9370

DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Nombre: DEPARTAMENTO DE CORDOBA **Teléfono:** 3168782347 **Dirección:** CALLE 27 # 3-28 ED NAIN	**Placa:** GEV-359 **Marca:** MITSUBISHI 2.5 DIESEL

OBSERVACIONES DE ENTRADA DEL VEHÍCULO:

El automóvil requiere cambio de aceite y filtros, debido al kilometraje recorrido mayor a 5.000 km por lo que la viscosidad del aceite es poca y es necesario para prevenir daños en el motor. Además se puede observar el mal estado en el que se encuentran las cuatro llantas así como también las pastillas de frenos y las guayas del freno de mano. En pocas palabras de hace necesario cambiar, el sistema de freno del vehículo. Ya que al ser un coche blindado primero, gasta mucha llana y segundo al igual que todos los demás vehículos los frenos deben estar funcionando a la perfección. También se hace necesario hacerle mantenimiento en la inyección ya que claramente se puede evidenciar que el motor esta presentado un fallo además de que el combustible se encuentra muy sucio. Finalmente para que el vehículo pueda quedar en óptimas condiciones se le deben reemplazar los dos amortiguadores traseros y los dos amortiguadores delanteros.

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

TECNICO Juan Carlos Ospino **REPARACION**_____

El automóvil recibió un reemplazo de aceite, así como un remplazo de filtros tales como: filtro de aire, de aceite, de combustible y aire acondicionado. Se cambiaron las cuatro llantas de ocho lonas ya que el vehículo es blindado y gasta mucha llanta por el peso de los vidrios y latas, además se cambiaron las pastillas de frenos, guayas de frenos de mano, interiores de caliper, líquidos de freno, lo anterior hace alusión al sistema de freno del vehículo. Se remplazaron tres inyectores, hubo que hacerle mantenimiento en la inyección ya que el combustible es muy sucio y tenía un fallo en el motor. Se le cambiaron dos amortiguadores delanteros y dos traseros.

Por último se debe tener en cuenta que este es un vehículo de constante mantenimiento.

RECIBIDO 17 OCT 2023

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

REPUESTOS

GEV-359

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Aceite motor x 1 cuarto
2	Filtro de aceite
3	Filtro de aire
4	Filtro de aire acondicionado
5	Filtro de combustible
6	Llanta
7	pastillas delanteras
8	bandas traseras
9	Guaya freno de mano - der
10	interiores de caliper
11	líquido de frenos

JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.067.872.051 de Montería

Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Montería – 17 de Octubre de 2023

Dr. **JUAN ALVARO RESTREPO PRETEL**
Contratista / Propietario del establecimiento de comercio Servicio Toyota JR
Contrato N° SG-SAM-020-2023

Asunto: Aprobación del Diagnóstico y Autorización para Reparaciones - Contrato SG-SAM-020-2023.

Cordial saludo.

Es un placer dirigirme a usted en relación con el Contrato SG-SAM-020-2023, "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos del Parque Automotor en Propiedad, en Posesión y/o en Tenencia de la Gobernación del Departamento de Córdoba." Hemos recibido el informe de diagnóstico proporcionado por su establecimiento de comercio **Servicio Toyota JR** para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de los siguientes vehículos:

ITEM	MARCA	PLACA
1	MITSUBISHI 2.5 DIESEL	GEV-359

En virtud de lo anterior y de acuerdo con la Cláusula número 6 del contrato, por la presente, apruebo el diagnóstico realizado por el contratista y autorizo la ejecución de las reparaciones necesarias en los vehículos especificados.

Este proceso es esencial para asegurar el funcionamiento óptimo y la confiabilidad de nuestra flota vehicular. Confiamos plenamente en la competencia y experiencia del contratista para llevar a cabo las acciones de mantenimiento requeridas con la máxima eficacia y profesionalismo.

Atentamente,

YONYS ARMANDO GUZMAN PEREZ
Técnico Operativo
Supervisor del Contrato SG-SAM-020-2023

RECIBIDO 17 OCT 2023

RECIBIDO 17 OCT 2023

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ENTREGADO 18 OCT 2023

DIAGNÓSTICO DEL VEHÍCULO

QUIEN RECIBE (gerente, mecánico, pintor, latonero, etc)

Nombre: JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT Teléfono: 314 284 9370

DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Nombre: DEPARTAMENTO DE CORDOBA **Teléfono:** 3168782347 **Dirección:** CALLE 27 # 3-28 ED NAIN	**Placa:** OQE-172 **Marca:** TOYOTA HILUX 2.5

OBSERVACIONES DE ENTRADA DEL VEHÍCULO:

El automóvil requiere cambio de aceite y filtros, debido al kilometraje recorrido mayor a 5.000 km por lo que la viscosidad del aceite es poca y es necesario para prevenir daños en el motor. Debido al desgaste de los bocines de ruedas se hace necesario cambiarlos al igual que los bujes de las tijeras. Por otro lado es indispensable utilizar el servicio escáner para identificar una a una las fallas del sistema del vehículo. El carro presenta problemas en el aire acondicionado por ese motivo se le debe hacer un mantenimiento general al mismo y cambiarle el evaporador y condensador, al vehículo también se hace necesario realizarle una pintura completa y general, al igual que latonería a todas las piezas que lo requieran y finalmente se debe hacer un buen mantenimiento y lavado al carro, así como también un ajuste interno y externo general.

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

TECNICO Juan Carlos Ospino **REPARACION**_____

A esta camioneta se le realizó el cambio de aceite y filtros, se le cambiaron los bocines de rueda que son los rodamientos debido a su desgaste. Se le cambiaron los bujes de las tijeras también es la suspensión, se le realizo el servicio de escáner debido a que este vehículo tenía varias fallas en el sistema y se quiso identificar con mayor precisión cada una de ella. El aire acondicionado se encontraba en mantenimiento general ya que su evaporador y condensador estaban dañados y era necesario reemplazar estas dos piezas para mantener el aire en óptimas condiciones. Así pues al vehículo también se le realizo la pintura general por fuera, por debajo fue una pintura externa completa ya que tenía la pintura dañada por múltiples factores entre ellos: el tiempo de uso, el sol, entre otros. Además se realizó la latonería a todas las piezas afectadas, se le hizo su lavado y mantenimiento, se bajó el tanque de combustible para lavarlo, se efectuó el mantenimiento a la suspensión delantera y finalmente se le hizo un ajuste interno y externo general al vehículo.

RECIBIDO 18 OCT 2023

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

REPUESTOS

OQE-172

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Aceite motor x 1 cuarto
2	Filtro de aceite
3	Filtro de aire
4	Filtro de aire acondicionado
5	Bocín rueda completo
6	bujes de las tijeras
7	Servicio scanner
8	lavado general
9	evaporador aire acondicionado
10	condensador aire acondicionado

JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.067.872.051 de Montería

Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Montería – 18 de Octubre de 2023

Dr. **JUAN ALVARO RESTREPO PRETEL**
Contratista / Propietario del establecimiento de comercio Servicio Toyota JR
Contrato N° SG-SAM-020-2023

Asunto: Aprobación del Diagnóstico y Autorización para Reparaciones - Contrato SG-SAM-020-2023.

Cordial saludo.

Es un placer dirigirme a usted en relación con el Contrato SG-SAM-020-2023, "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos del Parque Automotor en Propiedad, en Posesión y/o en Tenencia de la Gobernación del Departamento de Córdoba." Hemos recibido el informe de diagnóstico proporcionado por su establecimiento de comercio **Servicio Toyota JR** para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de los siguientes vehículos:

ITEM	MARCA	PLACA
1	TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL	OQE-172

En virtud de lo anterior y de acuerdo con la Cláusula número 6 del contrato, por la presente, apruebo el diagnóstico realizado por el contratista y autorizo la ejecución de las reparaciones necesarias en los vehículos especificados.

Este proceso es esencial para asegurar el funcionamiento óptimo y la confiabilidad de nuestra flota vehicular. Confiamos plenamente en la competencia y experiencia del contratista para llevar a cabo las acciones de mantenimiento requeridas con la máxima eficacia y profesionalismo.

Atentamente,

YONYS ARMANDO GUZMAN PEREZ
Técnico Operativo
Supervisor del Contrato SG-SAM-020-2023

RECIBIDO 18 OCT 2023

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

RECIBIDO 18 OCT 2023

DIAGNÓSTICO DEL VEHÍCULO

QUIEN RECIBE (gerente, mecánico, pintor, latonero, etc)

Nombre: JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT Teléfono: 314 284 9370

DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Nombre: DEPARTAMENTO DE CORDOBA **Teléfono:** 3168782347 **Dirección:** CALLE 27 # 3-28 ED NAIN	**Placa:** CKS-687 **Marca:** TOYOTA PRADO 5 PUERTAS

OBSERVACIONES DE ENTRADA DEL VEHÍCULO:

El automóvil requiere cambio de aceite y filtros, debido al kilometraje recorrido mayor a 5.000 km por lo que la viscosidad del aceite es poca y es necesario para prevenir daños en el motor. Debido a la perdida de potencia del vehículo se hace necesario cambiar la bomba de combustible además el coche tiene toda la pintura en mal estado es decir, las piezas del mismo se encuentran muy oxidadas y sucias por lo que se debe hacer una buena pintura, no obstante, se puede apreciar que el papel del polarizado se encuentra en mal estado es por eso que se debe sustituir así como la tapicería del timón de las sillas, la corona y el espid, el vidrio panorámico, el bocin de rueda o balinera y los tapetes, todo lo mencionado con anterioridad se debe remplazar lo antes posible debido a que ya sobrepasan el tiempo de uso que claramente se puede notar con el exceso de ruido que presenta el vehículo. Finalmente el automóvil requiere un buen mantenimiento en la parte eléctrica y un lavado general.

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

TECNICO Juan Carlos Soto **REPARACION**_____

El automóvil recibió un reemplazo de aceite, así como un remplazo de filtros tales como: filtro de aire, de aceite, de combustible y aire acondicionado. El motor del vehículo falló y la bomba de combustible resultó dañada, lo que provocó que el vehículo perdiera potencia por ese motivo se han hecho todas las modificaciones antes mencionadas. Además se le pintaron todas las piezas al vehículo debido a que tenía mucho oxido tanto por dentro como por fuera y por debajo, se hizo el cambio del polarizado del sol estaba en mal estado el papel ya con el tiempo el sol y el agua lo desgasta. Se remplazó la tapicería del timón y de las sillas, se cambió la corona y el espid que viene siendo la transmisión del vehículo que tenía desgaste, el vidrio panorámico que se encontraba con varias fisuras, al igual que el bocín de rueda completo que es el rodamiento delantero o balinera por el tiempo y el uso se va desgastando produce ruido, se puede partir y ocasionar que la llanta se salga. Se reemplazaron los tapetes y el coche se lavó y pulió.
Se le hizo mantenimiento a la parte eléctrica del vehículo.

Recibí: [redacted] 18 OCT 2023

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

REPUESTOS

CKS-687

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Aceite motor x 1 cuarto
2	Filtro de aceite
3	Filtro de aire
4	Filtro de aire acondicionado
5	Pila bomba de combustible
6	pintura de una pieza
7	polarizado
8	Forro timón
9	Forros sillas x unidad
10	Corona y speed
11	Vidrio panorámico
12	Bocín rueda completo
13	Tapetes

JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.067.872.051 de Montería

Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Montería – 18 de Octubre de 2023

Dr. **JUAN ALVARO RESTREPO PRETEL**
Contratista / Propietario del establecimiento de comercio Servicio Toyota JR
Contrato N° SG-SAM-020-2023

Asunto: Aprobación del Diagnóstico y Autorización para Reparaciones - Contrato SG-SAM-020-2023.

Cordial saludo.

Es un placer dirigirme a usted en relación con el Contrato SG-SAM-020-2023, "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos del Parque Automotor en Propiedad, en Posesión y/o en Tenencia de la Gobernación del Departamento de Córdoba." Hemos recibido el informe de diagnóstico proporcionado por su establecimiento de comercio **Servicio Toyota JR** para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de los siguientes vehículos:

ITEM	MARCA	PLACA
1	TOYOTA PRADO 5 PUERTAS	CKS-687

En virtud de lo anterior y de acuerdo con la Cláusula número 6 del contrato, por la presente, apruebo el diagnóstico realizado por el contratista y autorizo la ejecución de las reparaciones necesarias en los vehículos especificados.

Este proceso es esencial para asegurar el funcionamiento óptimo y la confiabilidad de nuestra flota vehicular. Confiamos plenamente en la competencia y experiencia del contratista para llevar a cabo las acciones de mantenimiento requeridas con la máxima eficacia y profesionalismo.

Atentamente,

YONYS ARMANDO GUZMAN PEREZ
Técnico Operativo
Supervisor del Contrato SG-SAM-020-2023

RECIBIDO 18 OCT 2023

Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Montería – 19 de Octubre de 2023

Dr. **JUAN ALVARO RESTREPO PRETEL**
Contratista / Propietario del establecimiento de comercio Servicio Toyota JR
Contrato N° SG-SAM-020-2023

Asunto: Aprobación del Diagnóstico y Autorización para Reparaciones - Contrato SG-SAM-020-2023.

Cordial saludo.

Es un placer dirigirme a usted en relación con el Contrato SG-SAM-020-2023, "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos del Parque Automotor en Propiedad, en Posesión y/o en Tenencia de la Gobernación del Departamento de Córdoba." Hemos recibido el informe de diagnóstico proporcionado por su establecimiento de comercio **Servicio Toyota JR** para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de los siguientes vehículos:

ITEM	MARCA	PLACA
1	TOYOTA HILUX DIESEL	OQE-173

En virtud de lo anterior y de acuerdo con la Cláusula número 6 del contrato, por la presente, apruebo el diagnóstico realizado por el contratista y autorizo la ejecución de las reparaciones necesarias en los vehículos especificados.

Este proceso es esencial para asegurar el funcionamiento óptimo y la confiabilidad de nuestra flota vehicular. Confiamos plenamente en la competencia y experiencia del contratista para llevar a cabo las acciones de mantenimiento requeridas con la máxima eficacia y profesionalismo.

Atentamente,

YONYS ARMANDO GUZMAN PEREZ
Técnico Operativo
Supervisor del Contrato SG-SAM-020-2023

RECIBIDO 19 OCT 2023

RECIBIDO 19 OCT 2023

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ENTREGADO 19 OCT 2023

DIAGNÓSTICO DEL VEHÍCULO

ENTREGADO 19 OCT 2023

QUIEN RECIBE (gerente, mecánico, pintor, latonero, etc)

Nombre JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT Teléfono 314 284 9370

DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Nombre: DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Teléfono: CALLE 27 # 3-28 ED NAIN

Dirección: 3168782347

PLACA: OQE-173

MARCA: TOYOTA HILUX 2.5

OBSERVACIONES DE ENTRADA DEL VEHÍCULO:

El automóvil requiere cambio de aceite y filtros, debido al kilometraje recorrido mayor a 5.000 km por lo que la viscosidad del aceite es poca y es necesario para prevenir daños en el motor. Las dos farolas delanteras se han utilizado durante demasiado tiempo y no pueden proporcionar la iluminación necesaria, además una está dañada y la otra esta cristalizada. las cuatro llantas están desgastadas, por lo que se recomienda cambio inmediato. La pintura del vehículo está deteriorada tanto interna como externa, debido al tiempo de uso del vehículo, a las mercancías transportadas, al sol y el agua ocasionando corrosión de partes metálicas, además de piezas que presentan golpes, abolladura y podridos, por la anterior se hace necesario mandar al vehículo a pintura general y latonería general. Por último, se recomienda ajuste interno y externo, ya que el vehículo se desarmará por completo para pintarlo pieza por pieza y por esa razón tocaría armarlo y ajustarlo.

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

TECNICO Juan Carlos Osorno **REPARACION**

El automóvil recibió un reemplazo de aceite, así como un remplazo de filtros tales como: filtro de aire, de aceite, de combustible y aire acondicionado. Las dos farolas delanteras se utilizaron durante demasiado tiempo y no podían proporcionar la iluminación necesaria, una estaba dañada y la otra estaba cristalizada, por lo que se reemplazaron. Se cambiaron las cuatro llantas. La pintura del vehículo se le hizo tanto interna como externa a todas las piezas debido al tiempo, mercancías transportadas, sol y agua estaba dañada. Se le realizó latonería a las piezas donde tenían golpes, abolladura y podridos. Se le hizo un ajuste interno y por fuera se le hizo un ajuste general ya que el vehículo se desarmó todo para pintarlo pieza por pieza y por esa razón toca armarlo y ajustarlo.

REPUESTOS

RECIBIDO 19 OCT 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ORE-173

1	Aceite motor x 1 cuarto
2	Filtro de aceite
3	Filtro de aire
4	Filtro de aire acondicionado
5	Lámpara direccional der
6	Lámpara direccional izq.
7	Llanta

JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.067.872.051 de Montería

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ENTREGADO 20 OCT 2023

DIAGNÓSTICO DEL VEHÍCULO

QUIEN RECIBE (gerente, mecánico, pintor, latonero, etc)

Nombre: JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT Teléfono: 314 284 9370

DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Nombre: DEPARTAMENTO DE CORDOBA **Teléfono:** 3168782347 **Dirección:** CALLE 27 # 3-28 ED NAIN	**Placa:** QEI-165 **Marca:** TOYOTA HILUX 2.5

OBSERVACIONES DE ENTRADA DEL VEHÍCULO:

El automóvil requiere cambio de aceite y filtros, debido al kilometraje recorrido mayor a 5.000 km por lo que la viscosidad del aceite es poca y es necesario para prevenir daños en el motor. Por otro lado, el carro requiere mantenimiento a la suspensión delantera y suspensión trasera, mantenimiento a los frenos y a la fusilera principal del sistema eléctrico por lo que resulta indispensable bajar todo el sistema eléctrico para poder encontrar los fallos del mismo y posteriormente ser corregidos.

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

TECNICO Jhon Carlos Ospino **REPARACION**_____

A este vehículo se le realizó un cambio de aceite, se reemplazaron 10 metros de cable y cuatro conexiones eléctricas porque hubo una falla en el sistema eléctrico, se reemplazó un fusible grande, se reemplazó la correa de accesorios y se reemplazaron las guayas del freno de mano porque no funcionaban como como era de esperar, se reemplazó una cruceta del Cardan, se reemplazaron los dos amortiguadores delanteros y los dos traseros, y se reemplazaron los bujes de tijera superior e inferior. Ya se habían reventado por demasiado uso, por lo que tuvimos que sustituir los 8 bujes. Además, se cambiaron las dos rótulas de la tijera derecha e izquierda, así como las pastillas de freno delanteras, las bandas de freno traseras, las dos campanas traseras, los dos discos de freno delanteros, el vidrio panorámico delantero, los bujes del muelle de la parte fija (la parte trasera), también se cambiaron los dos brazos axiales de la dirección, los dos soportes del estabilizador, estos soportes también ayudan a equilibrar la dirección, también se cambiaron los dos soportes del motor inferior y superior. Por tanto se le hizo mantenimiento a la suspensión delantera y suspensión trasera, el mantenimiento a los frenos y a la fusilera principal del sistema eléctrico.

RECIBIDO 20 OCT 2023

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

REPUESTOS

QEI-165

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Aceite motor x 1 cuarto
2	Filtro de aceite
3	Filtro de aire
4	Filtro de aire acondicionado
5	Cable automotriz n° 14 a 18 x metro
6	Conector eléctrico
7	Fisible de automoción mini de 2 a 30 amper
8	Correa única accesorios
9	Guaya freno de mano - der
10	Cruceta cardan
11	Amortiguador delantero
12	Amortiguador trasero
13	bujes de las tijeras
14	Rotula
15	pastillas delanteras vigo
16	bandas traseras
17	campanas traseras de frenos
18	discos de frenos delanteros
19	Vidrio panorámico
20	Buje muelle parte fija
21	Brazo axial dirección
22	colgante de barra estavilizadora
23	Soporte motor inferior
24	Soporte motor superior

JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.067.872.051 de Montería

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ENTREGADO 20 OCT 2023

DIAGNÓSTICO DEL VEHÍCULO

QUIEN RECIBE (gerente, mecánico, pintor, latonero, etc)

Nombre JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT Teléfono 314 284 9370

DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

NOMBRE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA

TELÉFONO: CALLE 27 # 3-28 ED NAIN

DIRECCIÓN: 3168782347

PLACA: OQE-104

MARCA: TOYOTA PRADO 5 PUERTAS

OBSERVACIONES DE ENTRADA DEL VEHÍCULO:

El automóvil requiere cambio de aceite y filtros, debido al kilometraje recorrido mayor a 5.000 km por lo que la viscosidad del aceite es poca y es necesario para prevenir daños en el motor. El vehículo a estado mucho tiempo estacionado y con poco uso, se recomienda cambiar todo el sistema de suspensión, además la dirección esta muy suabe y puede ocasionar un accidente, se recomienda reparar la dirección entre los cuales algunos repuestos cumplieron el tiempo estimado de uso, la batería se recomienda cambiar, debido al estado de desuso. Finalmente, se recomienda pintar el vehículo en general por el desgate de la pintura general.

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

TECNICO Juan Carlos Ospino **REPARACION**

A la camioneta se le realizó cambio de aceite y filtros. Como se trataba de un vehículo que había estado mucho tiempo estacionado y tenía poco uso, se reconstruyó todo el sistema de suspensión y se reemplazaron los brazos axiales de la dirección, los colgantes de la barra estabilizadora la empaquetadura de la dirección, los guardapolvo de la caja de la dirección, los terminales de la dirección ya que la dirección estaba muy suave y podía ocasionar un accidente, también se hizo el cambio de caucho y balinera centro de Cardan, crucetas, amortiguadores delanteros, las rótulas todo lo anteriormente mencionado hubo que cambiarlo porque hacían mucho ruido, estaban en mal estado ya habían cumplido su tiempo estimado de uso. En consecuencia, las pastillas de freno, bandas, campanas y discos de freno se desgastaron por lo que también fueron sustituidos, se hizo necesario reemplazar la batería porque el automóvil ha estado atascado durante mucho tiempo y dañado por desuso. Finalmente se pintó la superficie y se reparó el sistema eléctrico, suspensión delantera, suspensión trasera, frenos y aire acondicionado.

REPUESTOS

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Aceite motor x 1 cuarto
2	Filtro de aceite
3	Filtro de aire
4	Filtro de aire acondicionado
5	Brazo axial dirección

RECIBIDO 20 OCT 2023

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

OPE-104

6	colgante de barra estavilizadora
7	Empaquetadura completa caja dirección
8	Guarda polvos caja de dirección
9	Terminal dirección
10	Caucho y Balinera cardan
11	Cruceta cardan
12	Amortiguador delantero
13	Rotula
14	pastillas delanteras
15	bandas traseras
16	campanas traseras de frenos
17	discos de frenos delanteros
18	Limpiador partes de freno
19	Batería 27 h
20	liquido de frenos

JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.067.872.051 de Montería

Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Montería – 20 de Octubre de 2023

Dr. **JUAN ALVARO RESTREPO PRETEL**
Contratista / Propietario del establecimiento de comercio Servicio Toyota JR
Contrato N° SG-SAM-020-2023

Asunto: Aprobación del Diagnóstico y Autorización para Reparaciones - Contrato SG-SAM-020-2023.

Cordial saludo.

Es un placer dirigirme a usted en relación con el Contrato SG-SAM-020-2023, "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos del Parque Automotor en Propiedad, en Posesión y/o en Tenencia de la Gobernación del Departamento de Córdoba." Hemos recibido el informe de diagnóstico proporcionado por su establecimiento de comercio **Servicio Toyota JR** para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de los siguientes vehículos:

ITEM	MARCA	PLACA
1	TOYOTA PRADO 5 PUERTAS	OQE-104
2	TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL	QEI-165

En virtud de lo anterior y de acuerdo con la Cláusula número 6 del contrato, por la presente, apruebo el diagnóstico realizado por el contratista y autorizo la ejecución de las reparaciones necesarias en los vehículos especificados.

Este proceso es esencial para asegurar el funcionamiento óptimo y la confiabilidad de nuestra flota vehicular. Confiamos plenamente en la competencia y experiencia del contratista para llevar a cabo las acciones de mantenimiento requeridas con la máxima eficacia y profesionalismo.

Atentamente,

YONYS ARMANDO GUZMAN PEREZ
Técnico Operativo
Supervisor del Contrato SG-SAM-020-2023

RECIBIDO 20 OCT 2023

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ENTREGADO 23 OCT 2023

DIAGNÓSTICO DEL VEHÍCULO

QUIEN RECIBE (gerente, mecánico, pintor, latonero, etc)

Nombre: JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT Teléfono: 314 284 9370

DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Nombre: DEPARTAMENTO DE CORDOBA **Teléfono:** 3168782347 **Dirección:** CALLE 27 # 3-28 ED NAIN	**Placa:** MTA-942 **Marca:** MONTERO MITSUBISHI

OBSERVACIONES DE ENTRADA DEL VEHÍCULO:

El vehículo requiere cambio de aceite y filtros, debido al kilometraje recorrido mayor a 5.000 km por lo que la viscosidad del aceite es poca y es necesario para prevenir daños en el motor. Al carro se le debe realizar mantenimiento preventivo y correctivo, se le debe cambiar el sistema de freno, se le debe realizar reparación a la suspensión trasera y suspensión delantera y al radiador. Para este vehículo se debe utilizar el servicio de prensa hidráulica, se le debe hacer latonería a todas las piezas que lo requieran, también se le debe hacer pintura a todas las piezas superficiales. Finalmente el carro necesita un ajuste general ya que presenta muchos ruidos.

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

TECNICO Juan Carlos Ospino **REPARACION**_____

Al presente vehículo se le realizó cambio de aceite y de los diferentes filtros. El mismo tenía problema de recalentamiento por lo cual tocó bajar el termostato, cambiar el moto ventilador y soportes del motor. Este es un carro antiguo de muchos años de uso se le hizo el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo, se le cambio el kit de embrague que tenía mucho desgaste, los soportes del motor porque ya estaba vibrando mucho el motor, la empaquetadura completa de la caja de dirección, los rodamientos de la rueda delantera y trasera, se le cambiaron las rotulas de la suspensión, se le cambio el sistema de bandas de freno al igual que los interiores de los caliper, se le cambio el líquido de los frenos y se le hizo reparación a la suspensión trasera, suspensión delantera y al radiador. Además se utilizó servicio de prensa hidráulica para meter la rótula, se le hizo latonería a todas las piezas, se le hizo pintura a todas las piezas superficiales, finalmente se hizo un ajuste general de todo el vehículo ya que tenía mucho tiempo de no ser usado y presentaba muchos ruidos.

RECIBIDO 23 OCT 2023

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

REPUESTOS

MTA-942

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Aceite motor x 1 cuarto
2	Filtro de aceite
3	Filtro de aire
4	Filtro de aire acondicionado
5	Filtro de combustible
6	Moto-ventilador
7	Silicona alta temperatura
8	Soporte motor inferior
9	Soporte motor superior
10	Kit embrague(disco, prensa y balinera)
11	Empaquetadura completa caja dirección
12	Rodamiento rueda delantero
13	Rodamiento rueda trasero
14	Rotula
15	bandas traseras
16	interiores de caliper
17	líquido de frenos

JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.067.872.051 de Montería

Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Montería – 23 de Octubre de 2023

Dr. **JUAN ALVARO RESTREPO PRETEL**
Contratista / Propietario del establecimiento de comercio Servicio Toyota JR
Contrato N° SG-SAM-020-2023

Asunto: Aprobación del Diagnóstico y Autorización para Reparaciones - Contrato SG-SAM-020-2023.

Cordial saludo.

Es un placer dirigirme a usted en relación con el Contrato SG-SAM-020-2023, "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos del Parque Automotor en Propiedad, en Posesión y/o en Tenencia de la Gobernación del Departamento de Córdoba." Hemos recibido el informe de diagnóstico proporcionado por su establecimiento de comercio **Servicio Toyota JR** para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de los siguientes vehículos:

ITEM	MARCA	PLACA
1	MONTERO MITSUBISHI	MTA-942

En virtud de lo anterior y de acuerdo con la Cláusula número 6 del contrato, por la presente, apruebo el diagnóstico realizado por el contratista y autorizo la ejecución de las reparaciones necesarias en los vehículos especificados.

Este proceso es esencial para asegurar el funcionamiento óptimo y la confiabilidad de nuestra flota vehicular. Confiamos plenamente en la competencia y experiencia del contratista para llevar a cabo las acciones de mantenimiento requeridas con la máxima eficacia y profesionalismo.

Atentamente,

YONYS ARMANDO GUZMAN PEREZ
Técnico Operativo
Supervisor del Contrato SG-SAM-020-2023

RECIBIDO 23 OCT 2023

RECIBIDO 23 OCT 2023

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE BIENES
645 DE 2023

En la ciudad de Montería, a los 7 días del mes de noviembre del 2023, dando cumplimiento al Contrato N° SG-SAM-020-2023, el señor Juan Álvaro Restrepo Pretelt con cedula # 1.067.872.051, representante legal del Establecimiento de comercio Servicio Toyota Jr. Hace entrega de los elementos o repuestos no rutinarios de las camionetas o vehículos adscritos a la gobernación de Córdoba para dar ingreso a almacén, con el fin de llevar control de los trabajos realizados a cada vehículo, estos repuestos son los listados en la siguiente tabla en las respectivas cantidades por cada vehículo:

DESCRIPCIÓN	UNID. DE MED	CANT.
MARCA: MAZDA BT-50 DIESEL DE PLACAS: ODT-002		
Inyector Original bosch	paquetex1	1
Alternador	paquetex1	1
MARCA: TOYOTA PRADO 5 PUERTAS DE PLACAS: CKS-687		
Pila bomba de combustible	paquetex1	1
Forros sillas x unidad	paquetex1	2
Corona y speed	paquetex1	1
Vidrio panorámico	paquetex1	1
MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-173		
Lámpara direccional der	paquetex1	1
Lámpara direccional izq.	paquetex1	1
MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: QEI-165		
Vidrio panorámico	paquetex1	1
MARCA: MITSUBISHI 2.5 DIESEL DE PLACAS:GEV-359		
Inyector Original	paquetex1	3
MARCA: TOYOTA HILUX 2.4 GASOLINA DE PLACAS: OSR-003		
Bomba auxiliar de embrague	paquetex1	1
Bomba principal embrague	paquetex1	1
MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-172		
evaporador aire acondicionado	paquetex1	1
condensador aire acondicionado	paquetex1	1
MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: QEK-017		
Regulador alternador	paquetex1	1
Bobinas de campo	paquetex1	2
evaporador aire acondicionado	paquetex1	1
condensador aire acondicionado	paquetex1	1

Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Kit repartición motor completa (correa, tensor y patín)	**paquetex3**	**1**
eleva vidrios electrico x unidad	paquetex1	2
Lámpara stop trasero der	paquetex1	1
MARCA: MONTERO MITSUBISHI DE PLACAS: MTA-942		
Moto-ventilador	paquetex1	1
Kit embrague(disco, prensa y balinera)	paquetex3	1
DESCRIPCION	MARCA	No. ACTIVO
Silla giratoria con brazo, color negro	N/A	

A continuación, se procede a dar fe de lo antes mencionado por las partes que en ella intervinieron.

Entregó:

JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT
C.C. 1067872051

Recibió

JUAN HERNAN NEGRETE SFER
Almacenista General.

Proyectó: JOSE LUNA -- Contratista
Revisó: JOSE LUNA – Contratista
Aprobó: JUAN HERNAN NEGRETE - Almacenista General