FORMATO INFORME DE COMISIÓN / DESPLAZAMIENTO					
Naturaleza del proceso:	**Apoyo**	**Código:**	**GFIF12**	**Versión:**	**01**

I. DATOS GENERALES				
Nombre	HENRY ALBERTO HOYOS OLAYA	Fecha		
		Día	Mes	Año
Cargo / contratista	CONTRATISTA	15	04	2024
Dependencia	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	No. Ext.	1707	

II. DATOS DE LA COMISION / DESPLAZAMIENTO

Acto Administrativo: SIIF No.88324 de abril 09 de 2024

OBJETO

Realizar el acompañamiento técnico de parte del Ministerio de Salud y Protección Social a la Entidad Territorial, con el fin de realizar la revisión estructural del Hospital Sagrado Corazón de Jesús.

Actividades realizadas durante el desarrollo de la comisión o desplazamiento

1. ***MUNICIPIO DE QUIMBAYA – DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO:***

El día 5 de abril de 2024 se recibe solicitud de acompañamiento técnico para la revisión de la cubierta del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, la cual sufrió colapso parcial, como se evidencia en la siguiente fotografía suministrada por la Gerencia de la E.S.E.:



Adicionalmente, la Gerencia manifiesta que el área de Urgencias y el área de Hospitalización presentan afectaciones en su cubierta, las cuales, ante una lluvia moderada, generan filtraciones en diversos puntos de la edificación.






Visita de reconocimiento inicial:

El Ministerio de Salud y Protección Social decide realizar una visita de inspección al del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, para evaluar las afectaciones estructurales. El desplazamiento se realiza el día 9 de abril en vuelo a la ciudad de Armenia (hora de llegada: 11:15 a.m.) y posterior desplazamiento por tierra al municipio de Quimbaya (tiempo de viaje: una hora).

El municipio de Quimbaya, según la NSR10, se localiza en zona de amenaza sísmica alta (Aa=0.25 Av=0.25), y es atravesado por el Sistema de fallas de Romeral, lo cual lo hace altamente susceptible de experimentar sismos de mediana o alta intensidad.

El mapa de riesgo del Volcán Nevado del Ruíz establece que el municipio se encuentra en la zona de amenaza baja y se vería afectada por caída de ceniza, con una probable sobrecarga de 10 kg/m2.

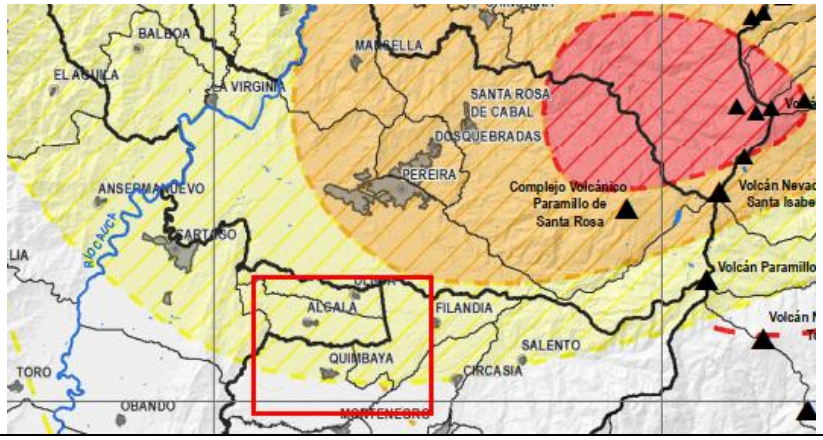

Edificio 1:
De acuerdo con la información suministrada por la Gerencia del Hospital, el Edificio 1 (colapso de la cubierta) fue construido a mediados del siglo XX, lo cual da cuenta que sus diseños no están amparados por la NRS98 o la NSR10. El sistema de resistencia sísmica se compone de mampostería confinada.

La inspección evidenció daños significativos en la estructura de soporte de la cubierta de la edificación, la cual se compone de vigas de madera de diferentes materiales y dimensiones.





La cubierta de este edificio es de teja de barro. Los materiales de soporte han sufrido un deterioro producto de la humedad y la acción de agentes patógenos que amenazan el colapso total.

El sistema se apoya sobre madera superpuesta a las vigas aéreas con un alto deterioro, lo cual evidencia que ha perdido su capacidad de trasmitir esfuerzos a los muros confinados. Asimismo, los aleros presentan afectaciones que ponen en riesgo su propia estabilidad y la circulación del personal ante la caída de material.



Edificio 2: Urgencias y Hospitalización.

De acuerdo con la información suministrada por la Gerencia del Hospital, la edificación fue restaurada en el año 1998, lo cual da cuenta que sus diseños no están amparados por la NRS98 o la NSR10.



La inspección visual de la cubierta evidencia un alto deterioro de algunos de los elementos de soporte. Los elementos afectados son susceptibles de reemplazo.





Algunas de las láminas de la cubierta presentan roturas y otras se encuentran desplazadas, propiciando la filtración de aguas lluvias.





En reunión sostenida en las instalaciones del Hospital, el ingeniero de la Alcaldía indicó que las dimensiones de la viga canal que recoje las aguas, tiene unas dimensiones inferiores a las necesarias para su correcto funcionamiento.

Las filtraciones sobre esta zona conllevan a un riesgo inminente de cortos circuitos, con lo cual se pone en peligro al personal y se afectará gravemente la prestación del servicio.

Conclusiones y recomendaciones

• El Gerente del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, indica que en estos momentos se encuentra en el Ministerio de Salud y Protección Social el proyecto de reposición, el cual cuenta con diseños finales. Ya que el nuevo hospital será construido en los mismos predios, recomienda establecer un plan de contingencia que permita la continuidad en la prestación del servicio.
• Dado que la primera etapa de construcción se realizará sobre los predios del Edificio 1, se hace necesario que el Edificio 2 siga prestando los servicios de Hospitalización y Urgencias.
• Edificio 1: Retirar las tejas de barro de las áreas susceptibles de colapso. No retirar la estructura de soporte de la cubierta. Deshabilitar el ingreso a las mismas.
• Edificio 2: Reemplazo de las láminas en mal estado, reemplazo de los elementos de soporte deteriorados y reacomodo de las láminas desplazadas.
• Buscar la alternativa más favorable para mejorar la capacidad hidráulica de la viga canal.

III. DESTINO Y FECHAS

Ciudad/ Municipio	Dpto	Desde			Hasta			Días
		DD	MM	AA	DD	MM	AA	
Municipio de Quimbaya	Quindío	9	04	2024	10	04	2024	1.5

Observaciones adicionales



Firmado digitalmente por Henry Alberto Hoyos Olaya

Firma Contratista



Firmado digitalmente por Yazmin Marixa Rosero Rosero

Vo.Bo. Supervisora