M E M O R A N D O DEAJDSCM24-660

FECHA: 18 de julio de 2024

PARA: **DORA MERCEDES RINCÓN ÁNCHEZ**
Directora Administrativa División de Contabilidad.

DE: **FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN.**
Supervisor del Contrato 095 de 2023.

ASUNTO: *"Contrato 095 de 2023 - Trámite facturas electrónicas junio de 2024".*

Atentamente remito para revisión y trámite respectivo, los documentos relacionados a continuación:

Contrato: Contrato 095 de 2023
Contratista: CISEI. S.A.S.
Concepto: Pago No. 11 correspondiente al mes de junio de 2024
Valor a pagar: $ 32.882.735,00.

Recursos:

Unidad	RP	Periodo	Factura	Valor
27-01-02-000	624	Junio de 2024	FV 802	$ 6,576,547.00
27-01-03-000	224	Junio de 2024	FV 803	$ 6,576,547.00
27-01-04-000	224	Junio de 2024	FV 804	$ 6,576,547.00
27-01-05-000	324	Junio de 2024	FV 805	$ 6,576,547.00
27-01-09-000	324	Junio de 2024	FV 806	$ 6,576,547.00
Total				$ 32,882,735.00

Documentación:

1. Facturas electrónicas FV802– U2, FV803– U3, FV804– U4, FV805– U5 y FV806– U9. Las facturas electrónicas fueron cargadas SIIF Nación el 02/07/2024 y aprobadas el 03/07/2023 por el supervisor. Igualmente, fue cargada en SECOP II por el contratista el 18/07/2024.

2. Certificación y paz y salvo de pago de aportes a la seguridad Social Integral y parafiscales de 12/07/2024, emitida por la representante legal y la revisora fiscal. Se adjuntan fotocopia cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y antecedentes de la revisora fiscal. Planilla junio de 2024.


3. certificación de cumplimento del 08/07/2024, suscrita por el supervisor técnico y ambiental del contrato para el sexto pago, correspondiente al mes de junio de 2024, la cual contiene los siguientes adjuntos:

   - Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado del mes de junio de 2024, emitido por el Ing. Javier Enrique Mendoza, ingeniero coordinador del contrato de CISEI S.A.S.

4. Ficha técnica del avance de ejecución del contrato correspondiente al periodo de junio de 2024 de 18/07/2024, suscrita por el supervisor AFJC.

5. Informe de supervisión de 18/07/2024 correspondiente al mes de junio de 2024, onceavo pago.

Cordialmente;



FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN
Supervisor del Contrato 095 de 2023.

Elaboró: Fernando Murgas, Profesional Universitario
Revisó y aprobó: Fernando Murgas, Supervisor de Contratos.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, Mayra Patricia Lizcano Cuello, identificada con cédula de ciudadanía No 57.422.455 de Aracataca Magdalena, en mi condición de Representante Legal de CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS identificada con NIT 900.346.062-7, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado condichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá a los doce (12) días del mes de julio del 2024

Mayra Patricia Lizcano Cuello
Representante Legal

Cecilia Giraldo Restrepo
Revisora Fiscal
No. T-P 280887

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGE	CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	operaciones@cisei.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E		78292308	$5.481.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	220.000	0		0		0	0	0	0	220.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	74.300	0		0		0	0	0	0	74.300	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	253.300	0		0		0	0	0	0	253.300	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	188.300	0		0		0	0	0	0	188.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	969.100	0	0	0	0	0	0		969.100	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.973.700	0	0	0	0	0	0		1.973.700	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	755.200				755.200	0	0	755.200			7.552	755.200	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	787.900	0	0	787.900	9

PAGADO 2024

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGE	CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	operaciones@cisei.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E		78292308	$5.481.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	787.900	787.900
Pensión	3	3.150.800	3.150.800
Riesgos Laborales	1	755.200	755.200
CCF	1	787.900	787.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	5.481.800	5.481.800

PAGADO 765020042

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGE	CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	operaciones@cisei.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E		78292308	$5.481.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000348185	AGUDELO GONZALEZ MAHICOL ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1015418226	ROJAS MORENO JHONATAN ARLEY	1	0			S																	230301	2.858.962	457.500	0	0	0	0	EPS005	2.858.962	114.400	14-4	2.858.962	3	69.700	CCF22	2.858.962	114.400	0	0	0	0	0
3	CC	1030676690	SALAZAR GONZALEZ LEIDY MARITZA	1	0			S																	230301	2.170.345	347.300	0	0	0	0	EPS005	2.170.345	86.900	14-4	2.170.345	1	11.400	CCF22	2.170.345	86.900	0	0	0	0	0
4	CC	11524401	PRADA RODRIGUEZ WILLIAM LEONARDO	1	0			S																	230301	2.105.345	336.900	0	0	0	0	EPS008	2.105.345	84.300	14-4	2.105.345	3	51.300	CCF22	2.105.345	84.300	0	0	0	0	0
5	CC	1193220583	CHARRIS DE LA CRUZ JESUS ANDRES	1	0			S																	230201	1.856.469	297.100	0	0	0	0	EPS002	1.856.469	74.300	14-4	1.856.469	3	45.300	CCF22	1.856.469	74.300	0	0	0	0	0
6	CC	22397542	MENDOZA DE MENDOZA MEYRA ESTHER	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	57422455	LIZCANO CUELLO MAYRA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	72303983	MENDOZA MENDOZA JAVIER ENRIQUE	1	0			S																	230201	4.200.000	672.000	0	0	0	0	EPS001	4.200.000	168.000	14-4	4.200.000	5	292.400	CCF22	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0
9	CC	79735136	HURTADO JARAMILLO NELSON	1	0			S																	230301	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS008	2.600.000	104.000	14-4	2.600.000	5	181.000	CCF22	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7873E2A0B88B8D999

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CECILIA GIRALDO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52778923 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 280887-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Bogotá D.C. 08 de julio de 2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR TÉCNICO Y AMBIENTAL DEL CONTRATO 095 DE 2023 CERTIFICA QUE:

La Empresa CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.S., en marco del Contrato No. 095 de 2023, cuyo objeto es: "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos y sistemas de seguridad instalados ubicados en las sedes de la Rama Judicial en el nivel central", cumplió con la prestación del servicio durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2024 y realizó la entrega de los siguientes documentos:

No,	DOCUMENTO	FOLIOS
1	Cedula de ciudadanía	1
2	Tarjeta Profesional	1
3	Certificado Junta Central de Contadores	1
4	Certificación Parafiscales	1
5	Informe de Servicio Técnico	83
6	Planilla CISEI Octubre	3

La presente certificación se expide y firma a los 08 días del mes de julio del (2024) dos mil veinticuatro.

ING. NÉSTOR A. MESA HERRERA
Profesional Universitario
Supervisor del Contrato

Se anexa lo enunciado
90 folios.

CISEI
SERVICIOS E INGENIERIA

INFORME ACTIVIDADES DIARIAS PALACIO DE JUSTICIA

Ítem	Nombre Del Dispositivo	Estado Inicial	Estado Final	Falla reportada	Descripción	Fecha de Revisión
1	Panel de incendios SIGMASIS	Falla	Operando con fallas	Panel central de incendio bloqueado	El panel principal de detección de incendios se encontró fuera de servicios,debido a bloqueos. Después de implementar las correcciones requeridas, el panel fue restaurado y pudo operar nuevamente, con un lazo de deteccion desconectado.	4/06/2024
2	Sensores de humo csj superior y corte constitucional pisos superiores	Falla	Falla	Los lazos se encuentran desconectados.	Se llevó a cabo un seguimiento de los circuitos de sensores en esta área, con el objetivo de identificar la causa de los bloqueos del panel.	5/06/2024
3	Sensores de humo csj superior y corte constitucional pisos inferiores	Falla	Falla	Los lazos se encuentran desconectados.	Se llevó a cabo un seguimiento de los circuitos de sensores en esta área, con el objetivo de identificar la causa de los bloqueos del panel.	6/06/2024
4	Sensores de humo csj estado y corte suprema	Falla	Falla	Los lazos se encuentran desconectados.	Se llevó a cabo un seguimiento de los circuitos de sensores en esta área, con el objetivo de identificar la causa de los bloqueos del panel.	7/06/2024
5	Cámaras P2 de corte constitucional, biblioteca y secretarias de consejos.	Falla	Operando	Cámaras sin visual	Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras, las cuales presentaban problemas con la alimentación eléctrica.	11/06/2024
6	Cámaras de seguridad en sótanos	Operando	Operando	N/A	Se llevó a cabo mantenimiento preventivo en las cámaras de seguridad ubicadas en los sótanos del Palacio de Justicia.	12/06/2024
7	Cámaras de seguridad de pisos bajos	Operando	Operando	N/A	Se llevó a cabo el mantenimiento de las cámaras internas restantes del Palacio de Justicia.	13/06/2024
8	Cámaras de seguridad	Operando	Operando	N/A	Se realizó mantenimiento preventivo en las cámaras exteriores y se revisó el estado de los grabadores.	14/06/2024
9	Lectoras y electroimán puerta de acceso p7 corte constitucional.	Falla	Operando	Sin alimentación eléctrica	Se ejecutó mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos correspondientes a esta puerta de acceso, la cual carecía de alimentación eléctrica.	17/06/2024
10	Lectoras y electroimán puerta de acceso p2 corte constitucional.	Falla	Operando	Sin alimentación eléctrica	Se ejecutó mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos correspondientes a esta puerta de acceso, la cual carecía de alimentación eléctrica.	18/06/2024
11	Lectoras y electroimán puerta de acceso p2 corte suprema.	Falla	Operando	Sin alimentación eléctrica	Se ejecutó mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos correspondientes a esta puerta de acceso, la cual carecía de alimentación eléctrica.	19/06/2024
12	Lectoras y electroimán puertas de acceso p4 consejo estado.	Falla	Operando	Sin alimentación eléctrica	Se ejecutó mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos correspondientes a esta puerta de acceso, la cual carecía de alimentación eléctrica.	20/06/2024
13	Sirenas, estrobo y avisador manual de consejo superior y semisótano	Falla	Falla	Cable cortado	Se llevó a cabo una revisión del estado de las sirenas, estrobos y estaciones manuales del Consejo Superior y semisótano, encontrándose averiadas.	21/06/2024
14	Sirenas, estrobo y avisador manual de consejo estado	Falla	Operando parcialmente	Cable cortado	Se realizó una revisión del estado de las sirenas, estrobos y estaciones manuales del Consejo Superior y semisótano. Se logró habilitar las sirenas y estrobos, aunque las estaciones manuales continúan fuera de servicio.	24/06/2024

15	Sirenas, estrobo y avisador manual de corte suprema y constitucional	Falla	Falla	Cable cortado	Se llevó a cabo una revisión del estado de las sirenas, estrobos y estaciones manuales del Consejo Superior y semisótano, encontrándose averiadas.	25/06/2024
16	Swicht principal CCTV	Falla	Falla	Averiado	El switch principal del sistema de CCTV experimentó un bloqueo que no pudo restablecerse, por lo que se instaló un switch temporal. Sin embargo, este switch temporal no posee las mismas capacidades que el equipo averiado, resultando en cámaras fuera de servicio.	26/06/2024
18	Software control de accesos (SIPASS)	Operando	Operando	N/A	Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo del software de control de accesos, el cual implicó realizar una copia de respaldo de la base de datos y optimizar el archivo Asco4.	28/06/2024
19	Software control de visitas (VISITOR)	Operando	Operando	N/A	El mantenimiento preventivo del software de control de visitas abarcó la creación de una copia de seguridad y la actualización de los certificados en cada equipo cliente.	28/06/2024
20	Panel de incendios SIGMASIS	Falla	Operando con fallas	Panel central de incendio bloqueado	El panel de detección de incendios experimentó otro bloqueo, lo que resultó en la inhabilitación temporal del sistema. A pesar de esto, el panel se dejó operativo pero con fallos.	28/06/2024

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO - CONTRATO 095 DE 2023

Lugar: Bogotá DC, Palacio de justicia

Sistema: Detección De Incendios

Fecha: junio 2024

Personal de CISEI: Sr. Javier Mendoza / Sr. Jesús Charris / Sr. William Prada

1. Mantenimiento preventivo y correctivo al panel de incendio SIGMASYS.

1.1. Estado inicial:

El panel principal de detección de incendios referencia Siemens SIGMASYS, se encuentra operando, con bloqueos, que impiden el funcionamiento adecuado del sistema.

1.2. Actividades realizadas:

Se realizó procedimiento de arranque que es una rutina de mantenimiento correctivo durante los bloqueos que presentan el panel. Por tal motivo, se desconectaron algunos lazos que podrían ser los causantes de los fallos. Como resultado, se redujo la frecuencia de los bloqueos del panel, sin embargo, se han dejado varias zonas sin detección de incendios.

Como se informó en anteriores ocasiones este sistema se encuentra en el fin de su ciclo de vida útil y finalizo en el año 2010, es decir en este momento se encuentra sin soporte de repuestos, actualizaciones de firmware y es necesario su actualización. Sin embargo, se está trabajando en localizar los dispositivos defectuosos para inhabilitarlos y recuperar parcialmente las zonas afectadas.

Actualmente, el panel presenta 260 fallos, correspondientes a sensores de humo, y activadores manuales de emergencia.

A continuación, se presenta una tabla que detalla el panel de incendio:

Etiqueta	Nombre	Marca	Estado Inicial	Estado Final	Fecha	Observaciones
PANEL SIGMASYS	SIEMENS SIGMASYS	SIEMENS SIGMASYS	Bloqueado	Operando con fallas	28/06/2024	El panel de incendio se encuentra inestable en su funcionamiento, se recomienda cambio.
PANEL SIGMASYS	SIEMENS PANEL OPERACIONES BD	SIEMENS SIGMASYS	Bloqueado	Operando con fallas	28/06/2024	El panel de incendio se encuentra inestable en su funcionamiento, se recomienda cambio.

Los equipos y sensores que están en falla o deshabilitados son los siguientes:

Dispositivos en falla.										
1	PANEL SIGMASYS	SIEMENS SIGMASYS	Oficina de seguridad	SIEMENS SIGMASYS	En falla	OK	OK	OK	7/06/2024	El panel de incendio se encuentra inestable en su funcionamiento, se recomienda cambio.
2	PANEL SIGMASYS	SIEMENS PANEL OPERACIONES BD	Oficina de seguridad	SIEMENS SIGMASYS	En falla	OK	OK	OK	7/06/2024	El panel de incendio se encuentra inestable en su funcionamiento, se recomienda cambio.
3	MG 5/05 SDF 3100	RM Expert,P-9.Salon De Reuniones	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
4	MG 5/06 SDF 3100	RM Expert,P-9.Salon De Reuniones	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
5	MG 5/07 SDF 3100	RM Expert,P-9.Salon De Reuniones	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
6	MG 5/08 SDF 3100	RM Expert,P-9.Comedores	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
7	MG 5/09 SDF 3100	RM Expert,P-9.Comedores	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
8	MG 5/10 SDF 3100	RM Expert,P-9.Comedores	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
9	MG 5/11 SDF 3100	RM Expert,P-9.Comedores	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
10	MG 11/22 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 601 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
11	MG 11/23 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 602 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
12	MG 11/24 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 602 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
13	MG 11/25 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 602 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
14	MG 11/26 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 601 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.

15	MG 13/04 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 502 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
16	MG 13/05 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 502 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
17	MG 13/06 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 502 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
18	MG 13/08 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 501 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
19	MG 13/09 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 501 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
20	MG 13/10 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 503 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
21	MG 13/11 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 503 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
22	MG 13/12 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 503 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
23	MG 13/13 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 503 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
24	MG 14/08 SDF 3100	RM Expert,P-5.MQNAS Ascensores CTE.Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
25	MG 14/09 SDF 3100	RM Expert,P-5.MQNAS Ascensores CTE.Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
26	MG 14/10 SDF 3100	RM Expert,P-5.Vetilacion Mecánica CTE.Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
27	MG 14/11 SDF 3100	RM Expert,P-5.Centro De Copiado CTE.Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
28	MG 14/12 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 509 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
29	MG 14/13 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 508 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
30	MG 14/14 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 508 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
31	MG 14/15 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 507 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
32	MG 14/16 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 505 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
33	MG 14/17 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 510 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
34	MG 14/18 SDF 3100	RM Expert,P-5 Axiliares ADHOREM CTE.Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.

35	MG 14/19 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 508 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
36	MG 14/20 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 506 Corte Costitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
37	MG 14/21 SDF 3100	RM Expert,P-5.Ofician 504 Corte Costitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
38	MG 15/01 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 505 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
39	MG 15/02 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 505 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
40	MG 15/03 SDF 3100	RM Expert,P-5 Oficina 506 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
41	MG 15/04 SDF 3100	RM Expert,P-5 Oficina 506 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
42	MG 15/05 SDF 3100	RM Expert,P-5 Oficina 506 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
43	MG 15/06 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 507 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
44	MG 15/07 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 507 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
45	MG 15/08 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 507 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
46	MG 15/09 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 507 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
47	MG 15/10 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 507 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
48	MG 15/11 SDF 3100	RM Expert,P-5 Oficina 506 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
49	MG 15/12 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 501 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
50	MG 15/13 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 501 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
51	MG 15/14 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 501 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
52	MG 15/15 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficna 502 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
53	MG 15/16 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficna 502 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
54	MG 15/17 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficna 502 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
55	MG 15/18 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 503 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
56	MG 15/19 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 503 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.

57	MG 15/20 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 503 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
58	MG 15/21 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 504 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
59	MG 15/22 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 504 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
60	MG 15/23 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 504 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
61	MG 15/24 SDF 3100	RM Expert,P-5.Sala De Espera Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
62	MG 15/25 SDF 3100	RM Expert,P-5.Ascensores Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
63	MG 15/26 SDF 3100	RM Expert,P-5.Sala Plena Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
64	MG 16/01 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 508 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
65	MG 16/02 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 509 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
66	MG 16/03 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 510 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
67	MG 16/04 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 511 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
68	MG 16/05 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 512 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
69	MG 16/06 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 512 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
70	MG 16/07 SDF 3100	Rm Expert,P-5.Oficina 513 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
71	MG 16/08 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 514 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
72	MG 16/09 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 514 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
73	MG 16/10 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 515 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
74	MG 16/17 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 516 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
75	MG 22/01 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 403 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
76	MG 25/04 SDF 3100	RM Expert,P-4.Aula Sistema Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
77	MG 28/20 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 317 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
78	MG 35/03 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 204 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.

79	MG 35/11 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
80	MG 35/12 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
81	MG 35/14 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
82	MG 35/15 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
83	MG 35/16 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
84	MG 35/17 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
85	MG 35/21 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
86	MG 35/22 SDF 3100	RM Expert.P-2.Fotocopiado Publico	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
87	MG 36/02 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
88	MG 36/03 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
89	MG 36/04 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
90	MG 36/05 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 202 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
91	MG 36/06 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 202 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
92	MG 36/07 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
93	MG 36/08 SDF 3100	RM Expert.P-2.CTO De Sonido Sala Mult.CTE.SU	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
94	MG 36/09 SDF 3100	RM Expert.P-2.CTO De Sonido Sala Mult.CTE.SU	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
95	MG 36/12 SDF 3100	RM Expert.P-2.Sacensores Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
96	MG 36/13 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 202 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
97	MG 36/14 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 202 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
98	MG 36/15 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Prensa Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
99	MG 36/16 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Sala De Lectura	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.

100	MG 36/17 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Sala De Lectura	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
101	MG 36/11 SDF 3100	RM Expert.P-2.Sala Múltiple Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
102	MG 36/10 SDF 3100	RM Expert.P-2.Sala Múltiple Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
103	MG 36/01 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
104	MG 36/18 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficna 201 Sala De Lectura	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
105	MG 36/19 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina Quejas Y Reclamos Cort	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
106	MG 37/01 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Publico Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
107	MG 37/02 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
108	MG 37/03 SDF 3100	RM Expert.P-2.Ascensores Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
109	MG 37/04 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 204 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
110	MG 37/05 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 202 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
111	MG 37/06 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
112	MG 37/07 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
113	MG 37/08 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
114	MG 37/09 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
115	MG 37/10 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
116	MG 37/11 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
117	MG 37/12 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
118	MG 37/13 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina Prensa Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
119	MG 37/14 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina Prensa Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
120	MG 37/15 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 204 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.

121	MG 37/16 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 204 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
122	MG 37/17 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
123	MG 37/18 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 204 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
124	MG 37/19 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 203 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
125	MG 37/20 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 203 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
126	MG 38/01 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 201 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
127	MG 38/02 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 202 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
128	MG 38/03 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 201 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
129	MG 38/04 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 202 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
130	MG 38/05 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 202 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
131	MG 38/06 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 203 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
132	MG 38/07 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 202 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
133	MG 38/08 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 203 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
134	MG 38/09 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 203 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
135	MG 38/10 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 203 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
136	MG 38/11 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 203 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
137	MG 38/12 SDF 3100	RM Expert,P-2.Ascensores Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
138	MG 38/13 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 204 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
139	MG 38/14 SDF 3100	RM Expert,P-2.Cuarto De Sonido Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
140	MG 38/15 SDF 3100	RM Expert,P-2.Cuarto De Sonido Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
141	MG 38/16 SDF 3100	RM Expert,P-2.Sala Múltiple Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
142	MG 38/17 SDF 3100	RM Expert,P-2.Sala Múltiple Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.

143	MG 41/01 SDF 3100	RM Expert,P-1.Ascensores Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
144	MG 41/02 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
145	MG 41/03 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
146	MG 41/04 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
147	MG 41/05 SDF 3100	RM Expert,P-1. Sala Lectura Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
148	MG 41/06 SDF 3100	RM Expert,P-1. Sala Lectura Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
149	MG 41/07 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
150	MG 41/08 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
151	MG 41/09 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
152	MG 41/10 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
153	MG 41/11 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
154	MG 41/12 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
155	MG 41/13 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
156	MG 41/14 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
157	MG 41/15 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
158	MG 41/16 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 102 Secretaria Consejo	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
159	MG 41/17 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 103 Secretaria Consejo	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
160	MG 41/18 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 103 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
161	MG 41/19 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 102 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
162	MG 41/20 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 102 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
163	MG 41/21 SDF 3100	RM Expert,P-1.Conmutador Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
164	MG 41/22 SDF 3100	RM Expert,P-1.Coordinacion Seguridad CJO.Su	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.

165	MG 41/23 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 103 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
166	MG 41/24 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 103 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
167	MG 41/25 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 104 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
168	MG 41/26 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 104 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
169	MG 41/27 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 104 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
170	MG 41/28 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 104 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
171	MG 42/01 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 105 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
172	MG 42/02 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 105 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
173	MG 42/03 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 105 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
174	MG 42/04 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 105 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
175	MG 42/05 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 106 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
176	MG 42/06 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 106 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
177	MG 42/07 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 106 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
178	MG 42/08 SDF 3100	RM Expert,P-1.Coordinacion Seguridad Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
179	MG 42/09 SDF 3100	RM Expert,P-1.Sala Deliberaciones Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
180	MG 42/10 SDF 3100	RM Expert,P-1.Sala Deliberaciones Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
181	MG 42/11 SDF 3100	RM Expert,P-1.Conmutador Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
182	MG 42/12 SDF 3100	RM Expert,P-1.Ascensores Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
183	MG 43/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Central De Seguridad	Oficina seguridad	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
184	MG 43/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Central De Seguridad	Oficina seguridad	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
185	MG 43/04 SDF 3100	RM Expert,SS.Central De Seguridad	Oficina seguridad	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.

186	MG 43/05 SDF 3100	RM Expert,SS.Central De Seguridad	Oficina seguridad	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
187	MG 43/06 SDF 3100	RM Expert,SS.Oficina De Seguridad	Oficina seguridad	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
188	MG 43/12 SDF 3100	RM Expert,SS.Sala Conductores Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
189	MG 43/13 SDF 3100	RM Expert,SS.Sala Conductores Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
190	MG 43/03 SDF 3100	RM Expert,SS.Correspondencia Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
191	MG 43/14 SDF 3100	RM Expert,SS.Bibloteca Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
192	MG 43/18 SDF 3100	RM Expert,SS.Estacion De Policia	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
193	MG 43/07 SDF 3100	RM Expert,SS.Policia Nacional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
194	MG 44/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Archivo Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
195	MG 44/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Archivo Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
196	MG 45/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Archivo Justicia Regional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
197	MG 45/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Administracion General	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
198	MG 45/03 SDF 3100	RM Expert,SS.Administracion General	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
199	MG 45/04 SDF 3100	RM Expert,SS.Archivo Corta Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
200	MG 45/05 SDF 3100	RM Expert,SS.Archivo Corta Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
201	MG 45/06 SDF 3100	RM Expert,SS.Sala Escoltas Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
202	MG 45/07 SDF 3100	RM Expert,SS.Sala Escoltas Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
203	MG 45/08 SDF 3100	RM Expert,SS.Subestacion Eléctrica Alta Tension	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
204	MG 45/09 SDF 3100	RM Expert,SS.Subestacion Eléctrica Alta Tension	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
205	MG 45/10 SDF 3100	RM Expert,SS.Subestacion Eléctrica Media Tension	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
206	MG 45/11 SDF 3100	RM Expert,SS.Subestac	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.

		ion Eléctrica Media Tension								
207	MG 45/12 SDF 3100	RM Expert,SS.Cuarto Basuras	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
208	MG 45/13 SDF 3100	RM Expert,SS.Cuarto Basuras	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
209	MG 45/14 SDF 3100	RM Expert,SS.Cuarto Basuras	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
210	MG 45/15 SDF 3100	RM Expert,SS.Cuarto Basuras	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
211	MG 45/16 SDF 3100	RM Expert,SS.Sala Escoltas Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
212	MG 46/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Archivo Corta Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
213	GM 46/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Archivo Corta Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
214	MG 47/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Consultoria Medicina General	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
215	MG 47/03 SDF 3100	RM Expert,SS.Consultoria Odontología	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
216	MG 47/04 SDF 3100	RM Expert,SS.Correspondencia Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
217	MG 47/05 SDF 3100	RM Expert,SS.Correspondencia Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
218	MG 47/06 SDF 3100	RM Expert,SS.Estacion De Policia	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
219	MG 47/07 SDF 3100	RM Expert,SS.Estacion De Policia	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
220	MG 47/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Acceso General Funcionarios	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
221	MG 47/08 SDF 3100	RM Expert,SS.Correspondencia General	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
222	MG 47/09 SDF 3100	RM Expert,SS.Estacion De Policia	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
223	MG 47/10 SDF 3100	RM Expert,SS.Estacion De Policia	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
224	MG 47/11 SDF 3100	RM Expert,SS.Estacion De Policia	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
225	MG 48/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Planta Telefónica	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
226	MG 48/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Planta Telefónica	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.

227	MG 49/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Almacen Aseo	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
228	MG 49/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Almacen Aseo	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
229	MG 49/03 SDF 3100	RM Expert,SS.Sala Escoltas Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
230	MG 49/04 SDF 3100	RM Expert,SS.Sala Escoltas Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
231	MG 49/06 SDF 3100	RM Expert,SS.Coordinador Admin Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
232	MG 49/05 SDF 3100	RM Expert,SS.Ventilación Mecánica Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
233	MG 49/07 SDF 3100	RM Expert,SS.Sala Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
234	MG 50/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Strip Telefónico	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
235	MG 50/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Strip Telefónico	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
236	MG 51/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Arvichivo Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
237	MG 51/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Arvichivo Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
238	MG 59/02 SDF 3100	RM Expert,S2.Deposito General	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
239	MG 102/01 SMF 3120	HFM,Archivo Corte Suprema SS	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
240	MG 103/01 SMF 3120	HFM,Planta Telefónica SS	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
241	MG 104/01 SMF 3120	HFM,Strip Telefónico SS	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
242	MG 105/01 SMF 3120	HFM,Archivo Consejo De Estado SS	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
243	MG 115/01 SDF 3100	RM Expert,Archivo Tutelas CCT.CCTCION SS	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
244	MG 115/02 SDF 3100	RM Expert,Archivo Tutelas CCT.CCTCION SS	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
245	MG 122/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Archivo Biblioteca Area 1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
246	MG 122/02 SDF 3100	RM Expert,SS. Bibiloteca Area 1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
247	MG 122/03 SDF 3100	RM Expert,SS. Biblioteca Area 1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.

248	MG 122/04 SDF 3100	RM Expert,SS. Biblioteca Area 1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
249	MG 122/05 SDF 3100	RM Expert,SS. Biblioteca Area 1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
250	MG 122/06 SDF 3100	RM Expert,SS. Biblioteca Area 1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
251	MG 122/07 SDF 3100	RM Expert,SS. Biblioteca Area 1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
252	MG 123/01 SMF 3120	HFM,SS.Biblioteca Area 1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
253	MG 124/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Bibliotec a Area 2	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
254	MG 124/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Bibliotec a Area 2	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
255	MG 124/03 SDF 3100	RM Expert,SS.Bibliotec a Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
256	MG 125/01 SMF 3120	HFM,SS.Biblioteca Area 2	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
257	MG 126/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Devoluci on Tutelas	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
258	MG 126/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Devoluci on Tutelas	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
259	MG 126/03 SDF 3100	RM Expert,SS.Devoluci on Tutelas	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
260	MG 127/01 SMF 3120	HFM,SS.Archivo Tutelas	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no está en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.



1.3. Estado final:

El panel de incendios SIGMASYS se encuentra operando parcialmente. Es necesario la actualización del sistema.

1.4. Recomendaciones:

Se recomienda la adquisición e instalación de un nuevo sistema de detección de incendios que cumpla con las normativas vigentes. Es absolutamente necesario realizar este cambio para asegurar la protección continua de las instalaciones y del personal. La implementación de esta medida debe llevarse a cabo lo más pronto posible para evitar riesgos significativos.

2. Mantenimiento preventivo y correctivo avisadores manuales, sirenas y estrobos:

2.1. Estado inicial:

Algunos de los avisadores manuales, estrobos y sirenas del Palacio de Justicia se encuentran fuera de servicio debido a una intervención accidental por parte de la empresa Cableado Digital. Esta intervención ha desactivado muchos dispositivos, lo que resulta en zonas sin señalización visual ni sonora al activarse las alarmas.

2.2. Actividades realizadas:

Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, durante las cuales se hizo el seguimiento de los cables cortados. En este proceso, se hallaron diversos módulos de control averiados, desconectados y retirados. Gracias a las correcciones realizadas, se pusieron en funcionamiento algunos estrobos y sirenas; no obstante, hay un gran número de estos dispositivos fuera de servicio. Además, debido a la antigüedad del panel de incendios, estos módulos no pueden ser reemplazados. Por tal motivo, nos vemos obligados a desactivar varios activadores manuales de emergencia, con el fin de recuperar, aunque sea parcialmente, el funcionamiento de las señales luminosas y sonoras.

En la siguiente tabla se observa el detalle de los avisadores manuales, sirenas y estrobos:

Avisadores Manuales - Estrobos/Sirenas									
Ítem	**Piso**	**Torre**	**Marca**	**Funcionamiento**	**Etiqueta De Elementos**			**Fecha**	**Observaciones**
					Estrobo	**Sirena**	**Estación Manual**	**DD/MM/AA**	
1	Piso 10	Corte Constitucional	FDM223-Ex	OK	SV/S1-02	SS-102	AVM-102		pendiente por revisar.
2	Piso 9	Corte Constitucional	FDM223-Ex	OK	SV/92	SS-92	AVM-92		pendiente por revisar.
3	Piso 8	Corte Constitucional	FDM223-Ex	OK	SV/82	SS-82	AVM-82		pendiente por revisar.
4	Piso 7	Corte Constitucional	FDM223-Ex	OK	SV/72	SS-72	AVM-72		pendiente por revisar.
5	Piso 6	Corte Constitucional	FDM223-Ex	OK	SV/62	SS-62	AVM-62		pendiente por revisar.
6	Piso 5	Corte Constitucional	FDM223-Ex	OK	SV/52	SS-52	AVM-52		pendiente por revisar.
7	Piso 5	Corte Constitucional	FDM223-Ex	NO	SV/53	SS-53	AVM-53	25/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del módulo y el cableado.
8	Piso 2	Corte Constitucional	FDM223-Ex	NO	SV/22	SS-22	AVM-22	25/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del módulo y el cableado.
9	Piso 1	Corte Constitucional	FDM223-Ex	NO	SV/12	SS-12	AVM-12	25/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del módulo y el cableado.
10	Semisótano	Corte Constitucional	FDM223-Ex	OK	SV/SS-02	SS-SS02	AVM-SS-02		pendiente por revisar.
11	Piso 4	Corte Suprema	FDM223-Ex	NO	SV/43	SS-43	AVM-43	25/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe

									evaluar el estado del módulo y el cableado.
12	Piso 4	Corte Suprema	FDM223-Ex	NO	SV/42	SS-42	AVM-42	25/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del módulo y el cableado.
13	Piso 3	Corte Suprema	FDM223-Ex	OK	SV/33	SV-33	AVM-33		pendiente por revisar.
14	Piso 3	Corte Suprema	FDM223-Ex	OK	SV/32	SV-32	AVM-32		pendiente por revisar.
15	Piso 2	Corte Suprema	FDM223-Ex	NO	SV/23	SS-23	AVM-23	25/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del módulo y el cableado.
16	Piso 1	Corte Suprema	FDM223-Ex	NO	SV/13	SS-13	AVM-13	25/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del módulo y el cableado.
17	Semisótano	Corte Suprema	FDM223-Ex	OK	SV/03	SS/03	AVM/03		pendiente por revisar.
18	Piso 10	Consejo Superior	FDM223-Ex	OK	SV/S1-01	SS-101	AVM-101		pendiente por revisar.
19	Piso 9	Consejo Superior	FDM223-Ex	OK	SV/91	SS-91	AVM-91		pendiente por revisar.
20	Piso 8	Consejo Superior	FDM223-Ex	OK	SV/81	SS-81	AVM-81		pendiente por revisar.
21	Piso 7	Consejo Superior	FDM223-Ex	OK	SV/71	SS-71	AVM-71		pendiente por revisar.
22	Piso 6	Consejo Superior	FDM223-Ex	OK	SV/61	SS-61	AVM-61		pendiente por revisar.
23	Piso 5	Consejo Superior	FDM223-Ex	NO	SV/51	SS-51	AVM-51	21/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del módulo y el cableado.
24	Piso 2	Consejo Superior	FDM223-Ex	NO	SV/21	SS-21	AVM-21	21/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del módulo y el cableado.
25	Piso 1	Consejo Superior	FDM223-Ex	NO	SV/11	SS-11	AVM-11	21/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del módulo y el cableado.
26	Semisótano	Consejo Superior	FDM223-Ex	NO	SV/SS-01	SS-SS01	AVM-SS-01	21/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del módulo y el cableado.
27	Piso 4	Consejo De Estado	FDM223-Ex	OK	SV/44	SS-44	AVM-44		Pendiente por revisar.
28	Piso 4	Consejo De Estado	FDM223-Ex	OK	SV/41	SS-41	AVM-41		Pendiente por revisar.
29	Piso 3	Consejo De Estado	FDM223-Ex	OK	SV/34	SS-34	AVM-34	24/06/2024	El módulo esta averiado, por tanto, la estación manual se deshabilito, la sirena y estrobo se activan con la activación general o con la estación manual del piso 4.
30	Piso 3	Consejo De Estado	FDM223-Ex	OK	SV/31	SS-31	AVM-31		El avisador manual, la sirena y el estrobo funciona adecuadamente.

31	Piso 2	Consejo De Estado	FDM223-Ex	OK	SV/24	SS-24	AVM-24	25/06/2024	El módulo esta averiado, por tanto, la estación manual se deshabilito, la sirena y estrobo se activan con la activación general o con la estación manual del piso 4.
32	Piso 1	Consejo De Estado	FDM223-Ex	OK	SV/14	SS-14	AVM-14	25/06/2024	El módulo esta averiado, por tanto, la estación manual se deshabilito, la sirena y estrobo se activan con la activación general o con la estación manual del piso 4.
33	Semisótano	Consejo De Estado	FDM223-Ex	NO	SV/04	SS-04	AVM-04	25/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del módulo y el cableado.
34	Semisótano	N/A	FDM223-Ex	NO	No Visible	No Visible	No Visible	21/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del módulo y el cableado.
35	Semisótano	N/A	FDM223-Ex	NO	No Visible	No Visible	No Visible	21/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del módulo y el cableado.
36	Semisótano	N/A	FDM223-Ex	NO	No Visible	No Visible	No Visible	21/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del módulo y el cableado.
37	Sótano 1	N/A	FDM223-Ex	OK	No Visible	No Visible	No Visible		Pendiente por revisar
38	Sótano 1	N/A	FDM223-Ex	OK	No Visible	No Visible	No Visible		Pendiente por revisar
39	Sótano 2	N/A	FDM223-Ex	OK	No Visible	No Visible	No Visible		Pendiente por revisar
40	Sótano 2	N/A	FDM223-Ex	OK	No Visible	No Visible	No Visible		Pendiente por revisar

2.3. Estado final:

Se recuperaron algunas sirenas y estrobos en el Consejo de Estado; no obstante, los módulos de estos equipos están inhabilitados. Por tal motivo, las estaciones manuales se encuentran fuera de servicio. Es necesario evaluar si estos módulos pueden ser recuperados para habilitar las estaciones manuales correspondientes.

Las sirenas recuperadas solo pueden ser activadas mediante una evacuación general o al accionar la estación manual del piso 4 del Consejo de Estado.

2.4. Recomendación:

Se recomienda comenzar con la implementación de un nuevo sistema de detección de incendios, ya que el sistema actual presenta inestabilidad y no garantiza un funcionamiento óptimo debido a su antigüedad. Con la instalación de un nuevo sistema, se asegurará la seguridad del personal en las instalaciones, garantizando que las señales luminosas y sonoras estén en mejor estado.

3. Anexos:

3.1. “1 - Hoja de vida activos detección Palacio JUNIO 2024.xlsx”

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 095 DE 2023 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ

EQUIPOS

Ítem	Etiqueta	Nombre	Corporación	Marca	Inspección Visual	Pruebas			Fecha	Observaciones
						Activación Dispositivo	Activación Panel	Activación Alarma	DD/MM/AA	
1	PANEL SIGMASIS	SIEMENS SIGMASIS	Oficina de seguridad	SIEMENS SIGMASIS	En falla	OK	OK	OK	28/06/2024	El panel de de deteccion de incendios, se encuentra funcionando con lazos desconectados.
2	PANEL SIGMASIS	SIEMENS PANEL OPERACIONES BD	Oficina de seguridad	SIEMENS SIGMASIS	En falla	OK	OK	OK	28/06/2024	El panel de de deteccion de incendios, se encuentra funcionando con lazos desconectados.
3	MG 1/01 SDF 3100	RM Expert,Tanque Alto Consejo Sup.P-10	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
4	MG 1/02 SDF 3100	RM Expert,Maquinas Ascensores Consejo Sup.P-10	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
5	MG 1/03 SDF 3100	RM Expert,Oratorio CJO.Sup.P-10	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
6	MG 1/04 SDF 3100	RM Expet,CendoJ P-10	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
7	MG 1/05 SDF 3100	RM Expet,CendoJ P-10	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
8	MG 1/06 SDF 3100	RM Expert,Ventilación Mecánica P-10	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
9	MG 1/07 SDF 3100	RM Expert,Ventilación Mecánica P-10	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
10	MG 1/08 SDF 3100	RM Expert,UPS P-10	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
11	MG 3/01 SDF 3100	RM Expert,Extinsion Cendoj (Piso)	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
12	MG 3/02 SDF 3100	RM Expert,Extinsion Cendoj (Piso)	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
13	MG 3/04 SDF 3100	RM Expert,Extinsion Cendoj (Techo)	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
14	MG 3/06 SDF 3100	RM Expert,Extinsion Cendoj (Techo)	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
15	MG 3/03 SDF 3100	RM Expert,Extinsion Cendoj (Piso)	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
16	MG 3/05 SDF 3100	RM Expert,Extinsion Cendoj (Techo)	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
17	MG 4/01 SDF 3100	RM Expert,Centro Computo Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
18	MG 4/02 SDF 3100	RM Expert,Centro Computo Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
19	MG 4/05 SDF 3100	RM Expert,Centro Computo Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
20	MG 4/03 SDF 3100	RM Expert,Centro Computo Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
21	MG 4/06 SDF 3100	RM Expert,Centro Computo Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
22	MG 4/04 SDF 3100	RM Expert,Centro Computo Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
3	MG 5/05 SDF 3100	RM Expert,P-9.Salon De Reuniones	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.

4	MG 5/06 SDF 3100	RM Expert,P-9.Salon De Reuniones	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
25	MG 5/07 SDF 3100	RM Expert,P-9.Salon De Reuniones	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
26	MG 5/08 SDF 3100	RM Expert,P-9.Comedores	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
27	MG 5/09 SDF 3100	RM Expert,P-9.Comedores	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
28	MG 5/10 SDF 3100	RM Expert,P-9.Comedores	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
29	MG 5/11 SDF 3100	RM Expert,P-9.Comedores	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
30	MG 5/12 SDF 3100	RM Expert,P-9.Comedores	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
31	MG 5/13 SDF 3100	RM Expert,P-9.Comedores	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
32	MG 5/14 SDF 3100	RM Expert,P-9.Cocinas	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
33	MG 5/15 SDF 3100	RM Expert,P-9.Cocinas	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
34	MG 5/16 SDF 3100	RM Expert,P-9.Cocinas	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
35	MG 5/17 SDF 3100	RM Expert,P-9.Cocinas	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
36	MG 5/01 SDF 3100	RM Expert,P-9.Ascensores Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
37	MG 5/02 SDF 3100	RM Expert,P-9. Salón De Reuniones	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
38	MG 5/03 SDF 3100	RM Expert,P-9. Salón De Reuniones	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
39	MG 5/04 SDF 3100	RM Expert,P-9 .Salón De Reuniones	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
40	MG 5/18 SDF 3100	RM Expert,P-9. Ascensores Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
41	MG 6/01 SDF 3100	RM Expert,P-8.Ascensores Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
42	MG 6/02 SDF 3100	RM Expert,P-8.Ascensores Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
43	MG 6/03 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 805 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
44	MG 6/04 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 805 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
45	MG 6/05 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 805 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
46	MG 6/06 SDF 3100	RM Expert,P-8. Oficina 804 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
47	MG 6/07 SDF 3100	RM Expert,P-8. Oficina 804 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
48	MG 6/08 SDF 3100	RM Expert,P-8. Oficina 802 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
49	MG 6/09 SDF 3100	RM Expert,P-8. Oficina 802 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
50	MG 6/10 SDF 3100	RM Expert,P-8. Oficina 802 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
51	MG 6/11 SDF 3100	RM Expert,P-8. Oficina 804 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
52	MG 6/12 SDF 3100	RM Expert,P-8. Oficina 804 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						

53	MG 6/13 SDF 3100	RM Expert,P-8. Oficina 803 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
54	MG 6/14 SDF 3100	RM Expert,P-8. Oficina 803 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
55	MG 6/15 SDF 3100	RM Expert,P-8. Oficina 803 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
56	MG 6/16 SDF 3100	RM Expert,P-8. Oficina 803 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
57	MG 6/17 SDF 3100	RM Expert,P-8. Oficina 801 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
58	MG 6/18SDF 3100	RM Expert,P-8. Oficina 801 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
59	MG 6/19 SDF 3100	RM Expert,P-8. Oficina 801 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
60	MG 7/01 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 805 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
61	MG 7/02 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 805 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
62	MG 7/03SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 805 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
63	MG 7/04 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 805 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
64	MG 7/05 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 805 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
65	MG 7/06 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 801 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
66	MG 7/07 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 801 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
67	MG 7/08 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 801 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
68	MG 7/09 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 802 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
69	MG 7/10 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 802 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
70	MG 7/11 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 802 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
71	MG 7/12 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 803 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
72	MG 7/13 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 803 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
73	MG 7/14 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 803 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
74	MG 7/15 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 804 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
75	MG 7/16 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 804 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
76	MG 7/17 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 804 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
77	MG 7/18 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 806 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
78	MG 8/01 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 806 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
79	MG 8/02 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 806 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
80	MG 8/03 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 806 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
81	MG 8/04 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 806 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
82	MG 8/05 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 807 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
83	MG 8/06 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 807 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
84	MG 8/07 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 807 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						

85	MG 8/08 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 807 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
86	MG 8/09 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 808 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
87	MG 8/09 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 808 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
88	MG 8/09 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 808 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
89	MG 8/09 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 808 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
90	MG 8/09 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 809 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
91	MG 8/09 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 809 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
92	MG 8/09 SDF 3100	RM Expert,P-8.Oficina 809 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
93	MG 8/09 SDF 3100	RM Expert,P-8.Ascensores Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
94	MG 8/17 SDF 3100	RM Expert,P-8.Ascensores Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
95	MG 9/10 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 704 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
96	MG 9/11 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 704 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
97	MG 9/12 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 705 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
98	MG 9/13 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 705 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
99	MG 9/14 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 705 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
100	MG 9/15 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 705 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
101	MG 9/16 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 706 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
102	MG 9/17 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 706 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
103	MG 9/18 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 703 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
104	MG 9/19 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 703 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
105	MG 9/20 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 703 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
106	MG 9/21 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 706 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
107	MG 9/22 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 706 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
108	MG 9/23 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 707 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
109	MG 9/24 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 707 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
110	MG 9/25 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 707 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
111	MG 9/26 SDF 3100	RM Expert,P-7.Ascensores Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
112	MG 9/27 SDF 3100	RM Expert,P-7.Ascensores Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
113	MG 9/01 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 701 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
114	MG 9/02 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 702 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
115	MG 9/03 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 702 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
116	MG 9/04 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 702 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						

117	MG 9/05 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 701 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
118	MG 9/06 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 701 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
119	MG 9/07 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 704 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
120	MG 9/08 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 704 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
121	MG 9/09 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 704 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
122	MG 10/01 SDF 3100	RM Expert,P-7.Ascensores Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
123	MG 10/02 SDF 3100	RM Expert,P-7.Ascensores Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
124	MG 10/03 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 707 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
125	MG 10/04 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 707 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
126	MG 10/05 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 707 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
127	MG 10/06 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 706 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
128	MG 10/07 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 706 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
129	MG 10/08 SDF 3100	RM Expert,P-7.Ofician 703 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
130	MG 10/09 SDF 3100	RM Expert,P-7.Ofician 703 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
131	MG 10/10 SDF 3100	RM Expert,P-7.Ofician 703 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
132	MG 10/11 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 706 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
133	MG 10/12 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 706 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
134	MG 10/13 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 705 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
135	MG 10/14 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 705 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
136	MG 10/15 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 705 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
137	MG 10/16 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 705 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
138	MG 10/17 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 702 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
139	MG 10/18 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 702 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
140	MG 10/19 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 702 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
141	MG 10/20 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 701 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
142	MG 10/21 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 701 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
143	MG 10/22 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 701 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
144	MG 10/23 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 704 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
145	MG 10/24 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 704 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
146	MG 10/25 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 704 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
147	MG 10/26 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 704 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
148	MG 10/27 SDF 3100	RM Expert,P-7.Oficina 704 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						

149	MG 11/01 SDF 3100	RM Expert,P-6.Ascensores Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
150	MG 11/02 SDF 3100	RM Expert,P-6.Ascensores Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
151	MG 11/03 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 607 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
152	MG 11/04 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 607 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
153	MG 11/05 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 607 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
154	MG 11/06 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 606 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
155	MG 11/07 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 606 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
156	MG 11/08 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 603 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
157	MG 11/09 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 603 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
158	MG 11/10 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 603 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
159	MG 11/11 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 606 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
160	MG 11/12 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 606 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
161	MG 11/13 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 605 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
162	MG 11/14 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 605 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
163	MG 11/15 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 605 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
164	MG 11/16 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 605 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
165	MG 11/17 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 604 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
166	MG 11/18 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 604 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
167	MG 11/19 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 604 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
168	MG 11/20 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 604 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
169	MG 11/21 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 604 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
170	MG 11/22 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 601 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
171	MG 11/23 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 602 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
172	MG 11/24 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 602 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
173	MG 11/25 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 602 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
174	MG 11/26 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 601 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
175	MG 12/01 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 601 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
176	MG 12/02 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 601 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
177	MG 12/03 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 601 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
178	MG 12/04 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 602 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						

179	MG 12/05 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 602 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
180	MG 12/06 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 602 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
181	MG 12/07 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 603 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
182	MG 12/08 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 603 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
183	MG 12/09 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 603 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
184	MG 12/10 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 604 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
185	MG 12/11 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 604 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
186	MG 12/12 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 604 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
187	MG 12/13 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 604 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
188	MG 12/14 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 604 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
189	MG 12/15 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 605 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
190	MG 12/16 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 605 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
191	MG 12/17 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 605 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
192	MG 12/18 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 605 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
193	MG 12/19 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 606 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
194	MG 12/20 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 606 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
195	MG 12/21 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 606 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
196	MG 12/22 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 606 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
197	MG 12/23 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 607 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
198	MG 12/24 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 607 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
199	MG 12/25 SDF 3100	RM Expert,P-6.Oficina 607 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
200	MG 12/26 SDF 3100	RM Expert,P-6.Ascensores Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
201	MG 12/27 SDF 3100	RM Expert,P-6.Ascensores Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
202	MG 13/01 SDF 3100	RM Expert,P-5.Sala De Espera Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
203	MG 13/02 SDF 3100	RM Expert,P-5.Ascensores Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
204	MG 13/03 SDF 3100	RM Expert,P-5.Sala Plena Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
205	MG 13/04 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 502 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
206	MG 13/05 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 502 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
207	MG 13/06 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 502 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
208	MG 13/07 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 501 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						

209	MG 13/08 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 501 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
210	MG 13/09 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 501 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
211	MG 13/10 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 503 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
212	MG 13/11 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 503 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
213	MG 13/12 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 503 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
214	MG 13/13 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 503 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
215	MG 14/01 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 510 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
216	MG 14/02 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 510 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
217	MG 14/03 SDF 3100	RM Expert,P-5.Auxiliares Adhore CTE.Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
218	MG 14/04 SDF 3100	RM Expert,P-5.Auxiliares Adhore CTE.Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
219	MG 14/05 SDF 3100	RM Expert,P-5.Auxiliares Adhore CTE.Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
220	MG 14/06 SDF 3100	RM Expert,P-5.Auxiliares Adhore CTE.Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
221	MG 14/07 SDF 3100	RM Expert,P-5.Sala Reuniones CTE.Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
222	MG 14/08 SDF 3100	RM Expert,P-5.MQNAS Ascensores CTE.Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
223	MG 14/09 SDF 3100	RM Expert,P-5.MQNAS Ascensores CTE.Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
224	MG 14/10 SDF 3100	RM Expert,P-5.Vetilacion Mecánica CTE.Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
225	MG 14/11 SDF 3100	RM Expert,P-5.Centro De Copiado CTE.Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
226	MG 14/12 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 509 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
227	MG 14/13 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 508 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
228	MG 14/14 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 508 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
229	MG 14/15 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 507 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
230	MG 14/16 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 505 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
231	MG 14/17 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 510 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
232	MG 14/18 SDF 3100	RM Expert,P-5 Axiliares ADHOREM CTE.Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.

233	MG 14/19 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 508 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
234	MG 14/20 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 506 Corte Costitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
235	MG 14/21 SDF 3100	RM Expert,P-5.Ofician 504 Corte Costitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
236	MG 15/01 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 505 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
237	MG 15/02 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 505 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
238	MG 15/03 SDF 3100	RM Expert,P-5 Oficina 506 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
239	MG 15/04 SDF 3100	RM Expert,P-5 Oficina 506 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
240	MG 15/05 SDF 3100	RM Expert,P-5 Oficina 506 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
241	MG 15/06 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 507 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
242	MG 15/07 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 507 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
243	MG 15/08 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 507 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
244	MG 15/09 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 507 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
245	MG 15/10 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 507 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
246	MG 15/11 SDF 3100	RM Expert,P-5 Oficina 506 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
247	MG 15/12 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 501 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
248	MG 15/13 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 501 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
249	MG 15/14 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 501 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
250	MG 15/15 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficna 502 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
251	MG 15/16 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficna 502 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
252	MG 15/17 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficna 502 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
253	MG 15/18 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 503 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.

254	MG 15/19 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 503 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
255	MG 15/20 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 503 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
256	MG 15/21 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 504 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
257	MG 15/22 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 504 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
258	MG 15/23 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 504 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
259	MG 15/24 SDF 3100	RM Expert,P-5.Sala De Espera Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
260	MG 15/25 SDF 3100	RM Expert,P-5.Ascensores Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
261	MG 15/26 SDF 3100	RM Expert,P-5.Sala Plena Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	5/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
262	MG 16/01 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 508 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
263	MG 16/02 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 509 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
264	MG 16/03 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 510 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
265	MG 16/04 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 511 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
266	MG 16/05 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 512 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
267	MG 16/06 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 512 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
268	MG 16/07 SDF 3100	Rm Expert,P-5.Oficina 513 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
269	MG 16/08 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 514 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
270	MG 16/09 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 514 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
271	MG 16/10 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 515 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
272	MG 16/14 SDF 3100	RM Expert,P-5.Ventilación Mecánica Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
273	MG 16/15 SDF 3100	RM Expert,P-5.MQNAS Ascensores Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
274	MG 16/16 SDF 3100	RM Expert,P-5.MQNAS Ascensores Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
275	MG 16/17 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 516 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
276	MG 16/18 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 517 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						

277	MG 16/19 SDF 3100	RM Expert,P-5.Oficina 519 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
278	MG 17/01 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 407 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
279	MG 17/02 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 407 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
280	MG 17/03 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 406 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
281	MG 17/04 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 405 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
282	MG 17/05 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 404 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
283	MG 17/06 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 404 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
284	MG 17/07 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 404 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
285	MG 17/08 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 405 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
286	MG 17/09 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 405 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
287	MG 17/10 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 405 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
288	MG 17/11 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 406 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
289	MG 17/12 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 406 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
290	MG 17/13 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 407 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
291	MG 17/14 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 408 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
292	MG 17/15 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 408 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
293	MG 17/16 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 408 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
294	MG 17/17 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 409 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
295	MG 17/18 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 409 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
296	MG 17/19 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 409 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
297	MG 17/20 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 404 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
298	MG 18/01 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 418 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
299	MG 18/02 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 403 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
300	MG 18/03 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 403 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
301	MG 18/04 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 403 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
302	MG 18/05 SDF 3100	RM Expert,P-4 .Oficina 402 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
303	MG 18/06 SDF 3100	RM Expert,P-4 .Oficina 402 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
304	MG 18/07 SDF 3100	RM Expert,P-4 .Oficina 402 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
305	MG 18/08 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 401 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
306	MG 18/09 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 401 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
307	MG 18/10 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 401 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
308	MG 18/11 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 416 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						

309	MG 18/12 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 416 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
310	MG 18/13 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 416 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
311	MG 18/14 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 416 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
312	MG 18/15 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 416 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
313	MG 18/16 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 417 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
314	MG 18/17 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 417 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
315	MG 18/18 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 417 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
316	MG 18/19 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 417 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
317	MG 18/20 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 417 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
318	MG 18/21 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 420 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
319	MG 18/22 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 420 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
320	MG 18/2 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 420 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
321	MG 18/24 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 421 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
322	MG 18/25 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 421 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
323	MG 18/26 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 421 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
324	MG 19/01 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 410 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
325	MG 19/02 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 410 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
326	MG 19/03 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 410 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
327	MG 19/04 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 411 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
328	MG 19/05 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 411 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
329	MG 19/06 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 411 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
330	MG 19/07 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 412 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
331	MG 19/08 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 412 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
332	MG 19/09 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 412 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
333	MG 19/10 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 413 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
334	MG 19/11 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 413 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
335	MG 19/12 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 413 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
336	MG 19/13 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 414 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
337	MG 19/14 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 414 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
338	MG 19/15 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 414 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
339	MG 19/16 SDF 3100	RM Expert,P-4.Aula Sistema Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
340	MG 19/17 SDF 3100	RM Expert,P-4.Bodega Sistema Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						

341	MG 19/18 SDF 3100	RM Expert,P-4.Bodega Sistema Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
342	MG 19/19 SDF 3100	RM Expert,P-4.Bodega Sistema Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
343	MG 20/01 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina Sistema Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
344	MG 20/02 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina Sistema Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
345	MG 20/03 SDF 3100	RM Expert,P-4.Sala Múltiple Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
346	MG 20/04 SDF 3100	RM Expert,P-4.Sala Múltiple Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
347	MG 20/05 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 415 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
348	MG 20/06 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 415 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
349	MG 20/07 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 415 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
350	MG 20/08 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 422 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
351	MG 20/09 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 422 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
352	MG 20/10 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 422 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
353	MG 20/11 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 422 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
354	MG 20/12 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 422 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
355	MG 20/13 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 421 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
356	MG 20/14 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 421 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
357	MG 20/15 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 421 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
358	MG 20/16 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 421 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
359	MG 20/17 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 421 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
360	MG 20/18 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 420 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
361	MG 20/19 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 420 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
362	MG 20/20 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 420 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
363	MG 20/21 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 420 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
364	MG 20/22 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 420 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
365	MG 20/23 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 419 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
366	MG 20/24 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 419 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
367	MG 20/25 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 419 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
368	MG 20/26 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 419 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
369	MG 20/27 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 419 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
370	MG 20/28 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 419 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
371	MG 20/29 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 419 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
372	MG 20/30 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 419 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						

373	MG 21/01 SDF 3100	RM Expert, Centro de Computo Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
374	MG 21/02 SDF 3100	RM Expert, Centro de Computo Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
375	MG 21/03 SDF 3100	RM Expert, Centro de Computo Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
376	MG 21/04 SDF 3100	RM Expert, Centro de Computo Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
377	MG 22/01 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 403 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
378	MG 22/02 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 403 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
379	MG 22/03 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 403 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
380	MG 22/04 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 402 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
381	MG 22/05 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 402 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
382	MG 22/06 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 402 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
383	MG 22/07 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 401 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
384	MG 22/08 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 401 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
385	MG 22/09 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 401 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
386	MG 22/10 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 417 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
387	MG 22/11 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 417 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
388	MG 22/12 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 417 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
389	MG 22/13 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 417 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
390	MG 22/14 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 417 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
391	MG 22/15 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 418 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
392	MG 22/16 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 418 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
393	MG 22/17 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 418 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
394	MG 22/18 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 418 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
395	MG 22/19 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 418 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
396	MG 22/20 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 419 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
397	MG 22/21 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 421 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
398	MG 22/22 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 421 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
399	MG 22/23 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 420 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
400	MG 22/24 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 420 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
401	MG 23/01 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 410 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
402	MG 23/02 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 409 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
403	MG 23/03 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 408 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
404	MG 23/04 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 408 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						

405	MG 23/05 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 410 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
406	MG 23/06 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 410 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
407	MG 23/07 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 409 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
408	MG 23/08 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 409 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
409	MG 23/09 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 407 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
410	MG 23/10 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 407 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
411	MG 23/11 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 407 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
412	MG 23/12 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 406 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
413	MG 23/13 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 406 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
414	MG 23/14 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 406 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
415	MG 23/15 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 406 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
416	MG 23/16 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 405 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
417	MG 23/17 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 404 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
418	MG 23/18 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 404 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
419	MG 24/01 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 420 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
420	MG 24/02 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 420 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
421	MG 24/03 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 420 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
422	MG 24/04 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 420 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
423	MG 24/05 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 420 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
424	MG 24/06 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 421 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
425	MG 24/07 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 421 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
426	MG 24/08 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 421 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
427	MG 24/09 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 421 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
428	MG 24/10 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 421 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
429	MG 24/11 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 422 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
430	MG 24/12 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 422 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
431	MG 24/13 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 422 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
432	MG 24/14 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 422 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
433	MG 24/15 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 422 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
434	MG 24/16 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 423 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
435	MG 24/18 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 423 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
436	MG 24/20 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 423 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						

437	MG 24/21 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 416 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
438	MG 24/22 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 416 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
439	MG 24/23 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 416 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
440	MG 24/24 SDF 3100	RM Expert,P-4.Sistema Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
441	MG 24/25 SDF 3100	RM Expert,P-4.Sala Múltiple Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
442	MG 24/26 SDF 3100	RM Expert,P-4.Sala Múltiple Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
443	MG 24/27 SDF 3100	RM Expert,P-4.Sistema Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
444	MG 24/28 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 422 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
445	MG 25/01 SDF 3100	RM Expert, Bodega CTRO.Computo Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
446	MG 25/02 SDF 3100	RM Expert, Bodega CTRO.Computo Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
447	MG 25/03 SDF 3100	RM Expert, Bodega CTRO.Computo Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
448	MG 25/04 SDF 3100	RM Expert,P-4.Aula Sistema Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
449	MG 25/05 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 415 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
450	MG 25/06 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 415 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
451	MG 25/07 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 415 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
452	MG 25/08 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 414 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
453	MG 25/09 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 414 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
454	MG 25/10 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 414 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
455	MG 25/11 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 413 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
456	MG 25/12 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 413 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
457	MG 25/13 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 413 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
458	MG 25/14 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 412 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
459	MG 25/15 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 412 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
460	MG 25/16 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 412 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
461	MG 25/17 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 411 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
462	MG 25/18 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 411 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
463	MG 25/19 SDF 3100	RM Expert,P-4.Oficina 411 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
464	MG 26/01 SDF 3100	RM Expert,Centro Computo Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
465	MG 26/02 SDF 3100	RM Expert,Centro Computo Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
466	MG 26/03 SDF 3100	RM Expert,Centro Computo Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
467	MG 26/04 SDF 3100	RM Expert,Centro Computo Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
468	MG 27/01 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 306 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						

469	MG 27/02 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 306 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
470	MG 27/03 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 306 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
471	MG 27/04 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 305 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
472	MG 27/05 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 305 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
473	MG 27/06 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 305 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
474	MG 27/07 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 304 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
475	MG 27/08 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 304 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
476	MG 27/09 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 304 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
477	MG 27/10 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 304 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
478	MG 27/11 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 309 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
479	MG 27/12 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 309 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
480	MG 27/13 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 308 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
481	MG 27/14 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 308 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
482	MG 27/15 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 307 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
483	MG 27/16 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 307 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
484	MG 27/17 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 307 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
485	MG 27/18 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 308 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
486	MG 27/19 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 309 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
487	MG 28/01 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 318 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
488	MG 28/02 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 303 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
489	MG 28/03 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 303 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
490	MG 28/04 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 303 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
491	MG 28/05 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 301 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
492	MG 28/06 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 301 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
493	MG 28/07 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 301 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
494	MG 28/08 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 302 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
495	MG 28/09 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 302 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
496	MG 28/10 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 302 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
497	MG 28/11 SDF 3100	Rm Expert,P-3.Oficina 316 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
498	MG 28/12 SDF 3100	Rm Expert,P-3.Oficina 316 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
499	MG 28/13 SDF 3100	Rm Expert,P-3.Oficina 316 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
500	MG 28/14 SDF 3100	Rm Expert,P-3.Oficina 316 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						

501	MG 28/15 SDF 3100	Rm Expert,P-3.Oficina 316 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
502	MG 28/16 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 317 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
503	MG 28/17 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 317 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
504	MG 28/18 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 317 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
505	MG 28/19 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 317 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
506	MG 28/20 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 317 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
507	MG 29/01 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 310 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
508	MG 29/02 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 310 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
509	MG 29/03 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 310 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
510	MG 29/04 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 311 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
511	MG 29/05 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 311 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
512	MG 29/06 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 311 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
513	MG 29/07 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 312 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
514	MG 29/08 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 312 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
515	MG 29/09 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 312 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
516	MG 29/10 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 313 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
517	MG 29/11 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 313 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
518	MG 29/12 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 313 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
519	MG 29/13 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 314 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
520	MG 29/14 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 314 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
521	MG 29/15 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 314 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
522	MG 29/16 SDF 3100	RM Expert,P-3.Hall Ascensoeres Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
523	MG 29/17 SDF 3100	RM Expert,P-3.Sala Juntas OF.314 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
524	MG 29/18 SDF 3100	RM Expert,Sala Sonido Oicina 314 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
525	MG 29/19 SDF 3100	RM Expert,P-3.Sala De Espera Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
526	MG 29/20 SDF 3100	RM Expert,P-3.Cocina Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
527	MG 29/21 SDF 3100	RM Expert,P-3.Sala Juntas Casacion Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
528	MG 29/22 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 322 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
529	MG 29/23 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 322 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
530	MG 30/01 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 322 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
531	MG 30/02 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 322 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
532	MG 30/03 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 322 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						

533	MG 30/04 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 322 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
534	MG 30/05 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 321 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
535	MG 30/06 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 321 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
536	MG 30/07 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 321 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
537	MG 30/08 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 321 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
538	MG 30/09 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 321 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
539	MG 30/10 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 320 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
540	MG 30/11 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 320 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
541	MG 30/12 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 321 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
542	MG 30/13 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 320 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
543	MG 30/14 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 320 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
544	MG 30/15 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 320 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
545	MG 30/16 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 320 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
546	MG 30/17 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 319 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
547	MG 30/18 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 319 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
548	MG 30/19 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 319 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
549	MG 30/20 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 319 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
550	MG 30/21 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 319 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
551	MG 30/22 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 319 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
552	MG 30/23 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 319 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
553	MG 30/24 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 321 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
554	MG 30/25 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 322 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
555	MG 31/01 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 303 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
556	MG 31/02 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 303 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
557	MG 31/03 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 303 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
558	MG 31/04 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 302 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
559	MG 31/05 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 302 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
560	MG 31/06 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 302 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
561	MG 31/07 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 301 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
562	MG 31/08 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 301 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
563	MG 31/09 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 301 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
564	MG 31/10 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 317 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						

565	MG 31/11 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 317 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
566	MG 31/12 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 317 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
567	MG 31/13 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 317 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
568	MG 31/14 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 317 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
569	MG 31/15 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 318 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
570	MG 31/16 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 318 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
571	MG 31/17 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 318 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
572	MG 31/18 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 318 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
573	MG 31/19 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 318 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
574	MG 31/20 SDF 3100	RM Expert.P-3.Oficina 319 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
575	MG 32/01 SDF 3100	RM Expert.P-3.Oficina 310 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
576	MG 32/02 SDF 3100	RM Expert.P-3.Oficina 309 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
577	MG 32/03 SDF 3100	RM Expert.P-3.Oficina 309 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
578	MG 32/04 SDF 3100	RM Expert.P-3.Oficina 309 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
579	MG 32/05 SDF 3100	RM Expert.P-3.Oficina 308 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
580	MG 32/06 SDF 3100	RM Expert.P-3.Oficina 308 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
581	MG 32/07 SDF 3100	RM Expert.P-3.Oficina 308 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
582	MG 32/08 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 307 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
583	MG 32/09 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 307 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
584	MG 32/10 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 307 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
585	MG 32/11 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 306 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
586	MG 32/12 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 306 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
587	MG 32/13 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 306 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
588	MG 32/14 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 305 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
589	MG 32/15 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 304 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
590	MG 32/16 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 304 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
591	MG 32/17 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 310 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
592	MG 32/18 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 310 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
593	MG 33/01 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 320 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
594	MG 33/02 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 320 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
595	MG 33/03 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 320 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
596	MG 33/04 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 320 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						

597	MG 33/05 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 320 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
598	MG 33/06 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 321 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
599	MG 33/07 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 321 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
600	MG 33/08 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 321 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
601	MG 33/09 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 321 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
602	MG 33/10 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 321 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
603	MG 33/11 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 322 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
604	MG 33/12 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 322 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
605	MG 33/13 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 322 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
606	MG 33/14 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 322 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
607	MG 33/15 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 322 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
608	MG 33/16 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 323 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
609	MG 33/17 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 323 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
610	MG 33/18 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 323 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
611	MG 33/19 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 316 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
612	MG 33/20 SDF 3100	RM Expert,P-3.Cocina Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
613	MG 33/21 SDF 3100	RM Expert,P-3.Sala Espera Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
614	MG 33/22 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 316 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
615	MG 33/23 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 322 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
616	MG 33/24 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 322 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
617	MG 33/25 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 321 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
618	MG 33/26 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 320 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
619	MG 34/01 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 316 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
620	MG 34/02 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 323 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
621	MG 34/03 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 323 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
622	MG 34/04 SDF 3100	RM Expert,P-3.Ascensores Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
623	MG 34/05 SDF 3100	RM Expert,P-3.Sala Sonido Oficina 315 CJO Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
624	MG 34/06 SDF 3100	RM Expert,P-3.Sala Sonido Oficina 315 CJO Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
625	MG 34/07 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 315 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
626	MG 34/08 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 315 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
627	MG 34/09 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 315 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
628	MG 34/10 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 314 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						

629	MG 34/11 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 314 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
630	MG 34/12 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 314 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
631	MG 34/13 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 313 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
632	MG 34/14 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 313 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
633	MG 34/15 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 313 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
634	MG 34/16 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 312 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
635	MG 34/17 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 312 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
636	MG 34/18 SDF 3100	RM Expert,P-3.Oficina 312 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
637	MG 34/19 SDF 3100	RM Expert.P-3.Oficina 311 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
638	MG 34/20 SDF 3100	RM Expert.P-3.Oficina 311 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
639	MG 34/21 SDF 3100	RM Expert.P-3.Oficina 311 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
640	MG 35/01 SDF 3100	RM Expert.P-2.Sala Lectura Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
641	MG 35/02 SDF 3100	RM Expert.P-2.Sala Lectura Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
642	MG 35/03 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 204 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
643	MG 35/04 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 204 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
644	MG 35/05 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 204 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
645	MG 35/06 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
646	MG 35/07 SDF 3100	RM Expert.P-2.Ascensores Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
647	MG 35/08 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
648	MG 35/09 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
649	MG 35/10 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 202 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
650	MG 35/11 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
651	MG 35/12 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
652	MG 35/13 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
653	MG 35/14 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
654	MG 35/15 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
655	MG 35/16 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
656	MG 35/17 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
657	MG 35/18 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 204 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						

658	MG 35/19 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
659	MG 35/20 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
660	MG 35/21 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
661	MG 35/22 SDF 3100	RM Expert.P-2.Fotocopiado Publico	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
662	MG 36/02 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
663	MG 36/03 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
664	MG 36/04 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
665	MG 36/05 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 202 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
666	MG 36/06 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 202 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
667	MG 36/07 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
668	MG 36/08 SDF 3100	RM Expert.P-2.CTO De Sonido Sala Mult.CTE.SU	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
669	MG 36/09 SDF 3100	RM Expert.P-2.CTO De Sonido Sala Mult.CTE.SU	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
670	MG 36/12 SDF 3100	RM Expert.P-2.Sacensores Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
671	MG 36/13 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 202 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
672	MG 36/14 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 202 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
673	MG 36/15 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Prensa Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
674	MG 36/16 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Sala De Lectura	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
675	MG 36/17 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Sala De Lectura	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
676	MG 36/11 SDF 3100	RM Expert.P-2.Sala Múltiple Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
677	MG 36/10 SDF 3100	RM Expert.P-2.Sala Múltiple Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
678	MG 36/01 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
679	MG 36/18 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficna 201 Sala De Lectura	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.

680	MG 36/19 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina Quejas Y Reclamos Cort	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
681	MG 37/01 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Publico Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
682	MG 37/02 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
683	MG 37/03 SDF 3100	RM Expert.P-2.Ascensores Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
684	MG 37/04 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 204 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
685	MG 37/05 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 202 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
686	MG 37/06 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
687	MG 37/07 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
688	MG 37/08 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
689	MG 37/09 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
690	MG 37/10 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 203 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
691	MG 37/11 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
692	MG 37/12 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
693	MG 37/13 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina Prensa Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
694	MG 37/14 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina Prensa Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
695	MG 37/15 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 204 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
696	MG 37/16 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 204 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
697	MG 37/17 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 201 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
698	MG 37/18 SDF 3100	RM Expert.P-2.Oficina 204 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
699	MG 37/19 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 203 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
700	MG 37/20 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 203 Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	6/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.

701	MG 2/01 SDF 3100	RM Expert, CTO CPOTO CTE CTTNAL	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
702	MG 2/02 SDF 3100	RM Expert, CTO CPOTO CTE CTTNAL	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
703	MG 2/03 SDF 3100	RM Expert,Oratorio CTE CTTNAL P10	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
704	MG 2/04 SDF 3100	RM Expert,Maquinas Ascensores CTE CTTNAL	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
705	MG 2/05 SDF 3100	RM Expert,Equipo Hidroematico P-10	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
706	MG 38/01 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 201 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
707	MG 38/02 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 202 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
708	MG 38/03 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 201 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
709	MG 38/04 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 202 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
710	MG 38/05 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 202 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
711	MG 38/06 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 203 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
712	MG 38/07 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 202 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
713	MG 38/08 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 203 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
714	MG 38/09 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 203 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
715	MG 38/10 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 203 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
716	MG 38/11 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 203 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
717	MG 38/12 SDF 3100	RM Expert,P-2.Ascensores Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
718	MG 38/13 SDF 3100	RM Expert,P-2.Oficina 204 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
719	MG 38/14 SDF 3100	RM Expert,P-2.Cuarto De Sonido Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
720	MG 38/15 SDF 3100	RM Expert,P-2.Cuarto De Sonido Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
721	MG 38/16 SDF 3100	RM Expert,P-2.Sala Múltiple Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
722	MG 38/17 SDF 3100	RM Expert,P-2.Sala Múltiple Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
723	MG 39/03 SDF 3100	RM Expert,P-1.Bibloteca Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
724	MG 39/04 SDF 3100	RM Expert,P-1.Bibloteca Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						

725	MG 39/05 SDF 3100	RM Expert,P-1.Bibloteca Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
726	MG 39/06 SDF 3100	RM Expert,P-1.Bibloteca Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
727	MG 39/07 SDF 3100	RM Expert,P-1.Bibloteca Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
728	MG 39/08 SDF 3100	RM Expert,P-1.Bibloteca Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
729	MG 39/09 SDF 3100	RM Expert,P-1.Bibloteca Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
730	MG 39/10 SDF 3100	RM Expert,P-1.Bibloteca Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
731	MG 39/11 SDF 3100	RM Expert,P-1.Bibloteca Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
732	MG 39/12 SDF 3100	RM Expert,P-1.Bibloteca Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
733	MG 39/13 SDF 3100	RM Expert,P-1.Conmutador Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
734	MG 39/14 SDF 3100	RM Expert,P-1.Coordinacion Seguridad CTE.Co	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
735	MG 39/15 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
736	MG 39/16 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
737	MG 39/17 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 102 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
738	MG 39/18 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 102 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
739	MG 39/19 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 103 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
740	MG 39/20 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 103 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
741	MG 39/21 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 103 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
742	MG 39/22 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 103 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
743	MG 39/23 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 102 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
744	MG 39/24 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 102 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
745	MG 39/25 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
746	MG 39/26 SDF 3100	RM Expert,P-1.Ascencores Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
747	MG 39/27 SDF 3100	RM Expert,P-1.Bibloteca Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
748	MG 40/01 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 104 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
749	MG 40/02 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 104 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
750	MG 40/03 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 104 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
751	MG 40/04 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 104 Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
752	MG 40/05 SDF 3100	RM Expert,P-1.Coordinacion Seguridad Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
753	MG 40/06 SDF 3100	RM Expert,P-1.Sala Delivertaciones Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
754	MG 40/07 SDF 3100	RM Expert,P-1.Sala Delivertaciones Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
755	MG 40/08 SDF 3100	RM Expert,P-1.Conmutador Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
756	MG 40/09 SDF 3100	RM Expert,P-1.Ascensoeres Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						

757	MG 40/10 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 104 Sala Penal Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
758	MG 40/11 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 104 Sala Penal Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
759	MG 40/12 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 104 Sala Penal Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
760	MG 40/13 SDF 3100	Rm Expert, CTO Electrico Piso 1 Cra 7 Sur	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
761	MG 41/01 SDF 3100	RM Expert,P-1.Ascensores Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
762	MG 41/02 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
763	MG 41/03 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
764	MG 41/04 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
765	MG 41/05 SDF 3100	RM Expert,P-1. Sala Lectura Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
766	MG 41/06 SDF 3100	RM Expert,P-1. Sala Lectura Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
767	MG 41/07 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
768	MG 41/08 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
769	MG 41/09 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
770	MG 41/10 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
771	MG 41/11 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
772	MG 41/12 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
773	MG 41/13 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
774	MG 41/14 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
775	MG 41/15 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 101 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
776	MG 41/16 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 102 Secretaria Consejo	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en
777	MG 41/17 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 103 Secretaria Consejo	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
778	MG 41/18 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 103 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
779	MG 41/19 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 102 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.

780	MG 41/20 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 102 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
781	MG 41/21 SDF 3100	RM Expert,P-1.Conmutador Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
782	MG 41/22 SDF 3100	RM Expert,P-1.Coordinacion Seguridad CJO.Su	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
783	MG 41/23 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 103 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
784	MG 41/24 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 103 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
785	MG 41/25 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 104 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
786	MG 41/26 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 104 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
787	MG 41/27 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 104 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
788	MG 41/28 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 104 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
789	MG 42/01 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 105 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
790	MG 42/02 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 105 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
791	MG 42/03 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 105 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
792	MG 42/04 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 105 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
793	MG 42/05 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 106 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
794	MG 42/06 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 106 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
795	MG 42/07 SDF 3100	RM Expert,P-1.Oficina 106 Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
796	MG 42/08 SDF 3100	RM Expert,P-1.Coordinacion Seguridad Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
797	MG 42/09 SDF 3100	RM Expert,P-1.Sala Deliberaciones Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
798	MG 42/10 SDF 3100	RM Expert,P-1.Sala Deliberaciones Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
799	MG 42/11 SDF 3100	RM Expert,P-1.Conmutador Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
800	MG 42/12 SDF 3100	RM Expert,P-1.Ascensores Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.

801	MG 43/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Central De Seguridad	Oficina seguridad	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
802	MG 43/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Central De Seguridad	Oficina seguridad	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
803	MG 43/04 SDF 3100	RM Expert,SS.Central De Seguridad	Oficina seguridad	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
804	MG 43/05 SDF 3100	RM Expert,SS.Central De Seguridad	Oficina seguridad	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
805	MG 43/06 SDF 3100	RM Expert,SS.Oficina De Seguridad	Oficina seguridad	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
806	MG 43/12 SDF 3100	RM Expert,SS.Sala Conductores Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
807	MG 43/13 SDF 3100	RM Expert,SS.Sala Conductores Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
808	MG 43/03 SDF 3100	RM Expert,SS.Correspondencia Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
809	MG 43/14 SDF 3100	RM Expert,SS.Bibloteca Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
810	MG 43/18 SDF 3100	RM Expert,SS.Estacion De Policia	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
811	MG 43/07 SDF 3100	RM Expert,SS.Policia Nacional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	7/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
812	MG 44/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Archivo Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
813	MG 44/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Archivo Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
814	MG 45/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Archivo Justicia Regional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
815	MG 45/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Administracion General	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
816	MG 45/03 SDF 3100	RM Expert,SS.Administracion General	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
817	MG 45/04 SDF 3100	RM Expert,SS.Archivo Corta Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
818	MG 45/05 SDF 3100	RM Expert,SS.Archivo Corta Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
819	MG 45/06 SDF 3100	RM Expert,SS.Sala Escoltas Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
820	MG 45/07 SDF 3100	RM Expert,SS.Sala Escoltas Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
821	MG 45/08 SDF 3100	RM Expert,SS.Subestacion Eléctrica Alta Tension	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.

822	MG 45/09 SDF 3100	RM Expert,SS.Subestacion Eléctrica Alta Tension	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
823	MG 45/10 SDF 3100	RM Expert,SS.Subestacion Eléctrica Media Tension	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
824	MG 45/11 SDF 3100	RM Expert,SS.Subestacion Eléctrica Media Tension	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
825	MG 45/12 SDF 3100	RM Expert,SS.Cuarto Basuras	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
826	MG 45/13 SDF 3100	RM Expert,SS.Cuarto Basuras	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
827	MG 45/14 SDF 3100	RM Expert,SS.Cuarto Basuras	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
828	MG 45/15 SDF 3100	RM Expert,SS.Cuarto Basuras	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
829	MG 45/16 SDF 3100	RM Expert,SS.Sala Escoltas Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
830	MG 46/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Archivo Corta Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
831	GM 46/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Archivo Corta Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
832	MG 47/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Consultoria Medicina General	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
833	MG 47/03 SDF 3100	RM Expert,SS.Consultoria Odontología	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
834	MG 47/04 SDF 3100	RM Expert,SS.Correspondencia Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
835	MG 47/05 SDF 3100	RM Expert,SS.Correspondencia Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
836	MG 47/06 SDF 3100	RM Expert,SS.Estacion De Policia	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
837	MG 47/07 SDF 3100	RM Expert,SS.Estacion De Policia	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
838	MG 47/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Acceso General Funcionarios	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
839	MG 47/08 SDF 3100	RM Expert,SS.Correspondencia General	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
840	MG 47/09 SDF 3100	RM Expert,SS.Estacion De Policia	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
841	MG 47/10 SDF 3100	RM Expert,SS.Estacion De Policia	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
842	MG 47/11 SDF 3100	RM Expert,SS.Estacion De Policia	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.

843	MG 48/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Planta Telefónica	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
844	MG 48/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Planta Telefónica	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
845	MG 49/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Almacen Aseo	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
846	MG 49/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Almacen Aseo	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
847	MG 49/03 SDF 3100	RM Expert,SS.Sala Escoltas Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
848	MG 49/04 SDF 3100	RM Expert,SS.Sala Escoltas Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
849	MG 49/06 SDF 3100	RM Expert,SS.Coordinador Admin Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
850	MG 49/05 SDF 3100	RM Expert,SS.Ventilación Mecánica Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
851	MG 49/07 SDF 3100	RM Expert,SS.Sala Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
852	MG 50/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Strip Telefónico	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
853	MG 50/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Strip Telefónico	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
854	MG 51/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Arvichivo Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
855	MG 51/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Arvichivo Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
856	MG 52/01 SDF 3100	RM Expert,S1.Equipos Ventilación Mecánica	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
857	MG 52/02 SDF 3100	RM Expert,S1.Equipos Ventilación Mecánica	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
858	MG 52/03 SDF 3100	RM Expert,S1.Equipos Ventilación Mecánica	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
859	MG 52/04 SDF 3100	RM Expert,S1.Subestacion Eléctrica 2	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
860	MG 52/05 SDF 3100	RM Expert,S1.Subestacion Eléctrica 2	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
861	MG 52/06 SDF 3100	RM Expert,S1.Subestacion Eléctrica 2	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
862	MG 52/07 SDF 3100	RM Expert,S1.Ventilación Mecánica	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
863	MG 52/08 SDF 3100	RM Expert,S1.Ventilación Mecánica	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
864	MG 52/09 SDF 3100	RM Expert,S1.Deposito Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
865	MG 52/10 SDF 3100	RM Expert,S1.Deposito Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
866	MG 52/11 SDF 3100	RM Expert,S1.Deposito Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
867	MG 52/12 SDF 3100	RM Expert,S1.Deposito Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
868	MG 55/01 SDF 3100	RM Expert,Archico Corte Suprema S1	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						

869	MG 55/03 SDF 3100	RM Expert,S1.Archivo Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
870	MG 55/04 SDF 3100	RM Expert,S1.Archivo Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
871	MG 55/05 SDF 3100	RM Expert,S1.Archivo Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
872	MG 55/06 SDF 3100	RM Expert,S1.Archivo Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
873	MG 55/02 SDF 3100	RM Expert,Archivo Corte Suprema S1	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
874	MG 56/01 SDF 3100	RM Expert,Archivo Consejo Estado S1	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
875	MG 56/05 SDF 3100	RM Expert,S1.Archivo Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
876	MG 56/06 SDF 3100	RM Expert,S1.Archivo Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
877	MG 56/02 SDF 3100	RM Expert,Archivo Consejo Estado S1	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
878	MG 56/03 SDF 3100	RM Expert,Archivo Consejo Estado S1	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
879	MG 56/04 SDF 3100	RM Expert,Archivo Consejo Estado S1	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
880	MG 57/01 SDF 3100	RM Expert,S1.Deposito Ejes F-2	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
881	MG 57/02 SDF 3100	RM Expert,S1.Almacen General	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
882	MG 57/04 SDF 3100	RM Expert,S1.Almacen General	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
883	MG 57/05 SDF 3100	RM Expert,S1.Almacen General	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
884	MG 57/06 SDF 3100	RM Expert,S1.Bodega General Ejes B-C 1-3	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
885	MG 57/07 SDF 3100	RM Expert,S1.Almacen General	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
886	MG 57/08 SDF 3100	RM Expert,S1.Almacen General	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
887	MG 57/09 SDF 3100	RM Expert,S1.Almacen General	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
888	MG 57/10 SDF 3100	RM Expert,S1.Almacen General	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
889	MG 57/11 SDF 3100	RM Expert,S1.Archivo Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
890	MG 58/01 SDF 3100	RM Expert, Archivo Consejo Superior S1	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
891	MG 58/02 SDF 3100	RM Expert, Archivo Consejo Superior S1	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
892	MG 59/01 SDF 3100	RM Expert,S2.Equiopo Hidroneumático	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
893	MG 59/04 SDF 3100	RM Expert,S2.Deposito General Ejes A-E 1-3	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
894	MG 59/05 SDF 3100	RM Expert,S2.Deposito General Ejes A-E 1-3	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
895	MG 59/06 SDF 3100	RM Expert,S2.Deposito General Ejes A-E 1-3	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
896	MG 59/07 SDF 3100	RM Expert,S2.Deposito General Ejes A-E 1-3	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
897	MG 59/02 SDF 3100	RM Expert,S2.Deposito General	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
898	MG 59/03 SDF 3100	RM Expert,S2.Deposito General	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
899	MG 60/01 SMF 3120	HFM,P-10.A.V.M Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
900	MG 61/01 SMF 3120	HFM,P-10.A.V.M Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						

901	MG 62/01 SMF 3120	HFM,P-9.A.V.M Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
902	MG 62/02 SMF 3120	HFM,P-9.A.V.M Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
903	MG 63/01 SMF 3120	HFM,P-8.A.V.M Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
904	MG 64/01 SMF 3120	HFM,P-8.A.V.M CJO SUP	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
905	MG 65/01 SMF 3120	HFM,P-7.A.V.M Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
906	MG 66/01 SMF 3120	HFM,P-7.A.V.M CJO SUP	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
907	MG 67/01 SMF 3120	HFM,P-6.A.V.M Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
908	MG 68/01 SMF 3120	HFM,P-6.A.V.M CJO SUP	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
909	MG 69/01 SMF 3120	HFM,P-5.A.V.M CTE.CONST.Norte	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
910	MG 70/01 SMF 3120	HFM,P-5.A.V.M CTE.CONST.Sur	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
911	MG 71/01 SMF 3120	HFM,P-5.A.V.M CJO.SUP.Norte	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
912	MG 72/01 SMF 3120	HFM,P-5.A.V.M CJO.SUP.Sur	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
913	MG 73/01 SMF 3120	HFM,P-4.A.V.M CTE.SUP:Norte	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
914	MG 74/01 SMF 3120	HFM,P-4.A.V.M CTE.SUP.Sur	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
915	MG 75/01 SMF 3120	HFM,P-4.A.V.M CTO.ESTADO.Norte	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
916	MG 76/01 SMF 3120	HFM,P-4.A.V.M CTO.ESTADO.Sur	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
917	MG 77/01 SMF 3120	HFM,P-3.A.V.M CTE.Sup.Norte	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
918	MG 78/01 SMF 3120	HFM,P-3.A.V.M CTE.Sup.Norte	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
919	MG 79/01 SMF 3120	HFM,P-3.A.V.M CJO.Estado Norte	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
920	MG 80/01 SMF 3120	HFM,P-3.A.V.M CJO.Estado Sur	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
921	MG 81/01 SMF 3120	HFM,P-2.A.V.M CTE.Const	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
922	MG 82/01 SMF 3120	HFM,P-2.A.V.M CTE.Sup.Sur	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
923	MG 83/01 SMF 3120	HFM,P-2.A.V.M CJO.Sup	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
924	MG 84/01 SMF 3120	HFM,P-2.A.V.M CJO.Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
925	MG 85/01 SMF 3120	HFM,P-1.A.V.M CTE.Const	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
926	MG 86/01 SMF 3120	HFM,P-1.A.V.M CTE.Sup.Sur	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
927	MG 87/01 SMF 3120	HFM,P-1.A.V.M CJO.Sup	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
928	MG 88/01 SMF 3120	HFM,P-1.A.V.M CJO.Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
929	MG 89/01 SMF 3120	HFM,SS.A.V.M CTE.Const	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
930	MG 90/01 SMF 3120	HFM,SS.A.V.M CTE.Sup.	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
931	MG 91/01 SMF 3120	HFM,SS.A.V.M CJO.Sup	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
932	MG 93/01 SMF 3120	HFM,S1.A.V.M CR.7 Sur	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						

933	MG 94/01 SMF 3120	HFM,S1.A.V.M CR.8 Norte	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
934	MG 95/01 SMF 3120	HFM,S2.A.V.M CR.8 Norte	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
935	MG 96/01 SMF 3120	HFM,S2.A.V.M CR.7 Sur	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
936	MG 92/01 SMF 3120	HFM,S2.A.V.M CJO Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
937	MG 97/01 SMF 3120	HFM,Centro Computo Consejo Superior	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
938	MG 98/01 SMF 3120	HFM,Centro Computo Corte Costitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
939	MG 99/01 SMF 3120	HFM,Centro Computo Corte Suprema	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
940	MG 100/01 SMF 3120	HFM,Centro Computo Consejo Estado	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
941	MG 101/01 SMF 3120	HFM,Archivo Corte Constitucinal SS	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
942	MG 102/01 SMF 3120	HFM,Archivo Corte Suprema SS	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
943	MG 103/01 SMF 3120	HFM,Planta Telefónica SS	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
944	MG 104/01 SMF 3120	HFM,Strip Telefónico SS	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
945	MG 105/01 SMF 3120	HFM,Archivo Consejo De Estado SS	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
946	MG 106/01 SMF 3120	HFM,ArchivoCorte Constitucional S1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
947	MG 107/01 SMF 3120	HFM,Archivo Justicia Regnional S1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
948	MG 108/01 SMF 3120	HFM,Archivo Corte Suprema S1	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
949	MG 109/01 SMF 3120	HFM,Archivo Consejo De Estado S1	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
950	MG 110/01 SMF 3120	HFM,Archivo Consejo Superior S1	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
951	MG 53/01 SDF 3100	RM Expert,Archivo Corte Constitucional S1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
952	MG 53/02 SDF 3100	RM Expert,Archivo Corte Constitucional S1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
953	MG 54/01 SDF 3100	RM Expert,Archivo Justicia Regional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
954	MG 54/02 SDF 3100	RM Expert,Archivo Justicia Regional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
955	MG 111 /01 SDT 2100	WM High,Temp.Platn Emergencia S1	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
956	MG 111/02 SDF 3100	RM Expert,Planta Emergencia S1	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
957	MG 112/01 SMF 3120	HFM,Plata Emergencia S1	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
958	MG 113/01 SDF 3100	RM Expert,Tanque A.C.P.M S1	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
959	MG 113/02 SDF 3100	RM Expert,Tanque A.C.P.M S1	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
960	MG 114/01 SMF 3120	HFM,Tanques De ACPM	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
961	MG 115/01 SDF 3100	RM Expert,Archivo Tutelas CCT.CCTCION SS	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.

962	MG 115/02 SDF 3100	RM Expert,Archivo Tutelas CCT.CCTCION SS	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
963	MG 116/01 SMF 3120	HFM,Archivo Tutelas Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
964	MG 117/01 SDF 3100	RM Expert,Archivo Justicia Regional II S1	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
965	MG 117/02 SDF 3100	RM Expert,Archivo Justicia Regional II S1	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
966	MG 118/01 SMF 3120	HFM,Archivo De Justicia Regional 2	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
967	MG 119/01 SDF 3100	RM Expert,Archivo Justicia Regional 1 S1	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
968	MG 119/02 SDF 3100	RM Expert,Archivo Justicia Regional 1 S1	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
969	MG 120/01 SMF 3120	HFM,Archivo De Justicia Regional 1	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
970	MG 130/01 SMF 3120	HFM,Evacuacion Genereal Edificio	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
971	MG 122/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Archivo Biblioteca Area 1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
972	MG 122/02 SDF 3100	RM Expert,SS. Bibiloteca Area 1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
973	MG 122/03 SDF 3100	RM Expert,SS. Biblioteca Area 1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
974	MG 122/04 SDF 3100	RM Expert,SS. Biblioteca Area 1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
975	MG 122/05 SDF 3100	RM Expert,SS. Biblioteca Area 1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
976	MG 122/06 SDF 3100	RM Expert,SS. Biblioteca Area 1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
977	MG 122/07 SDF 3100	RM Expert,SS. Biblioteca Área 1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
978	MG 123/01 SMF 3120	HFM,SS.Biblioteca Área 1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
979	MG 124/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Biblioteca Área 2	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
980	MG 124/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Biblioteca Área 2	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
981	MG 124/03 SDF 3100	RM Expert,SS.Biblioteca Corte Constitucional	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
982	MG 125/01 SMF 3120	HFM,SS.Biblioteca Área 2	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
983	MG 126/01 SDF 3100	RM Expert,SS.Devolucion Tutelas	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
984	MG 126/02 SDF 3100	RM Expert,SS.Devolucion Tutelas	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.
985	MG 126/03 SDF 3100	RM Expert,SS.Devolucion Tutelas	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla fisica o en el lazo.

986	MG 127/01 SMF 3120	HFM,SS.Archivo Tutelas	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100	En falla	NO	NO	NO	4/06/2024	El sensor de humo no esta en funcionamiento, posible falla física o en el lazo.
987	MG 128/01 SDF 3100	RM Expert,Plus.Archivo CTE Consttnal S1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
988	MG 128/02 SDF 3100	RM Expert,Plus.Archivo CTE Consttnal S1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
989	MG 128/03 SDF 3100	RM Expert,Plus.Archivo CTE Consttnal S1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
990	MG 128/04 SDF 3100	RM Expert,Plus.Archivo CTE Consttnal S1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
991	MG 129/01 SMF 3120	HFM,SS.Archivo CTE CONSTTNAL.S1	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
992	MG 131/01 SDF 3100	RM Expert,Plus.Archivo CTE Consttnal S1 AMP	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
993	MG 131/02 SDF 3100	RM Expert,Plus.Archivo CTE Consttnal S1 AMP	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
994	MG 131/03 SDF 3100	RM Expert,Plus.Archivo CTE Consttnal S1 AMP	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
995	MG 132/01 SMF 3120	HFM,SS.Archivo CTE CONSTTNAL.S1 AMP	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
996	MG 133/01 SDF 2200	RM Expert,Plus.Archivo CTE Consttnal S1 AMP	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
997	MG 133/02 SDF 2200	RM Expert,Plus.Archivo CTE Consttnal S1 AMP	Corte Constitucional	SIEMENS SDF 3100						
998	MG 134/01 SMF 3120	HFM,SS.Archivo CJO Estado S1 AMP	Consejo Estado	SIEMENS SDF 3100						
999	MG 135/03 SDF 2200	RM Expert,Plus.Archivo CJO Superior S1	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
1000	MG 135/04 SDF 2200	RM Expert,Plus.Archivo CJO Superior S1	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
1001	MG 135/05 SDF 2200	RM Expert,Plus.Archivo CJO Superior S1	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
1002	MG 135/06 SDF 2200	RM Expert,Plus.Archivo CJO Superior S1	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
1003	MG 135/01 SDF 2200	RM Expert,Plus.Archivo CJO Superior S1	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
1004	MG 135/02 SDF 2200	RM Expert,Plus.Archivo CJO Superior S1	Consejo Superior	SIEMENS SDF 3100						
1005	MG 138/01 SDF 3100	RM Expert,Arcihvo CTE Suprema S2	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
1006	MG 138/02 SDF 3100	RM Expert,Arcihvo CTE Suprema S2	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
1007	MG 138/03 SDF 3100	RM Expert,Arcihvo CTE Suprema S2	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
1008	MG 138/04 SDF 3100	RM Expert,Arcihvo CTE Suprema S2	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
1009	MG 138/05 SDF 3100	RM Expert,Arcihvo CTE Suprema S2	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
1010	MG 140/01 SDF 3100	RM Expert,Seccion III Sótano 2	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
1011	MG 140/02 SDF 3100	RM Expert,Seccion III Sótano 2	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
1012	MG 140/03 SDF 3100	RM Expert,Seccion III Sótano 2	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
1013	MG 140/04 SDF 3100	RM Expert,Seccion III Sótano 2	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
1014	MG 140/05 SDF 3100	RM Expert,Seccion III Sótano 2	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
1015	MG 140/06 SDF 3100	RM Expert,Seccion III Sótano 2	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
1016	MG 140/07 SDF 3100	RM Expert,Seccion III Sótano 2	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						
1017	MG 140/08 SDF 3100	RM Expert,Seccion III Sótano 2	Corte Suprema	SIEMENS SDF 3100						

CISEI
SERVICIOS E INGENIERIA

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 095 DE 2023 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ

Ítem	Piso	Torre	Marca	Funcionamiento	Etiqueta De Elementos			Fecha	Observaciones
					Estrobo	Sirena	Estación Manual	DD/MM/AA	
1	Piso 10	Corte Constitucional	FDM223-Ex	OK	SV/S1-02	SS-102	AVM-102		pendiente por revisar.
2	Piso 9	Corte Constitucional	FDM223-Ex	OK	SV/92	SS-92	AVM-92		pendiente por revisar.
3	Piso 8	Corte Constitucional	FDM223-Ex	OK	SV/82	SS-82	AVM-82		pendiente por revisar.
4	Piso 7	Corte Constitucional	FDM223-Ex	OK	SV/72	SS-72	AVM-72		pendiente por revisar.
5	Piso 6	Corte Constitucional	FDM223-Ex	OK	SV/62	SS-62	AVM-62		pendiente por revisar.
6	Piso 5	Corte Constitucional	FDM223-Ex	OK	SV/52	SS-52	AVM-52		pendiente por revisar.
7	Piso 5	Corte Constitucional	FDM223-Ex	NO	SV/53	SS-53	AVM-53	25/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del modulo y el cableado.
8	Piso 2	Corte Constitucional	FDM223-Ex	NO	SV/22	SS-22	AVM-22	25/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del modulo y el cableado.
9	Piso 1	Corte Constitucional	FDM223-Ex	NO	SV/12	SS-12	AVM-12	25/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del modulo y el cableado.
10	Semisótano	Corte Constitucional	FDM223-Ex	OK	SV/SS-02	SS-SS02	AVM-SS-02		pendiente por revisar.
11	Piso 4	Corte Suprema	FDM223-Ex	NO	SV/43	SS-43	AVM-43	25/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del modulo y el cableado.
12	Piso 4	Corte Suprema	FDM223-Ex	NO	SV/42	SS-42	AVM-42	25/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del modulo y el cableado.
13	Piso 3	Corte Suprema	FDM223-Ex	OK	SV/33	SV-33	AVM-33		pendiente por revisar.
14	Piso 3	Corte Suprema	FDM223-Ex	OK	SV/32	SV-32	AVM-32		pendiente por revisar.
15	Piso 2	Corte Suprema	FDM223-Ex	NO	SV/23	SS-23	AVM-23	25/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del modulo y el cableado.

16	Piso 1	Corte Suprema	FDM223-Ex	NO	SV/13	SS-13	AVM-13	25/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del modulo y el cableado.
17	Semisótano	Corte Suprema	FDM223-Ex	OK	SV/03	SS/03	AVM/03		pendiente por revisar.
18	Piso 10	Consejo Superior	FDM223-Ex	OK	SV/S1-01	SS-101	AVM-101		pendiente por revisar.
19	Piso 9	Consejo Superior	FDM223-Ex	OK	SV/91	SS-91	AVM-91		pendiente por revisar.
20	Piso 8	Consejo Superior	FDM223-Ex	OK	SV/81	SS-81	AVM-81		pendiente por revisar.
21	Piso 7	Consejo Superior	FDM223-Ex	OK	SV/71	SS-71	AVM-71		pendiente por revisar.
22	Piso 6	Consejo Superior	FDM223-Ex	OK	SV/61	SS-61	AVM-61		pendiente por revisar.
23	Piso 5	Consejo Superior	FDM223-Ex	NO	SV/51	SS-51	AVM-51	21/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del modulo y el cableado.
24	Piso 2	Consejo Superior	FDM223-Ex	NO	SV/21	SS-21	AVM-21	21/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del modulo y el cableado.
25	Piso 1	Consejo Superior	FDM223-Ex	NO	SV/11	SS-11	AVM-11	21/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del modulo y el cableado.
26	Semisótano	Consejo Superior	FDM223-Ex	NO	SV/SS-01	SS-SS01	AVM-SS-01	21/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del modulo y el cableado.
27	Piso 4	Consejo De Estado	FDM223-Ex	OK	SV/44	SS-44	AVM-44		Pendiente por revisar.
28	Piso 4	Consejo De Estado	FDM223-Ex	OK	SV/41	SS-41	AVM-41		Pendiente por revisar.
29	Piso 3	Consejo De Estado	FDM223-Ex	OK	SV/34	SS-34	AVM-34	24/06/2024	El modulo esta averiado, por tanto la estación manual se deshabilito, la sirena y estrobo se activan con la activación general o con la estación manual del piso 4.
30	Piso 3	Consejo De Estado	FDM223-Ex	OK	SV/31	SS-31	AVM-31		El avisador manual, la sirena y el estrobo funciona adecuadamente.
31	Piso 2	Consejo De Estado	FDM223-Ex	OK	SV/24	SS-24	AVM-24	24/06/2024	El modulo esta averiado, por tanto la estación manual se deshabilito, la sirena y estrobo se activan con la activación general o con la estación manual del piso 4.
32	Piso 1	Consejo De Estado	FDM223-Ex	OK	SV/14	SS-14	AVM-14	24/06/2024	El modulo esta averiado, por tanto la estación manual se deshabilito, la sirena y estrobo se activan con la activación general o con la estación manual del piso 4.
33	Semisótano	Consejo De Estado	FDM223-Ex	NO	SV/04	SS-04	AVM-04	21/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del modulo y el cableado.
34	Semisótano	N/A	FDM223-Ex	NO	No Visible	No Visible	No Visible	21/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del modulo y el cableado.

35	Semisótano	N/A	FDM223-Ex	NO	No Visible	No Visible	No Visible	21/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del modulo y el cableado.
36	Semisótano	N/A	FDM223-Ex	NO	No Visible	No Visible	No Visible	21/06/2024	No funciona el estrobo ni la sirena, se debe evaluar el estado del modulo y el cableado.
37	Sótano 1	N/A	FDM223-Ex	OK	No Visible	No Visible	No Visible		Pendiente por revisar
38	Sótano 1	N/A	FDM223-Ex	OK	No Visible	No Visible	No Visible		Pendiente por revisar
39	Sótano 2	N/A	FDM223-Ex	OK	No Visible	No Visible	No Visible		Pendiente por revisar
40	Sótano 2	N/A	FDM223-Ex	OK	No Visible	No Visible	No Visible		Pendiente por revisar

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO - CONTRATO 095 DE 2023

Lugar: Bogotá DC, Palacio de justicia

Sistema: Control de acceso

Fecha: junio 2024

Personal de CISEI: Sr. Javier Mendoza / Sr. Jesús Charris / Sr. William Prada

1. Mantenimiento preventivo y correctivo puertas de acceso y lectoras.

1.1. Estado inicial:

Las puertas de acceso del piso 2 de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, la puerta del piso 7 de la Corte Constitucional, y las dos puertas del piso 4 del Consejo de Estado, se encontraban deshabilitadas debido a problemas en el cableado.

1.2. Actividades realizadas:


En el mantenimiento integral ejecutado, se revisó el cableado de cada lectora, durante la cual se encontró que los cables habían sido cortados. Una vez identificados los cables dañados, se procedió a cambiar el cable averiado de cada lectora hasta su respectiva interfaz de puerta “DRI”. Se realizó conexiones necesarias para restablecer el funcionamiento de cada lectora y su electroimán correspondiente.

Además, se revisaron los puntos de conexión para asegurarse de que no hubiera más daños o desgastes en el sistema. Por último, se realizaron pruebas de funcionamiento para verificar que cada puerta operara de manera adecuada. Estas pruebas confirmaron que las puertas ahora funcionan correctamente y que el acceso controlado ha sido restaurado en todas las áreas afectadas.

Los detalles de los equipos se presentan en la siguiente tabla:

LECTORAS DE PROXIMIDAD								
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Inspección Visual**	**Pruebas**			**Mantenimiento**	**Observaciones**
				Liberación Pulso	**Activación Lectora**	**Activación Evento**	**DD/MM/AA**	
1	CJO ESTADO P4 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	20/06/2024	Se realizó el recableado de la lectora de acceso hasta la DRI correspondiente. Luego, se procedió a conectar la lectora y se llevaron a cabo pruebas para verificar su correcto funcionamiento. Finalmente, la lectora fue puesta en operación.

2	CJO ESTADO P4 SALA ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	20/06/2024	Se realizó el recableado de la lectora de acceso hasta la DRI correspondiente. Luego, se procedió a conectar la lectora y se llevaron a cabo pruebas para verificar su correcto funcionamiento. Finalmente, la lectora fue puesta en operación.
3	CJO ESTADO P4 SALA SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	20/06/2024	Se realizó el recableado de la lectora de acceso hasta la DRI correspondiente. Luego, se procedió a conectar la lectora y se llevaron a cabo pruebas para verificar su correcto funcionamiento. Finalmente, la lectora fue puesta en operación.
4	CJO ESTADO P4 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	20/06/2024	Se realizó el recableado de la lectora de acceso hasta la DRI correspondiente. Luego, se procedió a conectar la lectora y se llevaron a cabo pruebas para verificar su correcto funcionamiento. Finalmente, la lectora fue puesta en operación.
5	CTE CONST P2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	18/06/2024	Se realizó el recableado de la lectora de acceso hasta la DRI correspondiente. Luego, se procedió a conectar la lectora y se llevaron a cabo pruebas para verificar su correcto funcionamiento. Finalmente, la lectora fue puesta en operación.
6	CTE CONST P2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	18/06/2024	Se realizó el recableado de la lectora de acceso hasta la DRI correspondiente. Luego, se procedió a conectar la lectora y se llevaron a cabo pruebas para verificar su correcto funcionamiento. Finalmente, la lectora fue puesta en operación.
7	CTE CONST P7 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	17/06/2024	Se realizó el recableado de la lectora de acceso hasta la DRI correspondiente. Luego, se procedió a conectar la lectora y se llevaron a cabo pruebas para verificar su correcto funcionamiento. Finalmente, la lectora fue puesta en operación.
8	CTE CONST P7 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	17/06/2024	Se realizó el recableado de la lectora de acceso hasta la DRI correspondiente. Luego, se procedió a conectar la lectora y se llevaron a cabo pruebas para verificar su correcto funcionamiento. Finalmente, la lectora fue puesta en operación.
9	CTE SUPREMA P2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	19/06/2024	Se realizó el recableado de la lectora de acceso hasta la DRI correspondiente. Luego, se procedió a conectar la lectora y se llevaron a cabo pruebas para verificar su correcto funcionamiento. Finalmente, la lectora fue puesta en operación.
10	CTE SUPREMA P2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	19/06/2024	Se realizó el recableado de la lectora de acceso hasta la DRI correspondiente. Luego, se procedió a conectar la lectora y se llevaron a cabo pruebas para verificar su correcto funcionamiento. Finalmente, la lectora fue puesta en operación.

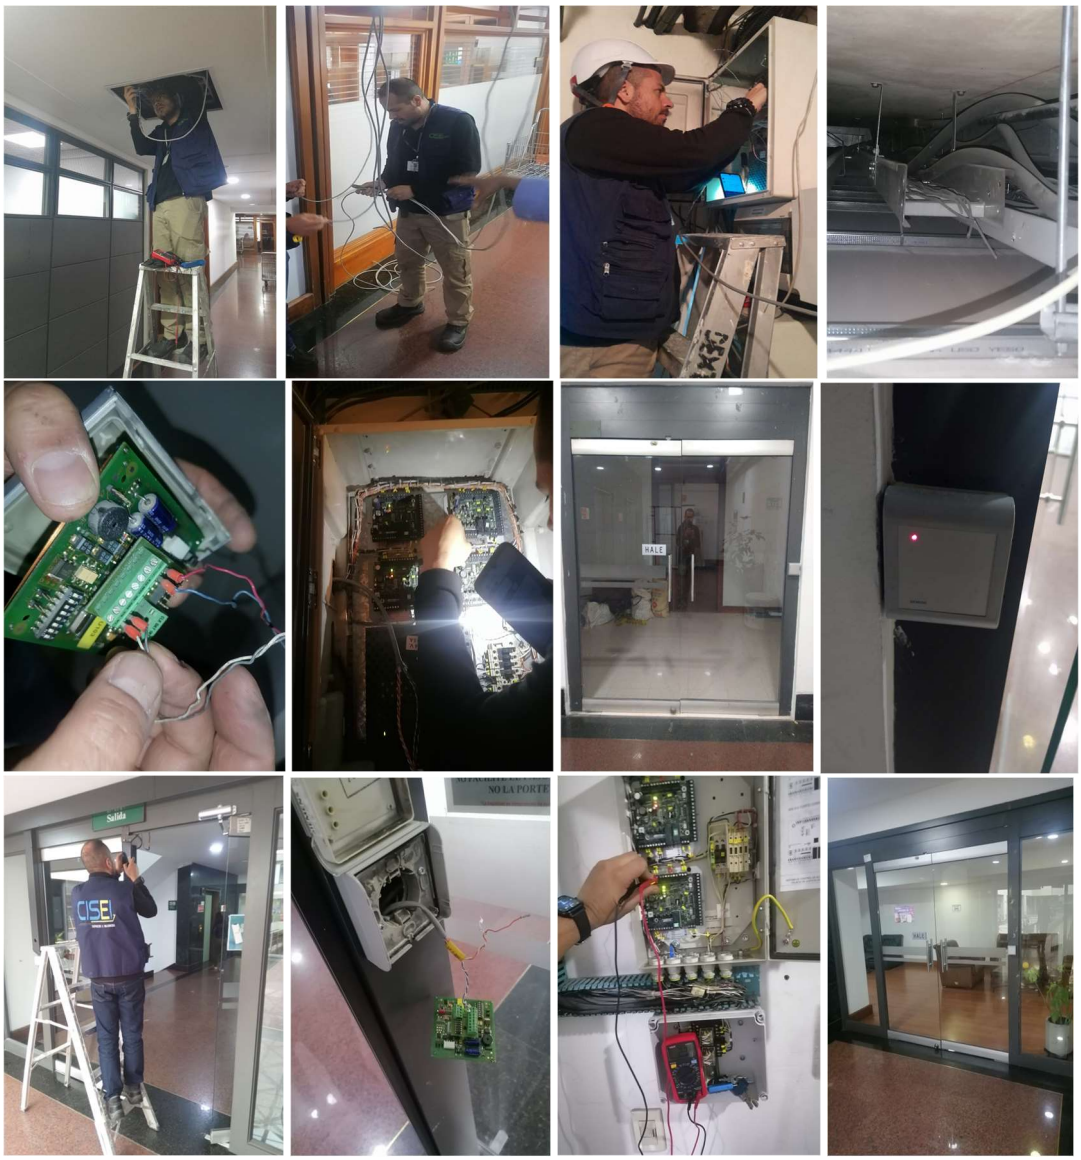

1.3. Estado final:

Las lectoras y electroimanes mencionados en la sección anterior se dejaron operando con normalidad luego de las correcciones realizadas.

2. Mantenimiento preventivo software Sipass.

2.1. Estado inicial:


El software de control de acceso Sipass se encuentra operativo.

2.2. Actividades realizadas:

Como parte del mantenimiento preventivo y correctivo, se crearon copias de respaldo de la base de datos. Estas copias se verificaron para asegurar su integridad y se almacenaron en un disco duro externo dedicado a esta tarea. Además, se realizó la depuración de la base de datos ASCO4, reduciendo su tamaño de 340GB a 253MB. Esto liberó espacio en el disco principal y evitó que el software de control de acceso funcionara de forma óptima.

En la siguiente tabla se observan los detalles del software de control de acceso.

Servidor y software de control de acceso							
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Referencia**	**Ubicación**	**Dirección IP Servidor**	**Características del Producto**	**Fecha**	**Observaciones**
1	Software control de acceso	SiPass Integrated – Versión 2.65	Servidor Sistema Control De Acceso	192.168.10.10	Software Control De Acceso.	28/06/2024	El software de control de acceso está operativo.

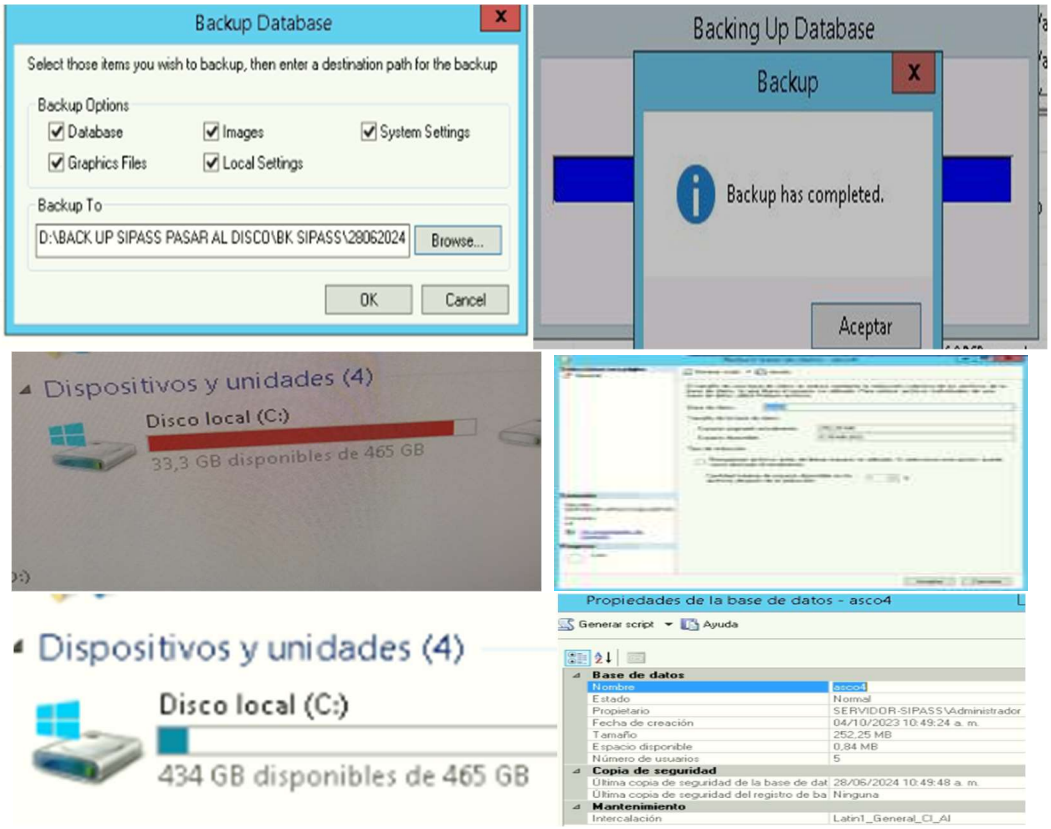

2.3. Estado final:

El software de control de acceso Sipass queda operando de forma adecuada.

3. Mantenimiento preventivo sistema control de visitas.

3.1. Estado incial:


El sistema de control de visitas está operativo.

3.2. Actividades realizadas:

Como parte del mantenimiento preventivo del sistema de control de visitantes, se efectuó una copia de respaldo de la base de datos y se actualizó el certificado del software 'Visitor' en los 7 equipos cliente.

A continuación se presenta una tabla con los equipos intervenidos:

Equipos y softwares de control de visitas.							
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Referencia**	**Ubicación**	**Dirección IP**	**Características del Producto**	**Fecha**	**Observaciones**
1	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Cuarto De Seguridad	192.168.10.21	Equipo De Control De Acceso	28/06/2024	Se actualizó el certificado del software de control de visitas.
2	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Cuarto De Seguridad	192.168.10.20	Equipo De Control De Acceso	28/06/2024	Se actualizó el certificado del software de control de visitas.
3	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Consejo De Estado	192.168.10.25	Equipo De Control De Acceso	28/06/2024	Se actualizó el certificado del software de control de visitas.
4	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Consejo Superior	192.168.10.22	Equipo De Control De Acceso	28/06/2024	Se actualizó el certificado del software de control de visitas.
5	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Corte Suprema	192.168.10.24	Equipo De Control De Acceso	28/06/2024	Se actualizó el certificado del software de control de visitas.
6	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Corte Constitucional	192.168.10.23	Equipo De Control De Acceso	28/06/2024	Se actualizó el certificado del software de control de visitas.
7	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Entrada funcionarios	192.168.10.26	Equipo De Control De Acceso	28/06/2024	Se actualizó el certificado del software de control de visitas.
8	Software de visitantes	Visitor SIPAS	Servidor control de acceso	N/A	Software Control De Visitantes	28/06/2024	Se actualizó el certificado del software de control de visitas.

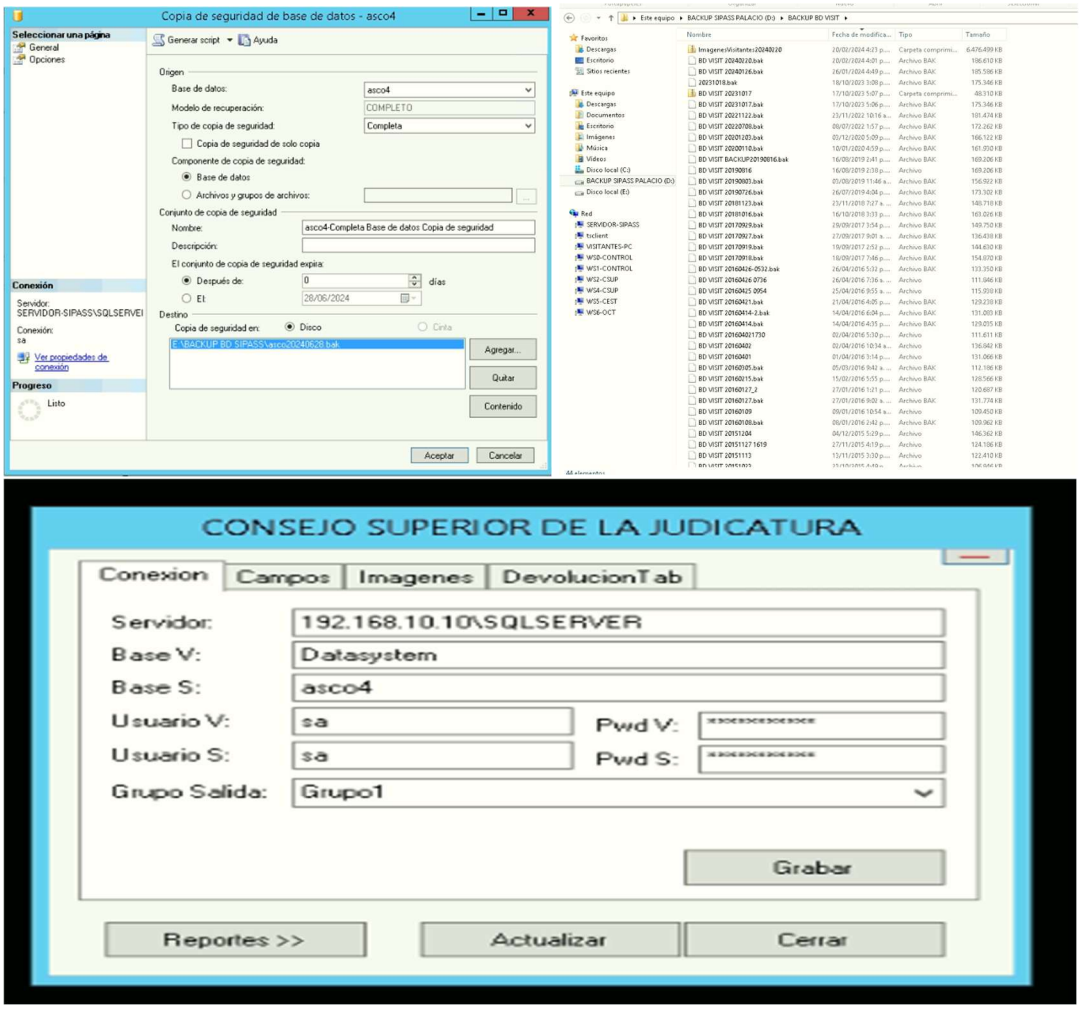

3.3. Estado final:

El sistema de control de visitas esta operando sin novedad.

4. Anexos:

4.1. “1 - Hoja de vida activos control de accesos Palacio JUNIO 2024.xlsx”

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 095 DE 2023 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ

EQUIPOS

Ítem	Nombre Del Dispositivo	Referencia	Ubicación	Dirección IP Servidor	Características del Producto	Pruebas			Mantenimiento	Observaciones
						Visualización	Ping "dirección IP"		DD/MM/AA	
							Valido	No Valido		
1	Servidor Sistema Control De Acceso	DELL	Cuarto De Seguridad	192.168.10.10	Equipo De Control De Acceso	OK	OK		28/06/2024	El servidor esta operativo
2	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Cuarto De Seguridad	192.168.10.21	Equipo De Control De Acceso	OK	OK		28/06/2024	se actualizo el certificado del software visitantres.
3	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Cuarto De Seguridad	192.168.10.20	Equipo De Control De Acceso	OK	OK		28/06/2024	se actualizo el certificado del software visitantres.
4	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Consejo De Estado	192.168.10.25	Equipo De Control De Acceso	OK	OK		28/06/2024	se actualizo el certificado del software visitantres.
5	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Consejo Superior	192.168.10.22	Equipo De Control De Acceso	OK	OK		28/06/2024	se actualizo el certificado del software visitantres.
6	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Corte Suprema	192.168.10.24	Equipo De Control De Acceso	OK	OK		28/06/2024	se actualizo el certificado del software visitantres.
7	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Corte Constitucional	1.921.681.023	Equipo De Control De Acceso	OK	OK		28/06/2024	se actualizo el certificado del software visitantres.
8	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Entrada Funcionarios	192.168.10.26	Equipo De Control De Acceso	OK	OK		28/06/2024	se actualizo el certificado del software visitantres.
9	SOFTWARE CONTROL DE ACCESO	SiPass Integrated –Versión 2.65	N/A	N/A	Software Control De Acceso	OK	N/A		28/06/2024	Se realizó la copia de seguridad a la base de datos del software Sipass
10	SOFTWARE DE VISITANTES	Visitar SIPAS	N/A	N/A	Software Control De Visitantes	OK	N/A		28/06/2024	se actualizo el certificado del software visitantres, y se realizo la copia de seguridad de la base de datos.
11	MONITOR 20"	SAMSUNG	Cuarto De Seguridad	N/A			N/A			
12	MONITOR 25"	DELL	Cuarto De Seguridad	N/A			N/A			
13	MONITOR 20"	DELL	Consejo De Estado	N/A			N/A			
14	MONITOR 20"	DELL	Consejo Superior	N/A			N/A			
15	MONITOR 20"	DELL	Corte Suprema	N/A			N/A			
16	MONITOR 20"	DELL	Corte Constitucional	N/A			N/A			
17	MONITOR 20"	DELL	Entrada Funcionarios	N/A			N/A			

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO - CONTRATO 095 DE 2023

Lugar: Bogotá DC, Palacio de justicia

Sistema: Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)

Fecha: junio de 2024

Personal de CISEI: Sr Javier Mendoza / Sr. Jesús Charris / Sr. William Prada

1. **Mantenimiento preventivo y correctivo de swichts en el cuarto de control.**

1.1. Estado inicial:

El swicth LEVEL 1 ONE de 16 puertos 10/100, ubicado en la oficina de seguridad se averió, dejando asi el sistema de CCTV fuera de servicio.


1.2. Actividades realizadas:

Se realizó mantemimiento correctivo al equipo, sin embargo no fue psoible recuperación debido a daño irreparable en la tarjeta principal. Se encontró una solución provisional utilizando un switch de 8 puertos, lo que permitió restablecer el funcionamiento del sistema de CCTV de manera parcial, ya que se necesita un dispositivos de mayor capacida, para un funcionamiento óptimo.

Se realizó un mantenimiento preventivo de los switches restantes en la oficina de seguridad para prevenir posibles fallos. Estos switches están operando con normalidad.

En la siguiente tabla se observa el detalle de los swicht intervenidos:

Switches de CCTV en la oficina de seguridad					
1	SWITCH 24 PUERTOS	TPLINK	OFICINA DE SEGURIDAD	26/06/2024	El switch se encuentra operando con normalidad, este fue limpiado y se ajustaron las conexiones.
2	SWITCH 24 PUERTOS	TPLINK	OFICINA DE SEGURIDAD	26/06/2024	El switch se encuentra operando con normalidad, este fue limpiado y se ajustaron las conexiones.
3	SWITCH 24 PUERTOS	TPLINK	OFICINA DE SEGURIDAD	26/06/2024	El switch se encuentra operando con normalidad, este fue limpiado y se ajustaron las conexiones.
4	SWITCH 24 PUERTOS	TPLINK	OFICINA DE SEGURIDAD	26/06/2024	El switch se encuentra operando con normalidad, este fue limpiado y se ajustaron las conexiones.
5	SWITCH LEVEL 1 ONE	LEVEL 1 ONE	OFICINA DE SEGURIDAD	26/06/2024	El switch presento un bloqueo y no es posible restablecerlo, necesita ser reemplazado.

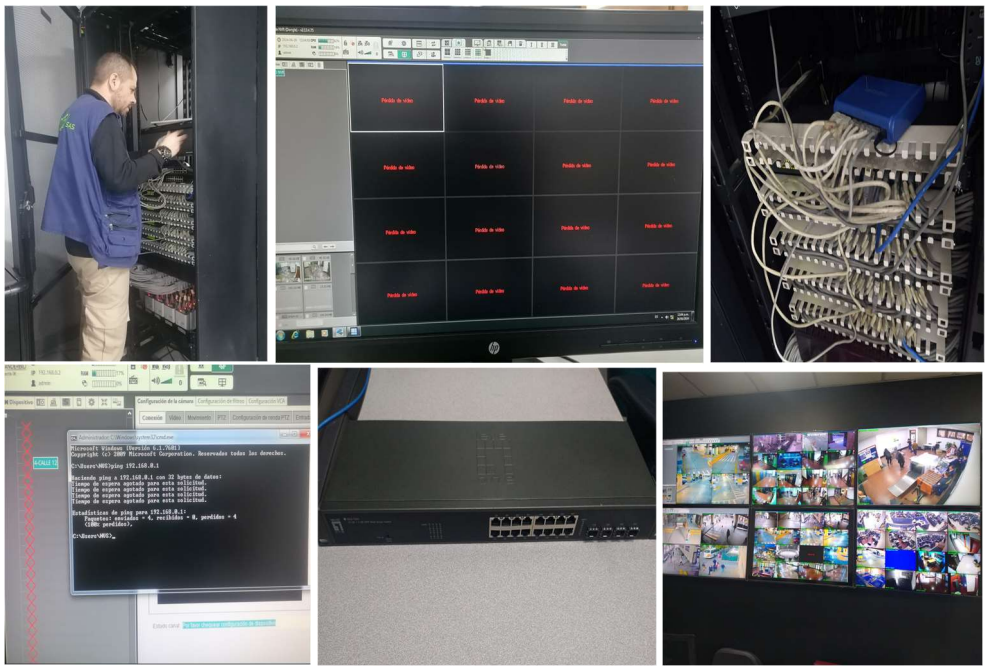

1.3. Estado final:

El switch que presento el fallo, no pudo ser recuperado; no obstante con el reemplazo temporal se pudo restablecer el funcionamiento parcial de las cámaras.

1.4. Recomendación:

Se debe adquirir un switch con 16 puertos 10/100/1000 capara 2, para garantizar un funcionamiento adecuado de las cámaras de seguridad.

2. Mantenimiento preventivo y correctivo a cámaras del sistema de CCTV.

2.1. Estado incial:

Las cámaras de seguridad del palacio de justicia se encuentran funcionando, no obstante estas cámaras presentan un desgaste debido al tiempo prolongado de uso continuo.

2.2. Actividades realizadas:

Se llevó a cabo un mantenimiento integral de las cámaras de seguridad en el Palacio de Justicia. Durante este proceso, se realizó una limpieza de las cámaras y un redireccionamiento de las mismas. Además, se detectaron algunas cámaras desenfocadas y con mala visual, así como varias que estaban fuera de servicio.

En la revisión de las cámaras fuera de servicio, se evidenció un problema con la alimentación eléctrica. Tras una inspección más detallada, se identificó que la fuente de alimentación estaba en buen estado, pero el problema residía en el cable de alimentación principal. Una vez recuperado el cableado, las cámaras volvieron a operar correctamente.

Sin embargo, debido a la avería del switch principal nombrado en la pagina 1, algunas cámaras quedaron fuera de servicio nuevamente. El switch temporal utilizado como reemplazo solo soporta 8 puertos, lo cual es insuficiente para el sistema de CCTV, que requiere de 16 puertos para funcionar correctamente. Esta limitación ha resultado en la desconexión de varias cámaras, afectando la cobertura y eficacia del sistema de vigilancia.

En la siguiente tabla se encuentra el estado de cada cámara:


Cámaras							
Ítem	**Nombre del Dispositivo**	**Grabador**	**Canal**	**Dirección IP Encoder**	**Pruebas**	**Mantenimiento**	**Observaciones**
					Visualización	**DD/MM/AA**	
1	CARRERA 7	1	CHANNEL 1	192.168.0.101	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
2	PLAZA DE BOLÍVAR	1	CHANNEL 2	192.168.0.102	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
3	PLAZOLETA CENTRAL	1	CHANNEL 3	192.168.0.103	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
4	ACCESO CALLE 12	1	CHANNEL 4	192.168.0.104	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
5	SEMISOTANO	1	CHANNEL 5	192.168.0.106	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
6	SS. CJO.SUPERIOR	1	CHANNEL 6	192.168.0.107	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
7	SS. CJO.ESTADO	1	CHANNEL 7	192.168.0.108	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.

8	PUBLICO P1 CONSEJOS	1	CHANNEL 8	192.168.0.109	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
9	PUBLICO P2 CONSEJOS	1	CHANNEL 9	192.168.0.110	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
10	SS.CTE.CONSTITUCIONAL	1	CHANNEL 10	192.168.0.111	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
11	SS.CTE.SUPREMA	1	CHANNEL 11	192.168.0.112	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
12	PUBLICO P1 CORTES	1	CHANNEL 12	192.168.0.113	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
13	PUBLICO P2 CORTES	1	CHANNEL 13	192.168.0.114	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
14	SALA 1 CTE. SUPREMA	1	CHANNEL 14	192.168.0.115	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
15	PISO 5 CJO.SUPERIOR	1	CHANNEL 15	192.168.0.116	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
16	PISO 5 CTE.CONSTITUCIONAL	1	CHANNEL 16	192.168.0.117	NO		La cámara esta dañada, se espera que el contratista cableado digital suministre un reemplazo.
17	PISO 3 CTE. SUPREMA	1	CHANNEL 17	192.168.0.118	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
18	PISO 3 CJO. ESTADO	1	CHANNEL 18	192.168.0.119	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
19	ESCLUSA CJO.SUPERIOR	1	CHANNEL 19	192.168.0.120	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
20	ESCLUSA CTE.CONSTITUCIONAL	1	CHANNEL 20	192.168.0.121	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
21	ESCLUSA CTE.SUPREMA	1	CHANNEL 21	192.168.0.122	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
22	ESCLUSA CJO.ESTADO	1	CHANNEL 22	192.168.0.123	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
23	ACC. PUBLICO CONSEJOS	1	CHANNEL 23	192.168.0.124	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
24	ACC. PUBLICO CORTES	1	CHANNEL 24	192.168.0.125	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
25	PUBLICO COSTADO SUR P2 CONSJOS	1	CHANNEL 25	192.168.0.126	NO	26/06/2024	La cámara esta deshabilitada ya que el swicht principal se averió, y el swicht de reemplazo temporal tiene limitaciones.
26	PUBLICO COSTADO NOR P2 CORTES	1	CHANNEL 26	192.168.0.127	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
27	LECTORA VEHICULAR CRA 8 NOR	1	CHANNEL 28	192.168.0.129	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
28	LECTORA VEHICULAR CRA 8 SUR	1	CHANNEL 29	192.168.0.130	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
29	SALIDA VEHICULAR CR8	1	CHANNEL 30	192.168.0.131	NO	26/06/2024	La cámara esta deshabilitada ya que el swicht principal se averió, y el swicht de reemplazo temporal tiene limitaciones.
30	LECTORA VEHICULAR CALLE 12	1	CHANNEL 31	192.168.0.132	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.

31	SALIDA VEHICULAR CALLE 12	1	CHANNEL 32	192.168.0.134	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
32	SEMISOTANO CARRERA 8	1	CHANNEL 33	192.168.0.138	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
33	SEMISOTANO CAJEROS	1	CHANNEL 34	192.168.0.139	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
34	SEMISOTANO CALLE 12	1	CHANNEL 35	192.168.0.140	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
35	CORRESPONENCIA CALLE 12	1	CHANNEL 36	192.168.0.142	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
36	RAMPLA SEMISOTANO	1	CHANNEL 37	192.168.0.143	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
37	SEMISOTANO CARRERA 7	1	CHANNEL 38	192.168.0.144	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
38	SEMISOTANO BIBLITECA	1	CHANNEL 39	192.168.0.145	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
39	SEMISOTANO COSTADO SUR	1	CHANNEL 40	192.168.0.146	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
40	SALA P2 CORTES	1	CHANNEL 41	192.168.0.147	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
41	SALAS BIBLOTECA	1	CHANNEL 42	192.168.0.148	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
42	CARRERA 8 SUR	1	CHANNEL 43	192.168.0.5	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
43	ACCESO VEHICULAR CRA 8 (EXTERIOR)	1	CHANNEL 44	192.168.0.7	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
44	CARRERA 8 NOR	1	CHANNEL 45	192.168.0.8	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
45	PTZ VEHICULAR CRA 8	1	CHANNEL 46	192.168.0.9	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
46	ACCESO VEHICULAR CRA 8 (GARITA)	1	CHANNEL 47	192.168.0.6	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
47	INGRESO SECRETARIA 1 CSJ SUPERIOR	2	N/A	192.168.0.195	OK	14/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
48	SECRETARIA 2	2	N/A	192.168.0.180	OK	14/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
49	SECRETARIA 3	2	N/A	192.168.0.193	OK	14/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
50	SECRETARIA 4	2	N/A	192.168.0.194	OK	14/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
51	SECRETARIA 5	2	N/A	192.168.0.210	OK	14/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
52	SECRETARIA 6	2	N/A	192.168.0.196	OK	14/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
53	SECRETARIA 7	2	N/A	192.168.0.197	OK	14/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
54	SEMISOTANO SALA DE CONTROL	2	CHANNEL 49	192.168.0.149	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.

55	EXTERNA SALIDA CONSEJOS	2	CHANNEL 50	192.168.0.150	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
56	SEMISOTANO CORRESPONDENCIA	2	CHANNEL 51	192.168.0.151	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
57	EXTERNA SALIDA CORTES	2	CHANNEL 52	192.168.0.152	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
58	EXTERNA CRA 7 NORTE	2	CHANNEL 53	192.168.0.153	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
59	EXTERNA CRA7 SUR	2	CHANNEL 54	192.168.0.154	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
60	EXTERNA SALA AUDIENCIAS CORTES	2	CHANNEL 55	192.168.0.155	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
61	P2 SALA PRENSA CJO.SUPERIOR	2	CHANNEL 56	192.168.0.156	OK	14/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
62	S1 ARCHIVO CJO.ESTADO	2	CHANNEL 57	192.168.0.157	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
63	S1 ARCHIVO JUSTICIA REGIONAL	2	CHANNEL 58	192.168.0.158	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
64	S1 RAMPLA	2	CHANNEL 59	192.168.0.159	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
65	S1 POSTERIOR A RAMPLA	2	CHANNEL 60	192.168.0.160	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
66	S1 PARQUADERO MOTOS	2	CHANNEL 61	192.168.0.161	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
67	S1 ALMACEN CORPORACIONES 1	2	CHANNEL 62	192.168.0.162	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
68	S1 ALMACEN CORPORACIONES	2	CHANNEL 63	192.168.0.163	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
69	SÓTANO 2 BODEGA ADMISISTRACION	2	CHANNEL 64	192.168.0.164	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
70	S2 RAMPLA	2	CHANNEL 65	192.168.0.165	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
71	SÓTANO 2 PARQUADERO MOTOS	2	CHANNEL 66	192.168.0.166	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
72	SÓTANO 2 ALMACEN GENERAL	2	CHANNEL 67	192.168.0.167	NO	26/06/2024	La cámara esta deshabilitada ya que el swicht principal se averió, y el swicht de reemplazo temporal tiene limitaciones.
73	SÓTANO 2 CUARTO DE BOMBAS	2	CHANNEL 68	192.168.0.168	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
74	ARMERILLO	2	CHANNEL 69	192.168.0.169	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
75	CORTE SUPREMA P4	2	CHANNEL 71	192.168.0.171	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
76	SECRETARIA SECCIÓN 2.CJO ESTADO P2	2	CHANNEL 72	192.168.0.172	OK	11/06/2024	La cámara fue reinstalada, se enfocó, direcciono y se dejó operando con normalidad.
77	SECRETARIA SECCIÓN 2.CJO ESTADO P4	2	CHANNEL 73	192.168.0.173	OK	11/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
78	SÓTANO 2 PARQUEADERO MOTOS	2	CHANNEL 74	192.168.0.174	OK	11/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.

79	SECRETARIA GENERAL 2. CJO ESTADO	2	CHANNEL 75	192.168.0.175	NO	11/06/2024	La cámara fue reinstalada, no obstante, esta no presenta alimentación eléctrica, el cable está cortado.
80	SECRETARIA GENERAL P2.CJO ESTADO	2	CHANNEL 76	192.168.0.176	NO	11/06/2024	La cámara fue retirada por orden del capitán Leonardo Peláez, ya que la zona fue convertida en oficinas.
81	SECRETARIA GENERAL 3.	2	CHANNEL 77	192.168.0.177	NO	11/06/2024	La cámara fue retirada por orden del capitán Leonardo Peláez, ya que la zona fue convertida en oficinas.
82	SECRETARIA SECCIÓN 5. CJO ESTADO	2	CHANNEL 79	192.168.0.179	NO	11/06/2024	La cámara fue reinstalada, no obstante, esta no presenta alimentación eléctrica, el cable está cortado.
83	BIBLOTECA CORTE CONSTITUCIONAL	2	CHANNEL 86	192.168.0.186	OK	11/06/2024	La cámara recupero la visualización luego de hacer las correcciones necesarias en la fuente de alimentación.
84	BIBLOTECA ENTRADA	2	CHANNEL 87	192.168.0.187	OK	11/06/2024	La cámara recupero la visualización luego de hacer las correcciones necesarias en la fuente de alimentación.
85	OFICINA ASEO	2	CHANNEL 88	192.168.0.188	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
86	SEMISOTANO PONAL	2	CHANNEL 86	192.168.0.189	NO	26/06/2024	La cámara esta deshabilitada ya que el swicht principal se averió, y el swicht de reemplazo temporal tiene limitaciones.
87	ACCESO FUNCIONARIOS	2	CHANNEL 91	192.168.0.4	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
88	SALA 2	3	N/A	192.168.0.17	OK	14/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
89	CORTES CONSTITUCIONAL P2	2	CHANNEL 89	192.168.0.185	OK	11/06/2024	La cámara recupero la visualización luego de hacer las correcciones necesarias en la fuente de alimentación.
90	Digitalización Csj. Estado 1	3	N/A	192.168.0.20	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
91	Digitalización Csj. Estado 2	3	N/A	192.168.0.21	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
92	Digitalización Csj. Estado 3	3	N/A	192.168.0.22	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
93	SALA 1	3	N/A	192.168.0.14	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
94	ACCESO VEHICULAR CRA 8	1	CHANNEL 47	192.168.0.6	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
95	VEHICULAR CARRERA 8 PTZ	1	CHANNEL 46	192.168.0.9	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
96	CARRERA 8 SUR	1	CHANNEL 43	192.168.0.5	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
97	CARRERA 8 NORTE	1	CHANNEL 45	192.168.0.8	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.

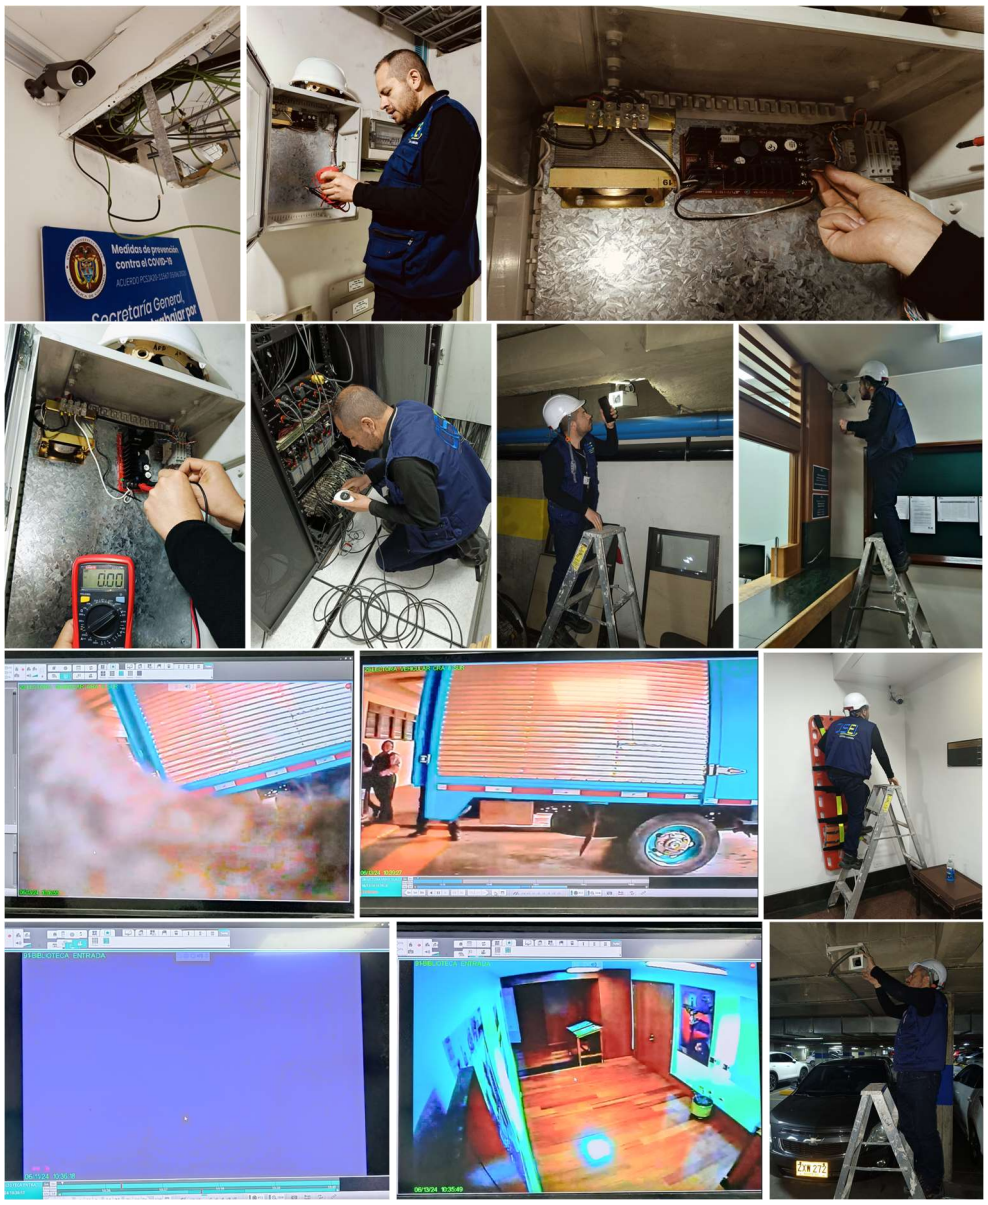

2.3. Estado final:

Las cámaras se encuentran actualmente en buen estado y con una visual aceptable. Tras completar el direccionamiento, el enfoque y las correcciones necesarias, las cámaras quedaron operando con normalidad, exeptuando las que estan desconectadas por las limitaciones del switch temporal.

2.4. Recomendaciones:

Se recomienda realizar una migración del sistema de cámaras a dispositivos con mayor resolución y tecnología IP, con el fin de mejorar la calidad de la imagen. La tecnología actual del Palacio de Justicia no permite una mejora adecuada en la calidad de la imagen. Además, es necesario adquirir un switch con al menos 16 puertos para recuperar la visualización y grabación de las cámaras que están desconectadas.


3. Mantenimiento preventivo del grabador de video 1 del sistema de CCTV.

3.1. Estado inicial:

El equipo grabador #1 está en funcionamiento.

3.2. Actividades realizadas:

Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo del grabador, verificando el estado del equipo y su desempeño. Se comprobó el estado del disco duro, el cual ya ha superado su vida útil y debe ser reemplazado. Actualmente, el periodo de grabación de este equipo es de 13 días.

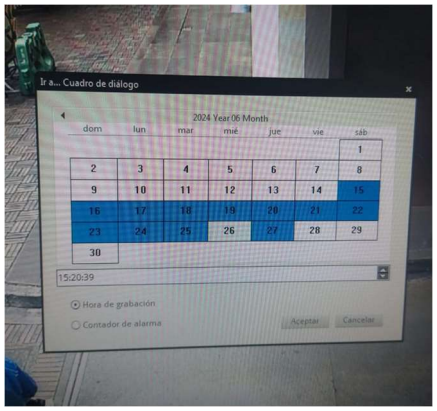



En la siguiente tabla se observa el detalle del Grabador #1:

Equipo grabador #1								
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Referencia**	**Ubicación**	**Dirección IP**	**Características Del Producto**	**Visualización**	**Mantenimiento**	**Observaciones**
1	Grabador de video nvs 1	HP E1Z53LT#ABM MXL4330XDH	Oficina de seguridad	192.168.0.2	Equipo de grabación de video	OK	27/06/2024	Se recomienda reemplazar el disco duro, ya que cumplió su vida útil.

3.3. Estado final:

El disco duro del equipo supero la vida útil recomendada; el equipo se encuentra en operación.

3.4. Recomendación:

Es necesario reemplazar el disco duro de 4TB, ya que ha superado la vida útil recomendada. Esta medida es esencial para prevenir fallos y evitar la pérdida de horas o días de grabación.

4. Mantenimiento preventivo y correctivo del grabador de video 2 del sistema de CCTV.

4.1. Estado inicial:


El equipo de grabación #2 está operativo.


4.2. Actividades realizadas:


Se realizó una revisión del equipo y se evaluó su estado general. Durante la inspección, se encontró que el disco duro presenta averías en algunos sectores. El equipo de grabación #2 tiene una capacidad de grabación continua de aproximadamente 61 días.

En la siguiente tabla se detalla el estado del Grabador #2:

Equipo grabador #2							
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Referencia**	**Dirección IP**	**Características Del Producto**	**Visualización**	**Mantenimiento**	**Observaciones**
1	Grabador de video nvs 2	HP E1Z53LT#ABM MXL4330XDH	192.168.0.2	Equipo de grabación de video	OK	27/06/2024	Se debe reemplazar el disco duro del equipo, ya que este presenta averiá en algunos sectores del mismo, estos errores pueden afectar el funcionamiento del equipo y del mismo modo afectara la grabación de video.

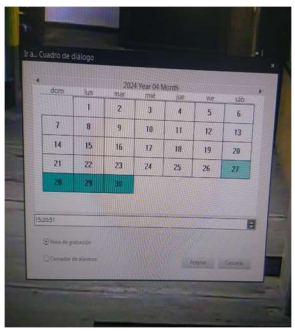

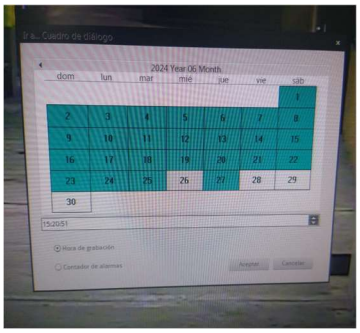

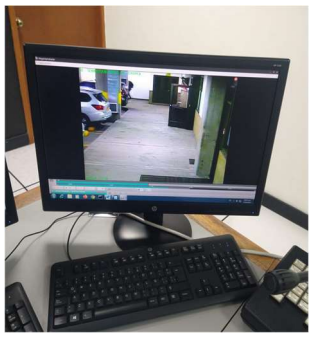

4.3. Estado final:

El disco duro presenta daños en algunos sectores; sin embargo, el equipo sigue funcionando actualmente. No obstante, no se garantiza su funcionamiento a largo plazo.

4.4. Recomendación:

Es necesario reemplazar el disco duro de 4TB para evitar fallos que podrían interrumpir el funcionamiento del equipo y afectar la visualización y grabación de video.

5. Mantenimiento preventivo equipo gestión de video.

5.1. Estado inicial:


El equipo de gestión de video se encuentra operativo.

5.2. Actividades realizadas:

Se verificó el estado y el funcionamiento actual del equipo, el cual muestra desgaste en el disco duro; sin embargo, el equipo sigue operando con normalidad.

En la siguiente tabla se detalla el estado del equipo:

Equipo administración de video								
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Referencia**	**Ubicación**	**Dirección IP**	**Características Del Producto**	**Visualización**	**Mantenimiento**	**Observaciones**
1	Equipo de administración de video	HP E1Z53LT#ABM MXL4330XDH	Oficina de seguridad	192.168.0.2	Equipo de gestión de video	OK	27/06/2024	El equipo está operativo a pesar del desgaste en el disco duro.

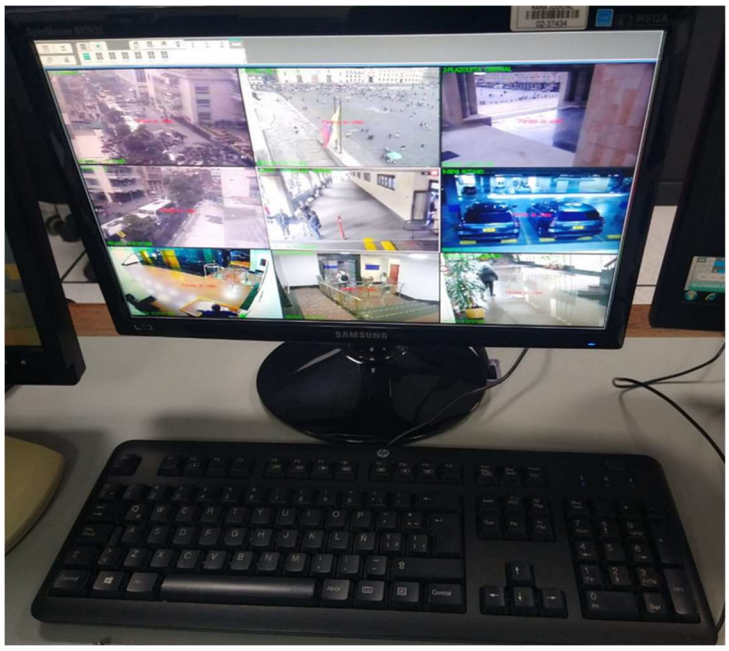

5.3. Estado final:

El equipo quedo operando con normalidad.

5.4. Recomendación:

Como medida preventiva, se recomienda reemplazar el disco duro de 4TB del equipo de gestión de video para prevenir fallos.

6. Anexos:

6.1. “3 - Hoja de vida activos CCTV Palacio JUNIO 2024.”

CISEI
SERVICIOS E INGENIERIA

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 095 DE 2023 SISTEMA DE CCTV PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ

Ítem	Nombre del Dispositivo	Referencia	Grabador	Canal	Dirección IP Encoder	Pruebas	Mantenimiento	Observaciones
						Visualización	DD/MM/AA	
1	CARRERA 7		1	CHANNEL 1	192.168.0.101	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
2	PLAZA DE BOLÍVAR		1	CHANNEL 2	192.168.0.102	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
3	PLAZOLETA CENTRAL		1	CHANNEL 3	192.168.0.103	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
4	ACCESO CALLE 12		1	CHANNEL 4	192.168.0.104	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
5	SEMISÓTANO	PELCO	1	CHANNEL 5	192.168.0.106	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
6	SS. CJO.SUPERIOR	LG	1	CHANNEL 6	192.168.0.107	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
7	SS. CJO.ESTADO	PELCO	1	CHANNEL 7	192.168.0.108	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
8	PUBLICO P1 CONSEJOS	LG	1	CHANNEL 8	192.168.0.109	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
9	PUBLICO P2 CONSEJOS	LG	1	CHANNEL 9	192.168.0.110	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
10	SS.CTE.CONSTITUCIONAL	LG	1	CHANNEL 10	192.168.0.111	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
11	SS.CTE.SUPREMA	SAMSUNG	1	CHANNEL 11	192.168.0.112	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
12	PUBLICO P1 CORTES	SAMSUNG	1	CHANNEL 12	192.168.0.113	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
13	PUBLICO P2 CORTES	PELCO	1	CHANNEL 13	192.168.0.114	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
14	SALA 1 CTE. SUPREMA	PELCO	1	CHANNEL 14	192.168.0.115	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
15	PISO 5 CJO.SUPERIOR	PELCO	1	CHANNEL 15	192.168.0.116	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
16	PISO 5 CTE.CONSTITUCIONAL	PELCO	1	CHANNEL 16	192.168.0.117	NO		La cámara esta dañada, se espera que el contratista cableado digital suministre un reemplazo.
17	PISO 3 CTE. SUPREMA	PELCO	1	CHANNEL 17	192.168.0.118	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
18	PISO 3 CJO. ESTADO	PELCO	1	CHANNEL 18	192.168.0.119	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
19	ESCLUSA CJO.SUPERIOR	PELCO	1	CHANNEL 19	192.168.0.120	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
20	ESCLUSA CTE.CONSTITUCIONAL	SIEMENS	1	CHANNEL 20	192.168.0.121	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
21	ESCLUSA CTE.SUPREMA	DUHUA	1	CHANNEL 21	192.168.0.122	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
22	ESCLUSA CJO.ESTADO	DUHUA	1	CHANNEL 22	192.168.0.123	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
23	ACC. PUBLICO CONSEJOS	SAMSUNG	1	CHANNEL 23	192.168.0.124	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
24	ACC. PUBLICO CORTES	SAMSUNG	1	CHANNEL 24	192.168.0.125	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.

25	PUBLICO COSTADO SUR P2 CONSEJOS		1	CHANNEL 25	192.168.0.126	NO	26/06/2024	La cámara esta deshabilitada ya que el swicht principal se averió, y el swicht de reemplazo temporal tiene limitaciones.
26	PUBLICO COSTADO NOR P2 CORTES		1	CHANNEL 26	192.168.0.127	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
27	LECTORA VEHICULAR CRA 8 NOR	DESCONOCIDA	1	CHANNEL 28	192.168.0.129	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
28	LECTORA VEHICULAR CRA 8 SUR	DESCONOCIDA	1	CHANNEL 29	192.168.0.130	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
29	SALIDA VEHICULAR CR8	SAMSUNG	1	CHANNEL 30	192.168.0.131	NO	26/06/2024	La cámara esta deshabilitada ya que el swicht principal se averió, y el swicht de reemplazo temporal tiene limitaciones.
30	LECTORA VEHICULAR CALLE 12	DESCONOCIDA	1	CHANNEL 31	192.168.0.132	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
31	SALIDA VEHICULAR CALLE 12	LG	1	CHANNEL 32	192.168.0.134	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
32	SEMISÓTANO CARRERA 8	SAMSUNG	1	CHANNEL 33	192.168.0.138	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
33	SEMISÓTANO CAJEROS	SAMSUNG	1	CHANNEL 34	192.168.0.139	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
34	SEMISÓTANO CALLE 12	SAMSUNG	1	CHANNEL 35	192.168.0.140	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
35	CORRESPONDENCIA CALLE 12		1	CHANNEL 36	192.168.0.142	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
36	RAMPLA SEMISÓTANO	SAMSUNG	1	CHANNEL 37	192.168.0.143	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
37	SEMISÓTANO CARRERA 7	SAMSUNG	1	CHANNEL 38	192.168.0.144	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
38	SEMISÓTANO BIBLIOTECA	SAMSUNG	1	CHANNEL 39	192.168.0.145	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
39	SEMISÓTANO COSTADO SUR	SAMSUNG	1	CHANNEL 40	192.168.0.146	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
40	SALA P2 CORTES	SAMSUNG	1	CHANNEL 41	192.168.0.147	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
41	SALAS BIBLIOTECA	SAMSUNG	1	CHANNEL 42	192.168.0.148	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
42	CARRERA 8 SUR	VIVOTEK / FD9360-H	1	CHANNEL 43	192.168.0.5	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
43	ACCESO VEHICULAR CRA 8 (EXTERIOR)	VIVOTEK / FD9360-H	1	CHANNEL 44	192.168.0.7	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
44	CARRERA 8 NOR	VIVOTEK / FD9360-H	1	CHANNEL 45	192.168.0.8	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
45	PTZ VEHICULAR CRA 8	VIVOTEK / SD9362-EHL	1	CHANNEL 46	192.168.0.9	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
46	ACCESO VEHICULAR CRA 8 (GARITA)	VIVOTEK / FD9360-H	1	CHANNEL 47	192.168.0.6	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
47	INGRESO SECRETARIA 1 CSJ SUPERIOR	VIVOTEK/FD9189-H-v2	2	N/A	192.168.0.195	OK	14/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
48	SECRETARIA 2	VIVOTEK/FD9189-H-v2	2	N/A	192.168.0.180	OK	14/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
49	SECRETARIA 3	VIVOTEK/FD9189-H-v2	2	N/A	192.168.0.193	OK	14/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
50	SECRETARIA 4	VIVOTEK/FD9189-H-v2	2	N/A	192.168.0.194	OK	14/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
51	SECRETARIA 5	VIVOTEK/FD9189-H-v2	2	N/A	192.168.0.210	OK	14/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.

52	SECRETARIA 6	VIVOTEK/FD9189-H-v2	2	N/A	192.168.0.196	OK	14/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
53	SECRETARIA 7	VIVOTEK/FD9189-H-v2	2	N/A	192.168.0.197	OK	14/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
54	SEMISÓTANO SALA DE CONTROL	LG	2	CHANNEL 49	192.168.0.149	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
55	EXTERNA SALIDA CONSEJOS		2	CHANNEL 50	192.168.0.150	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
56	SEMISÓTANO CORRESPONDENCIA		2	CHANNEL 51	192.168.0.151	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
57	EXTERNA SALIDA CORTES		2	CHANNEL 52	192.168.0.152	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
58	EXTERNA CRA 7 NORTE		2	CHANNEL 53	192.168.0.153	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
59	EXTERNA CRA7 SUR		2	CHANNEL 54	192.168.0.154	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
60	EXTERNA SALA AUDIENCIAS CORTES		2	CHANNEL 55	192.168.0.155	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
61	P2 SALA PRENSA CJO.SUPERIOR		2	CHANNEL 56	192.168.0.156	OK	14/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
62	S1 ARCHIVO CJO.ESTADO	SAMSUNG	2	CHANNEL 57	192.168.0.157	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
63	S1 ARCHIVO JUSTICIA REGIONAL	SAMSUNG	2	CHANNEL 58	192.168.0.158	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
64	S1 RAMPLA	PELCO	2	CHANNEL 59	192.168.0.159	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
65	S1 POSTERIOR A RAMPLA	SAMSUNG	2	CHANNEL 60	192.168.0.160	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
66	S1 PARQUEADERO MOTOS	SAMSUNG	2	CHANNEL 61	192.168.0.161	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
67	S1 ALMACÉN CORPORACIONES 1	SAMSUNG	2	CHANNEL 62	192.168.0.162	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
68	S1 ALMACÉN CORPORACIONES	PELCO	2	CHANNEL 63	192.168.0.163	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
69	SÓTANO 2 BODEGA ADMINISTRACIÓN	SAMSUNG	2	CHANNEL 64	192.168.0.164	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
70	S2 RAMPLA	SIEMENS	2	CHANNEL 65	192.168.0.165	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
71	SÓTANO 2 PARQUEADERO MOTOS	SAMSUNG	2	CHANNEL 66	192.168.0.166	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
72	SÓTANO 2 ALMACÉN GENERAL	PELCO	2	CHANNEL 67	192.168.0.167	NO	26/06/2024	La cámara esta deshabilitada ya que el swicht principal se averió, y el swicht de reemplazo temporal tiene limitaciones.
73	SÓTANO 2 CUARTO DE BOMBAS	DAHUA	2	CHANNEL 68	192.168.0.168	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
74	ARMERILLO	SAMSUNG	2	CHANNEL 69	192.168.0.169	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
75	CORTE SUPREMA P4	SIEMENS	2	CHANNEL 71	192.168.0.171	OK	13/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
76	SECRETARIA SECCIÓN 2.CJO ESTADO P2	PELCO	2	CHANNEL 72	192.168.0.172	OK	11/06/2024	La cámara fue reinstalada, se enfoco, direcciono y se dejo operando con normalidad.
77	SECRETARIA SECCIÓN 2.CJO ESTADO P4	PELCO	2	CHANNEL 73	192.168.0.173	OK	11/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
78	SÓTANO 2 PARQUEADERO MOTOS	SAMSUNG	2	CHANNEL 74	192.168.0.174	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
79	SECRETARIA GENERAL 2. CJO ESTADO	PELCO	2	CHANNEL 75	192.168.0.175	NO	11/06/2024	La cámara fue reinstalada, no obstante esta no presenta alimentación eléctrica, el cable esta cortado.

80	SECRETARIA GENERAL P2.CJO ESTADO	PELCO	2	CHANNEL 76	192.168.0.176	NO	11/06/2024	La cámara fue retirada por orden del capitán Leonardo Peláez, ya que la zona fue convertida en oficinas.
81	SECRETARIA GENERAL 3.	PELCO	2	CHANNEL 77	192.168.0.177	NO	11/06/2024	La cámara fue retirada por orden del capitán Leonardo Peláez, ya que la zona fue convertida en oficinas.
82	SECRETARIA SECCIÓN 5. CJO ESTADO	PELCO	2	CHANNEL 79	192.168.0.179	NO	11/06/2024	La cámara fue reinstalada, no obstante esta no presenta alimentación eléctrica, el cable esta cortado.
83	BIBLIOTECA CORTE CONSTITUCIONAL	LG	2	CHANNEL 86	192.168.0.186	OK	11/06/2024	La cámara recupero la visualización luego de hacer las correcciones necesarias en la fuente de alimentación.
84	BIBLIOTECA ENTRADA	LG	2	CHANNEL 87	192.168.0.187	OK	11/06/2024	La cámara recupero la visualización luego de hacer las correcciones necesarias en la fuente de alimentación.
85	OFICINA ASEO	LG	2	CHANNEL 88	192.168.0.188	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
86	SEMISÓTANO PONAL	LG	2	CHANNEL 86	192.168.0.189	NO	26/06/2024	La cámara esta deshabilitada ya que el swicht principal se averió, y el swicht de reemplazo temporal tiene limitaciones.
87	ACCESO FUNCIONARIOS	VIVOTEK	2	CHANNEL 91	192.168.0.4	OK	12/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
88	SALA 2	DAHUA / IPC-HDW2431T-AS-S2	3	N/A	192.168.0.17	OK	14/06/2024	Se realizo mantenimiento integral de la cámara, se encuentra operando con normalidad.
89	CORTES CONSTITUCIONAL P2	SAMSUNG	2	CHANNEL 89	192.168.0.185	OK	11/06/2024	La cámara recupero la visualización luego de hacer las correcciones necesarias en la fuente de alimentación.
90	Digitalización Csj. Estado 1	DAHUA / IPC-HDW2431T-AS-S2	3	N/A	192.168.0.20	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
91	Digitalización Csj. Estado 2	DAHUA / IPC-HDW2431T-AS-S2	3	N/A	192.168.0.21	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
92	Digitalización Csj. Estado 3	DAHUA / IPC-HDW2431T-AS-S2	3	N/A	192.168.0.22	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
93	SALA 1	DAHUA / IPC-HDW2431T-AS-S2	3	N/A	192.168.0.14	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
94	ACCESO VEHICULAR CRA 8	VIVOTEK / FD9360-H	1	CHANNEL 47	192.168.0.6	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
95	VEHICULAR CARRERA 8 PTZ	VIVOTEK / SD9362-EHL	1	CHANNEL 46	192.168.0.9	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
96	CARRERA 8 SUR	VIVOTEK / FD9360-H	1	CHANNEL 43	192.168.0.5	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.
97	CARRERA 8 NORTE	VIVOTEK / FD9360-H	1	CHANNEL 45	192.168.0.8	OK	14/06/2024	La cámara cuenta con visualización en el cuarto de control.

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 095 DE 2023 SISTEMA DE CCTV PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ

Ítem	Nombre Del Dispositivo	Referencia	Ubicación	Dirección IP Servidor	Características Del Producto	Pruebas			Mantenimiento	Observaciones
						Visualización	Ping "dirección IP"		DD/MM/AA	
							Valido	No Valido		
1	GRABADOR DE VIDEO NVS 1	HP E1Z53LT#ABM MXL4330XDH	OFICINA DE SEGURIDAD	192.168.0.2	Equipo de grabación de video	OK	OK		27/06/2024	El equipo está operando, pero el disco duro ha llegado al final de su vida útil. Se recomienda sustituirlo para prevenir posibles fallos en el futuro.
2	GRABADOR DE VIDEO NVS 2	HP E1Z53LT#ABM MXL4330XDZ	OFICINA DE SEGURIDAD	192.168.0.3	Equipo de grabación de video	OK	OK		27/06/2024	Se sugiere sustituir el disco duro, dado que ha excedido su vida útil y está ocasionando fallos que interrumpen la grabación de video. El equipo se mantuvo en funcionamiento.
3	EQUIPO ADMINISTRADOR VIDEO VECTIS	HP E1Z53LT#ABM MXL4330XF8	OFICINA DE SEGURIDAD	192.168.0.1	Equipo de administración de video	OK	OK		27/06/2024	A pesar del desgaste del disco duro el equipo funciona con normalidad.
4	SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VIDEO NVS 1	SIEMENS/VANDERBILT VECTIS IX CMS-V 2.9.1.116	OFICINA DE SEGURIDAD	192.168.0.2	Software aplicación de grabación de video	OK	N/A		27/06/2024	La retención de video es de 13 días.
5	SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VIDEO NVS 2	SIEMENS/VANDERBILT VECTIS IX CMS-V 2.9.1.116	OFICINA DE SEGURIDAD	192.168.0.3	Software aplicación de grabación de video	OK	N/A		27/06/2024	La retención de video es de 61 días.
6	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIDEO VECTIS	SIEMENS/VANDERBILT VECTIS IX CMS-V 2.9.1.116	OFICINA DE SEGURIDAD	192.168.0.1	Software aplicación de gestión de video	OK	N/A		27/06/2024	El software opera de manera correcta.
7	MONITOR INDUSTRIALES 42"	SAMSUNG / LH43QBBE	OFICINA DE SEGURIDAD	N/A	Monitor de visualización NVS1	OK	N/A		27/06/2024	El monitor se encuentra operativo.
8	MONITOR INDUSTRIALES 42"	SAMSUNG / LH43QBBE	OFICINA DE SEGURIDAD	N/A	Monitor de visualización NVS1	OK	N/A		27/06/2024	El monitor se encuentra operativo.
9	MONITOR INDUSTRIALES 42"	SAMSUNG / LH43QBBE	OFICINA DE SEGURIDAD	N/A	Monitor de visualización NVS2	OK	N/A		27/06/2024	El monitor se encuentra operativo.
10	MONITOR INDUSTRIALES 42"	SAMSUNG / LH43QBBE	OFICINA DE SEGURIDAD	N/A	Monitor de visualización NVS2	OK	N/A		27/06/2024	El monitor se encuentra operativo.
11	MONITOR INDUSTRIALES 42"	SAMSUNG / LH43QBBE	OFICINA DE SEGURIDAD	N/A	Monitor de visualización VECTIS	OK	N/A		27/06/2024	El monitor se encuentra operativo.
12	MONITOR INDUSTRIALES 42"	SAMSUNG / LH43QBBE	OFICINA DE SEGURIDAD	N/A	Monitor de visualización VECTIS	OK	N/A		27/06/2024	El monitor se encuentra operativo.
13	MONITOR 20"	HP	OFICINA DE SEGURIDAD	N/A	Monitor de visualización NVS1	OK	N/A		27/06/2024	El monitor se encuentra operativo.
14	MONITOR 20"	HP	OFICINA DE SEGURIDAD	N/A	Monitor de visualización NVS2	OK	N/A		27/06/2024	El monitor se encuentra operativo.
15	MONITOR 20"	HP	OFICINA DE SEGURIDAD	N/A	Monitor de visualización NVS1 Y NVS 2	OK	N/A		27/06/2024	El monitor se encuentra operativo.
16	MONITOR 20"	SAMSUNG	OFICINA DE SEGURIDAD	N/A	Monitor de visualización MATRIZ	OK	N/A		27/06/2024	El monitor se encuentra operativo.
17	SWITCH 24 PUERTOS	TPLINK	OFICINA DE SEGURIDAD						26/06/2024	El switch se encuentra operando con normalidad, este fue limpiado y se ajustaron las
18	SWITCH 24 PUERTOS	TPLINK	OFICINA DE SEGURIDAD						26/06/2024	El switch se encuentra operando con normalidad, este fue limpiado y se ajustaron las
19	SWITCH 24 PUERTOS	TPLINK	OFICINA DE SEGURIDAD						26/06/2024	El switch se encuentra operando con normalidad, este fue limpiado y se ajustaron las

20	SWITCH 24 PUERTOS	TPLINK	OFICINA DE SEGURIDAD						26/06/2024	El switch se encuentra operando con normalidad, este fue limpiado y se ajustaron las conexiones
21	SWITCH LEVEL 1 ONE	LEVEL 1 ONE	OFICINA DE SEGURIDAD						26/06/2024	El swicht presento un bloqueo y no es posible restablecerlo, necesita ser reemplazado.
22	RACK	PANDUIT	OFICINA DE SEGURIDAD							
23	TECLADO JOYSTIC	PELCO	OFICINA DE SEGURIDAD		Teclado de control movimiento, zoom cámaras móviles					
24	VIDEOMATRIZ 48X8	PELCO	OFICINA DE SEGURIDAD							
25	UNIDAD DE GRABACIÓN EXTERNA 12 TERABYTES VOL A	PROBOX	OFICINA DE SEGURIDAD		Equipo Almacenamiento externo de video					
26	UNIDAD DE GRABACIÓN EXTERNA 16 TERABYTES VOL B	WESTERN DIGITAL My cloud EX 4100	OFICINA DE SEGURIDAD	192.168.0.250	Equipo Almacenamiento externo de video					
27	FUENTE DE VOLTAJE	QBETCH 15A	OFICINA DE SEGURIDAD							
28	FUENTE DE VOLTAJE	QBETCH 15A	OFICINA DE SEGURIDAD							
29	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE / FVT4001	OFICINA DE SEGURIDAD		Convertidor de medios para la comunicación con el equipo de CRT.					
30	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE / FVT4001	OFICINA DE SEGURIDAD		Convertidor de medios para la comunicación con el equipo de CRT.					
31	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE / FVT4001	OFICINA DE SEGURIDAD		Convertidor de medios para la comunicación con el equipo de CSJ.					
32	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE / FVT4001	OFICINA DE SEGURIDAD		Convertidor de medios para la comunicación con el equipo de CSJ. Estado					
33	SWITCH LEVEL 1 ONE	SWITCH LEVEL 1 ONE 24 PUERTOS	CJO. SUPERIOR							
34	SWITCH ARUBA	SWITCH POE ARUBA 24 PUERTOS	CJO. SUPERIOR							
35	SWITCH ARUBA	SWITCH POE ARUBA 8 PUERTOS	CRT. CONSTITUCIONAL							
36	SWITCH LEVEL 1 ONE	SWITCH LEVEL 1 ONE 24 PUERTOS	CRT. SUPREMA							
37	SWITCH LEVEL 1 ONE	SWITCH LEVEL 1 ONE 24 PUERTOS	CJO. ESTADO							
38	SWITCH HP	SWITCH HP POE 24 PUERTOS	CSJ. ESTADO							
39	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE / FVT4001	CJO. SUPERIOR		Convertidor de medios para la comunicación con el equipo de la oficina de seguridad					
40	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE / FVT4001	CRT. CONSTITUCIONAL		Convertidor de medios para la comunicación con el equipo de la oficina de					
41	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE / FVT4001	CRT. SUPREMA		Convertidor de medios para la comunicación con el equipo de la oficina de					
42	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE / FVT4001	CJO. ESTADO		Convertidor de medios para la comunicación con el equipo de la oficina de					
42	GRABADOR DE VIDEO NVR DAHUA	DAHUA / DHI-NVR2116HS-4KS2	CRT. SUPREMA	192.168.0.11	Equipo grabación de video					

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

FICHA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

A. INFORMACIÓN GENERAL

Entidad	**La Nación - Consejo Superior de la Judicatura**		**Contrato / Convenio**	**No. interno**	095 de 2023
Fecha reporte	18/07/2024	**Ficha No.** 11		**No. SECOP o TVEC**	CO1.PCCNTR.5352038
Supervisor(a) AFCJ	Fernando Jose Murgas Algarín			**Suscripción**	15 de septiembre de 2023
Supervisión Técnica	**Unidad Responsable**	UNIDAD ADMINISTRATIVA	**Fecha** (AAAA-MM-DD)	**Inicio**	20 de septiembre de 2023
	Nombre supervisor(a)	NÉSTOR ABDÓN MESA HERRERA		**Terminación** (inicialmente pactada)	30 de junio de 2024
Interventoría (si aplica)	No aplica			**Terminación definitiva** (incluídas prórrogas, si aplica)	30 de junio de 2024
Contratista	**Razón social**	CISEI SAS	**Plazo inicial**	9 meses y 10 días	
	NIT	900,346,062	**Plazo final**	9 meses y 10 días	
Modalidad de Selección	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA		**Valor Inicial**	$ 476,215,895.00	
No. proceso de selección	SI-01-2023		**Valor total** (Incluídas adiciones)	$ 476,215,895.00	
Pertenece al Plan Operativo	☐ **SI**	**NO** ☑	**% Ejecución presupuestal**	**73,82**	
Link consulta en SECOP o TVEC	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueId		**% Avance Tiempo**	**84.59%**	
			Entregables (si aplica)	**44.44%**	
Objeto	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad instalados ubicados en las sedes de la Rama Judicial en el nivel central.		**Lugar de ejecución**	Bogotá	

Póliza Garantía Única de Cumplimiento No.	660 47 994000025433	**Aseguradora**	**Vigencia**		**Amparos**
			Desde	**Hasta**	
Fecha aprobación	miércoles, 20 de septiembre de 2023	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.	15/09/2023	31/10/2024	Cumplimiento
			15/09/2023	30/06/2027	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
			15/09/2023	30/06/2024	Calidad del servicio
			15/09/2023	31/12/2024	Calidad de los bienes

Modificaciones a la póliza

Tipo de modificación	**Fecha**	**Observaciones**

B. MODIFICACIONES

Tipo	**Modificación No.**	**No. SECOP o TVEC**	**Fecha**	**Valor** (Si aplica)	**Desde** (AAAA-MM-DD)	**Hasta** (AAAA-MM-DD)	**Tiempo**	**Comentarios / Observaciones** (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
OTROSÍ	1	CO1.CTRMOD.12715018	22/09/2023	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	De conformidad con el memorando DEAJAGM23-C23 del 20/09/2023 de la Directora Administrativa de la División de Supervisión de Contratos de la DEAJ y la manifestación de asentimiento del Director de la Unidad Administrativa de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se aclara la designación de supervisión, así: Que la supervisión administrativa, financiera, jurídica y contable está a cargo de DIANA JAHEL BUITRAGO GARAVITO , y que la supervisión técnica y ambiental está a cargo de NESTOR ABDÓN MESA HERRERA.
	2	CO1.PCCNTR.5352038	22/11/2023	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Conforme memorando DEAJDSCM23-436 de 17/11/2023 del Director Administrativo División de Supervisión de Contratos, se cambia el supervisor del Contrato No. 095 de 2023, función que viene siendo desempeñada por Diana Jahel Buitrago Garavito y que en adelante será desempeñada por por Fernando José Murgas Algarín, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.194.666, en su calidad de Profesional Universitario Grado 9 de la División de Supervisión de Contratos o quien haga sus veces. Esta modificación se realiza teniendo en cuenta reubicación de la actual supervisora conforme memorando DEAJM23-265 de 09/11/2023 de la Directora Ejecutiva. La modificación produce efectos a partir de su publicación en SECOP II, para lo cual, se dispone que el supervisor saliente debe presentar al supervisor entrante informe de actividades de ejecución contractual hasta esa fecha, que debe ser publicado por el nuevo supervisor en SECOP II y remitida copia a Unidad de Compras Públicas para que repose en el expediente contractual.
Prorroga	3	CO1.CTRMOD.15970371	28/06/2024	No aplica	1/07/2024	21/08/2024	Un (1) mes y veintiun (21) dias	De conformidad con la solicitud contenida en el memorando DEAJDSCM24-575 de fecha 27 de junio de 2024, del Supervisor Administrativo, Financiero, Jurídico y Contable, se prorroga el Contrato No. 095 de 2023, por un (1) mes y veintiún (21) días, a partir del 1 de julio de 2024 hasta el 21 de agosto de 2024, con el fin de continuar prestando el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los subsistemas y equipos de seguridad de las diferentes sedes de la Rama Judicial en el nivel central, incluyendo la sede donde funciona el Almacén Central, ubicada en la calle 18 # 32 - 90. La presente prórroga no genera erogación alguna para la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.
				Total adiciones	**$0**			

C. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora	**CDP o asignación VF**		**Rubro(s)** (Posición catálogo del gasto)	**Valor CDP**	**%**	**Registro Presupuestal**		
	No.	**Fecha**				**No.**	**Fecha**	**Valor**
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	14923	02/03/2023	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	69,000,000.00	11%	267623	15/09/2023	37,423,646.00
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	5723	02/03/2023	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	69,000,000.00	11%	45623	15/09/2023	37,423,646.00
04 - CONSEJO DE ESTADO	6123	02/03/2023	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	69,000,000.00	11%	31623	15/09/2023	37,423,646.00
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	5623	02/03/2023	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	69,000,000.00	11%	32423	15/09/2023	37,423,646.00
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	4623	02/03/2023	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	69,000,000.00	11%	25823	15/09/2023	37,423,646.00
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	2624	09/01/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	57,819,533.00	9%	624	09/01/2024	57,819,533.00
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1624	09/01/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	57,819,533.00	9%	224	10/01/2024	57,819,533.00
04 - CONSEJO DE ESTADO	1224	09/01/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	57,819,533.00	9%	224	09/01/2024	57,819,533.00
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	1324	09/01/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	57,819,533.00	9%	324	10/01/2024	57,819,533.00
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	1324	09/01/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	57,819,533.00	9%	324	09/01/2024	57,819,533.00
				Total	**$ 634,097,665.00**	100%	**Total**	**$ 476,215,895.00**

D. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	$ 351,529,146.00	**73.82%**
Saldo por pagar a la fecha	$ 124,686,749.00	**26.18%**

Valor anticipo		$ -
Fecha pago anticipo	No aplica	

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN

No. OP (SIIF)	**Fecha OP**	**Valor**	**% ejecución**	**Factura(s) No.**
469723	30/10/2023	$ 2,192,183.00	0.5%	FV612
371191123	30/10/2023	$ 2,192,183.00	0.5%	FV613
371208023	30/10/2023	$ 2,192,182.00	0.5%	FV614
371220423	30/10/2023	$ 2,192,181.00	0.5%	FV615
371231223	30/10/2023	$ 2,192,183.00	0.5%	FV616
424581523	04/12/2023	$ 6,576,547.00	1.4%	FV630
424589023	04/12/2023	$ 6,576,547.00	1.4%	FV631
424592123	04/12/2023	$ 6,576,547.00	1.4%	FV632
424599323	04/12/2023	$ 6,576,547.00	1.4%	FV633
424602623	04/12/2023	$ 6,576,547.00	1.4%	FV634
470068123	27/12/2023	6,576,547.00	1.4%	FV647
470073823	27/12/2023	6,576,547.00	1.4%	FV661
470096423	27/12/2023	6,576,547.00	1.4%	FV 663
470113123	27/12/2023	6,576,547.00	1.4%	FV662
470117323	27/12/2023	6,576,547.00	1.4%	FV664
24973324	09/02/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 673
24984924	09/02/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 674
24990724	09/02/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 675
24999224	09/02/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 676
25011224	09/02/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 677
39382824	26/02/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 690
39384224	26/02/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 691
39385024	26/02/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 692
39385824	26/02/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 693
39387924	26/02/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 694
87539424	27/03/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 707
87541724	27/03/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 708
87551024	27/03/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 709

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)

Fecha	**Soporte / actividad**	**Valor**	**%**

87563024	27/03/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 710
87565724	27/03/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 711
129773424	6/05/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 732
129778624	6/05/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 733
129782524	6/05/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 734
129789324	6/05/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 735
129793824	6/05/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 737
160358024	28/05/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 752
160361224	28/05/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 753
160364724	28/05/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 754
160372624	28/05/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 755
160382224	28/05/2024	6,576,547.00	1.4%	FV 756
		6,576,547.00	1.4%	FV 780
		6,576,547.00	1.4%	FV 781
		6,576,547.00	1.4%	FV 782
		6,576,547.00	1.4%	FV 783
		6,576,547.00	1.4%	FV 784
		15,501,384.00	3.3%	FV 775
		15,501,174.00	3.3%	FV 776
		15,501,107.00	3.3%	FV 777
		15,500,948.00	3.3%	FV 778
		15,501,741.00	3.3%	FV 779
			0.0%	
Total pagos SIIF		$ 351,529,146.00	**73.82%**	

12. Prestar el servicio objeto del contrato, con el personal del equipo mínimo de trabajo exigido, de conformidad con lo indicado en las especificaciones técnicas. **13.** Ejecutar las labores de mantenimientos preventivos mensuales y correctivos objeto del contrato, con personal experimentado para intervenir equipos de la marca y características de los sistemas de control de acceso (SIPASS), video (VECTIS), detección de incendios (SYGMASYS) de los equipos descritos por la entidad, de lunes a viernes en horario de 7:00 am a 6:00 pm y atender llamados de emergencia, los cuales deberán tener respuesta efectiva en un plazo no mayor de 3 horas, en días hábiles y festivos. **14.** Contar con apoyo de personal de la firma Siemens, para emitir conceptos o soluciones que requieran los equipos o software incluidos en el contrato. **15.** Ejecutar las rutinas de mantenimiento que la firma fabricante de los equipos tiene establecidas según su protocolo técnico y cambiar los componentes en los que se hayan establecido deterioro o desgaste natural como consecuencia de su trabajo continuo. En caso de repuestos, éstos deben ser autorizado por el supervisor e instalados y facturados por el contratista de forma independiente, con cargo a la bolsa de repuestos. **16.** Suministrar y entregar instalados y en funcionamiento, los repuestos que sean cobrables y que requiera el sistema para su correcto funcionamiento, previa aprobación de la cotización por parte de la Entidad. Los repuestos serán aprobados por parte de la Entidad cuando se verifique que los valores se encuentran ajustados a los precios del mercado. Para el caso que el repuesto sea exclusividad de una firma, se presentará verificación del precio del mercado con sus distribuidores autorizados en Colombia. Parágrafo 1. El personal que el contratista ocupe en la ejecución del Contrato no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, comercial con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del contratista. Parágrafo 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato personal por contrato de prestación de servicios deberá, mediante certificación, acreditar para cada pago que estos cumplen con las obligaciones al sistema integrado de seguridad social y aportes parafiscales. **OBLIGACIONES AMBIENTALES:** De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, cumplir con las siguientes obligaciones ambientales: **1.** Presentar el registro ante autoridad ambiental competente como generador de residuos peligrosos - RESPEL. En caso de manifestar la no obligatoriedad de registro ante la autoridad ambiental competente deberán acreditar por medio de una carta firmada por el representante legal junto con el inventario de residuos peligrosos generados en el último año y el cálculo de la media móvil de los seis últimos meses. **2.** Presentar el plan o programa de gestión integral de residuos sólidos, en el cual se debe considerar el manejo de los residuos producto de la actividad objeto del contrato. **3.** Presentar la certificación comercial del contratista con las empresas que gestionan los residuos peligrosos (aceites usados, material contaminado, entre otros), junto con las licencias ambientales que los habilita para la recolección, tratamiento y/o aprovechamiento de RESPEL según corresponda.			FV 711	6,576,547.00	Febrero 2024	324	09 - CNDJ	19/03/2024
	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 01/03/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes octubre emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 15/03/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 732	6,576,547.00	Marzo 2024	624	02 - CS JUD	22/04/2024
			FV 733	6,576,547.00	Marzo 2024	224	03 - CS JUS	22/04/2024
			FV 734	6,576,547.00	Marzo 2024	224	04 - CDE	22/04/2024
			FV 735	6,576,547.00	Marzo 2024	324	05 - CCONS	22/04/2024
			FV 737	6,576,547.00	Marzo 2024	324	09 - CNDJ	22/04/2024
	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 06/05/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes abril de 2024 emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 14/05/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 752	6,576,547.00	Abril 2024	624	02 - CS JUD	17/05/2024
			FV 753	6,576,547.00	Abril 2024	224	03 - CS JUS	17/05/2024
			FV 754	6,576,547.00	Abril 2024	224	04 - CDE	17/05/2024
			FV 755	6,576,547.00	Abril 2024	324	05 - CCONS	17/05/2024
			FV 756	6,576,547.00	Abril 2024	324	09 - CNDJ	17/05/2024
	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 04/06/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes abril de 2024 emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 06/06/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 780	6,576,547.00	Mayo 2024	624	02 - CS JUD	17/06/2024
			FV 781	6,576,547.00	Mayo 2024	224	03 - CS JUS	17/06/2024
			FV 782	6,576,547.00	Mayo 2024	224	04 - CDE	17/06/2024
			FV 783	6,576,547.00	Mayo 2024	324	05 - CCONS	17/06/2024
			FV 784	6,576,547.00	Mayo 2024	324	09 - CNDJ	17/06/2024
	15, 16	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 04/06/2024. * Cumplido de entrega y recibo de repuestos del servicio prestado mes abril de 2024 emitido por CISEI. * Autorización de la Cotizacióon * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de18/06/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 775	15,501,384.00	Septiembre 2023 - Diciembre 2023	267623	02 - CS JUD	25/06/2024
			FV 776	15,501,174.00	Septiembre 2023 - Diciembre 2023	45623	03 - CS JUS	25/06/2024
			FV 777	15,501,107.00	Septiembre 2023 - Diciembre 2023	31623	04 - CDE	25/06/2024
			FV 778	15,500,948.00	Septiembre 2023 - Diciembre 2023	32423	05 - CCONS	25/06/2024
			No. FV 779	15,501,741.00	Septiembre 2023 - Diciembre 2023	25823	09 - CNDJ	25/06/2024
	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 12/07/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes abril de 2024 emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 08/07/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 802	6,576,547.00	Junio de 2024	624	02 - CS JUD	04/07/2024
			FV 803	6,576,547.00	Junio de 2024	224	03 - CS JUS	04/07/2024
			FV 804	6,576,547.00	Junio de 2024	224	04 - CDE	04/07/2024
			FV 805	6,576,547.00	Junio de 2024	324	05 - CCONS	04/07/2024
			FV 806	6,576,547.00	Junio de 2024	324	09 - CNDJ	04/07/2024
							% Ejecución en tiempo (acumulado)	**80.72%**


FICHA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

F. AVANCE ENTREGA DE BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS (Si se han establecido entregables)

Cantidad entregables pactados	Entregable No.	Descripción del bien, producto o servicio PACTADO	Descripción del bien, producto o servicio RECIBIDO	Fecha Recibido	%	% acumulado entregables
9	0	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia. 20 al 30 de septiembre de 2023.	Para el periodo comprendido entre el 20 y el 30 de septiembre de 2023, no se requirieron repuestos.	N/A	0.00%	**44.44%**
	0	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia. Octubre de 2023.	Para el mes de octubre de 2023, no se requirieron repuestos.	N/A	0.00%	
	0	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia. Noviembre de 2023.	Para el mes de noviembre de 2023, no se requirieron repuestos.	N/A	0.00%	
	0	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia. Diciembre de 2023.	Para el mes de Diciembre de 2023, no se requirieron repuestos.	N/A	0.00%	
	0	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia.Enero 2024.	Para el mes de Enero de 2024, no se requirieron repuestos.	N/A	0.00%	
	1	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia.febrero de 2024.	Para el mes de febrero de 2024, no se requirieron repuestos.	N/A	11.11%	
	1	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia. marzo de 2024.	Para el mes de marzo de 2024, no se requirieron repuestos.	N/A	11.11%	
	1	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia.abril de 2024.	Para el mes de abril de 2024, no se requirieron repuestos.	N/A	11.11%	
	1	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia. mayo de 2024.	Para el mes de mayo de 2024, no se requirieron repuestos.	N/A	11.11%	
	1	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia. junio de 2024.	Para el mes de junio de 2024, no se requirieron repuestos.	N/A	0.00%	

G. REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA

Fecha presentación requerimiento	Descripción (Causas, hechos)	Alternativas de solución	Acciones y/o compromisos adelantados por el contratista como respuesta	Fecha solución	Resultados

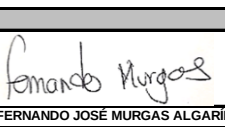FIRMAS	
Firma	
Nombre	**FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN**
Cargo	Supervisora AFJC Contrato 095 de 2023

Elaboró:	Fernando José Murgas Algarín
Revisó:	Fernando José Murgas Algarín
Aprobó:	Fernando José Murgas Algarín

INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Presentación del informe	Período del Informe	Contratista		Pago No.	
		Razón social	NIT		
2024/07/18	Junio de 2024	CISEI SAS	900346062	11	ÚLTIMO PAGO NO
Objeto contractual	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad instalados ubicados en las sedes de la Rama Judicial en el nivel central.	**Nombres Supervisores**			
		Sup. Técnica	NÉSTOR ABDÓN MESA HERRERA		
		Sup. AFJC	FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN		

CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Póliza Cumplimiento No.	660 47 994000025433	Póliza Respons. Civil No.	No aplica
CONTRATO	095 de 2023	CO1.PCCNTR.5352038	Prestación de servicios	Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE	Fecha aprobación	20/09/2023

Fecha de suscripción	15 de septiembre de 2023	**Fecha de terminación** (inicialmente pactada)	30 de junio de 2024
Fecha de inicio (Acta de inicio)	20 de septiembre de 2023	**Fecha final** (incluídas prórrogas, si aplica)	30 de junio de 2024

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
OTROSÍ	1	CO1.CTRMOD.12715018	22/09/2023	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	De conformidad con el memorando DEAJAGM23- C23 del 20/09/2023 de la Directora Administrativa de la División de Supervisión de Contratos de la DEAJ y la manifestación de asentimiento del Director de la Unidad Administrativa de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se aclara la designación de supervisión, así: Que la supervisión administrativa, financiera, jurídica y contable está a cargo de DIANA JAHEL BUITRAGO GARAVITO , y que la supervisión técnica y ambiental está a cargo de NESTOR ABDÓN MESA HERRERA.
Cambio de Supervisión	2	CO1.PCCNTR.5352038	22/11/2023	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Conforme memorando DEAJDSCM23-436 de 17/11/2023 del Director Administrativo División de Supervisión de Contratos, se cambia el supervisor del Contrato No. 095 de 2023, función que viene siendo desempeñada por Diana Jahel Buitrago Garavito y que en adelante será desempeñada por por Fernando José Murgas Algarín, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.194.666, en su calidad de Profesional Universitario Grado 9 de la División de Supervisión de Contratos o quien haga sus veces. Esta modificación se realiza teniendo en cuenta reubicación de la actual supervisora conforme memorando DEAJM23-265 de 09/11/2023 de la Directora Ejecutiva. La modificación produce efectos a partir de su publicación en SECOP II, para lo cual, se dispone que el supervisor saliente debe presentar al supervisor entrante informe de actividades de ejecución contractual hasta esa fecha, que debe ser publicado por el nuevo supervisor en SECOP II y remitida copia a Unidad de Compras Públicas para que repose en el expediente contractual.
Prorroga	3	CO1.CTRMOD.15970371	28/06/2024	No aplica	1/07/2024	21/08/2024	Un (1) mes y veintiun (21) dias	De conformidad con la solicitud contenida en el memorando DEAJDSCM24-575 de fecha 27 de junio de 2024, del Supervisor Administrativo, Financiero, Jurídico y Contable, se prorroga el Contrato No. 095 de 2023, por un (1) mes y veintiún (21) días, a partir del 1 de julio de 2024 hasta el 21 de agosto de 2024, con el fin de continuar prestando el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los subsistemas y equipos de seguridad de las diferentes sedes de la Rama Judicial en el nivel central, incluyendo la sede donde funciona el Almacén Central, ubicada en la calle 18 # 32 - 90. La presente prórroga no genera erogación alguna para la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.
			Total adiciones	**$0**				

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

Unidad Ejecutora	CDP No.	CDP Fecha	Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)	Valor CDP	%	Registro Presupuestal No.	Registro Presupuestal Valor
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	14923	2/03/2023	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	69,000,000.00	11%	267623	$ 37,423,646.00
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	5723	2/03/2023	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	69,000,000.00	11%	45623	$ 37,423,646.00
04 - CONSEJO DE ESTADO	6123	2/03/2023	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	69,000,000.00	11%	31623	$ 37,423,646.00
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	5623	2/03/2023	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	69,000,000.00	11%	32423	$ 37,423,646.00
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	4623	2/03/2023	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	69,000,000.00	11%	25823	$ 37,423,646.00
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	2624	97/01/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	57,819,533.00	9%	624	$ 57,819,533.00
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1624	97/01/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	57,819,533.00	9%	224	$ 57,819,533.00
04 - CONSEJO DE ESTADO	1224	97/01/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	57,819,533.00	9%	224	$ 57,819,533.00
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	1324	97/01/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	57,819,533.00	9%	324	$ 57,819,533.00
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	1324	97/01/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	57,819,533.00	9%	324	$ 57,819,533.00
			Total	**634,097,665.00**	**100%**	**$ 476,215,895.00**	

Valor inicial del contrato	$ 476,215,895.00		
Valor total (Incluídas adiciones)	**$ 476,215,895.00**		
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	**$ 351,529,146.00**	**73.82%**	

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN

No. OP (SIIF)	Fecha OP	Valor	%	Factura relacionada
469723	30/10/2023	$ 2,192,183.00	0.5%	FV612
371191123	30/10/2023	$ 2,192,183.00	0.5%	FV613
371208023	30/10/2023	$ 2,192,182.00	0.5%	FV614
371220423	30/10/2023	$ 2,192,181.00	0.5%	FV615
371231223	30/10/2023	$ 2,192,183.00	0.5%	FV616
424581523	4/12/2023	$ 6,576,547.00	1.4%	FV630
424589023	4/12/2023	$ 6,576,547.00	1.4%	FV631
424592123	4/12/2023	$ 6,576,547.00	1.4%	FV632
424599323	4/12/2023	$ 6,576,547.00	1.4%	FV633
424602623	4/12/2023	$ 6,576,547.00	1.4%	FV634
470068123	27/12/2023	$ 6,576,547.00	1.4%	FV647
470073823	27/12/2023	$ 6,576,547.00	1.4%	FV661
470096423	27/12/2023	$ 6,576,547.00	1.4%	FV 663
470113123	27/12/2023	$ 6,576,547.00	1.4%	FV662
470117323	27/12/2023	$ 6,576,547.00	1.4%	FV664
24973324	9/02/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV 673
24984924	9/02/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV 674
24990724	9/02/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV 675
24999224	9/02/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV 676
25011224	9/02/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV 677
39382824	26/02/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV 690
39384224	26/02/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV 691
39385024	26/02/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV 692
39385824	26/02/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV 693
39387924	26/02/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV 694
87539424	27/03/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV707
87541724	27/03/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV708
87551024	27/03/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV709
87563024	27/03/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV710
87565724	27/03/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV711
129773424	6/05/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV732
129778624	6/05/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV733
129782524	6/05/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV734
129789324	6/05/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV735
129793824	6/05/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV736
160358024	28/05/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV 752
160361224	28/05/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV 753
160364724	28/05/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV 754
160372624	28/05/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV 755
160382224	28/05/2024	$ 6,576,547.00	1.4%	FV 756
		$ 6,576,547.00	1.4%	FV 780
		$ 6,576,547.00	1.4%	FV 781
		$ 6,576,547.00	1.4%	FV 782
		$ 6,576,547.00	1.4%	FV 783
		$ 6,576,547.00	1.4%	FV 784
		$ 15,501,384.00	3.3%	FV 775
		$ 15,501,174.00	3.3%	FV 776
		$ 15,501,107.00	3.3%	FV 777
		$ 15,500,948.00	3.3%	FV 778
		$ 15,501,741.00	3.3%	FV 779
	Total pagos SIIF	**$ 351,529,146.00**	**73.82%**	

Saldo por pagar a la fecha		**$ 124,686,749.00**
Valor anticipo (Si aplica)	**0%**	$ -

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)

Fecha	Soporte / actividad	Valor	%
	Total amortizado	**$ -**	**0.0%**

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor. (Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO → → → **Junio de 2024**

Obligaciones contractuales	Obligación(es) específica(s) (No.)	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura No.	Valor factura	RP a afectar	Unidad Ejecutora	% Ejecución para el periodo del informe
OBLIGACIONES GENERALES 1. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011: a. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con su contrato. b. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el presente proceso contractual. 2. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y tropiezos que puedan presentarse, obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de este, según la ley, la costumbre o la equidad natural. 3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la		* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 10/10/2023. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 13/10/2023 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato, enviado mediante memorando DEAJADM23-1496 de 13/10/2023 del Director Administrativo de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura.	FV612	$ 2,192,183.00	267623	02 - CS JUD	**2.30%**
			FV613	$ 2,192,183.00	45623	03 - CS JUS	
			FV614	$ 2,192,182.00	31623	04 - CDE	

ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el contratista debe informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes. 4. Constituir las garantías requeridas por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura en los términos del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse alguna adición o prórroga del contrato, así como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del documento. 5. Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la política integrada del SIGCMA, en lo atinente a los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que la Entidad contratante tome las medidas correspondientes. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 1. Prestar el servicio de mantenimiento integral, preventivo mensual y correctivo a los equipos y sistemas de seguridad instalados que se presenten durante la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en el anexo técnico del pliego de condiciones y las recomendaciones propias de los equipos y software según fabricantes, así como con el tiempo pactado, establecidas en el estudio previo, análisis del sector, pliegos de condiciones, anexos, adendas y el contrato. 2. Suministrar al supervisor la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 3. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del contrato. 4. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del contrato. 5. Responder por el personal a su cargo. En el evento que se presenten fugas de información o se haga indebida utilización de ésta como consecuencia de la actividad desarrollada, el contratista responderá civil, fiscal y penalmente por estos hechos. 6. Contratar bajo su absoluta responsabilidad, el personal suficiente, idóneo, calificado y necesario para la ejecución del objeto del contrato y supervisarlo de manera directa y oportuna. 7. Informar toda modificación, suspensión y reinicio del contrato a la compañía aseguradora, a efectos de ampliar las garantías y publicarlas en la plataforma del SECOP II del contrato para su aprobación. 8. Dar cumplimiento a sus obligaciones con el sistema integrado de seguridad social y aportes parafiscales, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas mencionados, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal cuando a ello hubiere lugar. El incumplimiento del contratista, de estas obligaciones para con sus empleados, podrá generar imposición de multas sucesivas, la afectación de la garantía en los amparos de cumplimiento y de salarios y prestaciones. 9. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice en la ejecución del contrato y en general, dar estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales, derivadas de la ejecución del contrato, y a la finalización del mismo presentar constancia de cumplimiento de los aportes expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 23 de la Ley 1150, cuando para ello hubiere lugar. 10. Brindar al supervisor la colaboración necesaria para la elaboración del proyecto de acta de liquidación del contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación y recibo a satisfacción de las labores objeto del contrato. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no reconocerá costos adicionales por los gastos en que incurra el Contratista para la liquidación del contrato. 11. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del servicio que se contrata. 12. Prestar el servicio objeto del contrato, con el personal del equipo mínimo de trabajo exigido, de conformidad con lo indicado en las especificaciones técnicas. 13. Ejecutar las labores de mantenimientos preventivos mensuales y correctivos objeto del contrato, con personal experimentado para intervenir equipos de la marca y características de los sistemas de control de acceso (SIPASS), video (VECTIS), detección de incendios (SYGMASYS) de los equipos descritos por la entidad, de lunes a viernes en horario de 7:00 am a 6:00 pm y atender llamados de emergencia, los cuales deberán tener respuesta efectiva en un plazo no mayor de 3 horas, en días hábiles y festivos. 14. Contar con apoyo de personal de la firma Siemens, para emitir conceptos o soluciones que requieran los equipos o software incluidos en el contrato. 15. Ejecutar las rutinas de mantenimiento que la firma fabricante de los equipos tiene establecidas según su protocolo técnico y cambiar los componentes en los que se hayan establecido deterioro o desgaste natural como consecuencia de su trabajo continuo. En caso de repuestos, estos deben ser autorizado por el supervisor e instalados y facturados por el Contratista de forma independiente, con cargo a la bolsa de repuestos. 16. Suministrar y entregar instalados y en funcionamiento, todos los repuestos que sean cobrables y que requiera el sistema para su correcto funcionamiento, previa aprobación de la cotización por parte de la entidad. Los repuestos serán aprobados por parte de la entidad cuando se verifique que los valores se encuentran ajustados a los precios del mercado. Para el caso que el repuesto sea exclusividad de una firma, se presentará verificación del precio del mercado con sus distribuidores autorizados en Colombia.	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FgcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w0C	FV615	$ 2,192,181.00	32423	05 - CCONS	
			FV616	$ 2,192,183.00	25823	09 - CNDJ	
	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 10/11/2023. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes octubre emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 15/11/2023 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato, enviado mediante memorando DEAJADM23-1719 de 17/11/2023 del Director Administrativo de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura. * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FgcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w0C	FV630	$ 6,576,547.00	267623	02 - CS JUD	
			FV631	$ 6,576,547.00	45623	03 - CS JUS	
			FV632	$ 6,576,547.00	31623	04 - CDE	**6.91%**
			FV633	$ 6,576,547.00	32423	05 - CCONS	
			FV634	$ 6,576,547.00	25823	09 - CNDJ	
	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 10/12/2023. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes Noviembre emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 18/12/2023 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato. * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FgcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w0C	FV647	$ 6,576,547.00	267623	02 - CS JUD	
			FV661	$ 6,576,547.00	45623	03 - CS JUS	
			FV 663	$ 6,576,547.00	31623	04 - CDE	**6.91%**
			FV662	$ 6,576,547.00	32423	05 - CCONS	
			FV664	$ 6,576,547.00	25823	09 - CNDJ	
	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 27/12/2023. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes Diciembre emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 28/12/2023 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato, enviado. * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FgcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w0C	FV 673	$ 6,576,547.00	267623	02 - CS JUD	
			FV 674	$ 6,576,547.00	45623	03 - CS JUS	
			FV 675	$ 6,576,547.00	31623	04 - CDE	**6.91%**
			FV 676	$ 6,576,547.00	32423	05 - CCONS	
			FV 677	$ 6,576,547.00	25823	09 - CNDJ	
	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 05/02/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes octubre emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 12/04/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 690	$ 6,576,547.00	624	02 - CS JUD	
			FV 691	$ 6,576,547.00	224	03 - CS JUS	
			FV 692	$ 6,576,547.00	224	04 - CDE	**6.91%**
			FV 693	$ 6,576,547.00	324	05 - CCONS	
			FV 694	$ 6,576,547.00	324	09 - CNDJ	
	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 01/03/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes octubre emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 15/03/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 707	$ 6,576,547.00	624	02 - CS JUD	
			FV 708	$ 6,576,547.00	224	03 - CS JUS	
			FV 709	$ 6,576,547.00	224	04 - CDE	**6.91%**
			FV 710	$ 6,576,547.00	324	05 - CCONS	
			FV 711	$ 6,576,547.00	324	09 - CNDJ	
	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 05/04/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes octubre emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 09/04/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 732	$ 6,576,547.00	624	02 - CS JUD	
			FV 733	$ 6,576,547.00	224	03 - CS JUS	
			FV 734	$ 6,576,547.00	224	04 - CDE	**6.91%**
			FV 735	$ 6,576,547.00	324	05 - CCONS	
			FV 737	$ 6,576,547.00	324	09 - CNDJ	
	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 06/05/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes abril de 2024 emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 14/05/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 752	$ 6,576,547.00	624	02 - CS JUD	
			FV 753	$ 6,576,547.00	224	03 - CS JUS	
			FV 754	$ 6,576,547.00	224	04 - CDE	**6.91%**
			FV 755	$ 6,576,547.00	324	05 - CCONS	
			FV 756	$ 6,576,547.00	324	09 - CNDJ	
	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 04/06/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes mayo de 2024 emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 06/06/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 780	$ 6,576,547.00	624	02 - CS JUD	
			FV 781	$ 6,576,547.00	224	03 - CS JUS	
			FV 782	$ 6,576,547.00	224	04 - CDE	**6.91%**
			FV 783	$ 6,576,547.00	324	05 - CCONS	
			FV 784	$ 6,576,547.00	324	09 - CNDJ	
	15 y 16	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 04/06/2024. * Cumplido de entrega y recibo de repuestos del servicio prestado mes abril de 2024 emitido por CISEI. *Constancia de aprobación de cotización de repuestos. del 23 de febrero de 2024 * Cumplido de recibido de repúesto del 19/06/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 775	15,501,384.00	267623	02 - CS JUD	
			FV 776	15,501,174.00	45623	03 - CS JUS	
			FV 777	15,501,107.00	31623	04 - CDE	**16.28%**
			FV 778	15,500,948.00	32423	05 - CCONS	
			FV 779	15,501,741.00	25823	09 - CNDJ	
	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 12/07/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes Junio de 2024 emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 08/07/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 802	$ 6,576,547.00	624	02 - CS JUD	
			FV 803	$ 6,576,547.00	224	03 - CS JUS	
			FV 804	$ 6,576,547.00	224	04 - CDE	**6.91%**
			FV 805	$ 6,576,547.00	324	05 - CCONS	
			FV 806	$ 6,576,547.00	324	09 - CNDJ	

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente? SI	NO ☑	☐	¿El contrato SI ☐	NO presenta retraso? ☑	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas? SI ☑	NO ☐


I. Resumen ejecución del contrato:	II. Resumen asuntos pendientes del contratista:
26. El contratista el dia 3 de Mayo de 2024 cargo las facturas al SIIF nación y fueron aprobadas tacitamente el dia 7 de mayo de 2024 27. Fisicamente el Proyecto lleva un avance del 78,57%, a corte 30 de abril de 2024. 28. Financieramente el contrato lleva un avance del 43,73% a corte de 30 de abril de 2024 29. El contratista el dia 4 de Junio de 2024 cargo las facturas al SIIF nación y fueron aprobadas tacitamente el dia 7 de junio de 2024 30. Fisicamente el Proyecto lleva un avance del 89,29%, a corte 30 de mayo de 2024. 31. Financieramente el contrato lleva un avance del 50,64% a corte de 30 de mayo de 2024 32. El contratista el dia 4 de Junio de 2024 cargo las facturas al SIIF nación y fueron aprobadas tacitamente el dia 7 de junio de 2024 33. Fisicamente el Proyecto lleva un avance del 89,29%, a corte 30 de mayo de 2024. 34. Financieramente el contrato lleva un avance del 50,64% a corte de 30 de mayo de 2024 35. El contratista el dia 2 de Julio de 2024 cargo las facturas al SIIF nación y fueron aprobadas por el supervisor el dia 3 de julio de 2024 36. Fisicamente el Proyecto lleva un avance del 84,59%, a corte 30 dejunio de 2024. 37. Financieramente el contrato lleva un avance del 50,64% a corte de 30 dejunio de 2024	

III. Observaciones:

INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

Con base en el certificado de cumplimiento de los servicios prestados de fecha 8 de julio de 2024 expedido por el Ing. NÉSTOR ABDÓN MESA HERRERA, Profesional Universitario de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, Supervisor Técnico y Ambiental, como supervisor del contrato CO1.PCCNTR.5352038 (095 de 2023) en lo administrativo, financiero, contable y juridico, CERTIFICO que CISEI S.A.S., contratista, prestó el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad instalados ubicados en las sedes de la Rama Judicial en el nivel central, en el mes de junio de 2024, según lo descrito en las facturas electrónicas relacionadas a continuación, para un valor total de $32.882.735 con cargo a los siguientes registros presupuestales:

Unidad	RP	Periodo	Factura	Valor
27-01-02-000	624	Junio de 2024	FV 802	$ 6.576.547,00
27-01-03-000	224	Junio de 2024	FV 803	$ 6.576.547,00
27-01-04-000	224	Junio de 2024	FV 804	$ 6.576.547,00
27-01-05-000	324	Junio de 2024	FV 805	$ 6.576.547,00
27-01-09-000	324	Junio de 2024	FV 806	$ 6.576.547,00
Total				$ 32.882.735,00

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
Supervisor		Firma	
Nombre	FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN		
Cargo	Profesional Universitario		

Elaboró:	Fernando José Murgas
Revisó:	Fernando José Murgas
Aprobó:	Fernando José Murgas