Bogotá, 30 de noviembre del 2024

Señores
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INFORME DE DIAGNOSTICO FINAL

IMPRESORA HEIDELBERG OFFSET KORD

PROCEDIMIENTO FINAL DE AJUSTE

- Se realizo ajuste de presiones
- Se realizo ajuste de batería de entintado
- Se instalaron moletones para rodillos mojadores
- Se suministro manga ductora para rodillo mersor de agua
- Se instalo manga ductora para rodillo mersor de agua
- Se instaló rodamientos sistema de humectación “cojinetes”
- Se puso a paso de papel
- Se realizo entintaje de la maquina
- Se hicieron pruebas de impresión
- Se puso a punto
- Calibración de saca pliegos
- Calibración puente con el pliego entrada de papel
- Limpieza y lubricación en toda la maquina

OBSERVACIONES

Se procura hacer mantenimiento anualmente

REGISTRO FOTOGRAFICO




Directriz

Se desmonto batería de entintaje , severificsron medidas , diámetros y longitudes, se realizo ajustes mecánico de loa cojinetes de rodillos dadores , se encontraban atascados y no daban graduación, se remplazo dos rodamientos de agujas rodillo rojo lado de impulso y rodillo blanco lado de impulso, se cambió los moletones de los rodillos del sistema de mojado , se ajusto con shim de ajuste 0.40 cojinete superior lado de servicio rodillo dador 2 , se calibro entrada de papel , se ajustaron pinzas pineoliegos , se templo cadena, se realizaron ajuste de anillos de remolques, se justo presión plancha-contra, de calibro pinzas sacapliegos, serealizaron pruebas de registro. Entrega a satisfacción.



Firma
JOSÉ VICENTE TORRES
Técnico

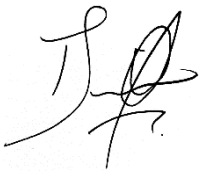

Firma
DIANA DEL PILAR ORDOÑEZ
Supervisora De Contrato