TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE IPC

COTIZACION No.41

Equipo de aire acondicionado de Odontologia

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU marca York.

-Equipo se encontró con el motor ventilador del condensador sobrecalentado y su aspa partida, por esto se termiquea el compresor y no funciona adecuadamente, a su vez se nota la falta de carga refrigerante en el sistema.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Motor para condensadora mini Split	1	301.740	301.740
2	Capacitores	1	85.600	85.600
3	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
4	Aspa para condensadora	1	111.280	111.280
TOTAL				**739.370**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE IPC

COTIZACION No.42

Equipo de aire acondicionado Almacén Urgencias.
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca LG.
-Equipo fuera de servicio.
con problemas en la unidad condensadora, sin compresor, sin tubería de cobre, sin motor ventilador, sin cable de control.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Capacitores	1	85.600	85.600
2	Barrido de tubería con nitrógeno y vacio al sistema	1	252.520	252.520
3	Compresor rotativo de 12.000 BTU	1	588.500	588.500
4	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 2.5 a 5 TR	1	278.200	278.200
5	Capilares	1	47.615	47.615
6	Motor para condensadora mini Split	1	301.740	301.740
7	Red de Refrigeración para mini Split de 9.000-12.000 BTU (10 metros)	15	46.545	698.175
8	Cable encauchetado de 4x14	17	10.486	178.262
TOTAL				**2.430.612**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisor -

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE GRANJAS

COTIZACION No.43

Equipo de aire acondicionado de Consultorio No.6 Consulta externa
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca York.
-Equipo fuera de servicio.
-Compresor de unidad condensadora estallado.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Capacitores	1	85.600	85.600
2	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
3	Compresor rotativo de 12.000 BTU	1	588.500	588.500
4	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 2.5 a 5 TR	1	278.200	278.200
5	Capilares	1	47.615	47.615
TOTAL				**1.252.435**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE GRANJAS

COTIZACION No.44

Equipo de aire acondicionado Consultorio No.3 consulta Externa
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 18.000 BTU marca Mirage.
El equipo no llena el serpentín y el amperaje y presión manométrica esta alta, el equipo presenta humedad en el sistema.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
2	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
TOTAL				**493.270**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisor.

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE GRANJAS

COTIZACION No.45

Equipo de aire acondicionado de Farmacia

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU marca "LG".

-Equipo bajo de carga refrigerante y adecuación de la bomba de condensado

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	**240.750**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE GRANJAS

COTIZACION No.46

Equipo de aire acondicionado de Odontología No.1
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca mirage.
-Equipo con Humedad en el sistema

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
2	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
TOTAL				**493.270**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE GRANJAS

COTIZACION No.47

Equipo de aire acondicionado cuarto de Rack UPS

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 9.000 BTU marca York.

-Equipo fuera de servicio.

Fuga de carga refrigerante en el tubo capilar y capacitor del compresor dañado

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Capacitores	1	85.600	85.600
2	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
3	Capilares	1	47.615	47.615
4	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
TOTAL				**626.485**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisor.

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE GRANJAS

COTIZACION No.48

Equipo de aire acondicionado cuarto Red de Frio

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU marca "LG".

-Se encontró el forro dañado y humedeciendo, se requiere cambio de Rubatex.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Aislamiento térmico Rubatex x(1.8MTR)	3	13.375	40.125
2	Cinta vinilo	6	14.124	84.744
TOTAL				**124.869**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisor.

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE SIETE DE AGOSTO

COTIZACION No.49

Equipo de aire acondicionado de Vacunación

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Samsung.

-Equipo con bajo nivel de enfriamiento, no llena la totalidad del serpentín evaporador y la presión esta inestable, se encuentra humedad en el sistema

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
TOTAL				**493.270**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE SIETE DE AGOSTO

COTIZACION No.50

Equipo de aire acondicionado Auditorio

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 24.000 BTU marca S

El equipo se encontró con el motor ventilador de condensador y capacitores dañados y con una aleta de las aspas partida.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Motor para condensadora mini Split	1	301.740	301.740
2	Capacitores	1	85.600	85.600
3	Aspa para condensadora	1	111.280	111.280
TOTAL				**498.620**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR -Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE SIETE DE AGOSTO

COTIZACION No.51

Equipo de aire acondicionado consultorio de Citologia
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca "Mirage".
-Equipo bajo de carga refrigerante se encontró fuga en el gusanillo de alta presión

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	**240.750**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE EDUARDO SANTOS

COTIZACION No.52

Equipo de aire acondicionado de Facturación
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Mirage.
-Equipo con baja Carga refrigerante menor al 70% de la carga ideal, se requiere una nueva carga refrigerante y barrido al sistema con nitrógeno.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
2	Barrido de tubería con nitrógeno y vacio al sistema	1	252.520	252.520
TOTAL				**493.270**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisor.

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE EDUARDO SANTOS

COTIZACION No.53

Equipo de aire acondicionado de Vacunación
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU marca Mirage.
El equipo se encontró con Humedad en el sistema

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
2	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
TOTAL				**493.270**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

CORRECTIVOS SEDE CARMEN EMILIA OSPINA EDUARDO SANTOS

ORDEN DE SERVICIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	VALOR
52	Facturación	MINI SPLIT	493.270
53	Vacunación	MINI SPLIT	498.620
TOTAL			**991.890**

Gracias por su atención

Atentamente:

OMAR IBARRA ALVAREZ

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CAGUAN

COTIZACION No.54

Equipo de aire acondicionado de Farmacia

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Lennox.

-Equipo con el motor de la condensadora dañado y los capacitores bajo de capacitancia, tarjeta electrónica y motor fancoil cortocircuitados.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Motor para condensadora mini Split	1	301.740	301.740
2	Capacitores	1	85.600	85.600
3	Motor fáncoil mini Split	1	239.466	239.466
4	Reparación de tarjeta fancoil para equipo mini Split	1	148.730	148.730
TOTAL				**775.536**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisor.

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CAGUAN

COTIZACION No.55

Equipo de aire acondicionado consultorio Vacunación

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 9.000 BTU marca York.

El equipo se encontró con fuga en el racor de alta presión, se requiere la corrección de la fuga y un barrido con nitrógeno (hay humedad al sistema)

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
2	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
TOTAL				**493.270**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CAGUAN

COTIZACION No.56

Equipo de aire acondicionado Consultorio Medico
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU marca Lennox.
El equipo se encontró con fuga en el racor de alta presión, se requiere la corrección de la fuga y un barrido con nitrógeno (hay humedad al sistema)

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
2	Barrido de tubería con nitrógeno y vacio al sistema	1	252.520	252.520
TOTAL				**493.270**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR –Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE FORTALECILLAS

COTIZACION No.57

Equipo de aire acondicionado Consultorio de Vacunación
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Samsung.
- El equipo se encontró con fuga en el racor de alta presión, se requiere la corrección de la fuga y un barrido con nitrógeno (hay humedad al sistema)

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
2	Barrido de tubería con nitrógeno y vacio al sistema	1	252.520	252.520
TOTAL				**493.270**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisor .

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE FORTALECILLAS

COTIZACION No.58

Equipo de aire acondicionado de Farmacia
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 9.000 BTU marca York.
El equipo se encontró con fuga en el gusanillo dela válvula de baja presión, se requiere la corrección de la fuga.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	**240.750**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisor.

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.66

Equipo de aire acondicionado del Rack de Urgencias

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca York.

-Equipo fuera de servicio, compresor de la unidad exterior estallada la bornera, al igual se encontró sus elementos eléctricos dañados.

ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Barrido de tuberia con nitrógeno y vacio al sistema	1	252.520	252.520
2	Compresor rotativo de 12.000 BTU	1	588.500	588.500
3	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
4	Capilares	1	47.615	47.615
5	Instalación de compresor	1	167.990	167.990
	TOTAL			**1.279.375**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.67

Equipo de aire acondicionado Consultorio No.11 Consulta externa
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca York.
-Equipo fuera de servicio, compresor de la unidad exterior estallada la bornera, al igual se encontró sus elementos eléctricos dañados.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Barrido de tubería con nitrógeno y vacio al sistema	1	252.520	252.520
2	Compresor rotativo de 12.000 BTU	1	588.500	588.500
3	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
4	Capilares	1	47.615	47.615
5	Instalación de compresor	1	167.990	167.990
TOTAL				**1.279.375**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.68

Equipo de aire acondicionado de Administración Rack Sistemas segundo piso Administración.

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Starlight.

-Equipo fuera de servicio, compresor de la unidad exterior estallada la bornera, al igual se encontró sus elementos eléctricos dañados.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
2	Compresor rotativo de 12.000 BTU	1	588.500	588.500
3	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
4	Capilares	1	47.615	47.615
5	Instalación de compresor	1	167.990	167.990
TOTAL				**1.279.375**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.69

Equipo de aire acondicionado de Gerencia Administrativa

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca Panasonic.

-Equipo fuera de servicio, compresor de la unidad exterior con embobinado abierto.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Barrido de tuberia con nitrógeno y vacio al sistema	1	252.520	252.520
2	Compresor rotativo de 24.000 BTU	1	636.650	636.650
3	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
4	Capilares	1	47.615	47.615
5	Instalación de compresor	1	167.990	167.990
TOTAL				**1.345.525**

AUTORIZADO POR: _____
~~INTERVENTOR~~ Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.70

Equipo de aire acondicionado Laboratorio Toma de Muestras
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Hisense.
-Equipo con la bomba de condensado dañada

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Bomba de Condensado	1	533.395	**533.395**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.71

Equipo de aire acondicionado Laboratorio Frotis Vaginal
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU marca Mirage.
-Equipo con la bomba de condensado dañada

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Bomba de Condensado	1	533.395	**533.395**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.72

Equipo de aire acondicionado de Urgencias Observación de Mujeres
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Casete de 36.000 BTU marca Samsung.
-Equipo bajo de carga refrigerante racor conde baja presión con fuga y humedad en el sistema.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 2.5 a 5 TR	1	278.200	278.200
2	Barrido de tuberia con nitrógeno y vacio al sistema	1	252.520	252.520
TOTAL				**530.720**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.73

Equipo de aire acondicionado de Urgencias Observación de Hombres
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Casete de 36.000 BTU marca Samsung.
-Equipo con la tarjeta Inverter no arranca, micro dañado.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Reparación de tarjeta Condensadora para equipo casette	1	539.280	**539.280**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.74

Equipo de aire acondicionado de Urgencias Estación de Enfermeria
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Casete de 48.000 BTU marca Samsung.
-Equipo con la tarjeta Inverter condensadora dañada, la fuente y microprocesadores quemados.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Tarjeta Inverter para unidad Condensadora	1	1.184.169	**1.184.169**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.75

Equipo de aire acondicionado de Urgencias Observación de Pediátrica
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 24.000 BTU marca York.
-Equipo con el motor condensador sobrecalentado y el aspa partida sin carga refrigerante.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Motor para condensadora mini Split	1	301.740	301.740
2	Aspa para condensadora	1	70.085	111.280
3	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
4	Barrido de tubería con nitrógeno y vacio al sistema	1	252.520	252.520
TOTAL				**906.290**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.76

Equipo de aire acondicionado de Auditorio Principal No.1
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Casette de 36.000 BTU marca Panasonic.
-Se encontró el equipo fuera de servicio todo el sistema electrónico dañado, y el compresor abierto eléctricamente (embobinado dañado)

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Barrido de tubería con nitrógeno y vacio al sistema	1	252.520	252.520
2	Compresor rotativo de 36.000 BTU	1	572.450	572.450
3	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 2.5 a 5 TR	1	278.200	278.200
4	Capilares	1	47.615	47.615
5	Instalación de compresor	1	167.990	167.990
6	Nitrógeno de 6.5 M3	1	206.510	206.510
7	Control remoto con Tarjeta universal	1	229.194	229.194
	TOTAL			**1.754.479**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.77

Equipo de aire acondicionado de Auditorio Principal No.2
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Casette de 36.000 BTU marca Panasonic.

-Se encontró el equipo fuera de servicio todo el sistema electrónico dañado, y con el sistema destapado sin racor de alta presión.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
2	Cambio de aceite para compresor	1	751.247	751.247
3	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 2.5 a 5 TR	1	278.200	278.200
4	Capilares	1	47.615	47.615
5	Control remoto con Tarjeta universal	1	229.194	229.194
6	Nitrógeno de 6.5 M3	1	206.510	206.510
TOTAL				**1.765.286**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.78

Equipo de aire acondicionado de TICS
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Casette de 36.000 BTU marca Panasonic.

-Se encontró el equipo fuera de servicio, Dañada las dos tarjetas electrónicas unidad interior y exterior de la unidad condensadora y sin compresor.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Barrido de tubería con nitrógeno y vacio al sistema	1	252.520	252.520
2	Reparación de tarjeta Condensadora para equipo casette	1	539.280	539.280
3	Reparación de tarjeta fancoil para equipo casette	1	238.610	238.610
4	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 2.5 a 5 TR	1	278.200	278.200
5	Compresor rotativo de 36.000 BTU	1	572.450	572.450
6	Nitrógeno de 6.5 M3	1	206.510	206.510
TOTAL				**2.087.570**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.79

Equipo de aire acondicionado Administración Oficina Financiera
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Casette de 36.000 BTU marca Panasonic.

-Se encontró el equipo con constante goteo, Dañada la bomba de condensado y bajo de carga refrigerante (cambio de gusanillo de baja presión).

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Bomba de Condensado	1	533.395	533.395
2	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 2.5 a 5 TR	1	278.200	278.200
TOTAL				**811.595**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.80

Equipo de aire acondicionado Administración Oficina Comunicaciones
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Casette de 36.000 BTU marca Panasonic.

-Se encontró el equipo fuera de servicio, Dañado el compresor (aislada las bobinas, la tarjeta universal cortocircuitada y sin temporizador

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
2	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 2.5 a 5 TR	1	278.200	278.200
3	Compresor rotativo de 36.000 BTU	1	572.450	572.450
4	Nitrógeno de 6.5 M3	1	206.510	206.510
5	Control remoto con Tarjeta universal	1	229.194	229.194
6	Temporizador	1	162.640	162.640
TOTAL				**1.701.514**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.81

Equipo de aire acondicionado Administración Oficina Jurídica No.2
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Casette de 36.000 BTU marca Panasonic.

-Se encontró con la tarjeta interna cortocircuitada (no tiene arreglo), y la carga refrigerante muy baja.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 2.5 a 5 TR	1	278.200	278.200
2	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
TOTAL				**507.394**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.82

Equipo de aire acondicionado Coordinación de Contracción

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca York.

Equipo sin carga refrigerante, fuga en la unidad condensadora y capacitor bajo de carga capacitiva.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
2	Barrido de tubería con nitrógeno y vacio al sistema	1	252.520	252.520
3	Capacitores	1	85.600	85.600
TOTAL				**578.870**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.83

Equipo de aire acondicionado Administración Oficina Contratación.
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Casette de 36.000 BTU marca Panasonic.

-Se encontró con fuga en una soldadura del tubo de baja presión y evaporador obstruido, bajo enfriamiento

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 2.5 a 5 TR	1	278.200	278.200
2	Control remoto con Tarjeta universal	1	229.194	229.194
TOTAL				**530.720**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.84

Equipo de aire acondicionado Administración Subgerencia

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca LG.

Equipo sin carga refrigerante, fuga en la unidad condensadora y capacitor bajo de carga capacitiva y la unidad condensadora mal instalada (reubicación de unidad condensadora con materiales).

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
2	Barrido de tubería con nitrógeno y vacio al sistema	1	252.520	252.520
3	Capacitores	1	85.600	85.600
4	Red de refrigeración para mini Split de 9.000 a 12.000BTU	5	46.545	232.725
5	Ángulos para unidad condensadora	1	152.796	152.796
6	Cable encauchetado 4x14	5	10.486	52.430
7	Instalación unidad condensadora equipo mini Split	1	86.456	86.456
TOTAL				**1.103.277**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.85

Equipo de aire acondicionado Administración Sala de Juntas
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca LG.
Equipo sin carga refrigerante, fuga en la unidad condensadora y capacitor bajo de carga capacitiva y la unidad condensadora mal instalada (reubicación de unidad condensadora con materiales).

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
2	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
3	Capacitores	1	85.600	85.600
4	Red de refrigeración para mini Split de 9.000 a 12.000BTU	5	46.545	232.725
5	Ángulos para unidad condensadora	1	152.796	152.796
6	Cable encauchetado 4x14	5	10.486	52.430
7	Instalación unidad condensadora equipo mini Split	1	86.456	86.456
TOTAL				**1.103.277**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.86

Equipo de aire acondicionado de Odontologia
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Casette de 24.000 BTU marca York.

-Se encontró el equipo con la unidad condensadora fuera de servicio, la tarjeta electrónica y el contactor dañados.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Reparación de tarjeta Condensadora para equipo casette	1	539.280	539.280
2	Contactor 3 polos de 40 amperios	1	751.247	118.770
	TOTAL			**658.050**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.87

Equipo de aire acondicionado de Odontología

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Casette de 24.000 BTU marca York.

-Se encontró el equipo con baja carga refrigerante, constante goteo por congelación en el evaporador (el gusanillo de alta presión tiene desgastado el sello).

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
2	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
TOTAL				**493.270**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.88

Equipo de aire acondicionado Consultorio No.12 Consulta Externa.
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca York.

-Se encontró el equipo con baja carga refrigerante, se debe realizar vació al sistema e inyectar carga de gas refrigerante, se cambio racor de baja presión.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
2	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
	TOTAL			**493.270**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.89

Equipo de aire acondicionado Consultorio Vacunación consulta externa.

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca Mirage.

-Se encontró el equipo con los tubos capilares tapados (cambio de tubo capilar, con sus respectivos accesorios).

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	capilar	1	47.615	47.615
2	Barrido de tuberia con nitrógeno y vacio al sistema	1	252.520	252.520
3	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
	TOTAL			**540.885**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.90

Equipo de aire acondicionado Consultorio No.10 Consulta Externa.
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Samsung.

-Se encontró el equipo con el motor del condensador dañado (frenado y cortocircuitado).

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Motor Condensadora para mini Split	1	301.740	**301.740**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.91

Equipo de aire acondicionado Consultorio No.13 Consulta Externa.
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Mirage.

-Se encontró el equipo con baja carga refrigerante, se debe realizar vació al sistema e inyectar carga de gas refrigerante, gusanillo de alta presión sin empaque, cambio de este.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Barrido de tuberia con nitrógeno y vacio al sistema	1	252.520	252.520
2	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
TOTAL				**493.270**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.92

Equipo de aire acondicionado Consultorio No.5 Consulta Externa.
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca York.

-Se encontró el equipo con baja carga refrigerante, no llena el serpentín fancoil, se debe realizar vacio al sistema e inyectar carga de gas refrigerante, hay humedad en el sistema.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Barrido de tubería con nitrógeno y vacio al sistema	1	252.520	252.520
2	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
TOTAL				**493.270**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.93

Equipo de aire acondicionado consultorio N.9 Consulta externa
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Samsung.

-Se encontró el equipo con el evaporador congelado y baja carga refrigerante, se debe realizar vacio al sistema e inyectar carga de gas refrigerante, ajustar racor de alta presión).

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	**240.750**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CANAIMA

COTIZACION No.94

Equipo de aire acondicionado Farmacia
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU marca Mirage.

-Se encontró el equipo con problemas en la tarjeta de la unidad condensadora, apaga el compresor en tiempos cortos. Reparación de tarjeta electrónica

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Reparación tarjeta fancoil para equipo mini Split	1	148.730	**148.730**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR


REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

REGISTROS FOTOGRAFICOS

SEDE LAS ESE LAS PALMAS





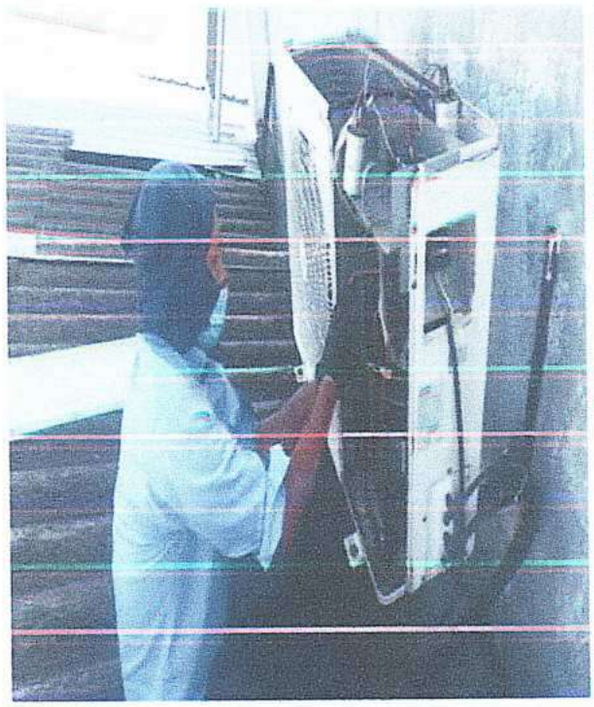













REGISTRO FOTOGRAFICO ESE CANAIMA








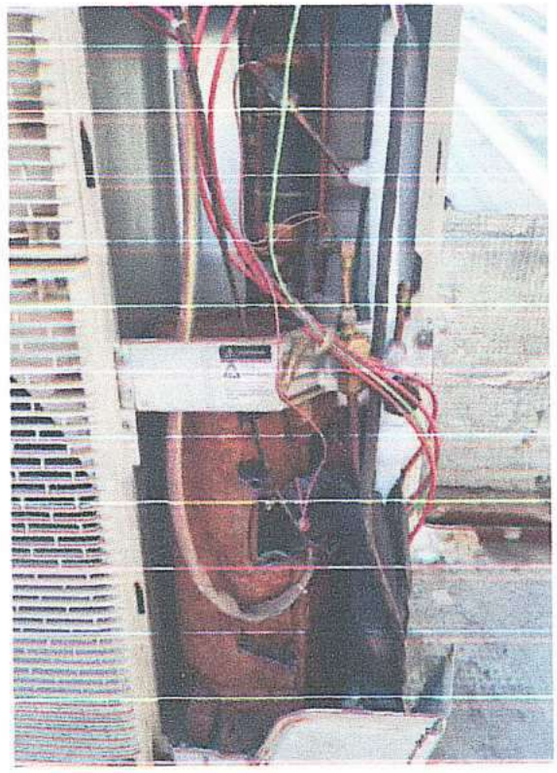

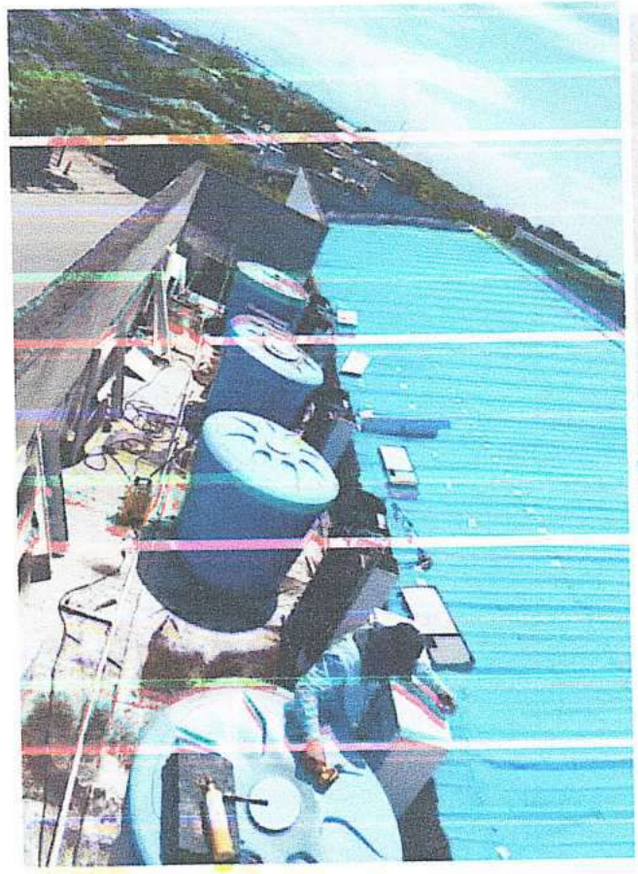







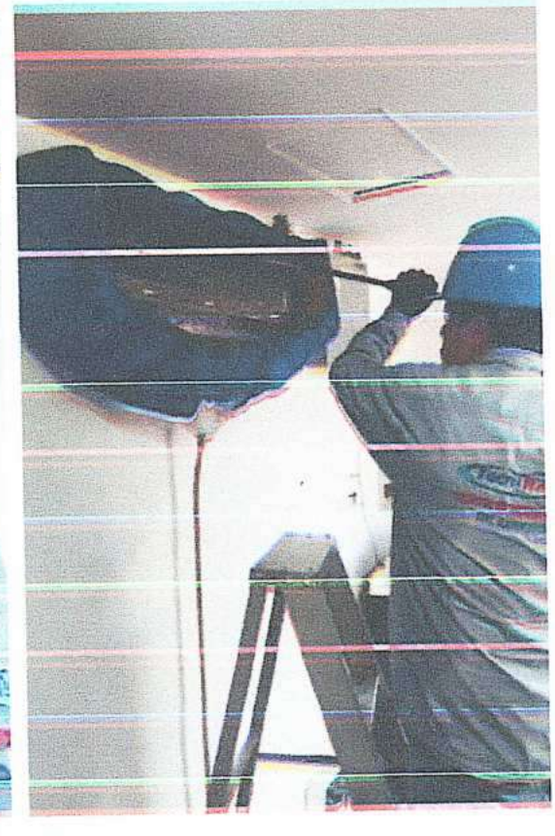




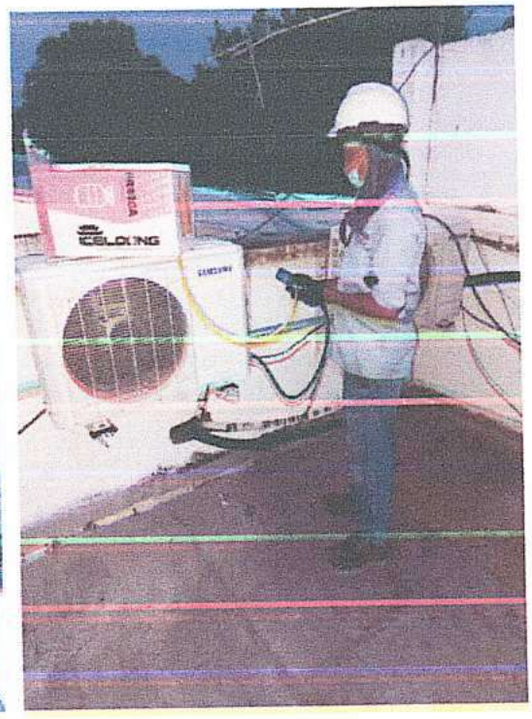


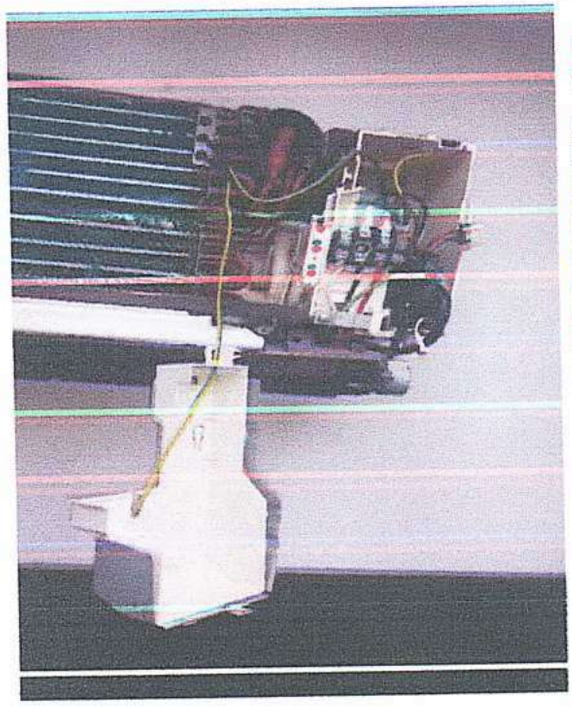




REGISTRO FOTOGRAFICO ESE IPC

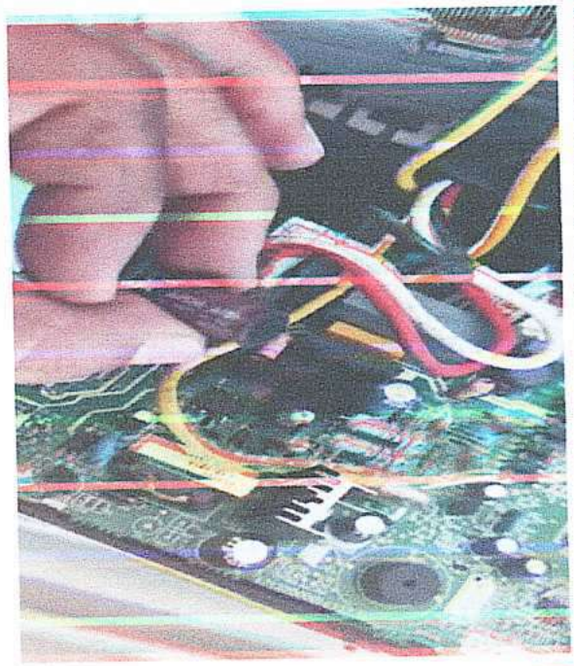

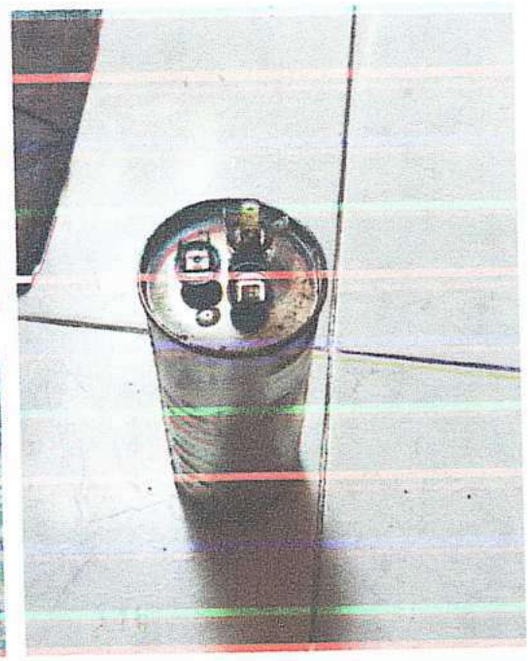

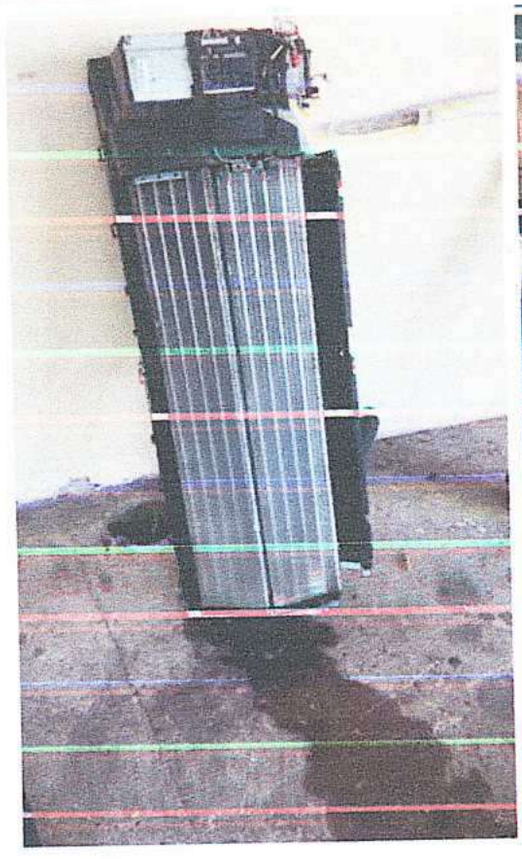










TecniRapida



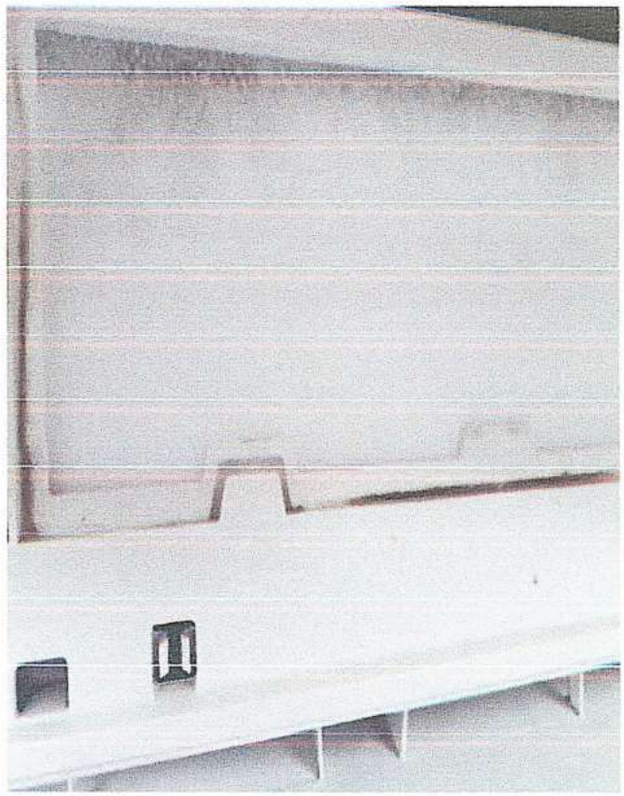






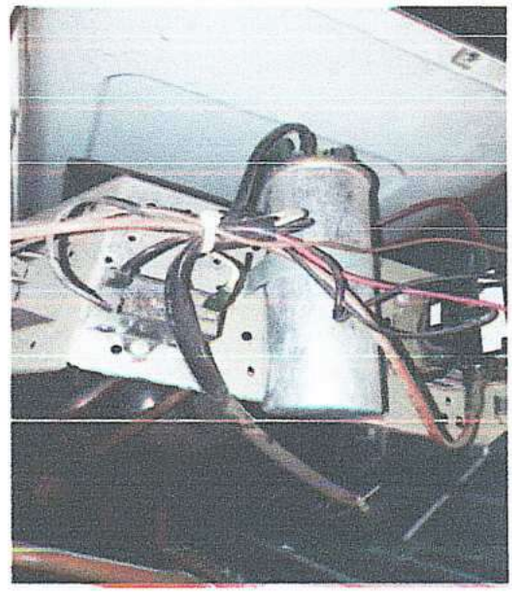


REGISTRO FOTOGRAFICO ESE LAS GRANJAS




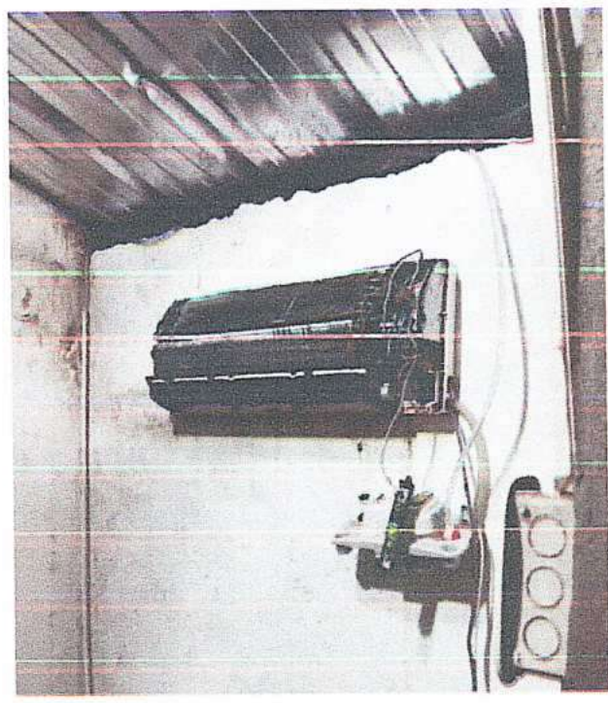



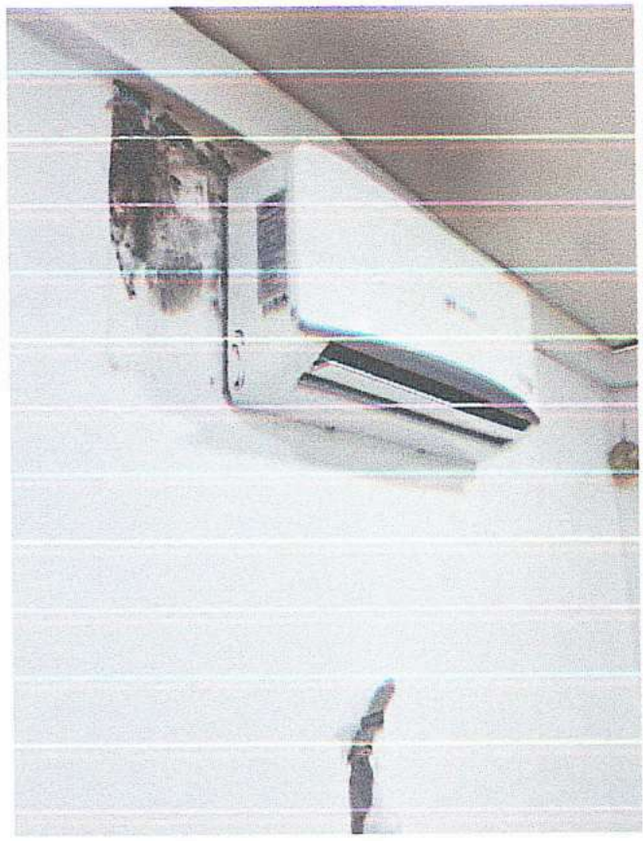



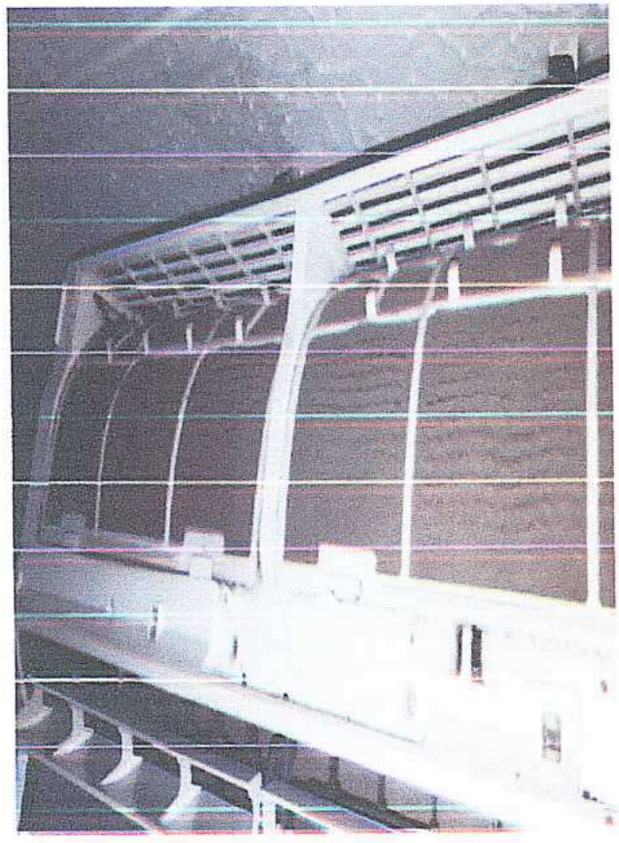




REGISTRIO FOTOGRAFICO DE ESE EDUARDO SANTOS








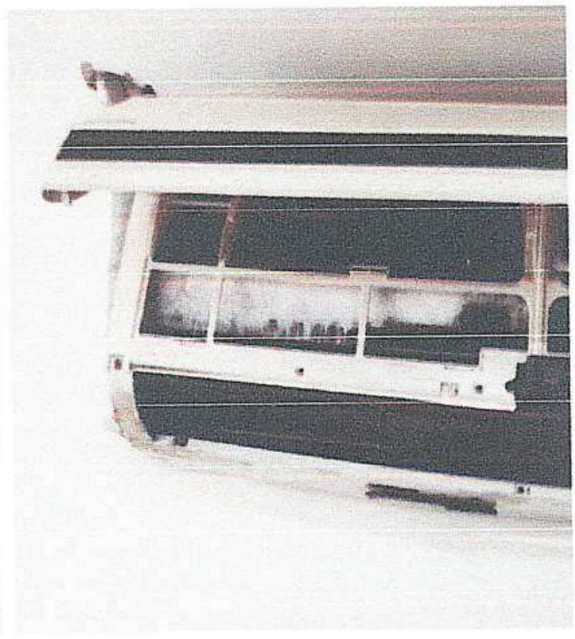



REGISTROFOTOGRAFICO DE ESE 7 DE AGOSTO




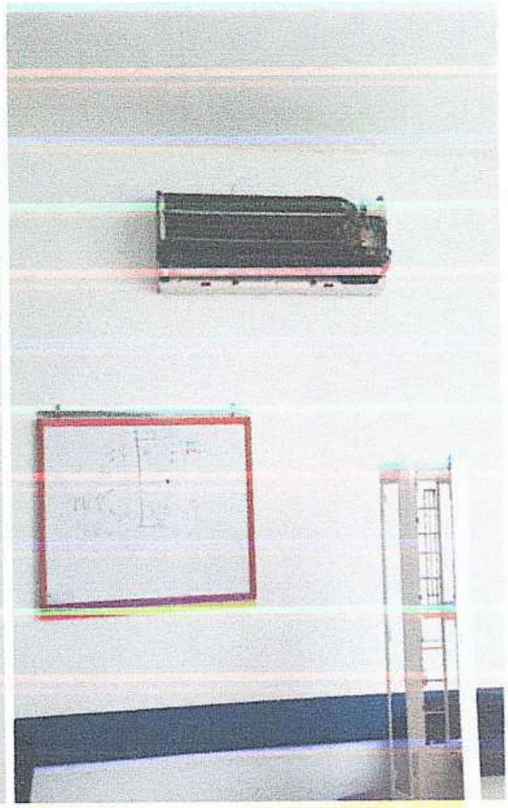







REGISTRO FOTOGRAFICO ESE ARCHIVO CLINICO ZONA INDUSTRIAL.

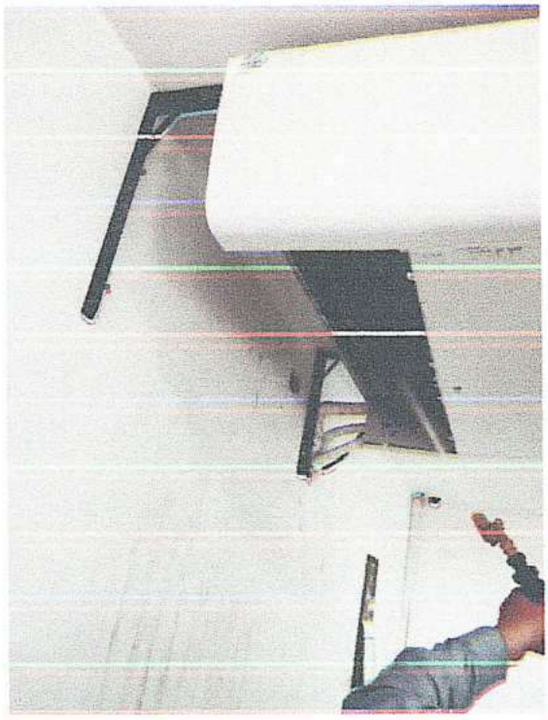


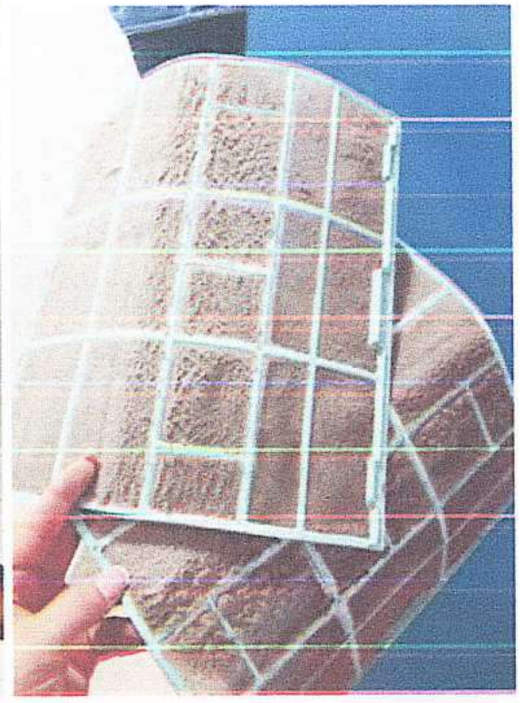

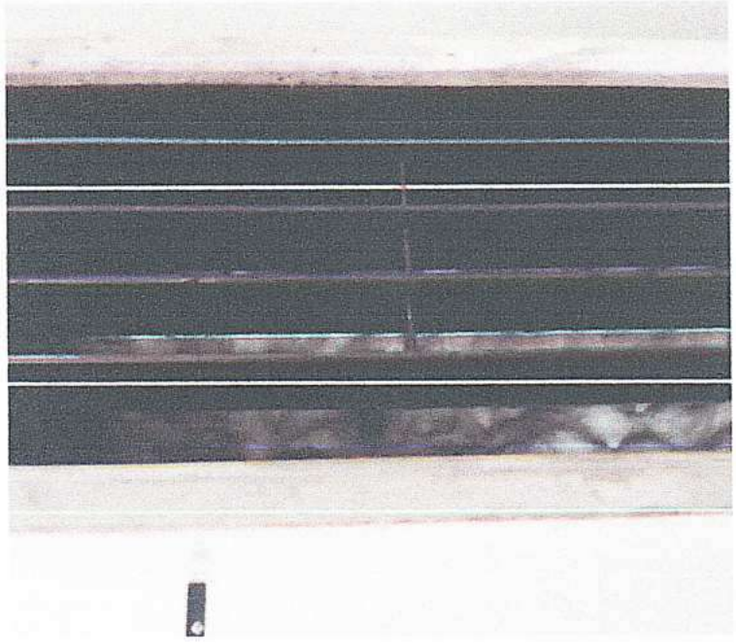


REGISTRO FOTOGRAFICO ESE SANTA ISABEL



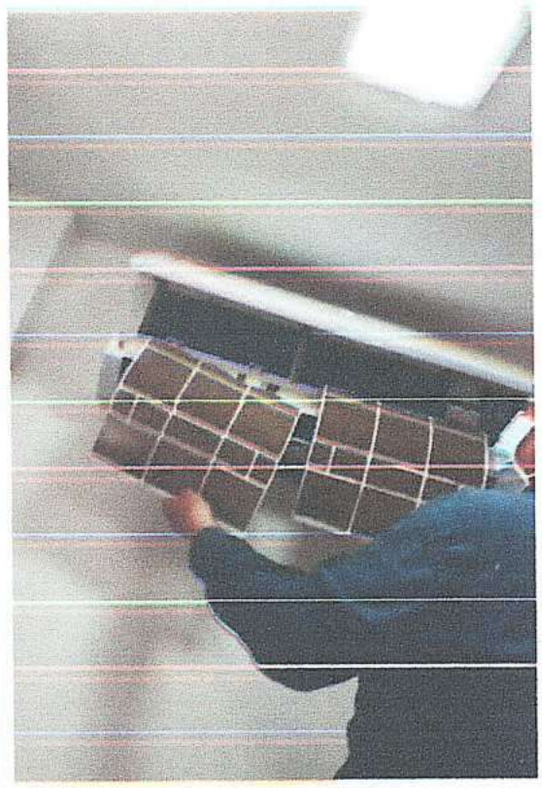




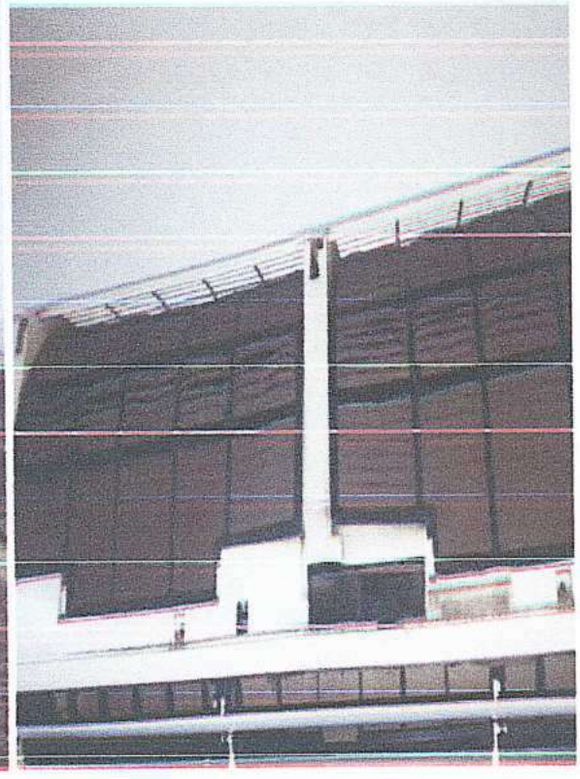

REGISTRO FOTOGRAFICO ESE CAGUAN



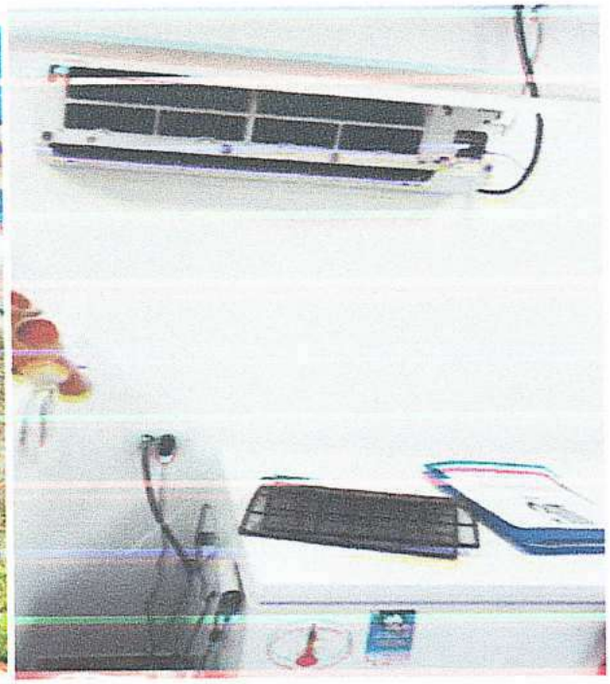





REGISTRO FOTOGRAFICO ESE FORTALECILLAS











EVIDENCIAS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
MES DE FEBRERO DE 2024






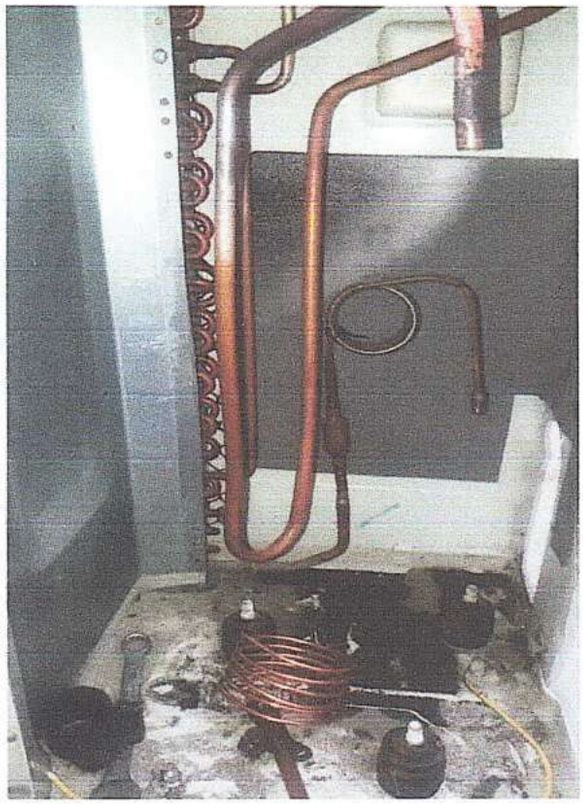





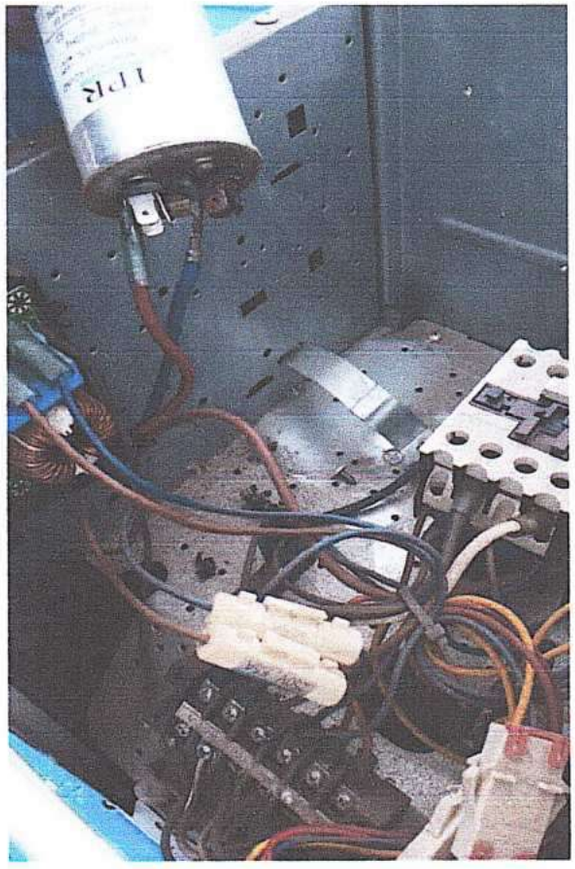

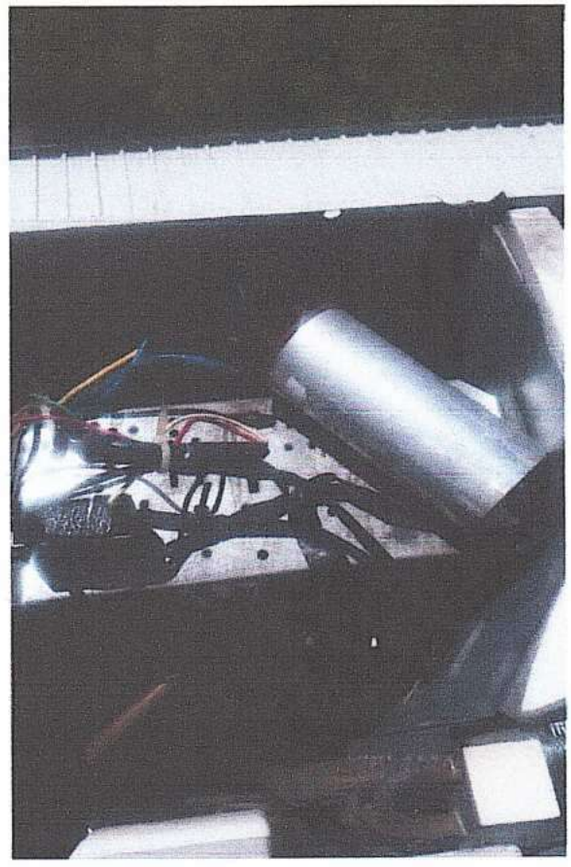



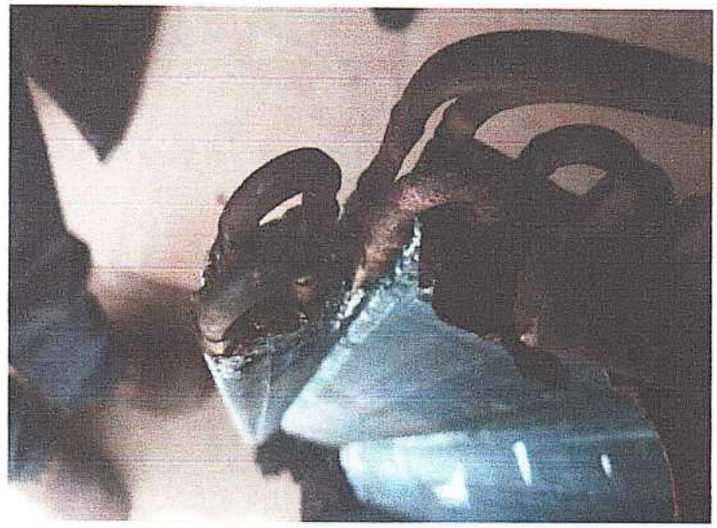

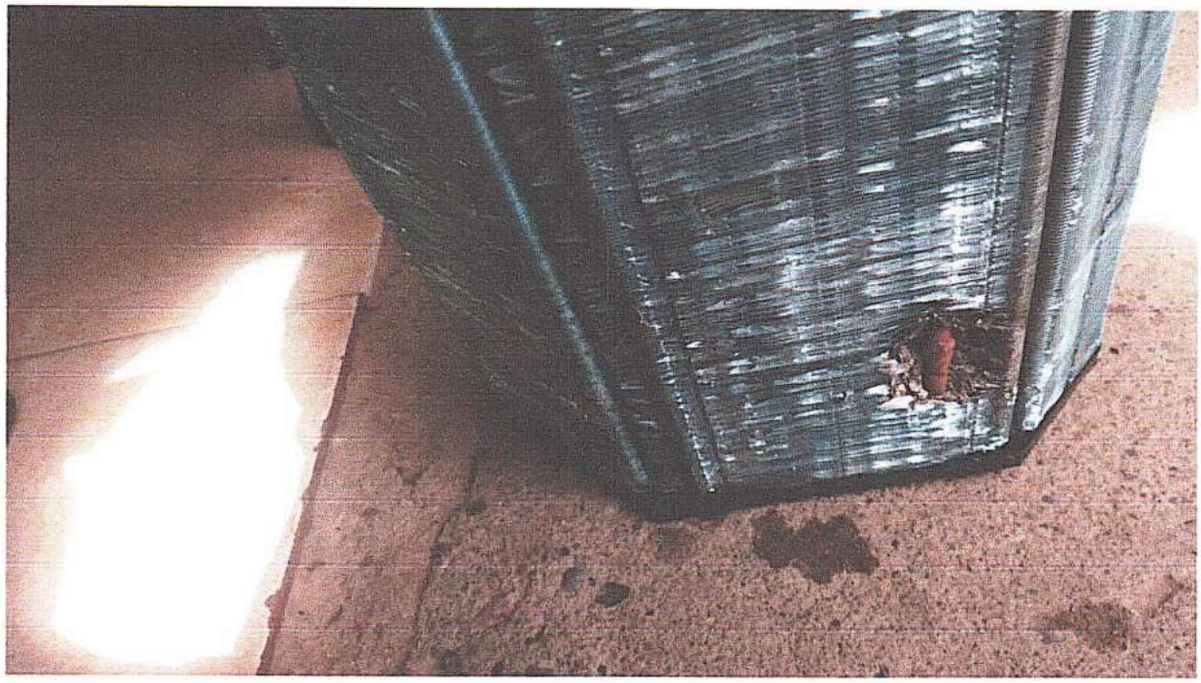








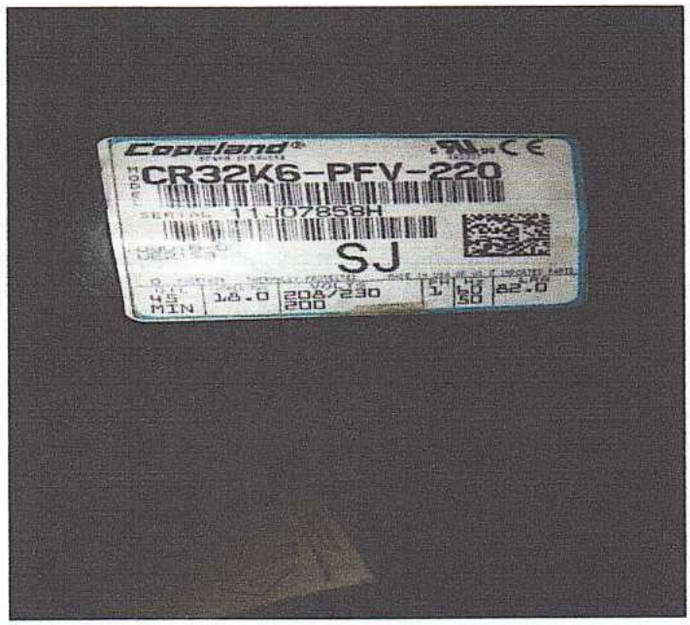




Copeland
CR32K6-PFV-220
SJ








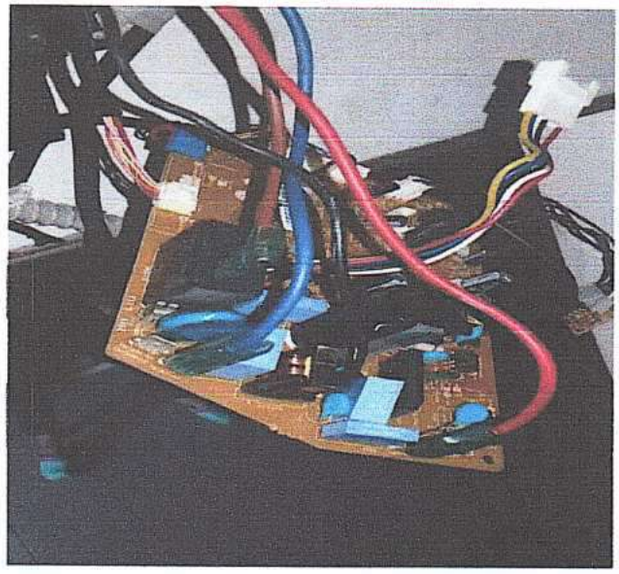

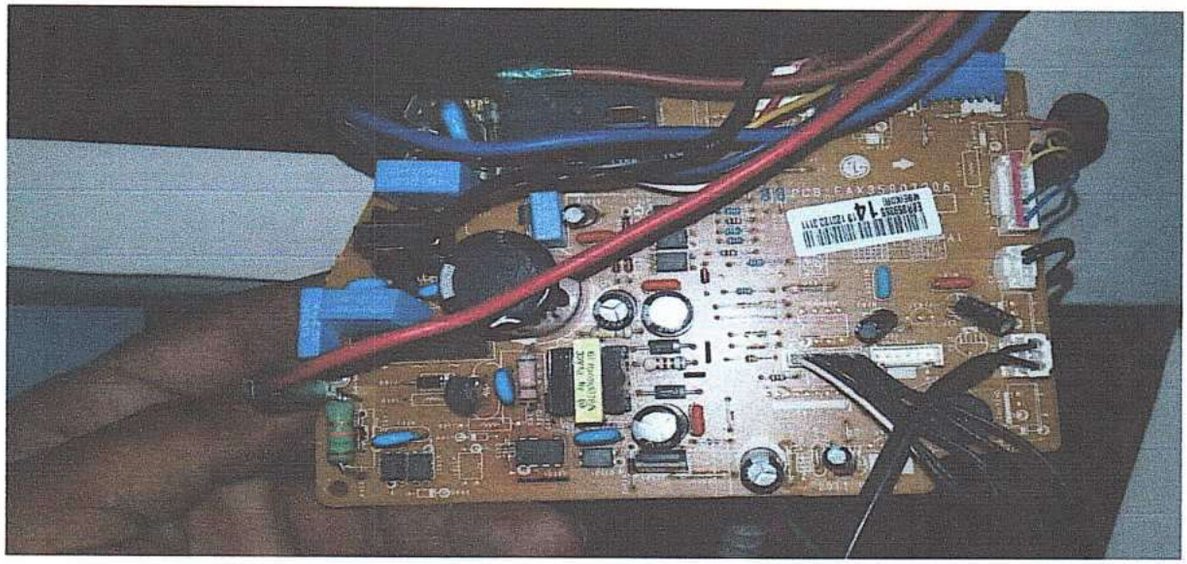





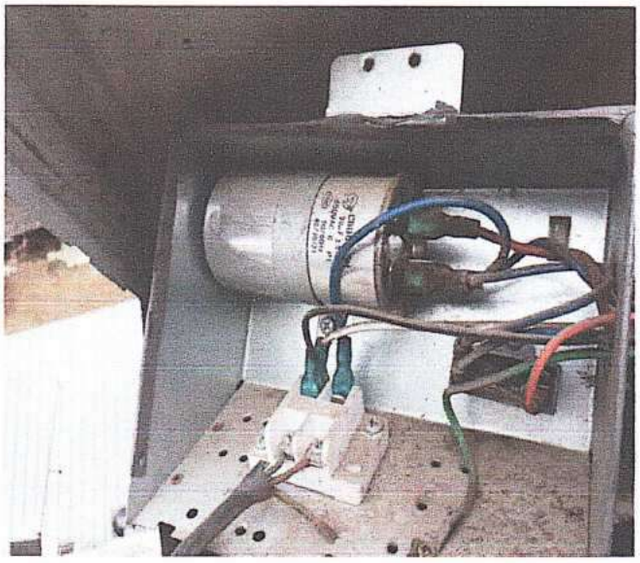






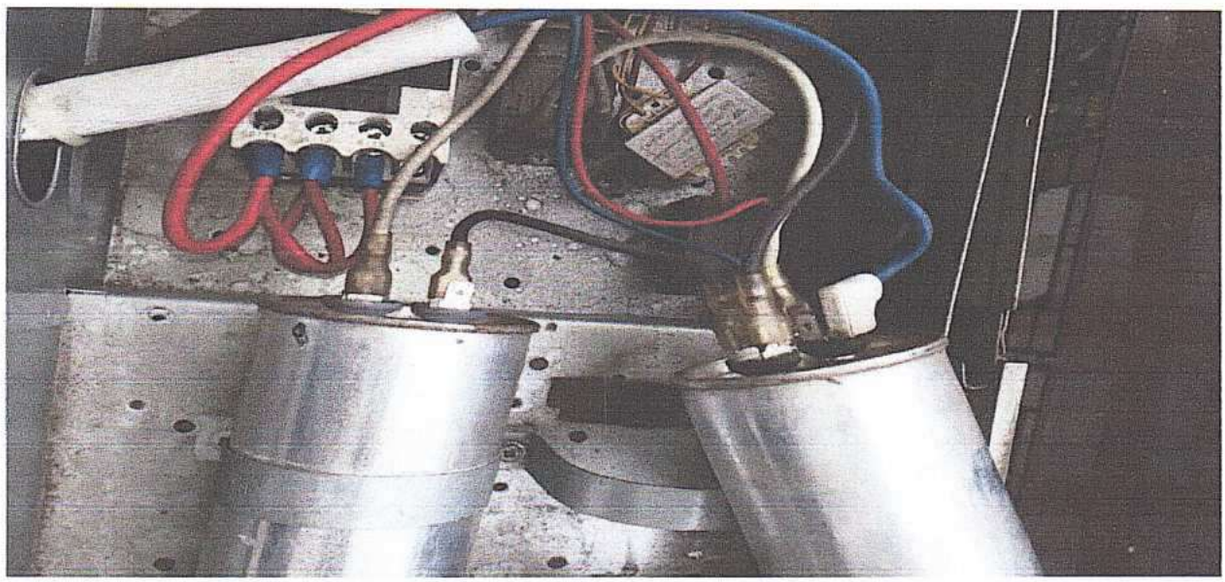


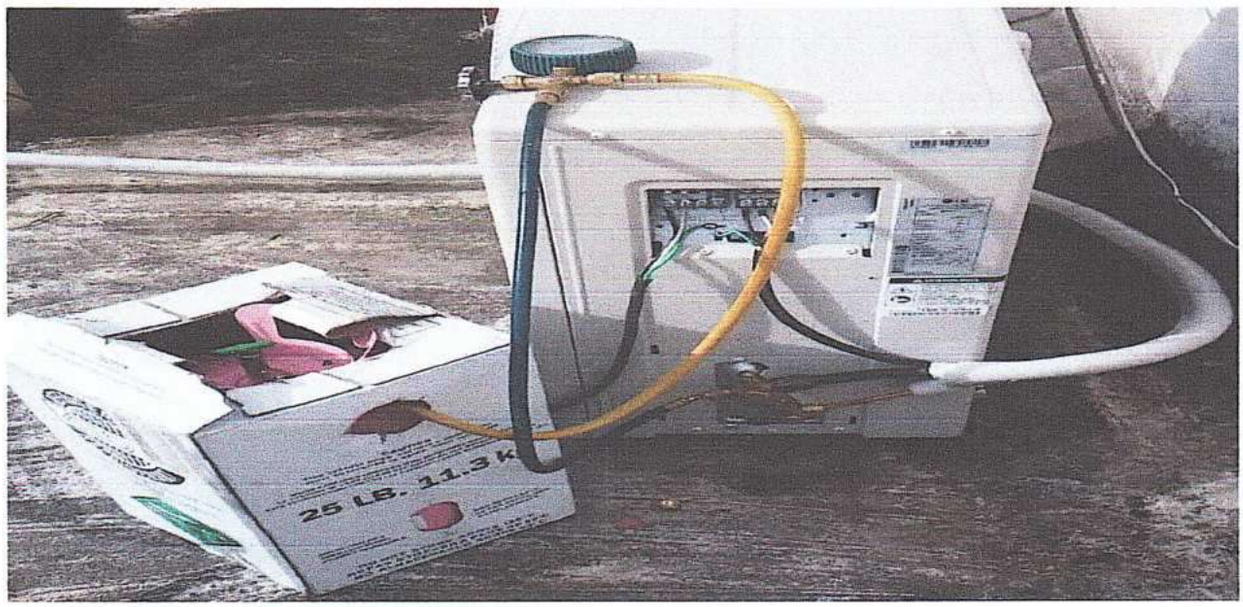

25 LB. 11.3 K




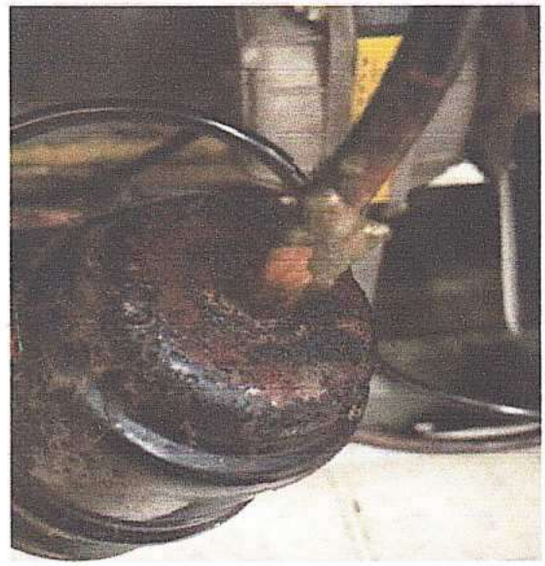




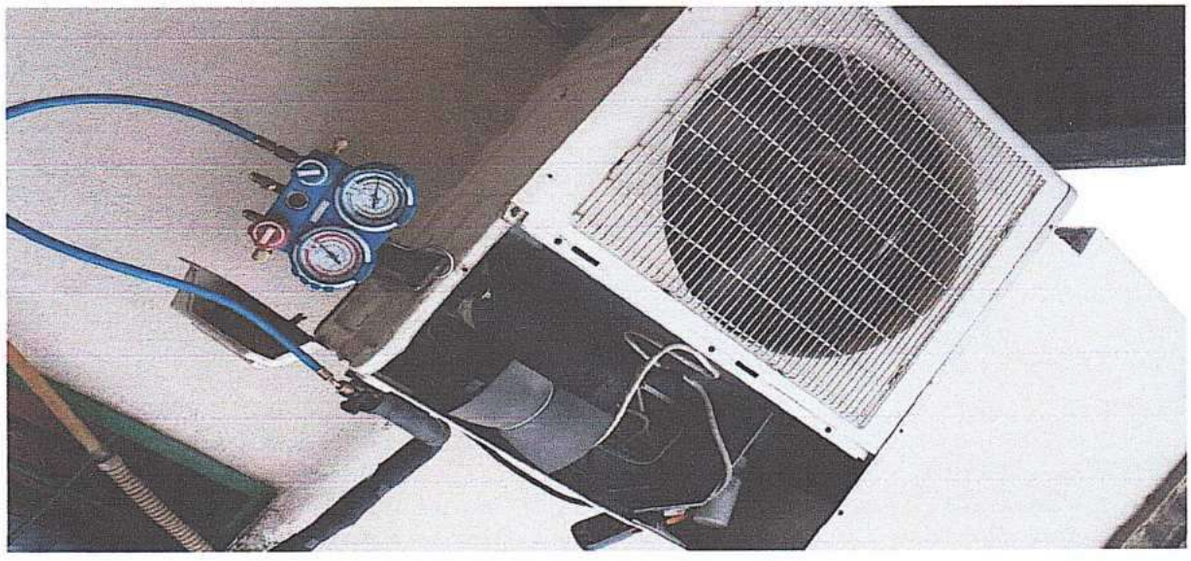


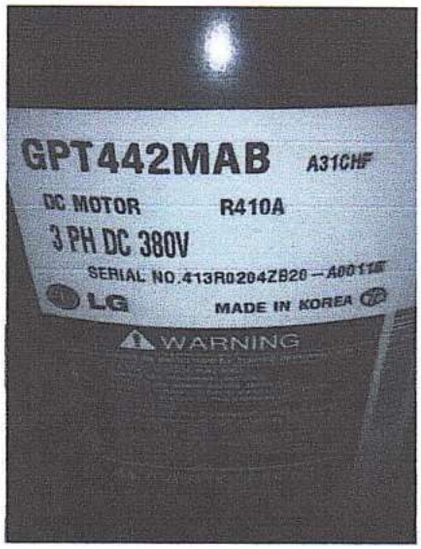

GPT442MAB A31CHF
DC MOTOR R410A
3 PH DC 380V
SERIAL NO.413R0204ZB20 -A0011E
LG
MADE IN KOREA
WARNING

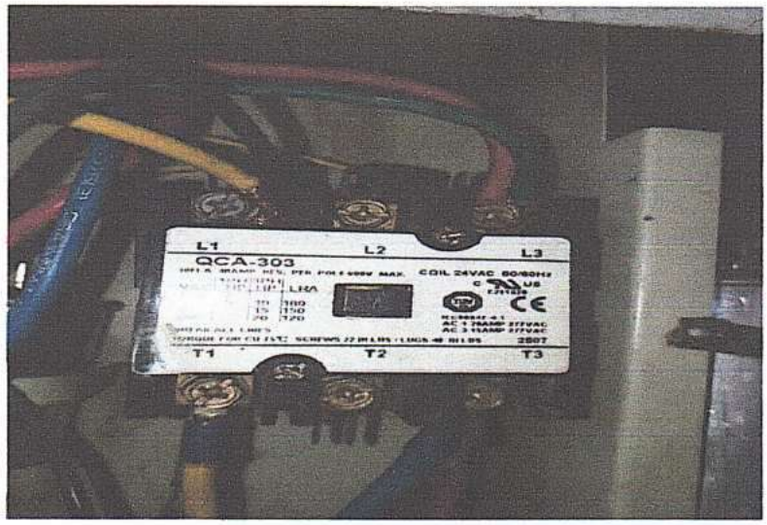

L1
L2
L3
QCA-303
COIL 24VAC 50/60Hz
T1
T2
T3



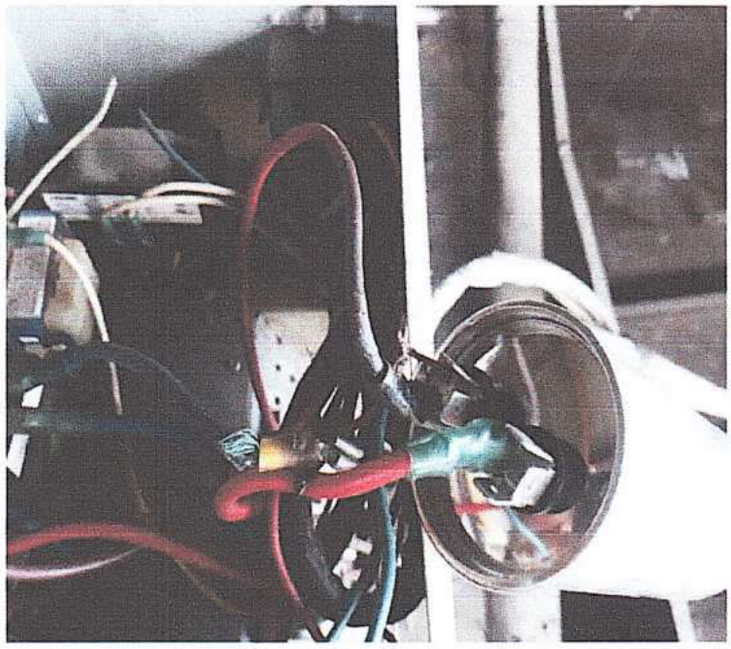

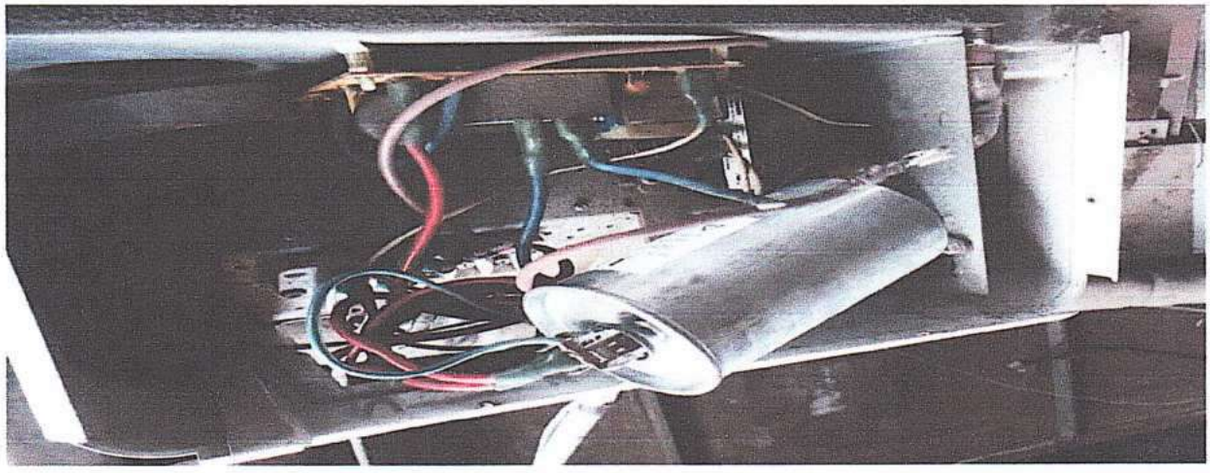


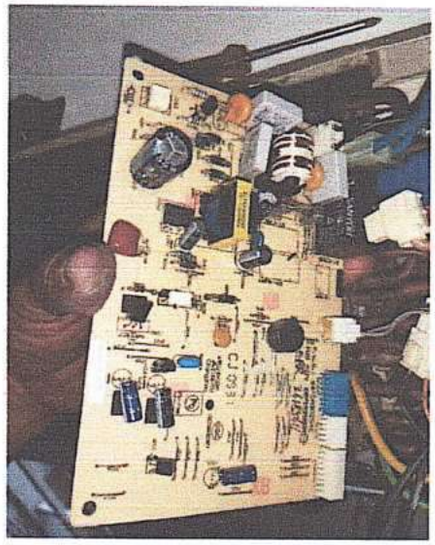

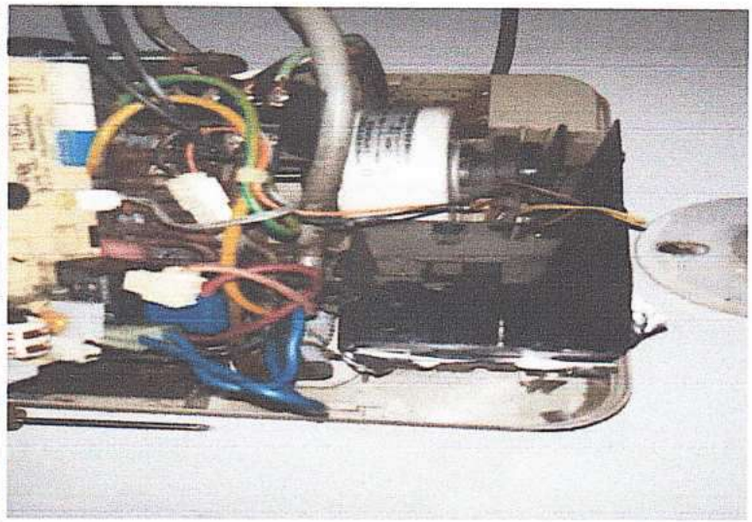



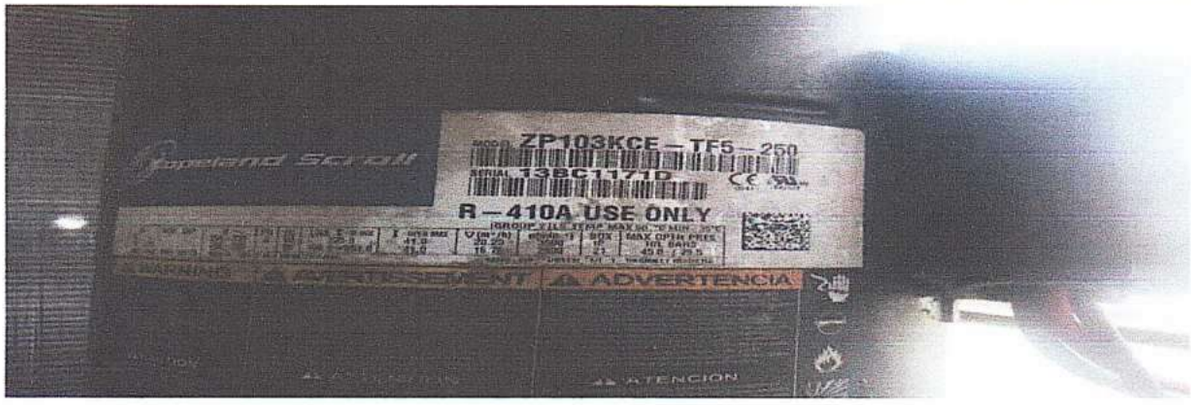


ZP103KCE-TF5-250
R-410A USE ONLY
ADVERTENCIA
ATENCION















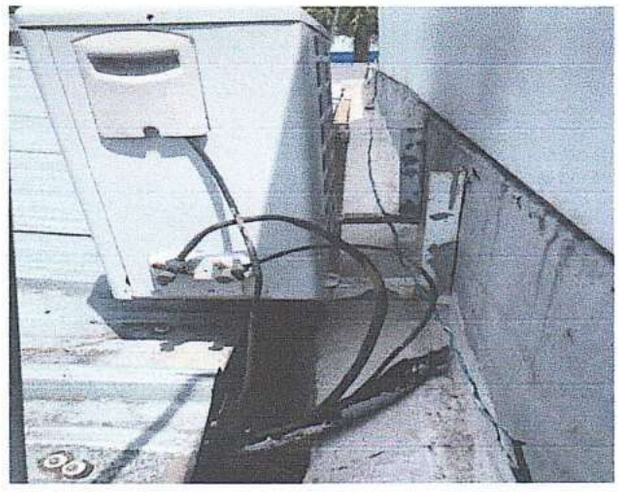






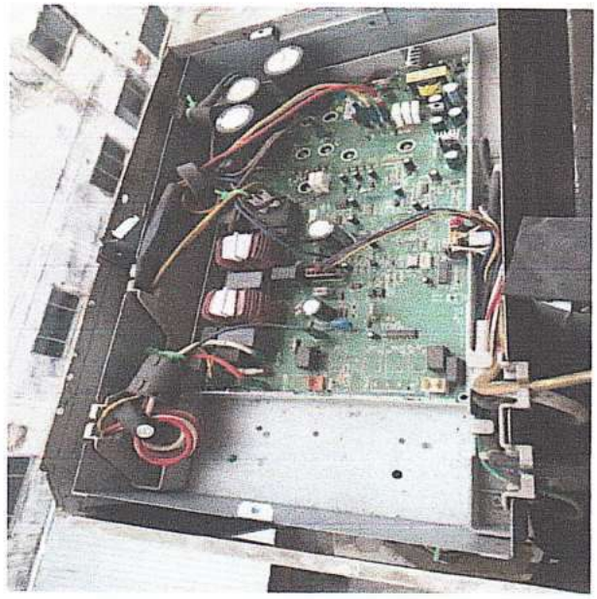





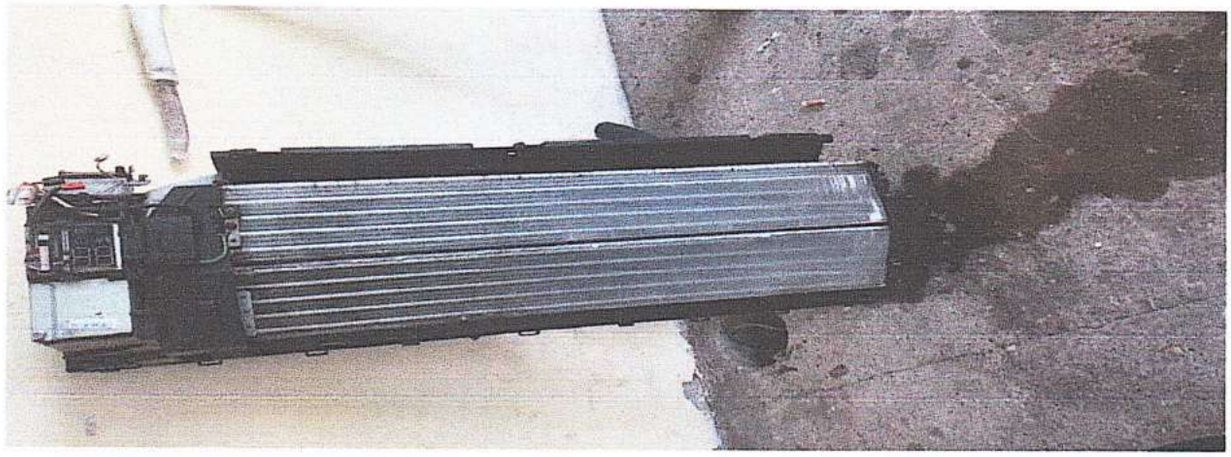






R410A
















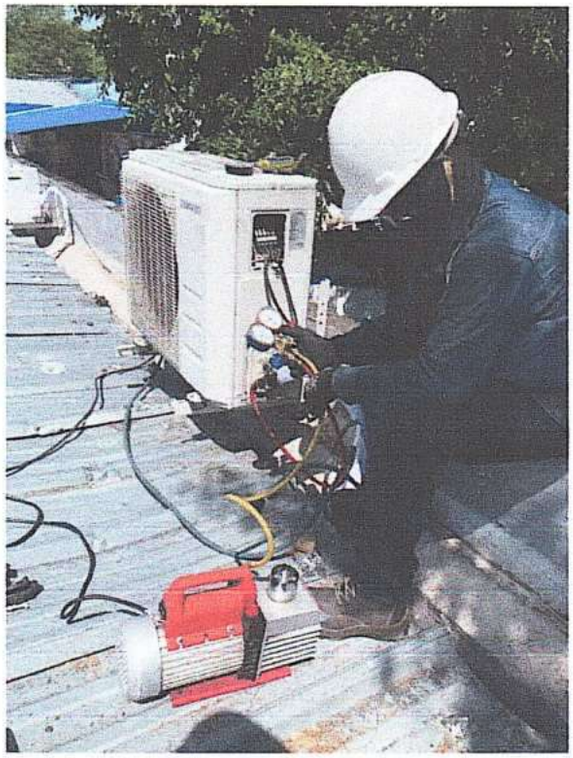

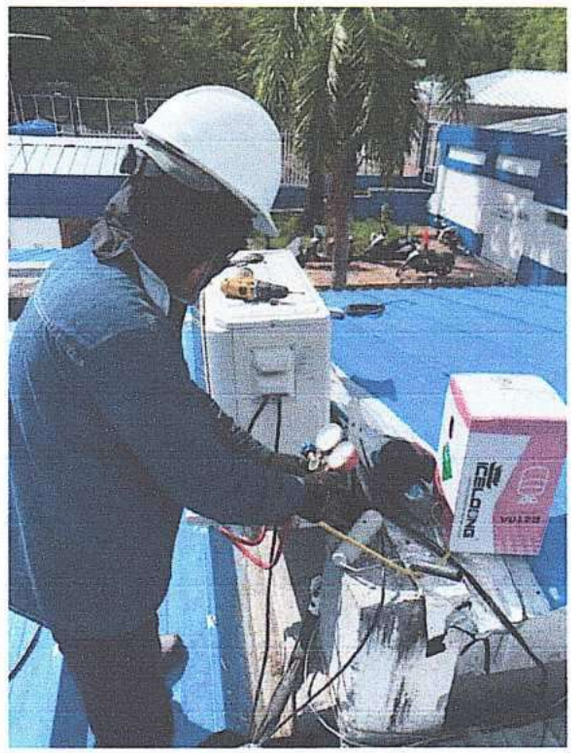
DELONG

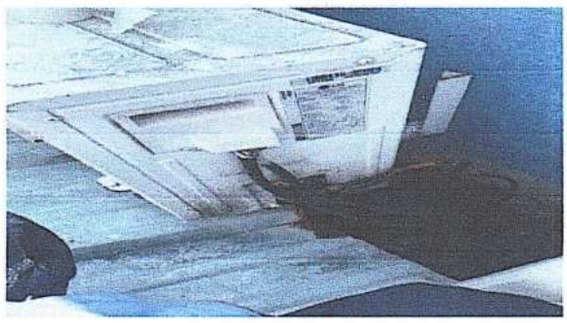



Neiva, 04 de marzo de 2024

SUPERVISORA:
SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
JEFE DE MANTENIMIENTO
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
Neiva Huila.

Cordial saludo.

CONTRATO BIENES Y SERVICIOS Nº 092 DEL 2024

REF: INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES No.1

OMAR IBARRA ALVAREZ, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.712.457 expedida en Neiva, mediante el presente documento me permito presentar el INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES del contrato de la referencia: No. 092 de 2024.

Objeto contractual: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS, DISPENSADORES DE LA E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Periodo ejecutado: No.1

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No.	Actividades del contratista	Actividades realizadas	Evidencia aprobada
1	Realizar 3 mantenimientos preventivos Bimestrales en los meses de Febrero, Abril y Junio y los correctivos que se requieran a los equipos de aires acondicionados, neveras y dispensadores de agua de propiedad de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA y los que se encuentren en comodato, de acuerdo al cronograma pactado con el supervisor del contrato	Se realizó el primer mantenimiento preventivo del mes de Febrero y los correctivos que se requirieron en los equipos de aires de propiedad de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, de acuerdo al cronograma pactado con el supervisor del contrato	Se anexa los reportes técnicos y las cotizaciones respectivas del primer mantenimiento preventivo y correctivo aprobados por el supervisor, ejecutado el mantenimiento preventivo así Sede Canaima: 80 equipos Sede Palmas: 45 equipos Sede IPC: 44 equipos Sede Eduardo Santos: 9 equipos Sede Sete de Agosto: 15 equipos Sede Fortalecillas: 5 equipos Sede Caguan: 6 equipos Sede Zona Industrial: 3 equipos Sede Granjas: 24 equipos Sede Santa Isabel:2 equipos Para un total de 233 mantenimientos preventivos de aires acondicionados.
2	Los mantenimientos correctivos con instalación de repuestos y mano de obra a los equipos de aires acondicionados,	Se realizó los mantenimientos correctivos con instalación de repuestos y mano de obra a los	Se realizó los mantenimientos correctivos con sus respectivos repuestos e instalación de acuerdo al objeto del contrato, con los requerimientos aprobados por la supervisora,

	neveras y dispensadores de las diferentes sedes de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, se realizaran única y exclusivamente cuando sean aprobados por la supervisión, previa presentación del diagnóstico y cotización de acuerdo a los requerimientos que surjan, los cuales deben solucionarse de una manera ágil y oportuna sin causar traumatismos en los servicios.	equipos de aires acondicionados de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, se realizaron los mantenimientos correctivos única y exclusivamente aprobados por la supervisión, con la presentación del diagnóstico y cotización de acuerdo a los requerimientos que dados, los cuales se solucionaron de una manera ágil y oportuna sin causar traumatismos en los servicios	de acuerdo a la cotización por sede. Sede Canaima:29 equipos Sede Palmas: 22 equipos Sede IPC: 20 equipos Sede Eduardo Santos: 2 equipos Sede Sete de Agosto: 3 equipos Sede Fortalecillas: 2 equipos Sede Caguan: 3 equipos Sede Zona Industrial:2 equipos Sede Granjas: 6 equipos Total del mantenimientos correctivos: 89 unidades.
3	Realizar los ajustes respectivos a las acometidas y desagües que no cumplan con la norma de los aires existentes en las diferentes sedes de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA	Se realizó los ajustes respectivos a las acometidas y desagües que no cumplan con la norma de los aires existentes en las diferentes sedes de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA	Se realizó los ajustes a los desagües para la continuidad del buen funcionamiento de los equipos, dando cumpliendo a las normas establecidas en las sedes E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA.
4	Realizar pruebas técnicas necesarias que determinen el buen funcionamiento de los equipos de aires acondicionados, neveras y dispensadores o las fallas que se detecten y reportarlas de manera inmediata para el visto bueno de la supervisión	Se realizó pruebas técnicas necesarias que determinar el buen funcionamiento de los equipos de aires acondicionados, neveras y dispensadores o las fallas detectadas y reportadas de manera inmediata para el visto bueno de la supervisión.	Se realizó todas las pruebas posibles para determinar el buen funcionamiento de los equipos acorde al objeto del contrato.
5	Recurrir al llamado de la supervisión con disponibilidad de 24 horas en caso de una emergencia en alguna de las sedes de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA.	Se ha recurrido al llamado de la supervisión con disponibilidad de 24 horas y llamado de emergencia en las sedes de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA.	Hemos cumplido con los llamados de supervisor generando respuesta a tiempo.
6	Elaborar y presentar los reportes técnicos completos de todas y cada uno de los suministros y mantenimientos preventivos de manera mensual realizados a cada equipo por sedes como requisito para la certificación expedida por el supervisor, las cuales deben reposar en las hojas de vida de cada equipo así como en el archivo central de mantenimiento.	Se elabora y presenta los reportes técnicos completos de todas y cada uno de los suministros y mantenimientos preventivos de manera mensual realizados a cada equipo por sedes como requisito para la certificación expedida por el supervisor, las cuales reposa en las hojas de vida de cada equipo así como en el archivo central de mantenimiento.	Presentamos los reportes mensuales por sede y los requisitos aplicados.
7	Realizar pruebas técnicas necesarias para que determinen el buen funcionamiento una vez realizado el mantenimiento para la garantía respectiva.	Se realizaron pruebas técnicas necesarias para determinar el buen funcionamiento una vez realizado el mantenimiento para su garantía respectiva.	Se realizaron las pruebas instrumentales después del servicio de mantenimiento.
8	Deben presentar mensualmente la cuenta de cobro, con los pagos respectivos de salud, pensión y ARL, reportes técnicos e informes. Elaborar y presentar los reportes técnicos completos de todas y cada una de	Presento factura de acuerdo a lo realizado a cada sede del servicio con sus soportes de legalización.	Presentamos primera cuenta del mes de febrero de acuerdo al servicio prestado y ejecutado dentro d los tiempos establecidos.

	las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos.		
9	Realizar los traslados de los equipos de aires, neveras y dispensadores que se requieran con autorización del supervisor asignado.	Realizo los traslados de los equipos de aires, neveras y dispensadores requeridos con autorización del supervisor asignado.	Se Realizaron los respectivos traslados de acuerdo a lo autorizado por el supervisor.
10	Diligenciar las hojas de vida de los equipos con los soportes respectivos, los cuales deben ser entregados en el primer mantenimiento.	Se anexan los documentos del mantenimiento a las hojas de vida de los equipos con los soportes respectivos, entregadas en el primer mantenimiento del mes de febrero.	Se hace entrega de Informes, cotizaciones aprobadas, registros fotográficos, inventario de equipos y demás requerimientos.
11	Las demás inherentes al objeto del contrato y designadas por la supervisión	Se da cumplimiento al objeto del contrato y designadas por la supervisión	Hemos cumplido a los requerimientos y necesidades designadas por el supervisor.

VALOR DE PERIODO EJECUTADO POR SEDE:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR EJECUTADO
1	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA SEDE PALMAS	18.910.674
2	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA SEDE IPC	26.042.340
3	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA SEDE CANAIMA	31.160.116
4	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA SEDE GRANJAS	4.997.479
5	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA SEDE CAGUAN	2.203.676
6	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA SEDE FORTALECILLAS	1.102.020
7	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA SEDE SIETE DE AGOSTO	2.336.640
8	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA SEDE ZONA INDUSTRIAL	992.270
9	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA SEDE SANTA ISABEL	147.200
10	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA SEDE EDUARDO SANTOS	1.648.940

Atentamente,

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisora

OMAR IBARRA ALVAREZ
Contratista

Notaria 1
Neiva - Huila

NOTARIA PRIMERA DE NEIVA
DECLARACION PARA FINES EXTRAPROCESALES
Acta de declaración No. 00945 / 2024

En la ciudad de Neiva, Departamento del Huila, República de Colombia, siendo las **04:17 P.M.** del **04** de **MARZO** de **2024,** ante el Despacho de la **NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE NEIVA,** compareció(eron) el(la)(los) señor(a)(es) quien(es) dijo(eron) ser **OMAR IBARRA ALVAREZ,** quien(es) se identificó(aron) con cédula(s) de ciudadanía número(s) **7.712.457** expedida(s) en **NEIVA - HUILA,** con el fin de rendir declaración juramentada, con fines extraprocesales conforme al Decreto 1557 de 1989, bajo el juramento y con la advertencia del notario de que debe decir la verdad en la presente declaración, pues quien falte a ella incurrirá en el delito tipificado como falso testimonio, consagrado en el Artículo 442 del Código Penal, y manifestó(aron): ----------

PRIMERO: Bajo la gravedad del juramento y a sabiendas de las consecuencias que acarrea el jurar en falso, declaro(amos) que mi(nuestros) nombre(s) es(son) **OMAR IBARRA ALVAREZ**, tengo(emos) **44 AÑOS** estado(s) civil(es) **CASADO**, natural(es) de **NEIVA - HUILA,** domiciliado(s) en la **CALLE 23A SUR NUMERO 34C - 04, BARRIO MANZANARES 5 ETAPA,** en el municipio de **NEIVA - HUILA,** Celular(es) **3115418590,** Ocupación **TECNICO PROFESIONAL EN REFIGERACION**. ----------

---

SEGUNDO: Manifiesto(amos) que es un hecho cierto y verdadero que he cumplido de forma oportuna y completa con los aporte y demás obligaciones legales que me corresponde respecto al sistema de seguridad social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes con el Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Y Cajas de Compensación Familiar. ----------

---

TERCERO: Manifiesto(amos) que es un hecho cierto y verdadero que del contrato número **092** del **2024** suscrito entre las partes , cuyo objeto es contratar el mantenimiento preventivo y colectivo de los aires acondicionado, neveras, dispensadores de ESE Carmen Emilio Ospina, la utilidad estimada será del 10% calculado sobre el valor total del contrato, por lo tanto, el valor de seguridad social a pagar se liquidara con base en el 40% del valor de la utilidad la cual se estima en un 10% del valor total mencionado del contrato. Leída la anterior declaración por el deponente, la encontró conforme a su

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7712457	OMAR IBARRA ALVAREZ	CALLE 3 No 6-55	8629603	robertino0313@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		HUILA	NEIVA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	15/02/2024	74755799	$839.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	10.400	0		0		0	1	100	0	10.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	124.800	0		0		0	1	200	0	125.000	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	291.200	0	0	0	0	1	300	0	291.500	3
231001	Colfondos	800227940-6	41.600	0	0	0	0	1	100	0	41.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	235.300				235.300	1	300	235.600			2.353	235.600	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	135.200	1	200	135.400	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	135.200	135.500
Pensión	2	332.800	333.200
Riesgos Laborales	1	235.300	235.600
CCF	1	135.200	135.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	838.500	839.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7712457	OMAR IBARRA ALVAREZ	CALLE 3 No 6-55	8629603	robertino0313@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		HUILA	NEIVA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	15/02/2024	74755799	$839.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepción	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1075302304	MEDINA MUÑOZ ANDRES FABIAN	1	0			S	X															231001	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS037	260.000	10.400	14-23	260.000	5	18.100	CCF32	260.000	10.400	0	0	0	0	0
2	CC	12119568	IBARRA MURCIA FABIO	1	3			S																	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF32	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	36312305	GUZMAN MARTINEZ BELLANID	1	0			S	X															230201	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS005	260.000	10.400	14-23	260.000	5	18.100	CCF32	260.000	10.400	0	0	0	0	0
4	CC	7723574	PERDOMO HERRERA LUIS ALFREDO	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF32	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	83228829	CABRERA GARRIDO DIEGO	1	0			S	X															230201	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS037	260.000	10.400	14-23	260.000	5	18.100	CCF32	260.000	10.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7712457	OMAR IBARRA ALVAREZ		CALLE 3 No 6-55	8629603	robertino0313@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			HUILA	NEIVA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	15/02/2024	74368358	$823.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	290.000	0		0		0	1	300	0	290.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	371.200	0	0	0	0	1	400	0	371.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	161.500				161.500	1	200	161.700			1.615	161.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	290.000	290.300
Pensión	1	371.200	371.600
Riesgos Laborales	1	161.500	161.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	822.700	823.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7712457	OMAR IBARRA ALVAREZ	CALLE 3 No 6-55	8629603	robertino0313@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		HUILA	NEIVA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	15/02/2024	74368358	$823.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	7712457	IBARRA ALVAREZ OMAR	57	0			N																	230301	2.320.800	371.200	0	0	0	0	EPS005	2.320.000	290.000	14-23	2.320.000	5	161.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14965701219

(415)7707212489984(8020) 000001496570121 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 7 1 2 4 5 7	3	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 7 1 2 4 5 7	1 9 9 7 1 2 1 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
IBARRA	ALVAREZ	OMAR	

. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
TECNIRAPID.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 A 1 D 18 BRR DIEGO DE OSPINA

42. Correo electrónico tecnirapidomar@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
4 1 0 0 1	8 6 2 9 6 0 3	3 1 1 5 4 1 8 5 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 2	2 0 0 3 0 2 2 1	3 5 3 0	2 0 0 4 0 8 2 6	3 3 1 2	4 7 5 4	7 4 2 1	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4 8	5 2																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
8 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 01 / 13 : 58: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre IBARRA ALVAREZ OMAR
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., **10/04/2023**
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor OMAR IBARRA ALVAREZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **7712457**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**0570076170155113**
Fecha de apertura	**04/06/2002**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO