INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PROTOCOLO T-DS-010)

Descripción: Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo y seguimiento al trabajo seguro en alturas a la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S -TRANSMICABLE, ACORDE AL FORMATO R-DS-014

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 18 DE OCTUBRE DEL 2024

FECHA DE LA INSPECCIÓN ANTERIOR: 03 DE OCTUBRE DEL 2024

TABLA DE CONTENIDO

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ESTACIONES 3

1. HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN LA VISITA ANTERIOR 3

2. CONDICIONES GENERALES ESTACIÓN –TUNAL 10

3. CONDICIONES GENERALES ESTACIÓN – JUAN PABLO II 12

4. CONDICIONES GENERALES ESTACIÓN – MANITAS 13

5. CONDICIONES GENERALES ESTACIÓN – PARAISO 14

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD GENERAL 16

7. RESUMEN Y ESTADO DE LOS HALLAZGOS 17

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ESTACIONES

Se realizó inspección en el Sistema TransMiCable a la Operadora Distrital de Transporte S.A.S de acuerdo con los criterios estipulados en el protocolo inspecciones de seguridad y salud en el trabajo - T-DS-010 de TRANSMILENIO S.A.


A continuación, se relaciona el detalle de la inspección realizada:

1. HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN LA VISITA ANTERIOR

Descripción Riesgo Químico: En inspección realizada el día 29/07/2024, se evidenció en estación Tunal, en el taller de mantenimiento almacenamiento de sustancias químicas sin rótulo o etiqueta, Ajustar de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2400 de 1979 en los artículos 29 y 32, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, Resolución 773 del 2021 art. 20. y Ley 9 de 1979 artículos del 101 al 104. En inspección realizada el día 20 de agosto del 2024 no se genera cierre del hallazgo, aunque se evidenció soporte de sensibilización realizado el 08/08/2024 a personal en temas químicos, durante el recorrido se observó sustancias químicas sin la respectiva etiqueta. En inspección realizada el día 28/08/2024, no se genera cierre del hallazgo, se continúa evidenciando en estación tunal sustancias químicas sin rótulo o etiqueta. En inspección realizada el día 03/10/2024, no se genera cierre del hallazgo, aunque se implementó estrategia de etiquetado, en zona de pinzas aún se observó envases sin el respectivo rotulo. En inspección realizada el día 18/10/2024, se genera cierre del hallazgo, se evidenció sustancias químicas con su respectivo rotulo, así mismo, publicación de fichas de seguridad.	**Cumple**





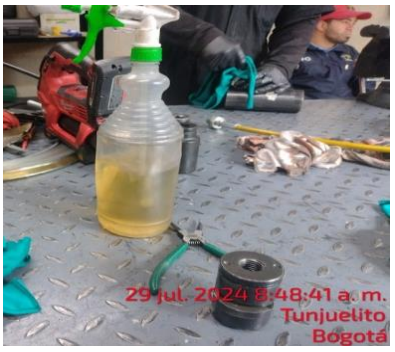


Registros Fotográficos TRANSMILENIO 29/07/2024

TRANSMILENIO	**ANEXO 1** **INFORME RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ





	Column2	Column3	Column4	Name Alone	Column7	Column8	Column9	Column10
596	8/8/24 8:48:41	8/8/24 8:50:54	anonymous		Edwin Tellez	80281280	Infraestructura	Realimentación en el uso adecuado de productos químicos
597	8/8/24 8:51:02	8/8/24 8:52:00	anonymous		Fidelino Villarreal Gutierrez	1022894596	Infraestructura	Retroalimentación uso de químicos
598	8/8/24 8:52:06	8/8/24 8:52:53	anonymous		Camilo Andres Muñoz	1014017231	Infraestructura	Retroalimentación de uso de químicos
599	8/8/24 8:53:07	8/8/24 8:53:49	anonymous		Juan David Pedraza Vega	1030727095	Infraestructura	Retroalimentación de uso de químicos
601	8/8/24 7:58:17	8/8/24 8:00:22	anonymous		Jhon Ramirez	1014498890	Operaciones y mantenimiento	Socialización de uso de productos químicos
602	8/8/24 8:06:11	8/8/24 8:16:44	anonymous		Giovanny Murillo	1030882115	Operaciones y mantenimiento	Socialización de uso de productos químicos
605	8/8/24 8:28:01	8/8/24 8:41:36	anonymous		Harold Baron	1065815585	Operaciones y mantenimiento	Socialización de uso de productos químicos
610	8/8/24 14:07:59	8/8/24 14:08:21	anonymous		Jose capera	1110173040	Operaciones y mantenimiento	Socialización uso adecuado de químicos
616	8/8/24 8:13:07	8/8/24 8:13:41	anonymous		Juan David Bernal	1030787158	Operaciones y mantenimiento	Socialización uso de químicos
617	8/8/24 8:13:52	8/8/24 8:14:18	anonymous		Héctor niño	80259457	Operaciones y mantenimiento	Socialización uso de químicos
618	8/8/24 8:14:35	8/8/24 8:14:58	anonymous		Maria Flórez	1140131719	Operaciones y mantenimiento	Socialización uso químicos
619	8/8/24 8:15:43	8/8/24 8:16:11	anonymous		Gary Toro	7047344	Operaciones y mantenimiento	Socialización de químicos
620	8/8/24 8:16:29	8/8/24 8:17:00	anonymous		Normanda parra	1031139971	Operaciones y mantenimiento	Señalización uso químico

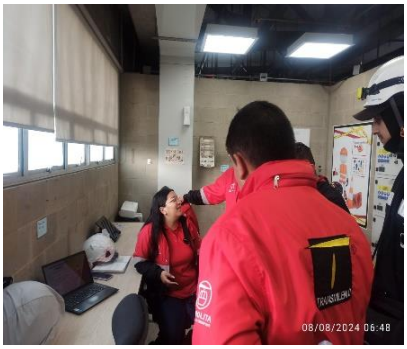







Registros Fotográficos TRANSMILENIO 20/08/2024







Registros Fotográficos TRANSMILENIO 28/08/2024

TRANSMILENIO	**ANEXO 1** **INFORME RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ















Registros Fotográficos TRANSMILENIO 03/10/2024

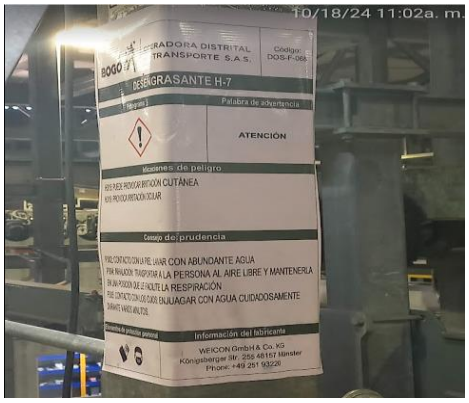

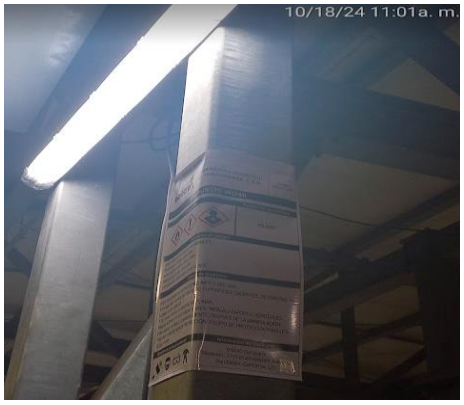



Registros Fotográficos TRANSMILENIO 18/10/2024

Descripción Condiciones de Seguridad "Locativo": En inspección realizada el día 03/10/2024, se evidenció en estación Tunal, locker con puerta ausente. Se requiere ajustar de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y Resolución 2400 de 1979 Capítulo IV. En inspección realizada el día 18/10/2024, se genera cierre del hallazgo, se observó locker en buenas condiciones, la puerta fue adecuada.	**Cumple**



Registro Fotográfico TRANSMILENIO 03/10/2024




Registro Fotográfico TRANSMILENIO 18/10/2024

Descripción Riesgo Biológico: En inspección realizada el día 03/10/2024, en estación Tunal se evidenció recipiente de residuos sin la respectiva bolsa en el sitio destinado para el externo Doppelmayr, se requiere ajustar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 en el Art. 2.2.4.6.23 y Art. 2.2.4.6.24 numeral 3 y 4 y la Resolución 2400 de 1979 capitulo V. En inspección realizada el día 18/10/2024, se genera cierre del hallazgo, se evidenció recipiente de residuos con su bolsa.	**Cumple**



Registro Fotográfico TRANSMILENIO 03/10/2024

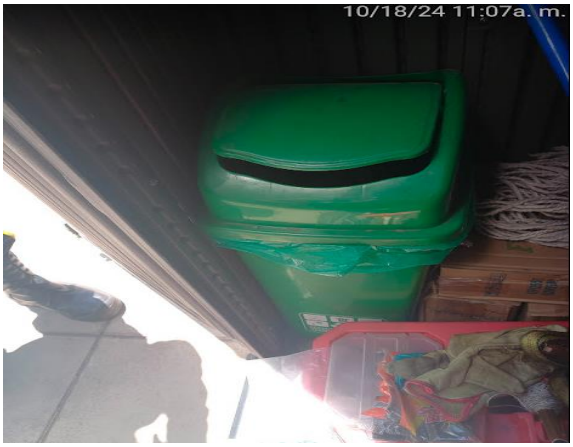

Registro Fotográfico TRANSMILENIO 18/10/2024

Descripción Condiciones de Seguridad - Locativo: En inspección realizada el día 03/10/2024, se evidenció en estación Juan Pablo Locker en mal estado (puerta ausente). Se requiere ajustar de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y Resolución 2400 de 1979 Capítulo IV. En inspección realizada el día 18/10/2024, se genera cierre del hallazgo, se observó locker en buenas condiciones, la puerta fue adecuada.	**Cumple**



Registro Fotográfico TRANSMILENIO 03/10/2024



Registro Fotográfico TRANSMILENIO 18/10/2024

Descripción Riesgo Químico: En inspección realizada el día 03/10/2024, se evidencia en estación manitas que, en el cuarto de infraestructura, fichas y/o hoja de seguridad vencida. Se requiere ajustar de acuerdo con la Resolución 773 de 2021 artículos 16,21 y ley 55 de 1993 Artículo 8. En inspección realizada el día 18/10/2024, se genera cierre del hallazgo, se evidenció actualización de hojas de seguridad de las respetivas sustancias químicas.	**Cumple**



HOJA DE SEGURIDAD

HSEG_CARPINCOLMR60_V2
16/08/2018

CARPINCOL MR60

PEGATEX ARTECOLA

Página 1 de 4

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

Nombre del producto	Carpincol MR60.
Fabricante / proveedor:	**Pegatex Artecola S.A.** Calle 2 No. 18 – 93 Mz P1 Parque Industrial San Jorge Mosquera, Cundinamarca, COLOMBIA
Información de emergencia:	(+57 1) 422 1400 Ext. 1073 – 2053 – 2057 – 2054. ARL Seguros Bolivar RED 332 (Información 24 horas): **Colombia** Linea Nacional: (+57 1) 01 8000 123 322. Bogotá (+57 1) 3 122 122. Celular #322.

2. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes	Contenido	No CAS
Pol. acetato de vinilo	30 – 70%	
Agua	30 – 70%	
Aditivos	5 – 20%	
Tolueno	1 – 5%	108-88-3
Disolventes orgánicos	0 – 10%	

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Contacto Ojos:	Puede causar irritación.
Contacto Piel:	La exposición prolongada o frecuente puede causar irritación.
Inhalación:	Puede causar irritación del tracto respiratorio.
Ingestión:	Se espera que no sea una ruta de entrada. Si ocurre ingestión esta puede irritar el tracto gastro-intestinal.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto ojos:	Si utiliza lentes de contacto retírelos. Lávese los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Si se presenta irritación y persiste, busque atención médica.
Contacto piel:	Lávese con agua y jabón. Si presenta irritación y persiste, busque atención médica.
Inhalación:	Retire al paciente al aire fresco. Si presenta dificultad para respirar y persiste, busque atención médica.
Ingestión:	Tome abundante agua. NO induzca al vómito. Busque atención médica de inmediato. Nunca suministre sustancias vía oral a pacientes en estado de inconsciencia

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Para averiguar si la información que contiene este documento se encuentra actualizada, consúltese con Pegatex Artecola
Calle 2 No. 18-93 Mz P1 Parque Industrial San Jorge / +57 (1) 4221100
Mosquera – Cundinamarca – Colombia www.pegatex.com.co / www.artecola.com.co

FT-ID-029
Versión: 7
19/05/2017

Registro Fotográfico TRANSMILENIO 03/10/2024



Registro Fotográfico TRANSMILENIO 18/10/2024

Descripción Atención a Emergencias: En inspección realizada el día 03/10/2024, se evidencia en estación manitas en cuarto de sub estación eléctrica, alarma de emergencias sin la respectiva identificación y/o señalización. Se requiere ajustar de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.25. En inspección realizada el día 18/10/2024, se genera cierre del hallazgo, se observó la respectiva señalización de alarma de emergencias.	**Cumple**



Registro Fotográfico TRANSMILENIO 03/10/2024





Registro Fotográfico TRANSMILENIO 18/10/2024

2. CONDICIONES GENERALES ESTACIÓN –TUNAL

Descripción Condiciones de Seguridad "Locativo": En inspección realizada el día 18/10/2024, se evidenció en estación Tunal elementos en la parte superior del locker ubicado en oficina del externo Doppelmayr lo que podría generar incidentes y/o accidentes de trabajo; conforme a la evidencia remitida por la ODT, la novedad fue subsanada en el momento dando cumplimiento de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y Resolución 2400 de 1979 Capítulo IV.	**Cumple**

	
Registros Fotográficos TRANSMILENIO 18/10/2024	

Descripción Riesgo Químico: En inspección realizada el día 18/10/2024, se evidenció en estación Tunal, áre de infraestructura sustancias químicas sin sistema de contención, conforme a la evidencia fotográfica remitida por la ODT se subsana la novedad y se ajusta de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 9 de 1979 art 91 y 93, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 numeral 4 (controles administrativos), Resolución 2400 de 1979, Resolución 773 de 2021 y Ley 55 de 1993	**Cumple**

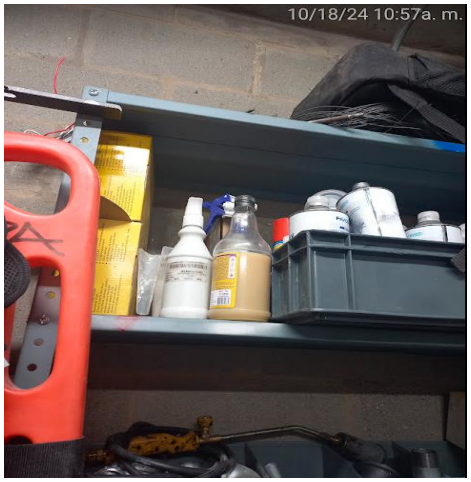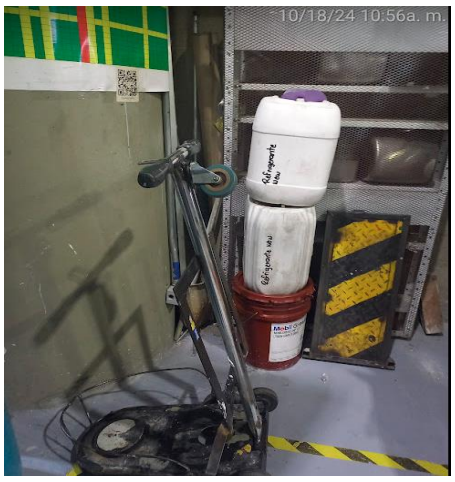		
Registros Fotográficos TRANSMILENIO 18/10/2024		

3. CONDICIONES GENERALES ESTACIÓN – JUAN PABLO II


Descripción Riesgo Biológico: En inspección realizada el día 18/10/2024, se evidenció en estación Juan Pablo II en área de primero auxilios punto de lavado de manos, sin embargo, se observa estancamiento de aguas, conforme a la evidencia fotográfica remitida por la ODT se realiza corrección de la novedad. De acuerdo con la Resolución 2400 de 1979 art.41, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 (Medidas de prevención y control parágrafo 2), Resolución 0631 de 2015 y ley 9 de 1979 artículos 101,103 y 104	**Cumple**

		
Registros Fotográficos TRANSMILENIO 18/10/2024		

Descripción Condiciones de Seguridad: En inspección realizada el día 18/10/2024, se evidenció en estación Juan Pablo II, ausencia de señalización e identificación de áreas en cuarto UPS y cuarto de almacenamiento de equipos de alturas, de acuerdo con la persona que acompaña el recorrido se encuentran en el proceso de compra de señalética de estas áreas. Se requiere ajustar de acuerdo con la Ley 9 de 1979 art 91 y 93, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 numeral 4 (controles administrativos)	**Cumple Parcialmente**





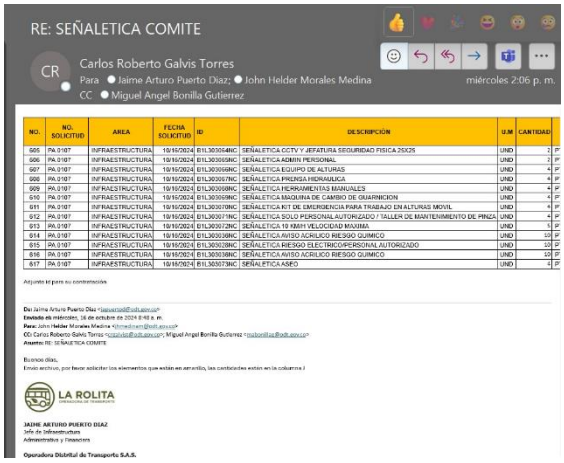

RE: SEÑALETICA COMITE

Carlos Roberto Galvis Torres
Para ● Jaime Arturo Puerto Diaz; ● John Helder Morales Medina
CC ● Miguel Angel Bonilla Gutierrez
miércoles 2:06 p. m.

NO.	NO. SOLICITUD	AREA	FECHA SOLICITUD	ID	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD
605	PA 0107	INFRAESTRUCTURA	10/10/2024	B1L303004INC	SEÑALETICA CCTV Y JEFATURA SEGURIDAD FISICA 25X25	UND	2
606	PA 0107	INFRAESTRUCTURA	10/10/2024	B1L303005INC	SEÑALETICA ADMIN PERSONAL	UND	2
607	PA 0107	INFRAESTRUCTURA	10/10/2024	B1L303006INC	SEÑALETICA EQUIPO DE ALTURAS	UND	4
608	PA 0107	INFRAESTRUCTURA	10/10/2024	B1L303007INC	SEÑALETICA PRENSA HIDRAULICA	UND	4
609	PA 0107	INFRAESTRUCTURA	10/10/2024	B1L303008INC	SEÑALETICA HERRAMIENTAS MANUALES	UND	4
610	PA 0107	INFRAESTRUCTURA	10/10/2024	B1L303009INC	SEÑALETICA MAQUINA DE CAMBIO DE GUARNICION	UND	4
611	PA 0107	INFRAESTRUCTURA	10/10/2024	B1L303070INC	SEÑALETICA KIT DE EMERGENCIA PARA TRABAJO EN ALTURAS MOVIL	UND	4
612	PA 0107	INFRAESTRUCTURA	10/10/2024	B1L303071INC	SEÑALETICA SOLO PERSONAL AUTORIZADO / TALLER DE MANTENIMIENTO DE PINZA	UND	4
613	PA 0107	INFRAESTRUCTURA	10/10/2024	B1L303072INC	SEÑALETICA 10 KMPH VELOCIDAD MAXIMA	UND	1
614	PA 0107	INFRAESTRUCTURA	10/10/2024	B1L303036INC	SEÑALETICA AVISO ACRILICO RIESGO QUIMICO	UND	10
615	PA 0107	INFRAESTRUCTURA	10/10/2024	B1L303038INC	SEÑALETICA RIESGO ELECTRICO/PERSONAL AUTORIZADO	UND	10
616	PA 0107	INFRAESTRUCTURA	10/10/2024	B1L303039INC	SEÑALETICA AVISO ACRILICO RIESGO QUIMICO	UND	10
617	PA 0107	INFRAESTRUCTURA	10/10/2024	B1L303073INC	SEÑALETICA ASEO	UND	4

Adjunto lo para su contemplación

De: Jaime Arturo Puerto Diaz <jpuertod@odt.gov.co>
Enviado el: miércoles, 16 de octubre de 2024 8:48 a. m.
Para: John Helder Morales Medina <jhmedinam@odt.gov.co>
CC: Carlos Roberto Galvis Torres <rcgalvis@odt.gov.co>; Miguel Angel Bonilla Gutierrez <mabonilla@odt.gov.co>
Asunto: RE: SEÑALETICA COMITE

Buenos días,
Envio archivo, por favor solicitar los elementos que están en amarillo, las cantidades están en la columna J

LA ROLITA

JAIME ARTURO PUERTO DIAZ
Jefe de Infraestructura
Administrativa y Financiera

Operadora Distrital de Transporte S.A.S.

Registros Fotográficos TRANSMILENIO 18/10/2024

4. CONDICIONES GENERALES ESTACIÓN – MANITAS

Descripción Riesgo químico: En inspección realizada el día 18/10/2024, durante el recorrido se observó en estación Manitas en cuarto de almacenamiento de sustancias químicas del contratista ASEAR ausencia de hojas de seguridad, conforme a la evidencia fotográfica remitida por la ODT se realizó publicación de código QR. De acuerdo con lo establecido en la Resolución 773 de 2021 y la Ley 55 de 1993.	**Cumple**








Registros Fotográficos TRANSMILENIO 18/10/2024

5. CONDICIONES GENERALES ESTACIÓN – PARAISO

Descripción Riesgo Biológico: En inspección realizada el día 18/10/2024, se observó la presencia de palomas y su excremento en los vidrios y en la estructura de la plataforma de desabordaje de pasajeros. Según la evidencia fotográfica proporcionada por el concesionario, se llevó a cabo la limpieza de los vidrios en el momento. No obstante, se solicita información sobre las medidas de control implementadas para mitigar la acumulación de excremento en las diferentes áreas y así dar cumplimiento de acuerdo con el Concepto Técnico No. 12629, 25 de octubre del 2019 de la secretaría Distrital de Ambiente y Ley 9 de 1979, articulo 84.	**Cumple Parcialmente**

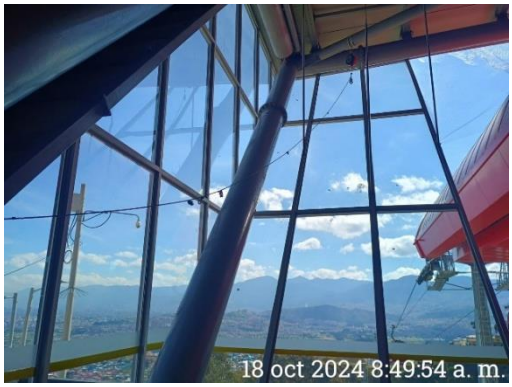












Registros Fotográficos TRANSMILENIO 18/10/2024

Descripción Riesgo Químico: En inspección realizada el día 18/10/2024, se observó un almacenamiento incorrecto de sustancias químicas en el cuarto de almacenamiento del contratista ASEAR, donde las sustancias estaban ubicadas en el suelo. Según la evidencia fotográfica proporcionada por la ODT, se procederá a realizar la corrección de la novedad y se ajusta de acuerdo	**Cumple**

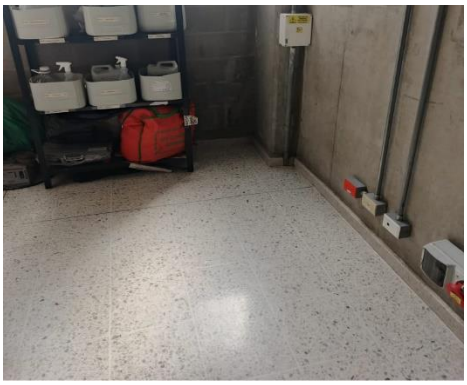con el DUR 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.24, ley 55 de 1993 artículos 2 y 13, resolución 773 de 2021 y ley 9 de 1979 artículos del 101 al 104.	
	
Registro Fotográfico TRANSMILENIO 18/10/2024	

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD GENERAL

Descripción Condiciones de Seguridad: En inspección realizada el día 18/10/2024, se evidenció en las diferentes estaciones que cuentan con carteleras en las cuales se cuenta con la publicación de información como integrantes del COPASST, Comité de Convivencia Laboral, código QR para reporte de ACI, números de emergencias entre otros, sin embargo, se observa que los integrantes del comité de convivencia se encuentran desactualizados, toda vez, que se observa personal ya retirado. Conforme a la evidencia fotográfica remitida por la ODT se realiza corrección de la novedad de acuerdo la Resolución 1356 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.8.	**Cumple**
	
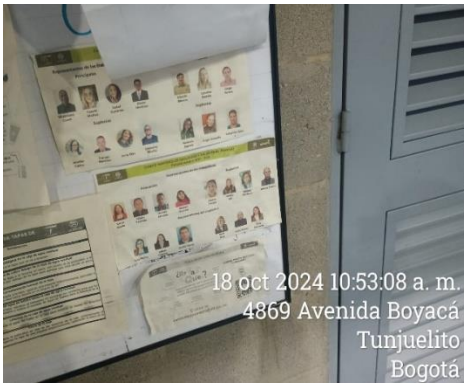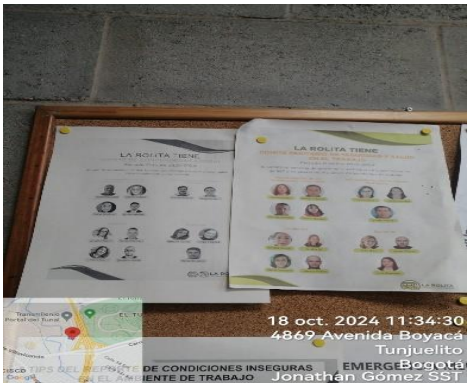
<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Registros Fotográficos TRANSMILENIO 18/10/2024</td></tr>
</table>

7. RESUMEN Y ESTADO DE LOS HALLAZGOS

A continuación, se relaciona el estado actual de los hallazgos identificados de acuerdo con el seguimiento realizado el día 03 de octubre del 2024.

No.	Hallazgos identificados	Estado
1.	**Riesgo Químico:** En inspección realizada el día 29/07/2024, se evidenció en estación Tunal, en el taller de mantenimiento almacenamiento de sustancias químicas sin rótulo o etiqueta, Ajustar de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2400 de 1979 en los artículos 29 y 32, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, Resolución 773 del 2021 art. 20. y Ley 9 de 1979 artículos del 101 al 104. En inspección realizada el día 20 de agosto del 2024 no se genera cierre del hallazgo, aunque se evidenció soporte de sensibilización realizado el 08/08/2024 a personal en temas químicos, durante el recorrido se observó sustancias químicas sin la respectiva etiqueta. En inspección realizada el día 28/08/2024, no se genera cierre del hallazgo, se continúa evidenciando en estación tunal sustancias químicas sin rótulo o etiqueta. En inspección realizada el día 03/10/2024, no se genera cierre del hallazgo, aunque se implementó estrategia de etiquetado, en zona de pinzas aún se observó envases sin el respectivo rotulo. En inspección realizada el día 18/10/2024, se genera cierre del hallazgo, se evidenció sustancias químicas con su respectivo rotulo, así mismo, publicación de fichas de seguridad.	**Cerrado**
2.	**Condiciones de Seguridad "Locativo":** En inspección realizada el día 03/10/2024, se evidenció en estación Tunal, locker con puerta ausente. Se requiere ajustar de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y Resolución 2400 de 1979 Capítulo IV. En inspección realizada el día 18/10/2024, se genera cierre del hallazgo, se observó locker en buenas condiciones, la puerta fue adecuada.	**Cerrado**
3.	**Riesgo Biológico:** En inspección realizada el día 03/10/2024, en estación Tunal se evidenció recipiente de residuos sin la respectiva bolsa en el sitio destinado para el externo Doppelmayr, se requiere ajustar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 en el Art. 2.2.4.6.23 y Art. 2.2.4.6.24 numeral 3 y 4 y la Resolución 2400 de 1979 capitulo V. En inspección realizada el día 18/10/2024, se genera cierre del hallazgo, se evidenció recipiente de residuos con su bolsa.	**Cerrado**
4.	**Condiciones de Seguridad - Locativo:** En inspección realizada el día 03/10/2024, se evidenció en estación Juan Pablo Locker en mal estado (puerta ausente). Se requiere ajustar de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y Resolución 2400 de 1979 Capítulo IV. En inspección realizada el día 18/10/2024, se genera cierre del hallazgo, se observó locker en buenas condiciones, la puerta fue adecuada.	**Cerrado**
5.	**Riesgo Químico:** En inspección realizada el día 03/10/2024, se evidencia en estación manitas que, en el cuarto de infraestructura, fichas y/o hoja de seguridad vencida. Se requiere ajustar de acuerdo con la Resolución 773 de 2021 artículos 16,21 y ley 55 de 1993 Artículo 8. En inspección realizada el día 18/10/2024, se genera cierre del hallazgo, se evidenció actualización de hojas de seguridad de las respetivas sustancias químicas.	**Cerrado**
6.	**Atención a Emergencias:** En inspección realizada el día 03/10/2024, se evidencia en estación manitas en cuarto de sub estación eléctrica, alarma de emergencias sin la respectiva identificación y/o señalización. Se requiere ajustar de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.25. En inspección realizada el día 18/10/2024, se genera cierre del hallazgo, se observó la respectiva señalización de alarma de emergencias.	**Cerrado**

A continuación, se relacionan los hallazgos identificados el día 18 de octubre del 2024.

No.	Hallazgos identificados	Estado
1.	**Condiciones de Seguridad "Locativo":** En inspección realizada el día 18/10/2024, se evidenció en estación Tunal elementos en la parte superior del locker ubicado en oficina del externo Doppelmayr lo que podría generar incidentes y/o accidentes de trabajo; conforme a la evidencia remitida por la ODT, la novedad fue subsanada en el momento dando cumplimiento de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y Resolución 2400 de 1979 Capítulo IV.	**Cerrado**
2.	**Riesgo Químico:** En inspección realizada el día 18/10/2024, se evidenció en estación Tunal, áre de infraestructura sustancias químicas sin sistema de contención, conforme a la evidencia fotográfica remitida por la ODT se subsana la novedad y se ajusta de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 9 de 1979 art 91 y 93, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 numeral 4 (controles administrativos), Resolución 2400 de 1979, Resolución 773 de 2021 y Ley 55 de 1993	**Cerrado**
3.	**Riesgo Biológico:** En inspección realizada el día 18/10/2024, se evidenció en estación Juan Pablo II en área de primero auxilios punto de lavado de manos, sin embargo, se observa estancamiento de aguas, conforme a la evidencia fotográfica remitida por la ODT se realiza corrección de la novedad. De acuerdo con la Resolución 2400 de 1979 art.41, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 (Medidas de prevención y control parágrafo 2), Resolución 0631 de 2015 y ley 9 de 1979 artículos 101,103 y 104	**Cerrado**
4.	**Condiciones de Seguridad:** En inspección realizada el día 18/10/2024, se evidenció en estación Juan Pablo II, ausencia de señalización e identificación de áreas en cuarto UPS y cuarto de almacenamiento de equipos de alturas, de acuerdo con la persona que acompaña el recorrido se encuentran en el proceso de compra de señalética de estas áreas. Se requiere ajustar de acuerdo con la Ley 9 de 1979 art 91 y 93, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 numeral 4 (controles administrativos)	**Abierto**
5.	**Riesgo químico:** En inspección realizada el día 18/10/2024, durante el recorrido se observó en estación Manitas en cuarto de almacenamiento de sustancias químicas del contratista ASEAR ausencia de hojas de seguridad, conforme a la evidencia fotográfica remitida por la ODT se realizó publicación de código QR. De acuerdo con lo establecido en la Resolución 773 de 2021 y la Ley 55 de 1993.	**Cerrado**
6.	**Riesgo Biológico:** En inspección realizada el día 18/10/2024, se observó la presencia de palomas y su excremento en los vidrios y en la estructura de la plataforma de desabordaje de pasajeros. Según la evidencia fotográfica proporcionada por el concesionario, se llevó a cabo la limpieza de los vidrios en el momento. No obstante, se solicita información sobre las medidas de control implementadas para mitigar la acumulación de excremento en las diferentes áreas y así dar cumplimiento de acuerdo con el Concepto Técnico No. 12629, 25 de octubre del 2019 de la secretaría Distrital de Ambiente y Ley 9 de 1979, articulo 84.	**Abierto**
7.	**Riesgo Químico:** En inspección realizada el día 18/10/2024, se observó un almacenamiento incorrecto de sustancias químicas en el cuarto de almacenamiento del contratista ASEAR, donde las sustancias estaban ubicadas en el suelo. Según la evidencia fotográfica proporcionada por la ODT, se procederá a realizar la corrección de la novedad y se ajusta de acuerdo con el DUR 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.24, ley 55 de 1993 artículos 2 y 13, resolución 773 de 2021 y ley 9 de 1979 artículos del 101 al 104.	**Cerrado**
8.	**Condiciones de Seguridad:** En inspección realizada el día 18/10/2024, se evidenció en las diferentes estaciones que cuentan con carteleras en las cuales se cuenta con la publicación de información como integrantes del COPASST, Comité de Convivencia Laboral, código QR para reporte de ACI, números de emergencias entre otros, sin embargo, se observa que los integrantes del comité de convivencia se encuentran desactualizados, toda vez, que se observa personal ya retirado. Conforme a la evidencia fotográfica remitida por la ODT se realiza corrección de la novedad	**Cerrado**

No.	Hallazgos identificados	Estado
	de acuerdo la Resolución 1356 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.8.	

Para la inspección realizada el día 18 de octubre del 2024 de los seis (6) hallazgos abiertos se realizó el cierre total y para la inspección actual se identificaron ocho (8) nuevos hallazgos con cierre en el momento de seis (6), los cuales se describen en el presente informe y requieren su correspondiente plan de acción.



Informe elaborado por:
Heidy Alexandra Pérez Malverde
Contratista de la Dirección Técnica de Seguridad – TRANSMILENIO S.A.



Ivonne Sánchez Cardenas
Contratista de la Dirección Técnica de Seguridad – TRANSMILENIO S.A.

Informe revisado por:



Isabel Valbuena Rozo
Contratista de la Dirección Técnica de Seguridad – TRANSMILENIO S.A.