ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO DE INSPECCIÓN ESTABILIDAD DE OBRA

Código: 208-MB-Ft-34	
Versión: 1	Pág: 1
Vigente desde:30/10/2013	

A. LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. LOCALIDAD		2. UPZ		3. BARRIO	4. NOMENCLATURA
No	Nombre	No	Nombre		
4	SAN CRISTOBAL	32	SAN BLAS	LA ROCA	Calle 6B Bis Sur # 5-29 Este

5. CÓDIGO CVP	6. CÓDIGO CIV / IDRD / BARMANPRE	7. CONTRATISTA DE OBRA	8. No. CONTRATO / CONVENIO
RUPI	625-3 / 625-3-1	CONSORCIO T&G PARQUES II	654 DE 2023

9. TIPOLOGÍA DE LA OBRA	10. FECHA DE LEVANTAMIENTO	11. CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	12. No. CONTRATO
ECOBARRIO	14 / 3 / 2025	INGEVAL S.A.S	656 DE 2023

13. FECHA INICIO CONTRATO DE OBRA	14. FECHA FINAL CONTRATO DE OBRA	15. PÓLIZA ESTABILIDAD				
		No.	Aseguradora	Vigencia: desde	hasta	Valor Póliza
11 / 12 / 2023	25 / 4 / 2024	47-44-101025589	SEGUROS DEL ESTADO S.A	20 / 8 / 2024	20 / 8 / 2029	$814,900,562.70

B. PLANO DE LA OBRA



C. DETERIOROS IDENTIFICADOS

16. ID.	17. PUNTO DE REFERENCIA	18. TIPO DE DETERIORO	19. DIMENSIONES DET. (m2 o m)	20. SEVER.	21. FOTOS	22. OBSERVACIONES
P6-4	Calle 6B Bis Sur # 5-29 Este	FALTA DE PERNOS	1	BAJA		DESPRENDIMIENTO DE PERNO BANCA DE MADERA **(SITUACION IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE OBRA, APLICA REQUERIMIENTO POR ESTABILIDAD)**
N/A	Calle 6B Bis Sur # 5-29 Este	ABERTURA DE ESCALONES	10	MEDIA		POSIBLE ASENTAMIENTO DEL BORDILLO DE CONCRETO DE LOS ESCALONES, LO CUAL GENERA UNA ABERTURA ENTRE ESTOS. **(POSIBLE SITUACION IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE OBRA, APLICA REQUERIMIENTO POR ESTABILIDAD)**
N/A	Calle 6B Bis Sur # 5-29 Este	RECUNRIMIENTO TUBERIA	100%	ALTA		SE OBSERVA RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA DE SALIDA DE AGUAS LLUVIAS, LA CUAL IMPIDE EL PASO PEATONAL POR ESTA ZONA**(SITUACION IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE OBRA, APLICA REQUERIMIENTO POR ESTABILIDAD)**

D. OBSERVACIONES GENERALES

Durante la visita realizada por los profesionales asignados al proceso de Seguimiento y Control a la Estabilidad y Sostenibilidad de las obras se verificó que la firma del contrato de obra N° 654 de 2023, cuyo objeto fue "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS, LAS OBRAS DE INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE ECOBARRIOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL BARRIO LA ROCA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL (GRUPO I) Y EL BARRIO VALLES DE CAFAM DE LA LOCALIDAD DE USME (GRUPO II) EN LA LOCALIDAD DE BOGOTA D.C." a la fecha del presente informe se encuentran evidencias de algunas anomalias atribuible al contratista de obra que pueda afectar la estabilidad del contrato como lo son el desprendimiento de pernos en una de las bancas, la abertura entre los escalones del sendero y el recubrimiento de la tuberia de aguas lluvias lo cual genera una obstrucción al paso peatonal.

E. INTERVINIENTES

	23. REALIZÓ	24. REVISÓ
FIRMA	Juan José Ortiz	
NOMBRE	Ing. Juan José Ortiz Torrado Ing. Jimmy Alexander Guerrero Gomez Arq. Lorena Casas Aldana	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	**FORMATO DE INSPECCIÓN** **ESTABILIDAD DE OBRA - ANEXO FOTOGRÁFICO**	Código: 208-MB-Ft-34 Versión: 1 | Pág: 2 Vigente desde:30/10/2013

FECHA	CÓDIGO CVP	CÓDIGO CIV / IDRD / BARMANPRE	BARRIO	NOMENCLATURA
14 3 2025	RUPI	625-3 / 625-3-1	LA ROCA	Calle 6B Bis Sur # 5-29 Este


F. REGISTRO FOTOGRÁFICO









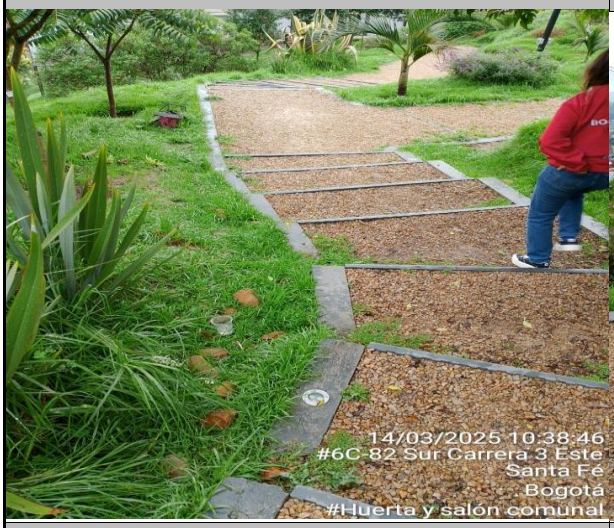



REALIZÓ		REVISÓ	
FIRMA	Juan José Ortiz	FIRMA	
NOMBRE	Ing. Juan José Ortiz Torrado Ing. Jimmy Alexander Guerrero Gomez Arq. Lorena Casas Aldana	NOMBRE	0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO DE INSPECCIÓN
ESTABILIDAD DE OBRA

Código: 208-MB-Ft-34	
Versión: 1	Pág: 1
Vigente desde:30/10/2013	

A. LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. LOCALIDAD		2. UPZ		3. BARRIO	4. NOMENCLATURA
No	Nombre	No	Nombre		
4	SAN CRISTOBAL	32	SAN BLAS	LA ROCA	Carrera 8 Este # 7A-37 Sur

5. CÓDIGO CVP	6. CÓDIGO CIV / IDRD / BARMANPRE	7. CONTRATISTA DE OBRA	8. No. CONTRATO / CONVENIO
RUPI	625-4	CONSORCIO T&G PARQUES II	654 DE 2023

9. TIPOLOGÍA DE LA OBRA	10. FECHA DE LEVANTAMIENTO	11. CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	12. No. CONTRATO
ECOBARRIO	14 / 3 / 2025	INGEVAL S.A.S	656 DE 2023

13. FECHA INICIO CONTRATO DE OBRA	14. FECHA FINAL CONTRATO DE OBRA	15. PÓLIZA ESTABILIDAD									
		No.	Aseguradora	Vigencia: desde			hasta			Valor Póliza	
11 / 12 / 2023	25 / 4 / 2024	47-44-101025589	SEGUROS DEL ESTADO S.A	20	8	2024	20	8	2029	$814,900,562.70	

B. PLANO DE LA OBRA



C. DETERIOROS IDENTIFICADOS

16. ID.	17. PUNTO DE REFERENCIA	18. TIPO DE DETERIORO	19. DIMENSIONES DET. (m2 o m)	20. SEVER.	21. FOTOS	22. OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO SE OBSERVAN DETERIOROS, LAS OBRAS REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO

D. OBSERVACIONES GENERALES

Durante la visita realizada por los profesionales asignados al proceso de Seguimiento y Control a la Estabilidad y Sostenibilidad de las obras se verificó que la firma del contrato de obra N° 654 de 2023, cuyo objeto fue "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS, LAS OBRAS DE INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE ECOBARRIOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL BARRIO LA ROCA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL (GRUPO I) Y EL BARRIO VALLES DE CAFAM DE LA LOCALIDAD DE USME (GRUPO II) EN LA LOCALIDAD DE BOGOTA D.C." a la fecha del presente informe no se encuentran evidencias de ninguna anomalia atribuible al contratista de obra que pueda afectar la estabilidad del contrato.


E. INTERVINIENTES

	23. REALIZÓ	24. REVISÓ
FIRMA	Juan José Ortiz	
NOMBRE	Ing. Juan José Ortiz Torrado Ing. Jimmy Alexander Guerrero Gomez Arq. Lorena Casas Aldana	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	**FORMATO DE INSPECCIÓN** **ESTABILIDAD DE OBRA - ANEXO FOTOGRÁFICO**	Código: 208-MB-Ft-34	
		Versión: 1	Pág: 2
		Vigente desde:30/10/2013	

FECHA	CÓDIGO CVP	CÓDIGO CIV / IDRD / BARMANPRE	BARRIO	NOMENCLATURA
14 3 2025	RUPI	625-4	LA ROCA	Carrera 8 Este # 7A-37 Sur

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

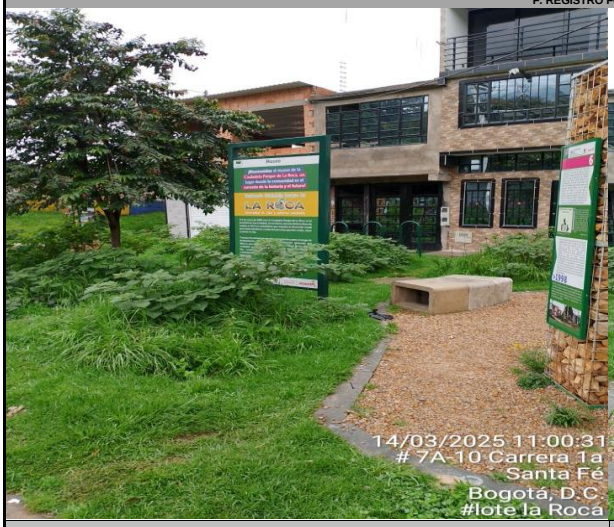



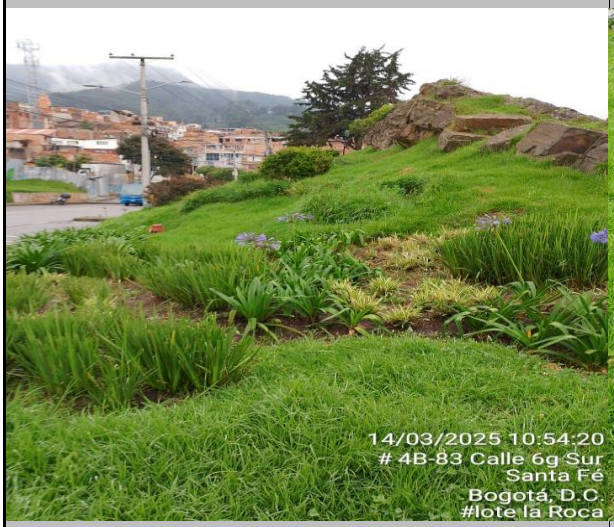







REALIZÓ		REVISÓ	
FIRMA	Juan José Ortiz	FIRMA	
NOMBRE	Ing. Juan José Ortiz Torrado Ing. Jimmy Alexander Guerrero Gomez Arq. Lorena Casas Aldana	NOMBRE	0

HOJA	1	DE	1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO DE INSPECCIÓN
ESTABILIDAD DE OBRA

Código: 208-MB-Ft-34	
Versión: 1	Pág: 1
Vigente desde:30/10/2013	

A. LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. LOCALIDAD		2. UPZ		3. BARRIO	4. NOMENCLATURA
No	Nombre	No	Nombre		
4	SAN CRISTOBAL	32	SAN BLAS	LA ROCA	Carrera 8 Este # 7A-17 Sur

5. CÓDIGO CVP	6. CÓDIGO CIV / IDRD / BARMANPRE	7. CONTRATISTA DE OBRA	8. No. CONTRATO / CONVENIO
RUPI	625-63	CONSORCIO T&G PARQUES II	654 DE 2023

9. TIPOLOGÍA DE LA OBRA	10. FECHA DE LEVANTAMIENTO	11. CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	12. No. CONTRATO
ECOBARRIO	14 / 3 / 2025	INGEVAL S.A.S	656 DE 2023

13. FECHA INICIO CONTRATO DE OBRA	14. FECHA FINAL CONTRATO DE OBRA	15. PÓLIZA ESTABILIDAD									
		No.	Aseguradora	Vigencia: desde			hasta			Valor Póliza	
11 / 12 / 2023	25 / 4 / 2024	47-44-101025589	SEGUROS DEL ESTADO S.A	20	8	2024	20	8	2029	$814,900,562.70	

B. PLANO DE LA OBRA



C. DETERIOROS IDENTIFICADOS

16. ID.	17. PUNTO DE REFERENCIA	18. TIPO DE DETERIORO	19. DIMENSIONES DET. (m2 o m)	20. SEVER.	21. FOTOS	22. OBSERVACIONES
N/A	Carrera 8 Este # 7A-17 Sur	MAL ESTADO DE JARDINES	4 M2	MEDIA		SE OBSERVA MAL ESTADO EN LOS JARDINES, RESPONDABILIDAD DE LA COMUNIDAD **(SITUACION NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE OBRA, NO APLICA REQUERIMIENTO POR ESTABILIDAD**

D. OBSERVACIONES GENERALES

Durante la visita realizada por los profesionales asignados al proceso de Seguimiento y Control a la Estabilidad y Sostenibilidad de las obras se verificó que la firma del contrato de obra N° 654 de 2023, cuyo objeto fue "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS, LAS OBRAS DE INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE ECOBARRIOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL BARRIO LA ROCA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL (GRUPO I) Y EL BARRIO VALLES DE CAFAM DE LA LOCALIDAD DE USME (GRUPO II) EN LA LOCALIDAD DE BOGOTA D.C." a la fecha del presente informe no se encuentran evidencias de ninguna anomalia atribuible al contratista de obra que pueda afectar la estabilidad del contrato.

E. INTERVINIENTES

23. REALIZÓ		24. REVISÓ	
FIRMA	Juan José Ortiz	FIRMA	
NOMBRE	Ing. Juan José Ortiz Torrado Ing. Jimmy Alexander Guerrero Gomez Arq. Lorena Casas Aldana	NOMBRE	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	**FORMATO DE INSPECCIÓN** **ESTABILIDAD DE OBRA - ANEXO FOTOGRÁFICO**	Código: 208-MB-Ft-34	
		Versión: 1	Pág: 2
		Vigente desde:30/10/2013	

FECHA			CÓDIGO CVP	CÓDIGO CIV / IDRD / BARMANPRE	BARRIO	NOMENCLATURA
14	3	2025	RUPI	625-63	LA ROCA	Carrera 8 Este # 7A-17 Sur

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO













REALIZÓ		REVISÓ	
FIRMA	Juan José Ortiz	FIRMA	
NOMBRE	Ing. Juan José Ortiz Torrado Ing. Jimmy Alexander Guerrero Gomez Arq. Lorena Casas Aldana	NOMBRE	0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO DE INSPECCIÓN
ESTABILIDAD DE OBRA

Código: 208-MB-Ft-34	
Versión: 1	Pág: 1
Vigente desde:30/10/2013	

A. LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. LOCALIDAD		2. UPZ		3. BARRIO	4. NOMENCLATURA
No	Nombre	No	Nombre		
4	SAN CRISTOBAL	32	SAN BLAS	LA ROCA	Calle 7 Sur - Carrera 8 Este / Carrera 8 Este #7A-10 Sur

5. CÓDIGO CVP	6. CÓDIGO CIV / IDRD / BARMANPRE	7. CONTRATISTA DE OBRA	8. No. CONTRATO / CONVENIO
RUPI	625-33 / 625-68	CONSORCIO T&G PARQUES II	654 DE 2023

9. TIPOLOGÍA DE LA OBRA	10. FECHA DE LEVANTAMIENTO	11. CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	12. No. CONTRATO
ECOPARQUE	14 / 3 / 2025	INGEVAL S.A.S	656 DE 2023

13. FECHA INICIO CONTRATO DE OBRA	14. FECHA FINAL CONTRATO DE OBRA	15. PÓLIZA ESTABILIDAD									
		No.	Aseguradora	Vigencia: desde			hasta			Valor Póliza	
11 / 12 / 2023	25 / 4 / 2024	47-44-101025589	SEGUROS DEL ESTADO S.A	20	8	2024	20	8	2029	$814,900,562.70	

B. PLANO DE LA OBRA



C. DETERIOROS IDENTIFICADOS

16. ID.	17. PUNTO DE REFERENCIA	18. TIPO DE DETERIORO	19. DIMENSIONES DET. (m2 o m)	20. SEVER.	21. FOTOS	22. OBSERVACIONES
N/A	Calle 7 Sur - Carrera 8 Este / Carrera 8 Este #7A-10 Sur	ABERTURA DE ESCALONES	10	MEDIA		POSIBLE ASENTAMIENTO DEL BORDILLO DE CONCRETO DE LOS ESCALONES, LO CUAL GENERA UNA ABERTURA ENTRE ESTOS. **(POSIBLE SITUACION IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE OBRA, APLICA REQUERIMIENTO POR ESTABILIDAD)**
V5-4	Calle 7 Sur - Carrera 8 Este / Carrera 8 Este #7A-10 Sur	FISURA	0,1 M	MEDIA		FISURA ENTRE JUNTAS DE MUROS DE CONCRETO **(SITUACION IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE OBRA, APLICA REQUERIMIENTO POR ESTABILIDAD)**

D. OBSERVACIONES GENERALES

Durante la visita realizada por los profesionales asignados al proceso de Seguimiento y Control a la Estabilidad y Sostenibilidad de las obras se verificó que la firma del contrato de obra N° 654 de 2023, cuyo objeto fue "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS, LAS OBRAS DE INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE ECOBARRIOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL BARRIO LA ROCA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL (GRUPO I) Y EL BARRIO VALLES DE CAFAM DE LA LOCALIDAD DE USME (GRUPO II) EN LA LOCALIDAD DE BOGOTA D.C." a la fecha del presente informe se encuentran evidencias de algunas anomalias atribuible al contratista de obra que pueda afectar la estabilidad del contrato como lo son el desprendimiento de pernos en una de las bancas, la abertura entre los escalones del sendero y fisuras entre las juntas de muros de concreto.

E. INTERVINIENTES

	23. REALIZÓ	24. REVISÓ
FIRMA	Juan José Ortiz	
NOMBRE	Ing. Juan José Ortiz Torrado Ing. Jimmy Alexander Guerrero Gomez Arq. Lorena Casas Aldana	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	**FORMATO DE INSPECCIÓN** **ESTABILIDAD DE OBRA - ANEXO FOTOGRÁFICO**	Código: 208-MB-Ft-34 Versión: 1 | Pág: 2 Vigente desde:30/10/2013

FECHA	CÓDIGO CVP	CÓDIGO CIV / IDRD / BARMANPRE	BARRIO	NOMENCLATURA
14 3 2025	RUPI	625-33 / 625-68	LA ROCA	Calle 7 Sur - Carrera 8 Este / Carrera 8 Este #7A-10 Sur

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO













REALIZÓ		REVISÓ	
FIRMA	Juan José Ortiz	FIRMA	
NOMBRE	Ing. Juan José Ortiz Torrado Ing. Jimmy Alexander Guerrero Gomez Arq. Lorena Casas Aldana	NOMBRE	0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO DE INSPECCIÓN
ESTABILIDAD DE OBRA

Código: 208-MB-Ft-34	
Versión: 1	Pág: 1
Vigente desde:30/10/2013	

A. LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES DEL PROYECTO


1. LOCALIDAD		2. UPZ		3. BARRIO	4. NOMENCLATURA
No	Nombre	No	Nombre		
4	SAN CRISTOBAL	32	SAN BLAS	LA ROCA	Calle 7 Sur - Carrera 8-31 Este / Calle 3 Sur Con Carrera 9 E

5. CÓDIGO CVP	6. CÓDIGO CIV / IDRD / BARMANPRE	7. CONTRATISTA DE OBRA	8. No. CONTRATO / CONVENIO
RUPI	625-1 / 625-86	CONSORCIO T&G PARQUES II	654 DE 2023

9. TIPOLOGÍA DE LA OBRA	10. FECHA DE LEVANTAMIENTO	11. CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	12. No. CONTRATO
ECOPARQUE	14 / 3 / 2025	INGEVAL S.A.S	656 DE 2023

13. FECHA INICIO CONTRATO DE OBRA	14. FECHA FINAL CONTRATO DE OBRA	15. PÓLIZA ESTABILIDAD									
		No.	Aseguradora	Vigencia: desde			hasta			Valor Póliza	
11 / 12 / 2023	25 / 4 / 2024	47-44-101025589	SEGUROS DEL ESTADO S.A	20	8	2024	20	8	2029	$814,900,562.70	

B. PLANO DE LA OBRA

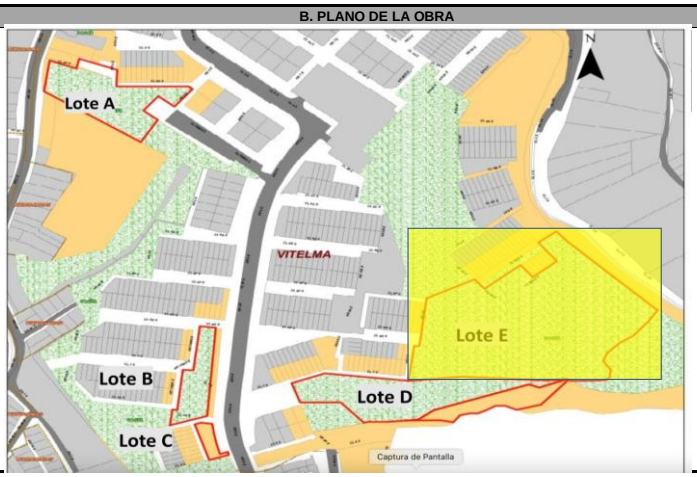

C. DETERIOROS IDENTIFICADOS

16. ID.	17. PUNTO DE REFERENCIA	18. TIPO DE DETERIORO	19. DIMENSIONES DET. (m2 o m)	20. SEVER.	21. FOTOS	22. OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO SE OBSERVAN DETERIOROS, LAS OBRA REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO

D. OBSERVACIONES GENERALES

Durante la visita realizada por los profesionales asignados al proceso de Seguimiento y Control a la Estabilidad y Sostenibilidad de las obras se verificó que la firma del contrato de obra N° 654 de 2023, cuyo objeto fue "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS, LAS OBRAS DE INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE ECOBARRIOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL BARRIO LA ROCA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL (GRUPO I) Y EL BARRIO VALLES DE CAFAM DE LA LOCALIDAD DE USME (GRUPO II) EN LA LOCALIDAD DE BOGOTA D.C." a la fecha del presente informe no se encuentran evidencias de ninguna anomalia atribuible al contratista de obra que pueda afectar la estabilidad del contrato.

E. INTERVINIENTES

	23. REALIZÓ	24. REVISÓ
FIRMA	Juan José Ortiz	
NOMBRE	Ing. Juan José Ortiz Torrado Ing. Jimmy Alexander Guerrero Gomez Arq. Lorena Casas Aldana	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	**FORMATO DE INSPECCIÓN** **ESTABILIDAD DE OBRA - ANEXO FOTOGRÁFICO**	Código: 208-MB-Ft-34 Versión: 1 | Pág: 2 Vigente desde:30/10/2013

FECHA	CÓDIGO CVP	CÓDIGO CIV / IDRD / BARMANPRE	BARRIO	NOMENCLATURA
14 3 2025	RUPI	625-1 / 625-86	LA ROCA	Calle 7 Sur - Carrera 8-31 Este / Calle 3 Sur Con Carrera 9 E

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO












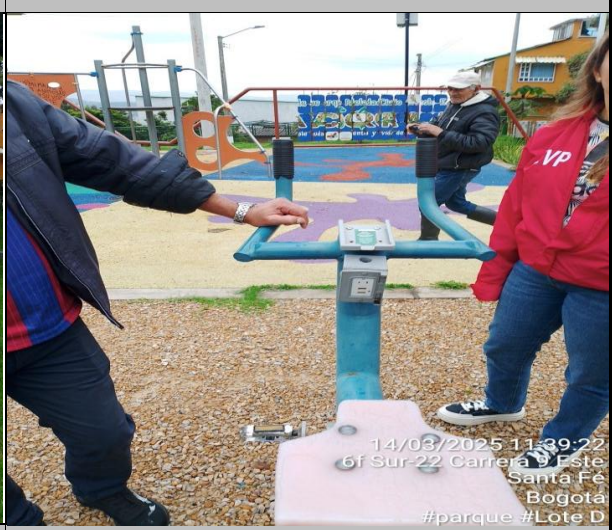

REALIZÓ		REVISÓ	
FIRMA	Juan José Ortiz	FIRMA	
NOMBRE	Ing. Juan José Ortiz Torrado Ing. Jimmy Alexander Guerrero Gomez Arq. Lorena Casas Aldana	NOMBRE	0

1. Escribir el número y el nombre de la localidad en la cual esta ubicada la obra.
2. Colocar el número y el nombre de la unidad de planeamiento zonal (UPZ) en la cual esta ubicada la obra.
3. Escribir el nombre del barrio (SDP) en el cual esta localizada la obra.
4. Diligenciar en esta casilla la nomenclatura (UAECD 2013) en el cual esta localizada la obra.
5. Casilla para escribir el código de la Caja de Vivienda Popular correspondiente a la obra.
6. Escribir el código CIV si la tipología es via, IDRD si es parque y BARMANPRE si es salón comunal.
7. Colocar el nombre del contratista que ejecutó la obra.
8. Espacio para escribir el número de contrato de la obra o convenio.
9. Escribir el tipo de obra (vía, escaleras, andenes, barandas, parque, salón comunal, otro).
10. Diligenciar la fecha en la cual se realizó el levantamiento de la obra.
11. Colocar el nombre del contratista que ejecutó la interventoría de la obra.
12. Espacio para escribir el número de contrato de interventoría.
13. Diligenciar la fecha en la cual inició el contrato de obra.
14. Escribir la fecha en la cual finalizó el contrato de obra.
15. Colocar para la póliza de estabilidad el número de póliza, la empresa aseguradora que la emite, la vigencia correspondiente y el valor.
16. Columna en la cual se escribe el identificador empleado sobre el plano de la parte C del formato.
17. Punto de referencia que indica la localización exacta del deterioro identificado (nomenclatura predial o abscisa desde punto de inicio).
18. Campo en el cual se escribe el código del deterioro según tablas 1, 2 o 3, dependiendo del tipo de obra evaluada.
19. Escribir la dimensión o el área del deterioro que presenta la obra, según corresponda con tablas 1, 2 o 3.
20. Escribir el tipo de severidad del deterioro presentado (B, M o A) según corresponda con tablas 1, 2 o 3.
21. Diligenciar con el número o nombre de fotos(s) que evidencien el deterioro presentado en la obra.
22. Campo destinado para escribir observaciones especificas y aclaraciones de los deterioros encontrados.
23. Casilla donde se escribe el nombre de los profesionales que ejecutaron el levantamiento de la obra.
24. Casilla donde se escribe el nombre del profesional que revisó la ficha respectiva.

TABLA 1. CLASIFICACION GENERAL DE DETERIOROS EN PAVIMENTOS ARTICULADOS

No.	Clase		Tipo de deterioro	Id.	Unidad	Severidad	Descripción
1	Deformaciones	1	Abultamiento	V1-1	m2	Baja (B)	Flecha menor de 20 mm
						Media (M)	Flecha entre 20 y 40 mm
						Alta (A)	Flechas mayores a 40 mm
		2	Ahuellamiento	V1-2	m2	Baja (B)	Flecha menor de 20 mm
						Media (M)	Flecha entre 20 y 40 mm
						Alta (A)	Flechas mayores a 40 mm
		3	Depresiones	V1-3	m2	Baja (B)	Flecha menor de 20 mm
						Media (M)	Flecha entre 20 y 40 mm
						Alta (A)	Flechas mayores a 40 mm
2	Desprendimientos	1	Desgaste superficial adoquines	V2-1	m2	Baja (B)	Desgaste superficial aislado. Área inferior o igual a 0.5 m2.
						Media (M)	Desgaste superficial en un área de extensión considerable y de forma continua, solamente con pérdida de finos. Área superior a 0.5 m2.
						Alta (A)	Desgaste superficial en un área de extensión considerable y de forma continua, con pérdida de agregado grueso y formación de concavidades. Área superior a 0.5 m2.
		2	Pérdida de arena	V2-2	m2	Baja (B)	Se presenta en zonas aisladas y solamente se aprecia pérdida de la arena de sello. Área inferior a 0.5 m2.
						Media (M)	Se presenta en zonas con áreas superiores a 0.5 m2.
						Alta (A)	Se presentan asentamientos y pérdida de los perfiles del pavimento.
		3	Desgaste en superficie elementos de confinamiento	V2-3	m2	Baja (B)	Desgaste superficial aislado.
						Media (M)	Desgaste superficial en un área de extensión considerable y de forma continua.
						Alta (A)	Desgaste superficial en un área de extensión considerable y de forma continua, con pérdida de agregado grueso.
3	Desplazamientos	1	Desplazamiento de borde	V3-1	m2	Baja (B)	Los adoquines aún están en su posición original y el desplazamiento de borde es menor a 2 cm.
						Media (M)	Los adoquines se desplazaron de su posición original y el desplazamiento de borde está entre 2 y 5 cm.
						Alta (A)	Los adoquines se desplazaron de su posición original, algunas piezas ya se salieron del pavimento y el desplazamiento de borde es superior a 5 cm.
		2	Desplazamiento de juntas	V3-2	m2	Baja (B)	La separación promedio de las aberturas de las juntas es menor a 5 mm.
						Media (M)	Se presenta en zonas con áreas superiores a 0.5 m2.
						Alta (A)	La separación promedio de las aberturas de las juntas está entre 5 y 10 mm.
4	Fracturamientos	1	Fracturamiento adoquines	V4-1	m2	Baja (B)	Fractura de adoquines de manera aislada. Área menor a 0.5 m2.
						Media (M)	Fractura de adoquines en un área de extensión considerable y de forma continua. Área igual
						Alta (A)	Fractura de adoquines en un área de extensión considerable y de forma continua. Se
		2	Fracturamiento de confinamientos externos	V4-2	m	Baja (B)	Se presentan fisuras menores de 3 mm.
						Media (M)	El elemento presenta grietas (>3 mm) y aún se mantiene en su lugar, sirviendo como confinamiento.
						Alta (A)	El elemento presenta grietas (>3 mm), pero ya se ha desplazado de su ubicación inicial y no existe el desplazamiento lateral de los adoquines.
		3	Fracturamiento de confinamientos internos	V4-3	m2	Baja (B)	Se presentan fisuras menores de 3 mm.
						Media (M)	El elemento presenta grietas (>3 mm), no se presentan pérdidas de material y aún se
						Alta (A)	El elemento presenta grietas (>3 mm), se presentan pérdida de material, generando la
		4	Fracturamiento franja de ajuste	V4-4	-	-	-
5	Otros deterioros	1	Escalonamiento entre adoquines	V5-1	m2	Baja (B)	La altura del desnivel promedio es menor a 5 mm.
						Media (M)	La altura del desnivel promedio está entre 5 y 10 mm.
						Alta (A)	La altura del desnivel promedio es mayor a 10 mm.
		2	Escalonamiento entre adoquines y confinamientos	V5-2	m2	Baja (B)	La altura del desnivel promedio es menor a 5 mm.
						Media (M)	La altura del desnivel promedio está entre 5 y 10 mm.
						Alta (A)	La altura del desnivel promedio es mayor a 10 mm.
		3	Juntas abiertas	V5-3	m2	Baja (B)	Separación entre juntas menores a 5 mm.
						Media (M)	Separación entre juntas entre 5 y 10 mm.
						Alta (A)	Separación entrejuntas mayores a 10 mm.
		4	Vegetación en la calzada	V5-4	m2	Baja (B)	Solo hay aparición de vegetación entre las juntas y es apenas apreciable.
						Media (M)	La vegetación ya está por encima de los adoquines.
						Alta (A)	La vegetación empieza a levantar los adoquines.
		5	Obras construidas sobre la vía	V5-5	-	-	Rampas de acceso vehicular, desagües, etc.
		6	Hormigueros en elementos de confinamiento	V5-6	-	-	
		7	Segregación en elementos de confinamiento	V5-7	-	-	
		8	Refuerzo expuesto	V5-8	-	-	

FUENTE: Adaptación de: Higuera Sandoval Carlos Hernando, Pacheco Merchán Óscar Fabián, PATOLOGÍA DE PAVIMENTOS ARTICULADOS, Revista Ingenierías Universidad de Medellín, vol. 6, No. 17, pp. 75-94 - julio-diciembre de 2010/2/28 p. Medellín, Colombia.

TABLA 2. CLASIFICACION GENERAL DE DETERIOROS EN OTRAS ESTRUCTURAS QUE HACEN PARTE DE LAS OBRAS CVP

No.	Clase		Tipo de deterioro	Id.	Unidad	Resp.	Descripción
1	Redes	1	LIMPIEZA SUMIDEROS	P1-1	-	SI / No	
		2	DETERIORO REJILLA SUMIDERO	P1-2	-	SI / No	
		3	LIMPIEZA DE POZOS DE INSPECCIÓN	P1-3	-	SI / No	
		4	LIMPIEZA DUCTO SUMIDERO - POZO	P1-4	-	SI / No	
		5	LIMPIEZA RED PRINCIPAL ALCANTARILLADO	P1-5	-	SI / No	
		6	ROTURA TAPA POZO INSPECCIÓN	P1-6	-	SI / No	
		7	DETERIORO TAPA POZO DE INSPECCIÓN	P1-7	-	SI / No	
		8	PERDIDA TAPAS POZO DE INSPECCIÓN	P1-8	-	SI / No	
		9	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	P1-9	-	SI / No	
		10	PERDIDA DE TAPAS CAJILLA CONTADOR	P1-10	-	SI / No	
		11	CARGUE DE POZO DE INSPECCIÓN NO NIVELADO	P1-11	-	SI / No	
		12	FALTA NIVELACIÓN DE REJILLA SUMIDERO	P1-12	-	SI / No	
		13	DESGASTE SUPERFICIE POZO DE INSPECCIÓN	P1-13	-	SI / No	
		14	UBICACIÓN ERRONEA DE DE SUMIDERO	P1-14	-	SI / No	
2	Bolardos	1	DESGASTE PINTURA	P2-1	%	SI / No	
		2	DESPRENDIMIENTO	P2-2	-	SI / No	
		3	PERDIDA	P2-3	-	SI / No	
		4	DETERIORO	P2-4	-	SI / No	
3	Señales de Tránsito	1	DESPRENDIMIENTO	P3-1	-	SI / No	
		2	PERDIDA	P3-2	-	SI / No	
		3	DETERIORO	P3-3	-	SI / No	
4	Materas	1	DESGASTE PINTURA PROTECTORES MATERAS	P4-1	-	SI / No	
		2	DETERIORO PROTECTORES MATERAS	P4-2	-	SI / No	
		3	PERDIDA PROTECTORES MATERAS	P4-3	-	SI / No	
		4	AUSENCIA ARBUSTO EN MATERA	P4-4	-	SI / No	
5	Barandas	1	DESPLOME	P5-1	-	SI / No	
		2	DESGASTE PINTURA	P5-2	%	SI / No	
		3	APLASTAMIENTO	P5-3	-	SI / No	
		4	PERNOS CORROIDOS	P5-4	Cant.	SI / No	
		5	PERNOS SUELTOS	P5-5	Cant.	SI / No	
		6	DEFLEXIONES	P5-6	mm	SI / No	
		7	AGRIETAMIENTO BARANDA CONCRETO	P5-7	-	SI / No	
		8	DESPRENDIMIENTO	P5-8	-	SI / No	
		9	SECALCE	P5-9	-	SI / No	
		4	AUSENCIA DE IMPRIMANTE	P5-10	-	SI / No	
		4	MALA CALIDAD SOLDADURAS	P5-11	-	SI / No	
		4	BARANDAS OXIDADAS	P5-12	-	SI / No	
		4	RUPTURA	P5-13	-	SI / No	
		4	MAL ACABADO	P5-14	-	SI / No	
		4	AUSENCIA DE ELEMENTOS BARANDA	P5-15	-	SI / No	
		4	DESPRENDIMIENTO CINTA BARANDA	P5-16	-	SI / No	
6	Bancas	1	DESGASTE PINTURA	P6-1	%	SI / No	
		2	RUPTURA	P6-2	-	SI / No	
		3	FALTA DE ELEMENTOS	P6-3		SI / No	
		4	FALTA PERNOS	P6-4	Cant.	SI / No	
		5	PERDIDA DE BANCAS	P6-5	-	SI / No	
7	Placas de Concreto o Escaleras	1	FRACTURAMIENTO	P7-1	-	SI / No	
		2	HORMIGUEROS	P7-2	-	SI / No	
		3	SEGREGACIÓN	P7-3	-	SI / No	
		4	DESGASTE SUPERFICIAL	P7-4	-	SI / No	
		5	FISURAS	P7-5	-	SI / No	
8	Canecas	1	RUPTURA	P8-1	-	SI / No	
		2	PERDIDA DE CANECAS	P8-2	-	SI / No	
9	Juegos Infantiles	1	DESGASTE PINTURA	P9-1	%	SI / No	
		2	RUPTURA	P9-2	-	SI / No	
		3	PERDIDA	P9-3	-	SI / No	
10	Columnas de Iluminación	1	DESGASTE PINTURA	P10-1	%	SI / No	
		2	DEFLEXIONES	P10-2	mm	SI / No	
11	Paneles Informativos	1	DETERIORO	P11-1	%	SI / No	

FUENTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR - Dirección de Mejoramiento de Barrios, Octubre 2013.

TABLA 3. CLASIFICACION GENERAL DE DETERIOROS EN OBRAS DE CONTENCIÓN

No.	Clase		Tipo de deterioro	Id.	Unidad	Resp.	Descripción
1	General	1	SOCAVACIÓN	C1-1	m	SI / No	Reportar la profundidad, el ancho y la longitud afectada. Si hay posibilidad de conocer el
		2	ASENTAMIENTOS	C1-2	m	SI / No	La magnitud del asentamiento debe anotarse, v si es diferencial, se debe reportar también la
		3	GIROS	C1-3	°	SI / No	El giro no necesariamente tiene que ser de toda la estructura, puede ser solo una porción de la misma. Se anotará la longitud de la estructura que presenta giro, y el ángulo de giro, o en su defecto, el desplazamiento máximo ocurrido y la dirección del giro.
		4	DESPLOMES	C1-4	°	SI / No	Definir el angulo de desplome.
		5	DESLIZAMIENTO	C1-5	°	SI / No	Definir el ángulo de la inclinación. Si no se tiene una brújula que permita hacerlo, se puede
		6	FISURAS	C1-6	mm	SI / No	Reportar la longitud, la profundidad o la abertura de fisuras. Las características del relleno o
		7	GRIETAS	C1-7	mm	SI / No	Reportar la longitud, la profundidad y la abertura de grietas. Es importante registrar en el esquema la orientación y localización de las grietas en la estructura y respecto al talud.
		8	FRACTURAMIENTO	C1-8	m	SI / No	Se debe anotar la altura, la profundidad y longitud, con el fin de establecer el volumen de
		9	FILTRACIONES	C1-9	-	SI / No	Cualquier tipo de afloramiento de agua en el talud, ya sea a través de orificios o grietas.
		10	VEGETACIÓN	C1-10	%	SI / No	Se anota el porcentaje de cobertura vegetal del talud, y las características cualitativas de
		11	DRENAJES INSUFICIENTES	C1-11	-	SI / No	La única observación es respecto a su funcionamiento.
		12	DRENAJES OBSTRUIDOS	C1-12	-	SI / No	La única observación es respecto a su funcionamiento. Si no hay ambiente de rayuela, anotarlo
		13	AUSENCIA DE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN ADECUADOS	C1-13	-	SI / No	
2	Reconformación	1	OBSTRUCCION DE BERMAS	C2-1	-	SI / No	
		2	FLUJOS	C2-2	-	SI / No	
		3	INESTABILIDAD DEL TERRENO	C2-3	-	SI / No	
3	Muros en Concreto	1	JUNTAS FISMO	C3-1	m	SI / No	El reporte de este daño se hace en metros lineales de la longitud afectada, especificando en
		2	REFUERZO EXPUESTO	C3-2	m2	SI / No	Su reporte debe realizarse en área (m2) y debe señalarse en el respectivo esquema.
		3	SEGREGACIÓN	C3-3	m2	SI / No	Su reporte se debe realizar cuantificando el área afectada (m2) y mencionado, en lo posible
		4	HORMIGUEROS	C3-4	m2	SI / No	El reporte de los daños se debe realizar consignando el área afectada (m2) y se debe señalar en el esquema.
		5	EFLORESCENCIAS	C3-5	m2	SI / No	Su reporte se realiza cuantificando el área afectada (m2).
		6	CARBONATACIÓN	C3-6	m2	SI / No	El reporte de este daño se debe realizar consignado el área afectada (m2).
		7	CONTAMINACIÓN DEL CONCRETO	C3-7	m2	SI / No	Los daños se reportan cuantificando el área (m2) afectada y debe señalarse en el esquema.
4	Anclajes	1	PUNZONAMIENTO	C4-1	mm	SI / No	En el reporte se debe consignar la abertura, profundidad la longitud de las fisuras y la profundidad de penetración del dado en la superficie, y en el esquema se debe ilustrar la distribución de éstas dentro del dado y a su alrededor.
		2	PERDIDA DE PERNOS	C4-2	Cant.	SI / No	Esta situación se presenta en los sitios-calles que sostienen la tensión del anclaje. Se debe
		3	FISURAMIENTO DE PLACA	C4-3	-	SI / No	Registrar un patrón de fisuras en la placa que sostiene al anclaje.
5	Muros de Tierra Reforzada	1	PANELES	C5-1	Cant.	SI / No	Se debe verificar si están fracturados o desprendidos, y en todo caso, colocar la cantidad de
		2	ASENTAMIENTOS	C5-2	m	SI / No	Se debe anotar la magnitud del asentamiento, en caso de tener un punto de referencia, y el
		3	EXPOSICIÓN DEL REFUERZO	C5-3	m2	SI / No	En caso que este a la vista el pentrelit, se debe anotar el área superficial afectada por este
6	Gaviones	1	CORROSIÓN MALLA	C6-1	m2	SI / No	Las dimensiones de la corrosión se miden en área. Se registra si la corrosión es parcial o
		2	ROTURA DE LA MALLA	C6-2	m2	SI / No	Las dimensiones se miden en área de malla afectada. Se anota si hay deformaciones.
		3	PERDIDA DEL RECUBRIMIENTO	C6-3	m2	SI / No	En el caso en que los gaviones sean parcial o totalmente revestidos, se debe anotar en
		4	METEORIZACIÓN AGREGADOS	C6-4	-	SI / No	Se consignará una descripción cualitativa de la calidad del agregado, y su susceptibilidad a
		5	TAMAÑO INCIDUCIDO AGREGADOS	C6-5	-	SI / No	El tamaño mínimo del agregado debe ser superior a la abertura de la malla. Tamaños
7	Muros de Mamposteria	1	DESPRENDIMIENTO Y FISURACIÓN DE JUNTAS DE PEGA POR HUMEDAD AL INTERIOR MURO	C7-1	-	SI / No	
		2	METEORIZACIÓN	C7-2	-	SI / No	
		3	HUMEDADES	C7-3	-	SI / No	

FUENTE: ADAPTACIÓN DE: RIVAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0167-03. "MANUAL PARA LA INSPECCIÓN VISUAL DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN". Octubre 2008. Bogotá, Colombia.