Se evidencia en la visita un alto deterioro del acabado del campo deportivo como de la estructura del mismo, generando accidentes a la comunidad educativa.	Se reemplazó completo del campo deportivo, efectuando la construcción de un nuevo, para lo cual se realizó anclajes y fundir placa sobre lo existente, finalmente se realizó la ejecución de cárcamos		

OBSERVACION

El cerramiento necesario para restringir el ingreso de la población estudiantil a la cancha múltiple intervenida. Los anclajes ejecutados en la cancha múltiple existente y la sobre placa ejecutada. El aseo especifico de los residuos metálicos y materiales de actividades tales como anclajes fundida de placa de contrapiso y ejecución de cárcamos.

47. GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE A Gustavo Rojas Pinilla - La Pampa - la montaña - Cód. 882

Calle 11 B No 80 B 67 – Kennedy

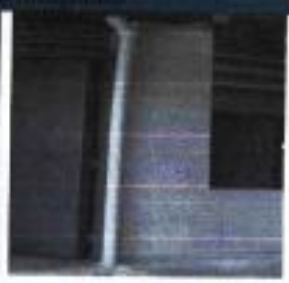
Alcance: HIDRAULICO

Se encuentra la institución sin agua equipos hidroneumáticos en mal funcionamiento	Se realizó con maniobras hidráulicas y eléctricas de las bombas para dejar funcionando provisionalmente y luego efectuar la reparación pertinente se realizó revisión y reparación de punto eléctrico necesario para el tablero eléctrico de control del equipo de bombeo		

OBSERVACION

La reparación de punto eléctrico necesario para el tablero eléctrico de control del equipo de bombeo, el aseo corresponde a la limpieza del cuarto de bombeo y la limpieza de residuos y materiales correspondientes a la intervención eléctrica e hidráulica. La cuadrilla e correspondió al personal especializado encargado de las labores de inspección y mantenimiento del equipo de bombeo afectado.

48. FERNANDO GONZALEZ OCHOA SEDE A Chico Sur - Cód. 510

Carrera 4 No 89-55 Sur – Usme			
Alcance: COCINA			
Se evidencia filtración en cielo raso cocina (dry wall)	Se intervino demolición de dry wall se encuentra tubería en cobre de los equipos de refrigeración condensando se debe cubrir con poliducto y tubería de 4" y se realizo un desagüe al cárcamo del piso, se realiza mantenimiento de equipos de refrigeración en terraza se hacen acabados ,pintura se solucionan filtraciones cocina en funcionamiento.		
OBSERVACION			
El aseo fino para el funcionamiento de la cocina en el entendido que esta es un área de preparación de alimentos. La cuadrilla I para protección de tubería en cobre de refrigeración y mantenimiento de equipos de refrigeración (calibración y revisión de voltajes y evaporación)			

49. EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES SEDE A Nal. Camilo Torres - Cód. 319			
Avenida Carrera 7ª No 33 – 64 – Santa Fe			
Alcance: COCINA			
Se presentan problemas para el funcionamiento de la cocina por temas hidráulicos, eléctricos y funcionamiento inadecuado de la trampa de grasas	Reparaciones en cocina y trampa de grasas		
OBSERVACION			
La silicona corresponde a las actividades de sellado de toda la ventaneria de la cocina para evitar el ingreso de insectos y material contaminante.			

50. LA VICTORIA SEDE A La Victoria - Cód. 440
Carrera 3 B Este No 38-07 Sur – San Cristóbal

Alcance: CUBIERTA			
Granizada canales y bajantes tapadas	Se realizó limpieza de canales, bajantes y reparación de estas ,sondeo de sifones y cajas de inspección.		

OBSERVACION

El aseo correspondió a las actividades de limpieza general posterior a las fuertes lluvias en la noche y evacuación de aguas lluvias en espacios interiores y circulaciones. La cuadrilla correspondió al personal empleado en las actividades de desalojo o retiro de granizo que se encontraba taponando vigas canales y por ende bajantes, para su posterior recolección y disposición y que no colapsara el sistema de cárcamos y sifones.

51. ALEMANIA UNIFICADA SEDE B Alemania Unificada - Cód. 413			
Carrera 2 L No 38 A 11 Sur – San Cristóbal			
Alcance: CUBIERTA			
Granizada canales y bajantes tapadas	Se realizó limpieza de canales, bajantes y reparación de estas ,sondeo de sifones y cajas de inspección.		

OBSERVACION

El aseo correspondió a las actividades de limpieza general posterior a las fuertes lluvias en la noche y evacuación de aguas lluvias en espacios interiores y circulaciones. La cuadrilla correspondió al personal empleado en las actividades de desalojo o retiro de granizo que se encontraba taponando vigas canales y por ende bajantes, para su posterior recolección y disposición y que no colapsara el sistema de cárcamos y sifones.

52. RAFAEL NUÑEZ SEDE B Andrés Rosillo y Moruelo- Cód. 415
Carrera 9 A No 22 B 30 Sur– San Cristóbal
Alcance: CUBIERTA

Granizada canales y bajantes tapadas	Se realizó limpieza de canales, bajantes y reparación de estas ,sondeo de sifones y cajas de inspección.		

OBSERVACION

El aseo correspondió a las actividades de limpieza general posterior a las fuertes lluvias en la noche y evacuación de aguas lluvias en espacios interiores y circulaciones. La cuadrilla correspondió al personal empleado en las actividades de desalojo o retiro de granizo que se encontraba taponando vigas canales y por ende bajantes, para su posterior recolección y disposición y que no colapsara el sistema de cárcamos y sifones.

53. ALMIRANTE PADILLA SEDE A Almirante Padilla - Cód. 503

Calle 76 A Sur No 8 D 59 – Usme

Alcance: CUBIERTA

Por altas precipitaciones y granizada las canales y bajantes tapadas	Se realizó limpieza de canales, bajantes y reparación de estas ,sondeo de sifones y cajas de inspección.		

OBSERVACION

El aseo correspondió a las actividades de limpieza general posterior a las fuertes lluvias en la noche y evacuación de aguas lluvias en espacios interiores y circulaciones. La cuadrilla correspondió al personal empleado en las actividades de desalojo o retiro de granizo que se encontraba taponando vigas canales y por ende bajantes, para su posterior recolección y disposición y que no colapsara el sistema de cárcamos y sifones.

54. ALEMANIA UNIFICADA SEDE A Guacamayas - Cód. 428

Calle 37 A Bis Sur No 2 A 04 – San Cristóbal

Alcance: CUBIERTA

Por altas precipitaciones y granizada las canales y bajantes tapadas	Se realizó limpieza de canales, bajantes y reparación de estas ,sondeo de sifones y cajas de inspección.		

OBSERVACION

El aseo correspondió a las actividades de limpieza general posterior a las fuertes lluvias en la noche y evacuación de aguas lluvias en espacios interiores y circulaciones. La cuadrilla correspondió al personal empleado en las actividades de desalojo o retiro de granizo que se encontraba taponando vigas canales y por ende bajantes, para su posterior recolección y disposición y que no colapsara el sistema de cárcamos y sifones.

55. RAFAEL NUÑEZ SEDE A Rafael Núñez - Cód. 409

Carrera 9 A No.18-74 Sur – San Cristóbal

Alcance: CUBIERTA

Por altas precipitaciones y granizada las canales y bajantes tapadas	Se realizó limpieza de canales, bajantes y reparación de estas ,sondeo de sifones y cajas de inspección.		

OBSERVACION

El aseo correspondió a las actividades de limpieza general posterior a las fuertes lluvias en la noche y evacuación de aguas lluvias en espacios interiores y circulaciones. La cuadrilla correspondió al personal empleado en las actividades de desalojo o retiro de granizo que se encontraba taponando vigas canales y por ende bajantes, para su posterior recolección y disposición y que no colapsara el sistema de cárcamos y sifones.

56. PRADO VERANIEGO SEDE B Prado Veraniego I- Cód. 1123

Carrera 53 A No 128-51 Int 1 – Suba

Alcance: PROYECTO ABANDONADO

Se presenta una emergencia sanitaria por obras inconclusa en baterías sanitarias	Efectuó el retiro de elementos en desusos, terminación y puesta en marcha de las baterías con el uso de elementos en sitio y nuevos accesorias como suministros e instalación,		

OBSERVACION

El trasiego de mobiliario, y material de construcción dejado por un contratista anterior y que no permitía el inicio de los trabajos en el área a intervenir. La cuadrilla d correspondió a la selección de material y acopio ordenado de material existente del colegio abandonado por el contratista anterior para su instalación y aprovechamiento en la atención de la emergencia.

57. LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A Liceo femenino de Cundinamarca Mercedes Nariño- Cód. 1856

Carrera 14 No 22 A 24 Sur – Rafael Uribe Uribe

Alcance: PISO EN MADERA

Se presenta una emergencia sanitaria por obras inconclusa en baterías sanitarias	Efectuó el retiro de elementos en desusos, terminación y puesta en marcha de las baterías con el uso de elementos en sitio y nuevos accesorias como suministros e instalación,		

OBSERVACION

El trasiego correspondió al traslado del piso existente desmontado desde un tercer nivel hasta el sitio de acopio y retiro, lo cual implico una distancia superior a 100 ml. El aseo corresponde a las áreas intervenir previamente por la presencia de excrementos de roedores y desperdicios, entre cielo raso y piso existente, así como áreas de circulación (pasillos) por donde se tuvo que trasladar el piso desmontado, y el posterior aseo de la zona de acopio, para minimizar daños a las áreas que no se intervinieron. El cargue del material desmontado procedente del tercer nivel en el entendido que este corresponde a escombro y esquirlas entre el piso existente y cielo raso y posterior acopio en el acceso vehicular. el aislamiento correspondió a la instalación de un sistema estructural de

soporte nuevo aislándolo del sistema existente completamente deteriorado y desnivelado.

58. ALEMANIA UNIFICADA SEDE A Guacamayas- Cód. 428

Calle 37 A Bis Sur No 2 A 04 – San Cristóbal

Alcance: TRATAMIENTO SILVICULTURAL - TALA

La secretaria de ambiente, mediante concepto técnico SSFFS-00283 de 10 de enero de 2019 notifico a la SED la autorización de la tala por emergencia de 1 acacia negra y 1 eucalipto común	Se realizó la tala por emergencia de 1 acacia negra y 1 eucalipto común		

OBSERVACION

El aseo fino del área en la cual se acopio el material proveniente del tratamiento silvicultura (ramas, troncos y aserrin) para su posterior disposición, adicionalmente la actividad de tratamiento silvicultura incluye únicamente el operario y la actividad de tala como tal, mas no el retiro de material sobrante (ramas, hojas y demás).

59. USAQUEN SEDE A Colonia Vacacional de Usaquén - Cód. 118

Calle 127 C No 9 A 03 – Usaquén

Alcance: CERRAMIENTO PROVISIONAL

Se presenta una alta probabilidad de volcamiento d la cubierta del bloque la capilla	Se efectuó un cerramiento provisional rigido, forrado para prevenir riesgo en una eventual caída de la cubierta y o de la estructura en general,		

OBSERVACION

-

60. CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA SEDE A Clemencia Holguín - Cód. 1807

Calle 30 Sur No 18-07 – Rafael Uribe Uribe

Alcance: TRATAMIENTO SILVICULTURAL - TALA

Emergencia	Actividades Realizadas	Registro Fotográfico	
La secretaria de ambiente, mediante acta EACB/20190449/017 de 22 de marzo de 2019 notifico a la SED la autorización de la tala por emergencia de 1 pino ciprés y 1 cerezo por presentar ramas secas, afectaciones sanitarias en fuste y copa. Condiciones inapropiadas para el arbolado dentro de la institución.	Se realizó la tala por emergencia de 1 pino ciprés y 1 cerezo por presentar ramas secas, afectaciones sanitarias en fuste y copa. Condiciones inapropiadas para el arbolado dentro de la institución		

OBSERVACION

El aseo fino del área en la cual se acopio el material proveniente del tratamiento silvicultura (ramas, troncos y aserrín) para su posterior disposición, adicionalmente la actividad de tratamiento silvicultura incluye únicamente el operario y la actividad de tala como tal, mas no el retiro de material sobrante (ramas, hojas y demás).

61. FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE C (SUBA) - Cód. 1172

Calle 147C No. 92-63 – Suba

Alcance: TRATAMIENTO SILVICULTURAL - PODA

Emergencia	Actividades Realizadas	Registro Fotográfico	
La secretaria de ambiente, mediante acta de visita 7511 de mayo de 2019 notifico a la SED la autorización de la poda de 1 ciprés por presentar fractura y desgarre de una de sus ramas y ramas secas en riesgo de caída	Se realizó la poda por emergencia de un cipres, por condiciones inapropiadas para el arbolado dentro de la institución.		

OBSERVACION

El aseo fino del área en la cual se acopio el material proveniente del tratamiento silvicultura (ramas, troncos y aserrín) para su posterior disposición, adicionalmente la actividad de tratamiento silvicultura incluye únicamente el operario y la actividad de tala como tal, mas no el retiro de

material sobrante (ramas, hojas y demás).

62. FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE C (SUBA) - Cód. 1172

Calle 147C No. 92-63 – Suba

Alcance: TRATAMIENTO SILVICULTURAL - TALA

La secretaria de ambiente, mediante acta GeC_20190118_151 de 26 de abril de 2019 notifico a la SED la autorización de la tala por emergencia de 1 ciprés por presentar inadecuado emplazamiento en zona dura fragmentada, inclinación deficiente, altura excesiva para su ubicación y riesgo de volcamiento.	Tala por emergencia de 1 ciprés por presentar inadecuado emplazamiento en zona dura fragmentada, inclinación deficiente, altura excesiva para su ubicación y riesgo de volcamiento		

OBSERVACION

El aseo fino del área en la cual se acopio el material proveniente del tratamiento silvicultura (ramas, troncos y aserrín) para su posterior disposición, adicionalmente la actividad de tratamiento silvicultura incluye únicamente el operario y la actividad de tala como tal, mas no el retiro de material sobrante (ramas, hojas y demás).

63. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A Inst Tec. Fco José de Caldas - Cód. 1061

Avenida Carrera 63 No 68-82 – Engativá

Alcance: TRATAMIENTO SILVICULTURAL - TALA

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO	INFORME DE UQUIDACION	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

DIAGNOSTICO 1 La secretaria de ambiente, mediante acta MAO/20190238/124 de 7 de mayo de 2019 notifico a la SED la autorización de la tala por emergencia de 5 acacia japonesa y acacia negra por presentar inclinación pronunciada hacia zonas de recreación y deportivas generando riesgo de volcamiento y autorizo la poda de 1 acacia negra por presentar ramas muy pronunciadas hacia la cancha deportiva. DIAGNOSTICO 2 La secretaria de ambiente, bajo acta de visita EACB/2019/0449/030 del 22 de marzo de 2019 y acta MAO/20190238/040 del 26 de marzo de 2019 se autoriza la tala de 4 árboles de especie 3 acacias un cerezo por perdida de verticalidad con alturas de 20 y 23 metros	INTERVENCION 1 Se realizo la tala por emergencia de 5 acacia japonesa y acacia negra por presentar inclinación pronunciada hacia zonas de recreación y deportivas generando riesgo de volcamiento y autorizo la poda de 1 acacia negra por presentar ramas muy pronunciadas hacia la cancha deportiva. NTERVENCION 2 Tala de 4 árboles de especie 3 acacias un cerezo por perdida de verticalidad con alturas de 20 y 23 metros.		

OBSERVACION
El aseo fino del área en la cual se acopio el material proveniente del tratamiento silvicultura (ramas, troncos y aserrín) para su posterior disposición, adicionalmente la actividad de tratamiento silvicultura incluye únicamente el operario y la actividad de tala como tal, mas no el retiro de material sobrante (ramas, hojas y demás).

64. LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A Liceo femenino de Cundinamarca Mercedes

Nariño - Cód. 1856

Carrera 14 No 22 A 24 Sur – Rafael Uribe Uribe

Alcance: TRATAMIENTO SILVICULTURAL - TALA

La secretaria de ambiente, mediante concepto técnico SSFFS-000338 de 13 de enero de 2018 notifico a la SED la autorización de la tala por emergencia de 1 acacia japonesa.	Tala por emergencia de 1 acacia japonesa por presentar inadecuado emplazamiento en zona dura fragmentada, inclinación deficiente, altura excesiva para su ubicación y riesgo de volcamiento		

OBSERVACION

El aseo fino del área en la cual se acopio el material proveniente del tratamiento silvicultura (ramas, troncos y aserrín) para su posterior disposición, adicionalmente la actividad de tratamiento silvicultura incluye únicamente el operario y la actividad de tala como tal, mas no el retiro de material sobrante (ramas, hojas y demás).

65. MANUELITA SAENZ SEDE A Manuelita Sáenz - Cód. 407

Carrera 3 Este No 18 A 34 Sur – San Cristóbal

Alcance: TRATAMIENTO SILVICULTURAL - TALA

La secretaria de ambiente, mediante concepto técnico SSFFS-00071 de 9 de agosto de 2018 notifico a la SED la autorización de la tala por emergencia de 3 acacia por concepto técnico, y mediante concepto técnico SGFF3-17898 la poda de un urapan.	Se deber realizar la tala por emergencia de 3 acacia por concepto técnico		

OBSERVACION

El aseo fino del área en la cual se acopio el material proveniente del tratamiento silvicultura (ramas, troncos y aserrín) para su posterior disposición, adicionalmente la actividad de tratamiento silvicultura incluye únicamente el operario y la actividad de tala como tal, mas no el retiro de material sobrante (ramas, hojas y demás).

66. REPUBLICA DE CHINA SEDE A República de China - Cód. 1033			
Carrera 92 No 82-20– Engativá			
Alcance: TRATAMIENTO SILVICULTURAL - TALA			
La secretaria de ambiente, mediante concepto técnico SSFFS-00865 de 5 de marzo de 2018 y mediante oficio E2019-117 de 2 de enero de 2019 notifico a la SED la autorización de la tala por emergencia de 1 caucho sabanero por visita de seguimiento evidenciando que no se había realizado la tala.	Se deber realizar la tala por emergencia de 1 caucho sabanero por visita de seguimiento evidenciando que no se había realizado la tala.		
OBSERVACION			
El aseo fino del área en la cual se acopio el material proveniente del tratamiento silvicultura (ramas, troncos y aserrín) para su posterior disposición, adicionalmente la actividad de tratamiento silvicultura incluye únicamente el operario y la actividad de tala como tal, mas no el retiro de material sobrante (ramas, hojas y demás).			

67. SORRENTO SEDE B San Rafael- Cód. 1633			
Calle 4F No 53-55 – Puente Aranda			
Alcance: TRATAMIENTO SILVICULTURAL - TALA			
La secretaria de ambiente, mediante acta 7222 de 5 de marzo de 2019 notifico a la SED la autorización de la tala por emergencia de 4 saucos y 1 individuo sin identificar por encontrarse secos y presentar fisuras en	Se deber realizar la tala por emergencia de 4 saucos y 1 individuo sin identificar por encontrarse secos y presentar fisuras en fuste, deficiente estado fitosanitario y riesgo de volcamiento		

fuste, deficiente estado fitosanitario y riesgo de volcamiento.			

OBSERVACION

El aseo fino del área en la cual se acopio el material proveniente del tratamiento silvicultura (ramas, troncos y aserrín) para su posterior disposición, adicionalmente la actividad de tratamiento silvicultura incluye únicamente el operario y la actividad de tala como tal, mas no el retiro de material sobrante (ramas, hojas y demás).

68. ESCUELA HOGAR BERTHA HERNANDEZ

Trasversal 23 # 43 – 1 sur – Rafael Uribe Uribe

Alcance: SANEAMIENTO BASICO

Se identifica el lugar donde se presentó el incendio identificando daños en redes hidráulicas, el incendio al parecer fue provocado por habitantes de calle por la acumulación de escombros y basuras,	Se debe efectuar las actividades de reparación de redes afectadas, de igual forma es necesario desarrollar las actividades de cargue y retiro de basura y escombros originados a partir de fogatas contiguas al cerramiento del colegio que realizaron habitantes de calle, finalmente se debe hacer aseo fino en aquellas áreas contiguas al cerramiento del colegio donde habitantes de calle hacían fogatas adicionado al daño de cubierta y red hidráulica al interior del colegio.		

OBSERVACION

El aseo correspondió a las actividades de aseo fino en aquellas áreas contiguas al cerramiento del colegio donde habitantes de calle hacían fogatas adicionado al daño de cubierta y red hidráulica al interior del colegio. las actividades de cargue y retiro de basura y escombros originados a partir de fogatas contiguas al cerramiento del colegio que realizaron habitantes de calle.

69. JORGE SOTO DEL CORRAL SEDE A Jorge Soto del Corral – Cod. 313

Carrera 2 Este No 2 A 97 – Santa Fe

Alcance: HIDRAULICO

Se encuentra filtración de agua potable del primer al tercer piso del bloque principal de la instrucción; filtración provocada según lo evidenciado por sobrecarga de presión de los equipos hidroneumáticos de la edificación Adicional se encuentra muro del bloque secundario de la edificación en avanzado deterioro por la filtración de aguas lluvias causada inicialmente por una de las bajantes del ducto principal.	Se realizó exploraciones desde el primer piso hasta el piso tercer por dentro y fuera de la edificación además de un recorrido de la cubierta para verificar el estado del material, revisión de los desagües en la viga canal esto para desestimar la presencia de otra filtración , impermeabilizar las cúpulas de los sifones ubicados en la viga canal del bloque secundario además de un lavado con ácido nitrico para retirar los hongos en la mampostería generados por la humedad constante del lugar		

OBSERVACION

El aseo correspondió a la limpieza de los productos químicos utilizados en la limpieza de muro en fachada y evitar el contacto de estos con la población estudiantil, la limpieza de los muros al interior del aula polivalente por la presencia de hongos. La cuadrilla d correspondió a las actividades de exploración con el objeto de encontrar los orígenes de las múltiples humedades, ya que no fue puntual y los andamios utilizados por el personal encargado de limpiar los muros de fachada afectados por humedad y hongos.

70. LUIS VARGAS TEJADA SEDE B John F. Kennedy – Cod. 1607

Avenida Calle 26 Sur No 52 C 60 – Puente Arandoa

Alcance: HIDRAULICO

Se identifican daños en algunos accesorio y ruptura de tuberías en los tanques de almacenamiento	Se debe efectuar las actividades de reparación de redes deterioradas, mediante el uso de mano de obra correspondiente a las actividades de revisión y puesta en funcionamiento del tanque de agua existente.		

OBSERVACION

Se verifico en la revisión de la intervención y no se ejecutaron actividades de revisión y reparación de tanque para sanitario. La cuadrilla b correspondió a las actividades de revisión y puesta en funcionamiento del tanque de agua existente.

71. RUFINO JOSE CUERVO SEDE B Cecilia de la Fuente de Lleras – Cod. 610

Carrera 8 No 53 A 40 Sur – Tunjuelito

Alcance: CERRAMIENTO

Existen unos paños del cerramiento en condiciones de riesgo	Verificación del estado del cerramiento garantizado su reposición, efectuando adicional la limpieza de los muros ejecutados		

OBSERVACION

Fue necesario el cerramiento provisional para no permitir el ingreso de la población estudiantil a las áreas intervenidas, así como proteger el colegio del ingreso desde el exterior. El aseo correspondió a las actividades de aseo fino y limpieza de áreas exteriores donde se intervino en el entendido que se desmontaron muros en mampostería fallados y se construyeron muros nuevos, y era necesaria la puesta en funcionamiento de las áreas intervenidas y recolección de residuos de construcción con el objeto de proteger el cuerpo de agua contiguo al colegio y no contaminarlo. la limpieza de fachada correspondió a la limpieza de los muros ejecutados en mampostería en sus 02 caras con ácido, ya que la actividad de muro en mampostería no incluye su limpieza.

72. LLANO ORIENTAL - ALFONSO REYES ECHANDIA SEDE A Alfonso Reyes Echandia - San José San Pedro o de Maryland. – Cod. 748

Calle 74 Sur No 89 - 21 Interior 2 – Bosa

Alcance: COCINA

Observación	Actividad Ejecutada	Registro fotográfico
Rebosamiento de trampa de grasas y taponamiento red sanitaria	Se debe intervenir con sondeo de tubería, limpieza y lavado de cajas de inspección	

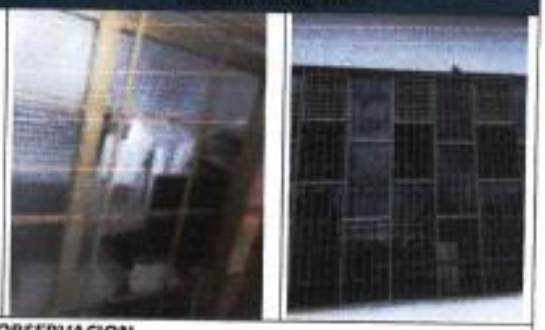
OBSERVACION

La cuadrilla C correspondió a la utilización de personal especializado en las labores de identificación de cuales redes sanitarias estaban colmatadas para posteriormente proceder a su destapona miento y limpieza.

73. NESTOR FORERO ALCALA SEDE B Club del Comercio – Cod. 1009

Diagonal 70 No. 70-40 – Engativá

Alcance: EXPLOSIÓN

Observación	Actividad Ejecutada	Registro fotográfico
Se evidencia vidrios rotos y residuos de los mismos	Se realizó el aseo y recolección de residuos de vidrios correspondiente a la limpieza de esquirlas y fragmentos de vidrio y restos de la explosión, cambio de vidrios rotos por vidrios laminado de 3+3 se cambio rejillas de ventilación en vidrio por rejillas metálicas	

OBSERVACION

El aseo correspondió a la limpieza de esquirlas y fragmentos de vidrio y restos de la explosión que se encontraban en áreas exteriores, aulas y circulaciones ocasionados por la explosión de la polvorera ubicada al frente del colegio. El suministro e instalación de vidrios afectados por la explosión de la polvorera ubicada al frente del colegio, y que no fueron reconocidos por la aseguradora.

74. O.E.A SEDE A O.E.A– Cod. 819

Carrera 72 L No 34-19 Sur – Kennedy			
Alcance: HIDROSANITARIO			
Se encuentra tanque antiguo represado de agua y filtrando en el patio de descanso e inundando el cuarto de bombas	Se procedio con perforaciones en placa, excavaciones , des inundando con bomba sumergible se fabrica poso eyector para recoger aguas lluvias, de nivel freático (aguas subterráneas) se instalan tuberias sanitarias para llevar esta aguas al colector de la calle y se construyó sumidero de cañuelas		
OBSERVACION			
El trasiego correspondió al traslado de materiales de construcción provenientes de excavación y demolición de placa desde el área de trabajo hasta el sitio de acopio y cargue en el acceso peatonal, debido a que el colegio no tiene acceso vehicular. La revisión punto eléctrico correspondió al traslado del totalizador principal para la conexión de equipos de bombeo y tablero principal. La cuadrilla c correspondió al personal especializado que adelanto las actividades de desagüe del tanque existente con bomba sumergible y el posterior mantenimiento de los equipos de bombeo (calibración de voltajes, y presión).			

75. ESPAÑA SEDE B Cundinamarca – Cod. 1602			
Calle 19 C No 33-38 – Puente Aranda			
Alcance: CIELO RASO			
se realiza recorrido en la sede B de la institución en compañía del almacenista y el rector, manifiestan la preocupación por el desprendimiento de escombros del cielo raso ya que este se encuentra en muy malas	Se realizó el retiro de este cielo raso y de la guadua para evitar desprendimientos, hacer un remplazo de este cielo raso con PVC en una estructura independiente soportada en los muros con perfileria anclada a los muros, igualmente se debe realizar el cambio de piso ya que		

condiciones por el periodo de tiempo el cual lleva instalado, este cielo raso es una mezcla tipo mortero el cual esta adherido a guadua en esterillas y ya por el tiempo que lleva está podrida	fue afectado durante el colapso del cielo raso		

OBSERVACION

El aseo correspondió al retiro de basura, polvo, y excrementos de ratones del piso desmontado para iniciar con la intervención. La cuadrilla d correspondido al personal encargado de desmonte de guarda escobas y puntos eléctricos.

76. RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE C - ANTES Escuela Hogar Bravo Páez– Cod. 1851

Carrera 26 No 35 A 38 Sur – Rafael Uribe Uribe

Alcance: REFORZAMIENTO

Se realiza recorrido en la sede B de la institución en compañía del almacenista Ricardo Se evidencian fisuras en los muros del patio, el almacenista manifiesta que en el lugar y en sitios específicos se hicieron unos trabajos de costuras de algunas secciones de muros	se realizó corte transversal a la fisura para anclar una varilla de media pulgada Y un metro de larga, con un epóxido tipo "sikadur 32 gel" posteriormente hacer el resane con mezcla de arena y cemento para finalmente pintar con pintura para exteriores		

OBSERVACION

Los resanes correspondió al pago del 50% del área total de muro en vista de los resanes que se tuvieron que hacer de las costuras de muro. El aseo corresponde al 70% del área total del muro

debido a que se debe realizar una limpieza previa a la aplicación de la pintura.

77. REPUBLICA EEUU DE AMERICA SEDE A Rep. De EE.UU - Cod. 1843			
Calle 22 Sur No 24 B-65– Rafael Uribe Uribe			
Alcance: CUBIERTA			
Se identifican que la cubierta de las aulas de preescolar se encuentra muy deterioradas posiblemente por lo antiguo de las mismas y sus posibles reutilizaciones en diferentes proyectos, igualmente se identifica daño en otros sectores de cubierta tipo eternit en zonas adyacentes a estas aulas.	Se efectuó las actividades de cambio de cubierta por un material de mejor comportamiento y resistencia.		
OBSERVACION			
Las actividades de aseo general al interior de aulas y circulaciones donde fue necesario el desmonte de cubierta. La cuadrilla c correspondió al traslado de la cubierta desmontada desde el bloque de aulas intervenidas hasta el sitio de acopio y cargue.			

78. LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR SEDE A La Estancia- Cod. 1926
Carrera 75 No 59 - 45 Sur – Ciudad Bolivar
Alcance: CUBIERTA

Se identifican que la cubierta en los bloques de aulas que se encuentra muy deterioradas posiblemente el cumplimiento de la vida útil de las misma y algunas carencias de mantenimientos recurrentes, el colegio indica que se encuentra en proceso de contratación de proveeduría de algunas unidades de teja liviana para remplazo de tejas en malas condiciones.	Se efectuó las actividades de cambio de cubierta por un material de mejor comportamiento incluyendo estructura de soporte.		

OBSERVACION

La cubierta corresponde al área adicional de cubierta que debió ser cambiada y que el insumo no fue entregado por la institución educativa (posterior a verificación de cantidades instaladas)
El aseo corresponde al aseo fino desarrollado al piso inferior al desmonte de cubierta en canaleta 90 y el cambio de la cubierta a cubierta liviana. La cuadrilla c correspondió al cargue de material hasta el tercer nivel, desinstalación de material instalado de manera provisional, la cuadrilla e instalación de cubierta existente a reutilizar y cuadrilla i instalación de cubierta suministrada por el colegio según especificación.

79. MANUELA BELTRAN SEDE A Mal. de Comercio Manuela Beltrán - Cod. 1302

Carrera 14 A No 57-28 – Teusaquillo

Alcance: SANEAMIENTO BASICO

Se identifican que por falta de mantenimiento parmente pro parte del colegio, es encuentran altamente deteriorados los espacios interiores del bloque de aulas del costado occidental, y pueden según los dicho por los estudiantes que cierren el colegio por parte de la secretaria de salud.	Se realizó los procesos de reparación de muros interiores incluyendo, resanes impermeabilizaciones, estucos y pañetes, previo a la pintura de muros y carpinterías correspondiente a las actividades de reparación y pintura de muros debido a la evidente presencia de humedad y hongos		

OBSERVACION

Las actividades de reparación y pintura de muros debido a la evidente presencia de humedad y hongos y un posible concepto desfavorable por parte de la secretaria de salud. el aseo fino de aulas y circulaciones de materiales residuales de actividades de control de humedad, resanes y pintura. el impermeabilizante correspondió a las actividades de manejo de humedad proveniente de cubierta en las aulas 03 y 04 del segundo nivel.

80. JUANA ESCOBAR SEDE A Juana Escobar- Cod. 435

Carrera 15 A Este No.57 A 16 Sur– San Cristóbal

Alcance: IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA

Se identifican que por el mal uso de la terraza transitable y posible mal mantenimiento se presentan problemas de humedades en el espacio de aula múltiple del colegio	Se efectuó los procesos de desmonte de placas prefabricada, desmonte de impermeabilización existentes así como el aseo fino después del retiro del manto impermeabilizante existente para la instalación del nuevo manto.		

OBSERVACION

El cerramiento fue necesario para no permitir el ingreso de la población estudiantil a las áreas

intervenidas. el trasiego correspondió al traslado de material producto del retiro del manto impermeabilizante de cubierta desde el área de trabajo (cubierta) hasta el sitio de acopio y cargue. el aseo correspondió después del retiro del manto impermeabilizante existente para la instalación del nuevo manto. La cuadrilla c correspondió al trabajo fino de sellado de manto perimetral a salidas de bajantes, lucarnas y empalmes entre placa y muro, adicionalmente las condiciones climáticas no favorables para la ejecución de los trabajos debido a una lluvia constante.

81. LOTE LOMBARDIA - Cod. 1170

Avda Calle 145 Carrera 111 A – Suba

Alcance: SANEAMIENTO BASICO (PREDIOS EN DESCUIDO)

Se visita el colegio encontrando proliferación de roedores y vectores así como cran altura de pasto	Se intervino con la el corte y retro del material vegetal como el retiro de escombros y basuras encontrados previamente para iniciar las actividades de poda.		

OBSERVACION

El retiro de escombros y basuras encontrados previamente para iniciar las actividades de poda, los cuales debian ser dispuestos en sitio autorizado, El aseo del área donde se acopio material en el entendido que sobre esta área se realizaron los trasiegos. Las actividades de cargue de volqueta para retiro de material vegetal procedente de poda. La cuadrilla c personal encargado del retiro de maleza previo a la poda con guadañadora y cuadrilla e personal encargado de la fumigación posterior a la poda.

82. LA CANDELARIA SEDE B La Inmaculada - Cod. 1704

Transversal 1 No 17-55 – La candelaria

Alcance: SOBRECUBIERTA

Se presenta colapso de los elementos de cubierta y mampostería al interior del predio	Se realizó el desmonte de los elementos colapsados, acopio del elemento a recupera como de manera como de cubierta, y se elaboro una estructura de sobre cubierta, mediante el uso de cerramiento provisional en posición horizontal de punto fijo y espacios afectados, debido a que esta planta física corresponde a un bien de patrimonio arquitectónico		

OBSERVACION

El cerramiento correspondió a la ejecución de una sobrecubierta de punto fijo y espacios afectados, debido a que esta planta física corresponde a un bien de patrimonio arquitectónico, instalación de cerramiento paralelo al muro del predio contiguo con el objeto de proteger este y brindar una medida de protección. demolición correspondió al desmonte de muros en riesgo de colapso, los cuales en caso de caer podrían provocar lesiones graves al personal que estaba instalando cerramiento y sobre cubierta, las actividades de desmonte con precaución de la teja existente de barro y las condiciones de protección que se deben dar a estos elementos en el entendido que este predio corresponde a un bien de patrimonio arquitectónico. El trasiego correspondió al traslado de mobiliario del colegio (pupitres, mesas) y el material desmontado a un sitio seguro de acopio para su preservación. rellenos en triturado, concreto y listón amarillo se utilizó para la ejecución de elementos de apuntalamiento de componentes de fachada y balcón existente. el aseo correspondió al eso fino de las áreas intervenidas donde se instalaron sobrecubiertas, cerramientos provisionales y elementos de apuntalamiento. retiro de escombros correspondió al cargue de escombros, tierra y restos de muros colapsados hacia el sitio de cargue y retiro. La cuadrilla d correspondió a las actividades de desmonte con precaución de elementos en madera y las condiciones de protección que se deben dar a estos en el entendido que este predio corresponde a un bien de patrimonio arquitectónico, la cuadrilla f correspondió a las actividades de desmonte con precaución de elementos de estructura en madera y las condiciones de protección que se deben dar a estos en el entendido que este predio corresponde a un bien de patrimonio arquitectónico. adicionalmente este desmonte comprendió trabajo en alturas. la cuadrilla h correspondió a la ejecución de tipo artesanal incluido el insumo con especial cuidado de estructura en vara rolliza y guadua de sobrecubierta ejecutada, ya que la planta física intervenida debía ser protegida en el entendido que corresponde a un bien de patrimonio arquitectónico.

83. PRADO VERANIEGO SEDE B Prado Veraniego I - Cod. 1123

Carrera 53 A No 128-51 Int 1 – Suba			
Alcance: ELECTRICO			
Se visita el colegio se identifican problemas en alúas de primera planta por ausencia de luz natural generando daños en la visión de alumnos y profesores	Se intervino las aulas del primer piso, cambio de luminarias revisión eléctrica		
OBSERVACION			
El aseo correspondió al aseo fino de las aulas intervenidas y el retiro de material eléctrico. para poder entregar en óptimas condiciones estos espacios a la institución educativa. La cuadrilla d correspondió al personal especializado encargado de revisión de redes eléctricas efectuando el balanceo de cargas desde la acometida principal hasta la zona intervenida para la posterior instalación de las nuevas luminarias.			

84. MANUELA BELTRAN SEDE A Nal. de Comercio Manuela Beltrán- Cod. 1302			
Carrera 14 A No 57-28 – Teusaquillo			
Alcance: ELECTRICO			
Se presenta emergencia por ausencia de suministro eléctrico en pasillos, aulas del bloque de conservación	Se hizo cambio total de la red desde el tablero general ubicado en el aula múltiple para que la institución tenga buen suministro eléctrico, polo a tierra, cableado y luminarias		
OBSERVACION			
-			

85. RODOLFO LLINAS SEDE A Bolivia Oriental III Etapa - Cod. 1076
Carrera 103 D No 86 A 72– Engativá
Alcance: CUBIERTA

Se presentó inundación por cubierta en área administrativa	Se efectuó limpieza de canales y sondeo de bajantes así como se verifico el funcionamiento de las gárgolas de rebose.		

OBSERVACION

La reparación de bajante que estaba generando humedad en aulas del segundo nivel, revisión de desagües donde descargaban las bajantes para su óptimo funcionamiento. La cuadrilla c correspondió a la utilización de personal especializado en las labores de identificación de cuales sistemas de bajantes y evacuación de aguas lluvias estaban taponados y generaban filtraciones y por ende humedades al interior de las aulas del segundo nivel.

86. FERNANDO MAZUERA VILLEGAS SEDE A Fernando Mazuera Villegas - Cod. 722

Carrera 80 H No 688 - 63 Sur – Bosa

Alcance: HIDRAULICO

Se visita el colegio identificando la emergencia sanitaria por falta de agua por ruptura de tubería en la red principal, ruptura no identificable al estar la red bajo piso	Se intervino la red principal en primera instancia, en búsqueda de la posible ruptura del tubo, dichas actividades se realizaron con activadas de excavación en las áreas de zona duras teniendo en cuenta que toda la zona se encontraba anegada para identificar el tramo de tubo roto.		

OBSERVACION

Excavación manual teniendo en cuenta que toda la zona se encontraba anegada se hizo necesario adelantar actividades de excavación para identificar el tramo de tubo roto. El aseo correspondió al aseo fino en el área donde se presentó la inundación, ya que esta zona se encontraba totalmente colmatada.

87. EL PORVENIR SEDE A El Porvenir- Cod. 731

Calle 51 Sur No 91 D 56 – Bosa

Alcance: BAÑOS PORTATILES		
Se encuentra el colegio con ausencia de baterías sanitarias generando, temas de insalubridad.	Se instaló el sistema sanitario portátil y se realizó su mantenimiento hasta suplir la emergencia.	

OBSERVACION

El aseo general este aseo corresponde al aseo exterior de las áreas de aferencia de las baterías portátiles instaladas con el fin de evitar contaminación por patógenos provenientes del aseo contemplado para la batería sanitaria por el operador.

88. LA AMISTAD SEDE A La Amistad - Cod. 853

Carrera 78 No 35-30 Sur – Kennedy

Alcance: CONTINGENCIA

Existe un espacio que debió ser un campamento que presenta altos grados de inseguridad para la comunidad educativa por los procesos constructivos	Se acondiciono un espacio para aula de música en las actuales aulas del colegio para garantizar la prestación del servicio, así como proceder a efectuar el retiro de los elementos estructurales y no estructurales en riesgo de colapso.		

OBSERVACION

El cerramiento fue necesario para la protección de la comunidad y poder desarrollar las actividades de demolición de estructuras existentes, la actividad de desmonte de construcción en alto riesgo por presencia de grietas y desajuste de cubierta, el espacio a demoler corresponde a un espacio provisional a reforzar, dentro de este espacio cuenta con material de escombro ajeno a la ejecución del contrato, el colegio no permite el ingreso de vehículos al interior del colegio para el retorno de los elementos desmontados, icopor de aislamiento actividad necesaria para garantizar el aislamiento acústico al interior del aula de música acondicionada, el aseo fino al interior del aula para retiro del material sobrante de fibra de vidrio, así como del área demolida para evitar lesiones por esquirlas o similares a la comunidad educativa, carga y retiro de escombros correspondió al cargue y retiro del material existente en la zona a demoler.

89. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ SEDE A José Acevedo y Gómez- Cod. 431			
Carrera 9 B Este No 28-81 Sur– San Cristóbal			
Alcance: ILUMINACION			
Se encuentra en el colegio seria deficiencias en la red eléctrica de iluminación por lo viejo de los elementos y el crecimiento empirico de las mismas redes añadidas sin ningún tipo de control	Se efectuó el sistema eléctrico completo más la iluminación completa desde el tablero de distribución principal del colegio, adicional la almacenista del colegio requiere cableado de utp para garantizar punto de internet que se daño por fala de protección en el colegio		
OBSERVACION			
El cable UTP actividad requerida por el almacenista del colegio para garantizar punto de internet			

90. EL LIBERTADOR SEDE A El Libertador - Cod. 1812			
Carrera 24 B No 31 B 69 Sur – Rafael Uribe Uribe			
Alcance: SHUT DE BASURAS			
El colegio presenta una emergencia sanitara por la incorrecta disposición de los residuos del colegio, por proliferación de roedores y vectores y olores que no se pueden controlar	Se ejecutó le acondicionamiento de un área de depósito basuras con el cumplimiento de la norma haciendo el uso de materiales provisionales entregado pro la SED, se debe efectuar aseo inicial al área donde se desarrollaría el deposito de basuras al ser un área abandonada por el colegio.		
OBSERVACION			
El aseo general se debe efectuar aseo inicial al área donde se desarrollaría el depósito de basuras al ser un área abandonada por el colegio			

91. LOTE San Diego - Cod. 327			
Carrera 3 No 26-40 – Santa Fe			
Alcance: SANEAMIENTO BASICO (PREDIOS EN DESCUIDO)			
Se efectúa visita al predio encontrando que por su ubicación geográfica y la falta de sistemas de seguridad y control de acceso, se presenten perpetraciones en forma permanente disposición de material de basura desechos de obra problemas de delincuencia etc., siendo necesario granizar la seguridad al predio y el retiro inmediato de esos elementos.	Se desarollo actividad de descapote en todo el perímetro del lote para evitar daños en el cerramiento a recuperar y evitar un daño prematuro a la reparación de la malla, en una área del predio ha sido invadida por habitantes de calle, área que fue aseada y desinfectada al servir se realizó actividad de cerramiento en alambre para prevenir nuevamente el ingreso de habitantes de calle futuras invasiones del predio y disposición de escombros a futuro.		
OBSERVACION			
La limpieza corresponde a la actividad de descapote en todo el perímetro del lote para evitar daños en el cerramiento recuperado y evitar un daño prematuro a la reparación de la malla, aseo general una área del predio había sido invadida por habitarnos de calle, área que debió ser aseada y desinfectada al ser inclusive baño público donde se identificó matera fecal de ser humano, cargue y retiro de escombros y/o retiro de material de excavación. El alambre de púas se debió desarrollar para prevenir nuevamente el ingreso d habitantes de calle a pernoctar, futuras invasiones del predio y disposición de escombros a futuro.			

92. JOSE ASUNCION SILVA SEDE B Sidauto - Cod.1040
Calle 91 No. 89 A 10 – Engativá
Alcance: MAMPOSTERIA POR COLAPSO

Se presenta emergencia por deterioro de muros internos con riesgo de desplome.	Desmonte de elementos estructurales y no estructurales de los muros internos del aula, pintura koraza y resanes.		

OBSERVACION

El cerramiento fue teniendo en cuenta que se debió demoler el muro de cerramiento exterior esta actividad es necesaria para la seguridad del colegio, las actividades de aseo fino del aula después de las actividades ejecutadas para la puesta en funcionamiento del salón intervenido y cargue y retiro se efectuó el retiro del material desmontado, teniendo en cuenta que por la conformación de las estructuras solo se demolió y no se canceló retiro en la actividad.

93. CASTILLA SEDE A Nueva Castilla - Cod.818

Carrera 78 C No 8 A 43 – Kennedy

Alcance: REFORZAMIENTO

En visita se evidencia el daño de la estructura de mampostería del bloque de alunas especializadas posiblemente por falta de soportes estructurales intermedios.	Se efectuó la reposición total de la mampostería y reforzamiento de la estructura de cimentación, para garantizar el compartimento adecuado de la fachada.		

OBSERVACION

Por motivos del horario y logística de las actividades académicas se hizo necesario el trasiego de escombros generados y materiales necesarios para la ejecución de la obra. El retiro de material que se encontraba previamente al inicio de los trabajos. Se requirió andamio tubular para las actividades de desmonte de fachada afectada e instalación de mampostería y formaleta para actividad necesaria para el soporte temporal de las vigas de entrepiso.

94. GABRIEL BETANCOURT MEJIA SEDE B La Magdalena- Cod.885

Carrera 94 No 8 C 49– Kennedy

Alcance: EXTERIORES

Emergencia	Actividades Realizadas	Registro Fotográfico	
Se evidencia zona de continuo anegaciones por cercanía del colegio con el cuerpo de agua, la zona requiere una acción correctiva	se realizó las actividades de descapote necesaria para el desarrollo del sendero peatonal definitivo.		

OBSERVACION

La limpieza y descapote actividad necesaria para el desarrollo del sendero peatonal, aseo general actividad necesaria para el desarrollo del sendero peatonal, el aseo teniendo en cuenta el estado calamitoso en que se encontraba por la inundación prevía.

95. EL PORVENIR SEDE B El recuerdo - Cod.742

Calle 58 Sur No 104 A 50 – Bosa

Alcance: EQUIPOS HIDRONEUMATICO

Emergencia	Actividades Realizadas	Registro Fotográfico	
Se presenta emergencia por equipos en estado de vetustez por falta de mantenimiento	Se realizó suministro e instalación de equipos hidroneumáticos, accesorios HG y tableros eléctricos		

OBSERVACION

La cuadrilla d para actividades de desmonte de equipos y elementos hidráulicos y eléctricos.

96. CHUNIZA SEDE A Chuniza- Cod.512

Carrera 1 G Este No 89 A 40 Sur – Usme

Alcance: COCINA

Emergencia	Actividades Realizadas	Registro Fotográfico

Se evidencia en visita el daño de la red de gas natural de la cocina siendo una actividad de alto riesgo	Se efectuaron las actividades de exploración y reposición de la red de gas sea total o parcial.		

OBSERVACION
La instalación interna de punto actividad necesaria para atender la emergencia de falla en la tubería principal y actividad de aseo fino posterior al desarrollo de actividades de gas.

97. CALASANZ BUENAVISTA SEDE A Buenavista (Calasanz)- Cod.1974

Carrera 17 F No 77 A 13 Sur – Ciudad Bolivar

Alcance: ELECTRICO

Se evidencia en visita el alto deterioro de las redes eléctricas del cuarto de hidroneumáticos del colegio, presentado fallas en el funcionamiento de los equipos de respaldo.	Se efectuo las actividades de reaparición total del sistema eléctrico del cuarto técnico de moto bombas		

OBSERVACION
La cuadrilla c correspondió al desmonte de los equipos hidroneumáticos y elementos eléctricos y la cuadrilla j correspondió al balanceo de cargas del tablero de control del equipo de bombeo.

98. HELADIA MEJIA SEDE A Heladia Mejia- Cod.1212

Calle 66 No 15-41 – Barrios Unidos

Alcance: EQUIPOS HIDRONEUMATICOS

Se presenta emergencia por equipos en estado de vetustez por falta de mantenimiento	Suministro e instalación de equipos hidroneumáticos, accesorios HG y tableros eléctricos		
OBSERVACION			
La cuadrilla c actividades de desmonte de equipos y elementos hidráulicos y eléctricos y la cuadrilla j correspondió a la reinstalación de tramos de tubería y accesorios hidráulicos recuperados.			

99. FERNANDO MAZUERA VILLEGAS SEDE A Fernando Mazuera Villegas- Cod.722

Carrera 80 H No 68B - 63 Sur – Bosa

Alcance: EQUIPOS HIDRONEUMATICOS

Se presenta emergencia por equipos en estado de vetustez por falta de mantenimiento	Suministro e instalación de equipos hidroneumáticos, accesorios HG y tableros eléctricos		
OBSERVACION			
-			

100. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE A Francisco de Paula Santander- Cod.719

Calle 61 Sur No 80 I 40– Bosa

Alcance: SHUT DE BASURAS

El colegio presenta una emergencia sanitara por la incorrecta disposición de los residuos del colegio, por proliferación de roedores y vectores y olores que no se pueden controlar	Se acondiciono un área de depósito basuras con el cumplimiento de la norma haciendo el uso de materiales provisionales entregado por la SED.		

OBSERVACION

El aseo general teniendo en cuenta que el espacio a adecuar era el depósito de basura debia efectuarse esta actividad de limpieza y desinfección previo al ingreso del personal

101. LUIS ANGEL ARANGO SEDE B La cabaña - Cod.905

Carrera 104 A Bis Nº 23 G 19 – Fontibón

Alcance: EQUIPOS HIDRONEUMATICOS

Se encuentra colegio sin agua bombas en mal funcionamiento	Se reestableció el servicio de agua con el mantenimiento de las bombas hidroneumáticas dejándolas en operación		

OBSERVACION

La cuadrilla c se necesitó para primer auxilio correspondiente a calibración de bombas y conexión de tablero eléctrico para su puesta en funcionamiento, lo cual necesito personal especializado para esta actividad debido a una falla de presión.

102. JULIO GARAVITO ARMERO SEDE A La Alquería - Cod.1630

Calle 40 B Sur No 52 C 60 – Puente Aranda

Alcance: ELECTRICO

Se evidencia en visita problemas en la red de alumbrado por no contar con la acometida suficiente, generan problemas en los recorridos de vigilancia en espacial los nocturnos, los vigilantes indicaron sobre diferentes intentos de ingreso de personal a efectuar posiblemente robos.	Se efectúo una red provisional desde el tablero de acometida provisional que permitió dar energía en espacial provisionales en debida forma a las áreas de circulación del colegio, con la implementación y suministrito de nuevos elementos de eres cables tubería breakers etc.		

OBSERVACION

la cuadrilla i, se necesitó para actividades de verificación de cargas y distribución previa, con el fin de desarrollar las actividades eléctricas provisionales sin daño a las instalaciones definitivas del proyecto, (actividad desarrolladas en todo el colegio)

103. KENNEDY SEDE C Los Héroes- Cod.832

Calle 35 B Sur No 73 A 40 Int 1 – Kennedy

Alcance: COCINA

Se presenta daños en redes hidráulicas y de gas imposibilitando el uso de la cocina	Se realizaron reparaciones hidráulicas, instalación de red de gas y suministro e instalación de rejilla cárcamo en cocina, se efectuó el desmonte e instalación de registro tapa metálica 40x40, protección de PVC y pruebas de hermeticidad de tubería		

OBSERVACION

El aseo fino de áreas puntuales que representaban riesgo para la preparación de alimentos en el

entendido que la intervención se realizó en la cocina. cuadrilla c desmonte e instalación de registro tapa metálica 40x40, protección de pvc y pruebas de hermeticidad de tubería.

104. LAUREANO GOMEZ SEDE FE Y ALEGRIA			
Calle 90a #95f-32 – Engativá			
Alcance: RESTITUCION PROVISIONAL			
Emergencia	Actividades Realizadas	Registro fotográfico	
Se evidencia en visita problemas por vandalismo en las fachadas de las aulas provisionales que pueden generar accidentes a los alumnos.	Se realizó el cambio de panelera afectada.		
OBSERVACION			
El aseo general fue una actividad necesaria a desarrolla por lo volátil de los insumos de reparación del muro.			

105. SIMON BOLIVAR SEDE A (SUBA) Simón bolivar - Cod. 1130			
Carrera 92 No 146 C 50 – Suba			
Alcance: HIDRAULICO			
Emergencia	Actividades Realizadas	Registro fotográfico	
Se presenta emergencia por fugas de agua en las paredes internas de la institución	Se realizó exploraciones en paredes y muros de la institución para ubicar las fugas de agua y ser reparadas, demolición de muro.		
OBSERVACION			
El aseo general correspondió al aseo preliminar del área afectada por la ruptura de la tubería antes de iniciar los trabajos			

106. USAQUEN SEDE A Colonia Vacacional de Usaquén- Cod. 118		
Calle 127 C No 9 A 03 –Usaquén		
Alcance: EXTERIORES		
Emergencia	Actividades Realizadas	Registro fotográfico

Se presentó emergencia en áreas exteriores de la institución dificultando el libre flujo peatonal de la comunidad estudiantil.	Se realizó descapote actividad necesaria previo a la construcción del sendero peatonal, excavación, relleno súbase 200, instalación de losetas prefabricadas en concreto y ejecución de anden, se debió retirar el escombro necesario para la adecuación de acceso ajeno a la obra a realizar.		

OBSERVACION

La limpieza, descapote y retiro esta actividad necesaria previo a la construcción del sendero peatonal, correspondió al retiro de escombro necesario para la adecuación de acceso y la cuadrilla d, arreglo de estructura de mobiliario existente para parqueadero de bicicletas.

107. VILLAS DEL PROGRESO SEDE A Villas del Progreso - Cod. 728

Calle 127 C No 9 A 03 –Usaquén

Alcance: RESTITUCION PROVISIONAL

En la visita se identifica el alto deterioro en que se encuentra el espacio a intervenir y la necesidad de adecuación de área de servicio para consumo de alimentación y/o refrigerio de los alumnos.	Se debe efectuar el desmonte de la estructura que se encuentra en alto riesgo se realizó instalación de cielo raso, vigas de cimentaciones, zapatas traslado y reubicación de elementos para la estructura.		

OBSERVACION

Desmonte de construcciones previas que se encontraban en alto riesgo de colapso y la cuadrilla c correspondió al personal empleado en la limpieza de redes de aguas residuales sobre la calzada.

108. SIMON BOLIVAR SEDE A (SUBA) Simón bolívar - Cod. 1130

Carrera 92 No 146 C 50 – Suba

Alcance: EQUIPOS HIDRONEUMATICOS

Colegio sin suministro de agua por mal funcionamiento de bomba.	Se desmonto bomba y se instala bomba de respaldo con cambio de nipes h/g y se traslada transformador trifásico de 5 kwa , para reparación mediante uso de mano de obra especializada para calibración de bombas y conexión de tablero eléctrico para su puesta en funcionamiento.		

OBSERVACION

El aseo fino de las áreas donde se generaron oxido de las tuberías hidráulicas y material eléctrico de la intervención en los tableros de control. cuadrilla i primer auxilio correspondiente a la calibración de bombas y conexión de tablero eléctrico para su puesta en funcionamiento, lo cual necesito personal

109. CASTILLA SEDE A Nueva Castilla - Cod. 818

Carrera 78 C No 8 A 43 - Kennedy

Alcance: CARPINTERIA METALICA

Se evidencia que la carpintería desmontada pese a que se desmonto con todas las características técnicas para su recuperación no puede ser trasformada, teniendo en cuenta la mala calidad de los materiales y la manufactura de ensamble	Se instaló carpintería en aluminio, con vidrio laminado 3+3		

OBSERVACION

-

110. BODEGA - .San Isidro N.O. - Cod. 209

Kilómetro 5 CT a la Calera Páramo – Chapinero			
Alcance: TRATAMIENTO SILVICULTURAL - TALA			
Se evidencia en visita la existencia de los individuos arbóreos reportados por la CAR, para realizar los de tratamiento silvicultura	Se ejecutan las 8 talas respectivas, se evidencio la necesidad de uso de mano de obra para el apoyo encargado de manejar residuos de tala y la protección de las viviendas aledañas		
OBSERVACION			
El trasiego debido al estado de la vía de acceso al colegio no podían llegar volquetas, por lo cual se hizo necesario el trasiego en carretilla, el cual implico una distancia superior a 100 ml. el aseo fino del área en la cual se acopio el material proveniente del tratamiento silvicultura (ramas, troncos y aserrín) para su posterior disposición, adicionalmente la actividad de tratamiento silvicultura incluye únicamente el operario y la actividad de tala como tal, mas no el retiro de material sobrante (ramas, hojas y demás). La cuadrilla d correspondió al personal de apoyo encargado de manejar residuos de tala y la protección de las viviendas aledañas y cuerpo de agua durante el fin de semana que duraron las actividades de tiramientos silviculturales.			

111. LOS NARANJOS SEDE A Los Naranjos (Cafam). - Cod. 739			
Carrera 80 M No 71 C 31 Sur – Bosa			
Alcance: TRATAMIENTO SILVICULTURAL - TALA			
La secretaria de ambiente, mediante concepto técnico SSFFS-03776 de 26 de mayo de 2016 y mediante oficio E2018-199602 de 31 de diciembre de 2018 notifico a la SED la autorización de la tala por emergencia de 1 acacia japonesa por visita de seguimiento	Se deber realizar la tala por emergencia de 1 acacia japonesa por visita de seguimiento evidenciando que no se había realizado la tala		

evidenciando que no se habia realizado la tala.			

OBSERVACION

El aseo fino del área en la cual se acopio el material proveniente del tratamiento silvicultura (ramas, troncos y aserrín) para su posterior disposición, adicionalmente la actividad de tratamiento silvicultura incluye unicamente el operario y la actividad de tala como tal, mas no el retiro de material sobrante (ramas, hojas y demás).

112. JOSE MARTI SEDE A Luis López de Mesa- Cod. 1829

Carrera 13 A No 32 A 96 Sur – Rafael Uribe

Alcance: CERRAMIENTO

Se presentó colapso del parte del muro de cerramiento	Se realizó el resto del desmonte del muro afectado y procedió a su reposición		

OBSERVACION

El cerramiento corresponde que teniendo en cuenta que se debió demoler el muro de cerramiento exterior esta actividad es necesaria para la seguridad del colegio, el aseo correspondió a las actividades de desinfección previa de las áreas a intervenir. el retiro del material existente previo al inicio de la obra y dispuesto por los vecinos durante la ejecución de la obra.

113. SAN ISIDRO SUR ORIENTAL SEDE A San Isidro - Cod. 451

Calle 34 Sur No 7 A 88 – San Cristóbal

Alcance: HIDRAULICO

Se evidencia una fuga no identificada en la red de suministro de agua potable de la institución.	Se efectúo las actividades de exploración para la reparación de la red con el fin de garantizar el suministro a todas las áreas del colegio.		

OBSERVACION

El aseo correspondió a la limpieza de derrames de agua generado por una tubería rota. La cuadrilla c correspondió a las actividades de exploración y búsqueda del origen de las filtraciones de agua.

114. PRADO VERANIEGO SEDE A Prado Veraniego II- Cod. 1124

Carrera 46 No 130 – 65 – Suba

Alcance: HIDRAULICO

Se evidencia daño sanitario en batería de docentes generado problemas de insalubridad a la comunidad educativa	Se efectúo la reparación inmediata del daño presentado y el cambio del aparato sanitario.		

OBSERVACION

El ítem correspondió al aseo generado a partir de la contaminación de aguas residuales.

115. REPUBLICA DOMINICANA SEDE A Nueva Galtana - Cod. 1114

Transversal 116C No 136-88 – Suba

Alcance: SANITARIO

Se evidencia en la visita inundaciones de zonas duras posiblemente ocasionadas por obstrucción de las redes de agua lluvia o aguas negra	Se realizó la exploración, sondeo y reapariciones de las redes hasta lograr que las aguas fluyan con normalidad hasta la caja domiciliaria reparación, de hizo las excavaciones hasta lograr encontrar las tapas de las cajas de se encuentran ocultas de igual forma se efectúo los rellenos de los campos excavados con material del sitio o sus complementos según sea necesario.		

OBSERVACION

los rellenos compactados correspondieron a los rellenos necesarios en las actividades de exploración.

116. HERNANDO DURAN DUSAN SEDE A Tintalito (Hernando Duran Dusan) - Cod. 878

Calle 42F Sur No.88 A 25 – Kennedy

Alcance: HIDRAULICO

Se evidencia diferentes rupturas de tubería principal de acometida al tanque y reparto de agua potable, así como anegación en área, diachos daños pueden ser ocasionado por lo antiguo de la tubería.	Se generó un nuevo tendido y atraque de tubería, incluyendo los cambios internos de succión en el tanque.		

OBSERVACION

-

117. CRISTOBAL COLON SEDE A Cristóbal Colón - Cod. 116

Calle 165 No 8 A 03 – Usaquén

Alcance: BAÑOS PORTATILES		
Se encuentra el predio con ausencia de baterías sanitarias generando, temas de insalubridad.	Se instaló el sistema sanitario portátil y se realizó su mantenimiento hasta suplir la emergencia.	
OBSERVACION		
Este aseo corresponde al aseo exterior de las áreas de aferencia de las baterías portátiles instaladas con el fin de evitar contaminación por patógenos provenientes del aseo contemplado para la batería sanitaria por el operador.		

118. JOSE JOAQUIN CASAS SEDE A José Joaquín Casas Sedel - Cod. 1608		
Carrera 56 No 15-41 – Puente Aranda		
Alcance: BAÑOS PORTATILES		
Se encuentra el predio con ausencia de baterías sanitarias generando, temas de insalubridad.	Se instaló el sistema sanitario portátil y se realizó su mantenimiento hasta suplir la emergencia.	
OBSERVACION		
Este aseo corresponde al aseo exterior de las áreas de aferencia de las baterías portátiles instaladas con el fin de evitar contaminación por patógenos provenientes del aseo contemplado para la batería sanitaria por el operador.		

119. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ SEDE A José Acevedo y Gómez - Cod. 431
Carrera 9 B Este No 28-81 Sur – San Cristobal
Alcance: ELECTRICO

Se encuentra el colegio sin luz riesgo eléctrico (cableado a la intemperie) tablero sin protección sin polo a tierra	Se realizó el cambio de tablero con breaker de protección instalar polo a tierra y reacomodación de cableado en cubierta y cambio del cableado más deteriorado		

OBSERVACION

La reparación puntual de puntos eléctricos que después de actividades de exploración permitían su ajuste sin necesidad del cambio de sus elementos. La cuadrilla c correspondió a las actividades de exploraciones eléctricas y balanceo de cargas.

120. EL PORVENIR SEDE B El recuerdo - Cod. 742

Calle 58 Sur No 104 A 50 – Bosa

Alcance: HIDRAULICO

Se presenta emergencia por fugas de agua en el parque infantil.	Se identificó las redes y la ejecución de tubería bypass, generando una acometida nueva desde el acueducto hasta el cuarto de bombas, se realizaron rellenos compactos en material seleccionado proveniente de la excavación		

OBSERVACION

-

121. ALEMANIA UNIFICADA SEDE B Alemania Unificada - Cod. 413

Carrera 2 L No 38 A 11 Sur – San Cristóbal

Alcance: ELECTRICO

Existe riesgo eléctrico en la totalidad de la institución educativa por los incorrectos procesos de mantenimiento y vetustez de las redes	Se verifico el sistema actual e implementación de arreglos menores que permitan garantizar las condiciones mínimas de seguridad		
OBSERVACION			
El aseo fino de la limpieza de elementos corto punzantes y tóxicos			

122. RAFAEL NUÑEZ SEDE B Andrés Rosillo y Moruelo - Cod. 415			
Carrera 9 A No 22 B 30 Sur– San Cristóbal			
Alcance: ELECTRICO			
Se encuentra el colegio sin luz riesgo eléctrico (cableado a la intemperie) tablero sin protección sin polo a tierra	Se realizó el cambio de tablero con breaker de protección instalar polo a tierra y reacomodación de cableado en cubierta y cambio del cableado más deteriorado.		
OBSERVACION			
El aseo fino de la limpieza de elementos corto punzantes y tóxicos y la cuadrilla c correspondió a las actividades de exploraciones eléctricas y balanceo de cargas.			

123. RODOLFO LLINAS SEDE A Bolivia Oriental III Etapa- Cod. 1076
Carrera 103 D No 86 A 72 – Engativá
Alcance: SANITARIO

Filtración de agua en cielo raso de auditorio	Se perforo el casetones y se desocupo, saturados por aguas jabonosas que provienen de la cocina de los cárcamos estos se sellan con sikaflex provisional.		

OBSERVACION

El aseo correspondió al aseo del área por contaminación de lixiviados y grasas producto de la cocina. La cuadrilla c correspondió a las actividades de exploración en búsqueda de fuentes de contaminación.

124. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE A Francisco de Paula Santander -Cod. 719

Calle 61 Sur No 80 I 40 – Bosa

Alcance: EXTERIORES

Se presenta emergencia en áreas exteriores de la institución dificultando el paso de la comunidad estudiantil.	Se realizó el retiro de escombros, excavación, relleno e instalación de losetas prefabricadas, es necesario realizar el cargue y retiro de los escombros retirados del área a intervenir		

OBSERVACION

El cargue y retiro de los escombros retirados del área a intervenir. El aseo necesario general que comprende a la limpieza de escombros existentes en exteriores previo al inicio de los trabajos.

125. RAFAEL DELGADO SALGUERO - ANTES Escuela Hogar Bravo Páez -Cod. 1851

Carrera 26 No 35 A 38 Sur – Rafael Uribe Uribe

Alcance: SANITARIO

En la visita se evidencia filtración de aguas sin procedencia la cuales generar malos olores y son un peligro biológico para la comunidad estudiantil	Se realizó la evacuación de aguas , la demolición de placa y excavación, instalación de filtro y construcción de caja para conexión con red de aguas lluvias		
OBSERVACION			
-			

126. NUEVA CONSTITUCION SEDE A Nueva Constitución -Cod. 1011			
Carrera 107 B No 74 B 31 – Engativá			
Alcance: COCINA			
Se encuentra el colegio sin poder entrar en funcionamiento el Horno combi generando una emergencia la puesta en marcha de la comida caliente, al sobre calentarse los conductores de energía.	Se efectúo, una nueva red desde el tablero general de acometida para garantizar que el electrodoméstico de condiciones especiales funcione en correctas condiciones		
OBSERVACION			
La cuadrilla i, correspondió al personal empleado en la ejecución de pruebas de funcionamiento de red de alimentación y del horno combi como tal, las 24 horas del día durante un fin de semana para que este elemento funcione correctamente el día hábil siguiente y se pueda preparar comida caliente.			

127. VILLAS DEL PROGRESO SEDE A Villas del Progreso - Cod.728
Carrera 89 Bis A No 72 A 13 Sur – Bosa
Alcance: ELECTRICO

Se presenta emergencia por ausencia de suministro estructural en el comedor estudiantil.	Se realizaron arreglos pertinentes para dejar en funcionamiento el comedor, polo a tierra, cableado y luminarias		

OBSERVACION

El aseo fino de la limpieza de elementos corto punzantes y tóxicos. la cuadrilla i, correspondió a las actividades de exploraciones eléctricas y balanceo de cargas.

128. RUFINO JOSE CUERVO SEDE A Rufino José Cuervo- Cod.611

Carrera 12 No 52-20 Sur – Tunjuelito

Alcance: PROTECCION

Se presenta emergencia en los pasillos del segundo y tercer piso sin elementos de protección para la comunidad estudiantil, con riesgo de caída de la comunidad educativa.	Se ejecuto un sistema de protección con barandas y pasamanos en los pisos correspondientes a la emergencia		

OBSERVACION

El aseo fino necesario para el retiro de esquirlas metálicas y residuos de pulidora y soldadura, que podía generar riesgo a la comunidad educativa

129. SANTA LIBRADA SEDE A Santa Librada - Cod.546

Calle 75 A Sur No 9 A 45 – Usme

Alcance: COCINA

Se presenta emergencia por fallas eléctricas en el tablero eléctrico de la cocina, generando riesgo de colapso e incendios.	Se ejecutan los arreglos pertinentes en el TGA principal y en los circuitos eléctricos de la cocina.		

OBSERVACION

El aseo necesario para el retiro de material peligroso por presencia de halógenos. La cuadrilla i, correspondió al personal empleado en la ejecución de pruebas de funcionamiento de red de alimentación y del horno como tal, las 24 horas del día durante un fin de semana para que este elemento funcione correctamente el día hábil siguiente y se pueda preparar comida caliente.

130. PARQUES DEL CAMPO SEDE A Bilbao - Parques del Campo (Don Bosco V) - Cod.1149

Calle 143 A No 118 – 50 – Suba

Alcance: TRATAMIENTO SILVICULTURAL - TALA

Emergencia	Actividades Realizadas	Registro Fotográfico	
La secretaria de ambiente, mediante acta YCP-2019-0744-060 Y mediante oficio E-2019-137064 de 26 de agosto de 2019 notifico a la SED la autorización de la tala por emergencia de 3 individuos muertos 1 eucalipto común y 1 acacia por mala inclinación.	Se realizó la tala por emergencia de 3 individuos muertos 1 eucalipto común y 1 acacia por mala inclinación.		

OBSERVACION

El aseo fino del área en la cual se acopio el material proveniente del tratamiento silvicultura (ramas, troncos y aserrín) para su posterior disposición, adicionalmente la actividad de tratamiento silvicultura incluye unicamente el operario y la actividad de tala como tal, mas no el retiro de

material sobrante (ramas, hojas y demás).

131. SIMON BOLIVAR SEDE A (SUBA) Simón bolivar- Cod.1130			
Carrera 92 No 146 C 50– Suba			
Alcance: TRATAMIENTO SILVICULTURAL - TALA			
La profesional ambiental de la DCCEE remitió mediante radicado I-2019-75246 informa que La Secretaria Distrital de Ambiente , realizo visita de valoración del arbolado localizado en el colegio el 25 de julio de 2019 y mediante concepto técnico SSFFS-01741, autorizo la tala de un (01) cipres y la eliminación de rebrotes de un (01) Holly liso.	Se realizó la tala por emergencia de 1 ciprés según concepto		

OBSERVACION
El aseo fino del área en la cual se acopio el material proveniente del tratamiento silvicultura (ramas, troncos y aserrín) para su posterior disposición, adicionalmente la actividad de tratamiento silvicultura incluye unicamente el operario y la actividad de tala como tal, mas no el retiro de material sobrante (ramas, hojas y demás).

132. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A Inst. Tec. Fco. José de Caldas - Cod.1061
Avenida Carrera 63 No 68-82 – Engativá
Alcance: TRATAMIENTO SILVICULTURAL - PODA

La secretaria de ambiente, mediante acta MAD/20190238/124 de 7 de mayo de 2019 notificó a la SED la autorización de tala por emergencia de 5 acacia japonesa y acacia negra por presentar inclinación pronunciada hacia zonas de recreación y deportivas generando riesgo de volcamiento y autorizó la poda de 1 acacia negra por presentar ramas muy pronunciadas hacia la cancha deportiva.	Se deber realizar la poda por emergencia de 1 acacia negra por presentar ramas en peligro de desgarramiento, se debe realizar el retiro de sobrantes		

OBSERVACION
El aseo fino del área en la cual se acopio el material proveniente del tratamiento silvicultura (ramas, troncos y aserrín) para su posterior disposición, adicionalmente la actividad de tratamiento silvicultura incluye unicamente el operario y la actividad de tala como tal, mas no el retiro de material sobrante (ramas, hojas y demás).

133. JOSE MARTI SEDE A Luis López de Mesa - Cod.1829			
Carrera 13 A No 32 A 96 Sur – Rafael Uribe Uribe			
Alcance: TRATAMIENTO SILVICULTURAL - TALA			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Registro fotográfico
La secretaria de ambiente, realizo visita de valoración de arbolado el día 28 de agosto de 2019, encontrando 2 árboles acacia negra, mediante	Tala de 2 árboles acacia negra, según concepto entregado por la entidad		