Outlook

RE: SOLICITUD RADICADO INFORME N. 1 CTO 0015-2025 SOLMAR ENDER GUERRERO MENDOZA

Desde Jennifer Llulieth Escobar Ospina <jennifer.escobar@fiscalia.gov.co>
Fecha Lun 08/09/2025 13:49
Para Luis Javier Ortiz Ardila <luisj.ortiz@fiscalia.gov.co>

Acuso recibido con radicado 20250020076345

JENNIFER ESCOBAR OSPINA
Ventanilla Única de Correspondencia
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Carrera 29 Nº33b - 79 Palacio de Justicia
Torre A Oficina - 201
Villavicencio - Meta

De: Luis Javier Ortiz Ardila <luisj.ortiz@fiscalia.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de septiembre de 2025 11:41
Para: Jennifer Llulieth Escobar Ospina <jennifer.escobar@fiscalia.gov.co>
Asunto: SOLICITUD RADICADO INFORME N. 1 CTO 0015-2025 SOLMAR ENDER GUERRERO MENDOZA

Buenos días Jennifer,

Cordial saludo,

Solicito su colaboración con el radicado del documento adjunto.

Cordialmente,

LUIS JAVIER ORTIZ ARDILA
Subdirección Regional de Apoyo Orinoquia
Sección de Bienes y Apoyo Administrativo
Fiscalía General de la Nación
Calle 34 N.º 41 - 73 Barzal Alto – Villavicencio, Meta

Villavicencio, 08 de Septiembre de 2025

Doctora
MARTHA LUZ PABON HERRERA
Sección de Gestión Contractual
Fiscalía General de la Nación
Subdirección Regional de Apoyo Orinoquia

ASUNTO: **ENTREGA INFORME CONTRATO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS AGOSTO**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, relaciono y entrego informe de supervisión de mantenimiento preventivo y correctivo de UPS Nª 1 que me fue designado del mes de Agosto de 2025.

Contrato	Municipio	Unidad	Contratista
0015-2025	Villavicencio y Granada Meta, Yopal Casanare		SOLMAR ENDER GUERRERO MENDOZA

Gracias por su atención

Atentamente,

LUIS JAVIER ORTIZ ARDILA
Sección de Bienes, Soporte y Apoyo Administrativo
Subdirección Regional de Apoyo – Orinoquía

"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO								
1.1	Informe No.	1							
1.2	Período del informe	Del	28	07	2025	Al	08	09	2025
1.3	Contrato #	FGN-RO-0015-2025	Fecha	28	07	2025	Tipo de Contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS	
1.4	Objeto								
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS (Incluido Repuestos) DE LAS SEDES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA SECCIONALES META, CASANARE, GUAVIARE, VICHADA Y GUANIA VAUPES									
1.5	Nombre del contratista								
ABSICOL S.A.S									

1.6	Cédula o NIT	1.7	Correo electrónico
900.974.300-9		Respaldo.energia@absicol.com	
1.8	Dirección	1.9	Teléfono
CARRERA 72 J # 37 D – 08 SUR		3229484797	

1.10	Fecha de Inicio	28	07	2025

1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*			
Acta de Inicio	X	Registro Presupuestal	X	
Aprobación Garantía	X	Suscripción del Contrato	X	

1.12	Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*)	Aplica		No Aplica	X	Fecha	D	M	A

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) (*Agregar las filas que se requieran*)		
LUIS JAVIER ORTIZ ARDILA			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

SECCION DE BIENES, SOPORTE Y APOYO ADMINISTRATIVO		6086611990	
2.4	**Correo electrónico**	Luisj.ortiz@fiscalia.gov.co	
2.5	**Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A			
2.6	**Dependencia**	**2.7**	**Número de Extensión o teléfono**
N/A		N/A	
2.8	**Correo electrónico**	N/A	

3.	**RESUMEN FINANCIERO**								
3.1	**Valor inicial del contrato**								
Es hasta por la suma de	$ 100.000.000								Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**			**NO**				

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	$
TOTAL		**$**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	**Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal**								

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
8825	03/07/2025

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	**Número y fecha de registro presupuestal**								

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
158525	**23**	**07**	**2025**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	**Cesión**	**SI**		**NO**	**X**	**Fecha**	D	M	A
3.6	**Resumen histórico** (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)								

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
03/09/2025	$ 100.000.000	$ 0	$ 61.551.634.97	$ 38.448.365.03

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1 Acta de liquidación:

(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2	Estado de avance presupuestal a la fecha	61.55%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3	Estado de avance físico a la fecha (%)	N/A

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4 Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A)*

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	Seguridad social 1074526309 de fecha 31/07/2025

(Si no aplica colocar N/A)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

4.5	Persona jurídica				
Fecha de Certificación		Fecha	D	M	A
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.					

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X			
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Recibo a satisfacción
- Planilla de pago sistema general de seguridad social 1074526309 de fecha 31/07/2025
- Factura **ABS-949 de fecha 21/08/2025**

Informes anexos	SI	X	NO		N/A	

Tipo y detalle del informe:	Informe técnico de Ejecución del Contratista ABSICOL S.A.S

5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales durante el periodo del presente informe,

Se desarrolló mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS en las sedes de Entre Ríos, URI, Administrativa en Villavicencio y CTI y Fiscalía en Granada Meta, realizando cambio de Baterías y eliminando alarmas por Búfer lleno, se realizan pruebas por cada UPS quedando operativas

Igualmente se desarrollaron mantenimiento preventivos y correctivos en las sedes de Guala Militar y Dirección realizando cambio de Baterías en Yopal Casanare,

Se adjuntan informes enviados por el contratista

Se tramita para pago del mes de Agosto **del 2025.**

6.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

7.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8.	**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*						
Malo		**Regular**		**Bueno**		**N/A**	X

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

N/A

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre		**Cedula**			
LUIS JAVIER ORTIZ ARDILA		1.119.888.320			
Ciudad	VILLAVICENCIO	**fecha**	**08**	**09**	**2025**

	Nombre	**Firma**	**Fecha**
Proyectó	Luis Javier Ortiz Ardila		08/09/2025
Revisó	Luis Javier Ortiz Ardila		08/09/2025

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

ABSICOL S.A.S

Bogotá, 15 de agosto de 2025

Señores:
FISCALIA GENERAL DE LA NACION SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA
Atn: LUIS JAVIER ORTIZ ARDILA
Ciudad

INFORME TÉCNICO

Durante la rutina del mantenimiento preventivo se realiza inspección visual completa del equipo, evaluando el estado general, condición de cables y terminales, detección de daños, fugas o corrosión. Verificación de parámetros eléctricos: tensión de entrada y salida, frecuencia, factor de potencia y porcentaje de carga. Pruebas funcionales: simulación de corte de energía, retorno a modo normal, chequeo de arranque suave del inversor y verificación de alarmas. Mantenimiento físico: limpieza de tarjetas electrónicas, ventiladores, lubricación y torques y Evaluación del banco de baterías: medición de voltaje por batería, estado de carga, inspección de PCB, inspección de capacitores por fugas y revisión de transformadores por sobrecalentamiento.

Actividades realizadas:

- Inspección visual completa del equipo, evaluando el estado general, condición de cables y terminales, detección de daños, fugas o corrosión.

- Verificación de parámetros eléctricos: tensión de entrada y salida, frecuencia, factor de potencia y porcentaje de carga.

- Pruebas funcionales: simulación de corte de energía, retorno a modo normal, chequeo de arranque suave del inversor y verificación de alarmas.

- Mantenimiento físico: limpieza de tarjetas electrónicas, ventiladores, lubricación y torques.

- Evaluación del banco de baterías: medición de voltaje por batería, estado de carga, inspección de PCB, inspección de capacitores por fugas y revisión de transformadores por

sobrecalentamiento.

- Inspección visual de conductores, terminales, filtros AC/DC, transformadores, ventiladores, breakers, contactores y tarjetas de control.

- Revisión de conexiones eléctricas de los bancos de baterías, filtros, transformadores, bobinas, breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, llaves de paso, etc.

- Limpieza exterior del equipo y verificación de aspectos técnicos de seguridad para prevenir riesgos.

- Revisión, ajuste y calibración de voltajes de entrada y salida, voltaje de baterías, alarmas, frecuencia y corrientes.

- Pruebas de operación: panel indicador de alarmas, funcionamiento en modo inversor, funcionamiento del bypass y operación en baterías.

- Limpieza interna general del equipo.

- Cambio de filtros (si el equipo lo requiere) no requerido.

- Revisión de todas las conexiones internas y externas de la UPS, incluidas las llaves de paso manuales.

- Pruebas de carga y descarga de cada uno de los componentes del banco de baterías.

- Chequeo eléctrico de fusibles, condensadores, diodos, SCRs, transistores, etc.

- Recalibración de cada uno de los elementos internos que lo requieran.

- Cambio de componentes internos degradados por su funcionamiento normal.

- Generación de un reporte físico y digital con informe detallado por máquina.

- Cumplimiento de fechas establecidas por el supervisor del contrato.

- Mantenimientos aplicados únicamente a equipos operativos.

1. **Datos Generales de la UPS:**

- UPS Liebert EMX 40 kVA
- Ubicación: Carrera 39 # 26 C- 50, Barrio 7 de agosto, URI, Villavicencio – Meta.

a- *Estado Inicial del Equipo:*

La UPS se encontraba en modo By-pass, presentando alarma de baterías en mal estado.

b- *Estado Final del Equipo:*

La UPS se deja en funcionamiento con carga sobre inversor, pero con autonomía reducida aproximadamente 1 minuto en caso de corte de energía, debido al mal estado del banco de baterías.

c- *Acciones Necesarias:*

Se debe realizar el cambio total del banco de baterías, ya que se evidencian voltajes por debajo del nominal (11 V por batería). Se recomienda el reemplazo de las 24 baterías de 12V-18Ah.

d- Observaciones Finales y Recomendaciones:

Es prioritario realizar el cambio del banco de baterías para garantizar la autonomía y confiabilidad del sistema en casos de fallas eléctricas. Se recomienda adicionalmente programar mantenimientos preventivos periódicos, revisar condiciones ambientales y asegurar que el equipo opere dentro de los parámetros recomendados por el fabricante.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



















2. Datos Generales de la UPS:

- UPS PowerSun 20 kVA
- Ubicación: Calle 33 #36-105, Barzal Alto, Piso 1. Villavicencio – Meta.

a- *Estado Inicial del Equipo:*

La UPS se encontraba en modo By-pass, presentando banco de baterías en mal estado, el cual no ha recibido carga durante más de un año.

b- *Estado Final del Equipo:*

La UPS se deja en funcionamiento en modo By-pass debido al mal estado del banco de baterías. Se requiere intervención para su reemplazo y la corrección del búfer de alarmas, el cual se encuentra lleno.


c- *Acciones Necesarias:*

• Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 17 baterías de 12V-18Ah.
• Corrección del búfer de alarmas, el cual se realiza al momento de la instalación del nuevo banco de baterías.

d- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*

Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético. Así mismo, se sugiere proceder con la limpieza del búfer de alarmas para asegurar el registro adecuado de eventos futuros, y mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

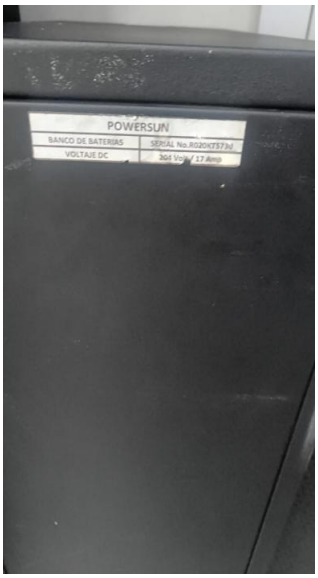











3. Datos Generales de la UPS:

- UPS PowerSun 20 kVA
- Ubicación: Calle 33 #36-105, Barzal Alto, mezanine. Villavicencio – Meta.

a- Estado Inicial del Equipo:

La UPS se encontraba en modo By-pass, presentando banco de baterías en mal estado, el cual no ha recibido carga durante más de un año.

b- Estado Final del Equipo:

La UPS se deja en funcionamiento en modo By-pass debido al mal estado del banco de baterías. Se requiere intervención para su reemplazo y la corrección del búfer de alarmas, el cual se encuentra lleno.


c- *Acciones Necesarias:*


• Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 17 baterías de 12V-18Ah.
• Corrección del búfer de alarmas, el cual se realiza al momento de la instalación del nuevo banco de baterías.

e- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*

Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético. Así mismo, se sugiere proceder con la limpieza del búfer de alarmas para asegurar el registro adecuado de eventos futuros, y mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

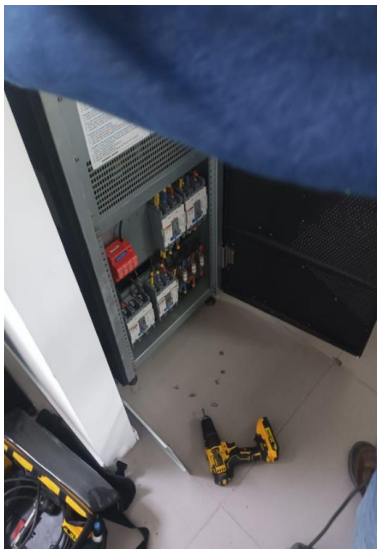

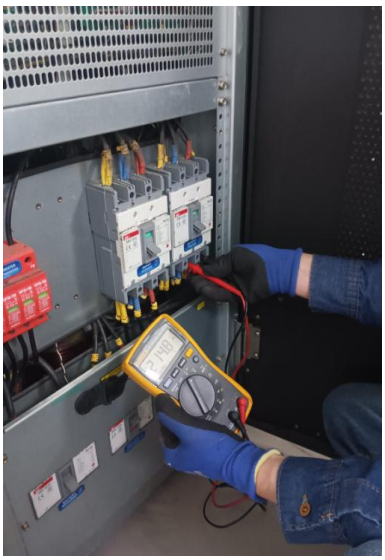







4. Datos Generales de la UPS:

- UPS PowerSun 20 kVA
- Ubicación: Calle 33 #36-105, Barzal Alto, Piso 2. Villavicencio – Meta.

d- Estado Inicial del Equipo:

La UPS se encontraba en modo By-pass, presentando banco de baterías en mal estado, el cual no ha recibido carga durante más de un año.

e- Estado Final del Equipo:

La UPS se deja en funcionamiento en modo By-pass debido al mal estado del banco de baterías. Se requiere intervención para su reemplazo y la corrección del búfer de alarmas, el cual se encuentra lleno.

f- *Acciones Necesarias:*

• Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 17 baterías de 12V-18Ah.
• Corrección del búfer de alarmas, el cual se realiza al momento de la instalación del nuevo banco de baterías.

f- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*


Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético. Así mismo, se sugiere proceder con la limpieza del búfer de alarmas para asegurar el registro adecuado de eventos futuros, y mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.

REGISTRO FOTOGRÁFICO








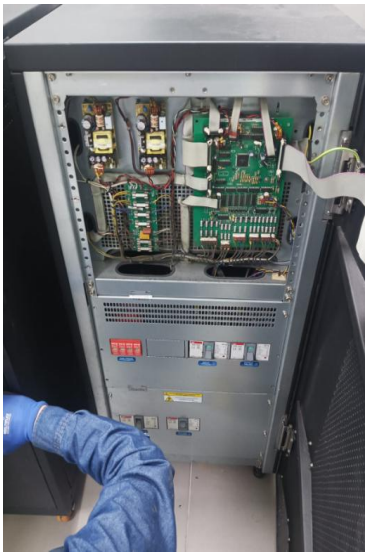






ABSICOL S.A.S

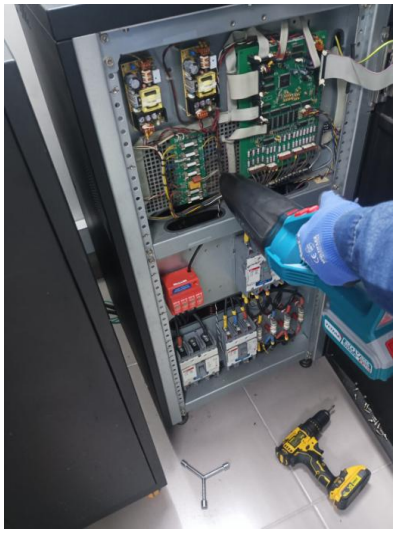

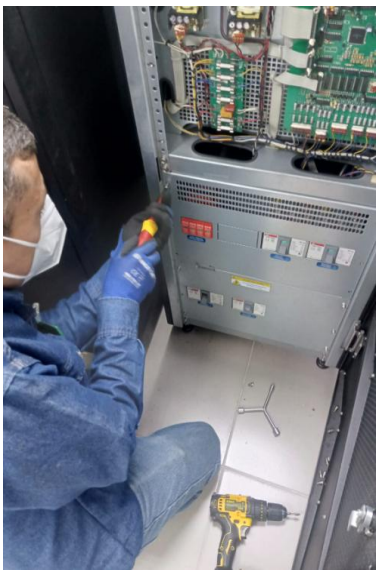

NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

5. Datos Generales de la UPS:

- UPS PowerSun 20 kVA
- Ubicación: Calle 33 #36-105, Barzal Alto, Piso 3. Villavicencio – Meta.

a- Estado Inicial del Equipo:

La UPS se encontraba en modo By-pass, presentando banco de baterías en mal estado, el cual no ha recibido carga durante más de un año.

b- Estado Final del Equipo:

La UPS se deja en funcionamiento en modo By-pass debido al mal estado del banco de baterías. Se requiere intervención para su reemplazo y la corrección del búfer de alarmas, el cual se encuentra lleno.

c- Acciones Necesarias:

• Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 17 baterías de 12V-18Ah.
• Corrección del búfer de alarmas, el cual se realiza al momento de la instalación del nuevo banco de baterías.

d- Observaciones Finales y Recomendaciones:


Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético. Así mismo, se sugiere proceder con la limpieza del búfer de alarmas para asegurar el registro adecuado de eventos futuros, y mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.


REGISTRO FOTOGRÁFICO







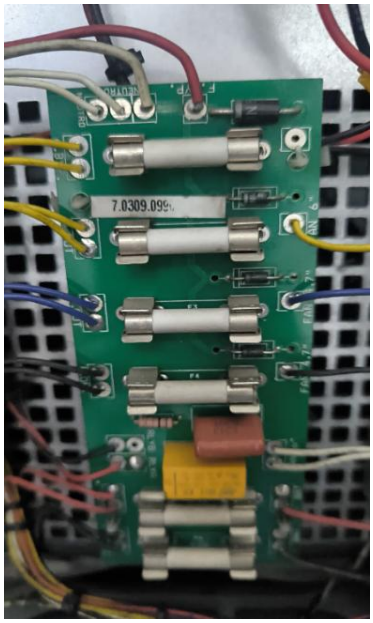

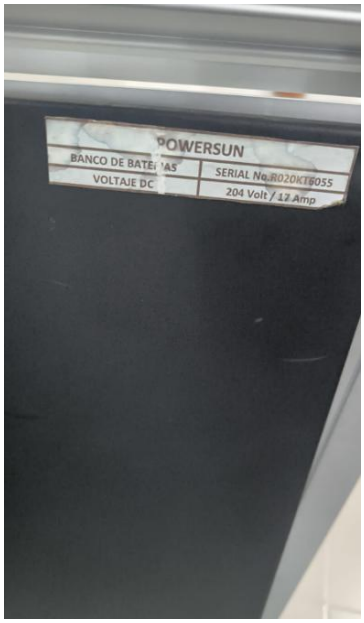



6. Datos Generales de la UPS:

- UPS PowerSun 20 kVA
- Ubicación: Calle 33 #36-105, Barzal Alto, Piso 4. Villavicencio – Meta.

e- Estado Inicial del Equipo:

La UPS se encontraba en modo By-pass, presentando banco de baterías en mal estado, el cual no ha recibido carga durante más de un año.

f- Estado Final del Equipo:

La UPS se deja en funcionamiento en modo By-pass debido al mal estado del banco de baterías. Se requiere intervención para su reemplazo y la corrección del búfer de alarmas, el cual se encuentra lleno.

g- Acciones Necesarias:

• Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 17 baterías de 12V-18Ah.
• Corrección del búfer de alarmas, el cual se realiza al momento de la instalación del nuevo banco de baterías.

h- Observaciones Finales y Recomendaciones:

Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético. Así mismo, se sugiere proceder con la limpieza del búfer de alarmas para asegurar el registro adecuado de eventos futuros, y mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.

ABSICOL S.A.S


REGISTRO FOTOGRÁFICO










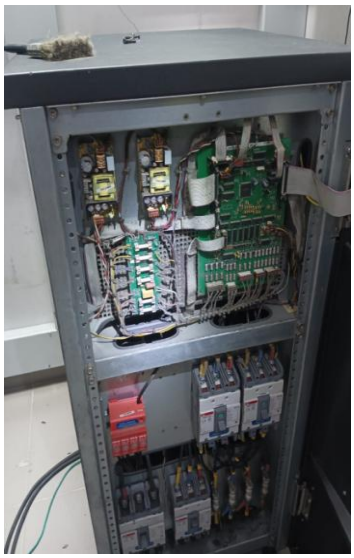





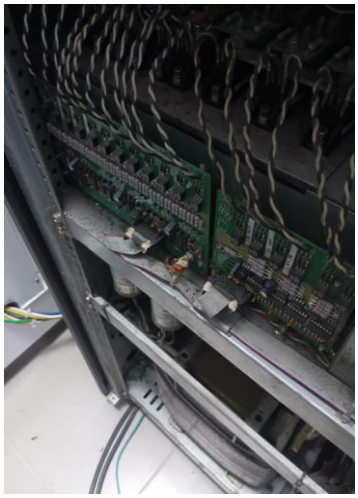





NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

ABSICOL S.A.S



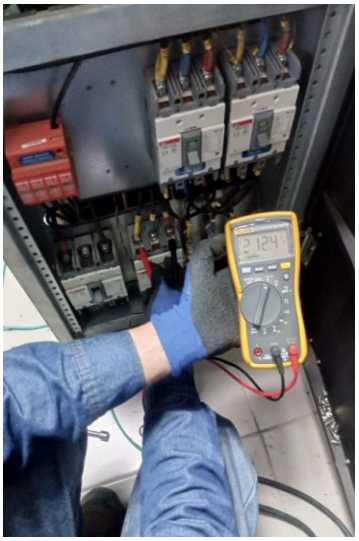

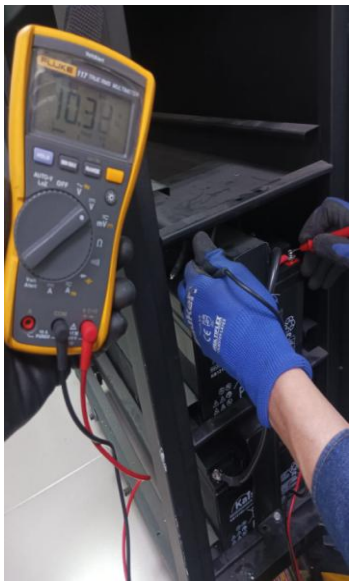


NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

7. Datos Generales de la UPS:

- UPS PowerSun 20 kVA
- Ubicación: Calle 33 #36-105, Barzal Alto, Piso 5, Villavicencio – Meta.

a- Estado Inicial del Equipo:

La UPS se encontraba en modo By-pass, presentando banco de baterías en mal estado, el cual no ha recibido carga durante más de un año.

b- Estado Final del Equipo:

La UPS se deja en funcionamiento en modo By-pass debido al mal estado del banco de baterías. Se requiere intervención para su reemplazo y la corrección del búfer de alarmas, el cual se encuentra lleno.

c- Acciones Necesarias:


• Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 17 baterías de 12V-18Ah.
• Corrección del búfer de alarmas, el cual se realiza al momento de la instalación del nuevo banco de baterías.

d- Observaciones Finales y Recomendaciones:

Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético. Así mismo, se sugiere proceder con la limpieza del búfer de alarmas para asegurar el registro adecuado de eventos futuros, y mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.

REGISTRO FOTOGRÁFICO




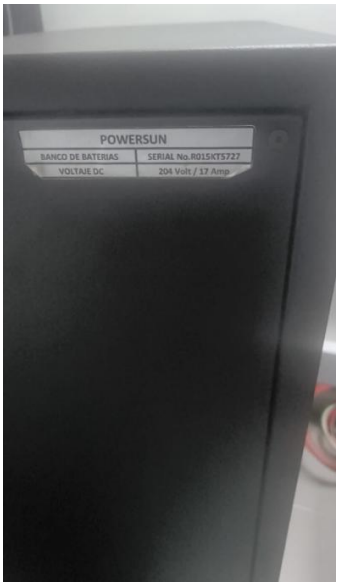







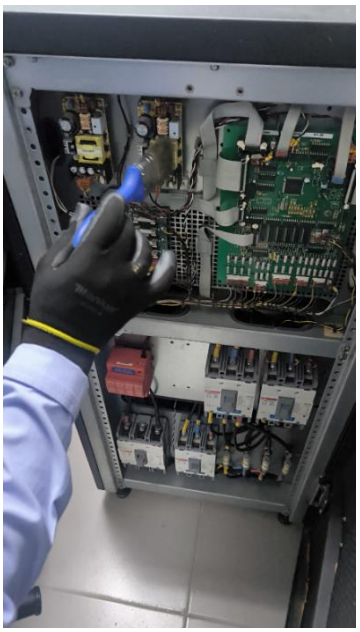


8. Datos Generales de la UPS:

- UPS PowerSun 20 kVA
- Ubicación: Calle 33 #36-105, Barzal Alto, Piso 6. Villavicencio – Meta.

a- Estado Inicial del Equipo:

La UPS se encontraba en modo By-pass, presentando banco de baterías en mal estado, el cual no ha recibido carga durante más de un año.

b- *Estado Final del Equipo:*

La UPS se deja en funcionamiento en modo By-pass debido al mal estado del banco de baterías. Se requiere intervención para su reemplazo y la corrección del búfer de alarmas, el cual se encuentra lleno.

c- *Acciones Necesarias:*

• Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 17 baterías de 12V-18Ah.
• Corrección del búfer de alarmas, el cual se realiza al momento de la instalación del nuevo banco de baterías.

d- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*

Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético. Así mismo, se sugiere proceder con la limpieza del búfer de alarmas para asegurar el registro adecuado de eventos futuros, y mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.


REGISTRO FOTOGRÁFICO







ABSICOL S.A.S

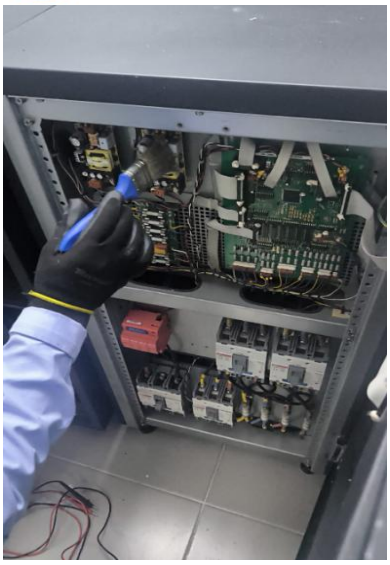

















NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

9. Datos Generales de la UPS:

- UPS PowerSun 20 kVA
- Ubicación: Calle 34 # 41-73, Barzal Alto - Administrativa, Villavicencio – Meta.

a- *Estado Inicial del Equipo:*

La UPS se encontraba en modo By-pass, presentando banco de baterías en mal estado, el cual no ha recibido carga durante más de un año. Se evidenció que la UPS no cuenta con servicio de mando de By-pass manual para mantenimiento. Esto significa que, en caso de una emergencia en la que sea necesario poner la UPS en modo By-pass de mantenimiento, no será posible debido a que no está cableado.

b- *Estado Final del Equipo:*

La UPS se deja en funcionamiento en modo By-pass debido al mal estado del banco de baterías. Se requiere intervención para su reemplazo y la corrección del búfer de alarmas, el cual se encuentra lleno.

c- *Acciones Necesarias:*

• Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 17 baterías de 12V-18Ah.
• Corrección del búfer de alarmas, el cual se realiza al momento de la instalación del nuevo banco de baterías.
• Cableado y programación del mando de By-pass manual de mantenimiento para garantizar operación segura en futuras intervenciones.

d- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*


Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético. Así mismo, se sugiere proceder con la limpieza del búfer de alarmas y la instalación del mando de By-pass manual de mantenimiento con su respectiva programación y cableado, para asegurar la disponibilidad y seguridad del sistema durante trabajos futuros.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







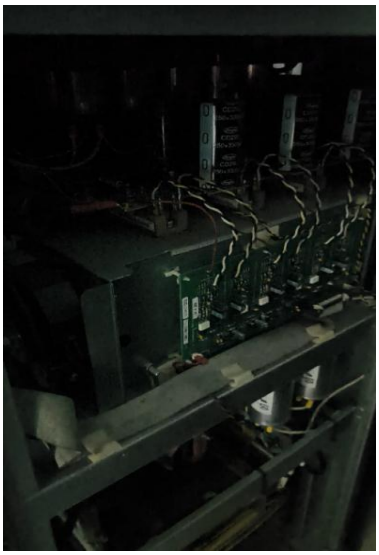




10. Datos Generales de la UPS:

- UPS PowerSun 20 kVA
- Ubicación: Calle 16 #16-22, GRANADA FISCALIA.

a- *Estado Inicial del Equipo:*

Durante la visita técnica, se evidenció que la UPS se encontraba apagada. Al realizar la inspección, se determinó que la unidad no contaba con alimentación eléctrica de entrada, debido a que el edificio de la Fiscalía opera en red monofásica, mientras que la UPS instalada es de tipo trifásica. Esta condición impide su funcionamiento en el lugar actual.

b- *Diagnóstico de Compatibilidad:*

La UPS PowerSun de 20 kVA instalada en la sede es de configuración trifásica, lo cual la hace incompatible con la red monofásica del edificio. Para garantizar un funcionamiento óptimo y continuo, se recomienda el suministro e instalación de una UPS bifásica con baterías internas, diseñada para operar con la red disponible en la sede.

c- *Pruebas y Verificación de Funcionamiento:*

Se realizaron pruebas completas a la UPS trifásica PowerSun bajo normas técnicas aplicables, verificando parámetros eléctricos, operación de inversor, bypass y estado de componentes internos. Los resultados evidencian que la UPS se encuentra en buen estado y es apta para operar en una red compatible.

d- *Estado del Banco de Baterías:*

El banco de baterías compuesto por 17 unidades de 12V 18Ah, presenta un deterioro avanzado, con sulfatación visible y más de dos años sin recibir carga, lo cual impide su uso. Se requiere el cambio total del banco de baterías.

e- *Estado Final del Equipo:*

La UPS trifásica PowerSun de 20 kVA se encuentra en buen estado operativo, pero inactiva por incompatibilidad con la red eléctrica de la sede. El banco de baterías requiere cambio inmediato.

f- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*

Sustituir la UPS actual por una UPS bifásica con baterías internas, compatible con la red monofásica existente. Realizar el cambio completo del banco de baterías 12V 18Ah. Considerar la reubicación de la UPS trifásica actual a la Sede Administrativa de la Fiscalía, donde pueda operar con una red eléctrica compatible. Implementar un programa de mantenimiento preventivo periódico para prolongar la vida útil del equipo y baterías.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ABSICOL S.A.S
















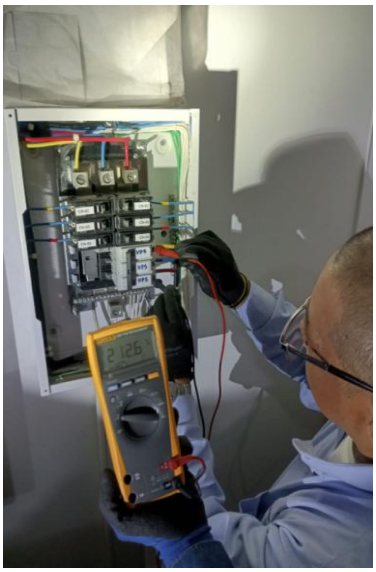

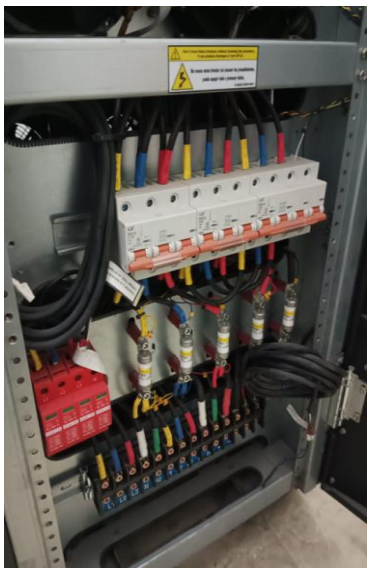

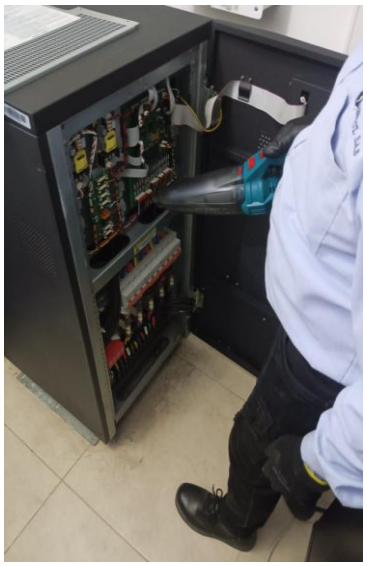

NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO





11. Datos Generales de la UPS:

- UPS CDP 6 kVA
- Ubicación: Calle 16 #16-01, GRANADA CTI.

a- Estado Inicial del Equipo:

Se evidenció que el banco de baterías de la UPS presenta signos evidentes de inflado y sulfatación, lo que representa un riesgo potencial para la operación del equipo y la seguridad de la instalación. Este estado compromete la autonomía de la UPS y puede afectar el correcto funcionamiento ante una falla de red.

b- Estado Final del Equipo:

La UPS se deja en funcionamiento en modo By-pass debido al mal estado del banco de baterías. Se requiere intervención para su

c- Acciones Necesarias:

• Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 20 baterías de 12V-9Ah.
• Disposición final de las baterías defectuosas según normativas ambientales.

d- Observaciones Finales y Recomendaciones:

Se recomienda ejecutar el reemplazo de baterías de forma inmediata para restablecer la capacidad de respaldo del sistema. Así mismo, se sugiere implementar un programa de mantenimiento preventivo periódico para prolongar la vida útil de las nuevas baterías y asegurar la disponibilidad del equipo.

ABSICOL S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Atentamente,

SOLMAR GUERRERO MENDOZA
C.C: 80.053.874

NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

ABSICOL S.A.S

Bogotá, 28 de agosto de 2025

Señores:
FISCALIA GENERAL DE LA NACION SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA
Atn: LUIS JAVIER ORTIZ ARDILA
Ciudad

INFORME TÉCNICO

Durante la rutina del mantenimiento correctivo se realiza inspección visual completa del equipo, y se procede a realizar el cambio de los bancos de baterías a las ups.

1. **Datos Generales de la UPS:**

- UPS Liebert EMX 40 kVA
- Ubicación: Carrera 39 # 26 C- 50, Barrio 7 de agosto, URI, Villavicencio – Meta.

a- *Estado Inicial del Equipo:*

La UPS se encontró en modo By-pass, presentando alarma de baterías en mal estado.

b- *Acciones Ejecutadas:*

Se realiza el cambio total del banco de baterías, 24 baterías de 12V-18Ah.

c- *Estado Final del Equipo:*

Ups queda en perfecto funcionamiento y condiciones de operación, sin anomalías y con carga sobre inversor.


REGISTRO FOTOGRÁFICO





ABSICOL S.A.S



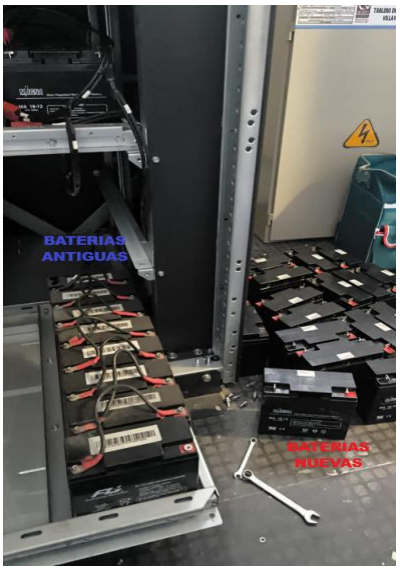










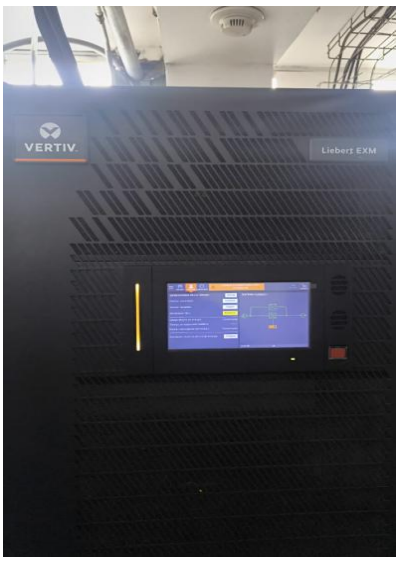



NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

2. Datos Generales de la UPS:

- UPS PowerSun 20 kVA
- Ubicación: Calle 33 #36-105, Barzal Alto, Piso 1. Villavicencio – Meta.

a- *Estado Inicial del Equipo:*

La UPS se encontró en modo By-pass, presentando alarma de baterías en mal estado.

b- *Acciones Ejecutadas:*

Se realiza el cambio total del banco de baterías, 17 baterías de 12V-18Ah y limpieza del búfer de alarmas para asegurar el registro adecuado de eventos futuros.

c- *Estado Final del Equipo:*

Ups queda en perfecto funcionamiento y condiciones de operación, sin anomalías y con carga sobre inversor.

REGISTRO FOTOGRÁFICO













3. Datos Generales de la UPS:

- UPS PowerSun 20 kVA
- Ubicación: Calle 33 #36-105, Barzal Alto, mezanine. Villavicencio – Meta.

a- *Estado Inicial del Equipo:*

La UPS se encontró en modo By-pass, presentando alarma de baterías en mal estado.

b- *Acciones Ejecutadas:*

Se realiza el cambio total del banco de baterías, 17 baterías de 12V-18Ah y limpieza del búfer de alarmas para asegurar el registro adecuado de eventos futuros.

c- *Estado Final del Equipo:*

Ups queda en perfecto funcionamiento y condiciones de operación, sin anomalías y con carga sobre inversor.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









4. Datos Generales de la UPS:

- UPS PowerSun 20 kVA
- Ubicación: Calle 33 #36-105, Barzal Alto, Piso 2. Villavicencio – Meta.

a- Estado Inicial del Equipo:

La UPS se encontró en modo By-pass, presentando alarma de baterías en mal estado.

b- *Acciones Ejecutadas:*

Se realiza el cambio total del banco de baterías, 17 baterías de 12V-18Ah y limpieza del búfer de alarmas para asegurar el registro adecuado de eventos futuros.

c- *Estado Final del Equipo:*

Ups queda en perfecto funcionamiento y condiciones de operación, sin anomalías y con carga sobre inversor.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

















Datos Generales de la UPS:

- UPS PowerSun 20 kVA
- Ubicación: Calle 33 #36-105, Barzal Alto, Piso 3. Villavicencio – Meta.

a- *Estado Inicial del Equipo:*

La UPS se encontró en modo By-pass, presentando alarma de baterías en mal estado.

b- *Acciones Ejecutadas:*


Se realiza el cambio total del banco de baterías, 17 baterías de 12V-18Ah y limpieza del búfer de alarmas para asegurar el registro adecuado de eventos futuros.

c- *Estado Final del Equipo:*


Ups queda en perfecto funcionamiento y condiciones de operación, sin anomalías y con carga sobre inversor.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



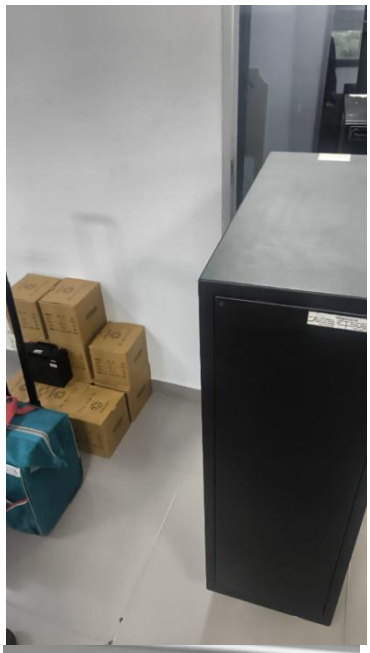



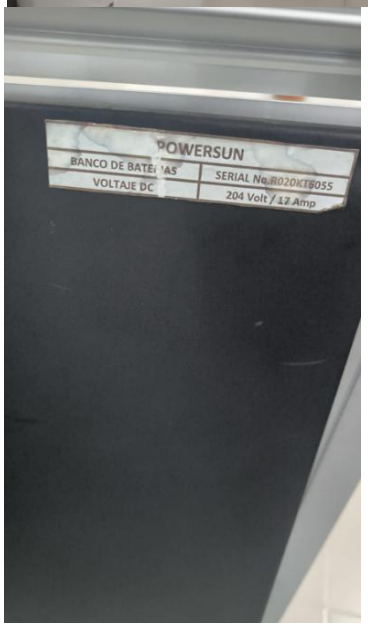

5. Datos Generales de la UPS:

- UPS PowerSun 20 kVA
- Ubicación: Calle 33 #36-105, Barzal Alto, Piso 4. Villavicencio – Meta.

a- Estado Inicial del Equipo:

La UPS se encontró en modo By-pass, presentando alarma de baterías en mal estado.


b- *Acciones Ejecutadas:*

Se realiza el cambio total del banco de baterías, 17 baterías de 12V-18Ah y limpieza del búfer de alarmas para asegurar el registro adecuado de eventos futuros.

c- *Estado Final del Equipo:*

Ups queda en perfecto funcionamiento y condiciones de operación, sin anomalías y con carga sobre inversor.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

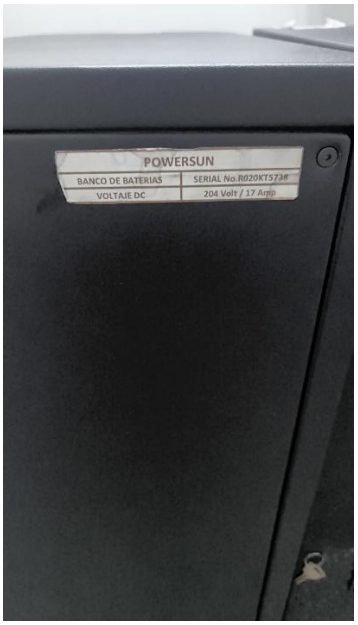















6. Datos Generales de la UPS:

- UPS PowerSun 20 kVA
- Ubicación: Calle 33 #36-105, Barzal Alto, Piso 5, Villavicencio – Meta.

a- *Estado Inicial del Equipo:*

La UPS se encontró en modo By-pass, presentando alarma de baterías en mal estado.


b- *Acciones Ejecutadas:*

Se realiza el cambio total del banco de baterías, 17 baterías de 12V-18Ah y limpieza del búfer de alarmas para asegurar el registro adecuado de eventos futuros.

c- *Estado Final del Equipo:*


Ups queda en perfecto funcionamiento y condiciones de operación, sin anomalías y con carga sobre inversor.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

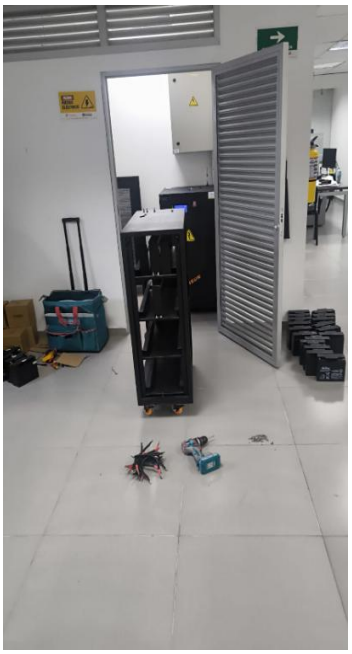





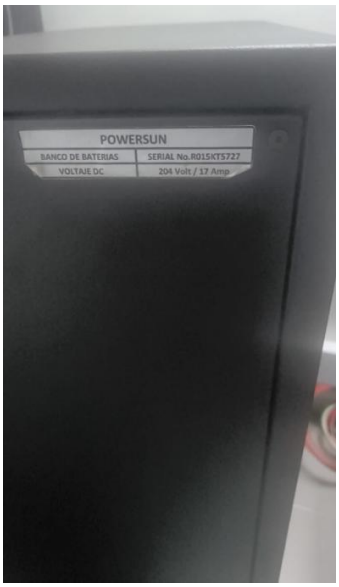

7. Datos Generales de la UPS:

- UPS PowerSun 20 kVA
- Ubicación: Calle 33 #36-105, Barzal Alto, Piso 6. Villavicencio – Meta.

a- Estado Inicial del Equipo:

La UPS se encontró en modo By-pass, presentando alarma de baterías en mal estado.

b- *Acciones Ejecutadas:*

Se realiza el cambio total del banco de baterías, 17 baterías de 12V-18Ah y limpieza del búfer de alarmas para asegurar el registro adecuado de eventos futuros.

c- *Estado Final del Equipo:*

Ups queda en perfecto funcionamiento y condiciones de operación, sin anomalías y con carga sobre inversor.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

















8. Datos Generales de la UPS:

- UPS PowerSun 20 kVA
- Ubicación: Calle 34 # 41-73, Barzal Alto - Administrativa, Villavicencio – Meta.

a- *Estado Inicial del Equipo:*

La UPS se encontró en modo By-pass, presentando alarma de baterías en mal estado.

b- *Acciones Ejecutadas:*

Se realiza el cambio total del banco de baterías, 17 baterías de 12V-18Ah y limpieza del búfer de alarmas para asegurar el registro adecuado de eventos futuros.

c- *Estado Final del Equipo:*

Ups queda en perfecto funcionamiento y condiciones de operación, sin anomalías y con carga sobre inversor, al momento de pasar a by pass manual se pierde la carga, ya que no esta cableado ni configurado

d- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*

Realizar a instalación del mando de By-pass manual de mantenimiento, con su respectiva programación y cableado, para asegurar la disponibilidad y seguridad del sistema durante trabajos futuros.


ABSICOL S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO







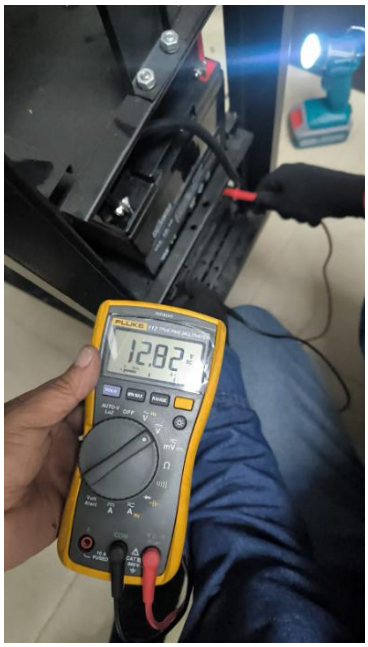

Datos Generales de la UPS:

- UPS CDP 6 kVA
- Ubicación: Calle 16 #16-01, GRANADA CTI.

a- *Estado Inicial del Equipo:*

La UPS se encontró en modo By-pass, presentando alarma de baterías en mal estado.

b- *Acciones Ejecutadas:*

Se realiza el cambio total del banco de baterías, 20 baterías de 12V-9Ah .

c- *Estado Final del Equipo:*


Ups queda en perfecto funcionamiento y condiciones de operación, sin anomalías y con carga sobre inversor.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







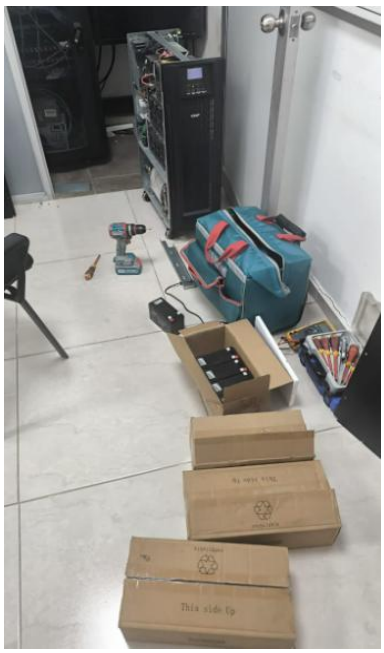

ABSICOL S.A.S















NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

ABSICOL S.A.S

Atentamente,



SOLMAR GUERRERO MENDOZA
C.C: 80.053.874

ABSICOL S.A.S

Bogotá, 26 de agosto de 2025

Señores:
FISCALIA GENERAL DE LA NACION SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA
Atn: LUIS JAVIER ORTIZ ARDILA
Ciudad

INFORME TÉCNICO

Durante la rutina del mantenimiento preventivo se realiza inspección visual completa del equipo, evaluando el estado general, condición de cables y terminales, detección de daños, fugas o corrosión. Verificación de parámetros eléctricos: tensión de entrada y salida, frecuencia, factor de potencia y porcentaje de carga. Pruebas funcionales: simulación de corte de energía, retorno a modo normal, chequeo de arranque suave del inversor y verificación de alarmas. Mantenimiento físico: limpieza de tarjetas electrónicas, ventiladores, lubricación y torques y Evaluación del banco de baterías: medición de voltaje por batería, estado de carga, inspección de PCB, inspección de capacitores por fugas y revisión de transformadores por sobrecalentamiento.

Actividades realizadas:

- Inspección visual completa del equipo, evaluando el estado general, condición de cables y terminales, detección de daños, fugas o corrosión.

- Verificación de parámetros eléctricos: tensión de entrada y salida, frecuencia, factor de potencia y porcentaje de carga.

- Pruebas funcionales: simulación de corte de energía, retorno a modo normal, chequeo de arranque suave del inversor y verificación de alarmas.

- Mantenimiento físico: limpieza de tarjetas electrónicas, ventiladores, lubricación y torques.

- Evaluación del banco de baterías: medición de voltaje por batería, estado de carga, inspección de PCB, inspección de capacitores por fugas y revisión de transformadores por

sobrecalentamiento.

- Inspección visual de conductores, terminales, filtros AC/DC, transformadores, ventiladores, breakers, contactores y tarjetas de control.

- Revisión de conexiones eléctricas de los bancos de baterías, filtros, transformadores, bobinas, breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, llaves de paso, etc.

- Limpieza exterior del equipo y verificación de aspectos técnicos de seguridad para prevenir riesgos.

- Revisión, ajuste y calibración de voltajes de entrada y salida, voltaje de baterías, alarmas, frecuencia y corrientes.

- Pruebas de operación: panel indicador de alarmas, funcionamiento en modo inversor, funcionamiento del bypass y operación en baterías.

- Limpieza interna general del equipo.

- Cambio de filtros (si el equipo lo requiere) no requerido.

- Revisión de todas las conexiones internas y externas de la UPS, incluidas las llaves de paso manuales.

- Pruebas de carga y descarga de cada uno de los componentes del banco de baterías.

- Chequeo eléctrico de fusibles, condensadores, diodos, SCRs, transistores, etc.

- Recalibración de cada uno de los elementos internos que lo requieran.

- Cambio de componentes internos degradados por su funcionamiento normal.

- Generación de un reporte físico y digital con informe detallado por máquina.

- Cumplimiento de fechas establecidas por el supervisor del contrato.

- Mantenimientos aplicados únicamente a equipos operativos.

1. Datos Generales de la UPS:

- UPS 15 kVA
- Ubicación: Cra. 21 # 6 - 60 APT - 103, YOPAL GAULA ESPECIALIZADO.

a- *Estado Inicial del Equipo:*

La UPS se encontraba en modo By-pass, presentando banco de baterías en mal estado, baterías tenían fecha de instalación del año 2018.

b- *Estado Final del Equipo:*

La UPS se deja en funcionamiento en modo By-pass debido al mal estado del banco de baterías. Se requiere intervención para su reemplazo.

c- *Acciones Necesarias:*

Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 20 baterías de 12V-35Ah.

d- Observaciones Finales y Recomendaciones:

Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético y mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.

REGISTRO FOTOGRÁFICO











ABSICOL S.A.S



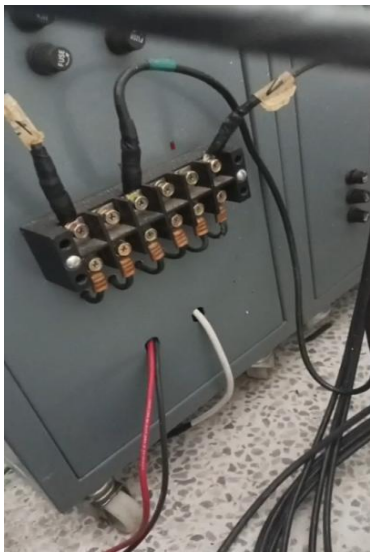

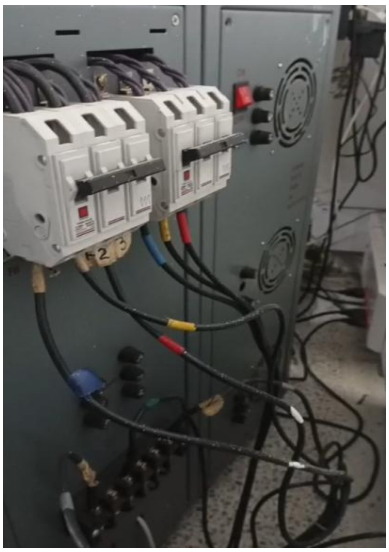









NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

2. Datos Generales de la UPS:

- UPS Liebert EXM 20 kVA
- Ubicación: Carrera 21 # 9 - 48, YOPAL DIRECCIÓN.

a- *Estado Inicial del Equipo:*

La UPS se encontraba apagada presentando banco de baterías en mal estado, el cual no ha recibido carga durante más de un año.

b- *Estado Final del Equipo:*

La UPS se deja apagada debido al mal estado del banco de baterías. Se requiere intervención para su reemplazo.

c- *Acciones Necesarias:*


Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 24 baterías de 12V-12Ah.

d- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*

Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético y mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.


REGISTRO FOTOGRÁFICO



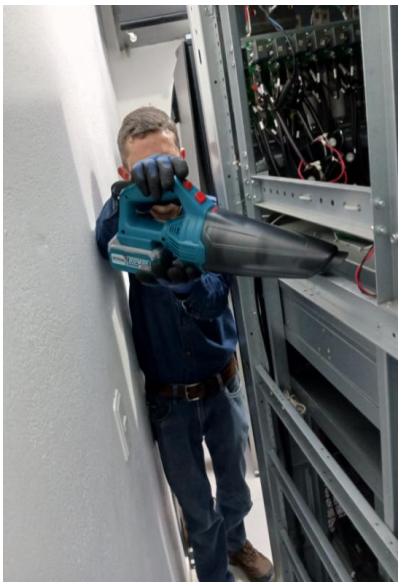



ABSICOL S.A.S

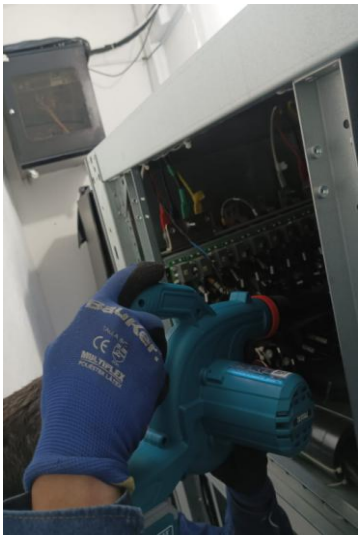




Atentamente,

SOLMAR GUERRERO MENDOZA
C.C: 80.053.874

NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

ABSICOL S.A.S

Bogotá, 26 de agosto de 2025

Señores:
FISCALIA GENERAL DE LA NACION SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA
Atn: LUIS JAVIER ORTIZ ARDILA
Ciudad

INFORME TÉCNICO

Durante la rutina del mantenimiento correctivo se realiza inspección visual completa del equipo, y se procede a realizar el cambio de los bancos de baterías a las ups.

1. Datos Generales de la UPS:

- UPS 15 kVA
- Ubicación: Cra. 21 # 6 - 60 APT - 103, YOPAL GAULA ESPECIALIZADO.

a- *Estado Inicial del Equipo:*

La UPS se encontró en modo By-pass, presentando alarma de baterías en mal estado.

b- *Acciones Ejecutadas:*

Se realiza el cambio total del banco de baterías, 20 baterías de 12V-35Ah .

c- *Estado Final del Equipo:*

Ups queda en perfecto funcionamiento y condiciones de operación, sin anomalías y con carga sobre inversor.


REGISTRO FOTOGRÁFICO








ABSICOL S.A.S

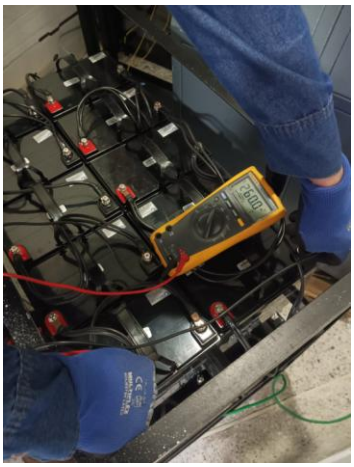






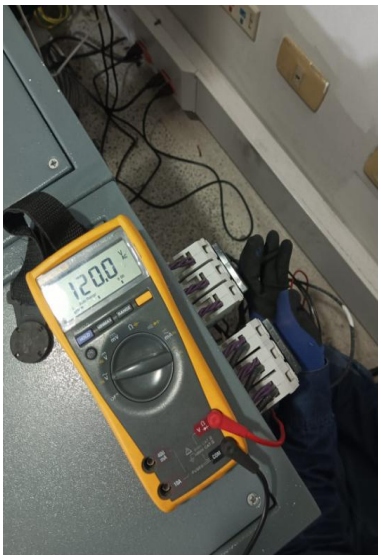



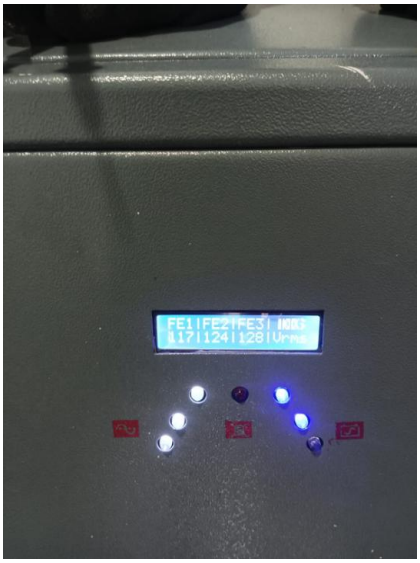



NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

2. Datos Generales de la UPS:

- UPS Liebert EXM 20 kVA
- Ubicación: Carrera 21 # 9 - 48, YOPAL DIRECCIÓN.

a- *Estado Inicial del Equipo:*

La UPS se encontró en modo By-pass, presentando alarma de baterías en mal estado.

b- *Acciones Ejecutadas:*

Se realiza el cambio total del banco de baterías, 24 baterías de 12V-12Ah .

c- *Estado Final del Equipo:*

Ups queda en perfecto funcionamiento y condiciones de operación, sin anomalías y con carga sobre inversor.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









ABSICOL S.A.S



Atentamente,

SOLMAR GUERRERO MENDOZA
C.C: 80.053.874

FISCALÍA	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AF08-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 02 Página: 1 de 1

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] **CN:** Contrato [ ] **CNA:** Contrato Adicional [ ] **RS:** Resolución [ ] **SPC:** Servicios Públicos [ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-RO-0015-2025 **VIGENCIA** 2025

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SOLMAR ENDER GUERRERO MENDOZA
CÉDULA O NIT	80.053.874
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	respaldo.energia@absicol.com
PERIODO DEL SERVICIO:	Del 28 de Julio al 25 de Agosto de 2025
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS (Incluido Repuestos) DE LAS SEDES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA SECCIONALES META, CASANARE, GUAVIARE, VICHADA Y GUANIA VAUPES
PLAZO DE EJECUCIÓN	Entre 28 de Julio de 2025 y el 30 de Noviembre de 2025
CONCEPTO DE PAGO: (Según clausula forma de pago)	PAGOS PARCIALES MENSUALES, EN PROPORCION A LA EJECUCION DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LA FACTURACION PRESENTADA, PREVIA CERTIFICACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCION, HASTA COMPLETAR EL CIEN (100) POR CIENTO DEL VALOR
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	ABS-948
VALOR A PAGAR:	$ 61,551,634.97

APROBACIÓN PÓLIZA	No		Fecha	DD/MM/AA		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No	158525	Fecha:	25/08/2025	Vr. $	$ 61,551,634.97
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No.	158525	Fecha:	23/07/2025	Vr. $	$ 100,000,000

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	LUIS JAVIER ORTIZ ARDILA
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	1,118,888,320
CARGO DEL SUPERVISOR:	AUXILIAR I
DEPENDENCIA:	SECCION DE BIENES Y APOYO ADMINISTRATIVO — 3213758010
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	luisj.ortiz@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	Javier Ortiz — **FECHA:** 25/08/2025

OBSERVACIONES:

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios**

RADICADO 1 Agosto /25

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c82f187d7de73a23c519e0205ea39e9b261dbbadcf78162a385e37402b1c7d75afc4f0b6070faba5c4c0b348f540ffcd

Número de Factura: ABS-949
Fecha de Emisión: 21/08/2025
Fecha de Vencimiento: 21/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ABSICOL S.A.S.
Nombre Comercial: ABSICOL S.A.S.
Nit del Emisor: 900974300
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 72J # 37 D-08 SUR
Teléfono / Móvil: 573783610
Correo: respaldo.energia@absicol.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800187645
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CALLE 34 # 41-73
Teléfono / Móvil: 6086823204
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las UPS, que se encuentran ubicadas en las distintas sedes de la Seccional Meta, de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo a la ficha técnica.	EA	11,00	$ 1.086.648,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.271.094,32	19.00			$ 11.953.128,00
2	2	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las UPS, que se encuentran ubicadas en las distintas sedes de la Seccional Casanare, de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo a la ficha técnica.	EA	2,00	$ 809.506,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 307.612,28	19.00			$ 1.619.012,00
3	3	Suministro,instalación y configuración de baterías12V-18AH, para UPS: * URI VILLAVICENCIO * BARZAL ALTO: Piso del 1 al 6, mezanine y administrativa. * GRANADA FISCALIA	EA	177,00	$ 158.507,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.330.590,41	19.00			$ 28.055.739,00
4	4	Suministro, instalación y configuración de baterías 12V-9AH, para UPS:* GRANADA CTI.	EA	20,00	$ 78.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 299.364,00	19.00			$ 1.575.600,00
5	5	Suministro, instalación y configuración de baterías 12V-35AH, para UPS: * YOPAL DIRECCIÓN	EA	20,00	$ 287.332,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.091.861,60	19.00			$ 5.746.640,00
6	6	Suministro, instalación y configuración de baterías 12V-12AH, para UPS: * YOPAL GAULA ESPECIALIZADO	EA	24,00	$ 115.581,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 527.049,36	19.00			$ 2.773.944,00

Notas Finales

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Según el artículo 779 del código de comercio, después de vencimiento de la presente factura, causará intereses de acuerdo con la tasa máxima legal autorizada. IVA régimen común ICA actividad económica 2712 tarifa 11,04 X 1000 favor efectuar pago en cuenta corriente número 108969922708 Davivienda a nombre de ABSICOL S.A.S. Enviar copia #$29-01-01-L23;FGN-RO-0015-2025;luisj.ortiz@fiscalia.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
21/08/2025 15:31:59
Documento validado por la DIAN:
21/08/2025 15:33:01
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900606963
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	51.724.063,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	51.724.063,00
IVA	9.827.571,97
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	9.827.571,97
Total neto factura (=)	61.551.634,97
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 61.551.634,97

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074650998 Rango desde: 847 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-01-08

ABSICOL S.A.S

CERTIFICACIÓN EXONERACIÓN PAGO PARAFISCALES

De acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016

Yo, **SOLMAR ENDER GUERRERO MENDOZA**, identificado con Cedula de ciudadanía N. 80.053.874, en mi condición de Representante Legal de **ABSICOL S.A.S** con Nit 900.974.300-9, conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Dada en Bogotá, a los 25 días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,

SOLMAR ENDER GUERRERO MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-07-31, 03:45:30 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1074526309

Periodo Cotización 202507 **Periodo Servicio** 202508

PAGADA 2025-07-31 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ABSICOL SAS				
Documento	NI 900974300	**Dirección**	CR 72J #37 D - 08 SUR		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3783610		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	6
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GUERRERO MENDOZA SOLMAR ENDER	**Identificación**	CC 80053874		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80053874		**Residente**		**Exonerado**	**S**	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GUERRERO MENDOZA SOLMAR ENDER	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30					F	$ 1.650.000	230301		16 %	$ 1.650.000	$ 264.000	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.650.000	$ 114.900	CCF21	4 %	$ 1.650.000	$ 66.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	CAFAM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 66.000	$ 114.900	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!