
INFORME N° 002
CMC – 023-2025
(Del 28 de agosto al 15 de septiembre del 2025)

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ Y DE LA FUERZA PÚBLICA".

En el siguiente informe se detallan las actividades realizadas a las motocicletas y los repuestos suministrados:

1. 07 de septiembre ingresó la motocicleta XTZ 250, de placa VMU 30E, perteneciente a la Policía, para realizar el cambio de balizas debido a daños en las existentes. Mano de obra $ 40.000



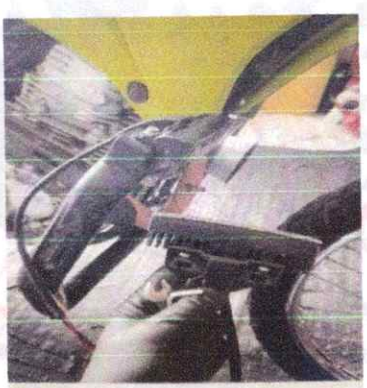

2. 07 de septiembre ingresó la motocicleta XRE 300, de placa ZPZ 47F, perteneciente a la Policía, para realizar el cambio de balizas debido a daños en las existentes.

Mano de obra $ 40.000




3. El 9 de septiembre ingresó la motocicleta XTZ 250, de placa KFL 91D, debido a fallas en el sistema de encendido eléctrico. Tras la inspección, se identificó que el motor de arranque se encontraba bloqueado por exceso de suciedad, por lo que se realizó mantenimiento correctivo y posterior prueba de funcionamiento.

   Adicionalmente, se inspeccionó el sistema de frenos trasero, detectando desgaste en las pastillas, las cuales fueron reemplazadas. Durante este proceso, se presentó daño en el cuadrante de uno de los tornillos pasadores, lo que obligó a perforar el tornillo para su extracción utilizando herramienta especializada.

   Finalmente, se reemplazó el kit de arrastre debido a un desgaste excesivo.

   Pastillas freno trasero $ 170.000 kit de arrastre $ 623.000
   Pasador de mordaza $ 29.000 mano de obra $ 170.000











4. El 11 de septiembre ingresó la motocicleta XTZ 250, de placa ABC 72D, para realizar el cambio de aceite junto con su respectivo filtro. Durante el procedimiento, se evidenció una cantidad reducida de aceite, lo cual sugiere posibles daños en el cilindro del motor.

   Asimismo, se detectaron fugas de aceite por el tapón de llenado, motivo por el cual se reemplazó el o'ring. Se realizó también el cambio de las pastillas de freno delantero, y durante esta intervención se identificó un desgaste excesivo en el disco de freno, por lo que se recomienda su reemplazo.

Pastillas freno delantero $ 243.000 Aceite 10w40 2 und $ 84.000
Filtro aceite $ 68.000 O'Ring tapón aceite $ 10.000
Mano de obra $ 37.000







5. El 15 de septiembre ingresó la motocicleta DR 650, de placa NGS 85C, perteneciente a la Policía, debido a fallas eléctricas que impedían su encendido. Tras la inspección del sistema, se identificó que el plato de bobinas se encontraba quemado, lo que generó daños graves en la batería, motivo por el cual se procedió a reemplazarla por una nueva. El plato de bobinas fue enviado a embobinar y posteriormente instalado.

   Adicionalmente, se detectó una fuga de aceite en el eje de cambios, por lo que se reemplazó el retenedor. Se realizó la calibración de válvulas debido al mal funcionamiento general de la motocicleta, así como mantenimiento al carburador por dificultades en el encendido y ralentí inestable. También se efectuó mantenimiento a las guayas del acelerador y del clutch.

   Se realizó mantenimiento al sistema de freno delantero, reemplazando las pastillas por desgaste excesivo. Finalmente, se llevó a cabo el cambio de aceite y del filtro de aceite del motor."

Reparación plato bobinas $ 338.000
Aceite motul 15w50 3 unds $ 147.000
Pastillas freno delantero $ 243.000
Empaque tapa volante $ 26.000
Batería YTX9 $ 159.000
filtro aceite $ 68.000
Retenedor eje de cambios $ 18.000
mano de obra $ 362.000















Atentamente,

HESPERBETANCOURTH SERRANO
C.C 1014183646