
RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría

RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA


HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA


HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA		
Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL**	**N° de Ficha: 001**
		Fecha: 24-09-2025

LOCALIZACIÓN

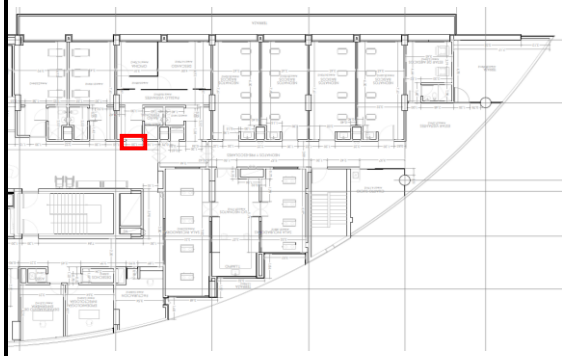

IMAGEN

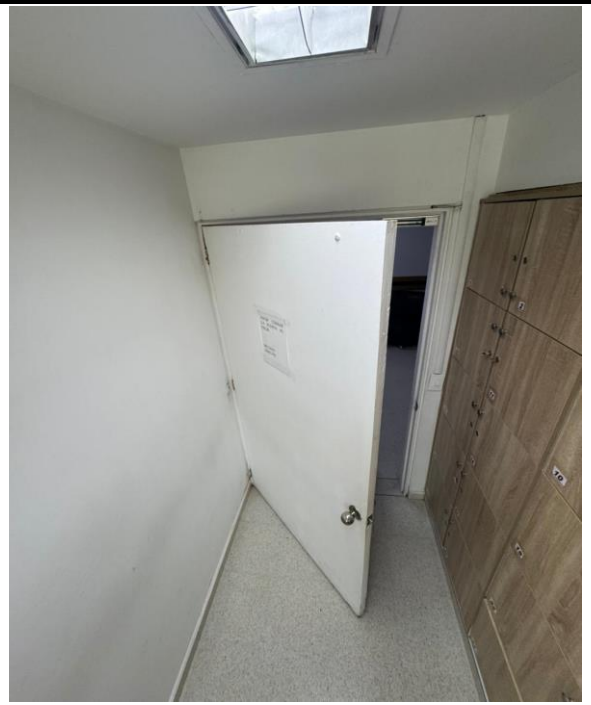

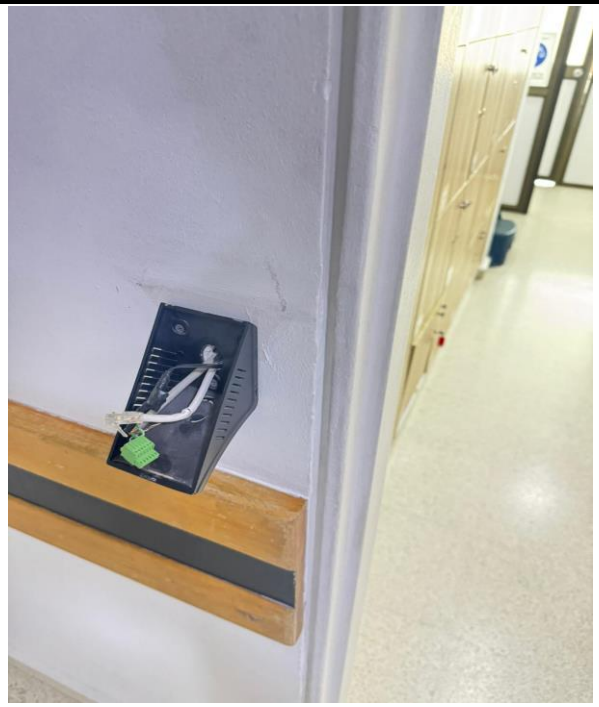

TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
INGRESO PASILLO VISITANTES	X

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

La puerta debe estar cerrada para prevenir la contaminación y eliminación de microorganismos. Se debe revisar el punto electrico al ingreso del pasillo

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

La puerta de acceso al pasillo se encuentra cerrada y es abierta para el ingreso de visitantes. Se sugiere la instalacion de brazo hidraulico para cierre automatico. El punto electrico debe ser re acondicionado o la anulacion total de la caja.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA	
DIRECTA	**Inf.**
Mantenimiento preventivo y correctivo	Resolución 3100 de 2019

CAUSA

Apertura de Puerta sin cierre automatico, re acondicionado o anulacion de caja

GRADO	
BAJO	X
MEDIO	
ALTO	

DIAGNÓSTICO

Los elementos estudiados carecen de mantenimiento.

PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN		
ELIMINACIÓN CAUSA	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Instalación de brazo hidraulico para cierre automatico de puerta y anulación de caja.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL**	**N° de Ficha: 002**
		Fecha: 24-09-2025

LOCALIZACIÓN

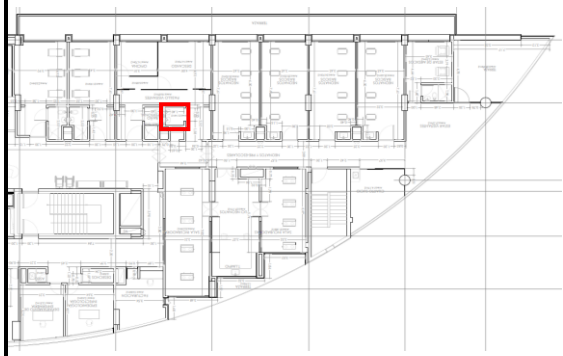

IMAGEN



TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
LAVADO DE MANOS VISITANTES	**X**

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Area de lavado de manos con enchape a 2,20 de alto, con techo modular y mueble en granito - melamina y poceta de lavamanos en acero inoxidable.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Los techos presentan dilataciones o aperturas que causan entrada de contaminación. Todas las áreas carecen de aspersores, detector de humo.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA	
DIRECTA	**Inf.**
Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019

CAUSA

Sistema implementado de techos modulares.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	
ALTO	**X**

DIAGNÓSTICO

La instalación de materiales sin su correcta montura hace que queden partes sin sellar, dando cabida a almacenamiento de bacterias y generando a futuro, problemas en los pacientes.

PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN		
ELIMINACIÓN CAUSA	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Retiro y cambio de material o sellar bien las juntas, dilataciones y recubrimiento con pintura hospitalaria baja de olores.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA


HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL**	**N° de Ficha: 003**
		Fecha: 24-09-2025

LOCALIZACIÓN

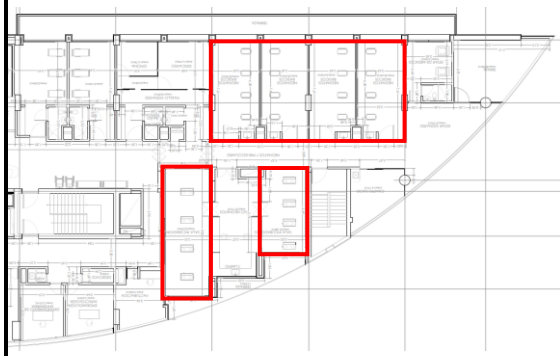

IMAGEN

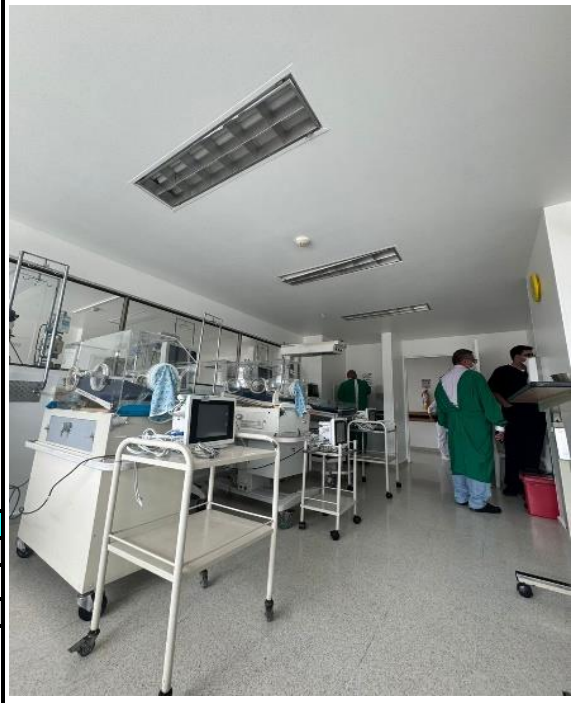





TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
SALA INCUBADORAS UCI - NEONATOS BASICOS	X

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

En los techos se encuentran varias Lamparas rectangulares de fluorescente fundidas, sin limpieza, otras sueltas generando riesgo de caida al personal de salud, pacientes y visitantes.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Lamparas de fluorescente con el fosforo agotado. Todas las áreas carecen de aspersores, detector de humo.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA

DIRECTA	**Inf.**
Mantenimiento correctivo y preventivo	Resolución 3100 de 2019

CAUSA

Carencia de mantenimiento Preventivo.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	
ALTO	X

DIAGNÓSTICO

Se sugiere el cambio de lamparas rectangulares fluorescentes con su base y bombillo a lamparas en panel led hermetico para limitar el almacenamiento de particulas ultrafinas, finas y gruesas.

PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN

ELIMINACIÓN CAUSA	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Cambio de lamparas rectangulares fluorescentes a luminarias en panel led.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA


HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA


Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL**	**N° de Ficha: 004**
		Fecha: 24-09-2025

LOCALIZACIÓN

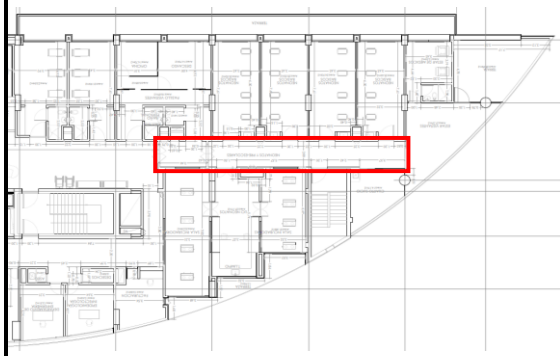

IMAGEN

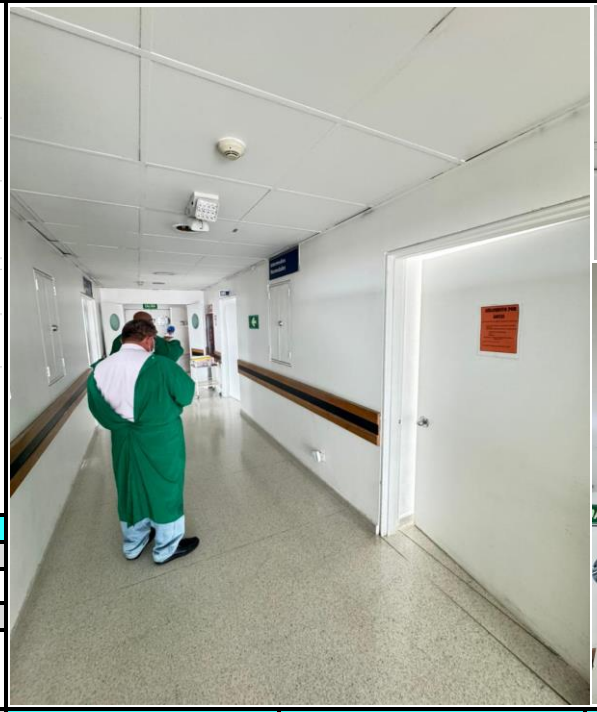

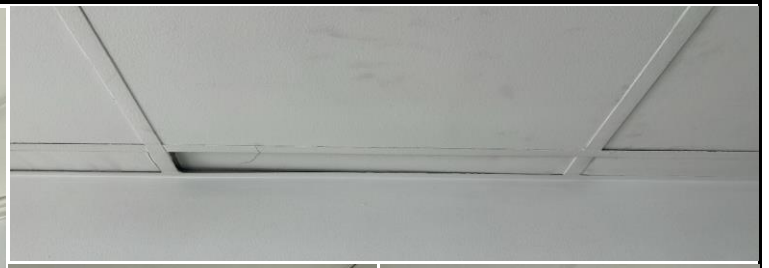





TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
PASILLO CUIDADO INTENSIVO NEONATOS	X

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Pasillos acceso a consultorios, pisos en mármol, paredes en mampostería con recubrimiento en pintura de alta asepsia.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Los techos presentan dilataciones o aperturas que causan entrada de contaminación. Todas las áreas carecen de aspersores, detector de humo.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA	
DIRECTA	**Inf.**
Mantenimiento preventivo	Resolución 3100 de 2019

CAUSA

Sistema implementado de techos modulares.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	
ALTO	X

DIAGNÓSTICO

La instalación de materiales sin su correcta montura hace que queden partes sin sellar, dando cabida a almacenamiento de bacterias y generando a futuro, problemas en los pacientes.

PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN		
ELIMINACIÓN CAUSA	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Retiro y cambio de material o sellar bien las juntas, dilataciones y recubrimiento con pintura hospitalaria baja de olores.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL**	**N° de Ficha: 005**
		Fecha: 24-09-2025


LOCALIZACIÓN

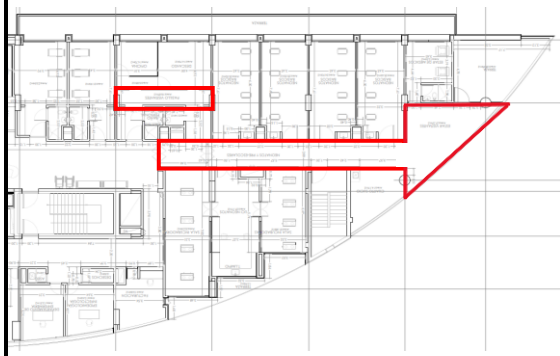

IMAGEN





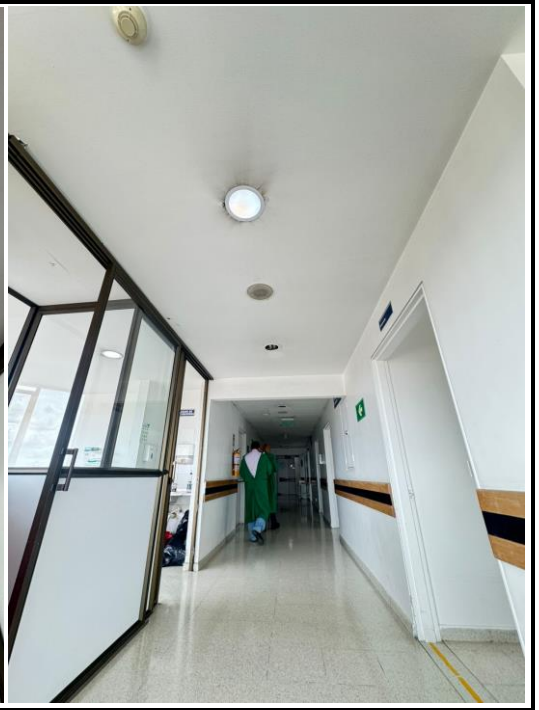

TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
ESTAR VISITANTES - PASILLO VISITANTES - PASILLO CUIDADO INTENSIVO NEONATOS	X

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Iluminación tipo led redondo diagramadas según diseño.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Lamparas con el fosforo agotado. Todas las áreas carecen de aspersores, detector de humo.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA	
DIRECTA	**Inf.**
Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019

CAUSA

Carencia de mantenimiento Preventivo.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	X
ALTO	

DIAGNÓSTICO

Se encuentra la iluminación de las salas ya desgastadas (Agotado el fosforo). Se colocan amarillas generando un esfuerzo ocular en los trabajadores. Las dilataciones entre enchape y enchape carecen de boquilla.

PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN		
ELIMINACIÓN CAUSA	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Cambio de las luminarias, Emboquillado de dilataciones en enchape.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría

RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA


HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA


Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL**	**N° de Ficha: 006**
		Fecha: 24-09-2025

LOCALIZACIÓN



IMAGEN

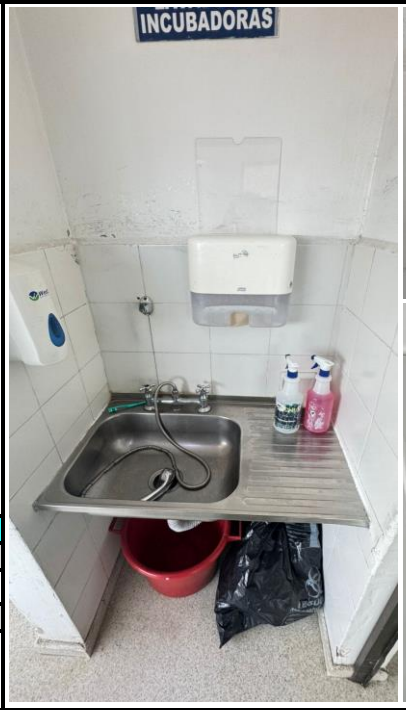

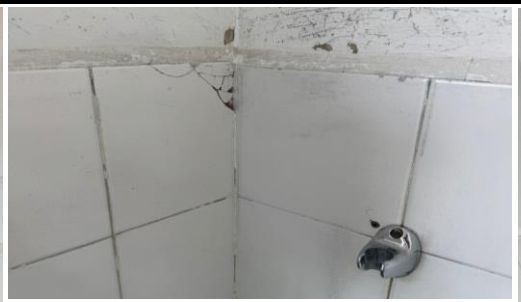







TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
NEONATOS BASICOS - CUARTO SUCIO	X

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Se observan chazos de instalaciones anteriores, el enchape se encuentra roto y el piso cuenta con perforaciones para pedal del lavamanos.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Se evidencian perforaciones en las baldosas, mal estado de pintura en la pared, perforaciones en piso sin sellar.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA

DIRECTA	**Inf.**
Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019

CAUSA

Desgaste en las baldosas y piso.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	
ALTO	X

DIAGNÓSTICO

Los elementos estudiados carecen de mantenimiento correctivo, generando espacios para la generación de bacterias.

PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN

ELIMINACIÓN CAUSA	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Cambio de baldosas en paredes, cuando la perforación este al centro de la baldosa, al esta en las juntas se debe retirar el chazo y proceder a masillar y pintar. El piso afectado debe ser cambiado.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA


HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL**	**N° de Ficha: 007**
		Fecha: 24-09-2025

LOCALIZACIÓN

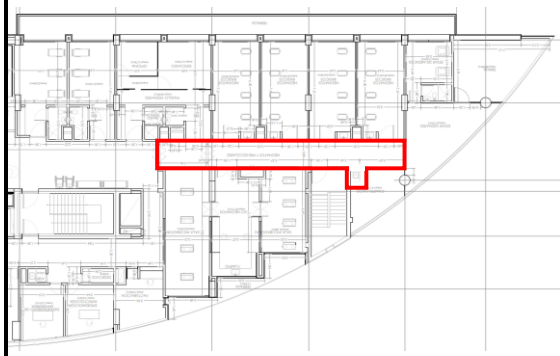

IMAGEN

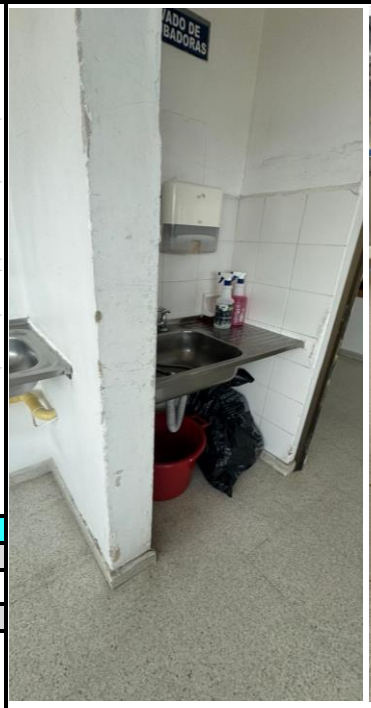







TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
PASILLO CUID INT NEONATOS-CUARTO SUCIO	X

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Se observa desgaste en las esquinas de los muros, ya sea por falta de protcción, falta de mantenimineto correctivo o mala manipulación de objetos durante su traslado.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Se observa desgaste en las esquinas de los muros de areas de intervención, areas de limpieza y areas de circulación.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA

DIRECTA	**Inf.**
Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019

CAUSA

Falta de protección y mala manipulación de objetos durante su traslado.

GRADO	
BAJO	X
MEDIO	
ALTO	

DIAGNÓSTICO

La instalación de materiales sin su correcta montura hace que queden partes sin sellar, dando cabida a almacenamiento de bacterias y generando a futuro, problemas en los pacientes.

PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN

ELIMINACIÓN CAUSA	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Instalación de esquineros dependiendo del nivel de trafico: Alto, de preferencia metalicos y anclados a muro, medio en caucho de impacto y bajo en pvc,	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría

RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL**	**N° de Ficha: 008**
		Fecha: 24-09-2025

LOCALIZACIÓN



IMAGEN





TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
NEONATOS BASICOS	**X**

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Se observa desgaste en toma corriente de 110V y toma corriente de tierra aislada.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Se observa desgaste en la pasta naranja en tomas de tierra aislada, tomas de 110V presentan quiebre en la pasta y/o no tienen la tapa que cubre los tornillos o circuitos.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA

DIRECTA	**Inf.**
Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019

CAUSA

Desgaste de material por uso prolongado o golpe con algun objeto.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	**X**
ALTO	

DIAGNÓSTICO

Desgaste en toma corrientes

PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN

ELIMINACIÓN CAUSA	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Cambio de toma corrientes por desgaste e instalación de tapas de protección.		Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría

RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL**	**N° de Ficha: 009**
		Fecha: 24-09-2025

LOCALIZACIÓN





IMAGEN







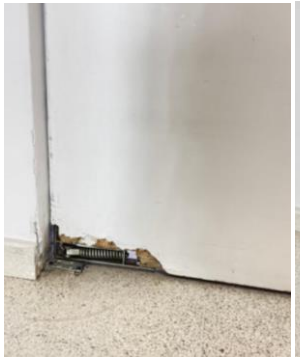

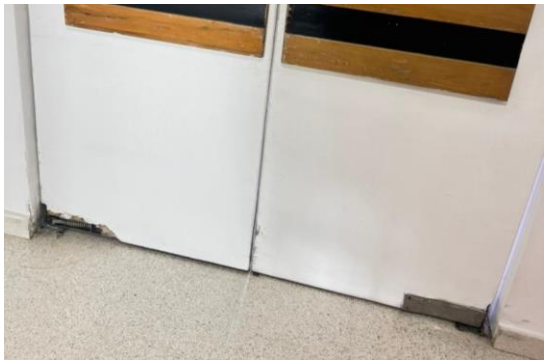

TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
INGRESO PASILLO CUIDADO INTENSIVO NEONATAL	X

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Puertas en madera con apertura tipo vaivén

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Puertas con exposición de madera y ausencia de tapas en acero inoxidable para bisagra tipo vaiven.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA

DIRECTA	**Inf.**
Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019

CAUSA

Carencia de mantenimiento Preventivo.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	
ALTO	X

DIAGNÓSTICO

Cambio de puertas en madera por puerta en material de aluminio y vidrio.

PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN

ELIMINACIÓN CAUSA	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Cambio de puertas en madera por puertas en material de aluminio y vidrio de seguridad, con su respectivo guarda camilla.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría

RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL**	**N° de Ficha: 010**
		Fecha: 24-09-2025

LOCALIZACIÓN



IMAGEN









TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
PASILLO ESTACIÓN DE ENFERMERAS	X

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Iluminación tipo led redondo diagramadas según diseño.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Lamparas con el fosforo agotado. Todas las áreas carecen de aspersores, detector de humo.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA

DIRECTA	**Inf.**
Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019

CAUSA

Carencia de mantenimiento Preventivo.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	
ALTO	X

DIAGNÓSTICO

Las lamparas del pasillo se encuentran con el fosforo agotado. Se colocan amarillas generando un esfuerzo ocular en los trabajadores y pacientes.

PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN

ELIMINACIÓN CAUSA	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Cambio de las luminarias y pintura de alta asepsia para correccion de humo generado por cortos o mala resistencia al calor.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría

RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL**	**N° de Ficha: 011**
		Fecha: 24-09-2025

LOCALIZACIÓN



IMAGEN





TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
TERRAZA	X

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Puerta en aluminio acabado champaña con vidrio incoloro para salir a terraza

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Se presenta marco de puerta con cerradura pico loro en mal estado, con un cerrojo improvisado en oreja metalica anclada a marco perimetral fijo y laso.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA	
DIRECTA	**Inf.**
Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019

CAUSA

Falta de cerrojo en puerta de aluminio y vidrio en sistema batiente.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	X
ALTO	

DIAGNÓSTICO

La instalación de materiales sin su correcta montura hace que queden partes sin sellar, dando cabida a almacenamiento de bacterias y generando a futuro, problemas en los pacientes.

PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN		
ELIMINACIÓN CAUSA	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Se sugiere el cambio del perfil de aluminio lateral de puerta y la instalación de un cerrojo tipo pomo de palanca para entrada principal.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL**	**N° de Ficha: 012**
		Fecha: 24-09-2025

LOCALIZACIÓN

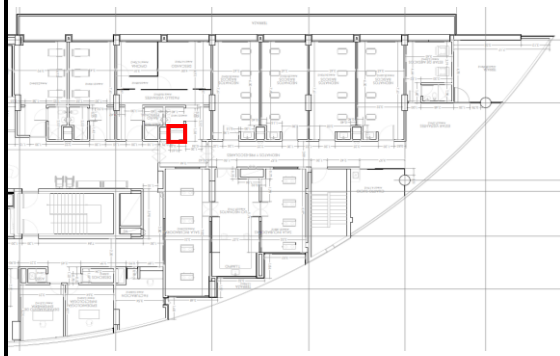

IMAGEN





TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
CUARTO DE ASEO	X

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Cuarto de aseo con implementos para el servicio de cuidado neonatal.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Se observa la cerámica con alto desgaste, perdida del esmalte de protección, 2 baldosas estilladas y paredes con perforaciones sin resanar y en malas condiciones.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA

DIRECTA	**Inf.**
Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019

CAUSA

Desgaste de material por uso de tiempo prolongado y quimicos.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	
ALTO	X

DIAGNÓSTICO

Falta de mantenimiento preventivo.

PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN

ELIMINACIÓN CAUSA	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Cambio de enchape, rectificacion de huecos y todas las juntas, recubrir con pintura hospitalaria de alta sepsia. Cambio de piezas de enchape área de traperos.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría

RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA


HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA


Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO PEDIATRICO**	**N° de Ficha: 013**
		Fecha: 24-09-2025

LOCALIZACIÓN



IMAGEN

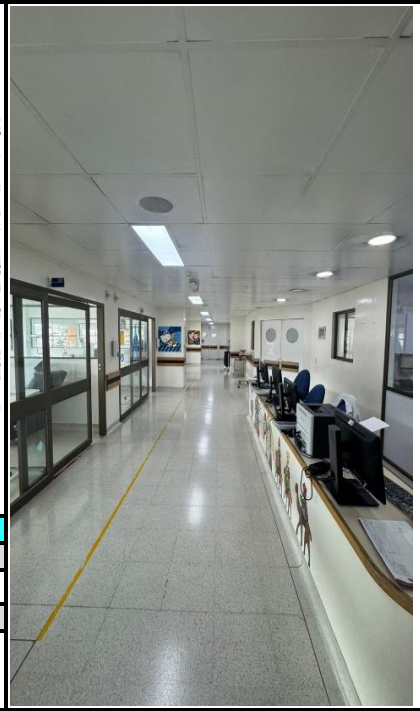

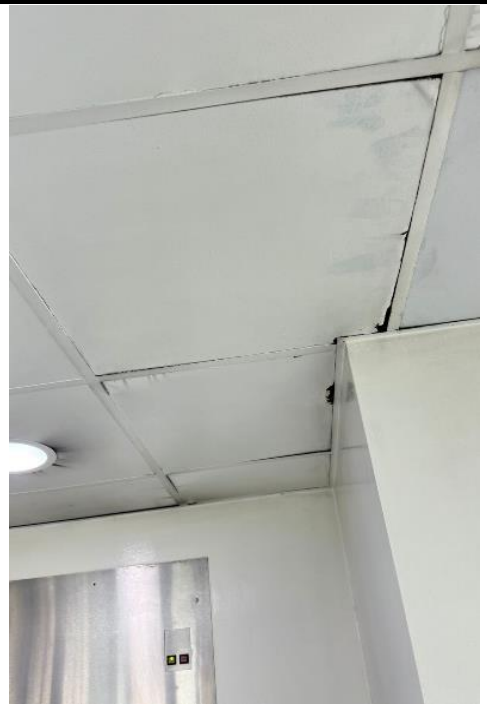



TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
PASILLO UNID CUIDADOS INTEN PEDIATRICA	X

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Pasillos con techos en drywall modular.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Se evidencia superficie discontinua entre paredes y techo, falta de mantenimiento preventivo en techo modular. Luces led deben ser cambiadas. Todas las áreas carecen de aspersores, detector de humo.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA	
DIRECTA	**Inf.**
Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019

CAUSA

Se debe cambiar el techo modular por cielo raso en yeso con pintura alta asepcia o en PVC.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	
ALTO	X

DIAGNÓSTICO

Los elementos estudiados carecen de mantenimiento preventivo.

PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN		
ELIMINACIÓN CAUSA	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Cambio de techo modular, la superficie debe ser continua con las paredes para facilitar su limpieza y prevenir el desarrollo microbiologico, cambio de lamparas en mal estado.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA


HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO PEDIATRICO**	**N° de Ficha: 014**
		Fecha: 24-09-2025

LOCALIZACIÓN

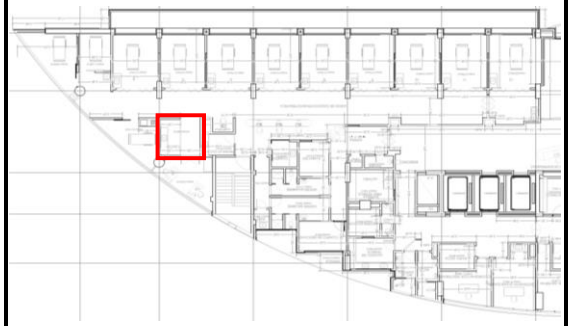

IMAGEN

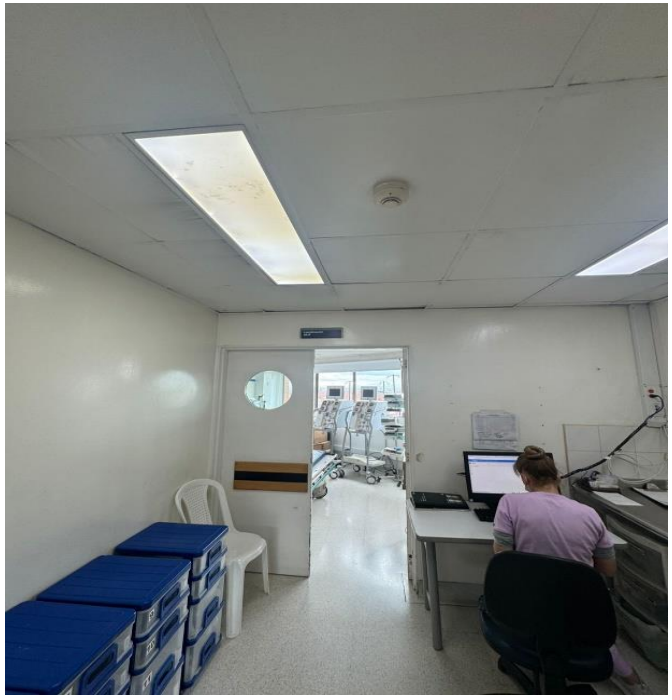



TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
TRABAJO SUCIO	**X**

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Lampara en panel led rectangular en mal estado y superficies con huecos en paredes.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Se observa lampara rectangular led con el fosforo agotado, se evidencian huecos en paredes donde aparantemente habian entrepaños o repisas para soporte de documentos e implementos.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA

DIRECTA	**Inf.**
Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019

CAUSA

Desgaste de material por uso de tiempo prolongado.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	**X**
ALTO	

DIAGNÓSTICO

Falta de mantenimiento preventivo.

PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN

ELIMINACIÓN CAUSA	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Cambio de lampara led, resane de huecos y pintura general del espacio con pintura de alta asepsia.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO PEDIATRICO**	**N° de Ficha: 015**
		Fecha: 24-09-2025

LOCALIZACIÓN

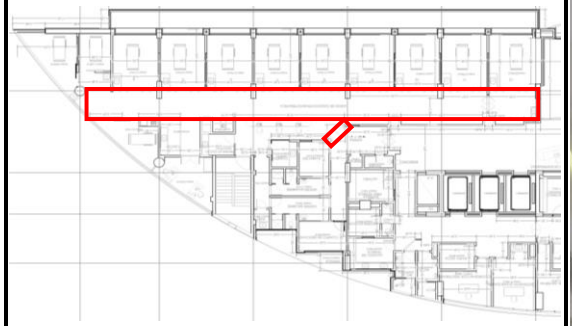

IMAGEN









TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
PASILLO UNID CUIDADOS INTEN PEDIATRICA	X

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Señalización y puertas de vaiven en madera.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Falta demarcacion general en el piso del servicio. Puertas en madera en malas condiciones para el funcionamiento, ya que presenta desgaste, partes desprendidas, superficies porosas y no tienen tapas las bisagras de vaiven a piso.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA

DIRECTA	**Inf.**
Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019

CAUSA

Desgaste de material por uso de tiempo prolongado y mal uso.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	
ALTO	X

DIAGNÓSTICO

Falta de mantenimiento preventivo.

PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN

ELIMINACIÓN CAUSA	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Reemplazo de puertas en madera por puertas en aluminio y vidrio de seguridad. Demarcación de piso en el servicio, de acuerdo a su señalización.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO ADULTOS 1**	**N° de Ficha: 016**
		Fecha: 24-09-2025

LOCALIZACIÓN

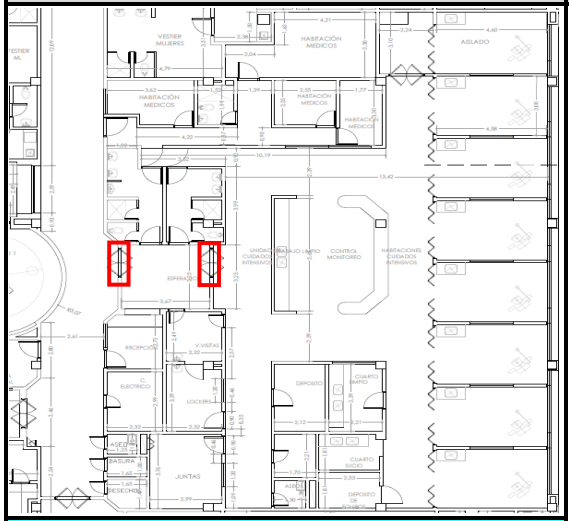

IMAGEN







TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
INGRESO CUIDADO INTENSIVO ADULTOS 1	X
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	
Puertas en madera con apertura tipo vaivén	

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	**CLASIFICACIÓN CAUSA**		**CAUSA**		**DIAGNÓSTICO**	**PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN**		
	DIRECTA	**Inf.**				**ELIMINACIÓN CAUSA**	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Puertas en madera en malas condiciones para el funcionamiento, ya que presenta desgaste, partes desprendidas, superficies porosas y no tienen tapas las bisagras de vaiven a piso.	Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019	Carencia de mantenimiento preventivo y correctivo.		Cambio de puertas en madera por puerta en material de aluminio y vidrio.	Cambio de puertas en madera por puertas en material de aluminio y vidrio de seguridad, con su respectivo guarda camilla.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.
PRE - DIAGNOSTICO			**GRADO**					
1) X Mantenimiento preventivo. 2) X Mantenimiento correctivo.			BAJO					
			MEDIO					
			ALTO	X				

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO ADULTOS 1**	**N° de Ficha: 017**
		Fecha: 24-09-2025

LOCALIZACIÓN

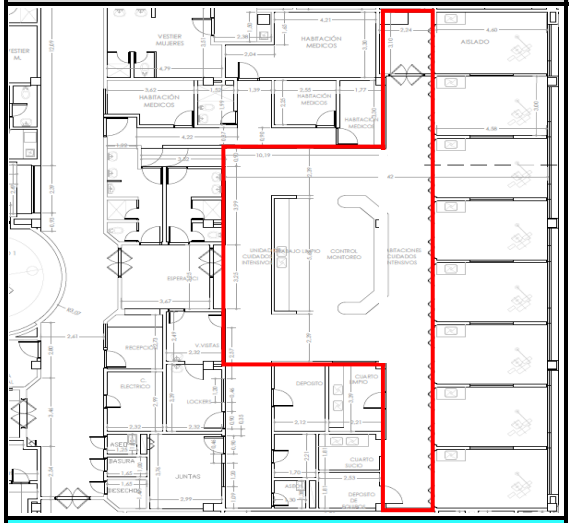


IMAGEN







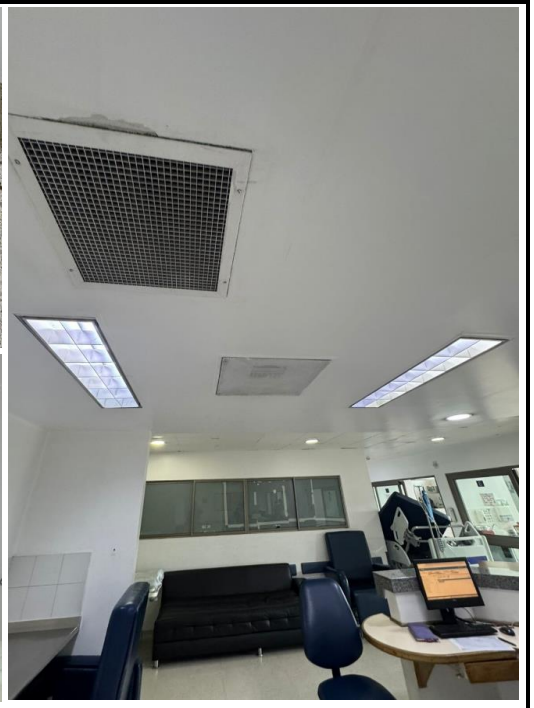

TIPO DE HALLAZGO:

LOCALIZACIÓN	
RECEPCIÓN CUIDADO INTENSIVO ADULTOS 1	**X**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Los techos modulares presentan dilataciones o aperturas que causan entrada de contaminación. Todas las áreas carecen de aspersores y detector de humo. Las mallas microperforadas de ventilación se encuentran recubiertas con pintura o falta de limpieza. Las lamparas led tipo panel rectangular o redondo deben ser cambiadas por su terminación de vida util. Sifón recepción en mal estado.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA		**CAUSA**	**DIAGNÓSTICO**	**PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN**		
DIRECTA	**Inf.**			**ELIMINACIÓN CAUSA**	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019	Sistema implementado de techos modulares. Pintura o falta de limpieza en malla microperforada de ventilación. Lamparas con termino de vida util.	La instalación de materiales sin su correcta montura hace que queden partes sin sellar, dando cabida a almacenamiento de bacterias.	Cambio de techo, la superficie debe ser continua con paredes para su limpieza, cambio de lamparas led en mal estado. cambio de rejillas no pueden estas pintadas.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	**X**
ALTO	

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO ADULTOS 2**	**N° de Ficha: 018**
		Fecha: 24-09-2025

LOCALIZACIÓN

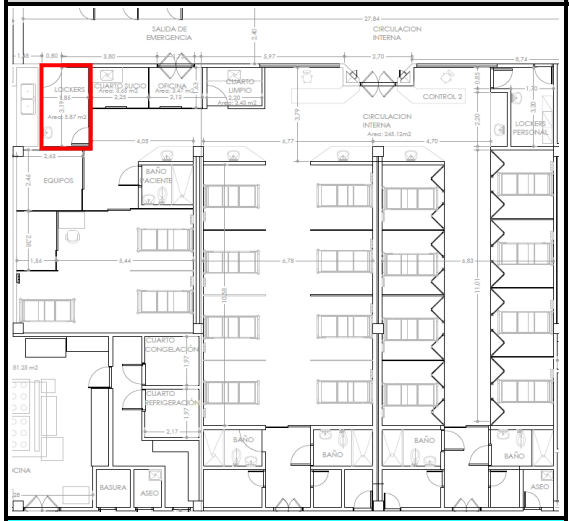

IMAGEN



TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
INGRESO VISITANTES CUIDADO INTENSIVO ADULTOS 2	**X**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Al ingresar por la circulación de visitantes, se evidencia el lavamanos roto, la rejilla de ventilación en mal estado y una caja de inspección electrica sin su tapa correspondiente.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA		**CAUSA**	**DIAGNÓSTICO**	**PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN**		
DIRECTA	**Inf.**			**ELIMINACIÓN CAUSA**	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019	Golpe a lavamanos con objeto contundente, falta de mantenimiento preventivo en rejillas.	Falta de mantenimiento preventivo.	Cambio de lavamanos, cambio de persiana de ventilación y reposición de tapa para caja de inspección en techo.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

GRADO	
BAJO	
MEDIO	**X**
ALTO	

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO ADULTOS 2**	**N° de Ficha: 019**
		Fecha: 24-09-2025

LOCALIZACIÓN

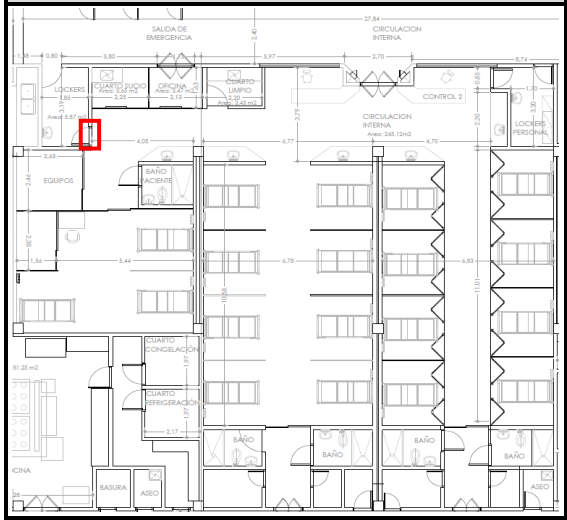

IMAGEN



TIPO DE HALLAZGO:

LOCALIZACIÓN	
INGRESO VISITANTES CUIDADO INTENSIVO ADULTOS 2	**X**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Durante el recorrido, nos precatamos que la puerta que conecta la circulación de visitantes con la circulación interna de cuidados intensivos, queda abierta debido a que los visitantes no son consientes del riesgo que respresenta el dejar abierta esta puerta.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA		**CAUSA**		**DIAGNÓSTICO**	**PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN**		
DIRECTA	**Inf.**				**ELIMINACIÓN CAUSA**	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019	Falta de brazo hidraulico para cierre automatico de puerta.		Falta de brazo hidraulico.	Instalación de brazo hidraulico para el cierre automatico de puerta en area de limpieza visitantes hacia el pasillo interno de cuidados intensivos.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.
		GRADO					
		BAJO					
		MEDIO					
		ALTO	**X**				

RYF SAS


CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA

BOGOTÁ/COLOMBIA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	Servicio: CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO ADULTOS 2	N° de Ficha: 019
		Fecha: 24-09-2025

LOCALIZACIÓN

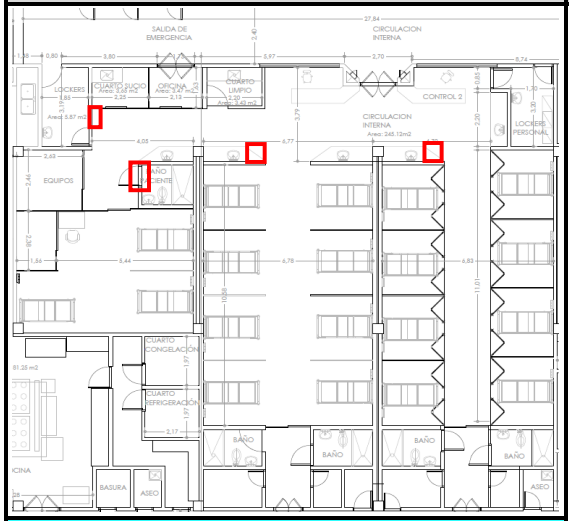

IMAGEN







TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
INGRESO VISITANTES CUIDADO INTENSIVO ADULTOS 2	X

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Se evidencia el retiro de la señalización. Falta tapa de interruptor. Se observa el mal estado de mueble donde se colocan los elementos de trabajo para los trabajadores de la salud.

PRE - DIAGNOSTICO

1) X Mantenimiento preventivo.
2) X Mantenimiento correctivo.

CLASIFICACIÓN CAUSA		CAUSA		DIAGNÓSTICO	PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN		
DIRECTA	**Inf.**				**ELIMINACIÓN CAUSA**	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Mantenimiento correctivo	Resolución 3100 de 2019	Falta de mantenimiento preventivo.		Falta de mantenimiento preventivo.	Realizar la instalación de la señalizacion para el baño. Cambiar o instalar la tapa de interruptor. Realizar mantenimiento correctivo de mesas de trabajo.	Al realizar estos cambios se subsanara esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.
		GRADO					
		BAJO					
		MEDIO	X				
		ALTO					