INGESEGMAN S.A.S

ACTA PROTOCOLO DE ACEPTACION (ARCOS)

ENTIDAD	INFICALDAS / AEROPUERTO LA NUBIA
RESPONSABLE	CRISTIAN OCAMPO
SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA GENERAL RONDA 4

INFORMACIÓN GENERAL

INSTALACION			ARCO	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	X	Detector de metales	PD 6500i	62300152	FILTRO FUNCIONARIOS
	CORRECTIVO					

ESTADO GENERAL DEL EQUIPO (Inicio)

FECHA	09 DICIEMBRE 2025	HORA	

DESCRIPCION					OBSERVACIONES
VOLTAJE DE ALIMENTACION REGULADO		S	N		
VOLTAJE DE ALIMENTACION	ANTES REG 125 VAC	DESPUES REG 120 VAC			
ENCENDIDO DEL EQUIPO		S	N		
MENSAJES DE ERROR AL ENCEDER EL EQUIPO		S	N		SIN ERRORES
TIPO DE PROGRAMA		Aeropuerto			
NIVEL DE SENSIBILIDAD					
LIMPIEZA DEL EQUIPO		S	R	M	
METALES ALREDEDOR DEL EQUIPO		S	N		

MODULOS REEMPLAZADOS

MOLUDO RETIRADO	SERIAL	MODULO INSTALADO	SERIAL

ESTADO GENERAL DEL EQUIPO (Final)

FECHA	09 DICIEMBRE 2025	HORA	

DESCRIPCION					OBSERVACIONES
VOLTAJE DE ALIMENTACION REGULADO		S	N		
VOLTAJE DE ALIMENTACION	ANTES REG 125 VAC	DESPUES REG 120 VAC			
ENCENDIDO DEL EQUIPO		S	N		
MENSAJES DE ERROR AL ENCEDER EL EQUIPO		S	N		
TIPO DE PROGRAMA		Aeropuerto			
NIVEL DE SENSIBILIDAD					
LIMPIEZA DEL EQUIPO		B	R	M	
METALES ALREDEDOR DEL EQUIPO		S	N		

OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza mantenimiento preventivo limpieza general interno y externo, arco detector de metales.

PENDIENTES Y COMPROMISOS

FECHA 09 DICIEMBRE 2025

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
NOMBRE	Ing. Julian Ortiz Ramirez	NOMBRE	CRISTIAN JAVIER OCAMPO CASTILLO
CARGO	Apoyo Aeropuerto	CARGO	TECNICO RX
FIRMA		FIRMA	
C.C.	7092273	C.C.	1015466921

S= SI N=NO B=BUENO R=REGULAR M=MALO KV=KILOVOLTIOS MA=miliamperios

INGESEGMAN S.A.S

ACTA PROTOCOLO DE ACEPTACION (ARCOS)

ENTIDAD	INFICALDAS / AEROPUERTO LA NUBIA
RESPONSABLE	CRISTIAN OCAMPO
SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA GENERAL RONDA 4

INFORMACIÓN GENERAL

INSTALACION			ARCO	MODELO	SERIE	UBICACION
MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	X	Detector de metales	PD 6500i	55152131	SALA DE ABORDAJE
	CORRECTIVO					

ESTADO GENERAL DEL EQUIPO (Inicio)

FECHA	09 DICIEMBRE 2025	HORA	

DESCRIPCION					OBSERVACIONES
VOLTAJE DE ALIMENTACION REGULADO		S	N		
VOLTAJE DE ALIMENTACION	ANTES REG 125 VAC	DESPUES REG 120 VAC			PROTECCION CON UPS DE LA MAQUINA
ENCENDIDO DEL EQUIPO		S	N		
MENSAJES DE ERROR AL ENCEDER EL EQUIPO		S	N		SIN ERRORES
TIPO DE PROGRAMA		Aeropuerto			
NIVEL DE SENSIBILIDAD					
LIMPIEZA DEL EQUIPO		S	R	M	
METALES ALREDEDOR DEL EQUIPO		S	N		

MODULOS REEMPLAZADOS

MOLUDO RETIRADO	SERIAL	MODULO INSTALADO	SERIAL

ESTADO GENERAL DEL EQUIPO (Final)

FECHA	09 DICIEMBRE 2025	HORA	

DESCRIPCION					OBSERVACIONES
VOLTAJE DE ALIMENTACION REGULADO		S	N		
VOLTAJE DE ALIMENTACION	ANTES REG 125 VAC	DESPUES REG 120 VAC			
ENCENDIDO DEL EQUIPO		S	N		
MENSAJES DE ERROR AL ENCEDER EL EQUIPO		S	N		
TIPO DE PROGRAMA		Aeropuerto			
NIVEL DE SENSIBILIDAD					
LIMPIEZA DEL EQUIPO		B	R	M	
METALES ALREDEDOR DEL EQUIPO		S	N		

OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza mantenimiento preventivo limpieza general interno y externo, arco detector de metales.

PENDIENTES Y COMPROMISOS

FECHA 09 DICIEMBRE 2025

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
NOMBRE	Luis J. Alcalde Aeropuerto	NOMBRE	CRISTIAN JAVIER OCAMPO CASTILLO
CARGO	Administrador Aeropuerto	CARGO	TECNICO RX
FIRMA		FIRMA	
C.C.	7 Nayra 43	C.C.	1015466921

S= SI N=NO B=BUENO R=REGULAR M=MALO KV=KILOVOLTIOS MA=miliamperios

INGESEGMAN LTDA.

ESTADO GENERAL DEL EQUIPO (Final)

FECHA	09 DICIEMBRE 2025	HORA	

DESCRIPCION					OBSERVACIONES
VOLTAJE DE ALIMENTACION REGULADO		S	N		
VOLTAJE DE ALIMENTACION	ANTES REG	DESPUES REG			
	125 VAC	120 VAC			
VOLTAJE DE LA FUENTE	12 VDC	12 VDC			
ENCENDIDO DEL EQUIPO		S	N		
MENSAJES DE ERROR AL ENCEDER EL EQUIPO		S	N		
CALIDAD DE LA IMAGEN		B	R	M	
OPERA LOS SISTEMAS DE PROTECCION?		S	N		
NIVELACION DEL EQUIPO		S	N		
ESTADO BANDA TRANSPORTADORA		B	R	M	
CENTRADO DE LA BANDA		S	N		
MOVIMIENTO DE LA BANDA HACIA DELANTE		S	N		
MOVIMIENTO DE LA BANDA HACIA ATRAS		S	N		
FUGA DE ACEITE EN EL RODILLO DE POTENCIA		S	N		
CORTINAS DE PLOMO		B	R	M	
ASEO DEL SITIO DE UBICACION DEL EQUIPO		B	R	M	
VALORES DEL GENERADOR	KV	mA			
	137 KV	0.948 mA			
COLIMACION DE LOS RAYOS X		B	R	M	
FUGA DE ACEITE EN EL GENERADOR		S	N		
NIVEL DE PENETRACION		28 MM			
NIVEL DE RESOLUCION		24 AWG			
PINTURA		B	R	M	

OBSERVACIONES TECNICAS
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTES CORRESPONDIENTES, SE REALIZA
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS NOMINALES, VERIFICACION DEL HITRAX ACTUALIZADO EN OPTIMAS CONDICIONES
SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, SE REALIZA RESTAURACIÓN CON PINTURA EN BANDA TRANSPORTADORA
SE REALIZA VERIFICACIÓN Y AJUSTES DE TAPAS LATERALES Y VERIFICACIÓN DE CONEXIONES EN ORDEN.
SE REALIZA LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL TECLADO NUEVO INSTALADO EN RONDA 2 FUNCIONANDO.
SE REALIZA PRUEBAS DE ENCENDIDO Y APAGADO VARIAS VECES PARA CORROBORAR SU FUNCIONAMIENTO
SE ENTREGA MAQUINA RX FUNCIONANDO CORRECTAMENTE CON SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO RONDA 3.

FECHA 09 DICIEMBRE 2025

CONTRATANTE		INGESEGMAN LTDA	
NOMBRE	Luz Stella Rueda Acosta	NOMBRE	CRISTIAN JAVIER OCAMPO CASTILLO
CARGO	Administradora Hospital	CARGO	TECNICO RX
FIRMA		FIRMA	
C.C.	27097473	C.C.	1015466921

S= SI N=NO B=BUENO R=REGULAR M=MALO KV=KILOVATIOS mA=miliamperios

INGESEGMAN S.A.S

ACTA PROTOCOLO DE ACEPTACION (RX)

ENTIDAD	INFICALDAS / AEROPUERTO LA NUBIA
RESPONSABLE	CRISTIAN OCAMPO
SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA GENERAL RONDA 4

INFORMACION GENERAL

INSTALACION			EQUIPO	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	X	MAQUINA RX	HS 6040i	17819	SALA DE ABORDAJE
	CORRECTIVO					

ESTADO GENERAL DEL EQUIPO (Inicio)

FECHA	09 DICIEMBRE 2025	HORA	

DESCRIPCION					OBSERVACIONES
VOLTAJE DE ALIMENTACION REGULADO		S	N		
VOLTAJE DE ALIMENTACION	ANTES REG	DESPUES REG			
	125 VAC	120VAC			
VOLTAJE DE LA FUENTE	11.9 VDC	12VDC			
	N/A	N/A			
ENCENDIDO DEL EQUIPO		S	N		
MENSAJES DE ERROR AL ENCEDER EL EQUIPO		S	N		
CALIDAD DE LA IMAGEN		B	R	M	
OPERA LOS SISTEMAS DE PROTECCION?		S	N		
NIVELACION DEL EQUIPO		S	N		
ESTADO BANDA TRANSPORTADORA		B	R	M	
CENTRADO DE LA BANDA		S	N		
MOVIMIENTO DE LA BANDA HACIA DELANTE		S	N		
MOVIMIENTO DE LA BANDA HACIA ATRÁS		S	N		
FUGA DE ACEITE EN EL RODILLO DE POTENCIA		S	N		
CORTINAS DE PLOMO		B	R	M	
ASEO DEL SITIO DE UBICACIÓN DEL EQUIPO		B	R	M	
VALORES DEL GENERADOR	KV	mA			
	137 KV	0.948 mA			
COLIMACION DE LOS RAYOS X		B	R	M	
FUGA DE ACEITE EN EL GENERADOR		S	N		
NIVEL DE PENETRACION		28 MM			
NIVEL DE RESOLUCION		24 AWG			
PINTURA		B	R	M	

MODULOS REEMPLAZADOS

MOLUDO RETIRADO	SERIAL	MODULO INSTALADO	SERIAL

INGESEGMAN S.A.S

ACTA PROTOCOLO DE ACEPTACION (RX)

ENTIDAD	INFICALDAS / AEROPUERTO LA NUBIA
RESPONSABLE	CRISTIAN OCAMPO
SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA GENERAL RONDA 4

INFORMACION GENERAL

INSTALACION			EQUIPO	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	X	MAQUINA RX	HS 9075	26172	SELECCIÓN DE EQUIPAJE
	CORRECTIVO					

ESTADO GENERAL DEL EQUIPO (Inicio)

FECHA	09 DICIEMBRE 2025	HORA	

DESCRIPCION					OBSERVACIONES
VOLTAJE DE ALIMENTACION REGULADO		S	N		
VOLTAJE DE ALIMENTACION	ANTES REG	DESPUES REG			
	125 VAC	120VAC			
VOLTAJE DE LA FUENTE	11.9 VDC	12VDC			
	N/A	N/A			
ENCENDIDO DEL EQUIPO		S	N		
MENSAJES DE ERROR AL ENCEDER EL EQUIPO		S	N		
CALIDAD DE LA IMAGEN		B	R	M	
OPERA LOS SISTEMAS DE PROTECCION?		S	N		
NIVELACION DEL EQUIPO		S	N		
ESTADO BANDA TRANSPORTADORA		B	R	M	
CENTRADO DE LA BANDA		S	N		
MOVIMIENTO DE LA BANDA HACIA DELANTE		S	N		
MOVIMIENTO DE LA BANDA HACIA ATRÁS		S	N		
FUGA DE ACEITE EN EL RODILLO DE POTENCIA		S	N		
CORTINAS DE PLOMO		B	R	M	
ASEO DEL SITIO DE UBICACIÓN DEL EQUIPO		B	R	M	
VALORES DEL GENERADOR	KV	mA			
	137 KV	0.948 mA			
COLIMACION DE LOS RAYOS X		B	R	M	
FUGA DE ACEITE EN EL GENERADOR		S	N		
NIVEL DE PENETRACION		22 MM			
NIVEL DE RESOLUCION		24 AWG			
PINTURA		B	R	M	

MODULOS REEMPLAZADOS

MOLUDO RETIRADO	SERIAL	MODULO INSTALADO	SERIAL

INGESEGMAN LTDA.

ESTADO GENERAL DEL EQUIPO (Final)

FECHA	09 DICIEMBRE 2025	HORA	

DESCRIPCION					OBSERVACIONES
VOLTAJE DE ALIMENTACION REGULADO		S	N		
VOLTAJE DE ALIMENTACION	ANTES REG	DESPUES REG			
	125 VAC	120 VAC			
VOLTAJE DE LA FUENTE	12 VDC	12 VDC			
ENCENDIDO DEL EQUIPO		S	N		
MENSAJES DE ERROR AL ENCEDER EL EQUIPO		S	N		
CALIDAD DE LA IMAGEN		B	R	M	Se recomienda realizar la actualizador cambio de topologia
OPERA LOS SISTEMAS DE PROTECCION?		S	N		
NIVELACION DEL EQUIPO		S	N		
ESTADO BANDA TRANSPORTADORA		B	R	M	
CENTRADO DE LA BANDA		S	N		
MOVIMIENTO DE LA BANDA HACIA DELANTE		S	N		
MOVIMIENTO DE LA BANDA HACIA ATRAS		S	N		
FUGA DE ACEITE EN EL RODILLO DE POTENCIA		S	N		
CORTINAS DE PLOMO		B	R	M	
ASEO DEL SITIO DE UBICACION DEL EQUIPO		B	R	M	
VALORES DEL GENERADOR	KV	mA			
	137 KV	0.948 mA			
COLIMACION DE LOS RAYOS X		B	R	M	
FUGA DE ACEITE EN EL GENERADOR		S	N		
NIVEL DE PENETRACION		28 MM			
NIVEL DE RESOLUCION		24 AWG			
PINTURA		B	R	M	

OBSERVACIONES TECNICAS
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTES CORRESPONDIENTES, SE REALIZA
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS NOMINALES, VERIFICACION DEL HITRAX ACTUALIZADO EN OPTIMAS CONDICIONES
SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, SE REALIZA RESTAURACIÓN CON PINTURA EN BANDA TRANSPORTADORA
SE REALIZA VERIFICACIÓN Y AJUSTES DE TAPAS LATERALES Y VERIFICACIÓN DE CONEXIONES EN ORDEN.
SE REALIZA LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL TECLADO NUEVO INSTALADO EN RONDA 2 FUNCIONANDO.
SE REALIZA PRUEBAS DE ENCENDIDO Y APAGADO, SE RECOMIENDA ACTUALIZAR A FUTURO TOPOLOGIA DE LA RX
SE ENTREGA MAQUINA RX FUNCIONANDO CORRECTAMENTE CON SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO RONDA 4.

FECHA 09 DICIEMBRE 2025

CONTRATANTE		INGESEGMAN LTDA	
NOMBRE	Luis Tulian Lopez Rangel	NOMBRE	CRISTIAN JAVIER OCAMPO CASTILLO
CARGO	Monitor y Auxiliar	CARGO	TECNICO RX
FIRMA		FIRMA	
C.C.	7709763	C.C.	1015466921

S= SI N=NO B=BUENO R=REGULAR M=MALO KV=KILOVATIOS mA=miliamperios

INGESEGMAN S.A.S

INGESEGMAN SAS
Cra 85H 52A 44 Teléfono 9277158
Móvil 310 259 2028
directorcomercial@ingesegman.com.co

ORDEN DE SERVICIO

ORDEN No.

CONTROL DE SERVICIO

FECHA DE SOLICITUD: 10 | 12 | 2025 CLIENTE: INFICALDAS / AEROPUERTO LA NUBIA

DIRECCION: AEROPUERTO LA NUBIA TELEFONO: CIUDAD: MANIZALES, CALDAS

EQUIPO A INTERVENIR

CCTV [ ] ACCESO [ ] ARCO [ ] INCENDIO [ ] RX [ ] MANTENIMIENTO CORRECTIVO [X] OTROS

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Mantenimiento. X Mnto. correc. ____ Instal. ____ Entrega. ____ Garantia. ____ Otro. ____

EQUIPO INTERVENIDO O ENTREGADO

MARCA. BANTRANS MODELO. Transportador Maletas SERIAL. 2369

REPORTE DE LA AVERIA. Mantenimiento preventivo limpieza general RONDA 4

ESTADO DEL EQUIPO. Banda transportadora carrusel funcionando correctamente

ACTIVIDAD REALIZADA. Se realiza mantenimiento preventivo limpieza general y restauración de pintura de cada una de las laminas articuladas. se efectuo mantenimiento general al equipo lubricacion de piñones de motor de arrastre. se realiza el cambio e instalación de una lamina articulada.

Se entrega banda transportadora funcionando correctamenteal personal a cargo y con su respectivo mantenimiento preventivo RONDA 4.

EQUIPOS ENTREGADOS O INTERVENIDOS

Descripción: Transportador Maletas	Marca: BANTRANS	Serial: 2369
Descripción:	Marca:	Serial:
Descripción:	Marca:	Serial:

OBSERVACIONES:

Se realiza verificación de banda de láminas articuladas, del carrusel llegadas de maletas.

Se recomienda instalación de tres (3) o mas laminas articuladas ya que se encuentran deterioradas y cristalizadas

FECHA 10 - Diciembre - 2025 HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

ENTRADA

NOMBRE CRISTIAN JAVIER OCAMPO CASTILLO

C.C. 1015466921

CARGO TECNICO RX

RECIBE

NOMBRE Luis Fernando Pri R

C.C. 7509473

CARGO Admvo.

CALIFICACIÓN

	SERVICIO	PRESTACIÓN
MALO		
REGULAR		
BUENO		
EXCELENTE		

7

INGESEGMAN LTDA.

ACTA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CÁMARAS

AÑO	MES	DIA	HORA INICIAL	HORA FINAL	LUGAR
2025	12	7			INFICALDAS

REFERENCIA:	ASISTENTES:
Cámaras CCTV	Ingeniero: Camilo Rubio


Amablemente presentamos resumen de actividades realizadas durante mantenimiento preventivo el pasado 7 de diciembre:


- Inspección general del circuito de cámaras análogas
- Limpieza interna y externa de las mismas
- Inspección de los grabadores híbridos
- Estudio de seguridad
- Recomendaciones


Componentes del sistema:

- 1 Grabador pentahibrido Hikvision con las siguientes características:
  - Referencia DS-7232HGHI-K2
  - Canales 32
  - Días de grabación 32
- 1 Grabador pentahibrido Hikvision con las siguientes características:
  - Referencia DS-7232HGHI-K2
  - Canales 32
  - Días de grabación 61 días
- Entre los dos grabadores, hay un total de 15 cámaras análogas instaladas (ahora 13).


Registro fotográfico:

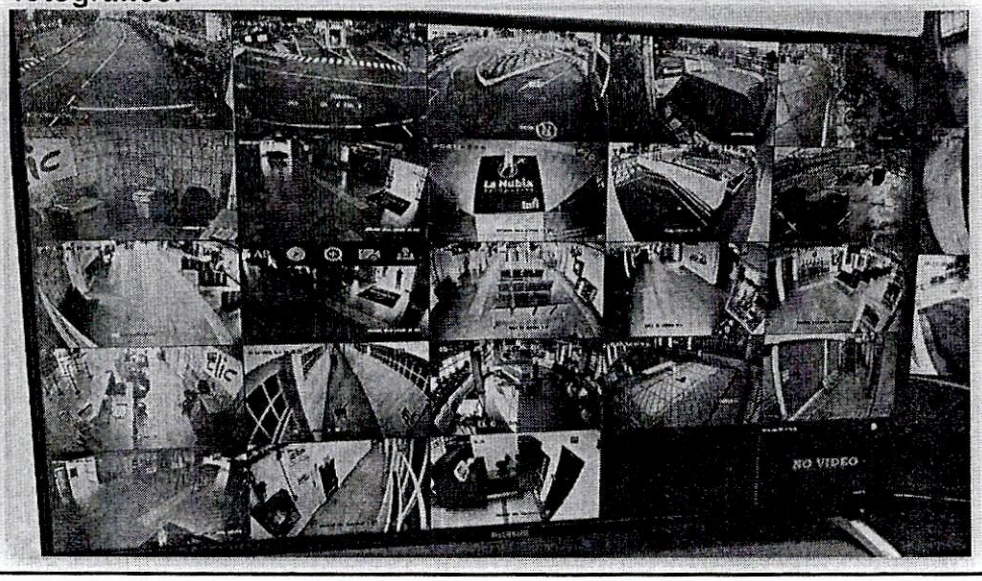


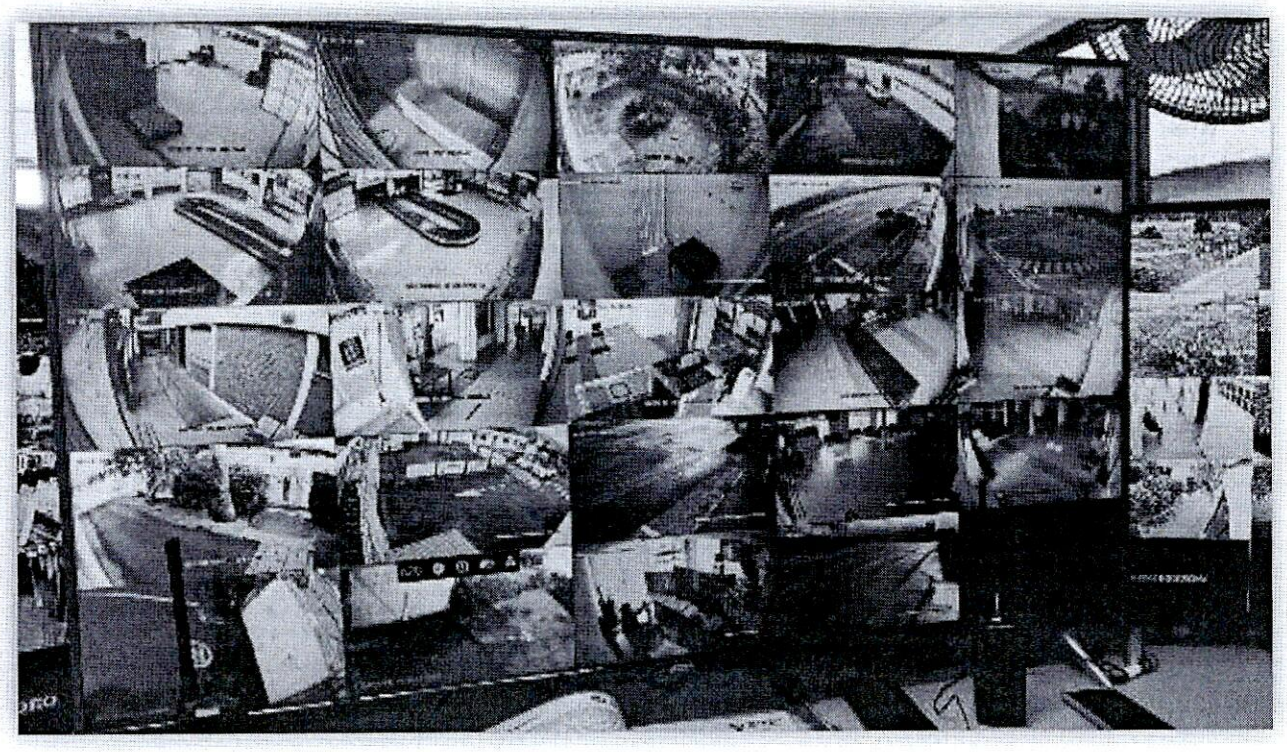

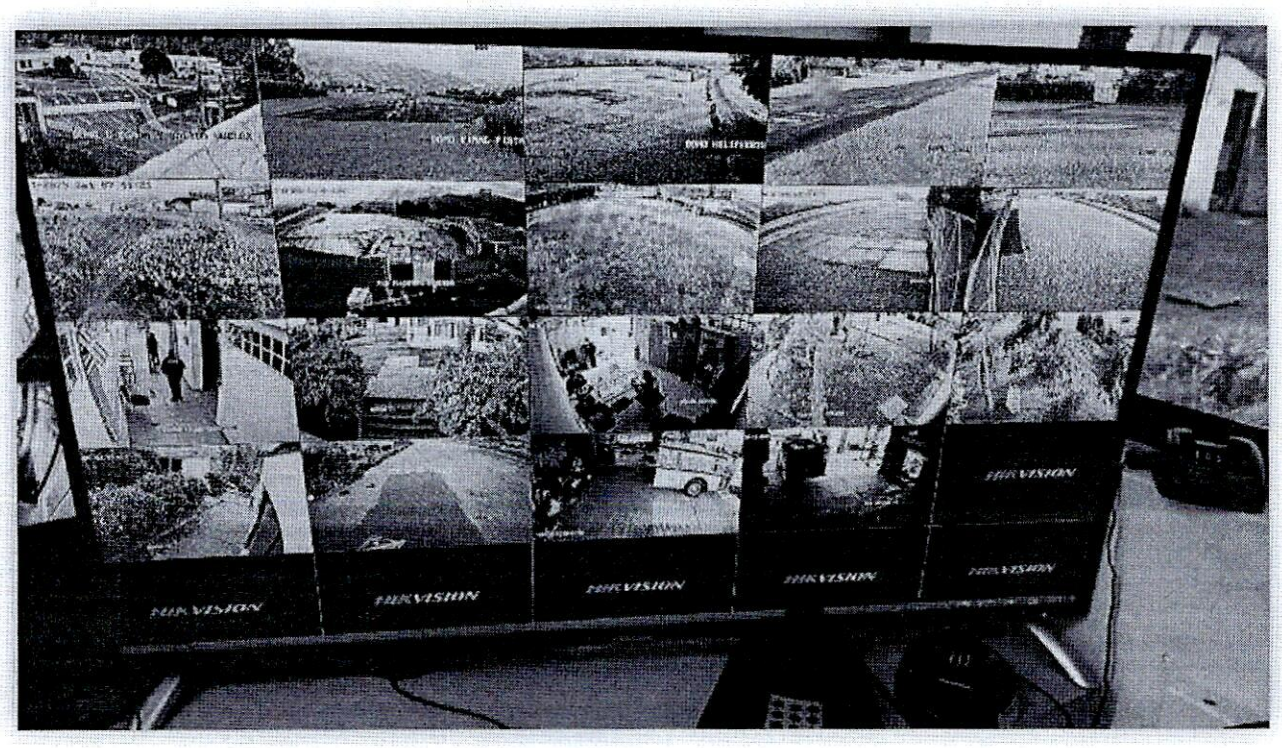
HIKVISION
HIKVISION
HIKVISION
HIKVISION
HIKVISION


INGESEGMAN LTDA.

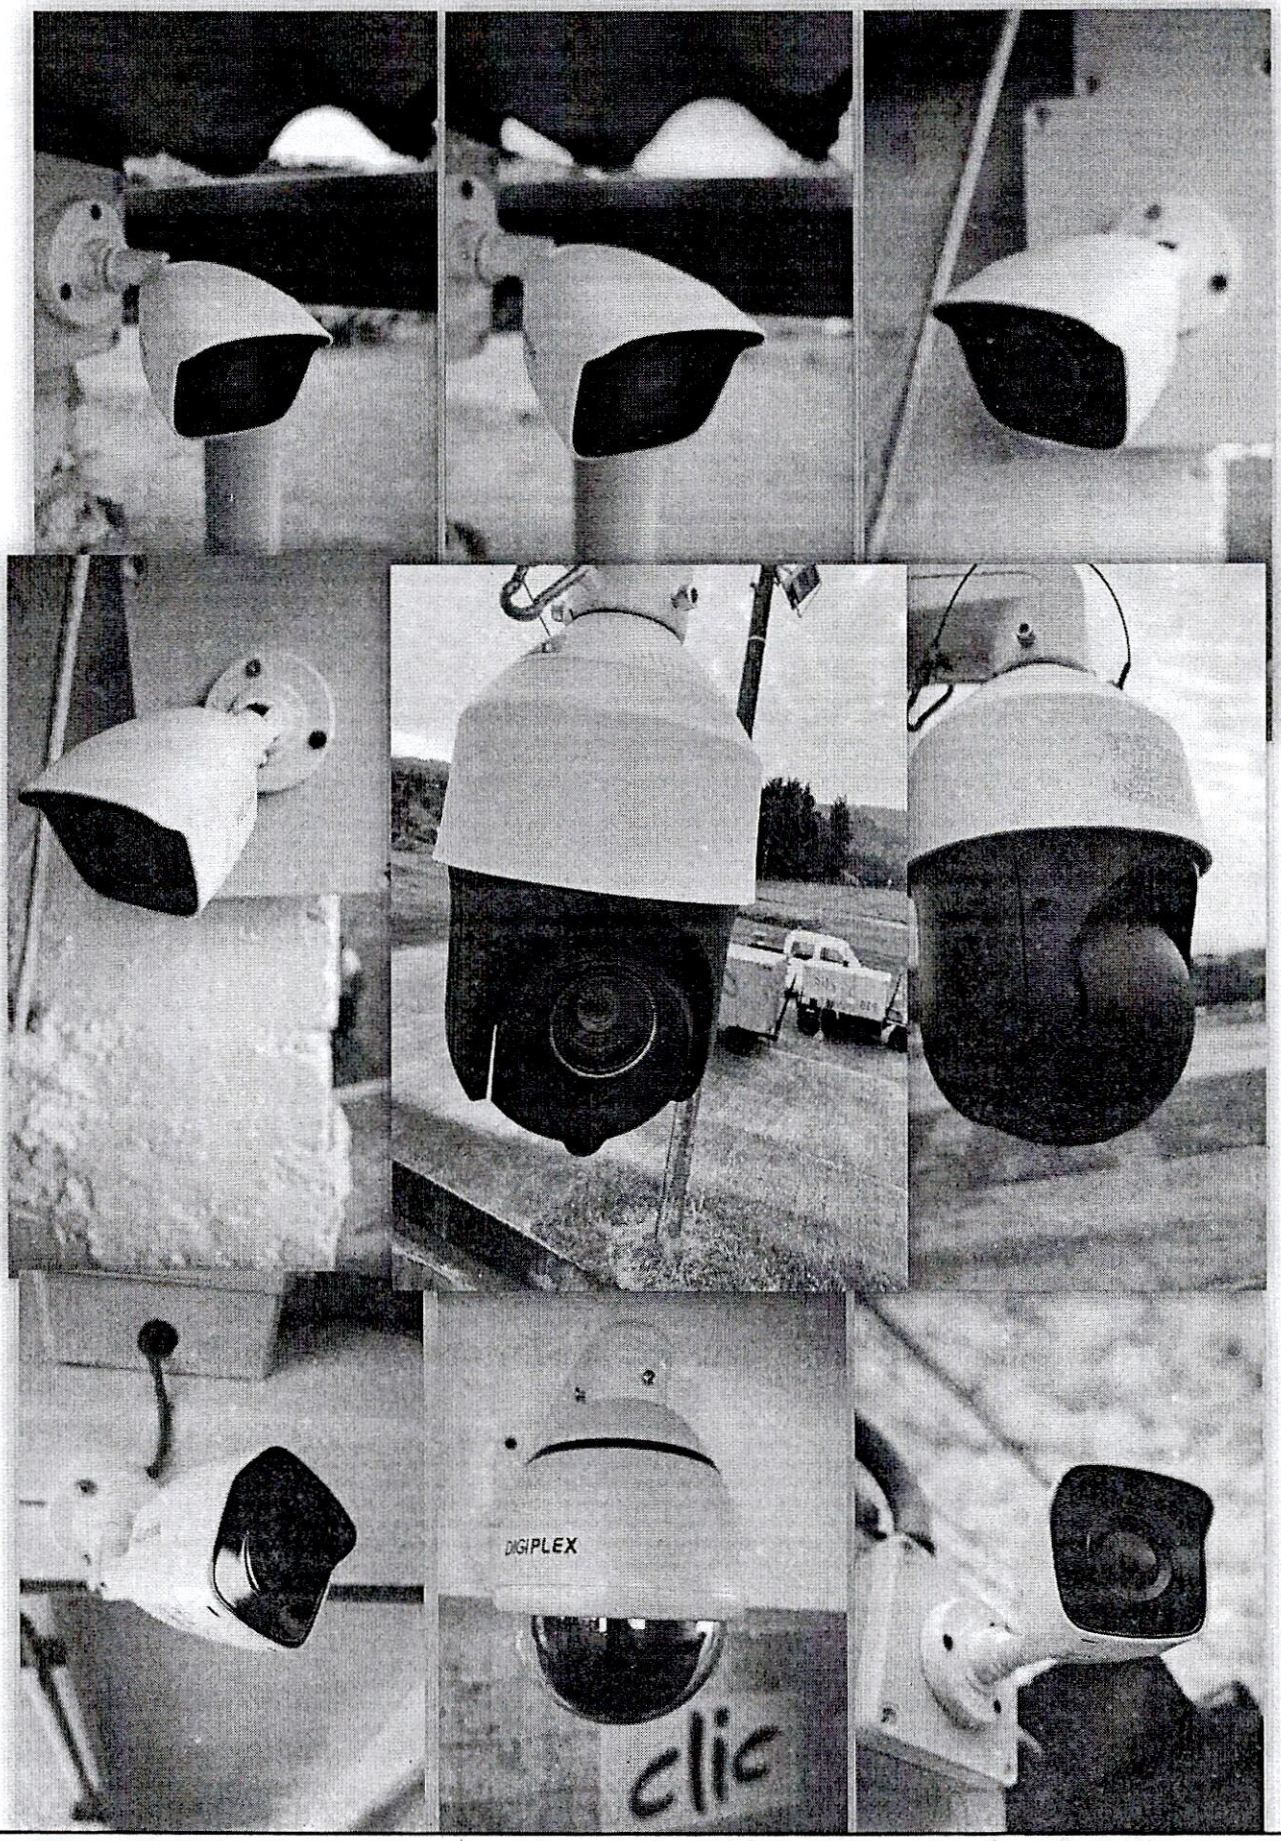

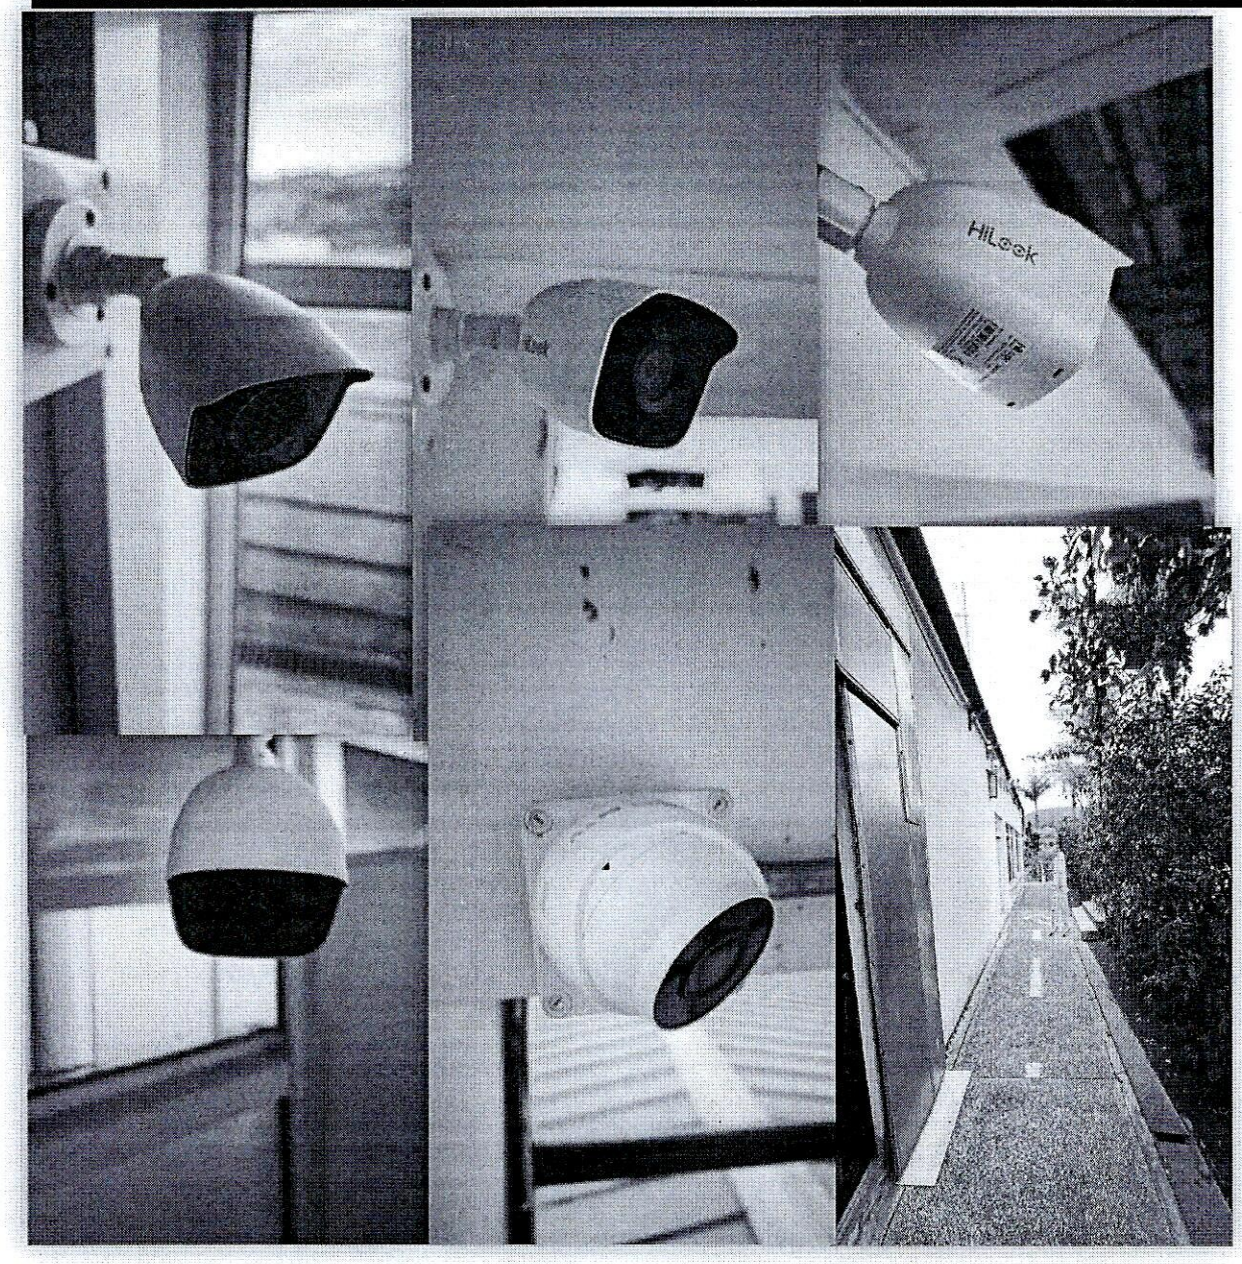


Recomendaciones:

- Migrar paulatinamente las cámaras análogas a cámaras IP
- Cambiar el domo del área "Clic" por uno nuevo (puede ser una cámara fija) debido a que su mecanismo está averiado.
- Con ayuda del personal de seguridad, se identifican algunos puntos importantes, que actualmente no cuentan con CCTV como lo son:
- **Entrada al aeropuerto:** Se recomienda una cámara que visualice el ingreso y otra que visualice la salida:

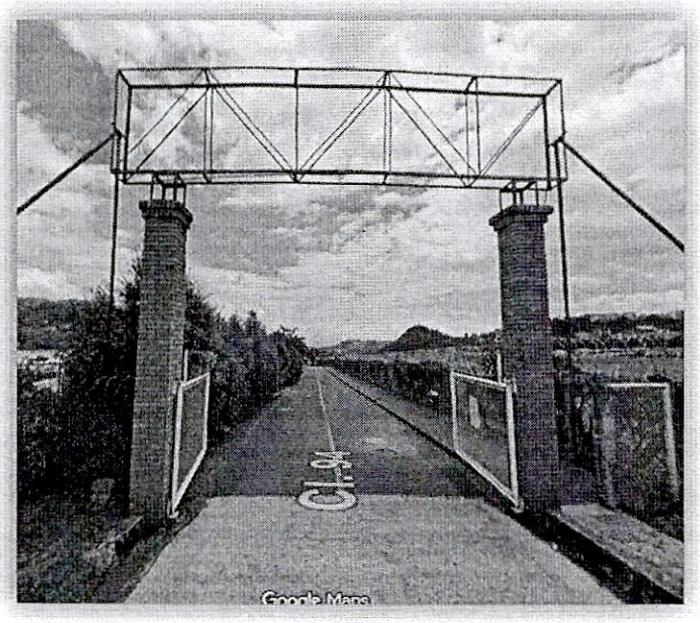

- **Áreas perimetrales cerca a las oficinas:** Se recomienda instalar por lo menos dos cámaras en el poste metálico que hay entre la bodega y la nueva sala de monitoreo, en aras de proteger la parte perimetral:

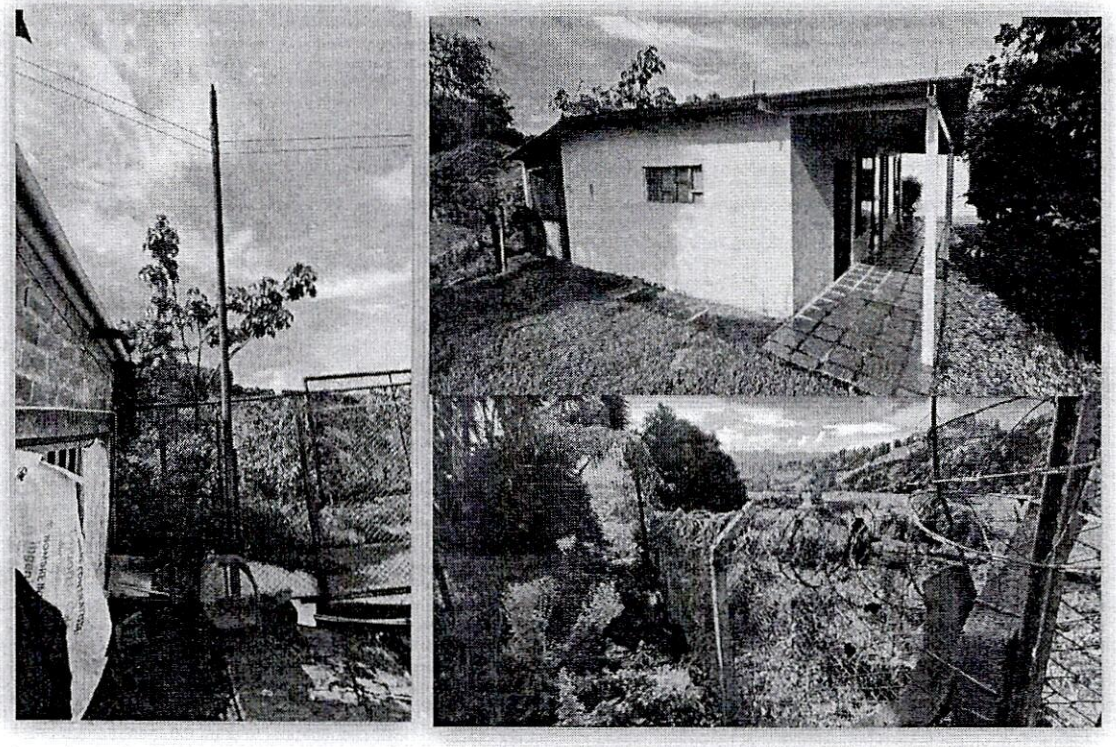

Sala de abordaje / espera: Reforzar la visual con cámaras adicionales en las áreas donde hay locales comerciales:




- **Reforzar la seguridad en el parqueadero:** Actualmente el parqueadero principal tiene sectores con poca capacidad visual, se recomienda instalar cámaras que permitan tener un mejor plano de la taquilla y áreas comunes.



Instalar cámara en pasillo exterior que divide bloque administrativo del bloque principal: Actualmente es una zona punto ciego, se recomienda instalar cámara para identificar riesgos oportunamente:

INGESEGMAN LTDA.

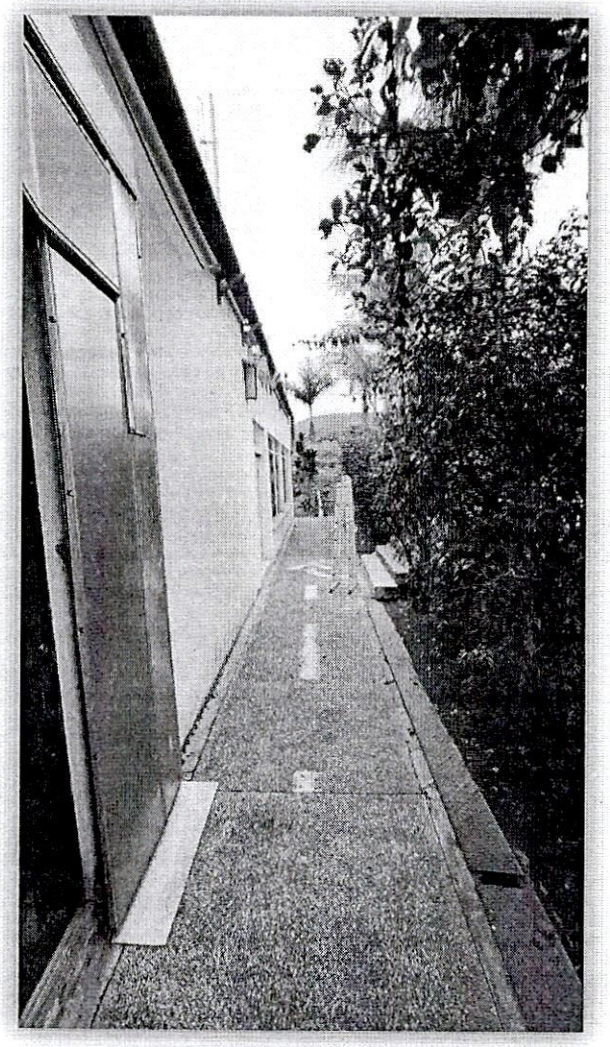

Esperamos la presente sea de su agrado, quedamos atentos a cualquier duda.

Cordialmente,

Firma:

Manuel Antonio Muñoz Cardozo		**Ing.**
Dpto. Técnico. **C.C 93.371.275 de Ibagué**		**Líder de Mantenimiento**

INGESEGMAN S.A.S.
NIT 830.095.936-1


ACTA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO MAQUINAS DE RAYOS X

AÑO	MES	DIA	HORA INICIAL	HORA FINAL	LUGAR
2025	12	11			Aeropuerto Nacional La Nubia / Manizales, caldas

REFERENCIA:	ASISTENTES:
HS 9075 SN: 26172	Cristian Javier Ocampo Castillo

RECOMENDACIONES AÑO 2026

PROPUESTA ACTUALIZACION ESTRUCTURA MAQUINA RX HS 9075 PARA EL PROCESO DE PRUEBAS CON EL MALETIN ASTM F792-08

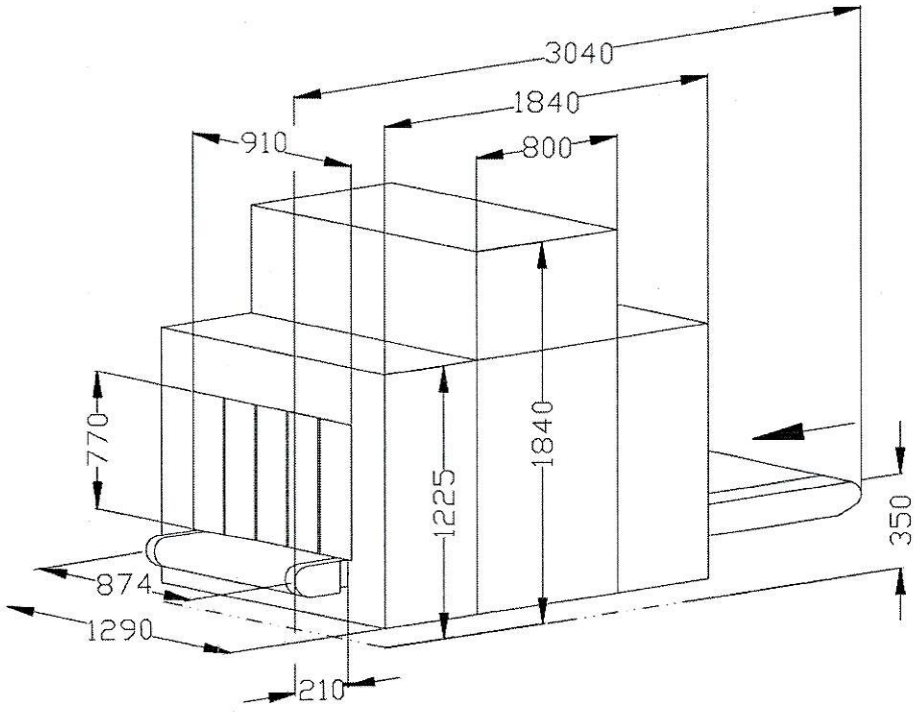

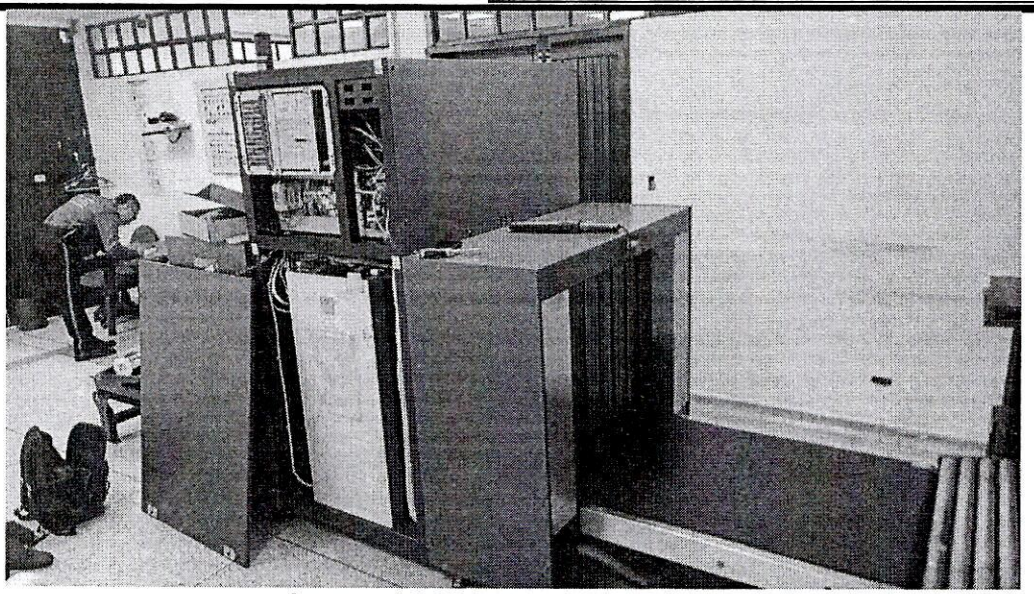


imagen 18. *Vista maquina actualmente*

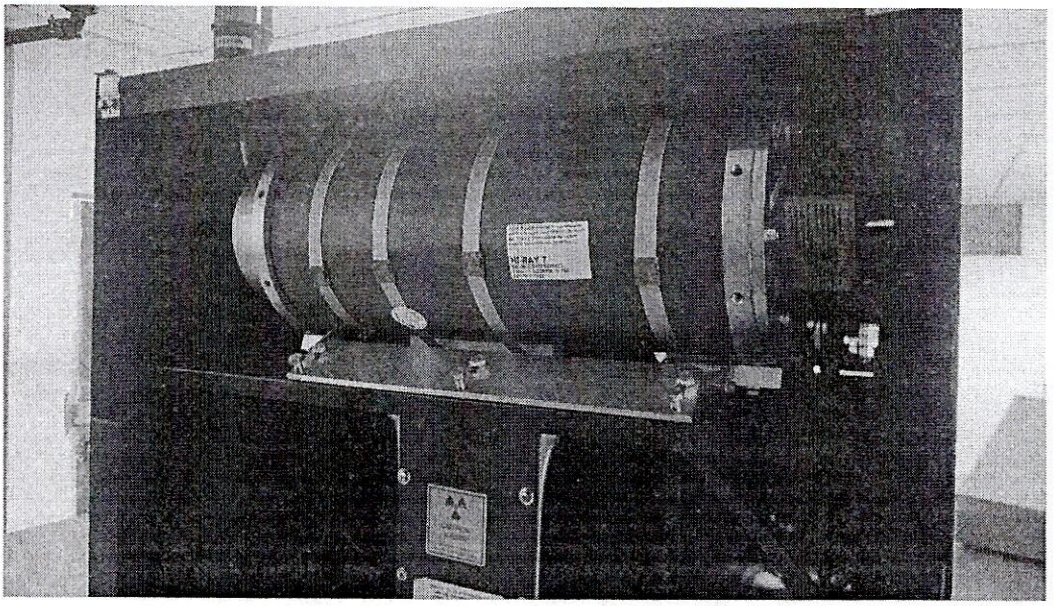
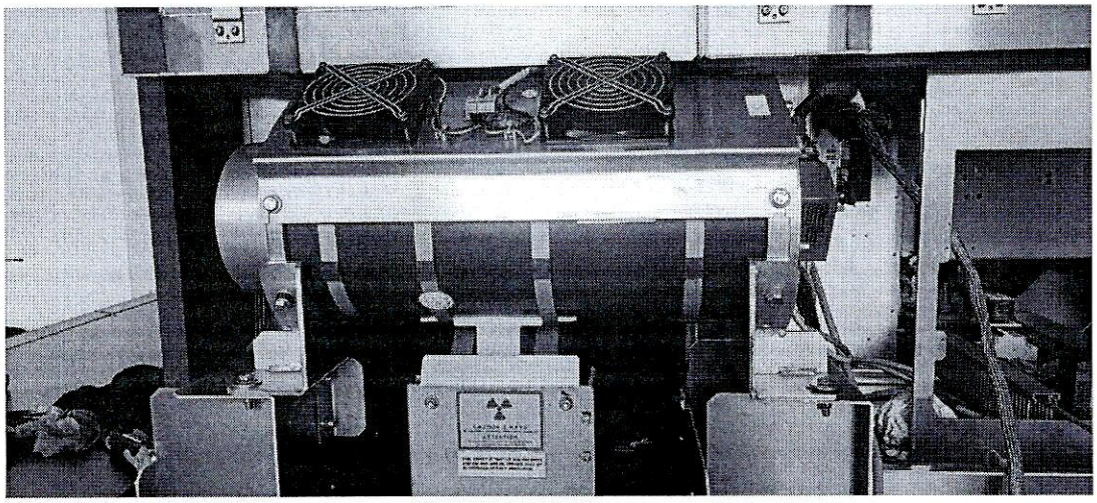




imagen 19. *Generador actualmente de la maquina HI-RAY 7 identificado color azul corresponde a un generador de 140KVA, es de aclarar que la fuente se debe cambiar de acuerdo al generador que se instale, es decir como este es un generador de 140KVA debe corresponder una fuente de igual condición.*



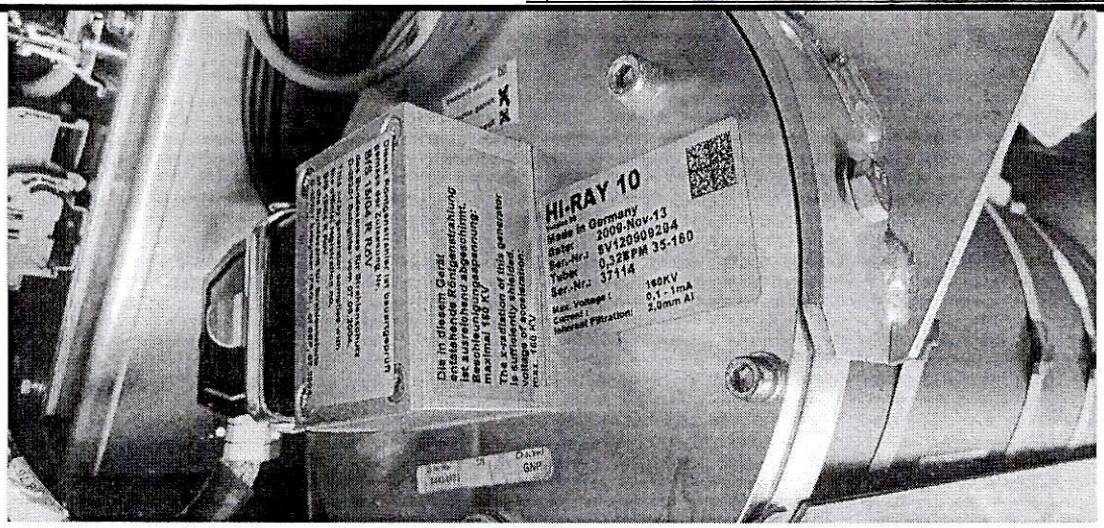


imagen 20. *Generador recomendado a instalar para la maquina HI-RAY 10 identificado color gris corresponde a un generador de 160KVA, esto quiere decir que tiene mayor potencia, al realizar este cambio se requiere el cambio también de la fuente para un generador HI_RAY 10*

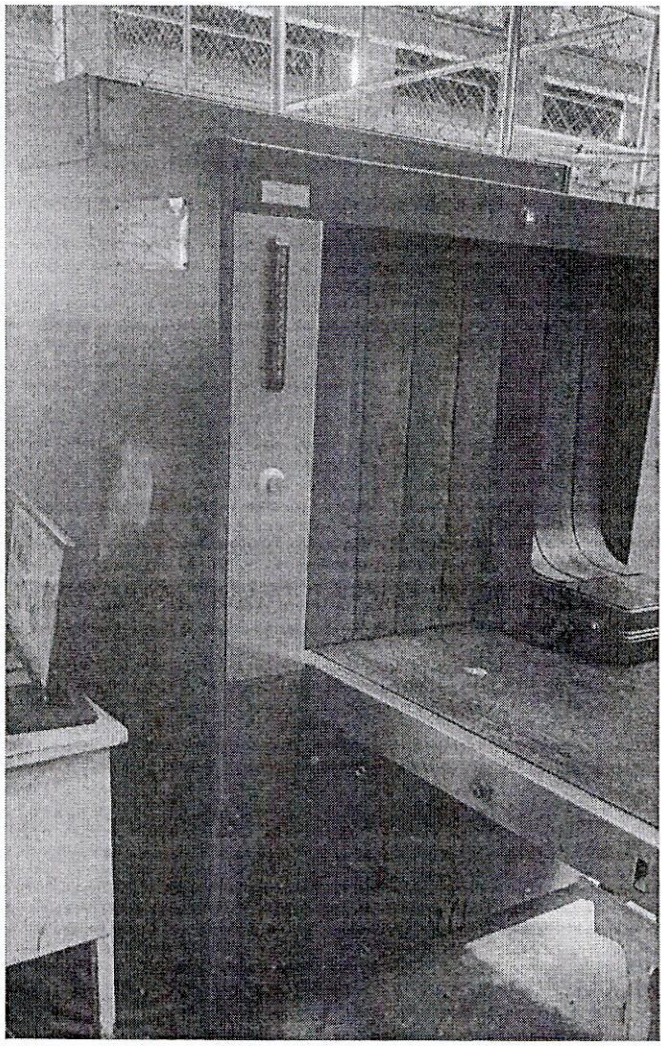


imagen 21. *La propuesta es realizar el cambio de estructura subir la banda y pasar el generador en la parte inferior para obtener una mejor resolución y penetración, al tener el generador y la banda lo más cercano se obtiene una mejor imagen en el test*

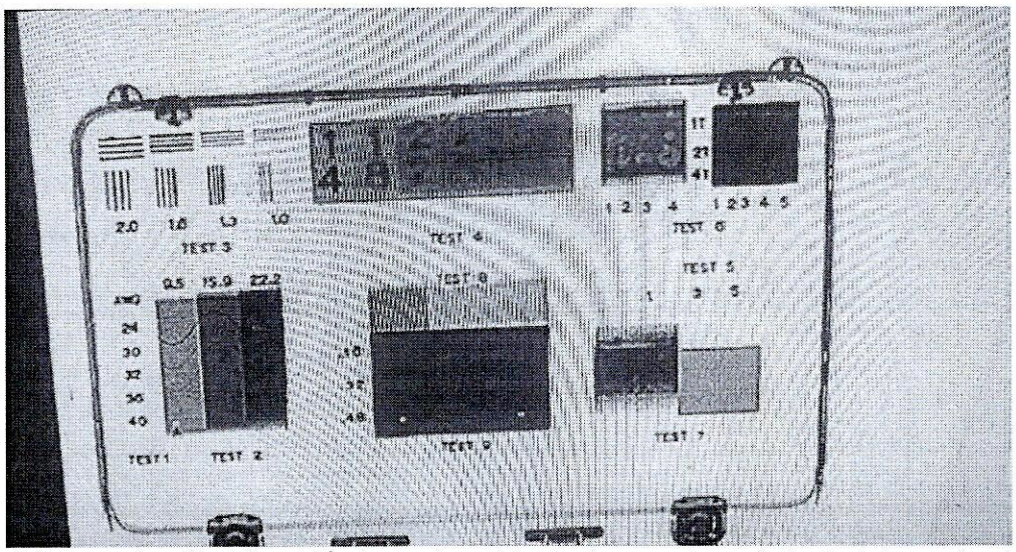


imagen 21. *Demostración del maletín de pruebas obteniendo correctamente los test de prueba del maletín*

- Se recomienda no obturar paros de emergencia, o manipulación de la máquina para evitar daños.
- Se recomienda a futuro realizar la actualización de estructura y topología de la maquina actualmente HS 9075 para una mejor imagen en los test del maletín y pase realmente las pruebas.
- Al realizar este acondicionamiento se requiere cambiar las mesas de rodillo o hacer una adecuación del sitio de la apertura a donde ingresan las maletas para que la mesa de rodillo este a nivel de la maquina RX.

Cordialmente,

Firma:

Cristian Javier Ocampo Castillo
Dpto. Técnico.
C.C 1.1015.466.921

Firma:

Ing.
Líder de Mantenimiento

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830096936	1	INGESEGMAN LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CRA 85 H 52 A 44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9277158	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1984823335	9496084416	E	2025/12/10	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	$6,616,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$3,678,500	$0	$0	$3,678,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,071,600	$0	$0	$1,071,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,365,800	$0	$0	$2,365,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$241,100	$0	$0	$241,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,180,700	$0	$0	$1,180,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$1,180,700	$0	$0	$1,180,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$859,700	$0	$0	$859,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	8	$859,700	$0	$0	$859,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$897,300	$0	$0	$897,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$417,000	$0	$0	$417,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$86,000	$0	$0	$86,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$394,300	$0	$0	$394,300
TOTAL				8	$6,616,200	$0	$0	$6,616,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830096936	1	INGESEGMAN LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CRA 85 H 52 A 44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9277158	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1984823335	9496084416	E	2025/12/10	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	$6,616,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAFAM (8 Afiliados)						$22,426,950	$3,678,500			$22,426,950	$897,300			$21,487,167	$859,700			$22,426,950	$1,180,700		$0	$0
Centro de Trabajo: 2,436 (2 Afiliados)						$2,929,950	$468,900			$2,929,950	$117,300			$1,990,167	$79,700			$2,929,950	$47,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,929,950	$468,900			$2,929,950	$117,300			$1,990,167	$79,700			$2,929,950	$47,200		$0	$0
1	CC	52217318	MUÑOZ ELIZABETH	230201	9	$510,000	$81,600	EPS005	9	$510,000	$20,400	CCF21	9	$510,000	$20,400	14-23	9	$510,000	$12,500	9	$0	$0
2	CC	52217318	MUÑOZ ELIZABETH	230201	21	$996,450	$159,500	EPS005	21	$996,450	$39,900	CCF21	21	$56,667	$2,300	14-23	21	$996,450	$0	21	$0	$0
3	CC	79362832	SIERRA RUBEN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$1,750,000	$280,000			$1,750,000	$70,000			$1,750,000	$70,000			$1,750,000	$2,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,750,000	$280,000			$1,750,000	$70,000			$1,750,000	$70,000			$1,750,000	$2,800		$0	$0
4	CC	52449161	ROCHA LILIA	231001	9	$525,000	$84,000	EPS005	9	$525,000	$21,000	CCF21	9	$525,000	$21,000	14-23	9	$525,000	$2,800	9	$0	$0
5	CC	52449161	ROCHA LILIA	231001	21	$1,225,000	$196,000	EPS005	21	$1,225,000	$49,000	CCF21	21	$1,225,000	$49,000	14-23	21	$1,225,000	$0	21	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO V (5 Afiliados)						$17,747,000	$2,929,600			$17,747,000	$710,000			$17,747,000	$710,000			$17,747,000	$1,130,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$17,747,000	$2,929,600			$17,747,000	$710,000			$17,747,000	$710,000			$17,747,000	$1,130,700		$0	$0
6	CC	1003068504	GOMEZ DAVID	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
7	CC	1002556699	MANRIQUE MAICOLTH	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
8	CC	93371275	MUÑOZ MANUEL	25-14	30	$9,000,000	$1,530,000	EPS008	30	$9,000,000	$360,000	CCF21	30	$9,000,000	$360,000	14-23	30	$9,000,000	$626,400	30	$0	$0
9	CC	1015466921	OCAMPO CRISTIAN	231001	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF21	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
10	CC	52157284	ZAMBRANO ELIZABETH	231001	9	$644,100	$103,100	EPS002	9	$644,100	$25,800	CCF21	9	$644,100	$25,800	14-23	9	$644,100	$44,900	9	$0	$0
11	CC	52157284	ZAMBRANO ELIZABETH	231001	21	$1,502,900	$240,500	EPS002	21	$1,502,900	$60,200	CCF21	21	$1,502,900	$60,200	14-23	21	$1,502,900	$0	21	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$22,426,950	$3,678,500			$22,426,950	$897,300			$21,487,167	$859,700			$22,426,950	$1,180,700		$0	$0

2025/12/05 12:06 PM

INGESEGMAN S.A.S.
NIT 830.096.936-1

Venta y Mantenimiento de equipos para seguridad
Máquina de Rayos X
Circuito Cerrado de T.V.
Alarmas
Control de Acceso y perimetral
Detector de Metales, explosivos
Alquiler de Equipos rayos x

El suscrito Representante Legal, **MANUEL ANTONIO MUÑOZ** con cedula de ciudadanía No. 93.371.275 de Ibagué

CERTIFICA:

Que **INGESEGMAN S.A.S.**, Nit 830.096.936-1, se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos de Seguridad Social Integral (salud, pensiones, riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA), cuando a ello hubiera lugar, en los últimos seis meses, dando cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 y demás normas concordantes.

Bogotá, D.C., 12, diciembre de 2025

Manuel Antonio Muñoz

Representante Legal