ANEXO No. 01

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

CONTRATO DAMC-030-2025

PLAZO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE
ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND

CONTRATISTA
ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES

SUPERVISOR
ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA

PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO:			**CARRERA 3 CON 7**	
EQUIPO	**REFERENCIA**	**No. DE SERIE**	**DIAGNOSTICO**	**QUEDA FUNCIONAL SI O NO**
Cámara PTZ	INDIGO ACTIVE VISION SYSTEMS LIMITED	está borrado	El equipo prende, tiene conexión de red, en el punto se conecto al computador evidenciando que si conecta al software, se genera vinculaciòn en el NVR sin embargo el procesador no realiza el autofoco adecuadamente, además, el equipo muestra un deterioro avanzado IP: 192.168.9.37, usuario: Admin, clave: 1234	no
Switch/ Router	D-link	R3Z31E3000835	Equipos en buen estado y funcionado por fibra óptica a 1Tbps	si
Trasformador de voltaje	Transformador de voltaje 220 a 110	NA	funcionando con voltajes normales	si
Ups	POWEST	UNET	Las Baterías están en corto, por ende no es posible dejarla en funcionamiento	no

Evidencia fotográfica

Maniobra	Medición
	

Conclusión

La RED entre la central y el punto de cámara queda funcionando correctamente, sin embargo, fue posible configurar la cámara en el NVR de la central, sin embargo, muestra una imagen deficiente a causa de daño en el procesador.
Solución: ya que el domo muestra un deterioro avanzado se sugiere cambiarlo por nuevo, además, se debe cambiar la Ups, los demás equipos están operando correctamente.

_____

Elaboró: Kevin Simón Olivo
Técnico especializado CCTV

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO: CALLE 4 CON CARRERA 1

EQUIPO	REFERENCIA	No. DE SERIE	DIAGNOSTICO	QUEDA FUNCIONAL SI O NO
Cámara PTZ	INDIGO ACTIVE VISION SYSTEMS LIMITED	Está borrado	El equipo prende, tiene conexión de red, en el punto se conecto al computador evidenciando que si conecta al software pero no hay claves de acceso, por ende no fue posible configurarlo, además, el equipo muestra un deterioro avanzado	no
Switch/ Router	d-link	R3z331e3000834	El equipo está en buen estado, sin embargo no es posible conectarlo con la central ya que la fibra óptica está fracturada	no
Trasformador de voltaje	Transformador de voltaje 220 a 110	NA	funcionando con voltajes normales los tacos se encontraron abajo	si
Ups	POWEST	TITAN	Funcionando con voltajes normales, las baterías aún están funcionales, sin embargo, se debe realizar el cambio de éstas lo más pronto posible	si

Evidencia fotográfica

Maniobra	Medición
	

Conclusión

La RED entre la central y el punto de cámara NO queda funcionando por que la fibra está fracturada, además, no fue posible configurar la cámara, ya que no tuvimos acceso a las claves de configuración de la cámara.
Solución: ya que el domo muestra un deterioro avanzado se sugiere cambiarlo por nuevo, se debe cambiar las baterías de la Ups, además, se debe reemplazar todo el trayecto de la fibra óptica.

_____

Elaboró: Kevin Simón Olivo
Técnico especializado CCTV

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

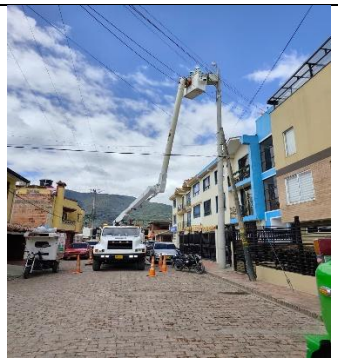
FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO: SECTOR CEREZOS

EQUIPO	REFERENCIA	No. DE SERIE	DIAGNOSTICO	QUEDA FUNCIONAL SI O NO
Cámara PTZ	DAHUA	Está borrado	El equipo prende, tiene conexión de red en el punto, se conecto al computador evidenciando que si conecta al software pero no hay claves de acceso, por ende no fue posible configurarlo.	no
Switch/ Router	ROUTER BOARD	7A370731B637/ 733	El equipo está en buen estado	NO
Antena radio enlace	Ubiquiti	Ubiquiti	Equipos son obsoletos no fue posible actualizar el firmware	no
Trasformador de voltaje	Transformador de voltaje a 110	NA	funcionando con voltajes normales los tacos se encontraron abajo	si
Ups	POWEST	TITAN	funcionando con voltajes normales	si

Evidencia fotográfica

Maniobra	Medición
	

Conclusión

La RED entre la central y el punto de cámara no queda funcionando correctamente, además, no fue posible configurar la cámara, ya que no tuvimos acceso a las claves de configuración de la cámara.
Solución: ya que el domo muestra un deterioro avanzado se sugiere cambiarlo por nuevo, además, se debe cambiar las baterías de la Ups, además se debe implementar fibra óptica para la conexión de red entre el punto y la central de monitoreo.

_____

Elaboró: Kevin Simón Olivo
Técnico especializado CCTV

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO:			**SEMAFORO CALLE 7 CON CRA 1**	
EQUIPO	**REFERENCIA**	**No. DE SERIE**	**DIAGNOSTICO**	**QUEDA FUNCIONAL SI O NO**
Cámara PTZ	DAHUA	Esta deteriorado	El punto no tiene alimentación eléctrica, el domo presenta alto deterioro y no es funcional	no
modem de movistar	MOVISTAR	MOVISTAR	El punto carece de red alguna ni radio enlace ni fibra óptica, tiene un modem movistar sin conexión a internet	no
Trasformador de voltaje	110 no hay protección de equipos	NA	NO ESTA INSTALADO	
Ups	no	no	NO ESTA INSTALADO	no

Evidencia fotográfica

Maniobra	Equipo de cámara semáforo
	

Conclusión

La RED entre la central y el punto de cámara no queda funcionando, ya que carece de Red alguna.
El punto Carece de equipos de protección eléctrica ni trasformador ni UPS, adicionalmente el punto no está energizado
El domo PTZ está en alto deterioro
Solución: ya que el domo muestra un deterioro avanzado se sugiere cambiarlo por nuevo, además, se debe instalar alimentación eléctrica adecuada con las protecciones requeridas por la norma RETIE y se debe establecer una red en fibra óptica entre el punto y la central

_____

Elaboró: Kevin Simón Olivo
Técnico especializado CCTV

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

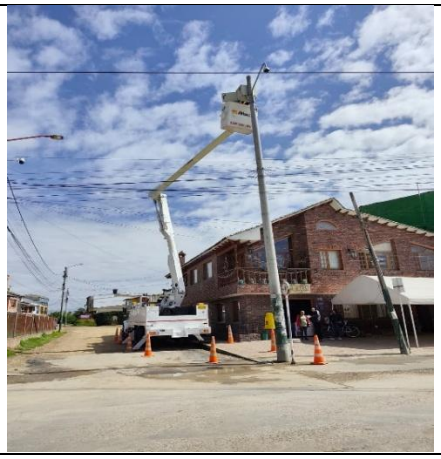
FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO: EL FORO

EQUIPO	REFERENCIA	No. DE SERIE	DIAGNOSTICO	QUEDA FUNCIONAL SI O NO
Cámara PTZ	INDIGO ACTIVE VISION SYSTEMS LIMITED	está borrado	El equipo prende, tiene conexión de red en el punto, se conecto al computador evidenciando que si conecta al software, se vinculo al NVR opteniendo imagen, el equipo muestra un deterioro avanzado, sin embargo queda en operaciòn. IP: 192.168.9.37, usuario: Admin, clave: 1234	si
Switch/ Router	D-link	R3Z31E3000316	El equipo está en buen estado	si
Trasformador de voltaje	Transformador de voltaje 220 a 110	NA	transformador en buen estado voltajes de entrada y salida adecuados	si
Ups	POWEST	UNET	Las Baterías están en corto, por ende no es posible dejarla en funcionamiento	no

Evidencia fotográfica

Maniobra	Medición
	

Conclusión

La RED entre la central y el punto de cámara queda funcionando, además, fue posible configurar la cámara en el NVR, sin embargo, la imagen no es óptima.
Solución: ya que el domo muestra un deterioro avanzado se sugiere cambiarlo por nuevo, se debe cambiar las baterías de la Ups.

_____

Elaboró: Kevin Simón Olivo
Técnico especializado CCTV

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

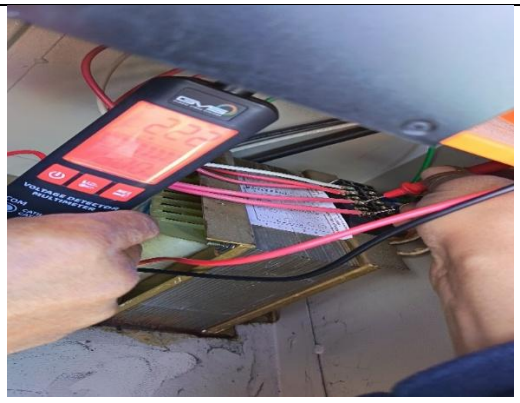
PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO:	PARQUE PRINCIPAL			
EQUIPO	**REFERENCIA**	**No. DE SERIE**	**DIAGNOSTICO**	**QUEDA FUNCIONAL SI O NO**
Cámara PTZ	DAHUA	Está borrado	El domo presenta alto deterioro y no es funcional, se evidencio la fuente de alimentación quemada por sobre tensión	no
Switch/ Router	D-link	R3Z31E3000833	El equipo está en buen estado, sin embargo no es posible conectarlo con la central ya que la no se pudo actualizar el radio enlace y el trasformador está averiado, por ende queda apagado	no
Antena radio enlace	D-link	Está borrado	Equipos son obsoletos no fue posible actualizar el firmware	no
Trasformador de voltaje	Transformador de voltaje 220 a 110	NA	transformador averiado, tiene alimentación de entrada a 220vac pero no permite la salida a 110vac	no
Ups	POWEST	UNET	Las Baterías están en corto, por ende no es posible dejarla en funcionamiento	no

Evidencia fotográfica

Maniobra	Medición
	

Conclusión

La RED entre la central y el punto de cámara NO queda funcionando a causa de: Daño grave en el trasformador y radio enlace obsoleto, además, El domo Ptz está averiado.
Solución: ya que el domo muestra un deterioro avanzado se sugiere cambiarlo por nuevo, se debe cambiar las baterías de la Ups, además, se debe implementar fibra óptica para generar la red hacia la central.

_____

Elaboró: Kevin Simón Olivo
Técnico especializado CCTV

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO:			SALON COMUNAL EL CHICO	
EQUIPO	**REFERENCIA**	**No. DE SERIE**	**DIAGNOSTICO**	**QUEDA FUNCIONAL SI O NO**
Cámara PTZ	DAHUA	Está borrado	Domo ptz se deja funcionando pero tiene una falla en el lente cristalizado	SI
Switch/ Router	Routerboard	7A37076D8B9B/734	se realizó mantenimiento de conectores, y limpieza, queda en correcto funcionamiento	si
Antena radio enlace	UBIQUITI	UBIQUITI	Equipos en buen estado	si
Trasformador de voltaje	Transformador de voltaje 110	NA	funcionando con voltajes normales	si
Ups	POWEST	Titán	funcionando con voltajes normales	si

Evidencia fotográfica

Maniobra	Medición
	

Conclusión

La RED entre la central y el punto de cámara queda funcionando correctamente, El domo Ptz quedo configurado y en funcionamiento en la central de monitoreo, sin embargo, el lente tiene altos signos de deterioro, se investigó con la marca quienes nos indicaron que ese repuesto ya no está en el mercado.
Solución: ya que el domo muestra un deterioro avanzado se sugiere cambiarlo por nuevo, además, se debe cambiar las baterías de la Ups, los demás equipos están operando correctamente.

_____

Elaboró: Kevin Simón Olivo
Técnico especializado CCTV

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO:			JARDIN BOTANICO	
EQUIPO	**REFERENCIA**	**No. DE SERIE**	**DIAGNOSTICO**	**QUEDA FUNCIONAL SI O NO**
Cámara PTZ	DAHUA		En el punto se verifica domo conectandolo al computador al sostware del fabricante queda funcionado domo en buen estado. IP: 192.168.9.26, usuario: admin, clave: admin	si
Switch/ Router	Routerboard	7A37079DC8 AC/734	en buen estado queda fucionando por radio frecuencia	si
Antena radio enlace	Ubiquiti		equipos funcionando	si
Trasformador de voltaje	Transfomador de voltaje 220 a		funcionando con voltajes normales	si
Ups	POWEST	TITAN	funcionando con voltajes normales	si

Evidencia fotográfica

Maniobra	Medición
	

Conclusión

La RED entre la central y el punto de cámara queda funcionando correctamente, El domo Ptz quedo configurado y en funcionamiento en la central de monitoreo.
Sugerencia: Se debe cambiar las baterías de la Ups, los demás equipos están operando correctamente.

_____

Elaboró: Kevin Simón Olivo
Técnico especializado CCTV

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO:			**SECTOR BANCARIO**	
EQUIPO	**REFERENCIA**	**No. DE SERIE**	**DIAGNOSTICO**	**QUEDA FUNCIONAL SI O NO**
Cámara PTZ	INDIGO ACTIVE VISION SYSTEMS LIMITED		en el punto se conecta al computador evidenciando que si conecta al sostware, es posible vincularlo en el NVR, se optiene imagen òptima. Ip.192.168.9.31, usuario. Admin, clave: 1234	si
Switch/ Router	D-link	7A370731B637/733	en buen estado y funcionando en red por fibra	si
Trasformador de voltaje	Transfomador de voltaje 220 a 110		funcionando con voltajes normales los tacos se encotraron abajo	si
Ups	POWEST	UNET	ups dañada	no

Evidencia fotográfica

Maniobra	Medición
	

Conclusión

La RED entre la central y el punto de cámara queda funcionando correctamente, fue posible configurar la cámara en el NVR de la central, queda funcionando con buena imagen, sin embargo, la UPS está averiada, se conectó directo a la toma 110vac.

Solución: se debe cambiar la Ups, los demás equipos están operando correctamente.

_____

Elaboró: Kevin Simón Olivo

Técnico especializado CCTV

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO:			SECTOR TOBARROSO	
EQUIPO	**REFERENCIA**	**No. DE SERIE**	**DIAGNOSTICO**	**QUEDA FUNCIONAL SI O NO**
Cámara PTZ	INDIGO ACTIVE VISION SYSTEMS LIMITED	Está borrado	Domo ptz dañado se hacen las mediciones de voltaje de la fuente de poder y esta funciona bien	no
Switch/ Router	Routerboard	7A37071F270E2/738	en buen estado, fuera de red	no
Antena radio enlace	RADWIN	RADWIN	Equipos son obsoletos no fue posible actualizar el firmware	no
Trasformador de voltaje	Transformador de voltaje 110	NA	funcionando con voltajes normales	si
Ups	POWEST	Titán	funcionando con voltajes normales	si

Evidencia fotográfica

Maniobra	Medición
	

Conclusión

La RED entre la central y el punto de cámara NO queda funcionando a causa de radio enlace obsoleto, además, El domo Ptz está averiado.
Solución: ya que el domo está averiado debe cambiar por nuevo, se debe cambiar las baterías de la Ups, además, se debe implementar fibra óptica para generar la red hacia la central.

_____

Elaboró: Kevin Simón Olivo
Técnico especializado CCTV

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO:			CALLE 1RA CON CRA 1RA	
EQUIPO	**REFERENCIA**	**No. DE SERIE**	**DIAGNOSTICO**	**QUEDA FUNCIONAL SI O NO**
Cámara PTZ	INDIGO ACTIVE VISION SYSTEMS LIMITED	Está borrado	En el punto se conecta al computador evidenciando que si conecta al software pero no hay red para dejarlo en funcionamiento y tampoco la clave de acceso	no
Switch/ Router	D-LINK	R3Z31E3000684	el equipo es funcional pero la fibra óptica está fracturada	no
Trasformador de voltaje	Transformador de voltaje 220 A	NA	funcionando con voltajes normales	si
Ups	POWEST	UNET	funcionando con voltajes normales	si

Evidencia fotográfica

Maniobra	Medición
	

Conclusión

La RED entre la central y el punto de cámara NO queda funcionando por que la fibra está fracturada, además, no fue posible configurar la cámara, ya que no tuvimos acceso a las claves de configuración de la cámara.
Solución: ya que el domo muestra un deterioro avanzado se sugiere cambiarlo por nuevo, se debe cambiar las baterías de la Ups, además, se debe reemplazar todo el trayecto de la fibra óptica.

_____

Elaboró: Kevin Simón Olivo
Técnico especializado CCTV

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO:			CUATRO ESQUINAS	
EQUIPO	**REFERENCIA**	**No. DE SERIE**	**DIAGNOSTICO**	**QUEDA FUNCIONAL SI O NO**
Cámara PTZ	INDIGO ACTIVE VISION SYSTEMS LIMITED	Está borrado	en el punto se conecta al computador evidenciando que si conecta al software pero no se pueden hacer configuraciones ya que no poseemos las claves de administrador	no
Switch/ Router	D-LINK	R3Z31E3000683	en buen estado, sin funcionamiento porque la fibra esta fracturada	no
Trasformador de voltaje	Transformador de voltaje 220 a 110	NA	funcionando con voltajes normales	si
Ups	POWEST	U NET	funcionando con voltajes normales	si

Evidencia fotográfica

Maniobra	Medición
	

Conclusión

La RED entre la central y el punto de cámara NO queda funcionando por que la fibra está fracturada, además, no fue posible configurar la cámara, ya que no tuvimos acceso a las claves de configuración de la cámara.
Solución: ya que el domo muestra un deterioro avanzado se sugiere cambiarlo por nuevo, se debe cambiar las baterías de la Ups, además, se debe reemplazar todo el trayecto de la fibra óptica.

_____

Elaboró: Kevin Simón Olivo
Técnico especializado CCTV

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

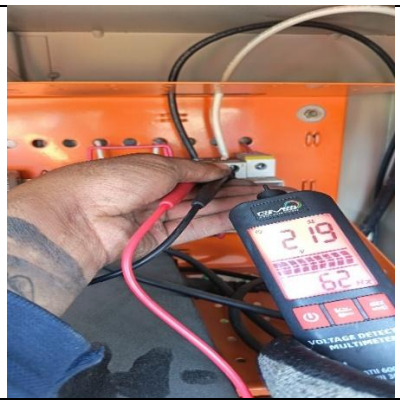
PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO:			SECTOR LOS ANDES	
EQUIPO	**REFERENCIA**	**No. DE SERIE**	**DIAGNOSTICO**	**QUEDA FUNCIONAL SI O NO**
Cámara PTZ	INDIGO ACTIVE VISION SYSTEMS LIMITED	está borrado	El equipo prende, tiene conexión de red en el punto, se conecto al computador evidenciando que si conecta al software pero no hay claves de acceso, por ende no fue posible configurarlo, además, el equipo muestra un deterioro avanzado	no
Switch/ Router	Switch/ Router	Switch/ Router	en buen estado, fuera de red	SI
Antena radio enlace	Radwin	Radwin	Equipos son obsoletos no fue posible actualizar el firmware	NO
Trasformador de voltaje	Transformador de voltaje 220 a 110	NA	funcionando con voltajes normales	si
Ups	POWEST	TITAN	funcionando con voltajes normales	si

Evidencia fotográfica

Maniobra	Medición
	

Conclusión

La RED entre la central y el punto de cámara no queda funcionando correctamente, además, no fue posible configurar la cámara, ya que no tuvimos acceso a las claves de configuración de la cámara.
Solución: ya que el domo muestra un deterioro avanzado se sugiere cambiarlo por nuevo, además, se debe cambiar las baterías de la Ups, además se debe implementar fibra óptica para la conexión de red entre el punto y la central de monitoreo.

_____

Elaboró: Kevin Simón Olivo
Técnico especializado CCTV

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO:			LOS FERCHOS	
EQUIPO	**REFERENCIA**	**No. DE SERIE**	**DIAGNOSTICO**	**QUEDA FUNCIONAL SI O NO**
Cámara PTZ	DAHUA	Está borrado	en el punto se conecta al computador evidenciando que si conecta al software pero no hay red para dejarlo en funcionamiento	no
Switch/ Router	Routerboard	7A37071F22 E2/734	en buen estado, sin funcionamiento porque no hay red de las antenas de radio frecuencia	no
Antena radio enlace	Ubiquiti	Ubiquiti	Equipos son obsoletos no fue posible actualizar el firmware	no
Trasformador de voltaje	Transformador de voltaje 110	NA	funcionando con voltajes normales	si
Ups	POWEST	Titán	funcionando con voltajes normales	si

Evidencia fotográfica

Maniobra	Medición
	

Conclusión

La RED entre la central y el punto de cámara no queda funcionando correctamente, además, no fue posible configurar la cámara, ya que no tuvimos acceso a las claves de configuración de la cámara.
Solución: ya que el domo muestra un deterioro avanzado se sugiere cambiarlo por nuevo, además, se debe cambiar las baterías de la Ups, además se debe implementar fibra óptica para la conexión de red entre el punto y la central de monitoreo.

_____

Elaboró: Kevin Simón Olivo
Técnico especializado CCTV

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

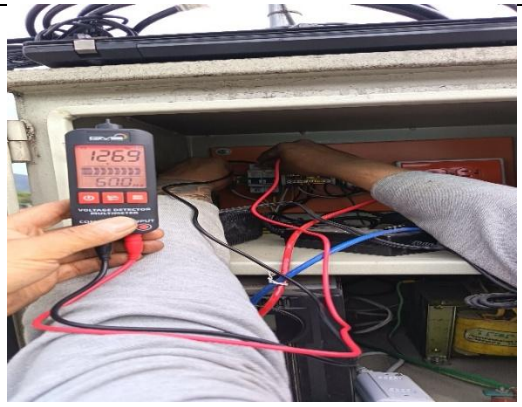
PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO:			PARQUE EL PORTAL	
EQUIPO	**REFERENCIA**	**No. DE SERIE**	**DIAGNOSTICO**	**QUEDA FUNCIONAL SI O NO**
Cámara PTZ	DAHUA	Está borrado	El domo presenta alto deterioro y no es funcional, se evidencio la fuente de alimentación quemada por sobre tensión	no
Switch/ Router	Routerboard	7A3707FF82 C6/734	El equipo está en buen estado, sin embargo no es posible conectarlo con la central ya que la no se pudo actualizar el radio enlace y el trasformador está averiado, por ende queda apagado	no
Antena radio enlace	UBIQUITI	UBIQUITI	Equipos son obsoletos no fue posible actualizar el firmware	NO
Trasformador de voltaje	Transformador de voltaje 110	NA	transformador averiado, tiene alimentación de entrada a 220vac pero no permite la salida a 110vac	no
Ups	POWEST	TITAN	Las Baterías están en corto, por ende no es posible dejarla en funcionamiento	no

Evidencia fotográfica

Maniobra	Medición
	

Conclusión
La RED entre la central y el punto de cámara NO queda funcionando a causa de: Daño grave en el trasformador y radio enlace obsoleto, además, El domo Ptz está averiado. Solución: ya que el domo muestra un deterioro avanzado se sugiere cambiarlo por nuevo, se debe cambiar las baterías de la Ups, además, se debe implementar fibra óptica para generar la red hacia la central.

_____

Elaboró: Kevin Simón Olivo

Técnico especializado CCTV

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

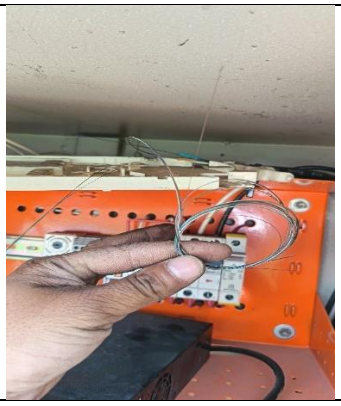
PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO:			**JUEGO VERDE**	
EQUIPO	**REFERENCIA**	**No. DE SERIE**	**DIAGNOSTICO**	**QUEDA FUNCIONAL SI O NO**
Cámara PTZ	DAHUA		se encontró señales de sobre tensión en el domo PTZ y en la fuente de alimentación del domo, está averiado sin posibilidad de reparación	no
Switch/ Router	D-LINK	R3Z31E3000682	se encontró señales de sobre tensión en el Switch y en la fuente de alimentación del Switch, además se evidenció señales de mala manipulación de la fibra, que se encontró fracturada y sin conectores	no
Trasformador de voltaje	Transfomador de voltaje de 220 a 110	NA	tranformador dañado, genera sobre tensión en todo el circuito, fue el causante del daño de todos los equipos en este punto	no
Ups	POWEST	Titan	La UPS esta en mal estado con el conector de corrientre maltratado	no

Evidencia fotográfica

Maniobra	Medición	Fibra maltratada
		

Conclusión

La RED entre la central y el punto de cámara NO queda funcionando a causa de: Daño grave en el trasformador lo que causo daño de cámara y Switch, además la fibra óptica está maltratada.
Solución: Se requiere cambiar todos los equipos existentes en el punto, como lo son: Domo Ptz, Switch 8p LAN 2p FO 1000mps, trasformador de voltaje de 220vac a 110vac y UPS de 1Kva online

_____

Elaboró: Kevin Simón Olivo
Técnico especializado CCTV

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO:			**EL PENSIL**	
EQUIPO	**REFERENCIA**	**No. DE SERIE**	**DIAGNOSTICO**	**QUEDA FUNCIONAL SI O NO**
Cámara PTZ	DAHUA	Está borrado	en el punto se conecta al computador evidenciando que si conecta al software, el domo ptz tiene dañado el rotor, por petición del director de seguridad en este punto se instala el domo nuevo adquirido en el contrato dejando en funcionamiento y configurado. IP: 192.168.9.22, usuario: admin, clave Ecol1985	si
Switch/ Router	Routerboard	7A37074374FB /734	Los equipos están en red por radio frecuencia	si
Antena radio enlace	Ubiquiti	Ubiquiti	Equipos en buen estado y funcionando	si
Trasformador de voltaje	Transformador de voltaje 110	NA	funcionando con voltajes normales	si
Ups	POWEST	Tintan	funcionando con voltajes normales	si

Evidencia fotográfica

Maniobra	Medición
	

Conclusión

La RED entre la central y el punto de cámara queda funcionando.
Se instaló el Domo PTZ nuevo, se le configuraron los Tour automáticos quedando completamente funcional en central de monitoreo.

_____

Elaboró: Kevin Simón Olivo
Técnico especializado CCTV

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO:			LAS ROCAS	
EQUIPO	**REFERENCIA**	**No. DE SERIE**	**DIAGNOSTICO**	**QUEDA FUNCIONAL SI O NO**
Cámara PTZ	DAHUA	Está borrado	Domo ptz se deja funcionando pero tiene una falla en el rotor solo funciona para mover de arriba hacia abajo no da tampoco zoom	SI
Switch/ Router	Routerboard	7A3707622B2DD/734	en funcionamiento	si
Antena radio enlace	UBIQUITI	UBIQUITI	equipos en buen estado	si
Trasformador de voltaje	Transformador de voltaje 110	NA	funcionando con voltajes normales	si
Ups	POWEST	Titán	funcionando con voltajes normales	si

Evidencia fotográfica

Maniobra	Medición
	

Conclusión

La RED entre la central y el punto de cámara queda funcionando.
Fue posible configurar el DOMO ptz en la central, sin embargo, el Domo presenta un daño grave en los motores de rotación por tal motivo su funcionamiento queda restringido a visualización sin zoom ni rotación.
Solución: ya que el domo muestra un deterioro avanzado se sugiere cambiarlo por nuevo y se debe cambiar las baterías de la Ups

_____

Elaboró: Kevin Simón Olivo
Técnico especializado CCTV

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO:			LAS VEGAS	
EQUIPO	**REFERENCIA**	**No. DE SERIE**	**DIAGNOSTICO**	**QUEDA FUNCIONAL SI O NO**
Cámara PTZ	DAHUA	Está borrado	Domo ptz dañado se hacen las mediciones de voltaje de la fuente de poder y esta funciona bien	no
Switch/ Router	Routerboard	7A37071F25 3E2/734	en buen estado, la red en funcionamiento	si
Antena radio enlace	Ubiquiti	Ubiquiti	equipos en buen estado	si
Trasformador de voltaje	Transformador de voltaje 110	NA	funcionando con voltajes normales	si
Ups	POWEST	Titán	funcionando con voltajes normales	si

Evidencia fotográfica

Maniobra	Medición
	

Conclusión
La RED entre la central y el punto de cámara queda funcionando. No fue posible configurar el DOMO ptz en la central, el Domo presenta un daño grave por ende no se pudo poner en marcha. Solución: ya que el domo muestra un daño grave se debe cambiar uno por nuevo y se debe cambiar las baterías de la Ups

_____

Elaboró: Kevin Simón Olivo
Técnico especializado CCTV

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO:	MADERAS EL CHICO			
EQUIPO	**REFERENCIA**	**No. DE SERIE**	**DIAGNOSTICO**	**QUEDA FUNCIONAL SI O NO**
Cámara PTZ	DAHUA	Está borrado	se encontró señales de sobre tensión en el domo PTZ y en la fuente de alimentación del domo, está averiado sin posibilidad de reparación	no
Switch/ Router	Switch/ Router	Switch/ Router	Se encontró señales de sobre tensión en el Switch y en la fuente de alimentación del Switch	no
Antena radio enlace	UBIQUITI	UBIQUITI	Se encontró señales de sobre tensión en la antena y en la fuente de alimentación	no
Trasformador de voltaje	Transformador de voltaje 110	NA	dañado pero si llegan los 110 voltios a la caja principal	no
Ups	POWEST	Titán	UPS averiada	no

Evidencia fotográfica

Maniobra	Medición
	

Conclusión

La RED entre la central y el punto de cámara NO queda funcionando a causa de: Daño grave en el trasformador lo que causo daño de antena y Switch, además, el domo también sufrió daño por la sobre tensión.
Solución: Se requiere cambiar todos los equipos existentes en el punto, como lo son: Domo Ptz, Switch 8p LAN 2p FO 1000mps, trasformador de voltaje de 220vac a 110vac y UPS de 1Kva online e instalar fibra óptica hasta la central

_____

Elaboró: Kevin Simón Olivo
Técnico especializado CCTV

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

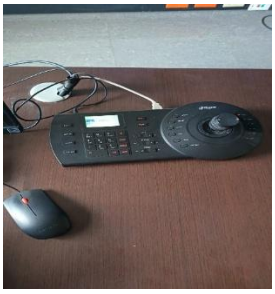
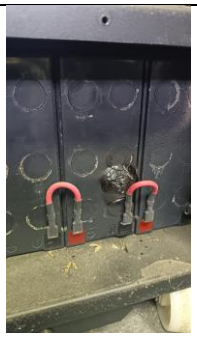
FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

PUNTO: CENTRAL DE MONITOREO

EQUIPO	REFERENCIA	No. DE SERIE	DIAGNOSTICO	QUEDA FUNCIONAL SI O NO
NVR	DAHUA	2E05941PAMES7HF	NVR de 64 canales funcionado, quedan funcionado 3 domos ptz, queda con una capacidad de 12 tb de almacenamiento con 3 discos de 2Tb y un disco duro de 6Tb, 4 discos duros quedan desconectados ya que están averiados y generaban conflicto	SI
Switch/ Router	D-LINK DGS342028TC	BCF6852D3000-1FF	Switch de 24 puertos LAN y 6 puertos FO funcionando correctamente	si
MESA CONTROLADORA	DAHUA	3b037abpa800067	Equipo en buen estado, sin embargo no se tiene la clave de configuración, por ende, no fue posible engancharlo al sistema de video vigilancia	no
MONITOR	LG	NA	MONITOR LED DE 55 PULGADAS, funcionando correctamente	si
Ups 5kva	POWEST	Titán	funcionando con voltajes normales, sin embargo se debe reemplazar todas las baterías, en total son 16 baterías 12vdc 9amp, éstas están estalladas, se desconectaron para evitar cortos en el sistema.	si
PC	Think Station	Lenovo p310	PC con 8Gb de RAM, procesador Intel Xeon funcionando adecuadamente, con pantalla LCD LG de 22" funcionando adecuadamente	si

Evidencia fotográfica

RACK	MESA CONTROLADORA	SWITCH 24LAN 6FO
		
BATERIÍAS AVERIADAS	PC	NVR
		

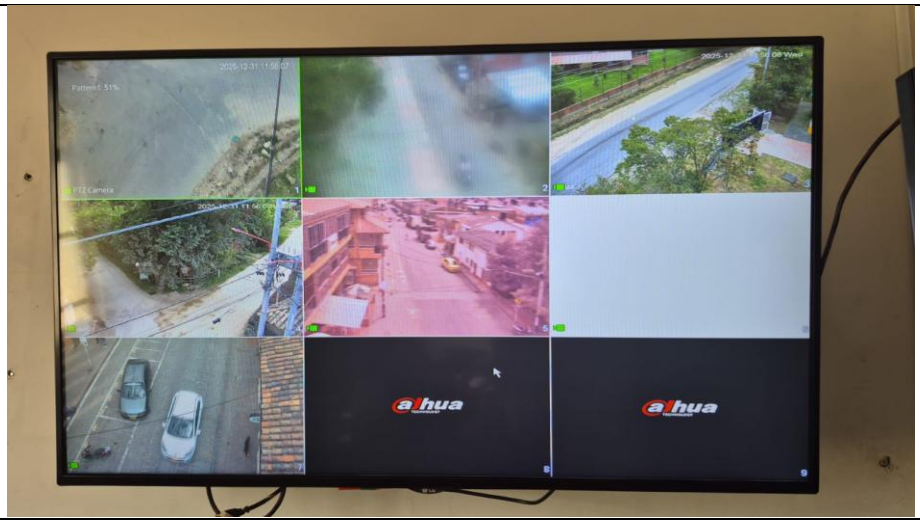
ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

MONITOR NVR



En este monitor quedan funcionando los Domos PTZ de los puntos:

- ✓ EL Pensil
- ✓ Salón comunal El Chico
- ✓ Las Rocas
- ✓ Jardín Botánico
- ✓ Sector Bancario
- ✓ El Foro
- ✓ CRA 3 con Calle 7

ANEXO No. 01	CONTRATO.	DAMC-030-2025	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPO DE TABIO/CUND			
CONTRATISTA	ECOLSEG SAS - RL EDWIN GERMAN CORTES			
SUPERVISOR	ANA MARIA ORJUELA CASTAÑEDA			

PROYECTO/ OBJETO: DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

FECHA INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIADEL MUNICIPIO DE TABIO

Datos de configuración rescatados

192.168.9.20	PTZ	DAHUA	37777	LAS VEGAS	admin	admin	normal
192.168.9.21	PTZ	DAHUA	37777	LOS FERCHOS	admin	admin	normal
192.168.9.22	PTZ	DAHUA	37777	EL PENSIL	admin	admin	normal
192.168.9.23	PTZ	DAHUA	37777	PALO VERDE	admin	admin	normal
192.168.9.24	PTZ	DAHUA	37777	CHICU MADERAS	admin	admin	normal
192.168.9.25	PTZ	DAHUA	37777	LOS CEREZOS	admin	admin	normal
192.168.9.26	PTZ	DAHUA	37777	JARDIN BOTANICO	admin	admin	normal
192.168.9.27	PTZ	DAHUA	37777	PARQUE EL PORTAL	admin	admin	normal
192.168.9.28	PTZ	DAHUA	37777	ROCAS DE LURDES	admin	admin	normal
192.168.9.29	PTZ	DAHUA	37777	FUEGO VERDE	Admin	REDES2019	onvif
192.168.9.30	PTZ	INDIGO ACTIVE VISION	80	LOS ANDES	Admin	1234	onvif
192.168.9.31	PTZ	INDIGO ACTIVE VISION	80	SECTOR BANCOS	Admin	1234	onvif
192.168.9.32	PTZ	INDIGO ACTIVE VISION	80	EL PORTAL CALLE 1 CON CRA 1	Admin	1234	onvif
192.168.9.33	PTZ	INDIGO ACTIVE VISION	80	SALIDA A CAJICA	Admin	1234	onvif
192.168.9.34	PTZ	INDIGO ACTIVE VISION	80	VIA CHIA	Admin	1234	onvif
192.168.9.35	PTZ	INDIGO ACTIVE VISION	80	VIA TENJO	Admin	1234	onvif
192.168.9.36	PTZ	INDIGO ACTIVE VISION	80	VIA PONAL	Admin	1234	
192.168.9.37	PTZ	INDIGO ACTIVE VISION	80	EL TRIANGULO	Admin	1234	
192.168.9.38	PTZ	DAHUA	37777	PARQUE PRINCIPAL	admin	REDES_2019	
192.168.9.40	PTZ	INDIGO ACTIVE VISION	80	FORO MUNICIPAL	Admin	1234	
192.168.9.41	PTZ	INDIGO ACTIVE VISION	80	4 ESQUINAS PENCIL	Admin	1234	

Kevin Simon O.

Elaboró: Kevin Simón Olivo
Técnico especializado CCTV

Ecolseg Sas
RL: Edwin Germán Cortés Pérez
Contacto: +57 313 3575758