
PLANTA PRIMER PISO

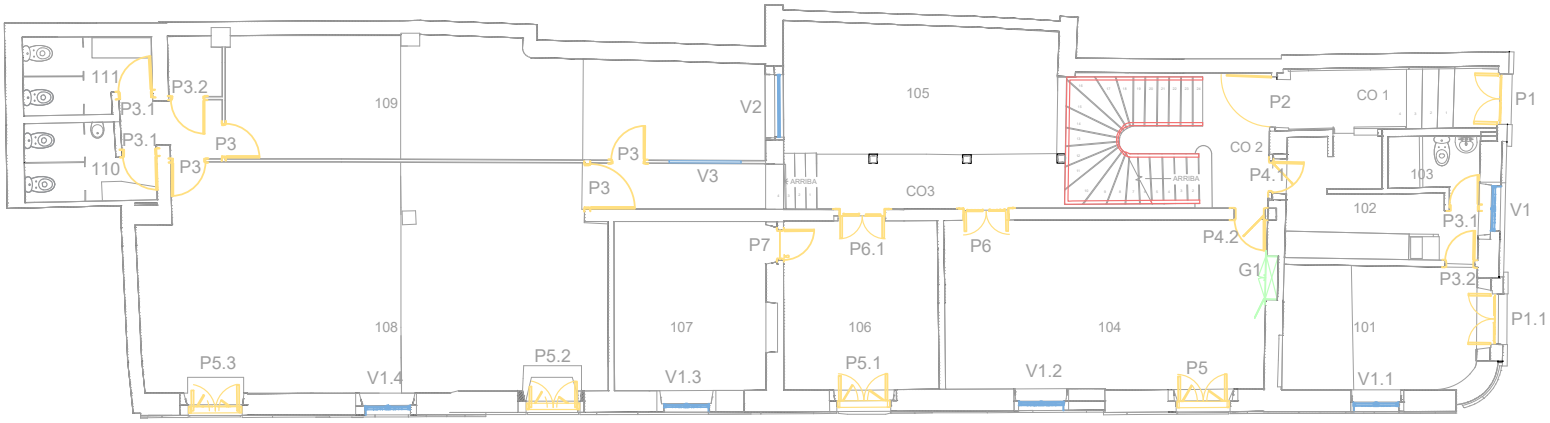

CUADRO DE PUERTAS		
TIPO	NOMENCLATURA	CANTIDAD
P1	P1	1
	P1-1	1
P2	P2	1
P3	P3	4
	P3-1	3
	P3-2	2
P4	P4-1	1
	P4-2	1
	P4-3	1
	P4-4	1
P5	P5	1
	P5-1	1
	P5-2	1
	P5-3	1
P6	P6	1
	P6-1	1
	P6-2	1
	P6-3	1
	P6-4	1
	P6-5	1
	P6-6	1
	P6-7	1
	P6-8	1
P7	P7	1
P8	P8	1
P9	P9	1
P10	P10	1
	P10-1	1
P11	P11	1
P12	P12	1

CUADRO DE VENTANAS		
TIPO	NOMENCLATURA	CANTIDAD
V1	V1	1
	V1-1	1
	V1-2	1
	V1-3	1
	V1-4	1
	V1-5	1
	V1-6	1
	V1-7	1
	V1-8	1
	V1-9	1
	V1-10	1
	V1-11	1
	V1-12	1
	V1-13	1
	V1-14	1
V2	V2	1
V3	V3	1
V4	V4	1

CUADRO DE MAMPARAS		
TIPO	NOMENCLATURA	CANTIDAD
M	M1	1
	M2	1
	M3	1
	M4	1

CUADRO DE GABINENTES		
TIPO	NOMENCLATURA	CANTIDAD
G	G1	1
	G2	1

CUADRO DE BARANDAS		
TIPO	NOMENCLATURA	CANTIDAD
B	B1	1
	B2	1

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03


ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS
- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN
- G0 Restauración, acabado
- G1 Reparación menor
- G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-100

PUERTA 1 NORTE

P1
C-01

EXTERIOR

1 2

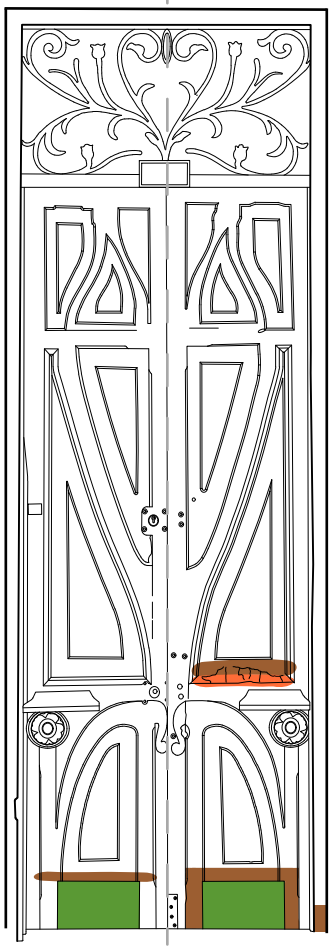


☐G0	☐G0
☐G1	☐G1
☒G2	☒G2

P1
C-01

INTERIOR

2 1

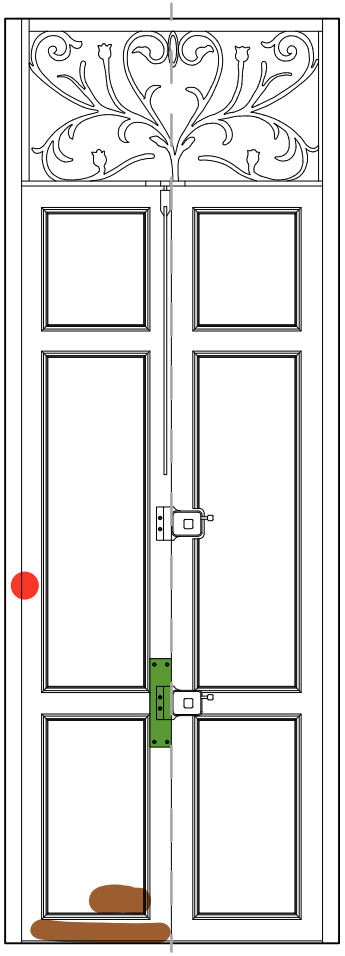

☐G0	☐G0
☐G1	☐G1
☒G2	☒G2

OBSERVACIONES

Faltante, moldura.

Pudrición, tablero inferior, tavesaño intermedio e inferior y larguero inferior.

OBSERVACIONES

Daño mecanico, en larguero.

Pudrición, tablero inferior y larguero inferior.

Agregado, en larguero.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO

"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS

- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado


G1 Reparación menor

G2 Reparación mayor

ELABORÓ

Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO

A-101

PUERTA 2 SUR


P2
C-01

EXTERIOR

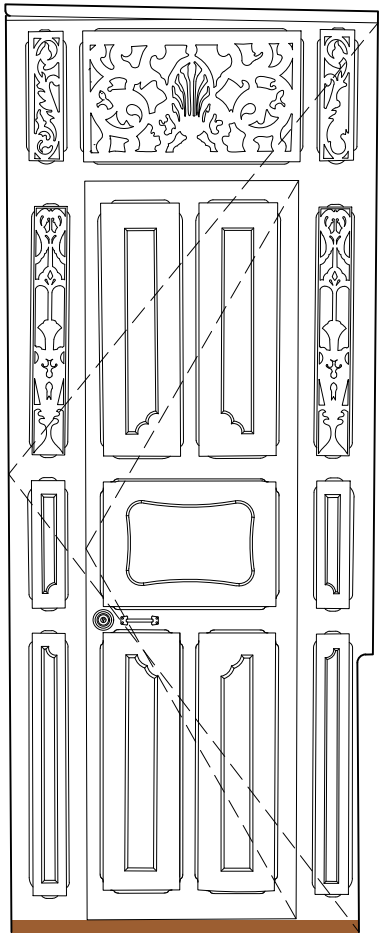

P2
C-01

INTERIOR

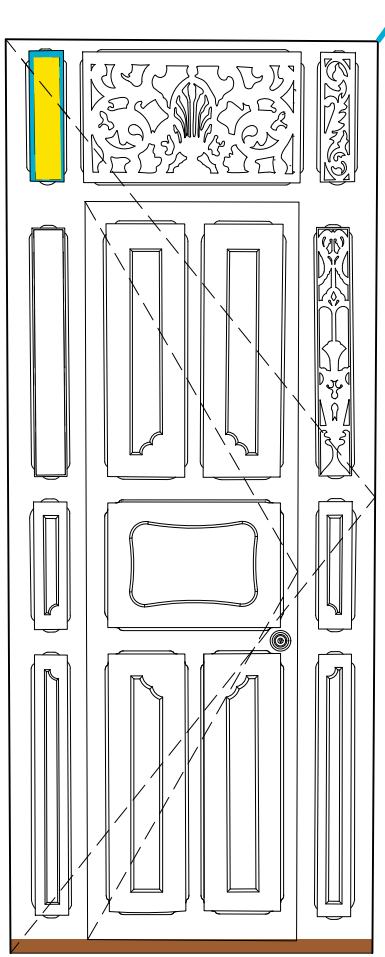

☐G0
☐G1
☒G2

OBSERVACIONES

Pudrición, travesaño inferior.

OBSERVACIONES

Separación, en moldura marco inferior y tablero.
Desajuste, tablero

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-102

PUERTA 1 NORTE


P4.1
C-02

EXTERIOR

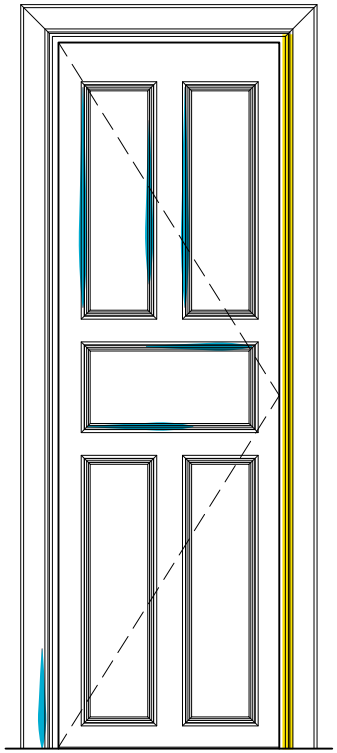

P4.1
C-02

INTERIOR

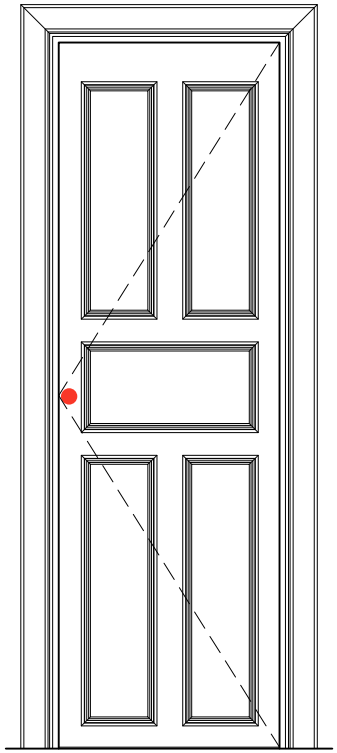

☐ G0
☒ G1
☐ G2

OBSERVACIONES

Separación, moldura del marco.
Separación, molduras del larguero, larguro intermedio y travesaño intermedio.
Grieta, moldura inferior.
Desajuste, moldura del marco.

OBSERVACIONES

Daño mecánico, en larguero.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-103

PUERTA 1 OCCIDENTAL


P4.2
104

EXTERIOR

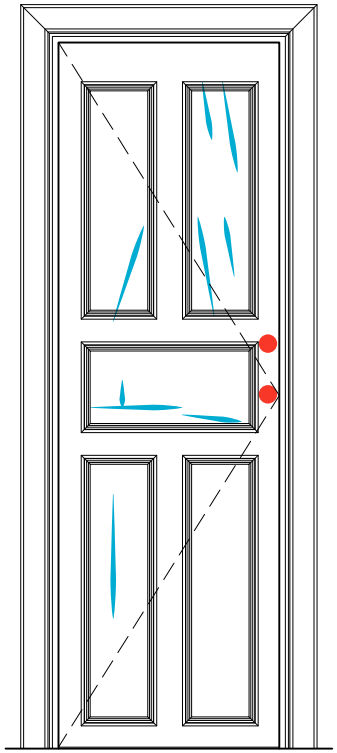

P4.2
104

INTERIOR

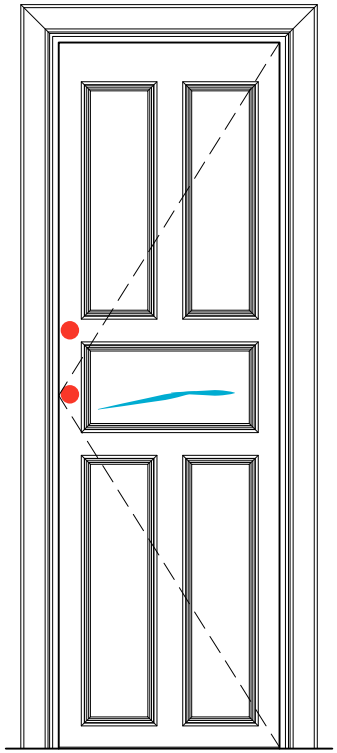

☐G0
☒G1
☐G2

OBSERVACIONES

Grietas, en tablero.

Daño mécanico, en larguero.

OBSERVACIONES

Daño mécanico, en larguero.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-104

PUERTA 2 OCCIDENTAL

P7
107

EXTERIOR

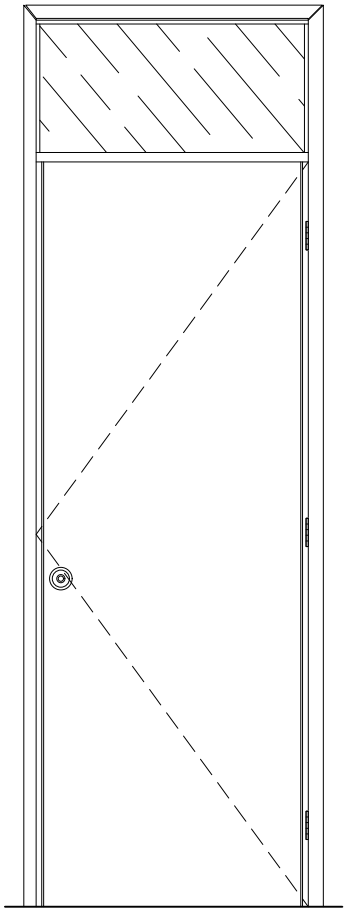


☐G0 ☐G1 ☐G2

OBSERVACIONES

P7
107

INTERIOR

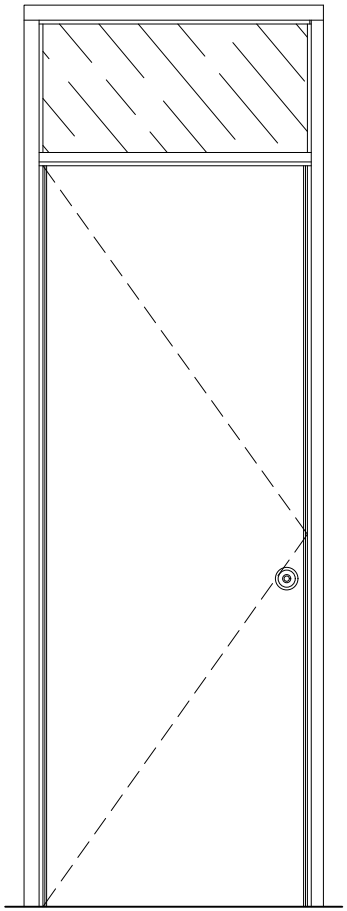

☐G0 ☐G1 ☐G2

OBSERVACIONES

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-105

PUERTA 1 NORTE

P1.1
101

EXTERIOR

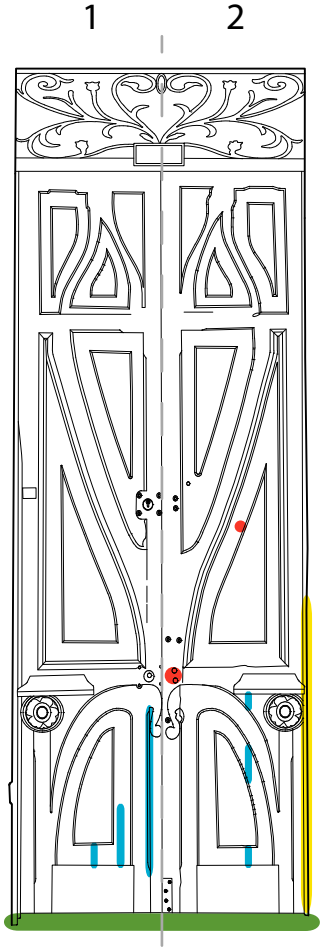


1	2
☐G0	☐G0
☐G1	☐G1
☒G2	☒G2

OBSERVACIONES

Grietas, en tablero.
Desajuste, moldura larguero.
Agregado, escalón de concreto.
Daño mécanico, en tablero.

P1.1
101

INTERIOR

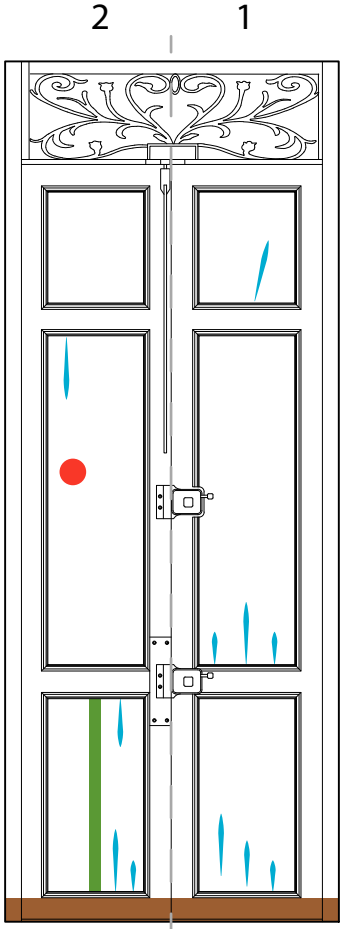

2	1
☐G0	☐G0
☐G1	☐G1
☒G2	☒G2

OBSERVACIONES

Daño mécanico, en tablero.
Grietas, en tablero.
Pudrición, en trabesaño inferior.
Agregado, tablero.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-106

VENTANA 1 NORTE

V-1
102

INTERIOR
(ABIERTA)

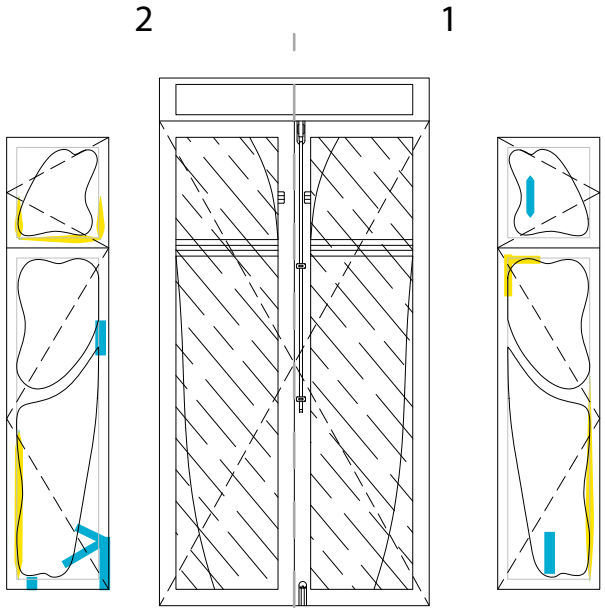


☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Grietas, en tableros.
Separación, de molduras.
Nota, No abre acausa por un muro divisorio.

V-1
102

INTERIOR
(CERRADA)

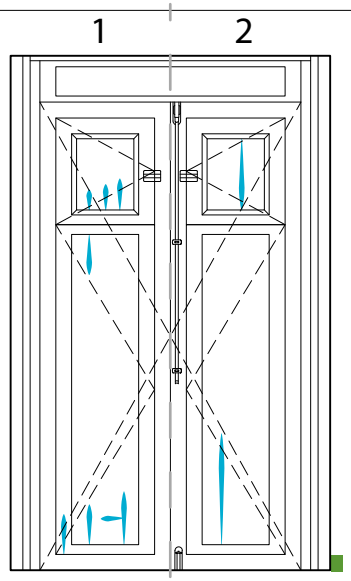


☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Grietas, en tableros y larguero.
Agregado, marco inferior.
Nota, Agregado, inferior del marco. No abre acausa por un muro divisorio.

V1.1
102

INTERIOR
(CERRADA)

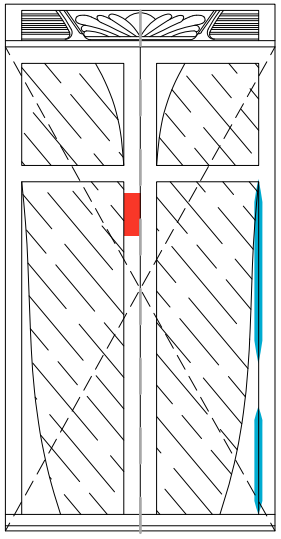

☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Separación, moldura.
Daño mécanico, en larguero.
Nota, No abre acausa por un muro divisorio.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

- G0 Restauración, acabado
- G1 Reparación menor
- G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-107

VENTANA 1 ORIENTAL

V1-1
101

INTERIOR
(ABIERTA)

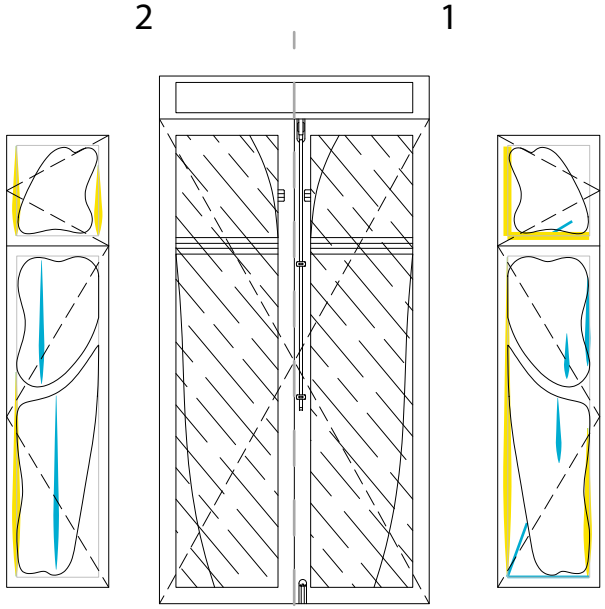


☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Grietas, tableros.
Desajustes, Molduras.
Nota, hoja sur no abre, 60% por gancho de seguridad.

V1-1
101

INTERIOR
(CERRADA)

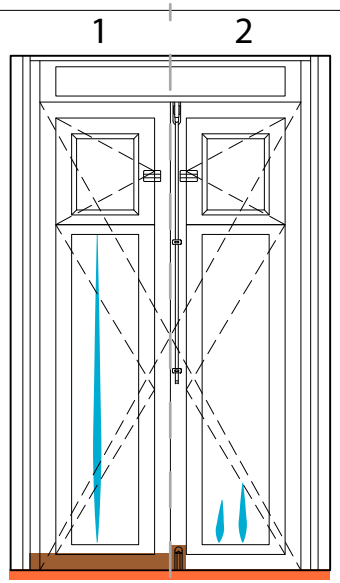


☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Grietas, tableros.
Pudrición, trabesaño inferior.
Faltante, marco travesaño inferior.

V1.2
101

INTERIOR
(CERRADA)

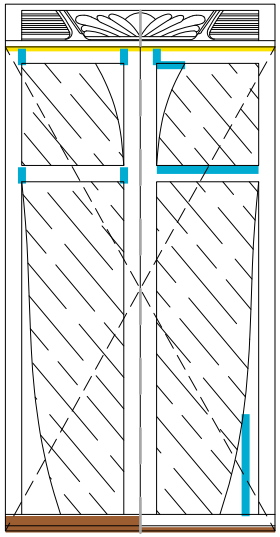

☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Separación, trabesaños en largueros y grieta en moldura.
Pudrición, gotero y trabesaño inferior.
Desajuste, Marco travesaño superior.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0	Restauración, acabado
G1	Reparación menor
G2	Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-108

PUERTA 2 ORIENTAL

P5-3
108

EXTERIOR

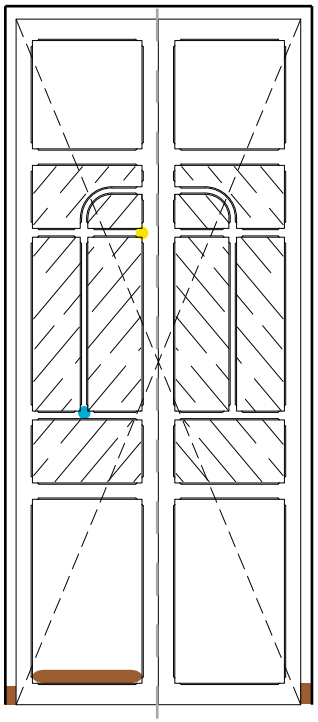


2	1
☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Separación, moldura.
Pudrición, trabesaño inferior.
Desajuste, moldura.
Nota, Marco inferior presenta **pudrición**.

P5-3
108

INTERIOR
(ABIERTA)

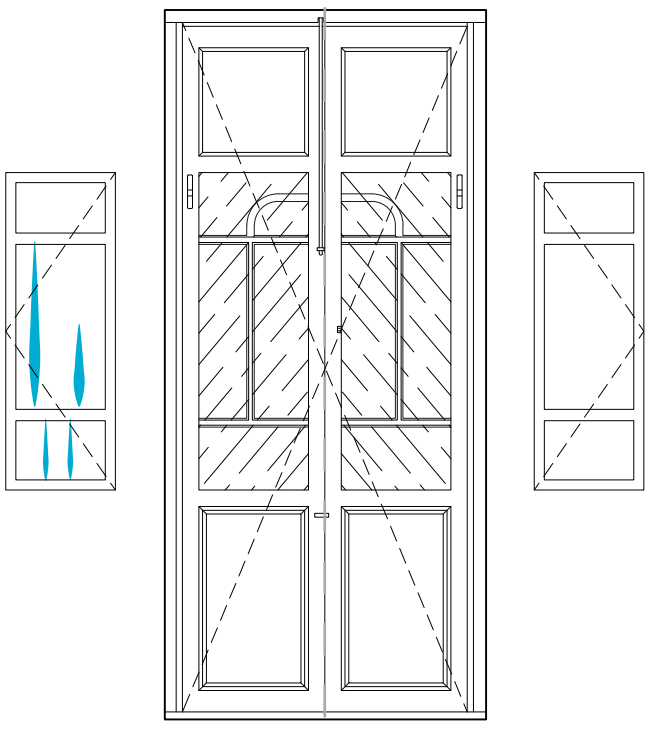


1	2
☒G0	☒G0
☐G1	☐G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Grietas, tablero.

P5-3
108

INTERIOR
(CERRADA)

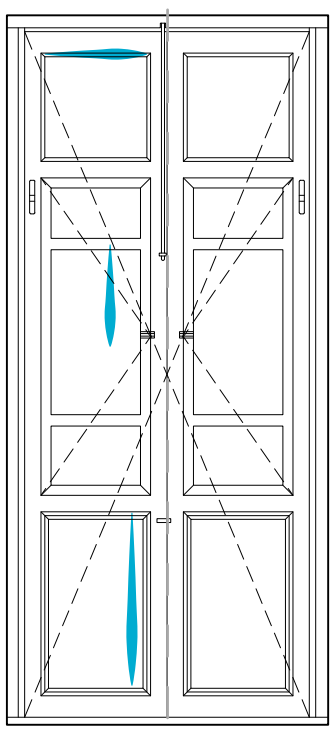

1	2
☒G0	☒G0
☐G1	☐G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Grietas, tablero.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0	Restauración, acabado
G1	Reparación menor
G2	Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-109

VENTANA 1 ORIENTAL

V1-2
107

INTERIOR
(ABIERTA)

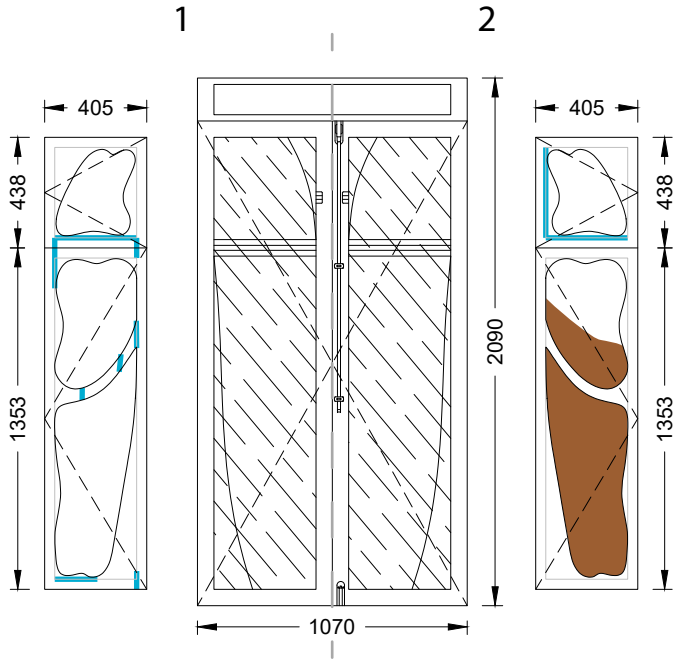


1	2
☐ G0	☐ G0
☒ G1	☐ G1
☐ G2	☒ G2

OBSERVACIONES

Separación, moldura de travesaño.
Pudrición, por intemperismo.

V1-2
107

INTERIOR
(CERRADA)

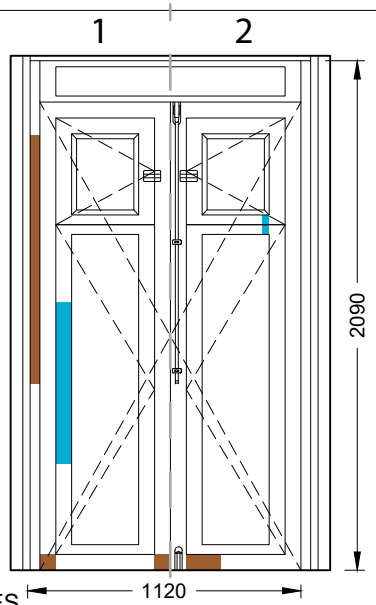


☐ G0	☐ G0
☐ G1	☐ G1
☒ G2	☒ G2

OBSERVACIONES

Rajadura, en larguero.
Pudrición, travesaño inferior y marco.
Nota, hoja norte desgastada por pudrición.

V1-2
107

INTERIOR
(CERRADA)

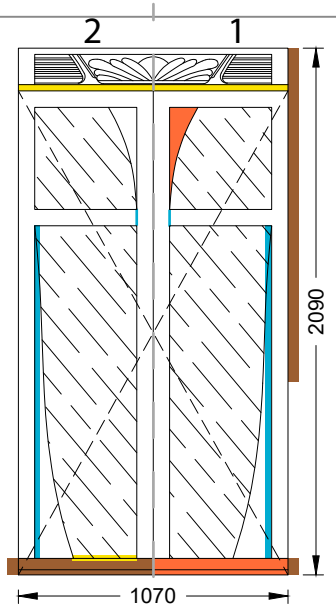

☐ G0	☐ G0
☐ G1	☐ G1
☒ G2	☒ G2

OBSERVACIONES

Faltante, en moldura superior, gotero y moldura inferior.
Desajuste, moldura superior.
Pudrición, marco larguero inferior, gotero.
Separación, moldura y travesaño intermedio.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS

- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS


GRUPO DE INTERVENCIÓN

- G0 Restauración, acabado
- G1 Reparación menor
- G2 Reparación mayor

ELABORÓ

Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO

A-110

PUERTA 1 ORIENTAL

P5-2 / 108 EXTERIOR

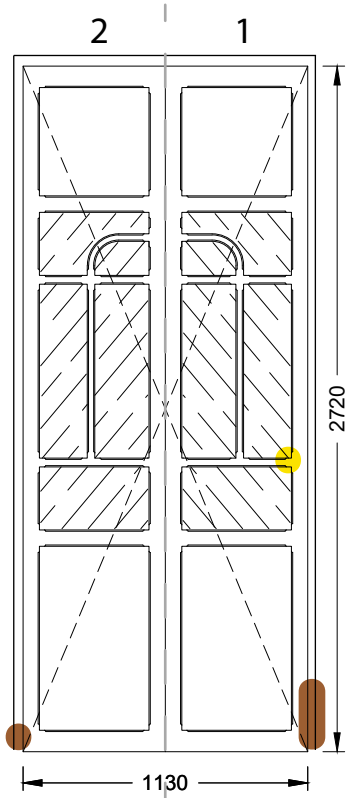


☐ G0	☐ G0
☐ G1	☐ G1
☒ G2	☒ G2

OBSERVACIONES

Desajuste, en moldura con laguero.
Pudrición, marco inferior.

P5-2 / 108 INTERIOR (ABIERTA)

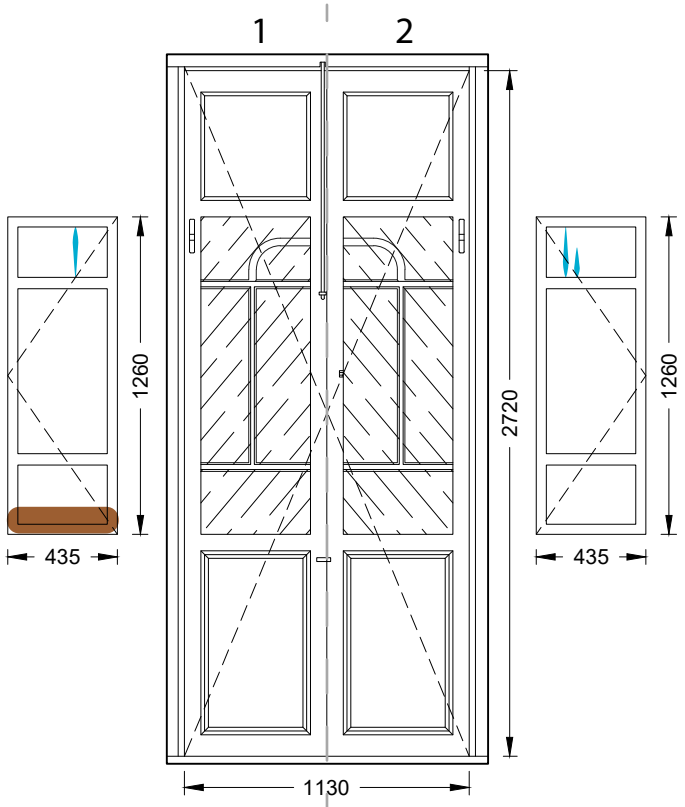


☐ G0	☐ G0
☐ G1	☒ G1
☒ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Grieta, tablero.
Pudrición, travesaño inferior.

P5-2 / 108 INTERIOR (CERRADA)

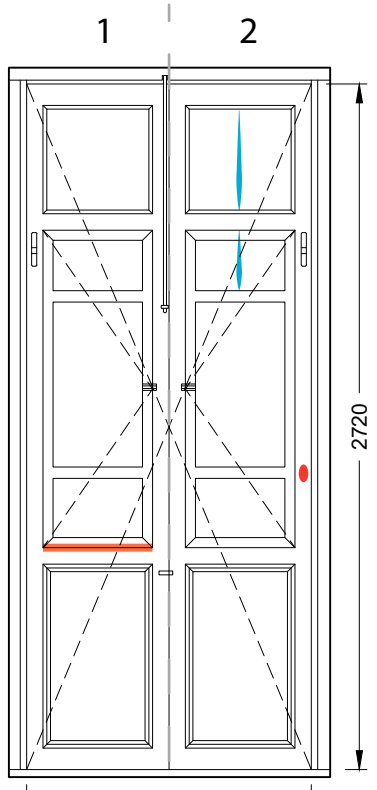

☐ G0	☐ G0
☒ G1	☒ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Falatante, moldura.
Grieta, tablero.
Daño mecánico, larguero

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0	Restauración, acabado
G1	Reparación menor
G2	Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-111

VENTANA 1 ORIENTAL

V1-4
107

INTERIOR
(ABIERTA)

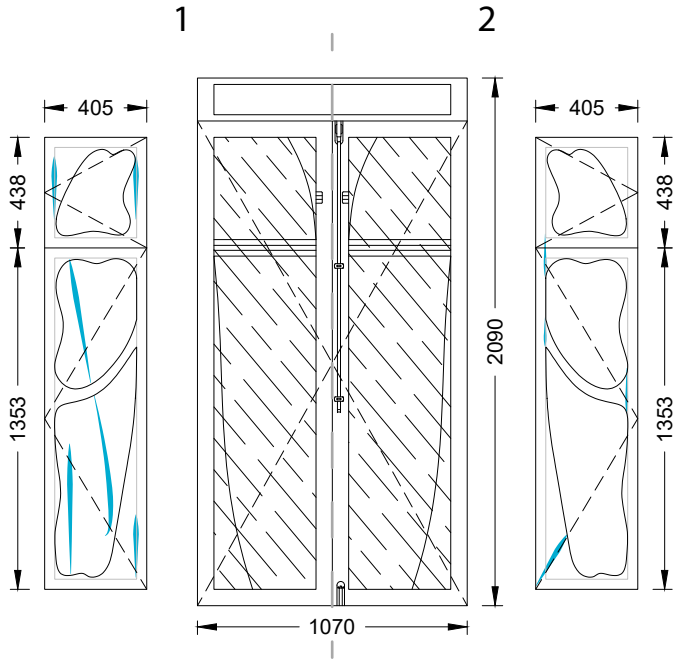


☒G0	☒G0
☐G1	☐G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Grieta, tablero contraventana.
Separación, moldura.

V1-4
107

INTERIOR
(CERRADA)

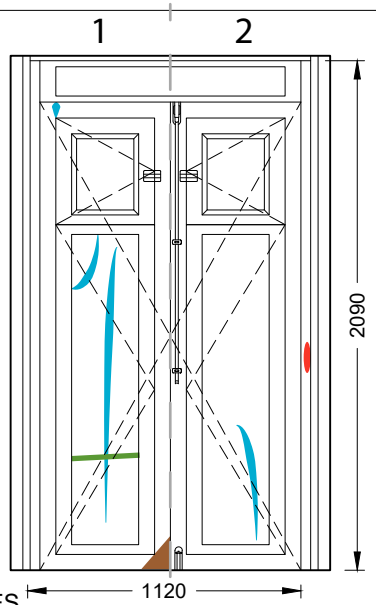


☒G0	☒G0
☐G1	☐G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Grieta, tablero contraventana.
Separación, travesaño superior y tablero.
Daño mécanico, larguero contra ventana.
Pudrición, travesaño inferior.

V1-4
107

INTERIOR
(CERRADA)

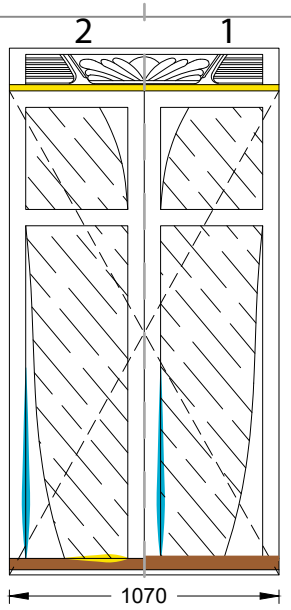

☒G0	☒G0
☐G1	☐G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Separación, moldura superior con travesaños y largueros.
Desajuste, moldura y marco superior.
Pudrición, gotero y moldura inferior.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0	Restauración, acabado
G1	Reparación menor
G2	Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-112

PUERTA 1 ORIENTAL

P5-1
106

EXTERIOR

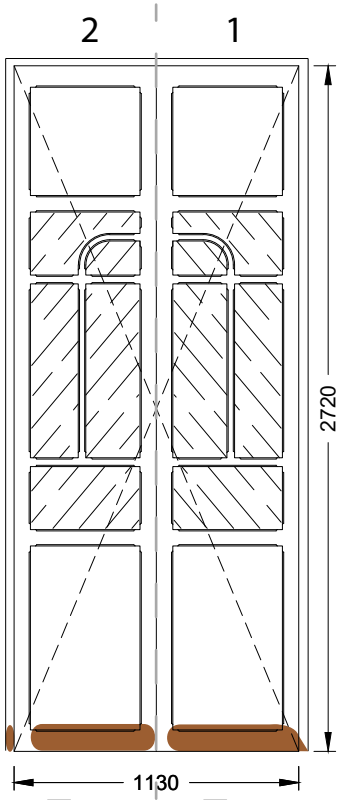


☐ G0	☐ G0
☒ G1	☒ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Pudrición, trabesaño inferiror.

P5-1
106

INTERIOR
(ABIERTA)

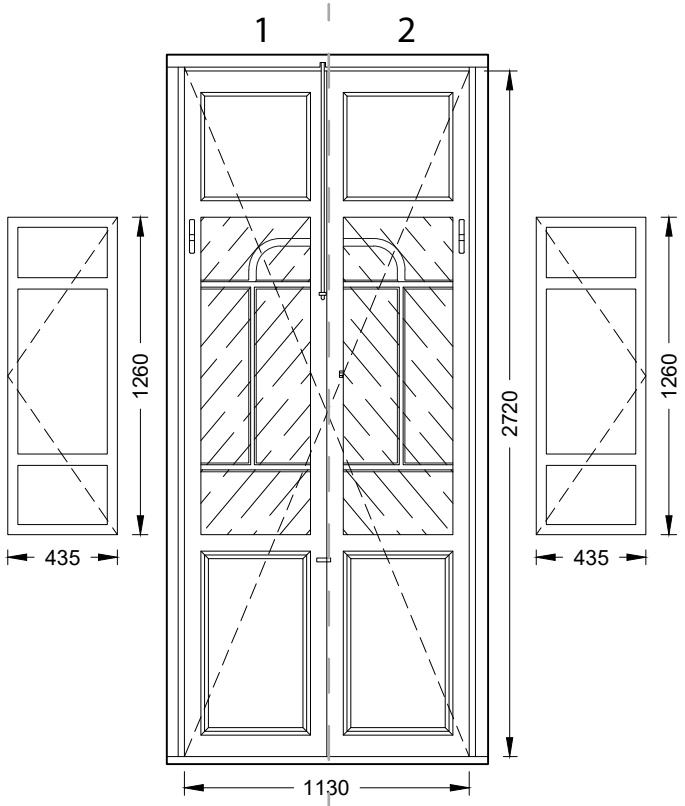


☒ G0	☒ G0
☐ G1	☐ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

N/A, por estantería.

P5-1
106

INTERIOR
(CERRADA)

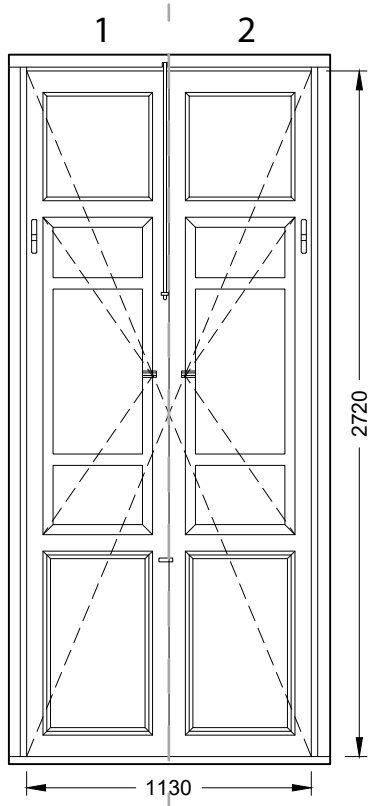

☒ G0	☒ G0
☐ G1	☐ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

N/A, por estantería.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES X
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

- G0 Restauración, acabado
- G1 Reparación menor
- G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-113

VENTANA 1 ORIENTAL

V1-4
108

INTERIOR
(ABIERTA)

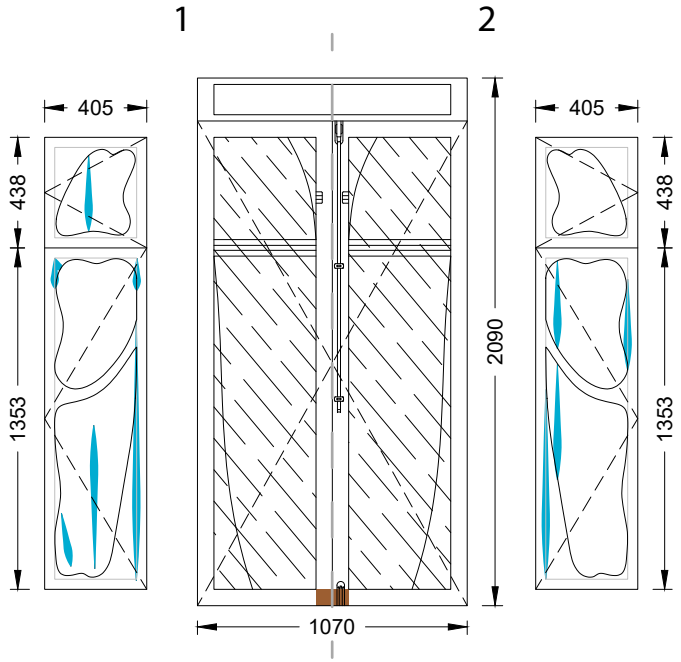


☒ G0	☒ G0
☐ G1	☐ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Gritas, tablero inferior.
Separaciones, en moduras y travesaños.
Rajadura, en contraventana superior.
Pudrición, travesaño y larguero inferior.

V1-4
108

INTERIOR
(CERRADA)

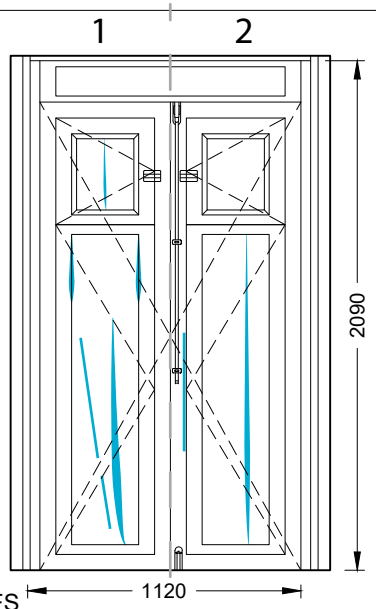


☒ G0	☒ G0
☐ G1	☐ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Grieta, tablero inferores.
Separación, molduras y travesaños a larguero.
Rajadura, contraventana superior.

V1-4
108

INTERIOR
(CERRADA)

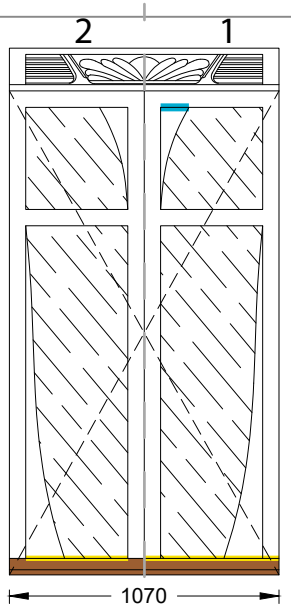

☐ G0	☐ G0
☒ G1	☒ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Separación, moldura.
Desajuste, por pudrición en molduras inferiores
Pudrición, en gotero.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0	Restauración, acabado
G1	Reparación menor
G2	Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-114

PUERTA 2 ORIENTAL

P5.1
106

EXTERIOR

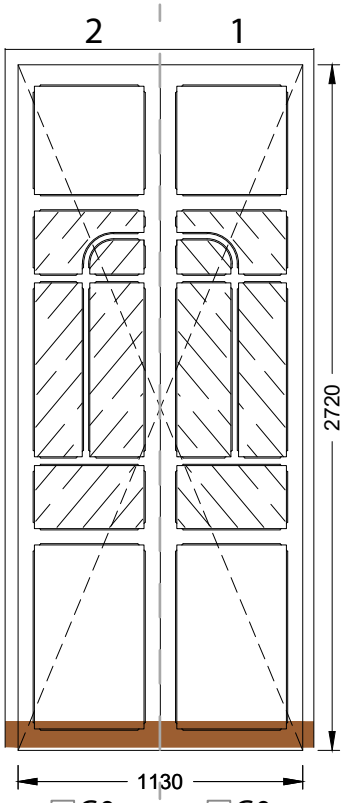


☐G0	☐G0
☐G1	☐G1
☒G2	☒G2

OBSERVACIONES

Pudrición, travesaño inferior.

P5
106

INTERIOR
(ABIERTA)

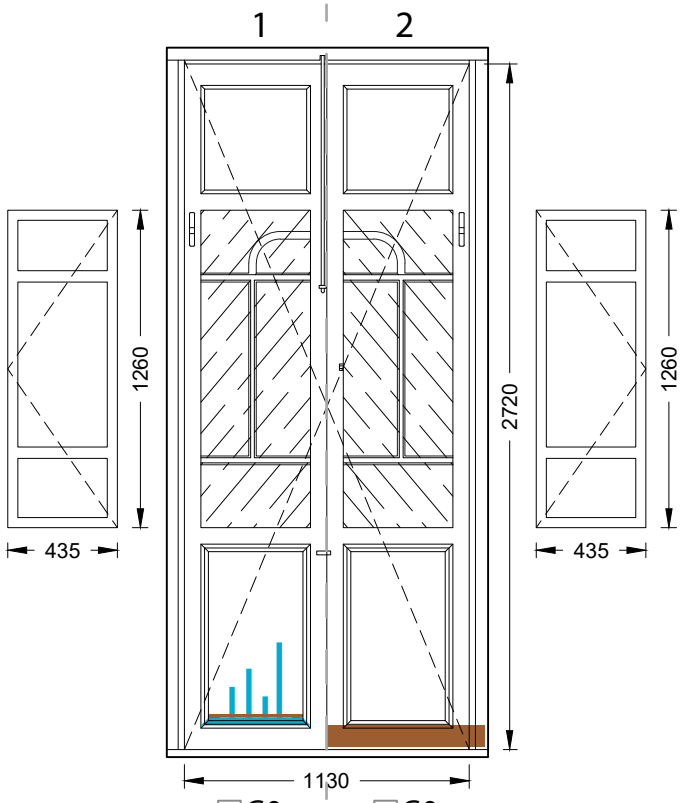


☐G0	☐G0
☐G1	☐G1
☒G2	☒G2

OBSERVACIONES

Pudrición, travesaño y tablero inferior.
Grieta, tablero.
Separación, moldura.

P5
106

INTERIOR
(CERRADA)

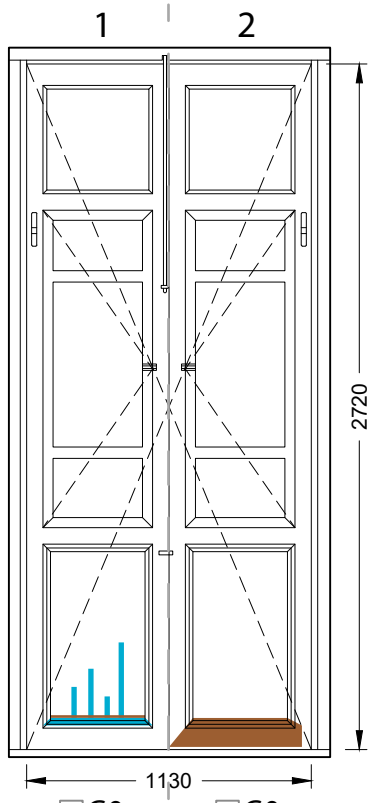

☐G0	☐G0
☐G1	☐G1
☒G2	☒G2

OBSERVACIONES

Separación, larguero de travesaño y moldura.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0	Restauración, acabado
G1	Reparación menor
G2	Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-115

PUERTA 1 OCCIDENTAL

P6-1
106

EXTERIOR

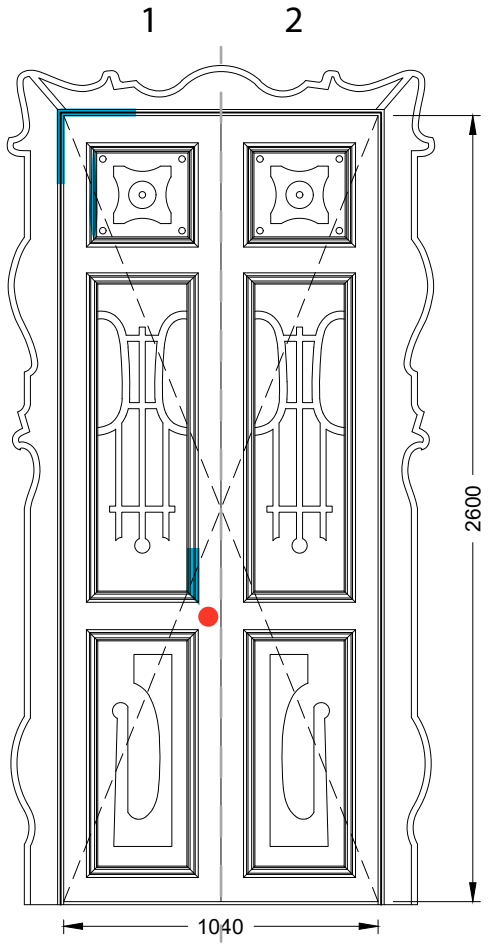

1	2
☒ G0	☒ G0
☐ G1	☐ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES


Separación, tablero y moldura.

Daño mecánico, larguero.

Nota, Separación marco moldura del muro

P6-1
106

INTERIOR

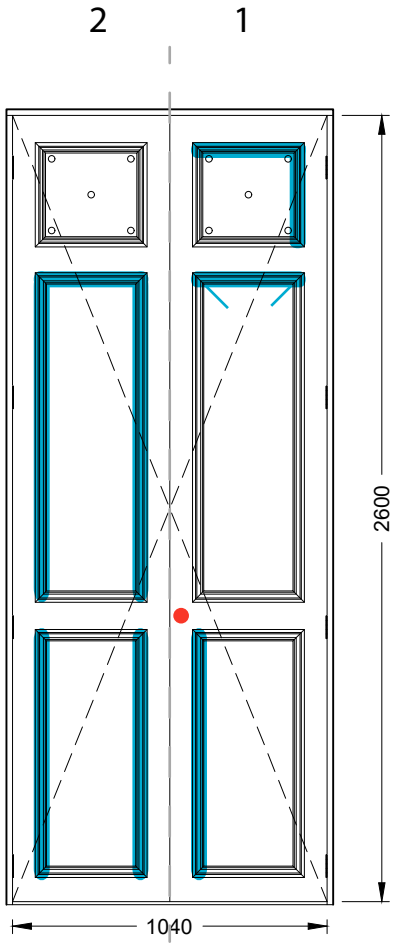

2	1
☒ G0	☒ G0
☐ G1	☐ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Separación, tablero y moldura.

Daño mecánico, larguero.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO

"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS

- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS


GRUPO DE INTERVENCIÓN

- G0 Restauración, acabado
- G1 Reparación menor
- G2 Reparación mayor

ELABORÓ

Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN



PLANO


A-116

PUERTA 3 OCCIDENTAL

P6
104

EXTERIOR

1 2

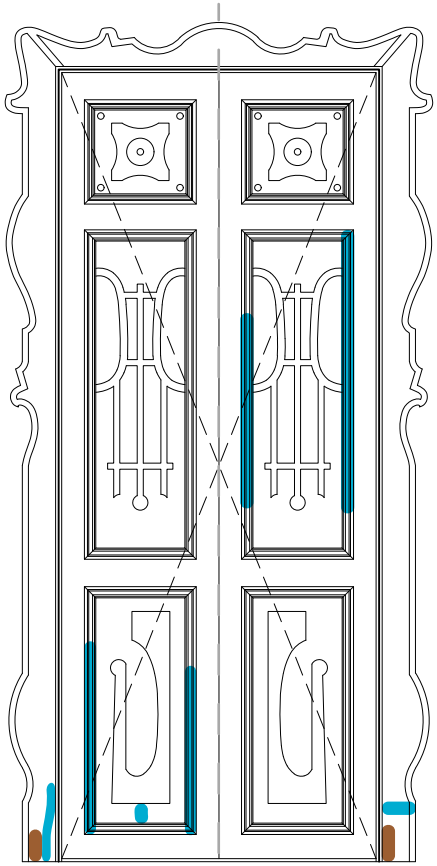

1	2
☒G0	☒G0
☐G1	☐G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Grietas, tablero y moldura.


Pudrición, marco moldura inferior.

Nota: separación moldura del marco separada del muro.

P6
104

INTERIOR

2 1

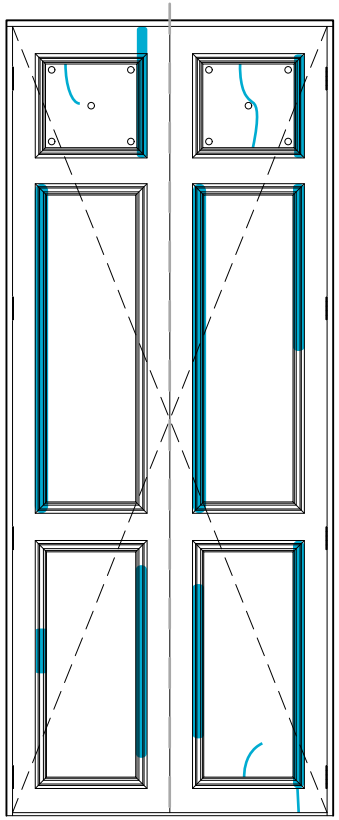

2	1
☒G0	☒G0
☐G1	☐G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Grietas, tablero.

Nota: puerta abre 10% por desnivel de piso.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-117

GABINETE 1 NORTE


G-1 / 104 EXTERIOR

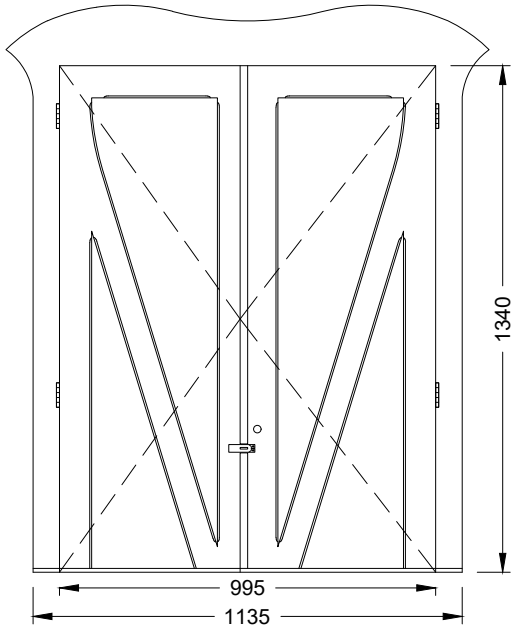

☐G0 ☐G1 ☐G2

OBSERVACIONES

G-1 / 104 INTERIOR

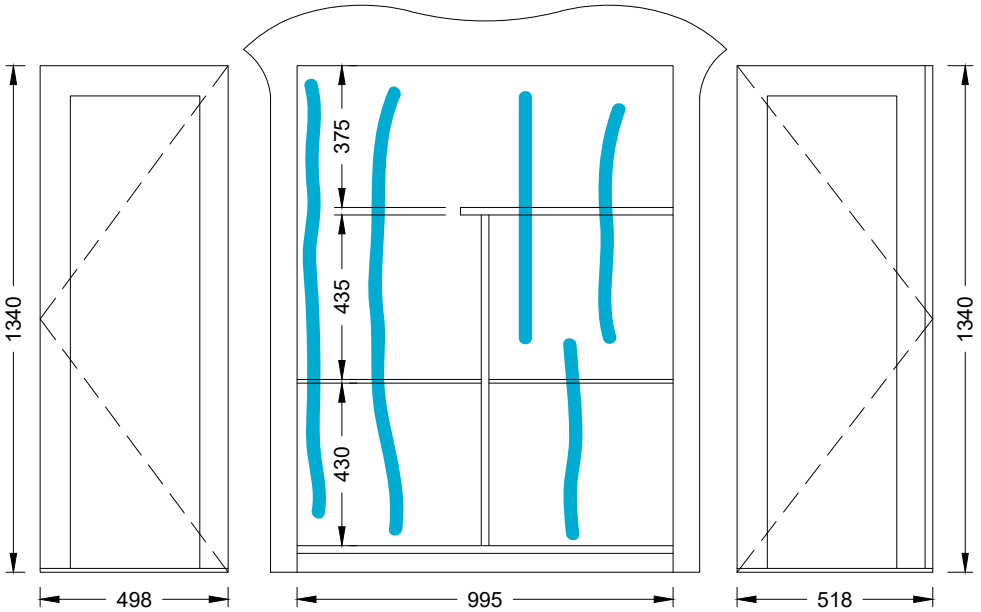

☐G0 ☐G1 ☐G2

OBSERVACIONES

Grietas, tablero.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03


ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS
- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN
- G0 Restauración, acabado
- G1 Reparación menor
- G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-118

PUERTA 1 ORIENTAL

P3
109
EXTERIOR

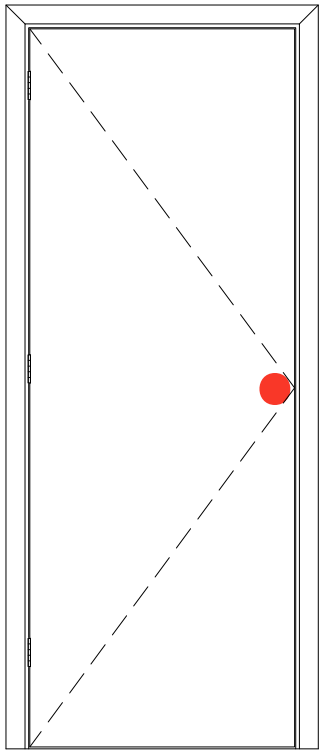


☒G0 ☐G1 ☐G2

OBSERVACIONES

Daño mecánico, triplex por chapa y golpes.

P3
109
INTERIOR

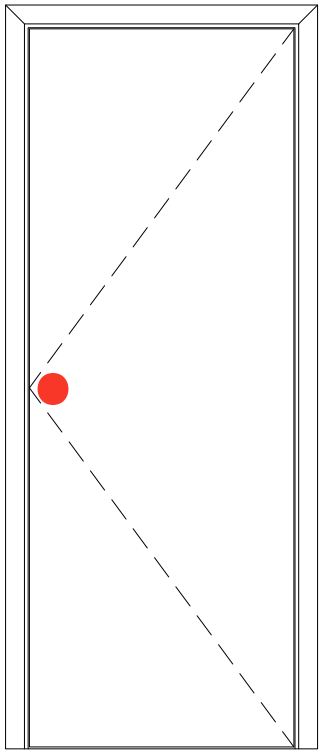

☒G0 ☐G1 ☐G2

OBSERVACIONES

Daño mecánico, triplex por chapa y golpes.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-119

PUERTA 2 SUR

P3
109
EXTERIOR

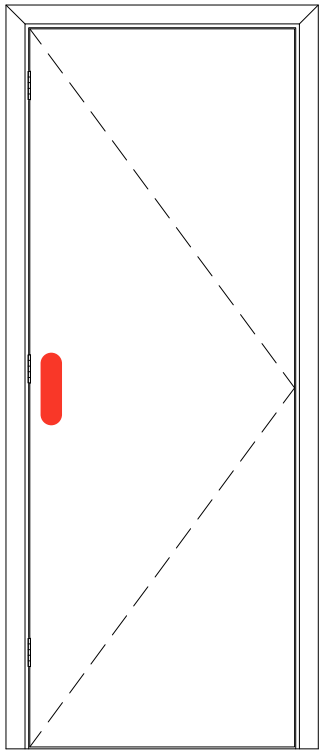


X G0 ☐ G1 ☐ G2

OBSERVACIONES

Daño mecánico, triplex por chapa y golpes.

P3
109
INTERIOR

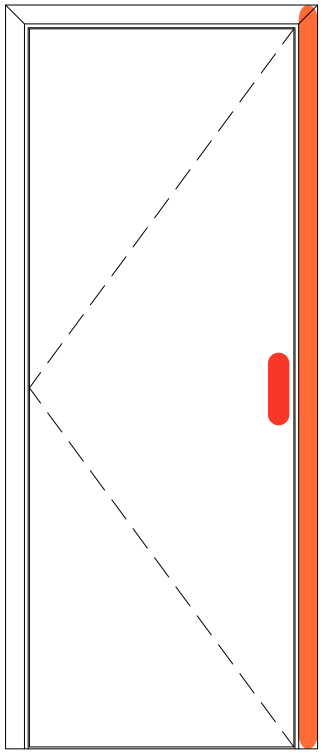

X G0 ☐ G1 ☐ G2

OBSERVACIONES

Daño mecánico, triplex por chapa.

Faltante, listón madera.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-120

PUERTA 1 ORIENTE


P3.2 / 112 EXTERIOR

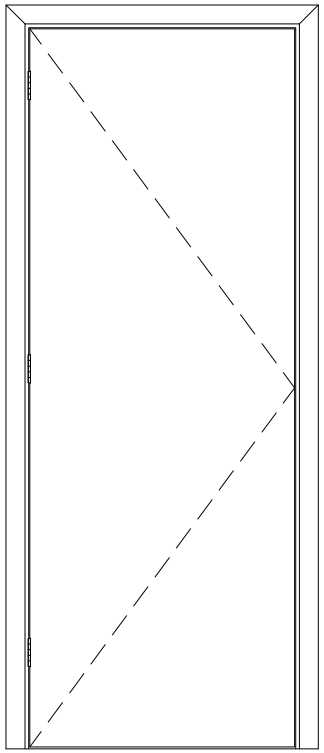

☒G0 ☐G1 ☐G2

OBSERVACIONES

P3.2 / 112 INTERIOR

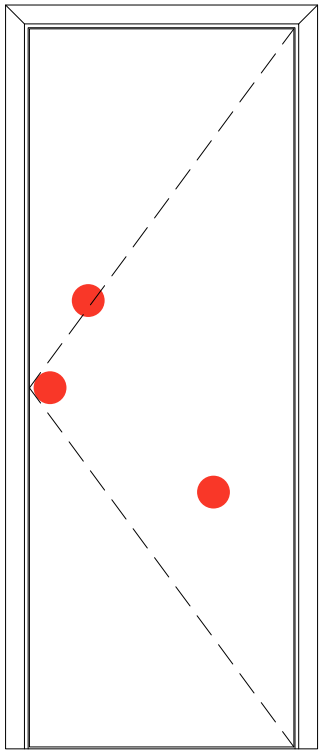

☒G0 ☐G1 ☐G2

OBSERVACIONES

Daño mecánico, triplex por chapa y golpes.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-121

PUERTA 1 ORIENTE

P3.1 / 111 EXTERIOR

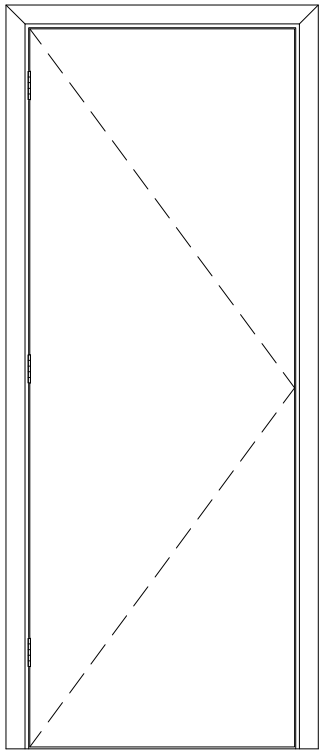


[X] G0 [ ] G1 [ ] G2

OBSERVACIONES

Nota: marco metálico.

P3.1 / 111 INTERIOR

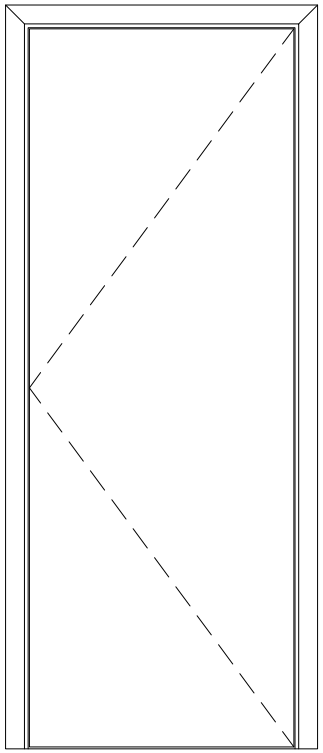

[X] G0 [ ] G1 [ ] G2

OBSERVACIONES

Nota: marco metálico.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS NIT. 900699589-0

CONSULTOR

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO

"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS

- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado


G1 Reparación menor

G2 Reparación mayor

ELABORÓ

Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO

A-122

PUERTA 1 OCCIDENTE

P3.1
110

EXTERIOR

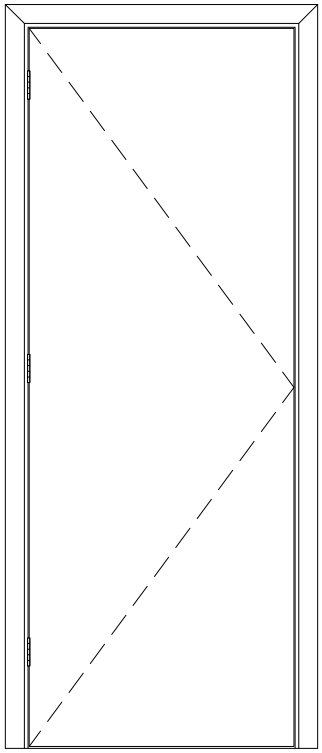


X G0 ☐ G1 ☐ G2

OBSERVACIONES

Nota: marco metálico.

P3.1
110

INTERIOR

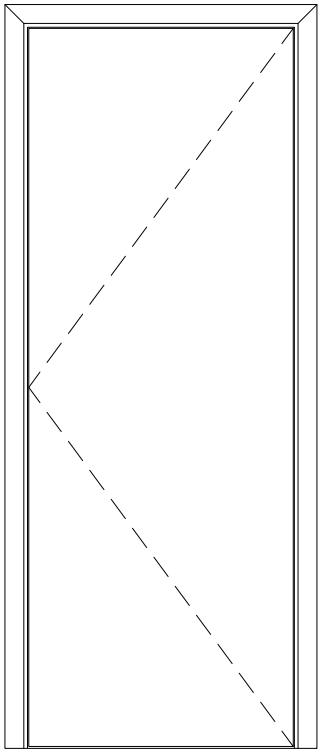

X G0 ☐ G1 ☐ G2

OBSERVACIONES

Nota: marco metálico.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO

"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS

- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado


G1 Reparación menor

G2 Reparación mayor

ELABORÓ

Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO

A-123

PUERTA 4 OCCIDENTE


P3
108
EXTERIOR

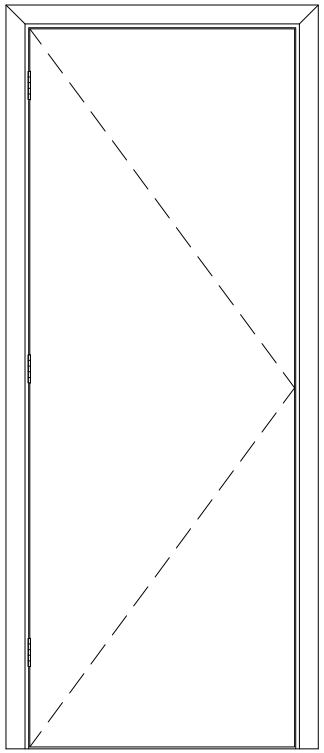

☒G0 ☐G1 ☐G2

OBSERVACIONES

P3
108
INTERIOR

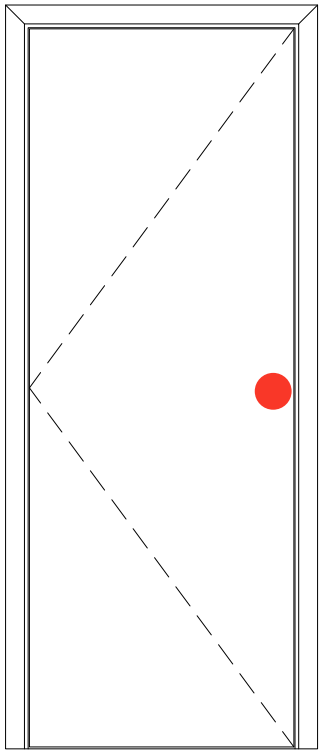

☒G0 ☐G1 ☐G2

OBSERVACIONES

Daño mecánico, triplex por chapa.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-124

PUERTA 1 NORTE


P3
108
EXTERIOR

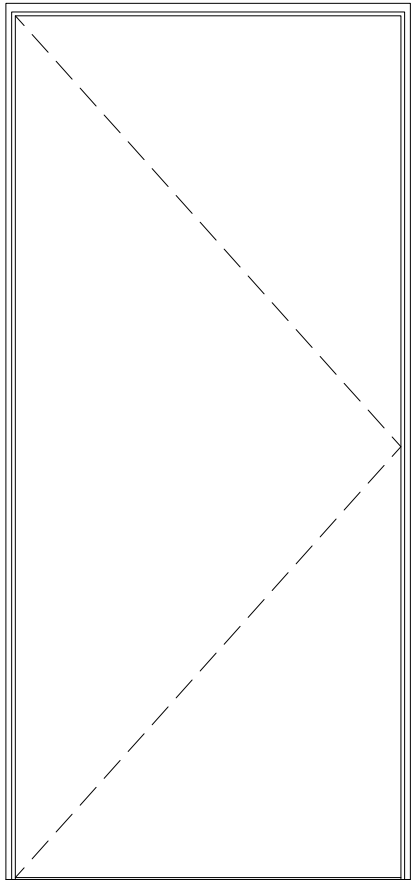

X G0 ☐ G1 ☐ G2

OBSERVACIONES

P3
108
INTERIOR

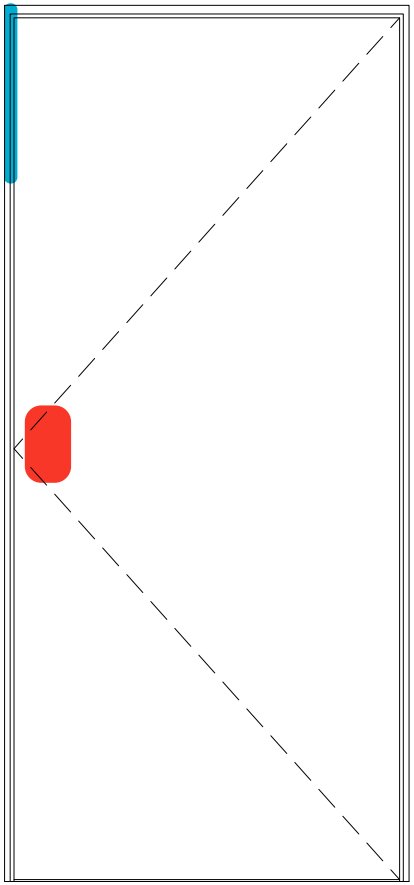

☐ G0 X G1 ☐ G2

OBSERVACIONES

Separación, moldura.

Daño mecánico, triplex por chapa.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-125

COL-01
105

LADO 1

N

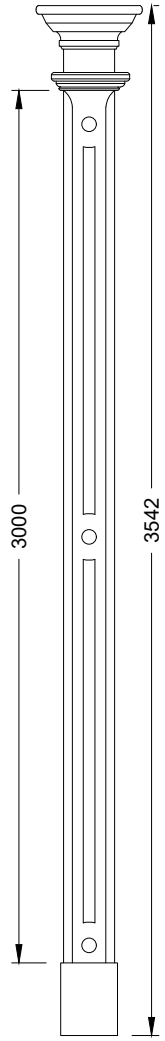


☒G0 ☐G1 ☐G2

OBSERVACIONES

COL-01
105

LADO 2

E

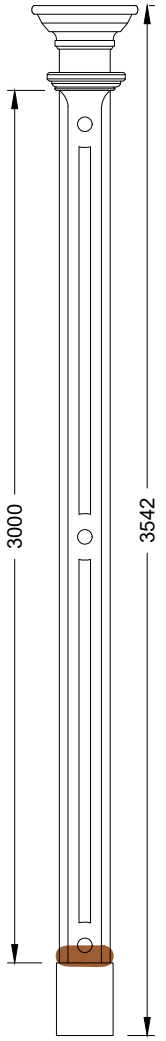

☐G0 ☒G1 ☐G2


OBSERVACIONES

Pudrición, parte inferior fuste.

COL-01
105

LADO 3

S

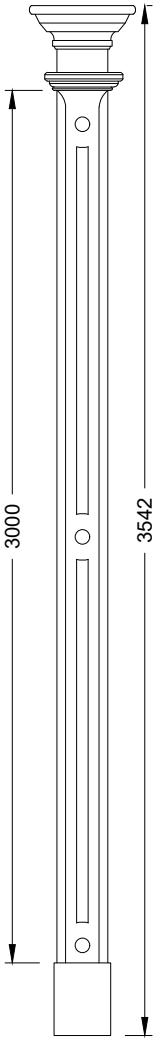


☒G0 ☐G1 ☐G2

OBSERVACIONES

COL-01
105

LADO 4

W

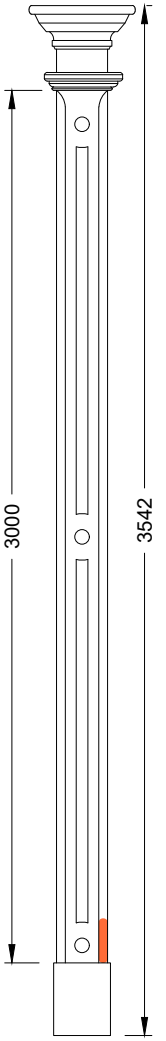

☐G0 ☒G1 ☐G2

OBSERVACIONES

Faltante, parte inferior fuste.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO

"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS

- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado


G1 Reparación menor

G2 Reparación mayor

ELABORÓ

Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO

A-126

COL-02
105

LADO 1

N

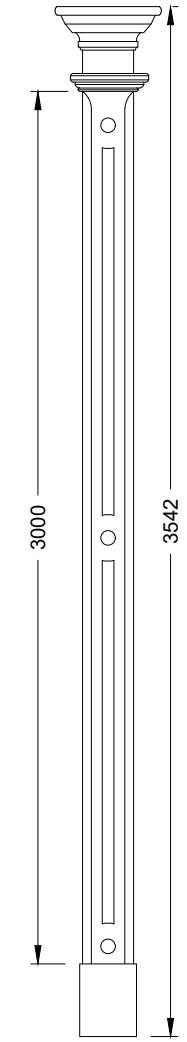


☒G0 ☐G1 ☐G2

OBSERVACIONES

COL-02
105

LADO 2

E

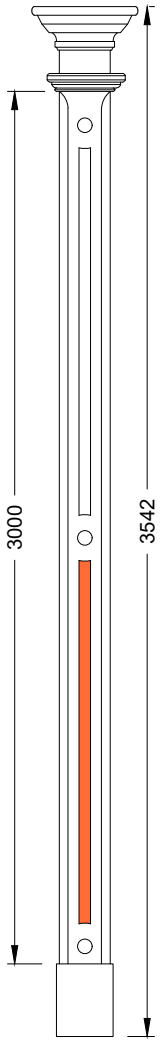

☐G0 ☒G1 ☐G2


OBSERVACIONES

Faltante, moldura.

COL-02
105

LADO 3

S

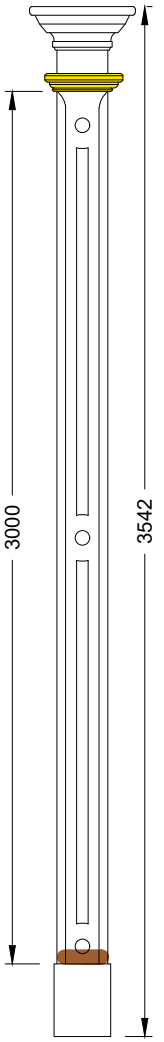

☐G0 ☒G1 ☐G2


OBSERVACIONES

Pudrición, parte inferior fuste.
Desajuste, parte del capitel.

COL-02
105

LADO 4

W

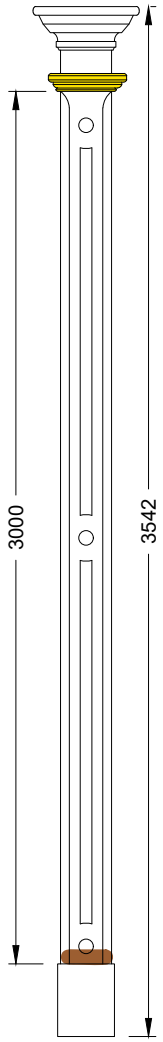

☐G0 ☒G1 ☐G2

OBSERVACIONES

Pudrición, parte inferior fuste.
Desajuste, parte del capitel.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-127

COL-03
105

LADO 1

N

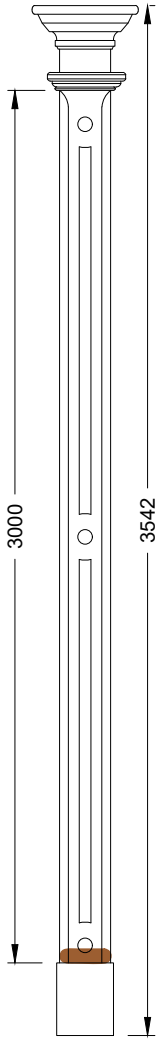

☐G0 ☒G1 ☐G2


OBSERVACIONES

Pudrición, parte inferior fuste.

COL-03
105

LADO 2

E

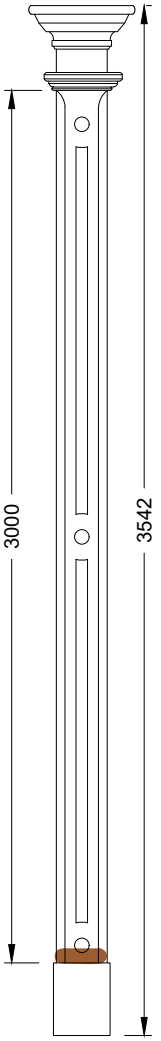

☐G0 ☒G1 ☐G2


OBSERVACIONES

Pudrición, parte inferior fuste.

COL-03
105

LADO 3

S

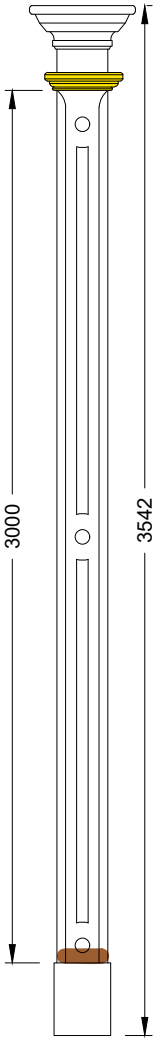

☐G0 ☒G1 ☐G2

OBSERVACIONES


Pudrición, parte inferior fuste.

Desajuste, parte del capitel.

COL-03
105

LADO 4

W

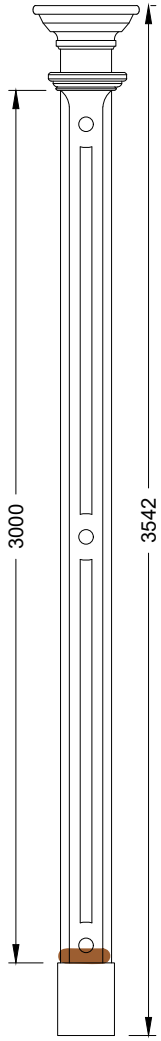

☐G0 ☒G1 ☐G2

OBSERVACIONES

Pudrición, parte inferior fuste.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO

"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS

- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado


G1 Reparación menor

G2 Reparación mayor

ELABORÓ

Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO

A-128

PLANTA SEGUNDO PISO

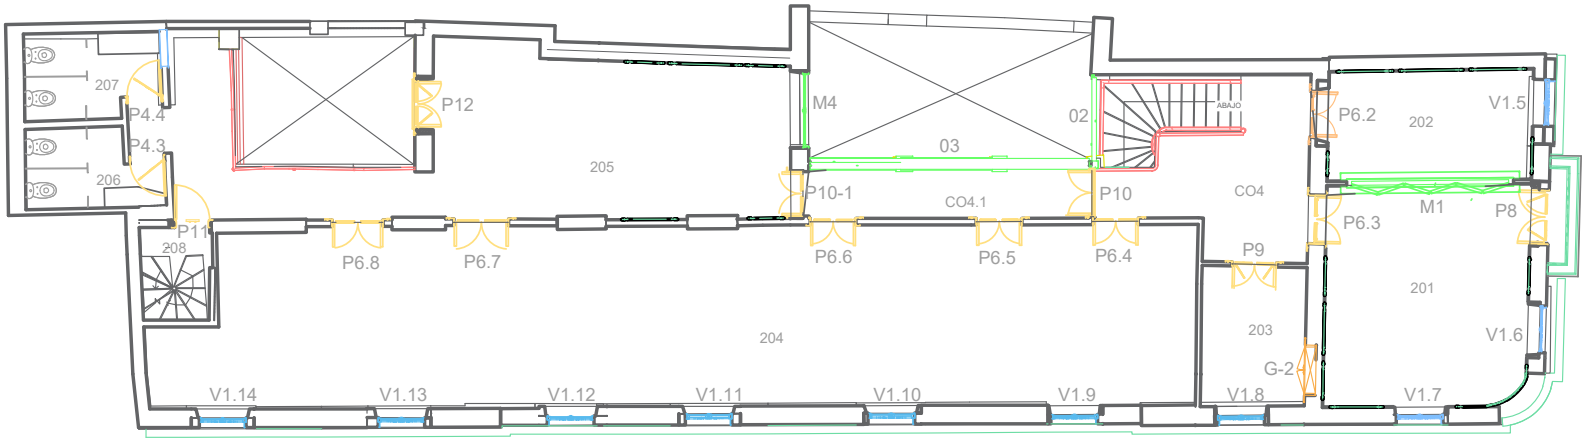

CUADRO DE PUERTAS

TIPO	NOMENCLATURA	CANTIDAD
P1	P1	1
	P1-1	1
P2	P2	1
P3	P3	4
	P3-1	3
	P3-2	2
P4	P4-1	1
	P4-2	1
	P4-3	1
	P4-4	1
P5	P5	1
	P5-1	1
	P5-2	1
	P5-3	1
P6	P6	1
	P6-1	1
	P6-2	1
	P6-3	1
	P6-4	1
	P6-5	1
	P6-6	1
	P6-7	1
	P6-8	1
P7	P7	1
P8	P8	1
P9	P9	1
P10	P10	1
	P10-1	1
P11	P11	1
P12	P12	1

CUADRO DE VENTANAS

TIPO	NOMENCLATURA	CANTIDAD
V1	V1	1
	V1-1	1
	V1-2	1
	V1-3	1
	V1-4	1
	V1-5	1
	V1-6	1
	V1-7	1
	V1-8	1
	V1-9	1
	V1-10	1
	V1-11	1
	V1-12	1
	V1-13	1
	V1-14	1
V2	V2	1
V3	V3	1
V4	V4	1

CUADRO DE MAMPARAS

TIPO	NOMENCLATURA	CANTIDAD
M	M1	1
	M2	1
	M3	1
	M4	1

CUADRO DE GABINENTES

TIPO	NOMENCLATURA	CANTIDAD
G	G1	1
	G2	1

CUADRO DE BARANDAS

TIPO	NOMENCLATURA	CANTIDAD
B	B1	1
	B2	1

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

- G0 Restauración, acabado
- G1 Reparación menor
- G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-200

PUERTA 1 SUR

P6-2
202

EXTERIOR

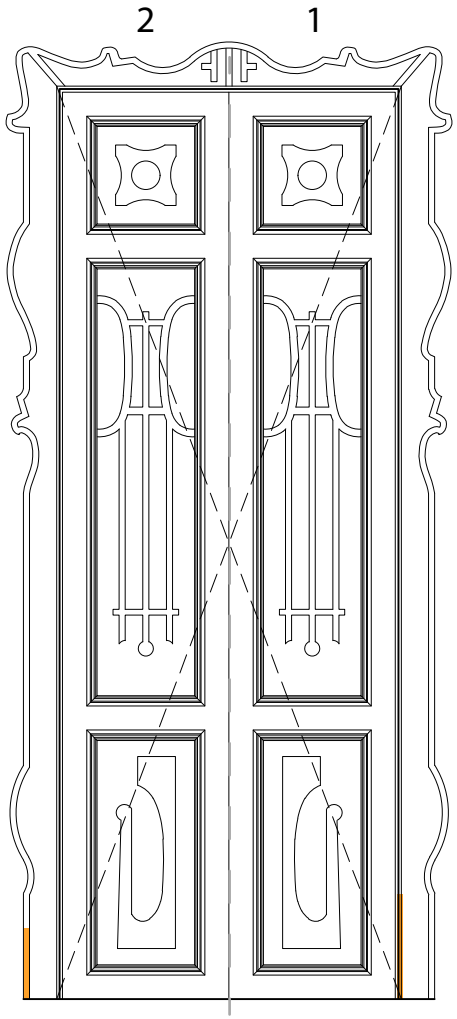


☐ G0	☒ G0
☒ G1	☐ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Faltante, moldura.

P6-2
202

INTERIOR

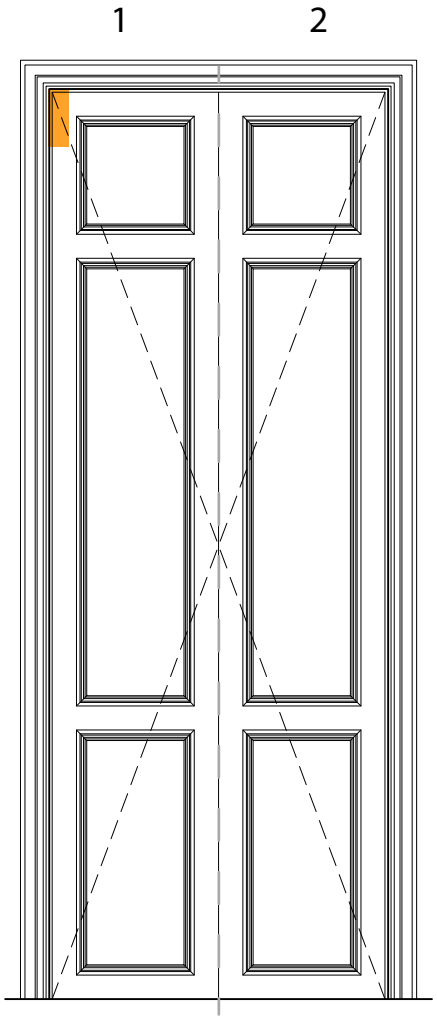

☐ G0	☒ G0
☒ G1	☐ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Faltante, moldura.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

- G0 Restauración, acabado
- G1 Reparación menor
- G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-201

PUERTA 1 SUR

P6-3
201
EXTERIOR

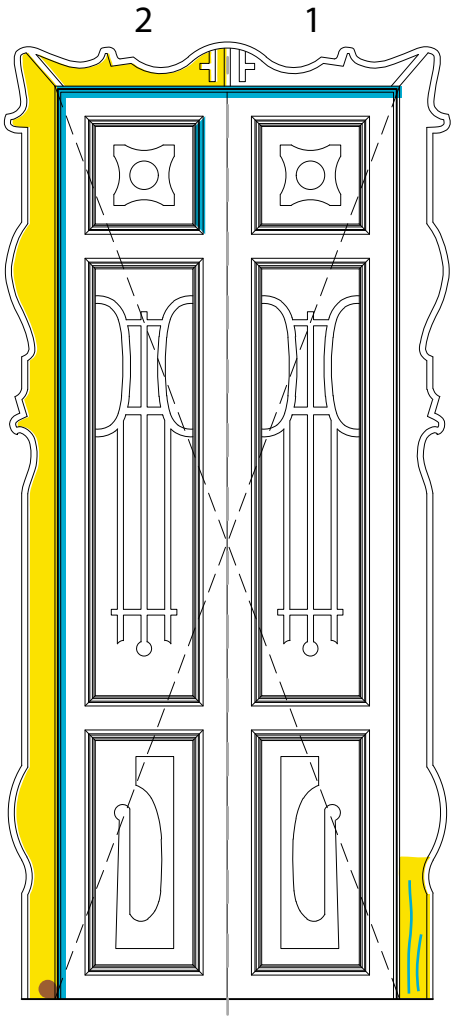


☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Desajuste, moldura marco puerta.
Grietas, moldura marco puerta.
Separación, moldura tablaro.
Pudrición, moldura marco inferor.
Nota, marco puerta está separado del muro.

P6-3
201
INTERIOR

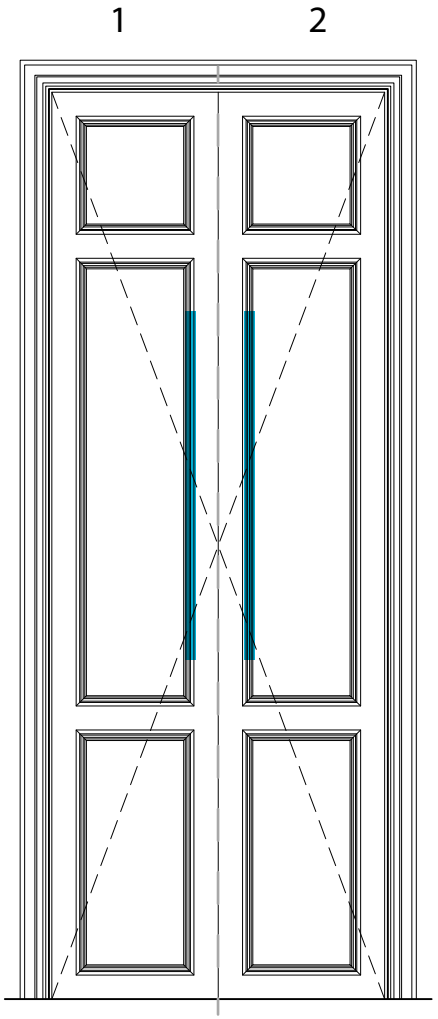

☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Separación, moldura marco puerta.
Faltante, moldura marco puerta inferior.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-202

PUERTA 1 OCCIDENTAL

P6-4
204

EXTERIOR

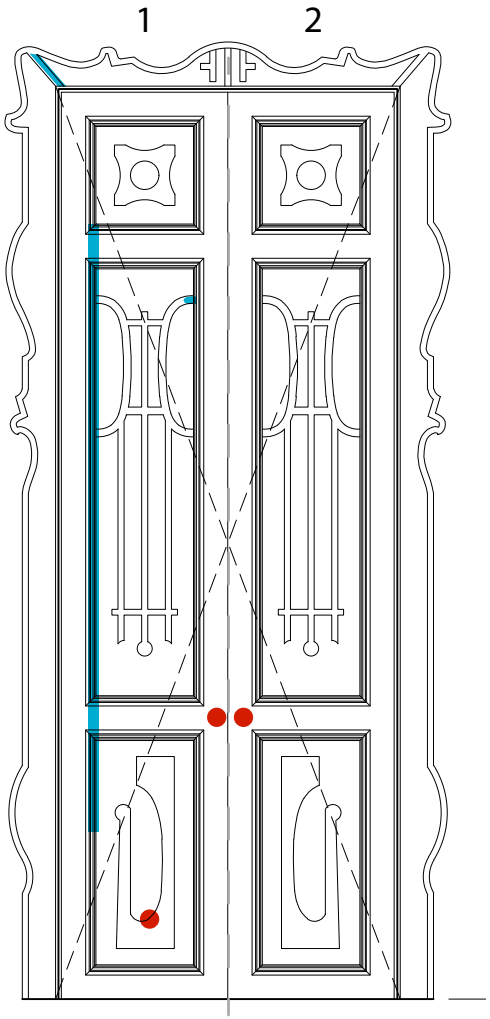

☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2


OBSERVACIONES

Separación, moldura con larguero y marco puerta.

Daño mecánico, tablero y larguero por chapa y golpe.

P6-4
204

INTERIOR

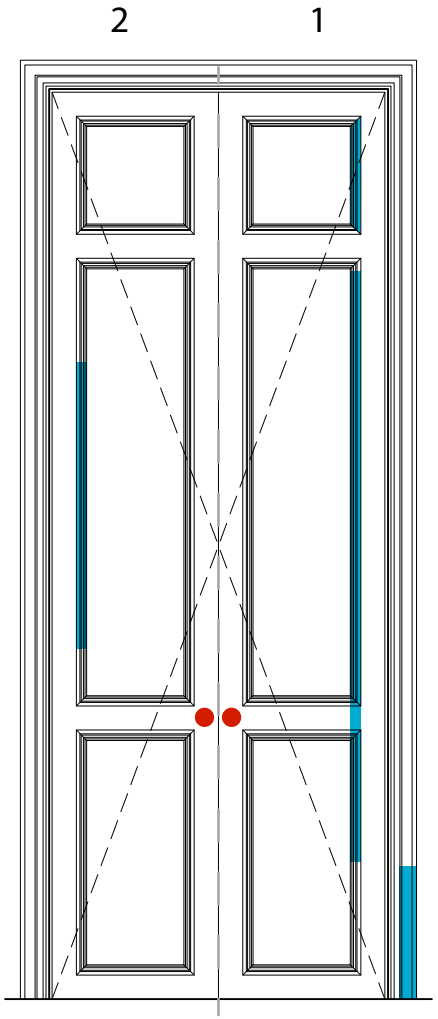

☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Separación, moldura con larguero y marco puerta inferior.

Daño mecánico, larguero y travesaño por chapa.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0	Restauración, acabado
G1	Reparación menor
G2	Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-203

PUERTA 2 OCCIDENTAL

P-6.5
204

EXTERIOR

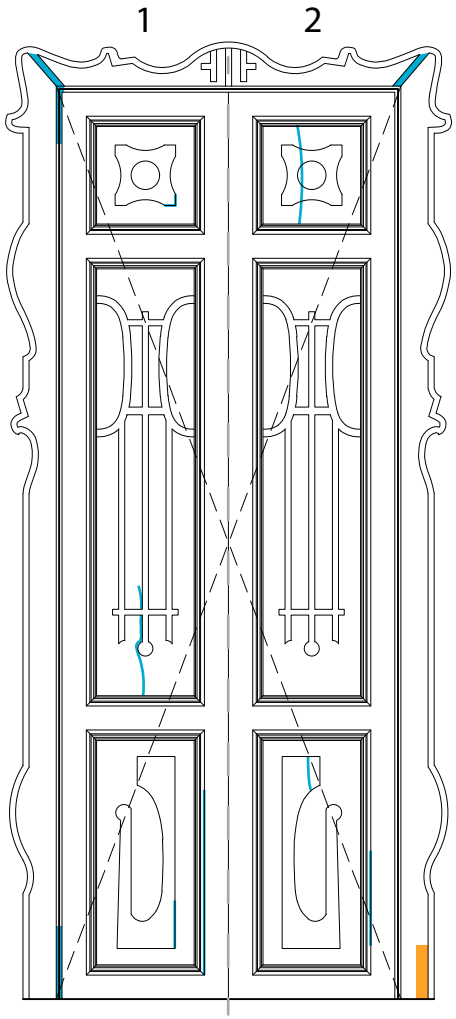


1	2
☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Separación, moldura.
Grietas, tablero.
Daño mecánico, tablero y larguero por chapa.

P-6.5
204

INTERIOR

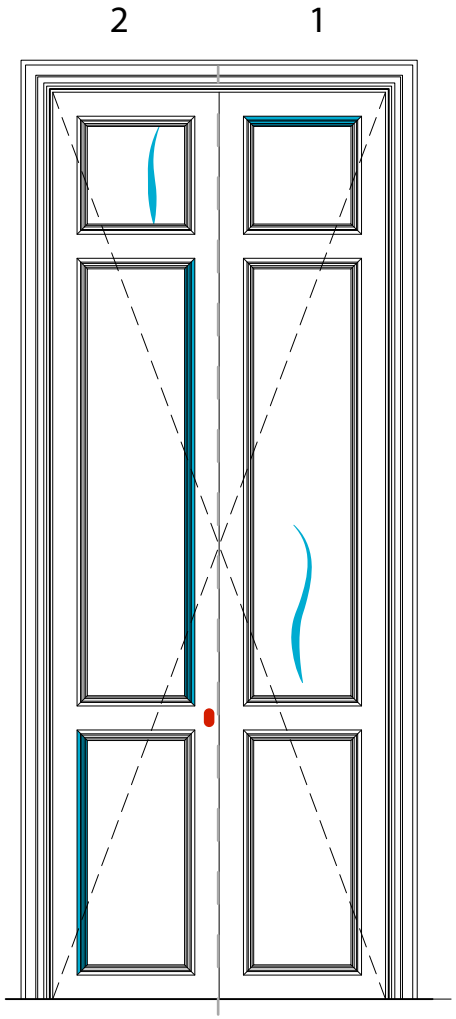

2	1
☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Separación, moldura con larguero y marco puerta.
Grietas, tableros.
Daño mecánico, tablero y larguero por chapa.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS

- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS


GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ

Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-204

PUERTA 3 OCCIDENTAL

P6-6
204
EXTERIOR

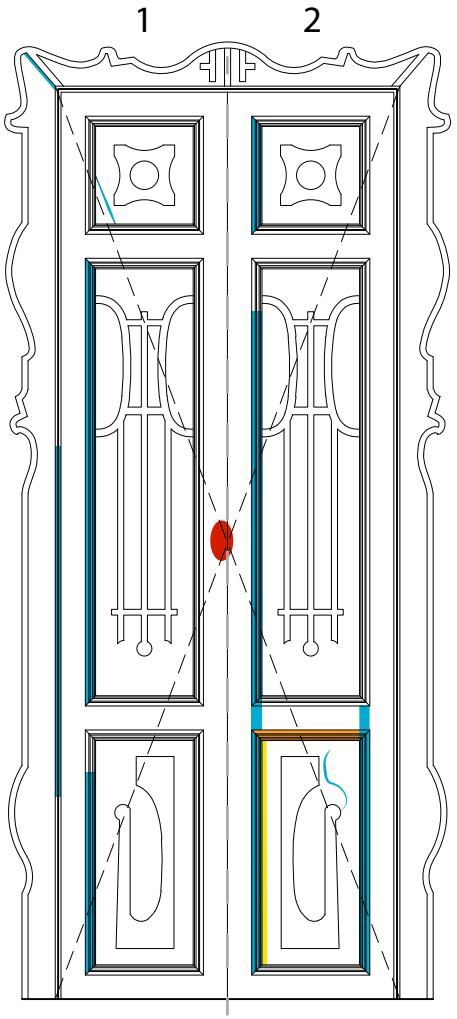


☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Separación, moldura con tableros y largueros.
Grietas, tableros
Desajuste, moldura.
Daño mecánico, larguero por chapa.

P6-6
204
INTERIOR

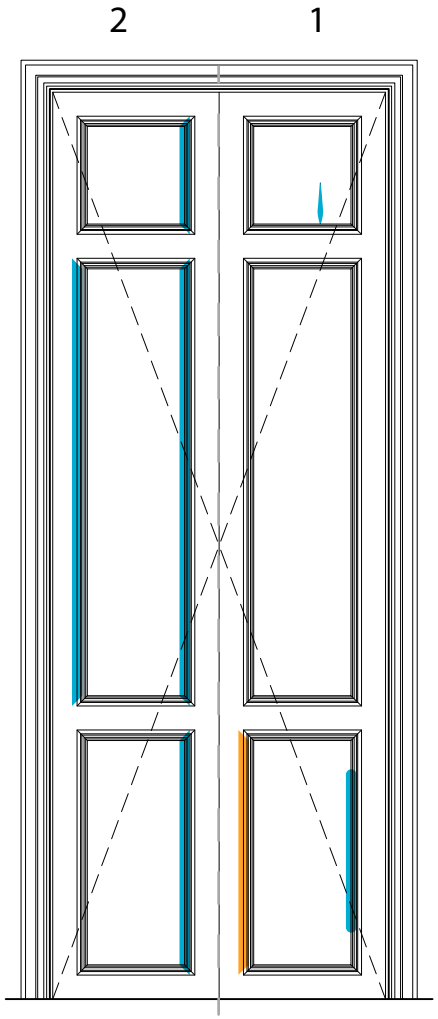

☐G0	☐G0
☐G1	☐G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Separación, molduras.
Faltantes, moldura en tablero inferior.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-205


PUERTA 4 OCCIDENTAL

P6-7
204
EXTERIOR

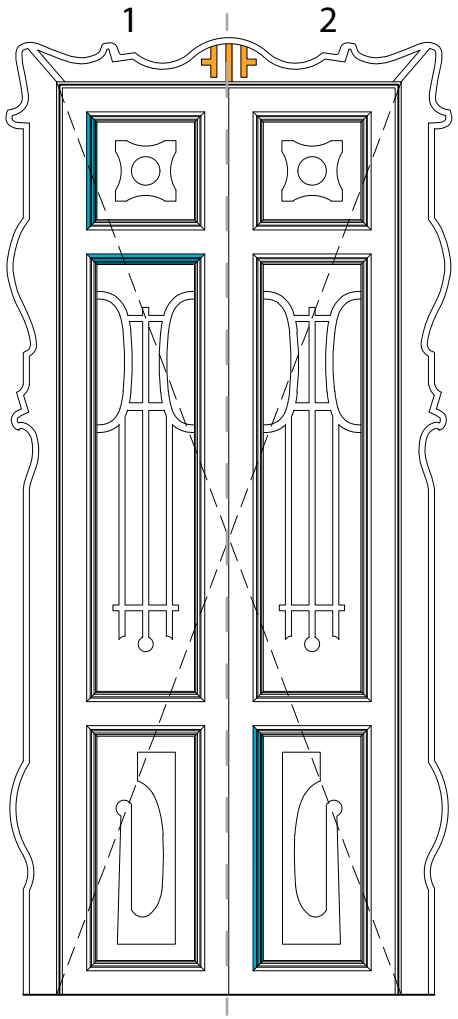

1	2
☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

P6-7
204
INTERIOR

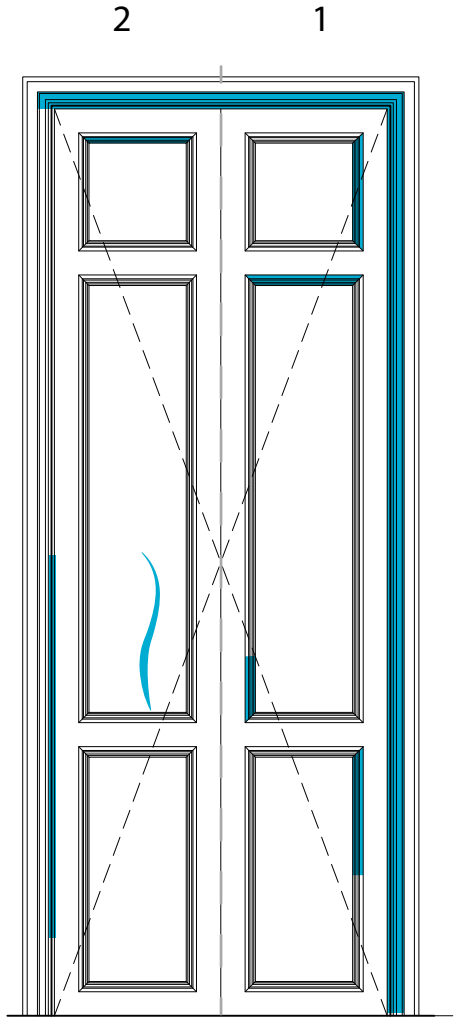

2	1
☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Separación, molduras con tablero y marco.
Faltantes, moldura en marco.
Nota, moldura del marco sepadara del muro.

OBSERVACIONES

Separación, molduras.
Grieta, tablero.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-206

PUERTA 5 OCCIDENTAL

P6-8
204
EXTERIOR

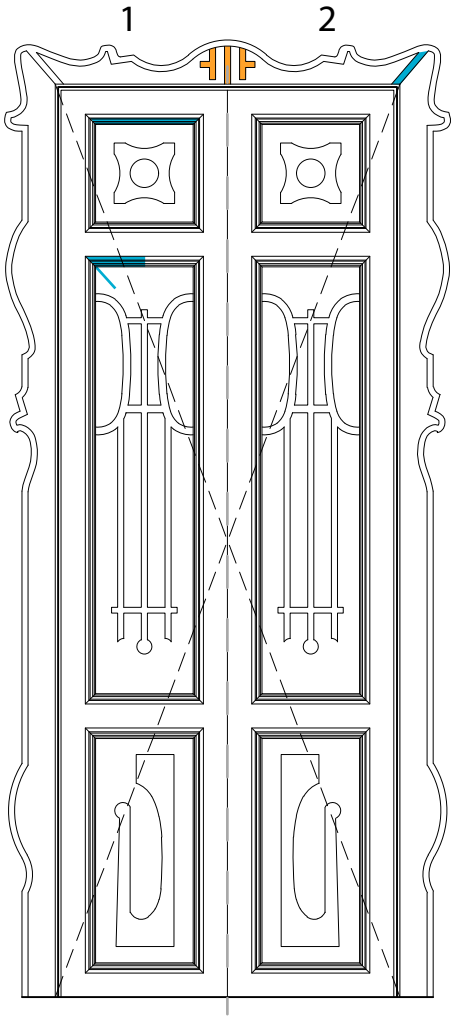


☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Separación, molduras con tablero.
Faltantes, moldura en marco.
Nota, moldura del marco sepadara del muro.

P6-8
204
INTERIOR

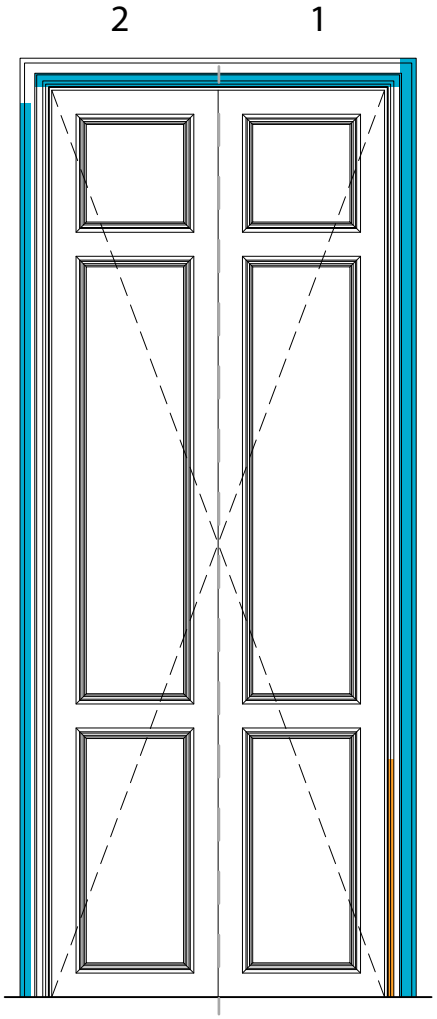

☐G0	☐G0
☐G1	☐G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Separación, molduras con el marco.
Faltantes, moldura en marco.
Nota, moldura del marco sepadara del muro.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-207

PUERTA 1 OCCIDENTAL

P9
203
EXTERIOR

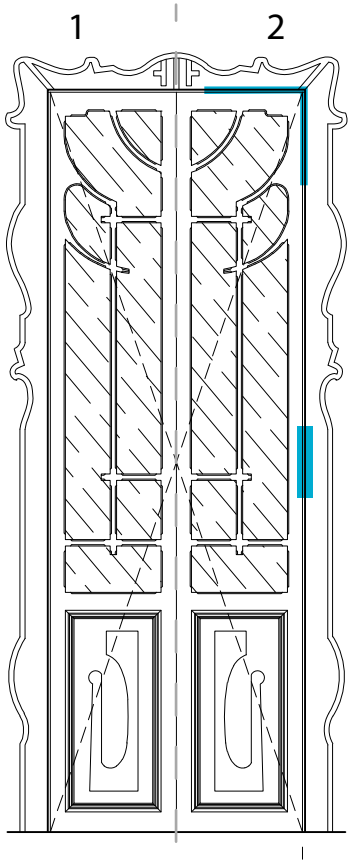


1	2
☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Separación, molduras con el marco.

P9
203
INTERIOR
(ABIERTA)

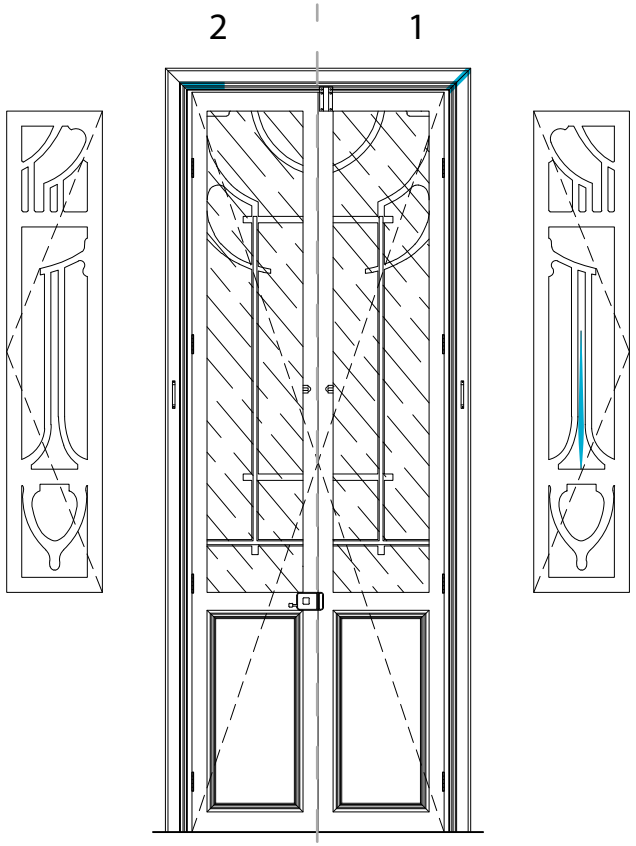


2	1
☒G0	☐G0
☐G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Separación, molduras con el marco.
Rajadura, en tablero de una contraventana.

P9
203
INTERIOR
(CERRADA)

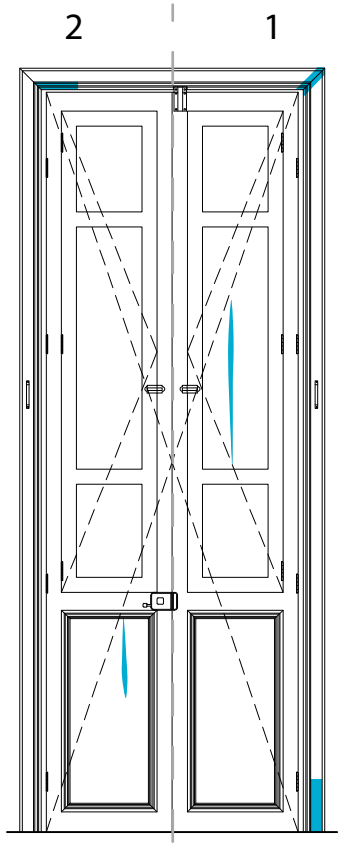

2	1
☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Separación, tableros y molduras marco.
Rajadura, en tablero de una contraventana.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-208

PUERTA 1 NORTE


P10
C-04.1
EXTERIOR

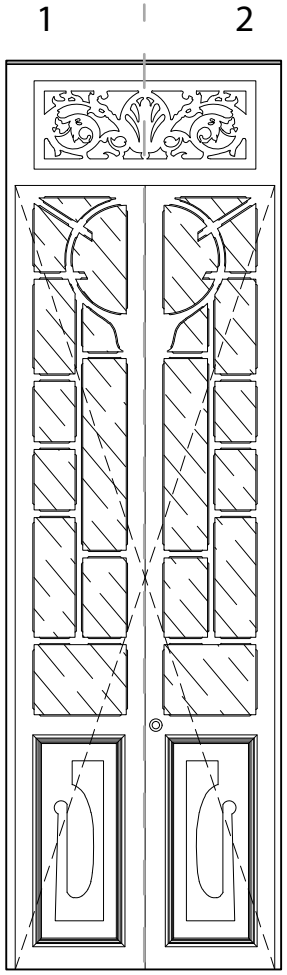

1	2
☒G0	☐G0
☐G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

P10
C-04.1
INTERIOR

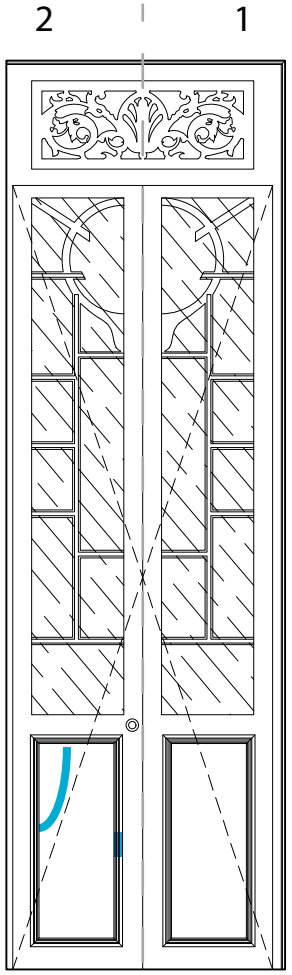

2	1
☐G0	☒G0
☒G1	☐G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Grieta, tableros y molduras marco.
Rajadura, moldura.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0	Restauración, acabado
G1	Reparación menor
G2	Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-209

PUERTA 1 SUR

P10.1
CO4.1

EXTERIOR

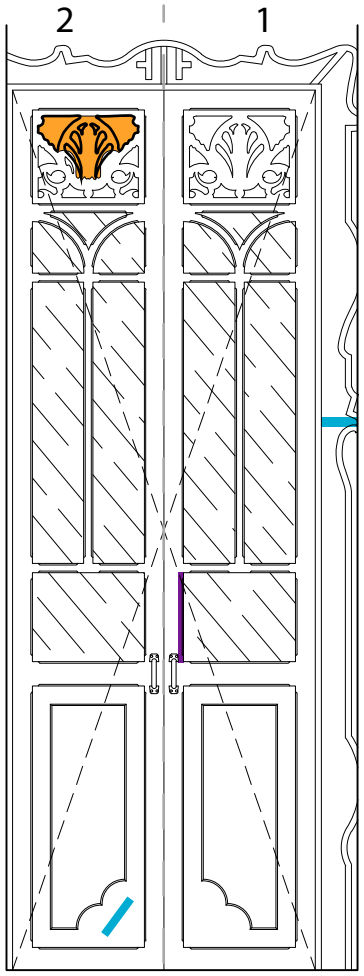


2	1
☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Faltante, moldura parte superior.
Grietas, tablero y larguero.
Ataque de insecto, moldura.

P10.1
CO4.1

INTERIOR

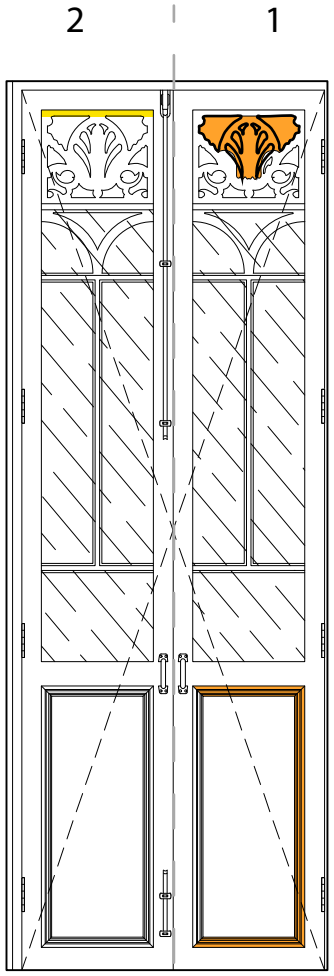

2	1
☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Faltante, moldura parte superior e inferior.
Desajuste, moldura marco superior.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0	Restauración, acabado
G1	Reparación menor
G2	Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-210

PUERTA 1 ORIENTAL

P11
208

EXTERIOR

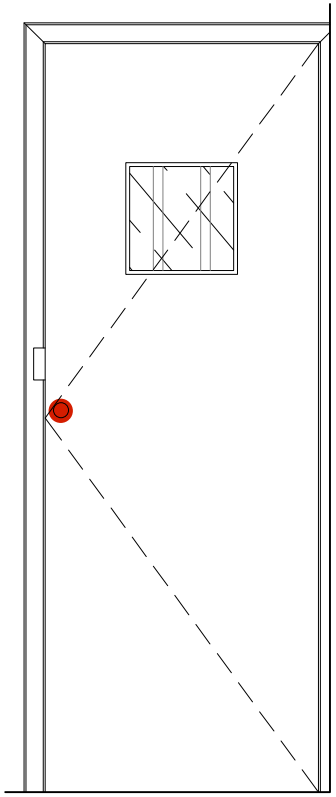


☐G0 ☒G1 ☐G2

OBSERVACIONES

Daño mecánico, en triplex por chapa.

P11
208

INTERIOR

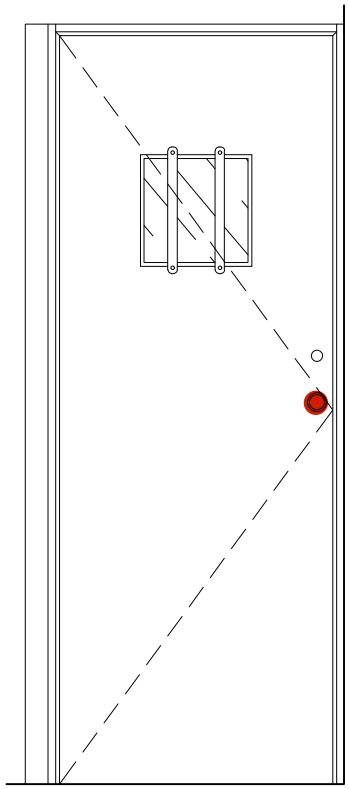

☐G0 ☒G1 ☐G2

OBSERVACIONES

Daño mecánico, en triplex por chapa.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO

"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS

- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado


G1 Reparación menor

G2 Reparación mayor

ELABORÓ

Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO

A-211

PUERTA 1 OCCIDENTAL

P4.3
206

EXTERIOR

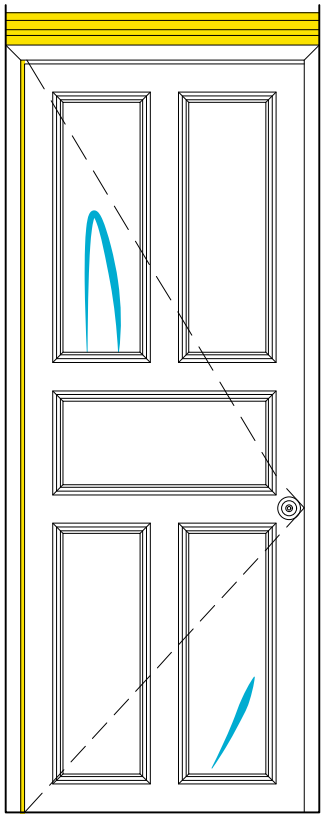

☐G0 ☒G1 ☐G2


OBSERVACIONES

Desajuste, en moldura marco travesaño superior y larguero.

Rajadura, tablero.

P4.3
206

INTERIOR

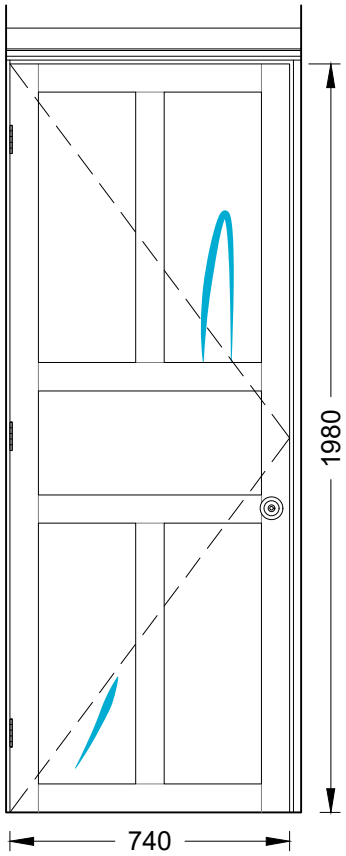

☐G0 ☒G1 ☐G2

OBSERVACIONES

Grietas, tablero.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO

"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS

- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado


G1 Reparación menor

G2 Reparación mayor

ELABORÓ

Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO

A-212

PUERTA 1 ORIENTAL

P4.4
207

EXTERIOR

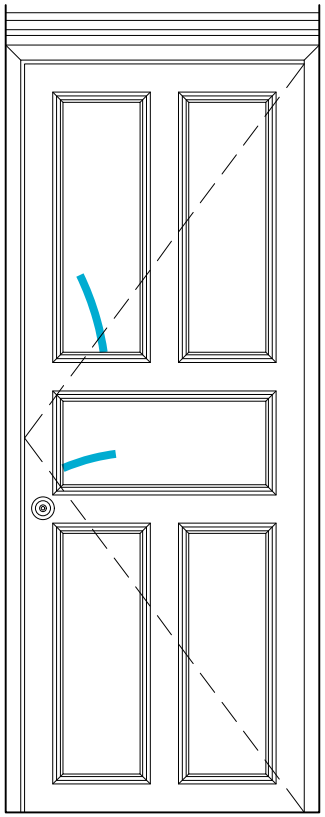


☐G0 ☒G1 ☐G2

OBSERVACIONES

Rajadura, tablero.

P4.4
207

INTERIOR

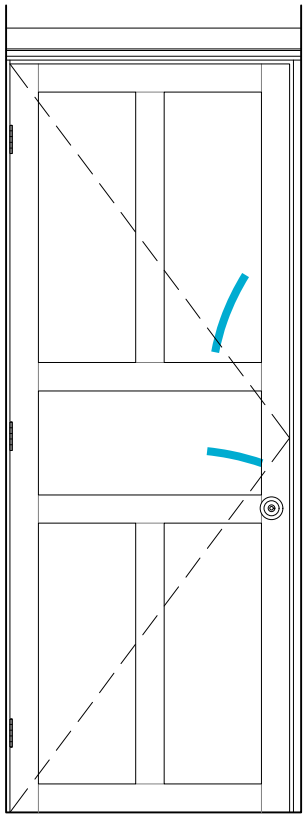

☐G0 ☒G1 ☐G2

OBSERVACIONES

Rajadura, tablero.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO

"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS

- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS


GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ

Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO

A-213

PUERTA BALCÓN1 NORTE

P8
201

EXTERIOR

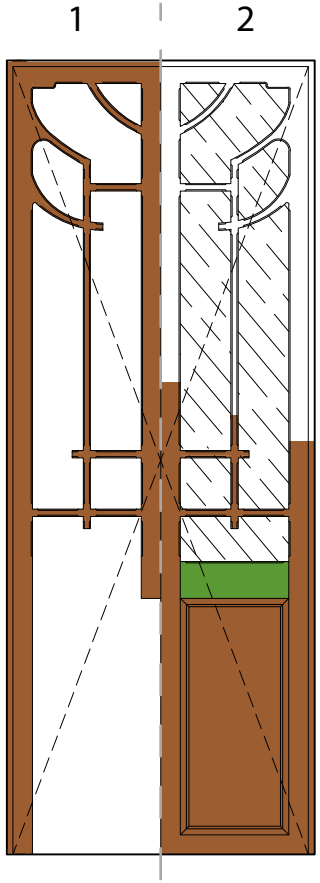

1	2
☐G0	☐G0
☐G1	☐G1
☒G2	☒G2


OBSERVACIONES

Pudrición, moldura.

Agregado, travesaño intermedio.

P8
201

INTERIOR
(ABIERTA)

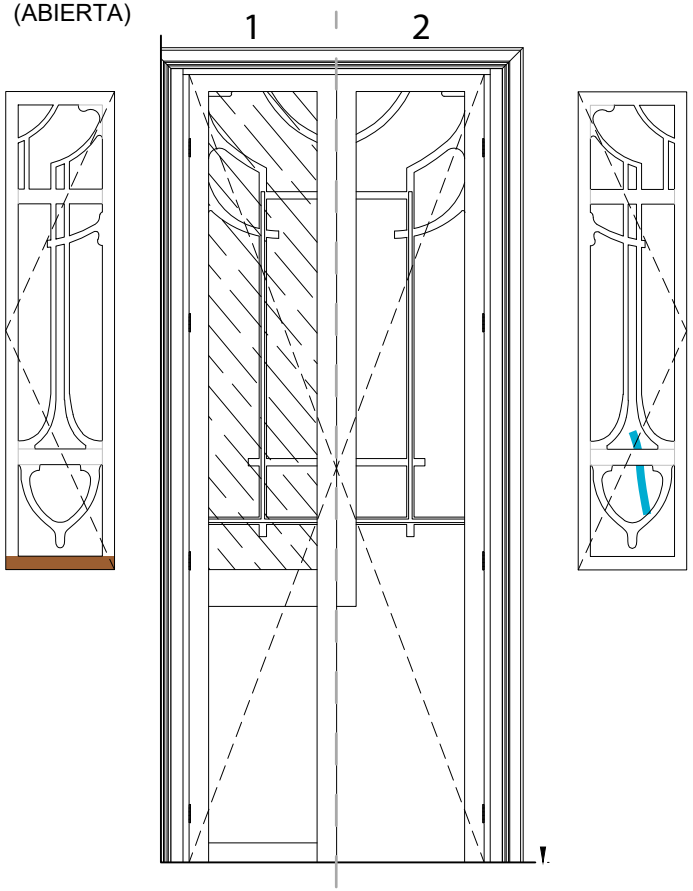

1	2
☐G0	☐G0
☐G1	☐G1
☒G2	☒G2


OBSERVACIONES

Pudrición, travesaño inferior contraventana.

Grieta, tablero contraventana.

P8
201

INTERIOR
(CERRADA)

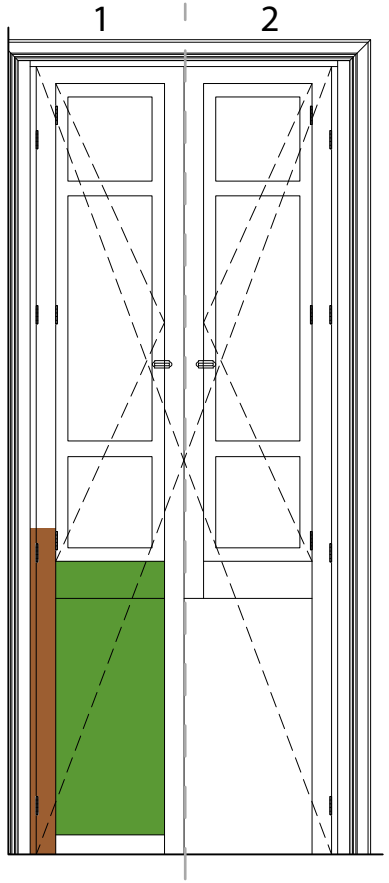

1	2
☐G0	☐G0
☐G1	☐G1
☒G2	☒G2

OBSERVACIONES

Pudrición, larguero inferior.

Agregado, tablero.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS

- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS


GRUPO DE INTERVENCIÓN

- G0 Restauración, acabado
- G1 Reparación menor
- G2 Reparación mayor

ELABORÓ

Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO

A-214

PUERTA 1 SUR

P12
205

EXTERIOR

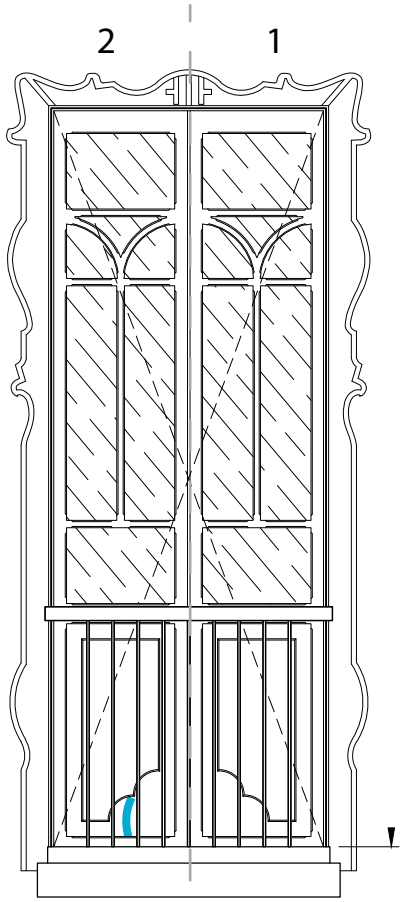


☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Rasguño, tablero.

P12
205

INTERIOR
(ABIERTA)

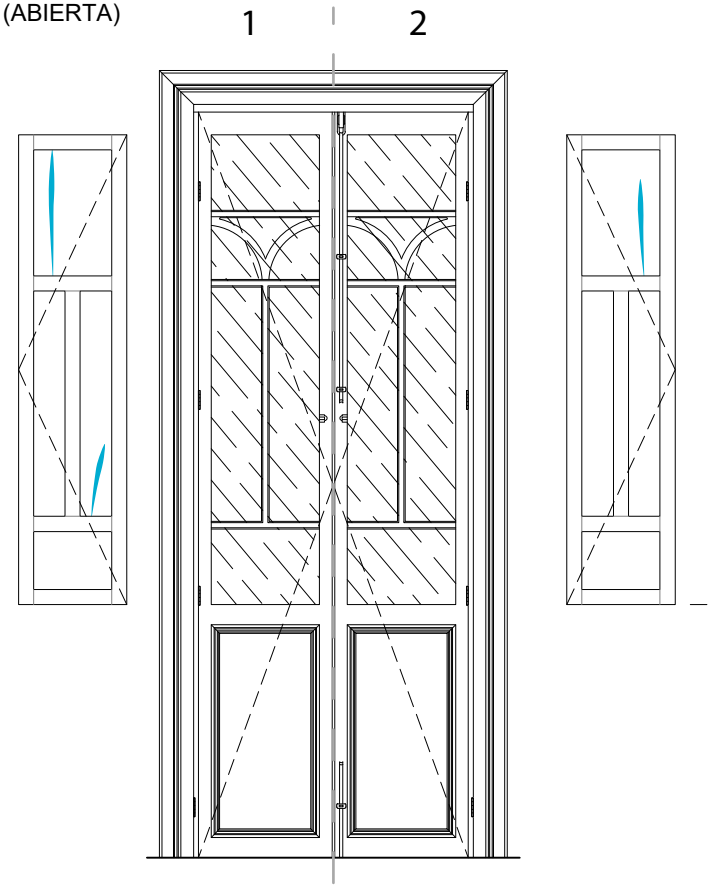


☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Rasguño, tablero contraventana.

P12
205

INTERIOR
(CERRADA)

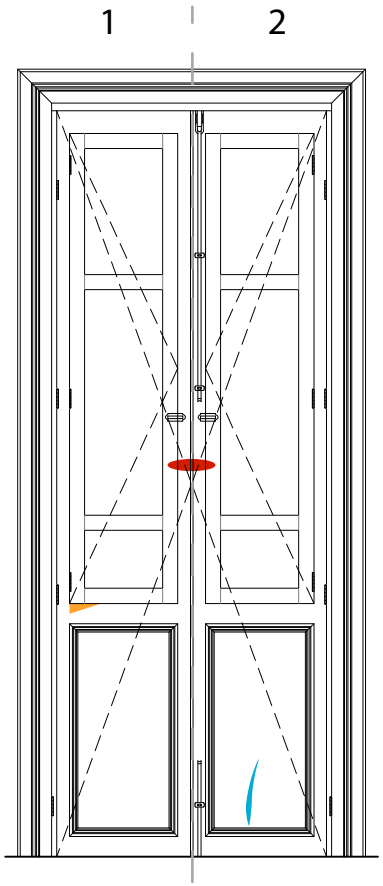

☐G0	☐G0
☒G1	☒G1
☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Daño mecánico, largero.

Faltante, travesaño intermedio.

Rajadura, tablero inferior.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO

"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS

- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado


G1 Reparación menor

G2 Reparación mayor

ELABORÓ

Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO

A-215

MAMPARA 1 OCCIDENTAL

M1
201

EXTERIOR

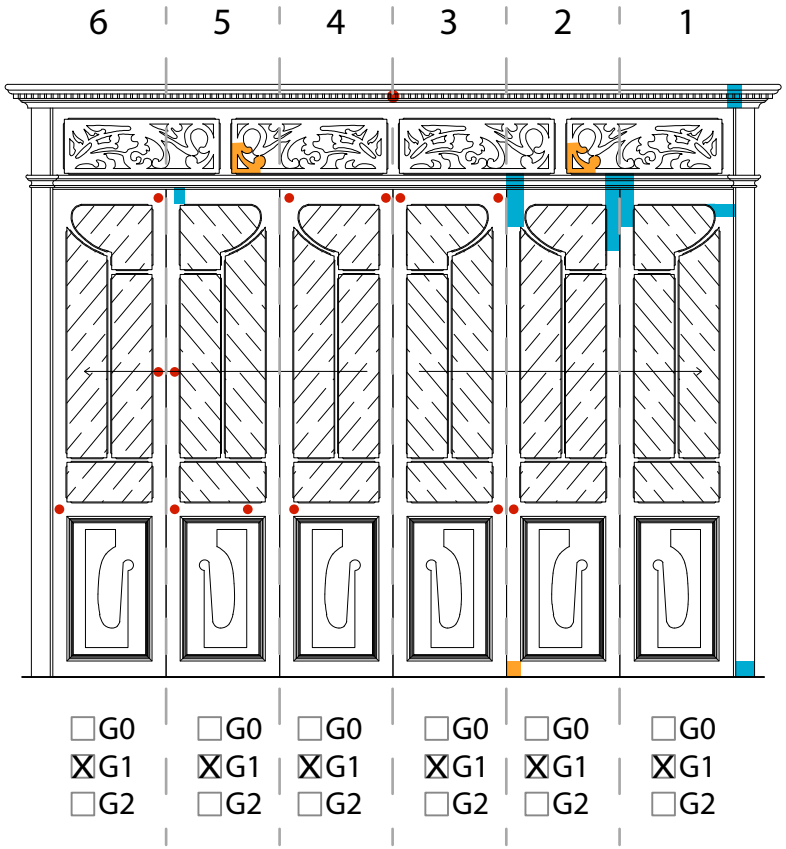


6	5	4	3	2	1
☐G0	☐G0	☐G0	☐G0	☐G0	☐G0
☒G1	☒G1	☒G1	☒G1	☒G1	☒G1
☐G2	☐G2	☐G2	☐G2	☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Daño mecánico, largero y travesaño intermedio y superior.
Faltante, moldura y travesaño inferior.
Rajadura, largueros y travesaño inferior.

M1
201

INTERIOR

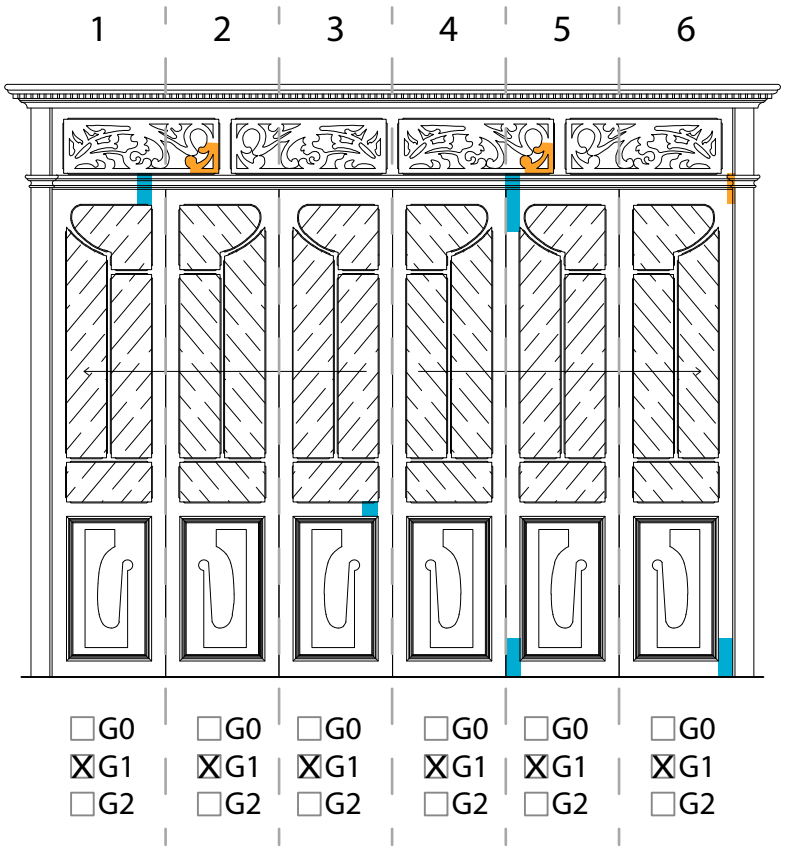

1	2	3	4	5	6
☐G0	☐G0	☐G0	☐G0	☐G0	☐G0
☒G1	☒G1	☒G1	☒G1	☒G1	☒G1
☐G2	☐G2	☐G2	☐G2	☐G2	☐G2

OBSERVACIONES

Faltante, moldura y travesaño inferior.
Rajadura, largueros y travesaño inferior.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-216

VENTANA 1 NORTE

V1-5
202

INTERIOR
(ABIERTA)

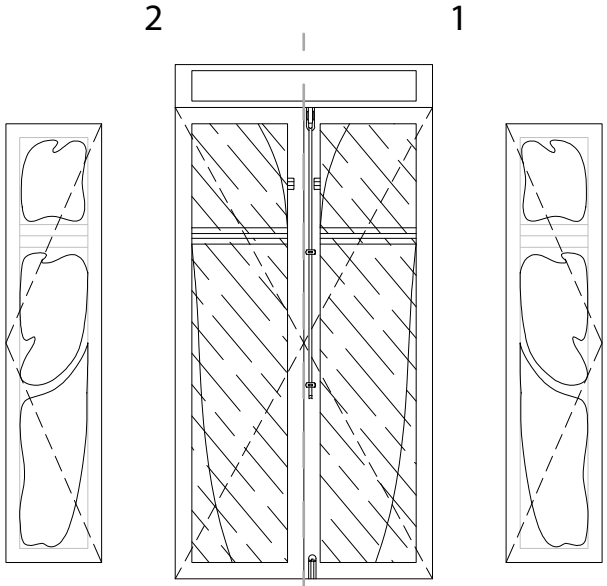


2	1
☒ G0	☒ G0
☐ G1	☐ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

V1-5
202

INTERIOR
(CERRADA)

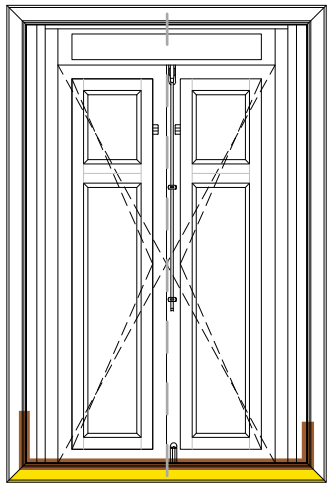


2	1
☐ G0	☐ G0
☐ G1	☐ G1
☒ G2	☒ G2

OBSERVACIONES

Pudrición, travesaño y largueros marco inferior.
Desajuste, marco travesaño inferior.

V1-5
202

EXTERIOR

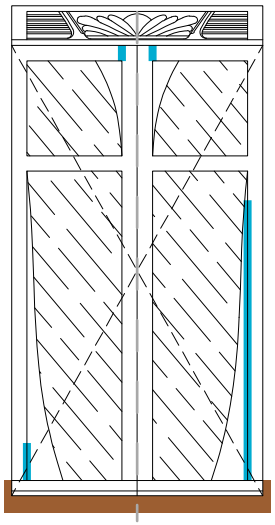

1	2
☐ G0	☐ G0
☐ G1	☐ G1
☒ G2	☒ G2

OBSERVACIONES

Pudrición, travesaño marco inferior.
Rajadura, largueros.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0	Restauración, acabado
G1	Reparación menor
G2	Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-217

VENTANA 1 NORTE

V1-6
201
INTERIOR
(ABIERTA)

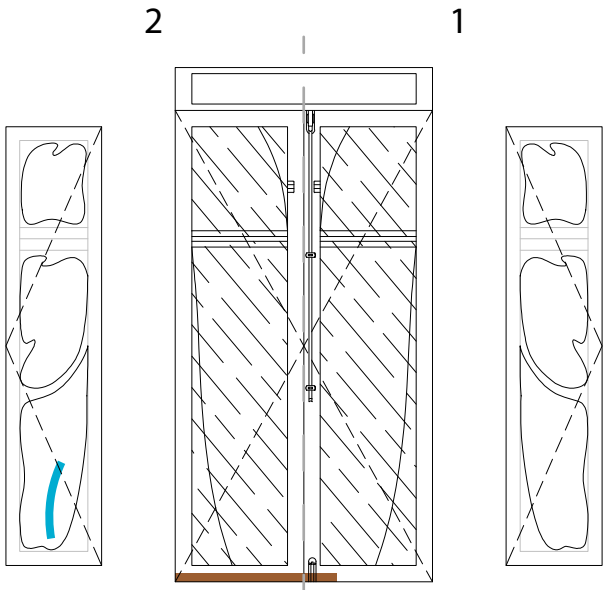


2	1
☐ G0	☒ G0
☐ G1	☐ G1
☒ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Pudrición, travesaño marco inferior.
Rajadura, tablero.

V1-6
201
INTERIOR
(CERRADA)

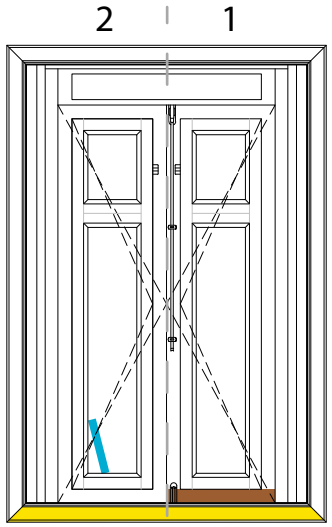


2	1
☐ G0	☐ G0
☒ G1	☐ G1
☐ G2	☒ G2

OBSERVACIONES

Pudrición, travesaño inferior contra ventana.
Rajadura, tablero.
Desajuste, travesaño marco inferior

V1-6
201
EXTERIOR

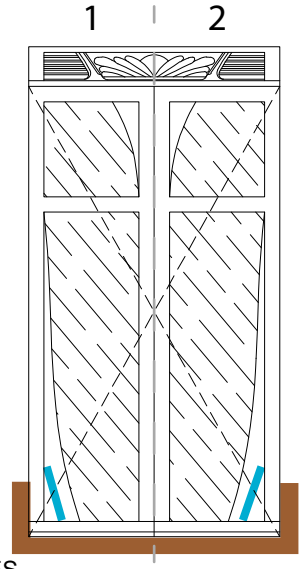

1	2
☐ G0	☐ G0
☐ G1	☐ G1
☒ G2	☒ G2

OBSERVACIONES

Pudrición, travesaño marco inferior.
Rajadura, moldura.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0	Restauración, acabado
G1	Reparación menor
G2	Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-218

VENTANA 2 ORIENTAL

V1-7
201
INTERIOR
(ABIERTA)

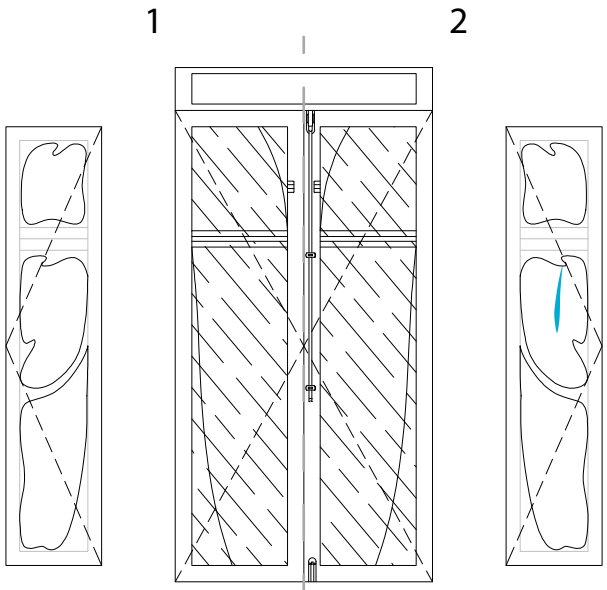


1	2
☒ G0	☐ G0
☐ G1	☒ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Rajadura, tablero.

V1-7
201
INTERIOR
(CERRADA)

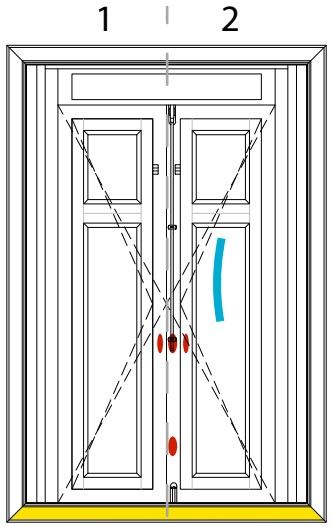


1	2
☐ G0	☐ G0
☒ G1	☒ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Daño mecánico, larguero causado por chapas.
Rajadura, tablero.
Desajuste, travesaño marco inferior.

V1-7
201
EXTERIOR

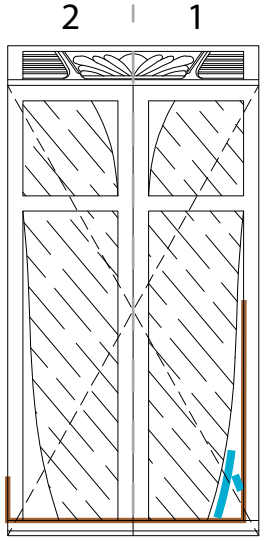

2	1
X	X
☐ G0	☐ G0
☐ G1	☐ G1
☒ G2	☒ G2

OBSERVACIONES

Pudrición, larguero y travesaño inferior marco.
Rajadura, moldura.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0	Restauración, acabado
G1	Reparación menor
G2	Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-219

VENTANA 1 ORIENTAL

V1.8
203
INTERIOR
(ABIERTA)

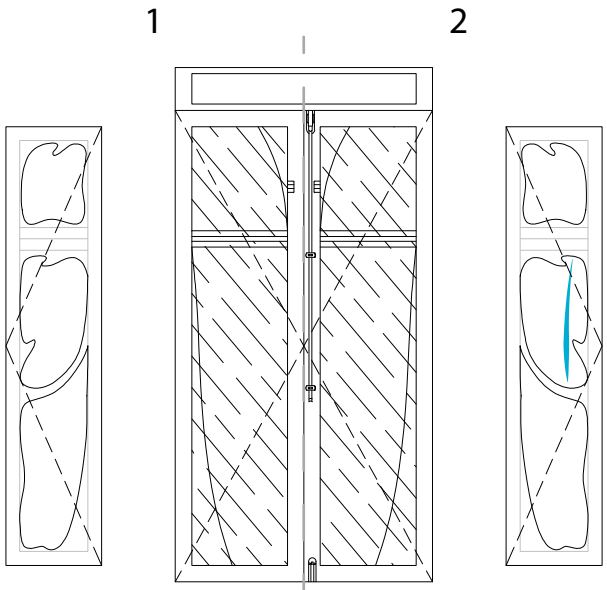


1	2
☒ G0	☐ G0
☐ G1	☒ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Rajadura, tablero.

V1.8
203
INTERIOR
(CERRADA)

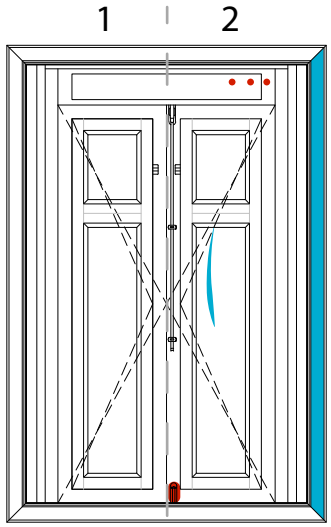


1	2
☒ G0	☐ G0
☐ G1	☒ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Daño mecánico, larguero causado por chapas y travesaño inferior y tablero moldura superior.
Separación larguero marco.
Rajadura, tablero.

V1.8
203
EXTERIOR

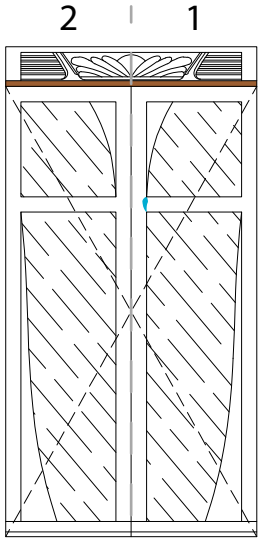

2	1
☐ G0	☐ G0
☐ G1	☐ G1
☒ G2	☒ G2

OBSERVACIONES

Seoaración, moldura.
Pudrición, travesaño superior marco.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-220

VENTANA 1 ORIENTAL

V1.9
204
INTERIOR
(ABIERTA)

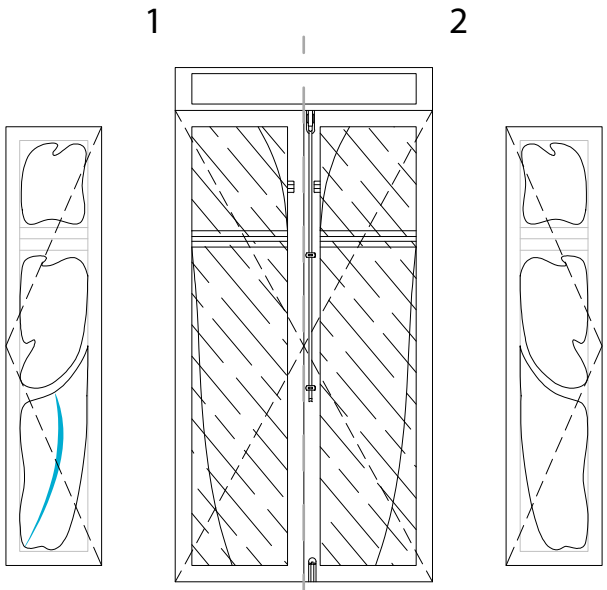


1	2
☐ G0	☒ G0
☒ G1	☐ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Rajadura, tablero.

V1.9
204
INTERIOR
(CERRADA)

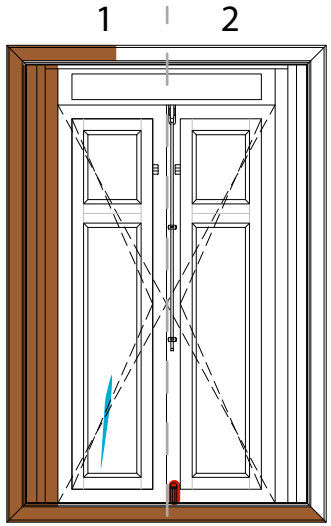


1	2
☐ G0	☐ G0
☐ G1	☐ G1
☒ G2	☒ G2

OBSERVACIONES

Daño mecánico, larguero causado por chapas.
Rajadura, tablero.
Pudrición, larguero y travesaño inferior y superior marco y ventana.

V1.9
204
EXTERIOR

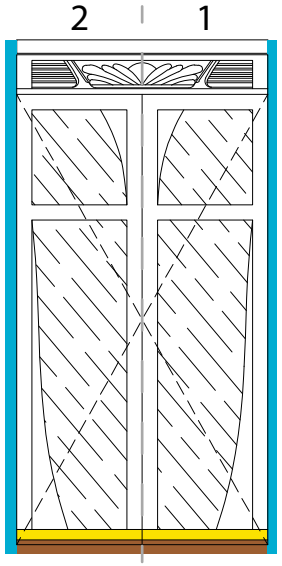

2	1
☐ G0	☐ G0
☐ G1	☐ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Pudrición, travesaño inferior.
Separación moldura marco madera y larguero.
Desajuste, gotero.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

- G0 Restauración, acabado
- G1 Reparación menor
- G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-221

VENTANA 2 ORIENTAL

V1-10
204
INTERIOR
(ABIERTA)

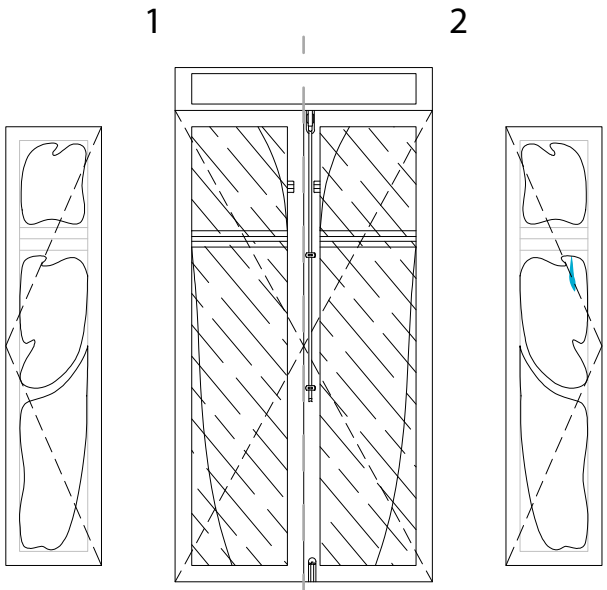


1	2
☒ G0	☐ G0
☐ G1	☒ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Rajadura, tablero.

V1.10
204
INTERIOR
(CERRADA)

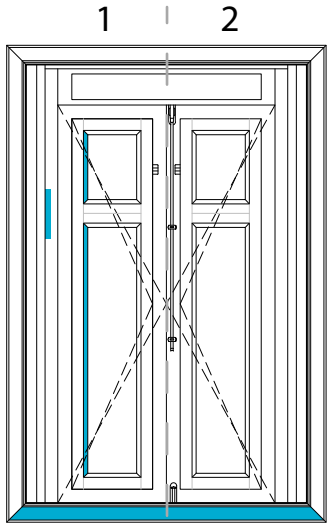


1	2
☐ G0	☐ G0
☒ G1	☒ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Separación, moldura.

V1.10
204
EXTERIOR

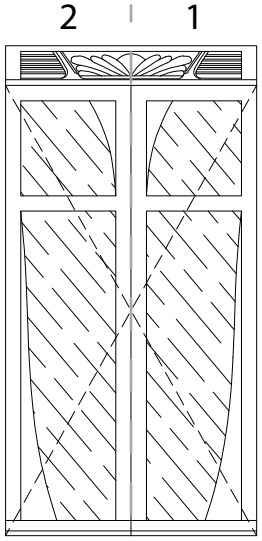

2	1
☒ G0	☒ G0
☐ G1	☐ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS

- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS


GRUPO DE INTERVENCIÓN

- G0 Restauración, acabado
- G1 Reparación menor
- G2 Reparación mayor

ELABORÓ

Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-222

VENTANA 3 ORIENTAL

V1.11
204
INTERIOR
(ABIERTA)

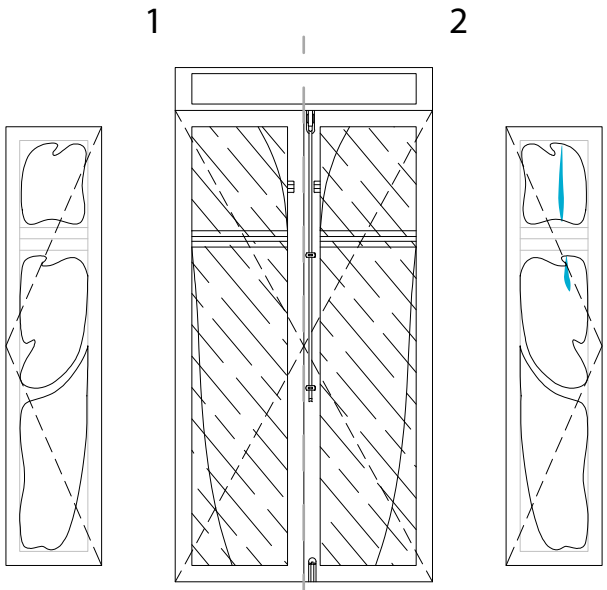


1	2
☒ G0	☐ G0
☐ G1	☒ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Grieta, tablero.

V1.11
204
INTERIOR
(CERRADA)

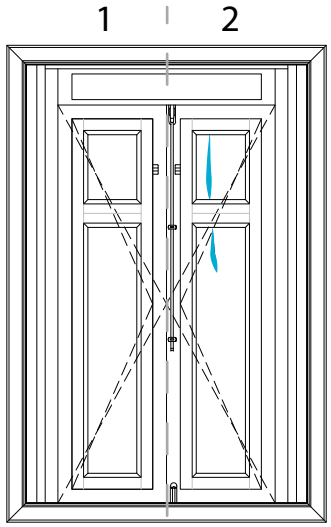


1	2
☒ G0	☐ G0
☐ G1	☒ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Grieta, tablero.

V1.11
204
EXTERIOR

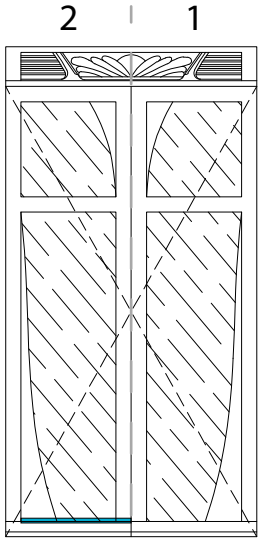

2	1
☐ G0	☒ G0
☒ G1	☐ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Separación, moldura y travesaño inferior.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0	Restauración, acabado
G1	Reparación menor
G2	Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-223

VENTANA 4 ORIENTAL


V1.12
202
INTERIOR
(ABIERTA)

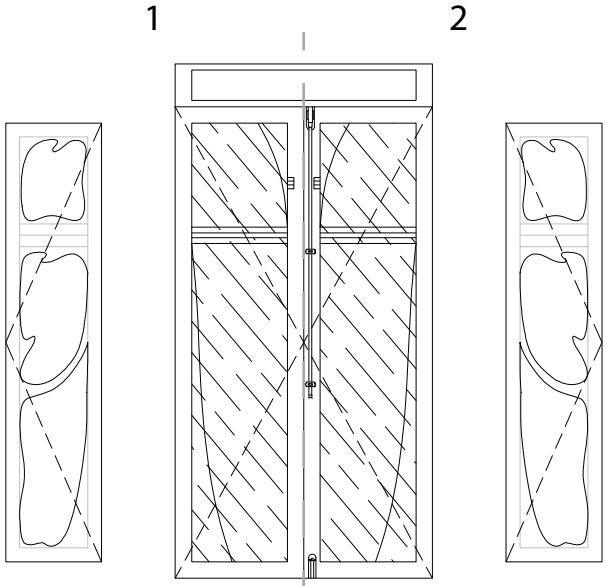

1	2
☒ G0	☒ G0
☐ G1	☐ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

V1.12
202
INTERIOR
(CERRADA)

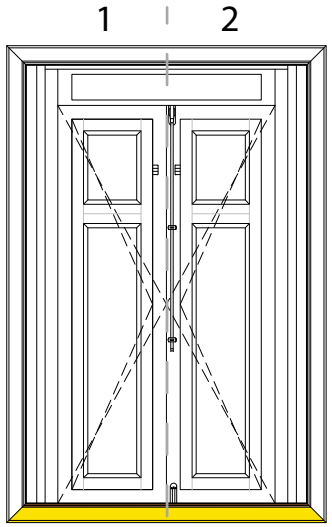


1	2
☐ G0	☐ G0
☒ G1	☒ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Desajuste, moldura inferior marco.

V1.12
202
EXTERIOR

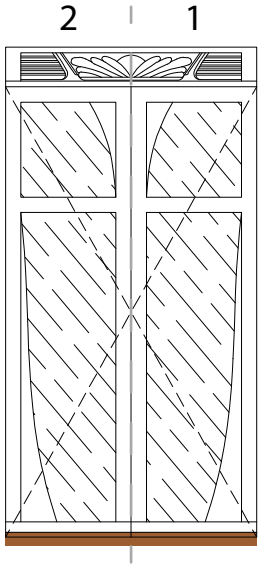

2	1
☒ G0	☒ G0
☐ G1	☐ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Pudrición, travesaño inferior marco.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0	Restauración, acabado
G1	Reparación menor
G2	Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-224

VENTANA 5 ORIENTAL

V1.13
202
INTERIOR
(ABIERTA)

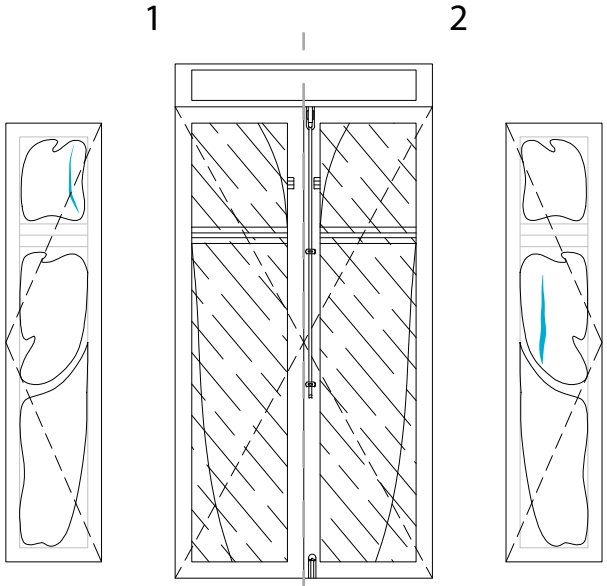


1	2
☐ G0	☐ G0
☒ G1	☒ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Grietas, tableros.

V1.13
202
INTERIOR
(CERRADA)

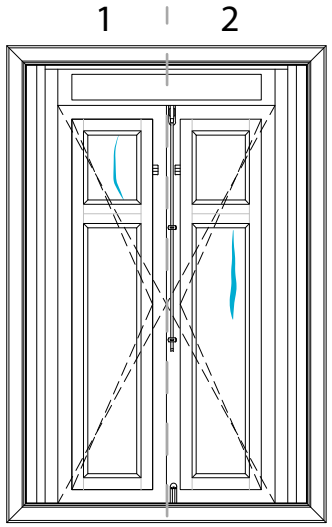


1	2
☐ G0	☐ G0
☒ G1	☒ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Grietas, tableros.

V1.12
202
EXTERIOR

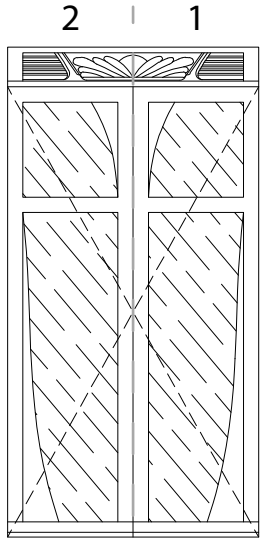

2	1
☐ G0	☐ G0
☐ G1	☐ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

N/A.

Nota, no se pudo abrir.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0	Restauración, acabado
G1	Reparación menor
G2	Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura


LOCALIZACIÓN



PLANO
A-225

VENTANA 6 ORIENTAL

V1.14
202
INTERIOR
(ABIERTA)

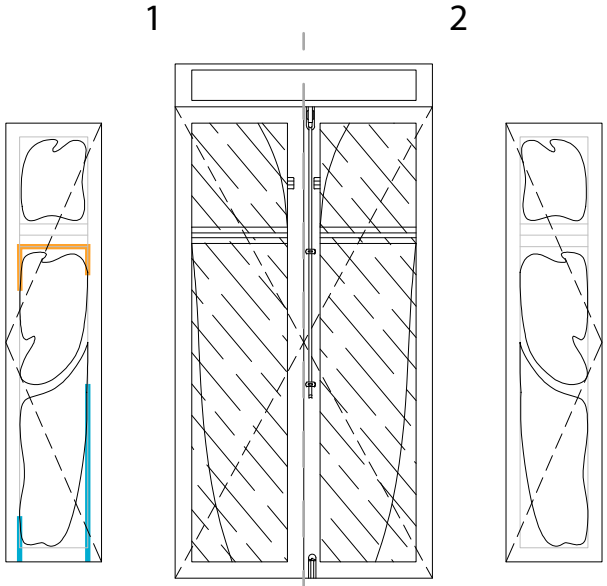


1	2
☐ G0	☒ G0
☒ G1	☐ G1
☐ G2	☐ G2

OBSERVACIONES

Faltante, moldura.
Separación, larguero

V1.14
202
INTERIOR
(CERRADA)

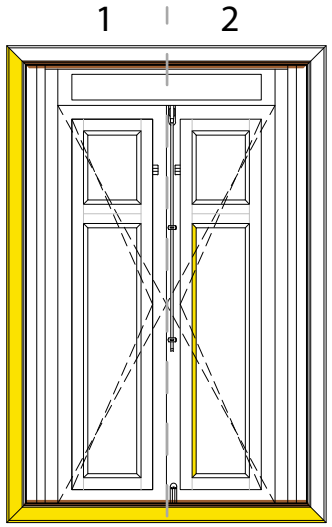


1	2
☐ G0	☐ G0
☐ G1	☐ G1
☒ G2	☒ G2

OBSERVACIONES

Desajuste, larguero, travesaño y moldura.
Pudrición, marco travesaño superior e inferior.

V1.14
202
EXTERIOR

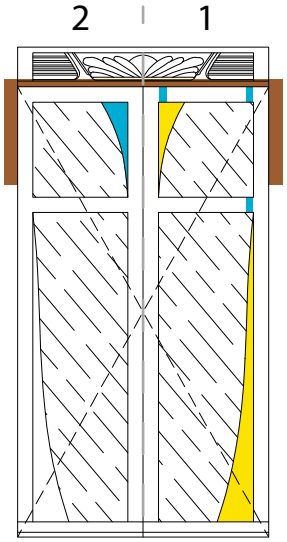

2	1
☐ G0	☐ G0
☐ G1	☐ G1
☒ G2	☒ G2

OBSERVACIONES

Pudrición, travesaño superior marco.
Faltante, moldura inferior y superior.
Separación, moldura, travesaño medianero y superior.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

- G0 Restauración, acabado
- G1 Reparación menor
- G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-226

VENTANA 1 NORTE

M 4
205

EXTERIOR

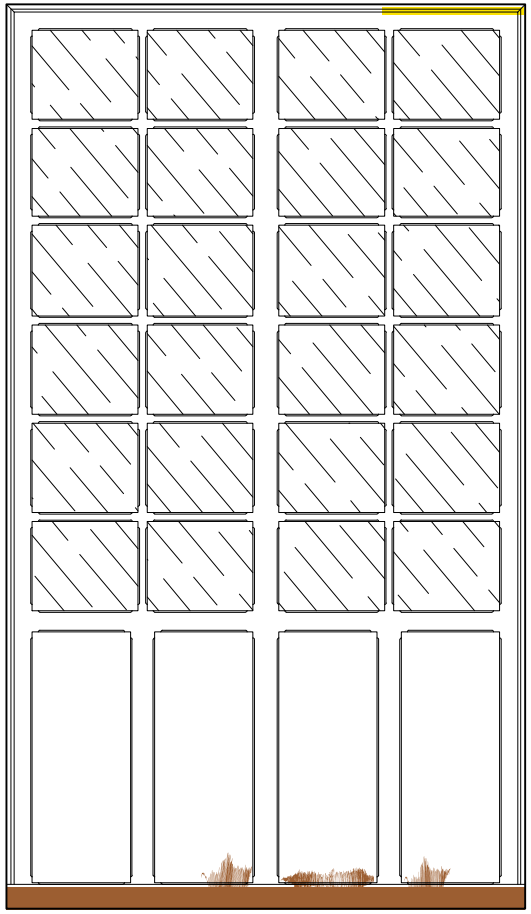


☐G0 ☐G1 ☒G2

OBSERVACIONES

Pudrición, travesaño inferior.
Desajuste, moldura superior.
Faltante, travesaño inferior.

M 4
205

INTERIOR

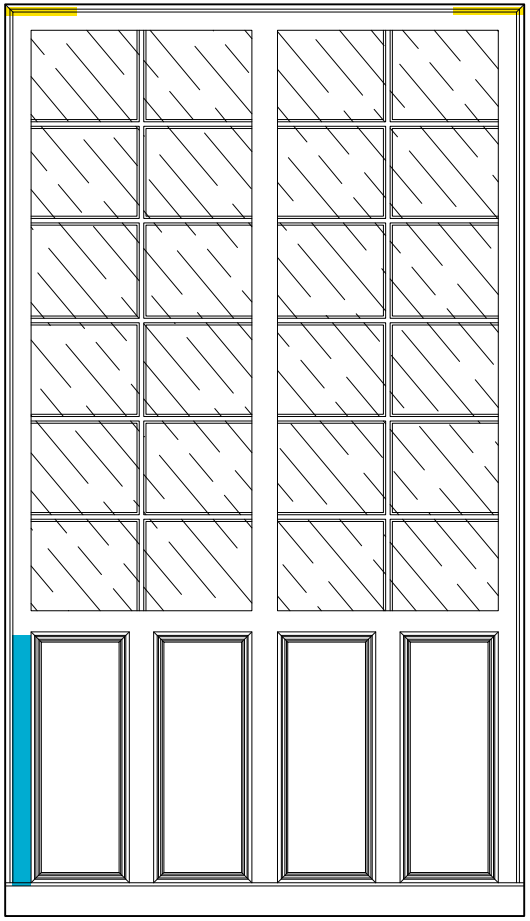

☐G0 ☐G1 ☒G2

OBSERVACIONES

Rajadura, larguero.
Desajuste, moldura superior.
Faltante, travesaño inferior.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-227

VENTANA 1 NORTE

V4
207

EXTERIOR

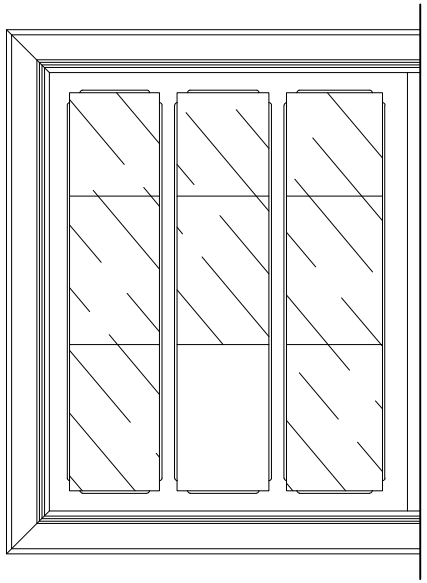


☐G0 ☒G1 ☐G2

OBSERVACIONES

V4
207

INTERIOR

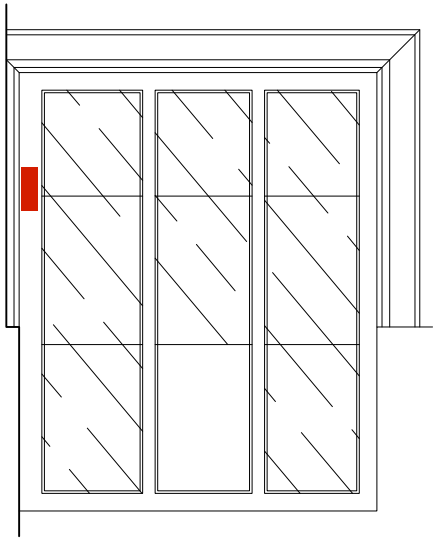

☐G0 ☒G1 ☐G2

OBSERVACIONES

Daño mecánico, larguero.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS

- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS


GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ

Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-228

MAMPARA 1 SUR

M 2
C-04

EXTERIOR

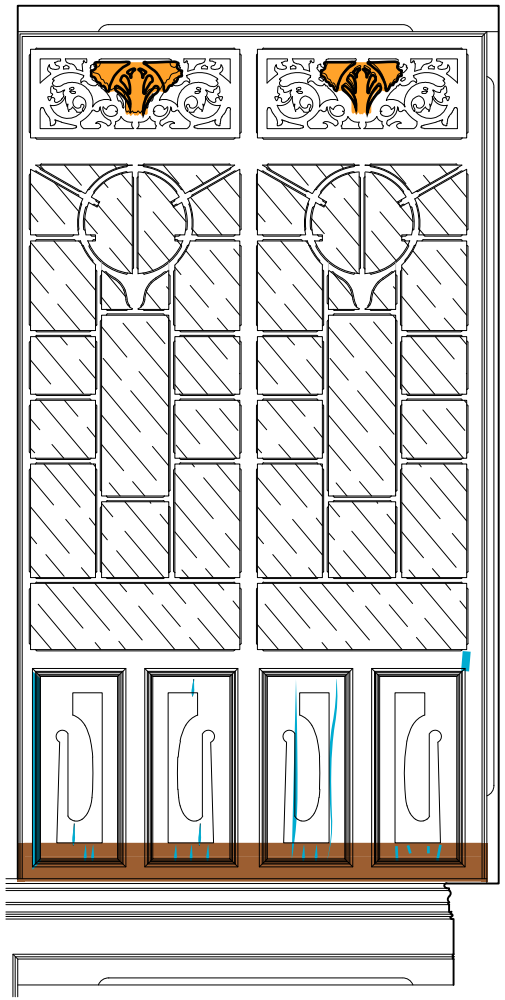


☐G0 ☐G1 ☒G2

OBSERVACIONES

Pudrición, travesaño inferior.
Rajadura, tablero y moldura.
Separación, moldura.
Faltanate, moldura superior.

M 2
C-04

INTERIOR

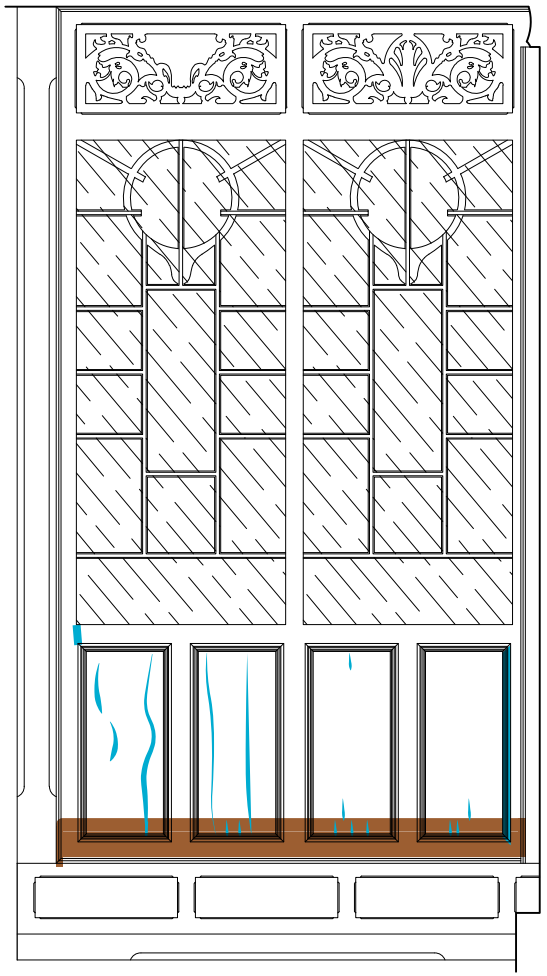

☐G0 ☐G1 ☒G2

OBSERVACIONES

Pudrición, travesaño inferior.
Rajadura, tablero.
Separación, moldura.
Faltanate, moldura superior.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS


- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ
Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-229

VENTANA 1 OCCIDENTAL

M3
CO1.1

EXTERIOR

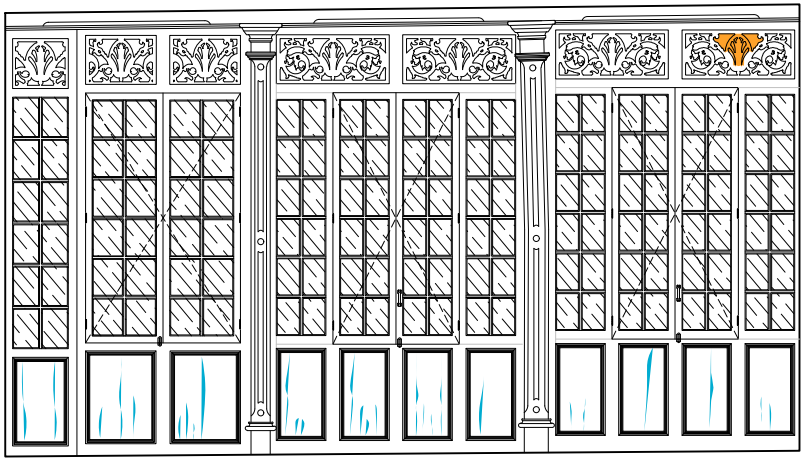


☐G0 ☒G1 ☐G2

OBSERVACIONES

Grietas, tablero.
Faltanate, moldura superior.

M3
CO1.1

INTERIOR

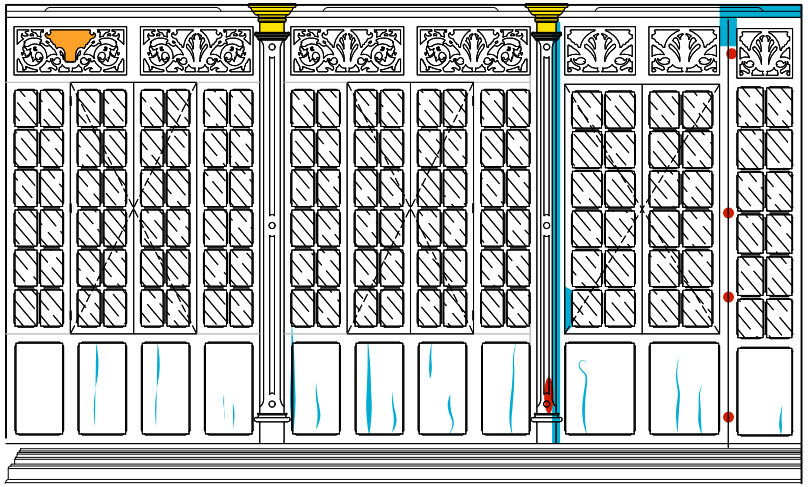

☐G0 ☒G1 ☐G2

OBSERVACIONES

Grietas, tablero.
Separación, moldura superior.
Desajuste, moldura superior columna parte capitel.
Daño mecánico, larguero y culumna parte fuste inferior.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO
"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS

- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS


GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado
G1 Reparación menor
G2 Reparación mayor

ELABORÓ

Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN




PLANO
A-230

GABINETE 1 NORTE

G2
203

EXTERIOR

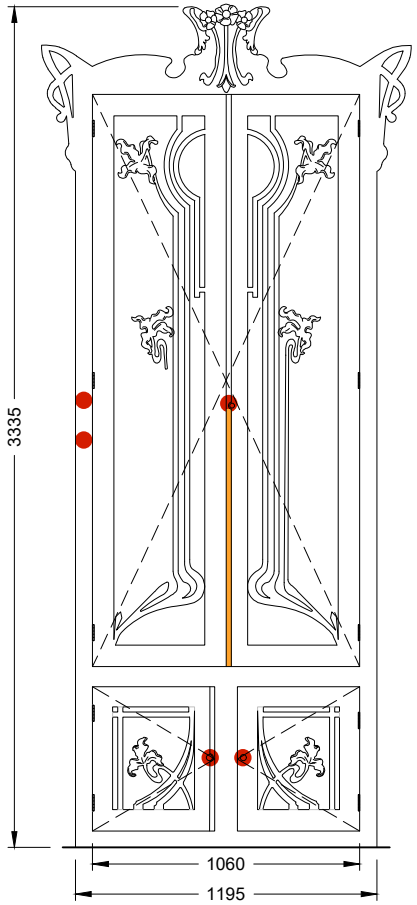

☐G0 ☒G1 ☐G2


OBSERVACIONES

Faltante, en moldura.

Daño mecánico, larguero.

G2
203

INTERIOR

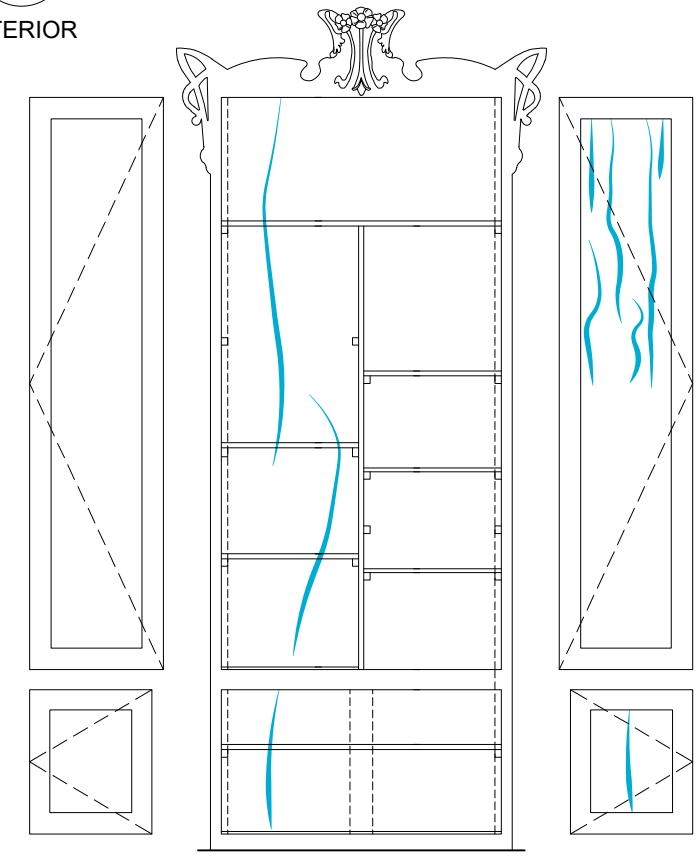

☐G0 ☐G1 ☒G2

OBSERVACIONES

Grietas, en tablero.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS
NIT. 900699589-0

CONSULTOR

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

PROYECTO

"CASA COLORADA"
CALLE 12B N°. 3-03

ESTUDIO FÍSICO SANITARIO DE MADERAS DE CARPINTERIA

CONVENCIÓN DETERIOROS

- PUDRICIÓN
- GRIETAS, RAJADURAS Y SEPARACIONES
- FALTANTES
- ATAQUE DE INSECTOS
- AGREGADOS,MATERIALES INADECUADOS
- ALABEO/DESAJUSTE
- DAÑOS MECANICOS

GRUPO DE INTERVENCIÓN

G0 Restauración, acabado


G1 Reparación menor

G2 Reparación mayor

ELABORÓ

Ing. Forestal M. Of SC
Héctor M. Rojas Leon
TP: 5019 Min. Agricultura

LOCALIZACIÓN



PLANO

A-231