				Sistema de Gestión de Calidad	
	ACTA DE AFECTACIÓN DE BOLSA CONTRATO No. 3984-2025			**FORMATO N°:**	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
				Versión:	3
ACTA N°	**AB 029**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**PUNTO DE CÁMARA P77 PUENTE MOSQUERA - CÁMARA DOMO PTZ**		

FECHA DE INICIO **28 / 08 / 25**

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Durante la inspección técnica al punto de cámara P77 Puente Mosquera, se constata que el dispositivo tipo PTZ presenta estado de energización normal y conectividad de red estable, con respuesta satisfactoria al acceso vía interfaz web. No obstante, el equipo genera una señal de video con imagen borrosa y sin capacidad de enfoque, lo cual imposibilita la visualización nítida de la escena.


Se efectuaron verificaciones físicas descartando deterioro, rayaduras o condensación en el domo protector, determinándose que la anomalía se origina en el módulo de autoenfoque de la cámara, cuyo malfuncionamiento impide el ajuste óptico de la lente. Se realizaron procedimientos de reinicio y restablecimiento de fábrica de la cámara, sin obtener resultados que restablecieran la funcionalidad, pese a que los subsistemas de comunicación y gestión permanecen operativos, la falla compromete la utilidad del video como evidencia, limita la integración con la plataforma de control central y genera un punto ciego en la cobertura de seguridad perimetral

Se requiere el reemplazo de la cámara PTZ para garantizar la continuidad en la cobertura de seguridad, la integridad de la operación de monitoreo y la disponibilidad de registro visual en el área.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8147089068692 - **longitud:** -75.683225039389 - **altitud:** -9 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



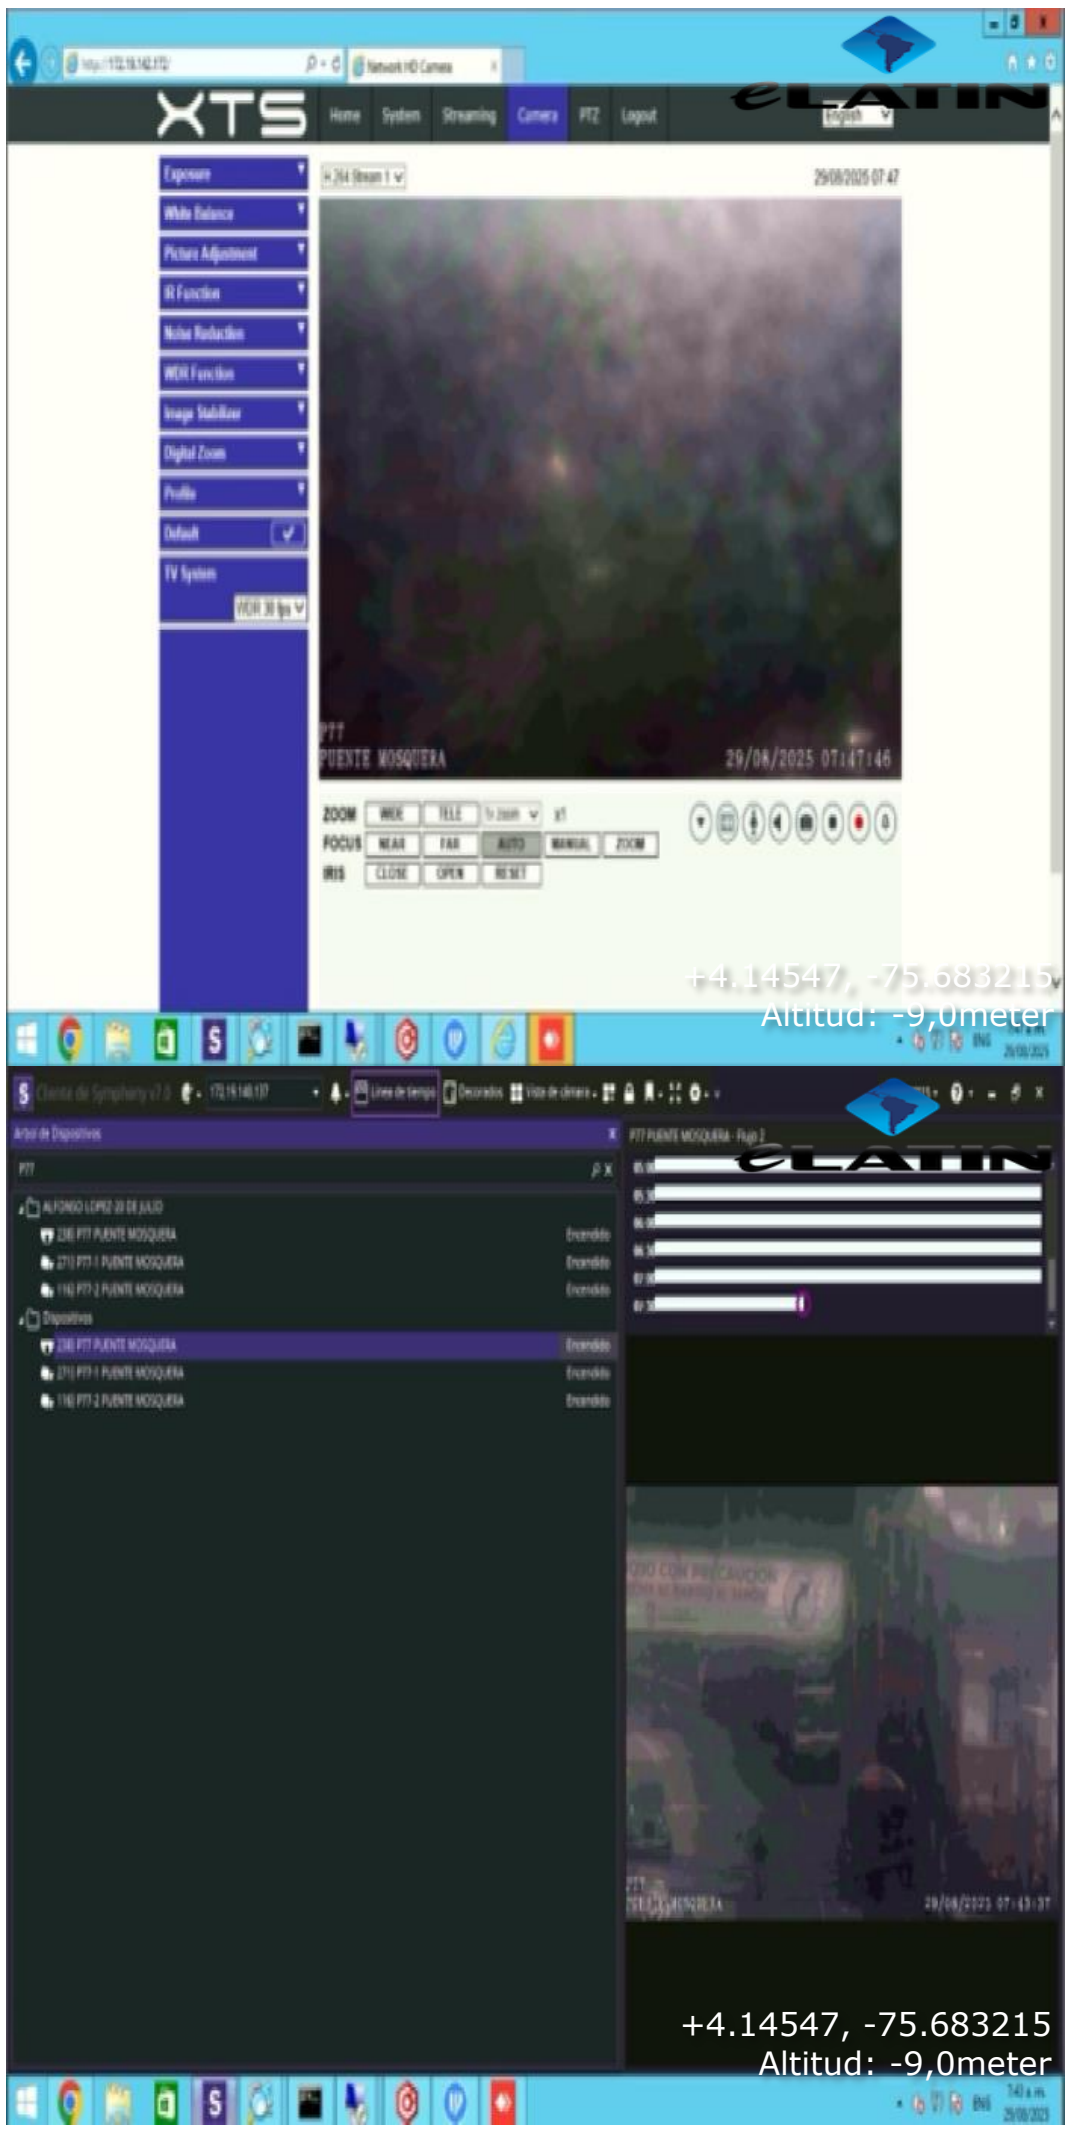



REPUESTO SOLICITADO		
Se solicita a la supervisión autorizar la afectación de bolsa de repuestos de los siguientes elementos: **1-** Sección CÁMARAS **- Ítem:** Cámara Domo PTZ Nueva, Cantidad: una (1) unidad. Costo unitario $ 7.776.000 **2-** Sección CÁMARAS **- Ítem:** Fuente de Poder VDC, para cámara videovigilancia, Cantidad: una (1) unidad. Costo unitario $108.000		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre **C.C** **Cargo** **Teléfono**	José Sebastián Mayoral 1.120.217.147 Ingeniero de Soporte 3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre **C.C** **Cargo** **Teléfono**	Sebastián Madrid 9.861.041 Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana 3117076440	