	FORMULARIO DE VISITAS TECNICAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Código: R-SI-POI-003
MUNICIPIO DE ARMENIA	RADICADO INTERNO: **INT -** _____	Fecha: 14/10/2014
	Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Versión: 004
	SI-POI - _____	Página: 1 de 1

FECHA 17/01/2026 **HORA** 2:20 p. m.

SOLICITUD ☐

DERECHO DE PETICIÓN ■

LOCALIZACION DEL SITIO

Dirección: Vía Barrio las Américas hacia la Barrio La Patria
Barrio o Vereda: Villa de las Américas
Manzana: C
Casa No.: 1 y 2
Observaciones con relación a la localización:
Ubicación: https://maps.app.goo.gl/xxvj2HWWNuG3ZzM8A

Vía de acceso a zona rural en este sector del barrio

SOLICITUD

1. Pavimento	☐	5. Resalto (viabilizado)	☐	9. Demolición	☐
2. Andenes	☐	6. Escenario deportivo	☐	10. Cerramiento	☐
3. Talud	■	7. Caseta comunal	☐	11. Alumbrado Público	☐
4. Maquinaria	☐	8. Parque infantil	☐	12. Otras	☐

1. PAVIMENTO

Sin pavimento ☐
Rígido ☐
Asfáltico ☐
Area (Intervenir)
Corte (m
Observaciones:

2. ANDENES

Area (Intervenir)
Longitud
Demolición (m2)
Ancho
Viviendas Afectadas
Observaciones:

3. TALUD

Dimensiones

Altura: 4m (Promedio aprox)
Ancho:
Largo: Variable

Infraestructura

	Amenazada	Afectada		Amenazada	Afectada
Residencial	☐	☐	Vías	☐	☐
Institucional	☐	☐	Alcantarillado	☐	☐
Contención	☐	☐	Acueducto	☐	☐

Observaciones: Se reporta desprendimiento de material de suelo desde talud a un costado de la vía de acceso al sector rural y fincas de este sector, donde material desprendido obstruye vía vehicular, material que es retiraro por parte de la comunidad.

4. MAQUINARIA

Mantenimiento Vial	☐	Adecuación Canchas	☐	Otros	☐
Retiro de escombros	☐	Suministro Tierra (amarilla-negra)	☐		
Descapote (lotes Municipio)	☐	Movimiento de tierra	☐		

Observaciones _____

5. RESALTO

Cantidad	N/A		
Longitud 1 (m)		Ubicación 1	
Longitud 2 (m)		Ubicación 2	
Longitud 3 (m)		Ubicación 3	

Observaciones _____

6. ESCENARIO DEPORTIVO

Construcción	☐	Pavimento rigido	☐	Area Afectada	_____ m
Mantenimiento	☐	Pavivento asfaltico	☐	Corte	_____ m2

Observaciones **N/A**

7. CASETA COMUNAL

Construcción	☐	Observaciones (areá, techo, Instalaciones)	_____
Mantenimiento	☐		_____
Reparación	☐		_____

8. PARQUE INFANTIL

Construcción	☐	Observaciones	_____
Mantenimiento	☐		_____
Reparación	☐		_____

9. DEMOLICIONES

	SI	NO
Invasión espacio público	☐	☐
Licencia de construcción	☐	☐
Amenaza ruinas	☐	☐

10. CERRAMIENTOS

	SI	NO
Lote público	☐	☐
Lote Privado	☐	☐
Longitud	_____	

	FORMULARIO DE VISITAS TECNICAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Código: R-SI-POI-003
	RADICADO INTERNO: **INT - _____**	Fecha: 14/10/2014
	Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Versión: 004
	SI-POI - _____	Página: 1 de 1

COMENTARIOS-ANOTACIONES

El 17 de enero de 2026, la Secretaría de Infraestructura de Armenia realizó una visita técnica al sitio reportado en el sector norte de la vía de acceso rural, donde se evidenció un desprendimiento de suelo en un talud que obstruyó temporalmente el tránsito vehicular, situación atendida inicialmente por la comunidad. Se constató que el deslizamiento ocurrió en la parte del talud sin intervención de bioingeniería, mientras las zonas con trinchos y vegetación se mantienen estables. En la parte superior, aunque las viviendas conservan áreas verdes en buen estado, no existen obras de drenaje que conduzcan adecuadamente las aguas de escorrentía, lo que favorece la infiltración hacia el talud. Además, la intervención comunitaria al cortar vegetación ha dejado el suelo expuesto a erosión y cambios de humedad, incrementando el riesgo de arrastre progresivo. Como medida provisional, la comunidad instaló un plástico protector. En el frente opuesto del sitio se observaron gaviones deteriorados, con desprendimiento de piedras y daños en las mallas, lo que compromete su función de estabilización. La inspección concluyó que el deslizamiento responde a múltiples factores: pendiente y altura del talud, tipo de suelo, lluvias constantes, ausencia de vegetación y falta de drenaje. Aunque no se identificó riesgo inmediato para las viviendas superiores, se señaló que la definición de medidas correctivas requiere estudios técnicos especializados. Se recomienda continuar con obras de bioingeniería mediante trinchos adicionales, implementar drenes subhorizontales para evacuar el exceso de agua y diseñar un manejo integral de las aguas superficiales y de escorrentía, con el fin de prevenir procesos erosivos que afecten la estabilidad del talud. Finalmente, se aconseja mantener el plástico instalado por la comunidad como medida temporal de control de humedad, mientras se gestionan las acciones técnicas necesarias.

https://maps.app.goo.gl/xxvj2HWWNuG3ZzM8A

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

FOTOS [PÁGINA SIGUIENTE]

INSPECTOR

Nombre	ANDRÉS FELIPE EGUIS VIVAS AGUSTÍN LÓPEZ	Telefono	301 7967486 313 4573945
Cargo	INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA	Dirección	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE ARMENIA - ALCALDIA DE ARMENIA

FIRMA:

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 4 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 407, 411


ALCALDIA MUNICIPAL
DE ARMENIA
ALCALDÍA DE ARMENIA
SECRETARÍA DE

FORMULARIO DE VISITAS TÉCNICAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DE ARMENIA (QUINDÍO)


ALCALDÍA DE ARMENIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Solar en parte trasera de viviendas hacia la pendiente del talud

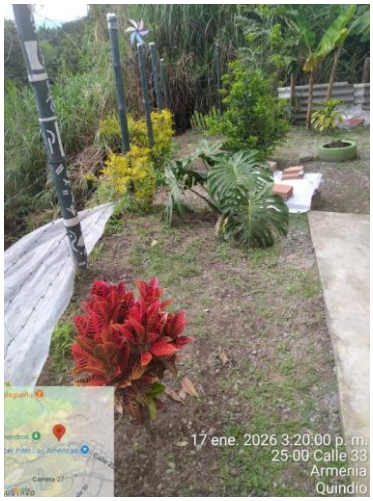

Zona del talud intervenida con trinchos

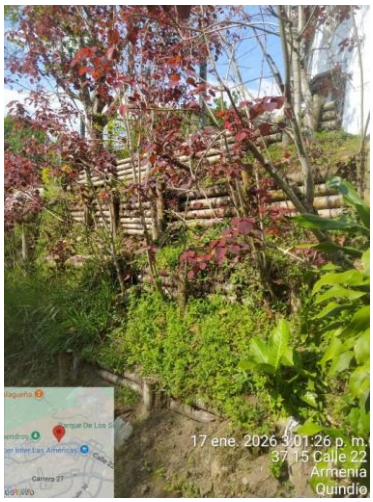

Cara de talud en zona de desprendimiento con plástico de protección



Cara de talud en zona de desprendimiento con plástico de protección



Zona con vegetación se observa estable



Gaviones en talud de enfrente se observan muy deteriorados

