RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría

RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA


HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: ODONTOLOGIA, ESTERILIZACION.**	**No de Ficha: 001**
LOCALIZACIÓN		**Fecha: 16-01-2026**







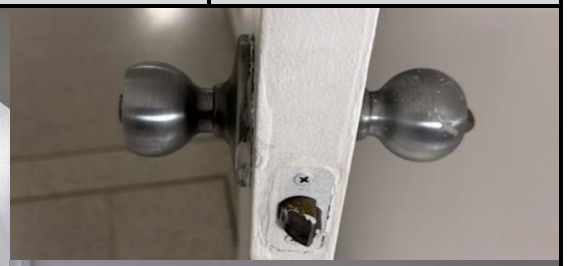



TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
ODONTOLOGIA ESTERILIZACIÓN	**X**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Cielo raso en lamina drywall, lámparas led de 18, muros en mampostería recubiertos con pañete y pintura blanca tipo hospitalaria, pisos en granito pulido, Carpintería con chapilla blanca, área de rayos X sin uso. Con puerta plomada.

PRE - DIAGNOSTICO

Mantenimiento correctivo.


CLASIFICACIÓN CAUSA		**CAUSA**	**DIAGNÓSTICO**	**PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN**		
DIRECTA	**Inf.**			**ELIMINACIÓN CAUSA**	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Mantenimiento correctivo.	Resolución 3100 de 2019	Carencia de mantenimiento correctivo.	Filos desportillados, presenta unas dilataciones en las juntas de los paneles de yeso en el cielo raso, muros con carencia de pintura, carpintería con madera expuesta, falta de señalética, puertas con pomas, enchape con chazos sin resanar.	Se recomienda limpiar la superficie, sellara con silicona antihongos, y recubrir con pintura color blanco, reparar carpintería, señalizar áreas, cambiar manija de puerta por manija tipo gancho. Sellar juntas lava instrumentos.	Al realizar estos cambios se subsanará esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

GRADO	
BAJO	**X**
MEDIO	
ALTO	

MEDIO

RYF S.A.S Consultoría, Auditoría e Interventoría	***RYF SAS*** ***CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA*** ***BOGOTÁ/COLOMBIA***	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA		
Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: HERMODINAMIA**	**No de Ficha: 027**
LOCALIZACIÓN HERMODINAMIA		**Fecha: 16-01-2026**

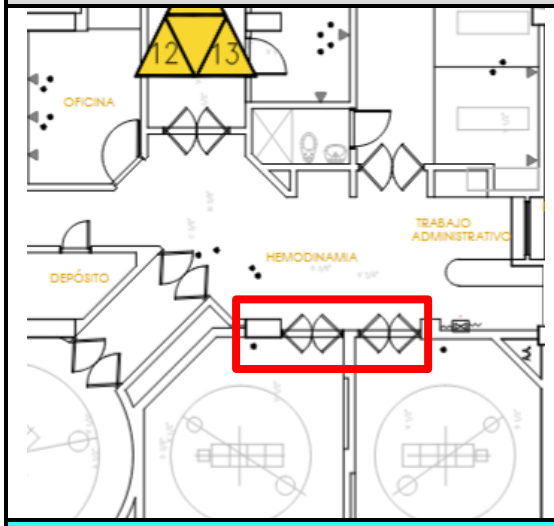

1



2



3



TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
ODONTOLOGIA ESTERILIZACION	**X**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Cielo raso en lamina drywall, lámparas led de 18, muros en mampostería recubiertos con pañete y pintura blanca tipo hospitalaria, pisos en granito pulido, Carpintería con chapilla blanca, Medias cañas. Pasamanos en madera expuesta.

PRE - DIAGNOSTICO

Mantenimiento correctivo.

		CAUSA	**DIAGNÓSTICO**	**PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN**		
DIRECTA	**Inf.**			**ELIMINACIÓN CAUSA**	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Mantenimiento correctivo.	Resolución 3100 de 2019	Carencia de mantenimiento correctivo.	Se evidencia que la madera está expuesta tanto en las franjas de los pasillos como en las puertas accesos a consultorios, muros con pintura levantada. Realizarles mantenimiento a las bisagras con su respectiva chapilla (1). Realizarle mantenimiento a las puertas, que ya están de cambio por aluminio (2-3).	Se recomienda realizar el cambio de puertas de madera por material en aluminio, colocar la señalética, recubrir con pintura blanca los muros.	Al realizar estos cambios se subsanará esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.
		GRADO				
		BAJO **X**				
		MEDIO				
		ALTO				


RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría

RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CARDIOLOGIA**	**No de Ficha: 028**
LOCALIZACIÓN CARDIOLOGIA		**Fecha: 16-01-2026**

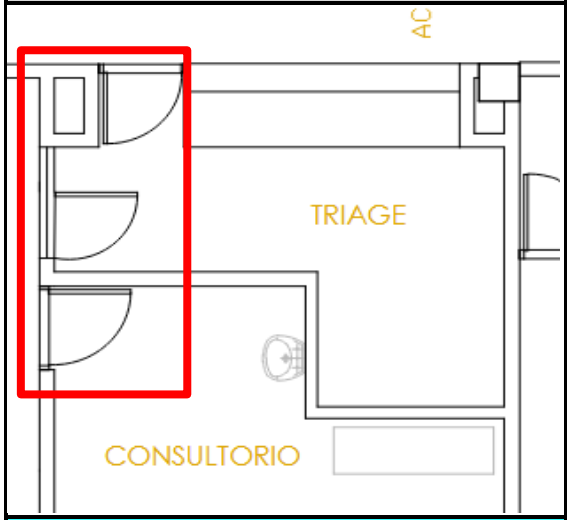

4



5



TIPO DE HALLAZGO:

LOCALIZACIÓN	
CARDIOLOGIA	**X**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

1) Cielo raso en lamina drywall, lámparas led de 18, muros en mampostería recubiertos con pañete y pintura blanca tipo hospitalaria, pisos en granito pulido, Carpintería con chapilla blanca, Medias cañas. Pasamanos en madera expuesta.

PRE - DIAGNOSTICO

1)Mantenimiento correctivo.

DIRECTA	**Inf.**
Mantenimiento correctivo.	Resolución 3100 de 2019

DIAGNÓSTICO

1) Se evidencia que la madera está expuesta tanto en las franjas de los pasillos como en las puertas accesos a consultorios, muros con pintura levantada.
2) Cuarto de terapia respiratoria se recomienda pintura general. (4).
3) Mantenimiento correctivo a consultorio TRIGER. (5).

BAJO	MEDIO
MEDIO	
ALTO	

PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN

ELIMINACIÓN CAUSA	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
1) Se recomienda realizar el cambio de puertas de madera por material en aluminio, colocar la señalética, recubrir con pintura blanca los muros.	Al realizar estos cambios se subsanará esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.


RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría

RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: ODONTOLOGIA**	**No de Ficha: 029**
LOCALIZACIÓN ODONTOLOGIA		**Fecha: 16-01-2026**

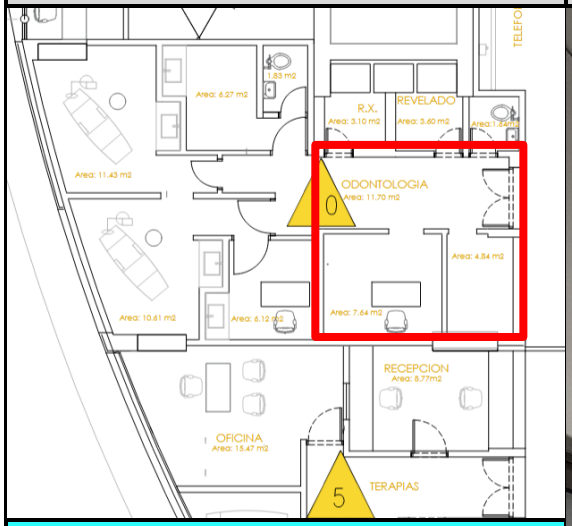



TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
ODONTOLOGIA	**X**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Se evidencia en el cielo raso dilataciones que permiten el almacenamiento de bacterias.

PRE - DIAGNOSTICO


1)Mantenimiento correctivo.

	DIAGNÓSTICO		**PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN**		
DIRECTA	**Inf.**		**ELIMINACIÓN CAUSA**	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Mantenimiento correctivo.	Resolución 3100 de 2019	El cielo raso consta de recubrimiento en pintura, con su respectiva iluminación, y rejilla de ventilación, presenta unas dilataciones en las juntas de los paneles de yeso.	Se recomienda limpiar la superficie, sellara con silicona antihongos, y recubrir con pintura color BLANCO tipo hospitalario.	Al realizar estos cambios se subsanará esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

BAJO	
MEDIO	MEDIO
ALTO	

RYF S.A.S Consultoría, Auditoría e Interventoría	***RYF SAS*** ***CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA*** ***BOGOTÁ/COLOMBIA***	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA		
Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: ODONTOLOGIA**	**No de Ficha: 30**
LOCALIZACIÓN ODONTOLOGIA		**Fecha: 16-01-2026**

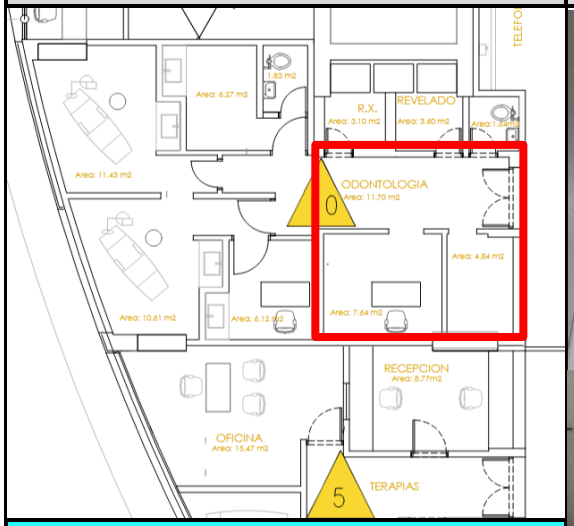



TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
ODONTOLOGIA	**X**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Cielo raso en lamina drywall, lámparas led de 18, muros en mampostería recubiertos con pañete y pintura blanca tipo hospitalaria, piso en granito pulido.


PRE - DIAGNOSTICO

1)Mantenimiento correctivo.


		DIAGNÓSTICO		**PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN**		
DIRECTA	**Inf.**			**ELIMINACIÓN CAUSA**	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Mantenimiento correctivo.	Resolución 3100 de 2019	El cielo raso consta de recubrimiento en pintura, con su respectiva iluminación, filos desportillados, presenta unas dilataciones en las juntas de los paneles de yeso en el cielo raso, muros con carencia de pintura.	BAJO MEDIO ALTO MEDIO	Se recomienda limpiar la superficie, sellara con silicona antihongos, y recubrir con pintura color BLANCO tipo hospitalario.	Al realizar estos cambios se subsanará esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

RYF S.A.S Consultoría, Auditoría e Interventoría	***RYF SAS*** ***CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA*** ***BOGOTÁ/COLOMBIA***	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

LOCALIZACIÓN AREA DE ALAMCENAMIENTO DE CILINDROS DE OXIGENO	**IMAGEN**	**HALLAZGOS INFRAESTRUCTURA**	**Fecha: 22-01-2026** **FICHA No. 31**

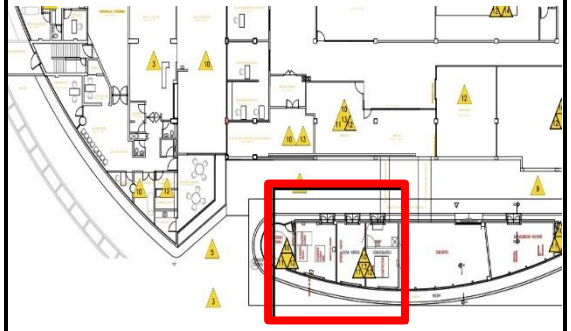



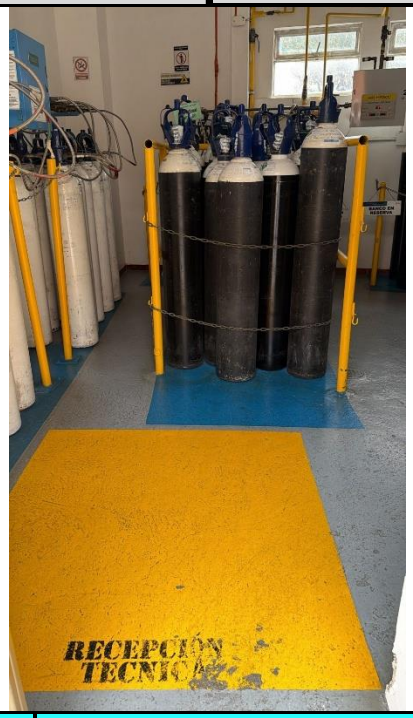

TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN	
AREA DE ALAMCENAMIENTO DE CILINDROS DE OXIGENO	**X**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Pérgola con estructura en concreto y recubrimiento en pintura. Cuarto de almacenamiento de cilindros con piso recubierto con pintura epoxica, muros recubiertos con pintura blanca vinílica y cielo raso en lamina de yeso.

PRE - DIAGNOSTICO

1)Mantenimiento preventivo.

		CAUSA	**DIAGNÓSTICO**	**PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN**		
DIRECTA	**Inf.**	Se programa mantenimiento preventivo.	Se observa que el piso esta con la pintura desgastada.	**ELIMINACIÓN CAUSA**	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Mantenimiento correctivo.	Resolución 3100 de 2019	**GRADO**		Se recomienda limpiar la superficie, cubrir con pintura epoxica, los muros recubrir con pintura color BLANCO.	Al realizar estos cambios se subsanará esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.
		BAJO	BAJO			
		MEDIO				
		ALTO				

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría


RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA


HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: RECEPCION**	**No de Ficha: 32**
		Fecha: 22-01-2026

LOCALIZACIÓN RECEPCION

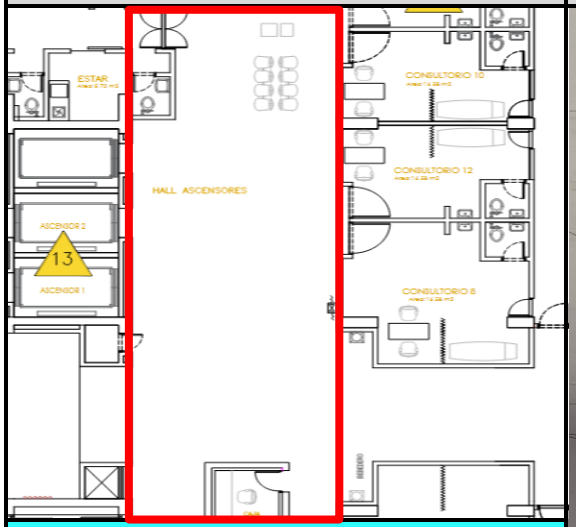

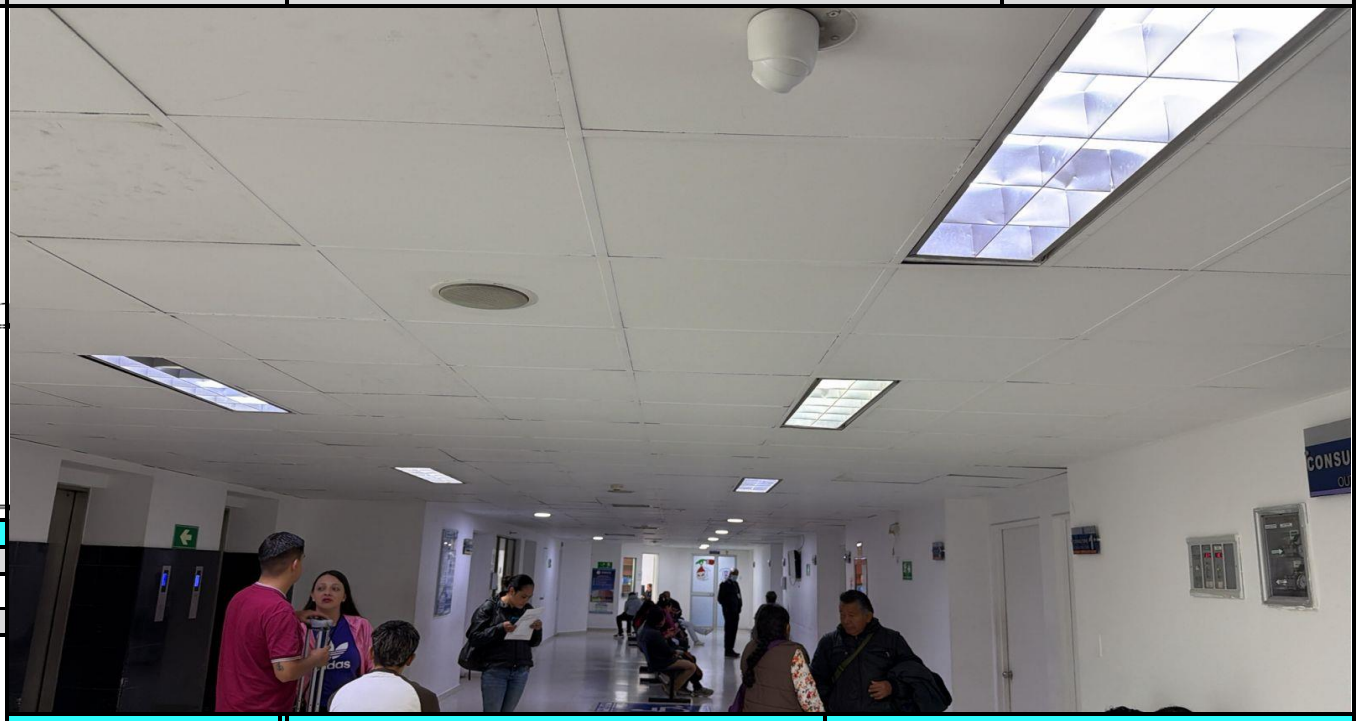

TIPO DE HALLAZGO:	
LOCALIZACIÓN RECEPCION	
RECEPCION	X

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Cielo raso en lamina drywall, lámparas led de 18, lámparas rectangulares, muros en mampostería recubiertos con pañete y pintura blanca tipo hospitalaria, piso en granito pulido.

PRE - DIAGNOSTICO

1)Mantenimiento correctivo.

		DIAGNÓSTICO	**PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN**		
DIRECTA	**Inf.**		**ELIMINACIÓN CAUSA**	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Mantenimiento correctivo.	Resolución 3100 de 2019	El cielo raso consta de recubrimiento en pintura, con dilataciones, con cuadricula estructura en aluminio, presentando dilataciones, sin continuidad.	Se recomienda retirar el cielo raso, cambiarlo por laminas en PVC o lamina en yeso continuo y recubrir con pintura color BLANCO tipo hospitalario.	Al realizar estos cambios se subsanará esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.


BAJO	
MEDIO	ALTO
ALTO	

RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría

RYF SAS
CONSULTORIA, AUDITORIA E INTERVENTORIA
BOGOTÁ/COLOMBIA

HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA

HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA		
Autoriza el estudio: HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	**Servicio: CONSULTA EXTERNA**	**No de Ficha: 33**
LOCALIZACIÓN CONSULTA EXTERNA		**Fecha: 22-01-2026**

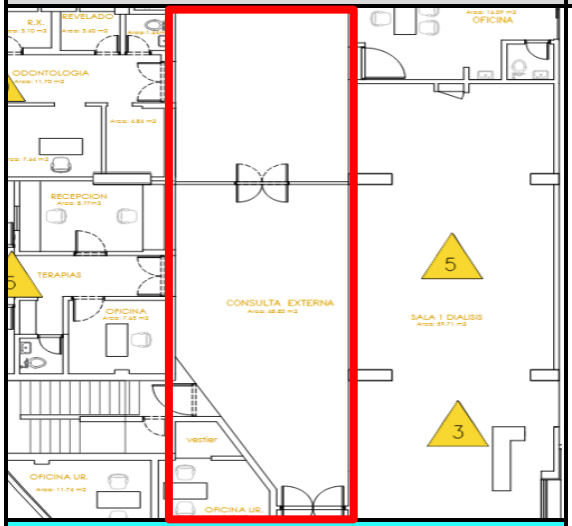





TIPO DE HALLAZGO:

LOCALIZACIÓN CONSULTA EXTERNA	
RECEPCION	X

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Cielo raso en lamina drywall, lámparas led de 18, muros en mampostería recubiertos con pañete y pintura blanca tipo hospitalaria, piso en granito pulido.

PRE - DIAGNOSTICO

1)Mantenimiento correctivo.

	DIAGNÓSTICO		**PREVENCIÓN / INTERVENCIÓN**		
DIRECTA	**Inf.**		**ELIMINACIÓN CAUSA**	**REPARACIÓN EFECTO**	**PREVENCIÓN**
Mantenimiento correctivo.	Resolución 3100 de 2019	El cielo raso consta de recubrimiento en pintura, con dilataciones, con cuadricula estructura en aluminio, presentando dilataciones, sin continuidad.	Se recomienda retirar el cielo raso, cambiarlo por laminas en PVC o lamina en yeso continuo y recubrir con pintura color BLANCO tipo hospitalario.	Al realizar estos cambios se subsanará esta anotación.	Se deben utilizar los materiales adecuados en las áreas de servicios todo como lo estipula la RESOLUCION 3100 DE 2019.

BAJO	
MEDIO	ALTO
ALTO	