9/3/26 Ingreso Personal cuadrilla, analizar, Metodología de desmonte de la misma mantenimiento de la Estructura de Cubierta del inmueble. - se recibe el Equipo andamios centipeados. - Desmonte de Red Anti Aerenales
10/3/26 Desmonte de Estructura de Madera - Existente cielo Raso Existente- Desmonte de Aire Acondicionado. - Retiro de Superficies de Trabajo Escaleras. Verificación de Elementos de Seguridad del Personal por Parte del SISO. Protección de Piso Existente con Cartón y Protección de Equipos A.A que no se Desmontan
10/3/26 Sigue mant de la Estructura de la cubierta / Desmonte de Perfilería para Cambio. Se inicia Desmonte de Equipos A.A / Redes de los mismos. Desmonte de Redes Electricas
11/3/26 tiempo soleado, no presencia de lluvias, se hace Recibo de Personal Autorizado para desmonte de Redes Electricas / Aire Acondicionado / se hace Entrega Elementos a Equipo Seguridad de la Entrada
12/3/26 Se continua Desmonte de Redes Electricas - Redes Aire Acondicionado (Ductos). No se presenta lluvias ni Situaciones de Peligro de orden.
13/3/26 Se inica Actividades de Desmonte de Mobiliario Oficinas / Desmonte de Ductos Aire Acondicionado - Desmonte Redes Electricos / se realiza Movimiento Logistica para Act. De Desmonte de Elementos Madera para Cambio.
14/3/26 Se Hace Desmonte de Mobiliario Oficina se Hace entrega de Elementos a Señores de Seguridad de la Entrada / Se Continua Desmonte de Redes Electricas / Ductos de A.A.
17/3/26 Armado de Andamios para Desmonte Estructura Madera de la Cubierta, Comenzando alas Izquierda del Inmueble.
Se instala Cartón Industrial para Protección del Piso Existente del inmueble. De igual manera se protege Equipos internos no Desmontados como los Aires Acondicionados se Hace Entrega total. De Elementos Oficinas (Superficies de trabajo). Elementos de Aires Acondicionados

Donaldo del Toro

18/3/26 Presencia de lluvias - día Sábado Apuntalamiento para Act de la Cubierta / se Hace Retiro de Estructura de Madera del Cielo Raso Existente.
Se Hace Retiro de Elementos Cubierta Madera Vigas de soporte.
Se Hace inspección de la Estructura para Realizar los Demantes
Se Hace con Gatos soporte - Acodalan los Elementos de Cubierta
Se Hace Retiro Nuevo Techo del A.A En la parte Exterior del inmueble.
Donaldo del Toro

19/03/26 Se Hace Apuntalamiento de Estructura de Cubierta para Soporte de la misma.
Se Hace Cambio de Viga soporte lateral.
Presencia de Comejen en Una parte ALA izquierda Cubierta
Se Hace Desmontaje Acero - con Electrocanal
No Hay presencia de lluvia, pero se Avanza frente Frente del Hormigón Norte.
Donaldo del Toro

20/03/26 Se Hace Compra de plástico y tapa Metálica para Prever la posibilidad de lluvia por el Efecto del Frentazo del Norte.
Se Continua con Desmontaje Estr. Madera detenidada por el Comejen.
Se Hace Recorrido del acero Retirando el Electrocanal Existente.
Se Hace acopio de Material desmontado sobre parte del Antejardín Frontal
Donaldo del Toro

21/3/26 Se Hace Compra de Material de Madera de la Estructura de la Cubierta. sitio Recomendado por el Encargado de la Act Se Cosiannis.
Se Hace Retiro 60% total del Acero del Inmueble y Acopio en punto disponible para Retiro.
Se Hace Brigada de Aseo.
Donaldo del Toro

23/3/26 No hay presencia de lluvias, se hace seguimiento por la recomendación del frente frío. del H. Cuerpo se aprecia en Alero costado Oriente, Sustancia deteriorado y con varias piezas para Cambio.
Se hace Retiro de tejas en Alero para poder hacer Act..
Se hizo Cambio de Piezas De Madera, con Madera nueva, Clavo - pantilla, Haciendo Sistema de Cuña o Bocado para las Uniones

Donaldo del Toro

24/3/26 Se mantiene el clima Soleado, con poca presencia de nubes)
- Desmonte e instalación de Andamios (certificados) en los Espacios del Ala Izquierda. Ejes 1-3.
- Gatos para El Soportano Cubierta y Hacer Cambio de las piezas.
- Se hace Busqueda de Teja. Faltante
- limpieza de Espacios Eje 1-2- Aseo.

Donaldo del Toro

25/3/26 - Se Continua con el Desmonte de Estructura Madera Elementos con Comején
- Se Hace Cambio de Elementos de Soporte Gatos en Eje 2-a la 3.
- Se Hace Solicitud de Retiro de Escombros.
- Se Constata Que la Empresa encargada tiene Coordinado con Escombrera para el Certificado Disposición.
- Se Hace Compra de planchuela de control Comejen de la Cubierta

Donaldo del Toro

26/3/26 Se Hace Compra de planchuelas para Control Comején de la Estructura Cubierta.
- Se Hace de manera Controlada y Segun el Desmonte de piezas de madera de la Estructura de la Cubierta
Se Requiere para Hacer Desmonte Cubierta Zona Acondicionada Gradas

27/3/26 Se Hace cotización de BOMBA O EQUIPO para Aplicación Veneno plaguicida. Se contrata personal para Desmonte y Acondicionamiento
Se continua con Desmonte paulatino y coordinando para Retiro y Cambio de Estructura MADERA.
No Hay presencia de lluvias durante la jornada
Se Hace Desmonte de Andamios en QFC y Limpieza

Donaldo del Toro

28/3/26 Se Hace Compra de Material para tratamiento Estructura MADERA de Cobertura - Clavos - Pegacol - Lijas - Cepillos
- Se Hace Act de Mantenimiento de Cobertura en QFC 3-4. - Cocina.
No Hay presencia de lluvias durante la jornada
Se Hace limpieza de las áreas Intervenidas

Donaldo del Toro

30/3/26 Se Hace de Cotización de intervención del parche Intervención de las Columnas de Este Espacio - Enchapado de Estos Elementos
Se Hacen Compra de MADERA para la Estructura de la Cubierta. Compra de Material Anclajes - Puntillas - Clavos y Otros.
Cambio de Estructura QFC. 03 OK 100%

Donaldo del Toro

31/3/26 - Se Hace Revisión de Areas de pintura interior
- Se Inicia Actividad de Balance de agua, para Local Media Pintura Exterior también
- Se Hace Compra de material de Cedro y Cepillo
- Se Cotiza Desmonte y Acondicionamiento de Sección del Garaje

Se hace Cambio de Estructura Madera Cocina. Se deja para posteriores de la Bodega - Se hace Aseo para Recojer Mayor Cant para Solicitar Retiro de Escombros
- Se busca Proveedor de Balaustres y capiteles
1/4/26 Se Recomienda Hacer Reforzamiento Horizontal por la posibilidad de Daño de la Viga Madera Ultima que Descarga la Teja.
Ofe 04. Ok

Donaldo del Toro

1/4/26. Se continua con la Actividad Mantenimiento Cubierta
- Se tiene Ofe 4 Total 100%
- 80% de Act de Esta Cubierta Terminado
- Se hace Acople con la Oficina 02
- Nivelacion de Cubierta 90%
- Cambio de Elementos Madera Deteriorados
- Retiro de Escombros del Esta Sitio de Trabajo
- Brigada de Aseo.
- Inicio Dias Santos (Jueves - Viernes Santo)

Donaldo del Toro


6/4/26 Reforma de Actividades. Se hace Aplicacion de Personal para apoyo de Act Esta Cubierta
Ofe 4-5 Esta Ok al 100%
Se Hace Solicitud de Personal para la Rend Electricos y para Actividad del Cielo Raso
7/4/26 Se Hace Solicitud de Alquiler de Mas Andamios para Personal Electrico - Cielo Raso
7/4/26 Se Hace Inicio Actividad de Escarificacion de Columnas - Recomendado Por Estructural. Hacen Declaratoria con Cuidado - Se instalan Gatos en Parte Posterior Seguridad del personal y del Inmueble - La Esta Cubierta Ala Izquierda 100% y Ala Derecha 85%
Se Hace Cotizacion de Material para Reforzamiento de Columnas - Viga Corona

Donaldo del Toro

8/04/26 Miercoles 8 de abril, llega la volqueta para recoger los escombros generados hasta la fecha, se cargan 10 m³ de escombros y desechos, solo se tenia especulado dar disposición final a lo generado del cielo raso y trabajos de desmonte complementarios sin embargo, la persona encargada del aseo de nombre Yuseris Chavez llamó a la coordinadora del invima para preguntar si tambien se botaban los duelos de icopor del A.A a lo que la coordinadora afirmó y se procedió con la retirada, firma la persona encargada de la transmitir la información: Yuseris Chavez E.


Donaldo del Toro

9/04/26 Se realiza reunión de seguimiento con todas las partes interesadas en las instalaciones, de la obra, hacen presencia personal de interventoria, infraestructura INVIMA, y en representación de la firma contratista nos presentaron el Agitado residente y el SISO, se deja constancia de las sugerencias realizadas por el ingeniero representante del invima con respecto al cambio de sistema que se viene utilizando en los uniones de atortolerado de la cubierta en cuanto de pasar de: un sistema de muesca en las uniones a un sistema de soldada y unión lateral:

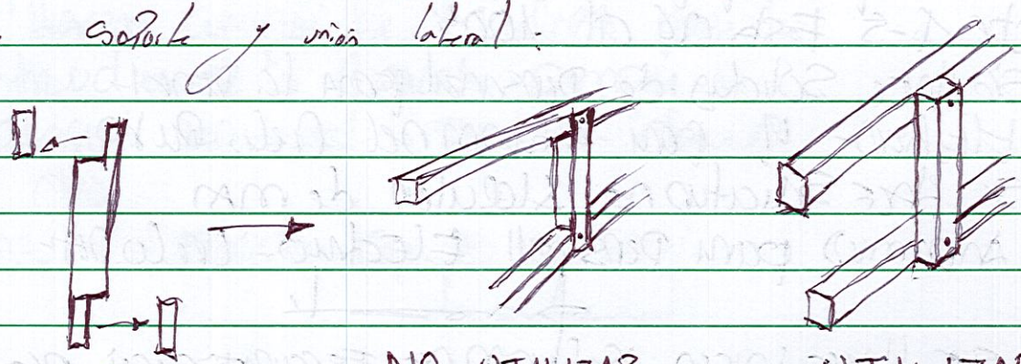


MUESCA

Ademas se sugirió en la reunion hacer soldas en "V" hizo Cercha Rod Park del ingeniero representante del INVIMA, propuesta aprobada en reunión por interventoria

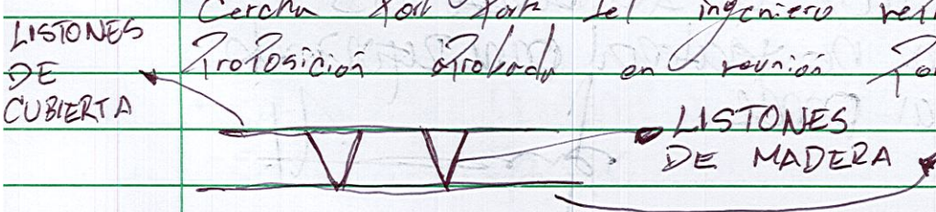

Se Procede a tomar en cuenta las sugerencias dadas y se cambia el uso del sistema que se venía implementando desde el area del lobby que está en ejecución. En cuanto a los anclajes utilizados en las uniones el ingeniero representante del inversa también sugirió adicionar varillas roscadas para pernos con tuercas, y arandelas en dichas uniones, es decir que donde exista la unión rígida de dos ó mas listones de madera debe utilizarse este sistema recomendado, toda vez que la recomendación se extendía hacia la intervención con respecto a que no se debería recibir especificaciones menores a estas.

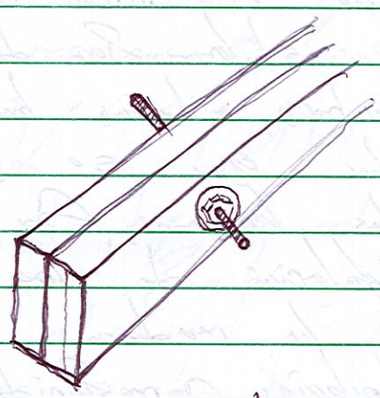

Donaldo del Toro

10/04/26 Se realiza Socialización del Proceso de Fiscalización Programado para el día domingo. Se entrega documentación escrita y verbal a edificaciones vecinas.

10/04/26 Se inician a realizar trabajos de reforzamiento de uniones como lo solicito personal representante del inversa, sobre la utilización de varillas roscadas fijadas en las uniones de 2 ó mas listones de madera.

10/04/26 Se culminan trabajos en en la oficina 1 dejando resueltas los puntos restantes, se programa culminación de labores en la cubierta interna el día sabado 11.

Donaldo del Toro

11/04/26 Se culminan trabajos de cubierta interna al 100%. Se cambiaron los listones afectados por sobrecarga o por flecha, se reforzaron correas de apoyo de tejas, se acondicionaron tejas y se nivelo cubierta al 100%. Además se desinstalaron cuadriculas

de Madera, de cielo raso anteriar. Se Programa trabajos para el dia domingo como Quedó establecido en el Plan de contingencia.

12/04/26 Se inicia Proceso de fumigación e impermeabilización de toda la madera de la cubierta. Se culminan trabajos de, fumigación con Plaguicida Profilm 700 concentrado, Se aplicaron dos ramos del Plaguicida a madera no afectada por medio de, aspersión mecanica y dos ramos sin diluir sobre madera que tiene, presencia del comején. Para, con soporte Donaldo del Toro

13/04/26 Hoy se pasa a las instalaciones de la obra los materiales necesarios para el inicio de los trabajos de Señales que se instalaran para descolgar cielo raso, y cableado electrico, ademas también hace arribo los materiales que se utilizaran en el mejoramiento de las, columnas, Se continua el Proceso de la aplicación de los Pasa las rasqueta en las uniones de la madera. Donaldo del Toro

14/04/26 Se inician los trabajos correspondientes a la instalación de los señales de los anclajes del cielo raso y el cableado electrico. Se culminan los trabajos correspondientes a la instalación de las varillas de refuerzo Roscadas en la madera. Se Programa inicio de trabajos en columnas a las 7Am.

15/04/26 Se inician labores a las 7 Am con la llegada del Personal de cubierta quienes realizan la actividad de desmonte de los alegres y su cielo raso, Sin embargo, la vigilancia de la entidad INVIMA no permite el acceso del Personal que va a realizar las actividades de escarificación de columnas, aduciendo que no se les ha informado, ni como de dicho inicio de actividades, la actividad de, escarificación de Columnas se ve retrasado hasta las 9Am que se le muestra el correo que tenemos Donaldo del Toro

Como Soporte de que si solicitamos con fecha de anteriación el acceso de dicho Personal, y de esta manera es que se le permite que inicien labores. Donaldo del Toro

16/04/26 Se reciben materiales necesarios para realizar el item de Pintura de Cubeta. Se avanza en un 60% el Proceso de columnas con un 90% de escarificación y un 45% de excavación de zanjas, hace arribo a la obra los materiales necesarios para los trabajos de cielo raso. Se culmina en un 100% los trabajos de Soportes metalicos de donde se descolgara el componente electrico y de cielo raso del ala izquierda correspondiente a las siguientes oficinas: Oficinas 1, 2, 3, Baño Pasillo, Baño Oficina 2, y Cocina y bodega. Donaldo del Toro

17/04/26 Hace arribo la totalidad del Personal Programado para el dia de hoy Sin embargo el Personal de Seguridad no permite el ingreso inmediato del Personal electricista, Porque ~~no~~ refieren que desde el inicio no se les ha reportado el ingreso de dicho Personal. Hace ingreso del Personal, e inicia a hacer el tomar del arreglo del corto circuito identificado en la Role Supervisión del roc y que hace corto hacia todo el lobby y la oficina 1. Se Culmina en un 100% los trabajos correspondiente a los soportes metalicos en el lobby desde donde se anclaran el componente electrico y el cielo raso. Se realiza trabajo de pintura de la columna Role Supervisión o externa con rojo colonial. Se intervienen un area correspondiente a 34 m2. Se inician trabajos correspondientes al corte de material de las columnas. Es importante anotar que el dia de hoy hizo arribo a la obra los materiales electricos. Culminan en un 100% los trabajos de escarificación de columnas y excavación de zanjas. Donaldo del Toro

18/04/26 Se inician trabajos de instalación de circo raso, Se inician trabajos montaje de encofrado de columnas, Se instalan angulos en una de las dos columnas de acceso, Se Procede a soldar varillas de 3/4 con los angulos 2" x 3/16, Se Continuan trabajos de Fundida de Cubierta, Se Finalizan trabajos de instalación de tuberia en 1/2 en Oficinas 2, 3 y Cocina, Ademas Se Colocan trabajos de instalación electrica o conexión de, oficinas 2, 3 y Cocina, el, baño Principal ubicado en el Pasillo Presenta una interdicción todo vez, que se encuentra con que la tuberia del, alambrado que está embebida en los muros esta hojada, y no, Permite avanzar la Sonda al Parecer adicionalmente hay una curva que agrava la Situación, Se queda, a la, espera de la Confirmación sobre, si, se instala tuberia EMT o la vista Cumpliendo, con la normativa. Se colocan los, trabajos, de la instalación de la estructura metalica de los oficinas 2 y 3, quedando listos para iniciar trabajos de instalación de tuberias PVC.

Donaldo del Toro


19/04/26 Cumpliendo con las, medidas de emergencia tomadas en el Plan de Contingencia nuevamente Se trabaja el, dia, domingo, avanzando en trabajos de Fundida de Cubierta, estructura de circo raso y circo raso como tal, Se colocan la aplicación de Pintura a dos manos Color rojo colonial, Sobre uno de los lados de la Cubierta correspondiente a A-SUR y Se avanza en un 20% de la aplicación de la Pintura en el lado A-NORTE.

Donaldo del Toro


20/04/26 Se Realiza, la inicio de trabajos con los Siguientes Puntos, Pintura de Cubierta, Circo raso, Soportes internos en tubos de 40x40, instalaciones electricas, obra civil Columnas Siendo los 11 Am llega una Cuadrilla L' la empresa de energia AIRE

informa que debe realizar unos trabajos en el Corredor y que va a suspender la luz o energía por media hora mientras los realizan hasta tanto se suspenden los trabajos, regresa la energía a las 11:28 AM y se reinician labores. Donaldo del Toro

21/04/06 Se instala Soporte de dintel formado de perfiles de hierro C unidos

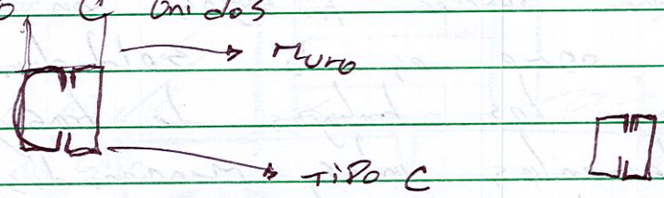

Además se fricciona el muro de ambos lados existe que se

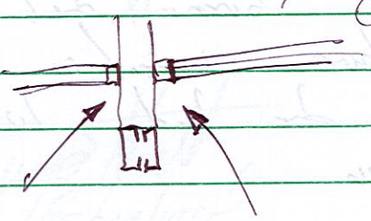

Presión ejercida ambos lados Donaldo del Toro

Se vuelve a Fundir, pero esta vez los alegros. Se inspeccionan y las acometidas eléctricas de los AA todas estan funcionales, a excepción de la oficina 4 que se desconoció por riesgo de caida de la condensadora, interventoria solicita que se cuenten cuantos tornillos comienta hacian falta por cada pared o muro en cada oficina y se contabilizan 22 unidades, Solicita interventoria instalarlos Serian basicamente 3 o 2 por cada muro de oficina al empezar a armar la formilla del cielo raso, en la cocina se encuentra que la ductería de agua y desagüe de piso de AA Central impiden fundir la estructura por lo que se solicita desmontar toda la ductería

y proceder a hacer la desconexión para instalar el cielo raso. Además de este inconveniente para el normal desarrollo de las actividades es importante anotar que las instalaciones de los soportes en el área de la bodega no se ha podido realizar porque allí reposan unos archivos y elementos químicos que impiden hacer trabajos con calentamiento en el área como es la soldadura.


Se inician los trabajos de traslado de todos los elementos antes mencionados hacia la oficina 4, los elementos químicos de aseo los traslada la señora del apoyo en aseo y el yeso lo traslada personal de obra, todo esto con el visto bueno del vigilante Johnny Bautista, quien hace inventario oficial y toma de fotografías de todo lo que se encontraba en el área.


Donaldo del Toro

23/04/26

En revisión con el ing. estructural de interventoría, se inspeccionó el avance en la intervención de las columnas del porche, evidenciando una adecuada intervención, sin embargo se observa que en la parte superior de la columna se tienen dados en concreto de menor tamaño a la sección de la columna en mampostería, con lo que se procede a indicar las siguientes acciones a realizar: 24

1. Realizar una conexión anclada de la columna a la viga existente para garantizar amarre.
2. Uniformar la sección de la columna, garantizando que el tramo en mampostería y el tramo en concreto tengan la misma dimensión esto mediante la mezcla del mortero de alta resistencia que se realice en obra.

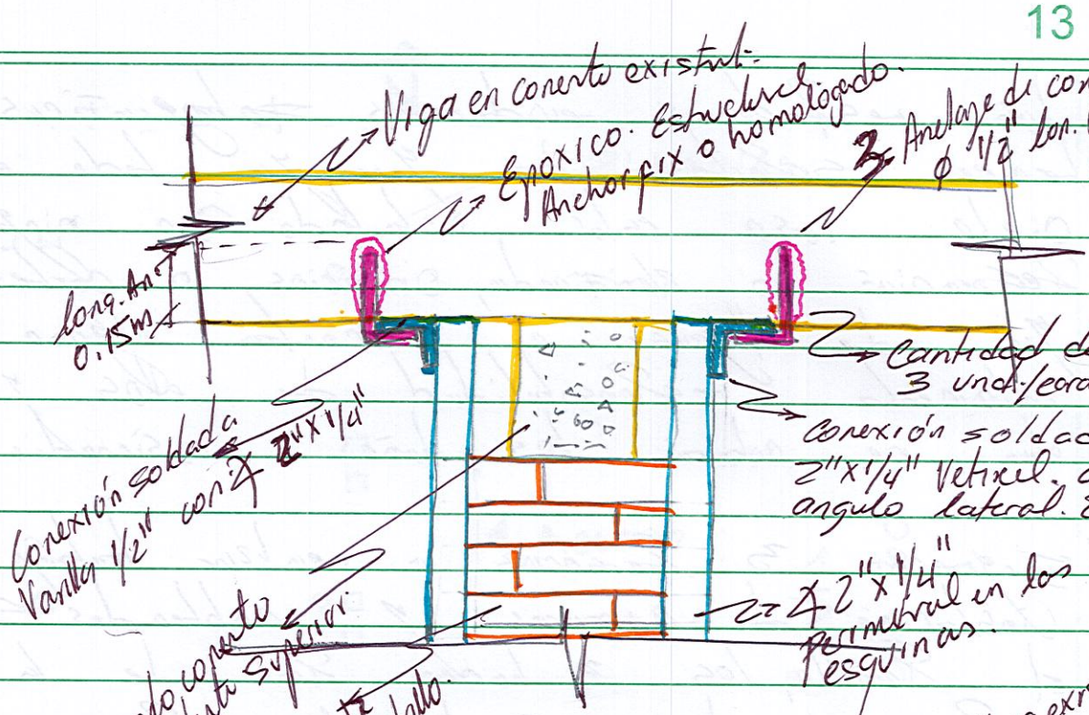

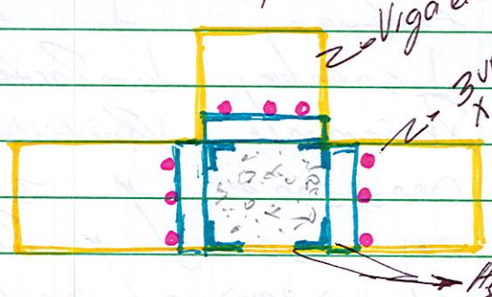

Vista en Planta.

Esp. Estructural.
SYOC DISEÑO y CONSTRUCCIÓN SAS.


Donaldo del Toro

24/04/26 Se inician trabajos de fundición de zapata en las 4 columnas del centro, aderas Se llenan o Se inicia la aplicación de Formaleta sobre las columnas, Se desmonta burlustres para hacer el resto de referencias, llega personal de la empresa de seguridad de la entidad a que le presten Servicios a la entidad é informa que van a inicial el día sabado 25 de abril trabajos de instalación de ductería y cableado para las camaras de seguridad Se les informa que deberán venir antes, de que se hubiera terminado la instalación, del cielo raso, aderas Se les advierte que si inician trabajos, nosotros como responsables de la obra tendremos

los respectivos evidencias fotograficas por tener soporte de que ya todo el cielo raso está instalado sin ningun tipo perforación no identificada, orificios, o cortes y que de llegarse a encontrar alguno sera netamente responsabilidad de ellos y la obra no cobrará los daños ocasionados

Donaldo del Toro

25/01/26 Ingresan 3 personas a realizar trabajos de instalación de cámaras y cableados sobre el pasillo, los 3 hacen parte de la empresa de seguridad y empiezan a desmontar luminarias que ya estaban instaladas previamente por nosotros en optimas condiciones y funcionales, hay registros fotograficos en cámara y puede dar FE de ello el ingeniero residente (Mauricio Toro) que en inspeccionó y corroboró lo aquí escrito. Hoy ingresaron a trabajar en los siguientes frentes: Columnas, cielo raso, electricidad y garaje, en el momento que personal obrero se encontraba realizando desmonte de balaustres y excavación de zanjas en las columnas, se encontró una socavación sobre el retuerzo metálico que se encuentra en una de las esquinas del parche, dicha socavación presentaba dimensiones aproximadas en profundidad de 60 cm y en ancho también de 60 cm, descubierto esto, tomamos todas las medidas de emergencia necesarias para prevenir el colapso total de dicho retuerzo tubular metálico que se encuentra apuntalando la losa del parche por temor a que ceda y genere una emergencia o daño mayor ya que, la columna metálica se podía observar totalmente en el aire

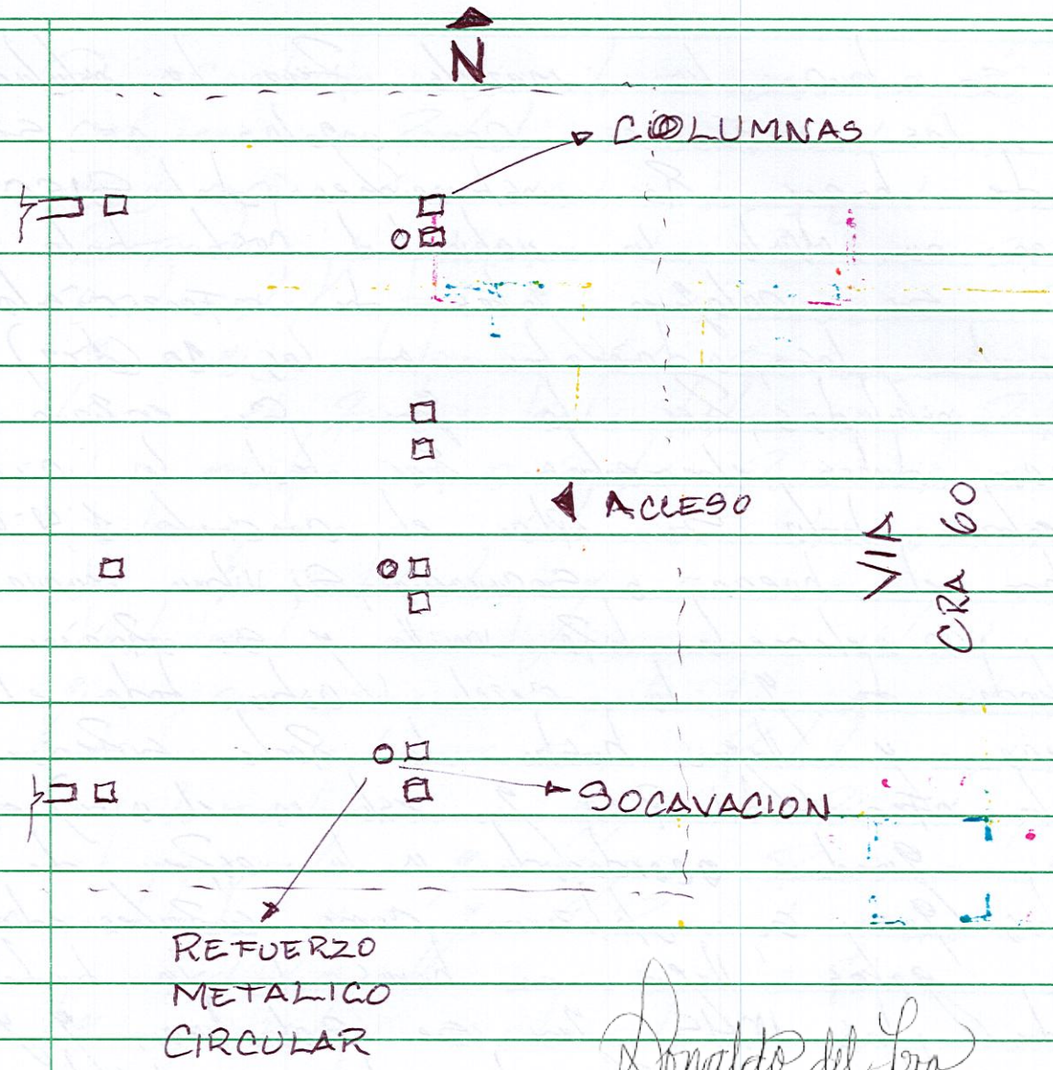

Donaldo del Toro

encontrado esto se procede a tomar las medidas de seguridad por parte del SISO y posteriormente se notifican de inmediato al ingeniero estructural y diseñador de la intervención de los columnas el Sr Diego, quien recibe al instante fotografías y videos en su chat de la situación encontrada también se le notifican al Arquitecto Jaime, el Ingeniero Diego da instrucciones precisas sobre como actuar ante lo encontrado pide información de la profundidades encontradas y pide que se haga un concreto con especificaciones de 3.4.4 y que se vierta cuidadosamente sobre el espacio erosionado. Se procede a hacer esto tal como lo solicita y además pide que se instale de inmediato la intervención con los angolos, sin embargo,

Si se hace la mezcla pero la instalación de los refuerzos con angulos no se puede hacer por instrucciones del SISO quien no dejo la actividad hasta tanto no se colocaran pelos de refuerzo a la losa, adicionales a los 10 (diez) ya instalados, por lo que se enviaron a buscar dichos elementos por toda la ciudad, mientras tanto se aplica el concreto 1:4:4 sobre el hueco o socavación, si vibrar manualmente con un elemento tipo varilla y se rellena faltando de que la mezcla cubra todo el hueco y llegue hasta la parte superior (parte inferior del piso que esta en el aire) el area quedo recordando a la espera de los pelos que se utilizaran como soportes adicionales, los pelos llegan en horas de la tarde desde las 18:45 que se solicitaron y ya no estaba el personal obrero en la obra, es importante anotar que esta socavación se descubre a las 10:45 AM y a las 11:00 AM empieza a llover fuertemente por lo que se cubre toda esa area de la esquina con plastico negro y no le ingresa nada de agua.

Donaldo del Toro

27/04/26 Se avanza en la fabricación de los enchapelados de las columnas

Donaldo del Toro

28/04/26 Se colocan a la fecha 11 enchapelados de 7 de las 8 columnas intervenidas. Se toman detalles de impermeabilización final de cubierta y se continua con el enchapelado y pañeteo de las columnas, en dicho proceso

Se continua con la excavación de la columna reforlada previamente con una socavación en sus bases, al escabar mas profundo y hacia los lados se encuentra contaminación de la socavación por lo que se detiene la excavación en el punto hasta donde no podemos el mortero o concreto para rellenar y poder continuar haciendo visita en la obra personal de la interventoría y corroran y aprueba textualmente o de manera verbal el trabajo que se viene realizando en el parche de las columnas. Es importante recalcar que a la fecha aun hay luminarias rotando en el punto que ya previamente habíamos instalado, y que personal ajeno a la obra y perteneciente a una empresa de seguridad que esta instalando cunas desmantelan desde el fin de semana.

Donaldo del Toro

29/04/16 llega personal de obra que esta interviniendo las columnas a las 6:30 am sin embargo, personal de seguridad no les permite ingreso aduciendo que no cuentan con autorización por escrito de la directora del inmueble por lo tanto no les permiten el ingreso hasta las 7:58 Am que es llego la autorización. Se colocan trabajos de columnas las 8 columnas quedan enchaquetadas con sus refuerzos en angulos y varillas de 3/8 corrugada se deja constancia que el personal de cunas de seguridad pertenecientes a la empresa de seguridad sigue desmantelando luminaria ya previamente instaladas y las lleva en el suelo. Se inicia trabajos de soldar nuevamente para garantía.

Donaldo del Toro

30/4/26 Se Continua con actividades de Apertura de Obra de Ingreso / Desmonte de Vereda y Cierre Provisorios

- Se observa que la Estructura Esta Bastante Deteriorada / con Humedad y Moho
- Se Hace Actividad de Pintura de Muros Internos y Externos - Reparación por Humedad
- Remediar o Limpiar de pintura Blanca en Muros Internos
- Se Hace Pintura de detalles en Obra - Externo
- Se Hace Analisis de Instalación de Aleros en Fibrocemento por Movimiento Edif que deja Espacio muy limitado para Maniobrar
- Se Hace Lijado de Partes de Rejas de Ventanas y de Rejas Externas del Inmueble para antepación o Pintura
- Se Requiere Personal de Obra para Atender que mayoría Ausente - Hay por la Acción Lluvia Registrada por Obra Ingreso.
- No Hay Presencia de Lluvia durante periodo de Trabajo
- Se Hace Extensión de las Actividades Diarias Hasta 7 - 8pm / como se Está Implementando desde Abril de presente año. Cambios medidas para aplicar prof. Contingencia. Avance de Obra

Donaldo del Toro

1/05/26 Se Hace Labores de pintura interior Haciendo las 2 manos Aplicables

- Se Hace Aplicación de Lijado y Detalles de Rejas y ventanas del inmueble.
- Se Continua con pintado de las Caras Columnas para proceder Hacer Estuco y pintura de las mismas
- Se Hace Detalles de muro de Cerramiento sobre Antepecho Terraza, Estuco -
- Se Hace Arreglo sobre muro pantalla o de

Inicio de la Cubierta por donde se fijan A. lluvias con montero e impermeabilizacion con tela y Pegante
Se hace Excavacion y trabajos de viga porche
· jornada de Aseo para Ir Excavando Material y Dejar Espacio para Entrega

Donaldo del Toro

2/05/16. Se hace Encofa pared. Pinta detalles interiores Color blanco ostra.
· Se hace Pintura Exterior FACHADA
· SE Realiza Actividad DE Pintura de Puertas Principal.
· Se desmontan puertas y lijado de las mismas Arreglos de pintura como Masilla.
· Se Hace mantenimiento de Balaustres del porche para Superior del mismo
· limpieza de placa superior porche
· limpieza de Rejillas A. lluvias - garaje)
Retiro de material Vegetal existente
· No Hubo Presencia de lluvia durante la jornada laboral
· jornada de Aseo.

Donaldo del Toro

3/5/16 Se Hace limpieza Area General para entrega de las misiones a Funcionario de la Sede
· Se Continua con pintura de Exteriores del Inmueble
· Se Hace Cierre de Estructura Del Garaje.
· Se Estructura techo sobre Este Espacio como Estaba inicialmente
· Se Hace la Rampa de Acceso de un mono andaje con Vecino. Se Coordina Socializa para permiso y Ajustar Actividades
· Se Hace Pintura de Rejas y Balaustres del techo Cerramiento Ext Antejardin Terraza
· Se Hace inicio de Act Estructura de Alero en Entrepiso.

Donaldo del Toro

4/5/26. Se Hace Entrega oficial a funcionarios de la entrada
- Se Hace señalización y manejo de ingreso personal de obra y el de funcionario como de usuario a la entrada
- Se Continua Act de Nuevo Estructura Costado garaje.
- Flandes y Cubierta del garaje
- Muro Eternit sobre garaje.
- Se Hace Anclajes de Estructura en Sector porche
- Se Hace pintura Exterior sobre fachadas
- Se Hace Fundida y Refuerzo de Viga porche.
- Donación asco Contra garaje
- Se Hace Instalación de material (Arcilla) de la entrada al garaje

Donaldo del Toro

5/5/26 Se Hace con Viguetas y Refuerzo de Viga porche - Anclajes a muro y pasos de Columnas).
- Pintura Exterior fachadas.
- Se vaca Concreto. Color Verde y listelo o Concreto en Columnas.
- Se Aprueba por parte interventoria la Concreto y Acero de la misma para Columnas porche
- Pintura - AVISO Entrada - Retiro y limpieza de Letras Bronce de la Entrada
- Remates de Flos - Cabezales de ventanas y puertas
- Se HACE JORNADA DE ASEO y Cambio en Sitio de Acopio materiales Retiro Escombros. para Evitar Incomodidad a los usuarios de la Entrada

Donaldo del Toro

6/5/26. Se Hace Revisando las Superficie de Trabajo Instalaciones por personal de cada frente de excavación con parte de un encargado.
- Se Hace instalación de cocina) tipo Blackcat.
- Se continua con Refuerzo de Viga con flejes y concreto losa y viga.
- Se Estuca y pinta Columna)
- Se Hace instalación de Balaustres del parte
- Segunda fila inferiores donde se Asegura los Balaustres)
- Se instalan Capiteles de las Columna) en Yeso.
- Pintura de Rejas y Ventana) Madera 100%.
- la puerta principal se Hace Adecuación de Bisagras ya Estaba fallando. Desalojada 1 Hoja

Donaldo del Toro

7/5/26. Se Continua con Acciones de Pintura y Acabados de Columna)
- El Refuerzo de Viga parcial al 100% se continua con los acabados de la misma
- Se Hace Retiro de Escombros.
- limpieza Aseo de área) de trabajo
- Aplicación Aseo 100% y Aplicación con avance del 55%.
- Instalación de Cenefa de Columna)
- la Carpintería Madera (pintura) 100%.
- la Carpintería Metálica (pintura) 100%.
- Se Recibe funcionario de la Entrada Proveniente de la Cuadra de Bogotá.
- Terminado del aseo. limpieza.

Donaldo del Toro

8/5/26. SE Hace Aseo general área.
- Se termina Ala de Refuerzo Viga con Acabado Pintura de la misma
- Se Hace terminación de cenefa de Columna)
- Se Avanza en el Tiende Aseo Estructural

- Se Realizan observaciones con punto de Levantamiento y de especies Enfoque sobre Acabados en general
- Se Hace Retiro de material. Escombro
- Se Retira Equipo - material de cada q' uso se Utilizan en la misma.
- Se Mantiene Area Limpio sin presencia de Humos

Donaldo del Toro