UZIVO™

Registro Fotográfico



Registro Fotográfico

I. E. Campo Hermoso - Sede A

Aprobado por:

Responsable:
C. C. 1098605721

Supervisado por:


Arq. Korina Araujo Krizmanic
C. E. 441.761

Fecha: **16/08/2026**


Ubicación proyecto: Cra. 9a Oe. #49-24, Bucaramanga, Santander

Reparación de humedad en oficina de rectoría.

Incluye revisión de la zona afectada, impermeabilización de viga canal y corrección de filtraciones para evitar la continuidad de la humedad.

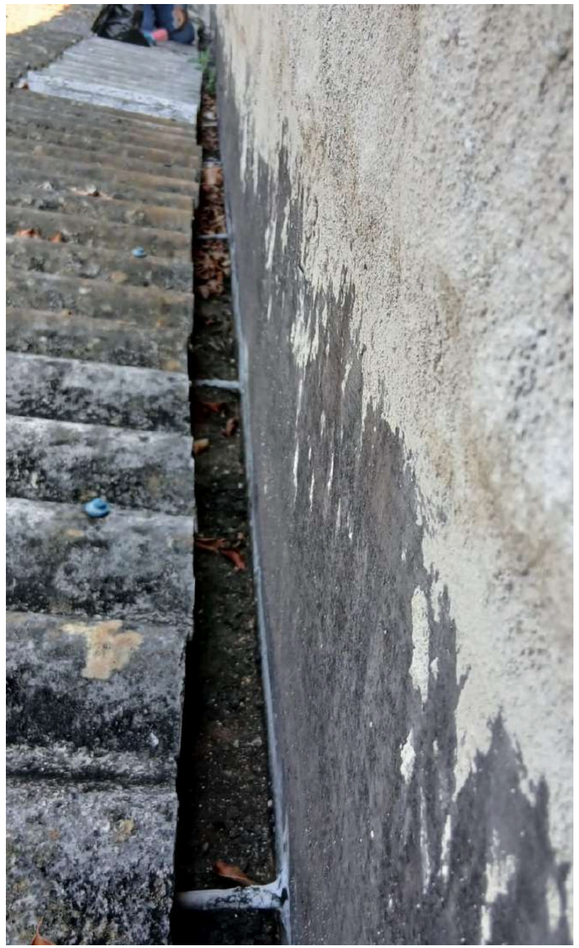

Antes

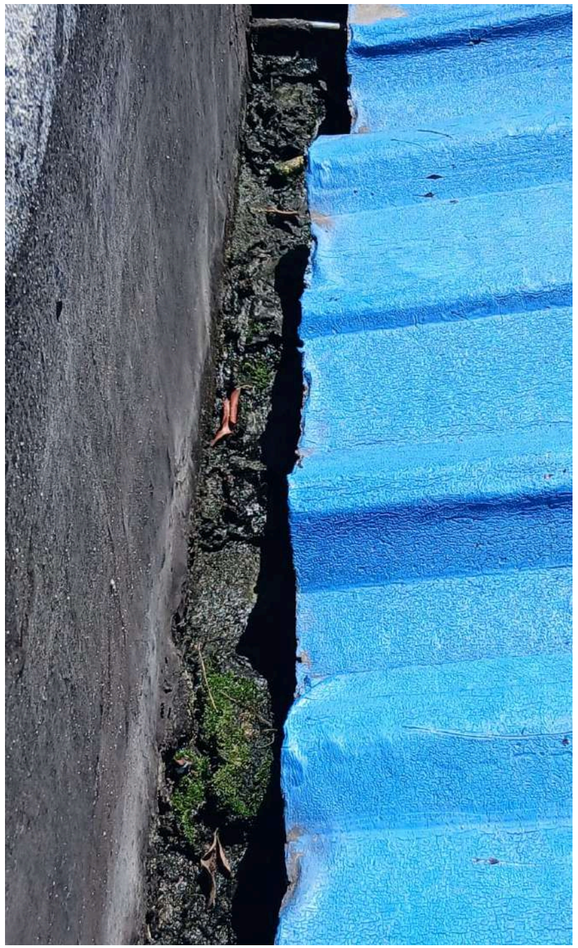

Antes




Después



Después

Inmunizante curativo sobre el machimbre de la oficina de rectoría.


Incluye aplicación del producto en todo el machimbre y verificación del cubrimiento.

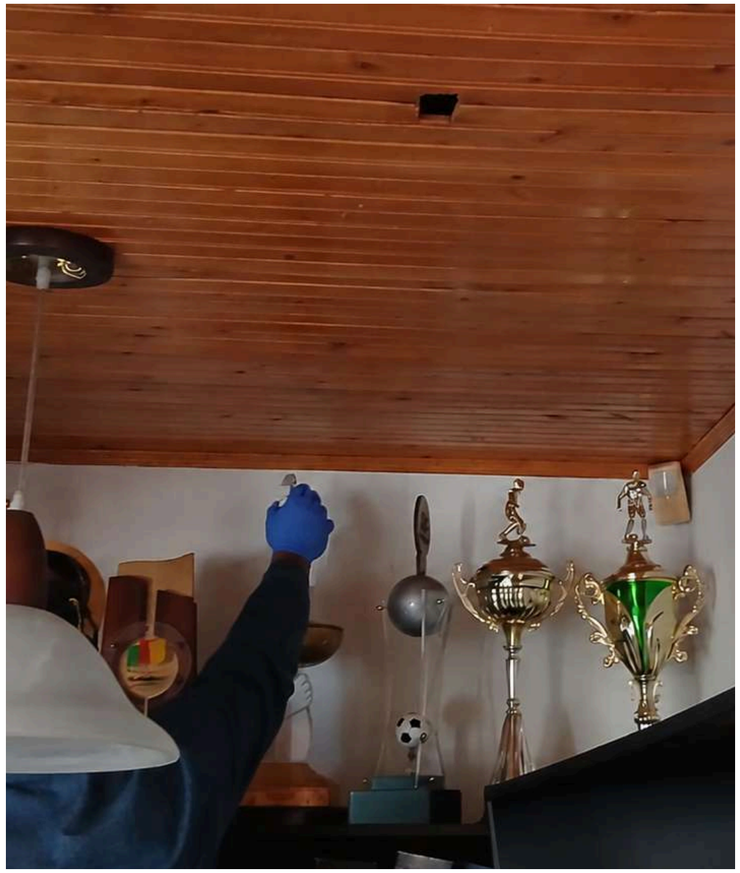

Durante



Durante

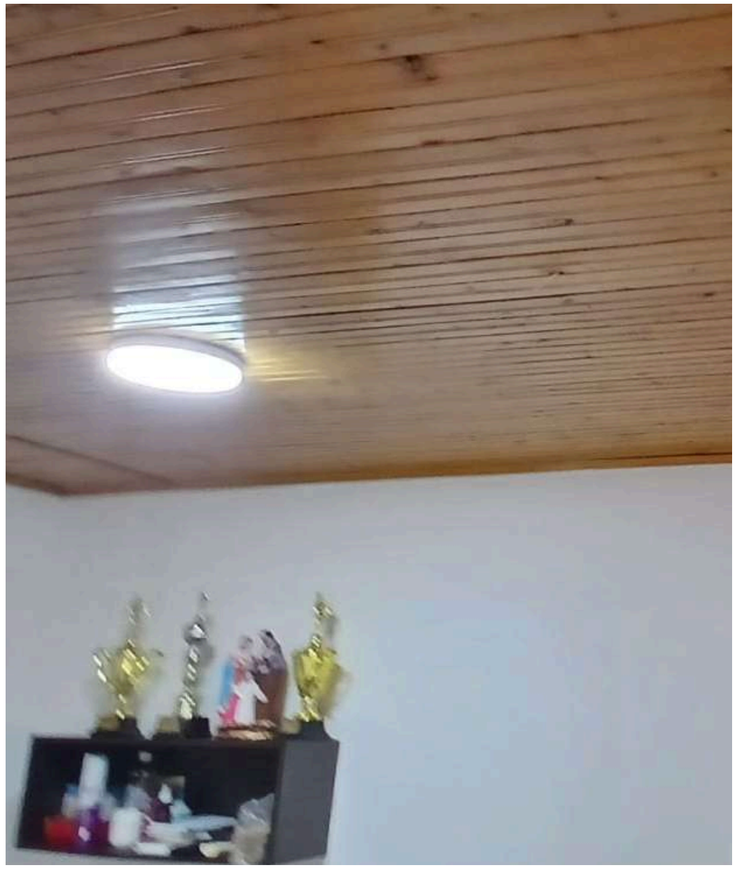

Después

Reparación de goteras en cubierta del segundo piso, zona de oficinas.

El alcance incluye el retiro y reemplazo de 5 tejas de Eternit en las zonas donde se presentan filtraciones, limpieza de canales, impermeabilización de juntas en los puntos donde se evidencia ingreso de agua, y verificación final del área intervenida para asegurar que no queden goteras.



Antes



Antes



Antes



Antes



Durante



Después




Después

Reparación de mesón de comedor.


Fijación y adherencia del mesón de granito a su base, incluyendo limpieza de la superficie, aplicación de adhesivo adecuado, nivelación y ajuste final.



Antes

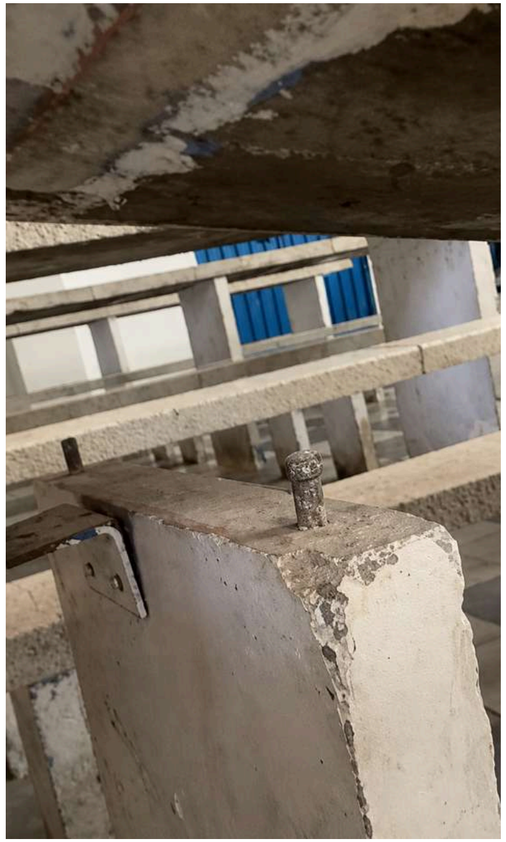

Antes

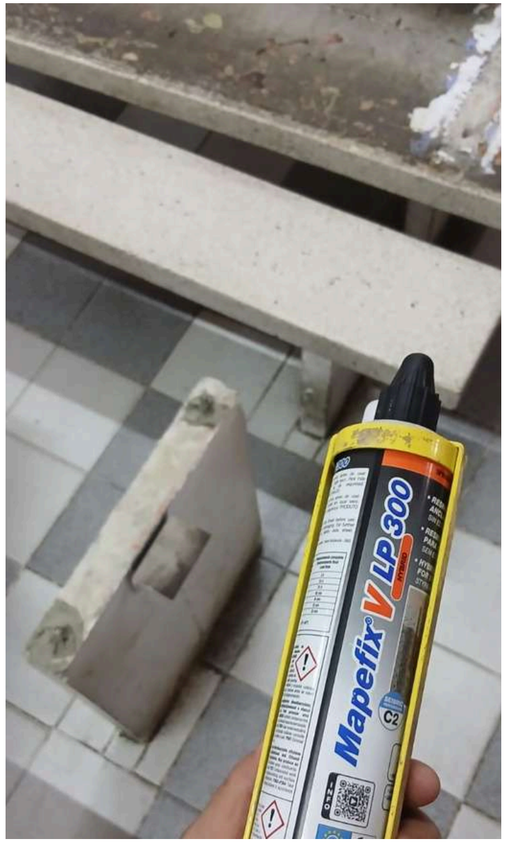

Durante




Después

Impermeabilización de la placa del lobby del auditorio.

Incluye retiro del manto existente y del mortero deteriorado, limpieza del área, verificación y limpieza de desagües, remorterado de la placa (nueva torta de arena–cemento con pendiente hacia los desagües) e impermeabilización de la superficie con producto acrílico. Incluye la pintura de la parte inferior de la zona intervenida, una vez finalizada la reparación superior.



Antes

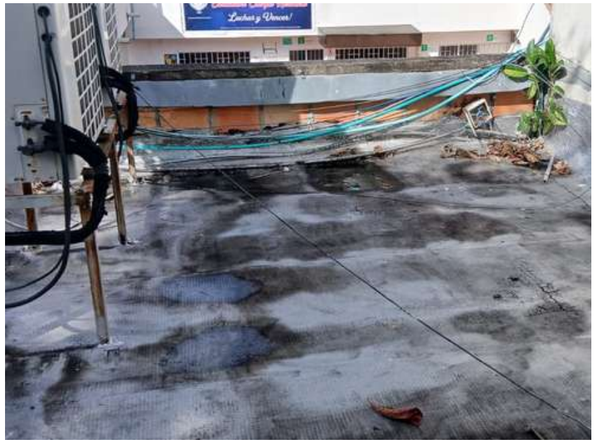

Antes



Durante



Durante



Durante



Durante



Después



Después

Adecuación del muro base de la tarima del auditorio.


Retiro de la cerámica existente, recolección y disposición de escombros, friso, estuco, lijado y pintura final. Incluye materiales, mano de obra y limpieza del área



Antes




Durante

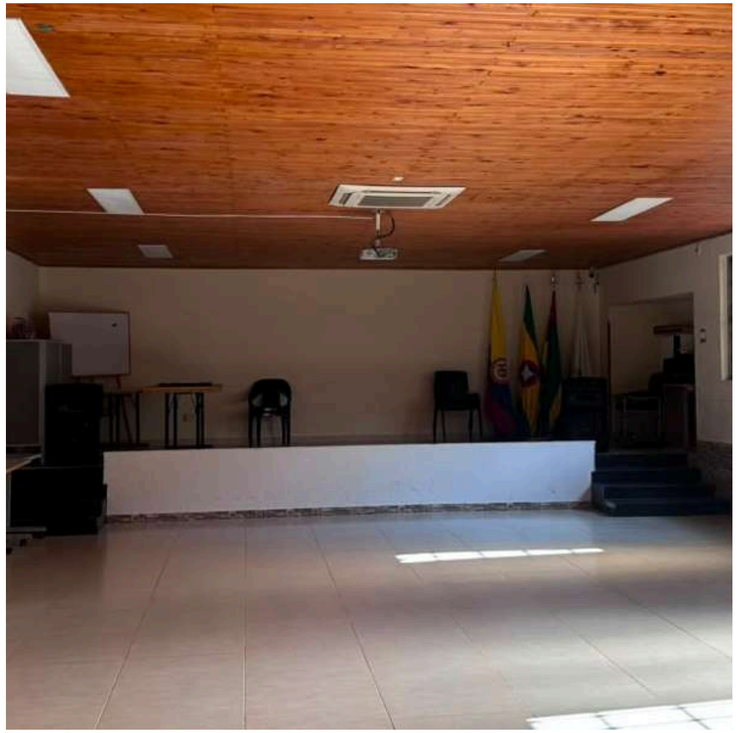


Después

Adecuación integral de oficina de coordinación.

(a) Apertura de vano en muro existente para puerta suministrada por el colegio (demolición, nivelación y revoque de bordes) e instalación de marco nuevo. (b) Limpieza de puerta existente en aluminio y vidrio, con suministro e instalación de bisagras y cerradura nuevas. (c) Pintura interior de las 4 paredes de la oficina (~30 m²): estuco y pintura en la pared intervenida; pintura sobre las otras 3 paredes. (d) Independización del punto de iluminación: suministro e instalación de apagador y bombillo (se conserva el socalo existente). Incluye materiales, mano de obra, limpieza y disposición final de residuos.

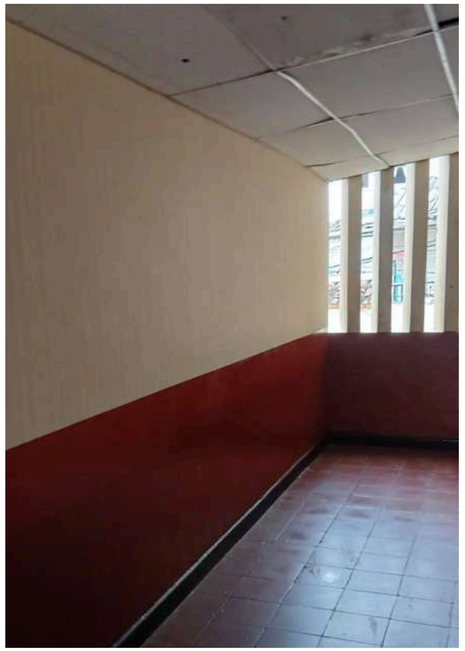


Antes

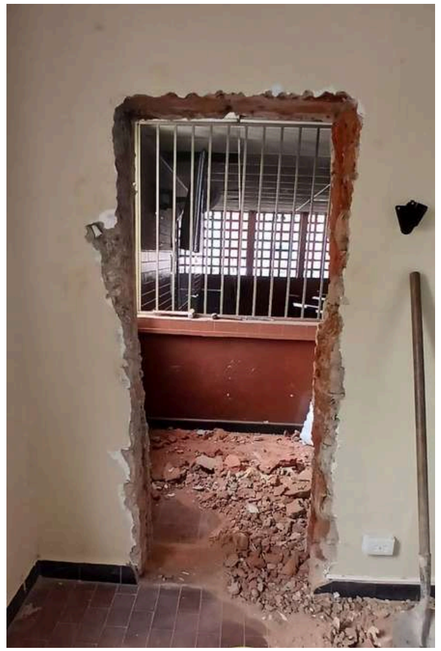

Durante



Durante

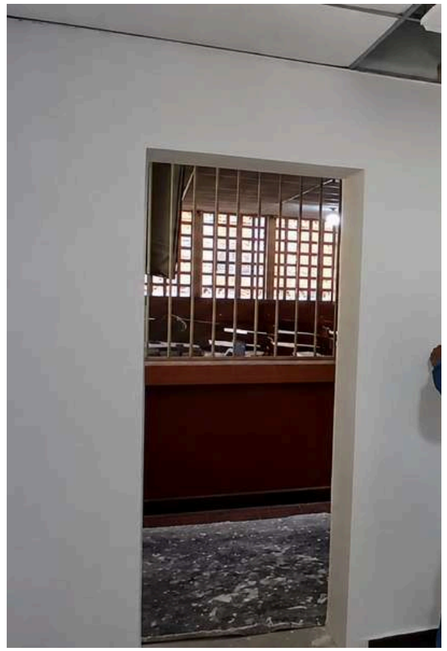

Durante



Después

Cambio de cerradura de sobreponer de seguridad en puerta metálica.

Incluye suministro, ajuste y verificación del correcto funcionamiento con sus llaves.



Antes



Antes



Después



Después

Pintura de vigas perimetrales que bordean la cancha.

Incluye preparación de superficie, aplicación de pintura tipo Koraza 5, mano de obra, personal capacitado para trabajo en alturas, equipos de seguridad necesarios y alquiler de andamios para la correcta ejecución del trabajo.
También incluye la pintura de la viga del módulo de escaleras.



Antes



Antes



Durante



Antes



Durante



Después



Después



Después

Pintura de canal de aguas lluvias ubicado en zona de cancha.


Incluye preparación de superficie, aplicación de anticorrosivo y pintura en aceite, mano de obra, personal capacitado para trabajo en alturas, equipos de seguridad necesarios y verificación de acabado.



Antes




Durante

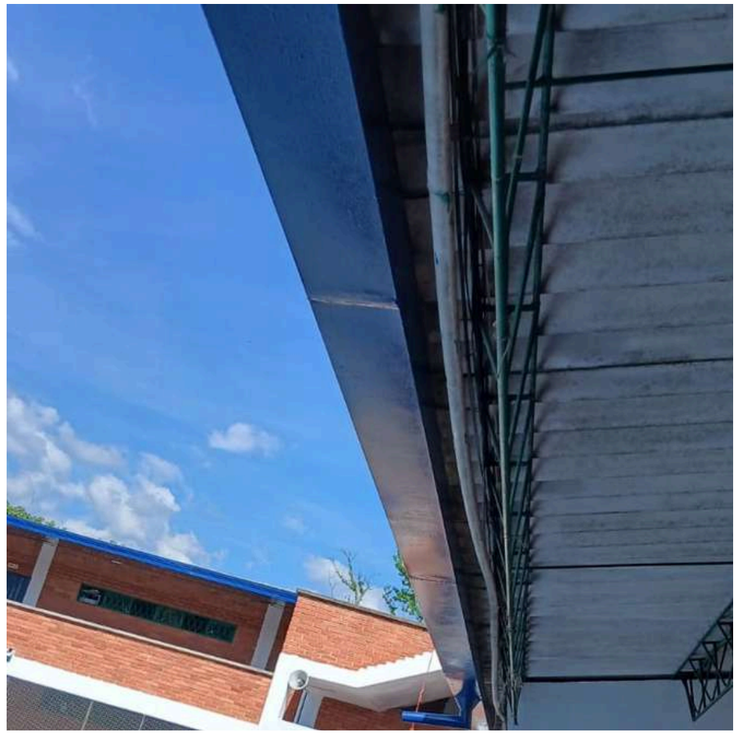

Después

Cambio de llave de lavamanos en baño de profesores ubicado en zona de cancha.

IIncluye retiro de llave existente, suministro e instalación de nueva llave y verificación de funcionamiento.

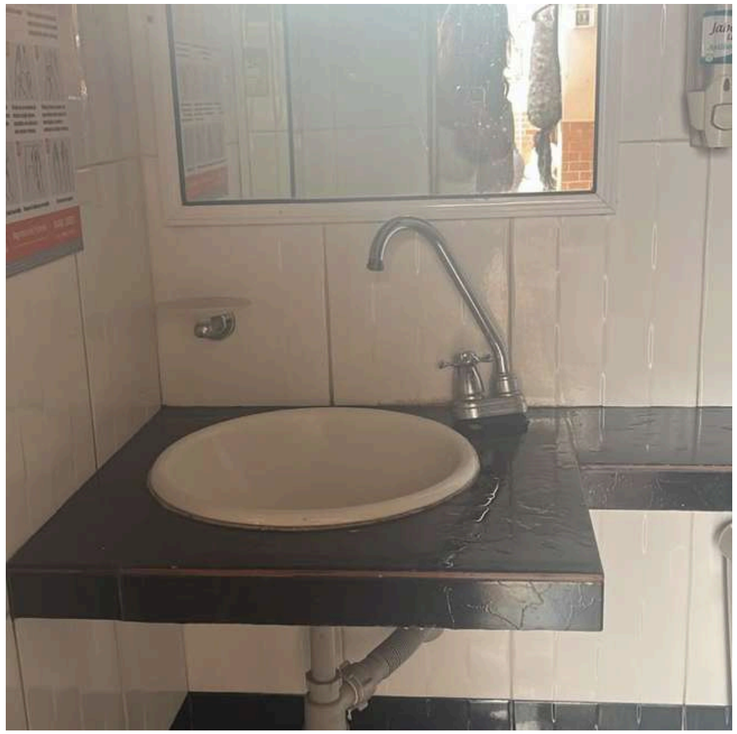

Antes




Durante




Después

Suministro e instalación de nueva grifería para lavamanos en el baño de profesores.


IIncluye retiro de la llave existente, instalación de la nueva llave y verificación de funcionamiento.

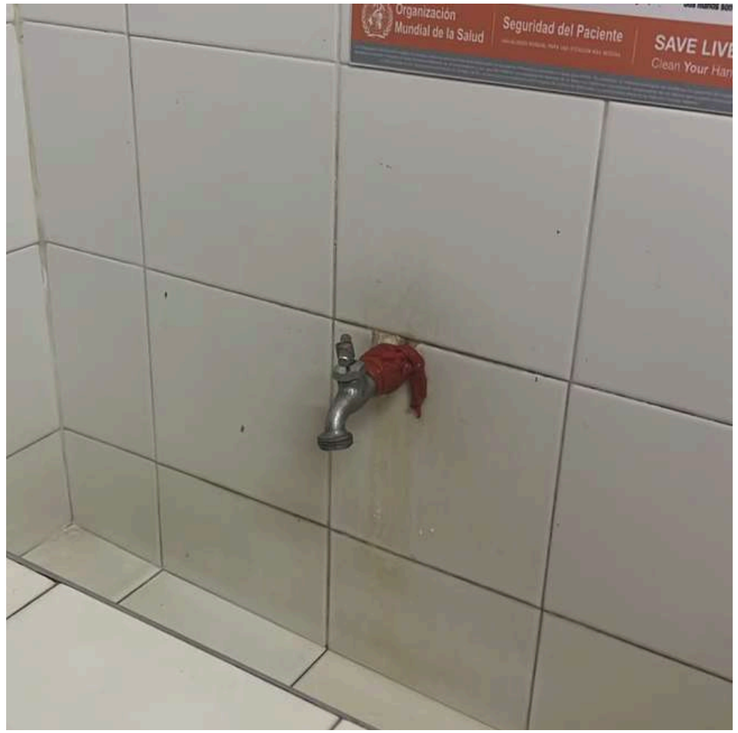

Antes

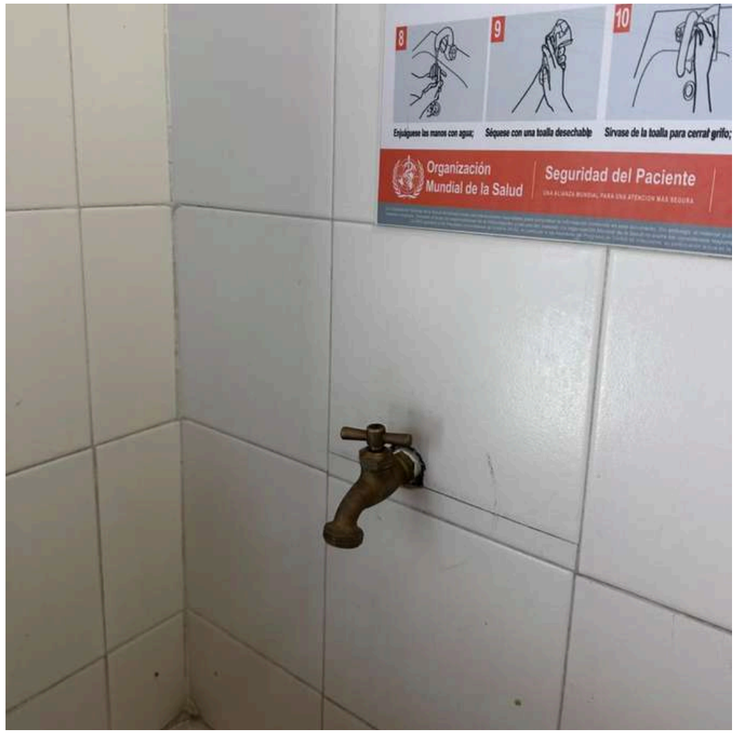

Durante

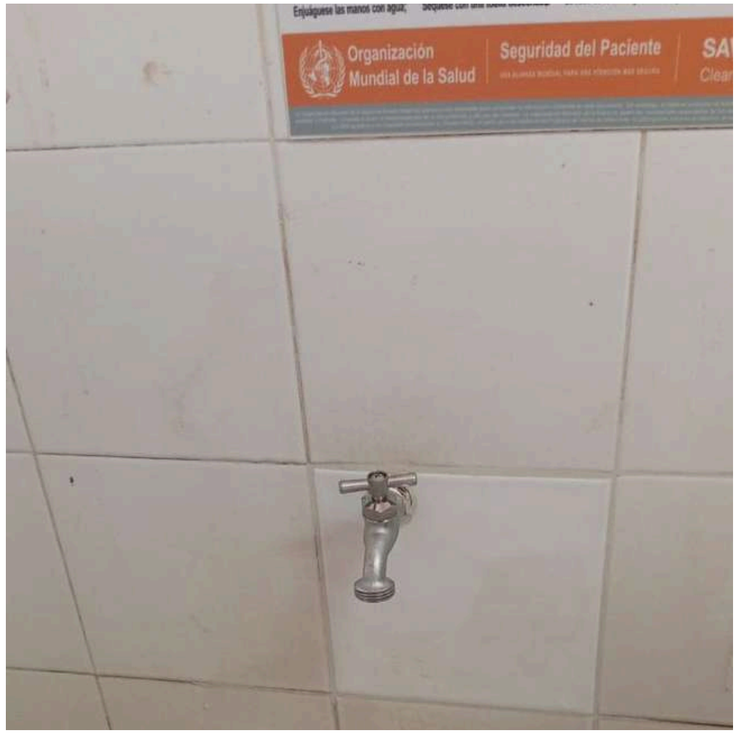

Después

Reparación de llave de bebedero de niños ubicado en zona de cancha.


I Incluye retiro de cerámica en el área afectada, cambio de llave, resane de la superficie e instalación de nueva cerámica en la zona intervenida.



Antes




Durante

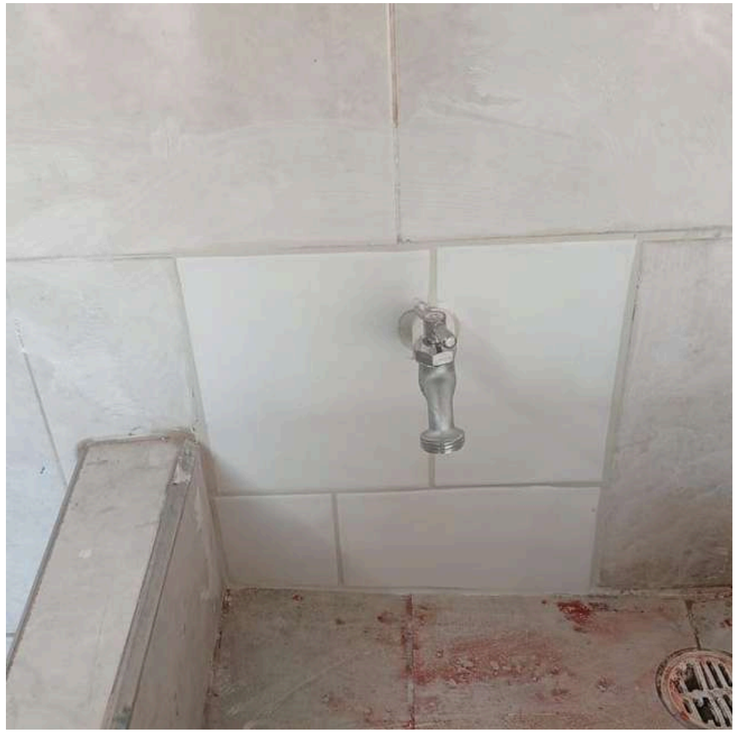

Después

Cambio de llave de lavamanos en baño de niños ubicado en zona de cancha.


IIncluye retiro de llave existente, suministro e instalación de nueva llave y verificación de funcionamiento.

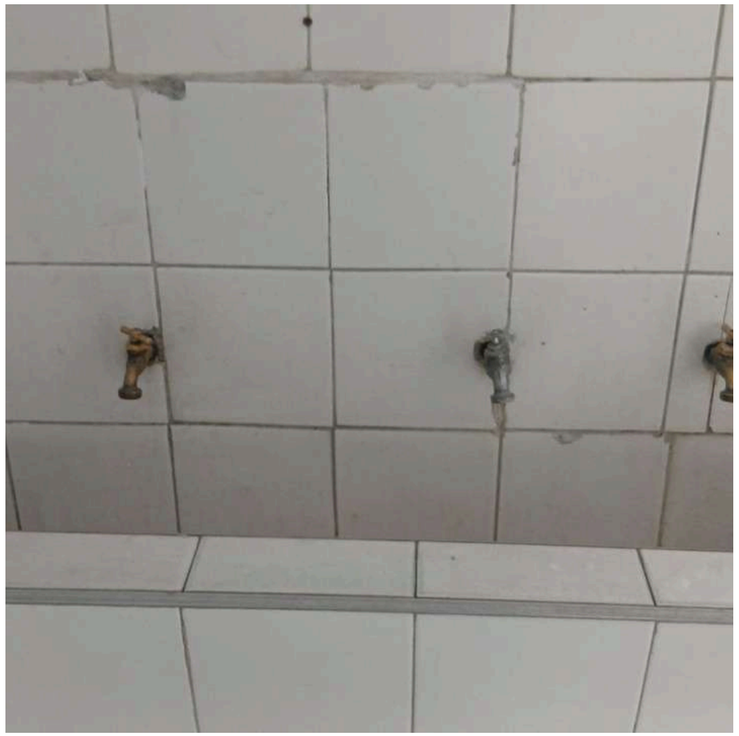

Antes




Durante

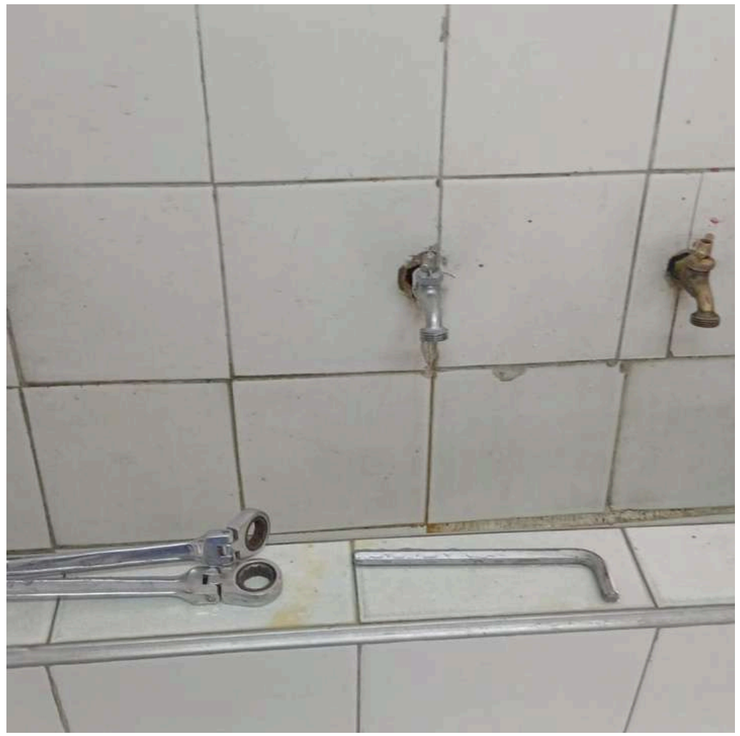

Después

Revisión y mantenimiento de sanitarios en baño de niños y niñas ubicado en zona de cancha.

Incluye verificación de funcionamiento, revisión y ajuste de manecillas, flotadores, sistemas de descarga, destaponamiento local del sanitario y pruebas de correcta operación. En caso de evidenciarse taponamiento en la tubería principal o redes externas al sanitario, se deberá realizar una revisión adicional para definir los trabajos requeridos.

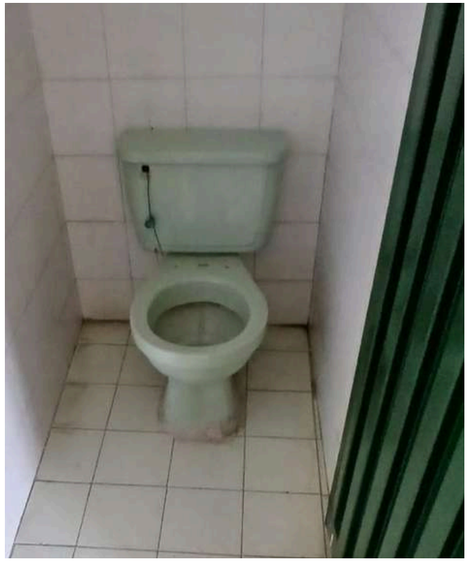

Antes




Antes



Durante



Durante

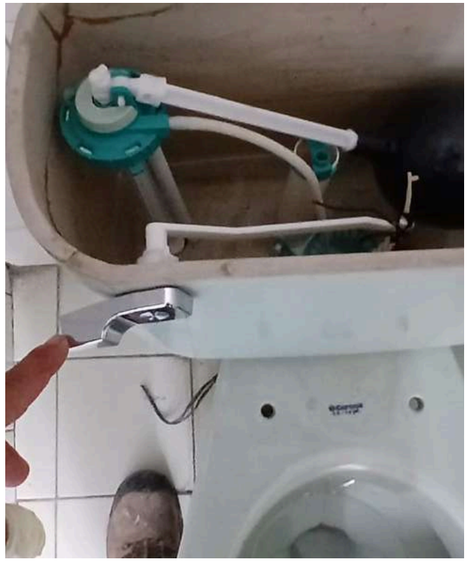

Después

Verificación y ajuste de puertas de cubículos sanitarios en baño de niños ubicado en zona de cancha.

Incluye revisión de bisagras, cerraduras, alineación y ajuste de las puertas que no presentan cierre adecuado..



Antes



Después

Verificación y ajuste de puertas de cubículos sanitarios en baño de niñas ubicado en zona de cancha.

Incluye revisión de bisagras, cerraduras, alineación y ajuste de las puertas que no presentan cierre adecuado..




Antes



Despues


Reparación de puerta metálica mediante soldadura.

Incluye fabricación e instalación de aro metálico para colocación de candado, ajustes necesarios y verificación de funcionamiento. (Sala de Informática y Aula 17)

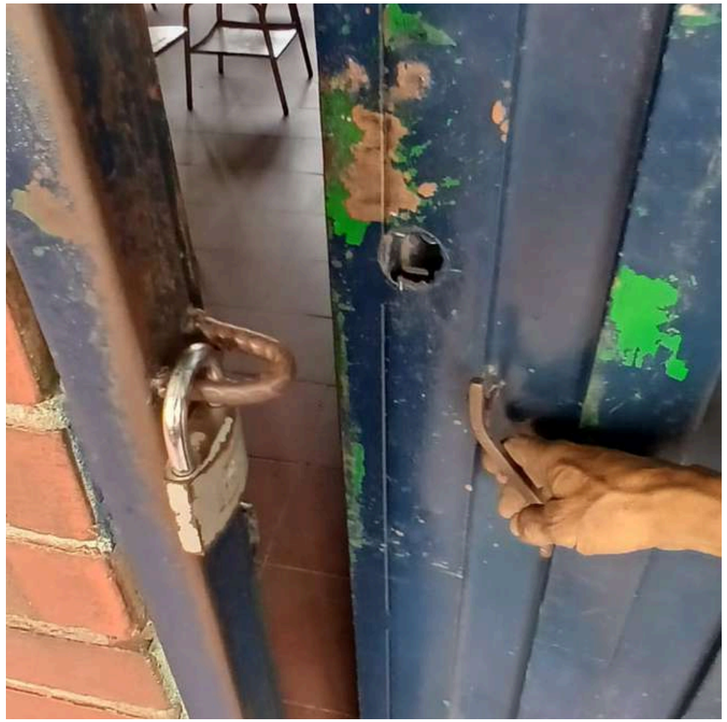

Antes



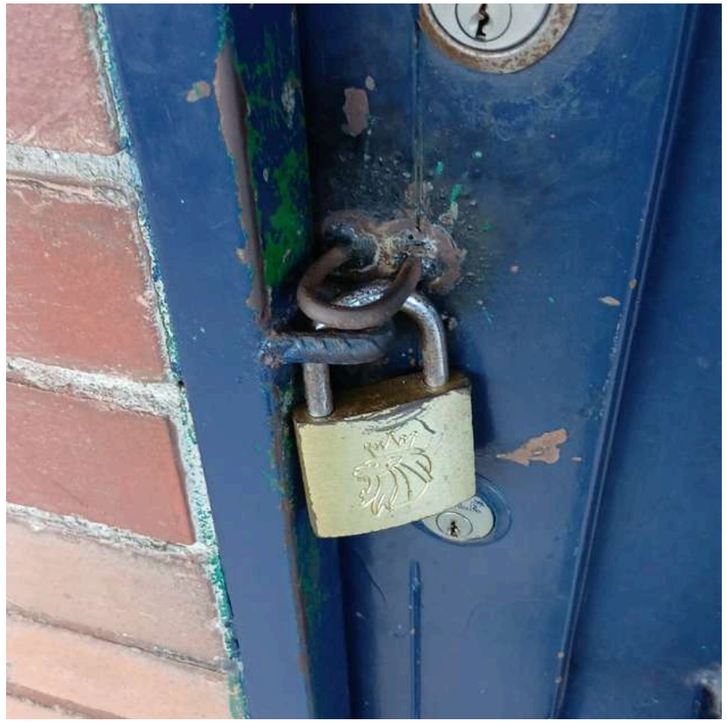

Después

Reparación debisagra de puerta metálica de Aula 14 y reparación de portón vehicular .

Aula 14



Antes



Antes



Después



Después

Porton Vehicular



Antes



Antes



Después



Después

Suministro e instalación de vidrio en ventanas de aulas.

Incluye retiro del acrílico existente e instalación del vidrionuevo con verificación del ajuste. Aulas a intervenir Aula 03 y Aula 04



Antes



Después

Suministro e instalación de vidrio en ventanas de nueva oficina..

Incluye retiro del acrílico existente e instalación del vidrio nuevo con verificación del ajuste



Antes




Después

Cambio de vidrio en ventana de sala de profesores.

Incluye retiro del vidrio existente, suministro e instalación de nuevo vidrio y verificación de ajuste y seguridad.



Antes

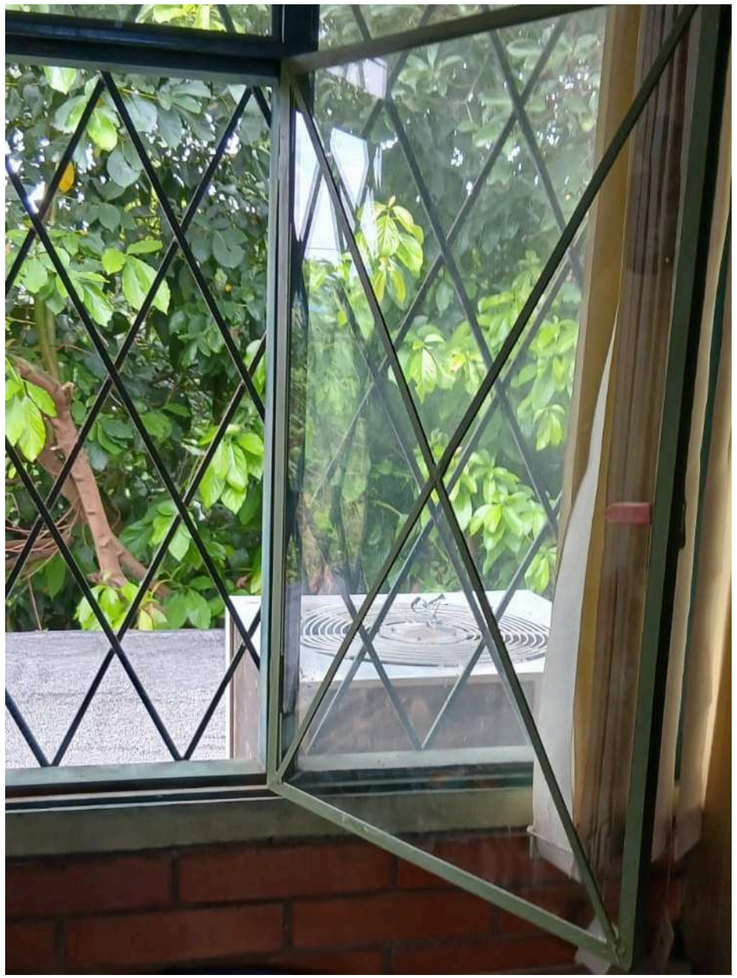

Después

Suministro de andamios certificados solicitados por bomberos para retiro de avispas.

Incluye transporte, armado y desarmado



Antes



Después