# MUNICIPIO DE TAURAMENA

## SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

| INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN | | | | | | | Solicitante | MUNICIPIO DE TAURAMENA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Fecha (dd/mm/aaaa) | 20 de agosto de 2026 |
| Hora de la visita | 07:00 AM | Duración (min) | 8 horas | Estado del tiempo | Soleado | Localización | Visita de vias terciarias de las Veredas; AGUAMACO, EL OSO, EL ZAMBO, LAGUNITAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE" | |

**PARTICIPANTES DE LA VISITA**

| Nombre | Cargo | En representación de: | Observación: |
|---|---|---|---|
| Yanier Smith Barreto Arevalo | Personal de Apoyo a la Gestión | Alcaldia, Secretaría de Infraestructura | |
| | | | |


| OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA VISITA - ANTECEDENTES | CONDICIONES Y LIMITACIONES DE LA VISITA |
|---|---|
| Realizar visita técnica a las vías terciarias de las veredas Aguamaco, El Oso, El Zambo y Lagunitas, con el fin de identificar los sectores que requieren intervención modiante bulldozer, orientada a la reconformación, nivelación y mejoramiento de la superficie de rodadura, buscando recuperar las condiciones de transitabilidad y facilitar el acceso de la comunidad rural. Las vías presentan deterioros propios de la operación y de las condiciones climáticas de la zona, evidenciándose pérdida y desplazamiento de material de afirmado, irregularidades en la superficie y sectores que requieren reconformacion. Por lo anterior, se plantea realizar trabajos con bulldozer para recuperar el perfil de la vía y mejorar las condiciones de circulación. | Ninguna |
| **DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL - ESTADO** | **ACTIVIDADES REALIZADAS** |
| Durante la visita se identificaron sectores con superficie de rodadura irregular, pérdida de material, formación de huellas, ondulaciones y acumulación de material en algunos puntos. Estas condiciones disminuyen la transitabilidad, especialmente durante periodos do lluvia.<br><br>Se requiere la intervención con bulldozer para realizar extendido y distribución del material existente, nivelación, perfilado y reconformación de la calzada, procurando recuperar el bombeo y las condiciones adecuadas de la superficie de rodadura. En los sectores donde sea necesario, se deberá mejorar la conformación de las cunetas y facilitar la evacuación de aguas superficiales. | Inspección visual, registro fotografico. |

**COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES**

Los trabajos con bulldozer estarán enfocados principalmente en la reconformación de la superficie de rodadura, retiro o redistribución de material acumulado, corrección de deformaciones y nivelación de los sectores deteriorados.

Se recomienda ejecutar las actividades priorizando los puntos con mayor afectación y dificultad de tránsito, procurando aprovechar y redistribuir adecuadamente el material disponible en la via. Así mismo, deberá garantizarse el adecuado manejo de las aguas para evitar que las lluvias ocasionen nuevamente deterioros en la superficie intervenida.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

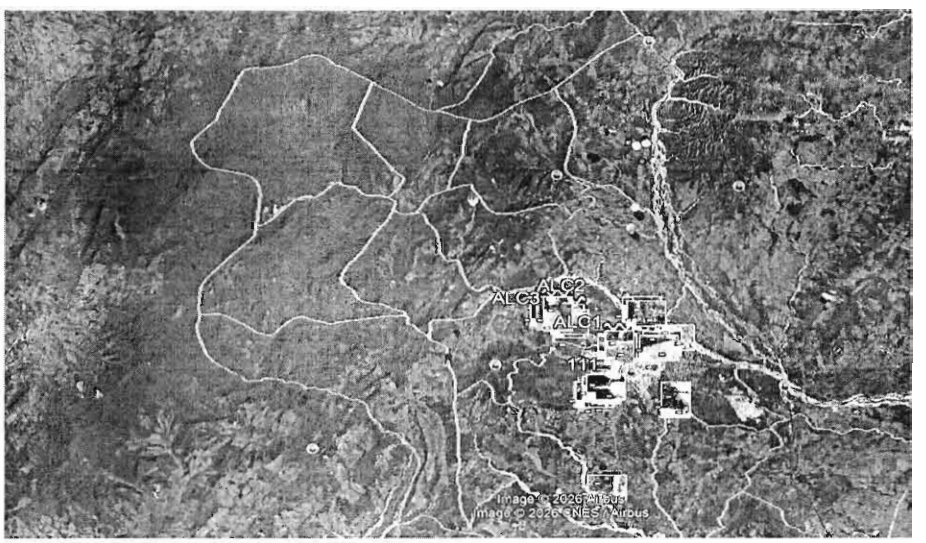


El área de intervención se localiza en la zona norte del municipio de Tauramena, departamento de Casanare, especificamente en las vias terciarias de las veredas Aguamaco, El Oso, El Zambo y Lagunitas. El sector corresponde a una zona rural de la Orinoquia, con vias principalmente en superficie de afirmado o material granular. Las actividades previstas estarán orientadas al mantenimiento y mejoramiento de la superficie de rodadura mediante el uso de bulldozer, incluyendo reconformación, nivelación, perfilado, redistribución del material existente y recuperación de la sección transversal de la vía, con el propósito de mejorar la transitabilidad y favorecer el adecuado manejo de las aguas superficiales.,

# MUNICIPIO DE TAURAMENA

## SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

| INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN | | | | | | Solicitante | MUNICIPIO DE TAURAMENA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fecha (dd/mm/aaaa) | 20 de agosto de 2026 |
| Hora de la visita | 07:00 AM | Duración (min) | 8 horas | Estado del tiempo | Soleado | Localización | Visita de vias terciarias de las Veredas; AGUAMACO, EL OSO, EL ZAMBO, LAGUNITAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE" |

| | | |
|---|---|---|
|  |  | Se evidencian desniveles e irregularidades en la superficie de rodadura, ausencia de material fino, presencia de capa vegetal y exposición de material base crudo de rio, afectando la transitabilidad. Se requiere reconformación y nivelación de la via terciaria. de la vereda aguamaco |
|  |  | Se observa deterioro de la superficie de rodadura, con presencia de desniveles, pérdida de material fino, crecimiento de capa vegetal y exposición del material granular de base, generando una superficie irregular y condiciones deficientes de transitabilidad. de la vereda el Oso |
|  |  | La via presenta irregularidades en la calzada, pérdida de finos y sectores con material vegetal, evidenciándose además exposición de material crudo de rio, lo que disminuye la uniformidad y estabilidad de la superficie de rodadura. En la vereda el Zambo |
|  |  | Se identifican sectores con superficie de rodadura discontinua y desnivelada, acompañados de acumulación de capa vegetal y escasez de material fino, dejando expuesto el material de rio y afectando la circulación vehicular. En la vereda Lagunitas |

### CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

De acuerdo con las condiciones observadas, se considera necesaria la ejecución de trabajos de mantenimiento y reconformación de las vías mediante bulldozer, con el propósito de recuperar la superficie de rodadura y mejorar la transitabilidad, por dichos sectores.

Se recomienda priorizar los sectores criticos de las veredas Aguamaco, El Oso, El Zambo y Lagunitas, realizando actividades de perfilado, nivelación, extendido y conformación de la calzada, complementadas con adecuaciones puntuales de perfilados para la adecuacion de drenaje en tramos criticos cuando.

La intervención permitirá mejorar las condiciones de acceso y movilidad de las comunidades rurales y contribuirá a conservar la funcionalidad de la red vial terciaria del municipio.

| INSPECCIÓN A CARGO | REVISÓ |
|---|---|
| Yanier Smith Barreto Arevalo<br>Tec. Apoyo Sec. Infraestructura | Ing. Lino Rodríguez Ochoa<br>Secretario de Infraestructura |