
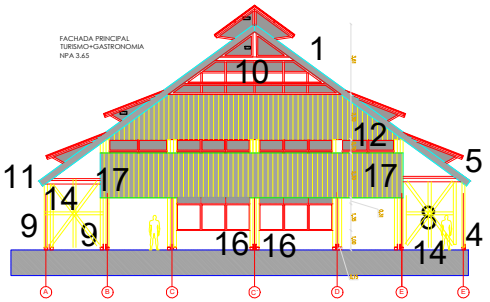
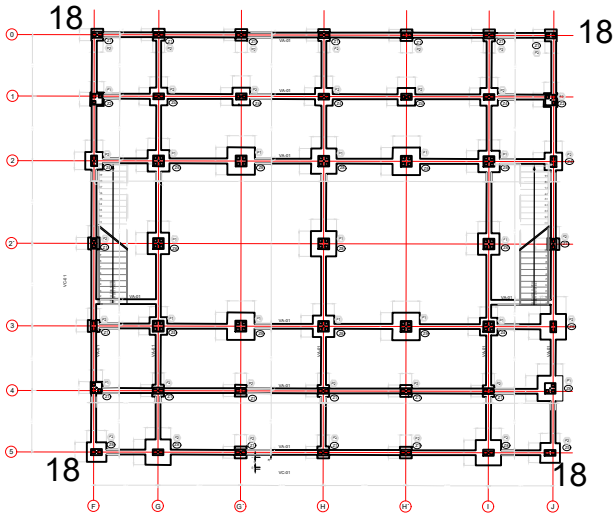


MALOCA YACURUNA - FACHADA

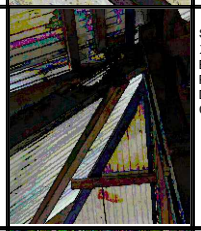

MALOCA YACURUNA -CIMENTACION


CUADRO DE AREAS	
AREA PISO 1	588M2
AREA PISO 2	232M2

CONVESION LESIONES ENCONTRADAS		
N°	LESION ENCONTRADA	TIPIFICACION DE LESION
10		SE OBSERVA LA FLEXION EN LA VIGA TRANSVERSAL QUE HACE PARTE DE LA ESTRUCTURA, ESTA FLEXION ES CAUSADA POR LOS SOBRESFUERZOS QUE SOPORTAN LOS ELEMENTOS.
11		SE OBSERVA MANCHAS DE HONGOS, CAMINO DE XILOFAGOS(TERMITAS) EN LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS SIN NINGUNA FUNCION ESTRUCTURAL.
12		SE OBSERVA EL ATAQUE DE XILOFAGOS(TERMITAS) EN TODA LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.
13		SE OBSERVA EL ATAQUE DE XILOFAGOS(TERMITAS) EN TODA LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA. PERDIDA DE SECCION LONGITUDINAL DE LA VIGA ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA.
14		SE OBSERVA EL ATAQUE DE XILOFAGOS(TERMITAS) EN TODA LA ESTRUCTURA DE LA REFUERZO UTILIZADA PARA CONTRARESTAR ESFUERZOS HORIZONTALES Y VERTICALES.

CONVESION LESIONES ENCONTRADAS		
N°	LESION ENCONTRADA	TIPIFICACION DE LESION
15		CORROSION TOTAL EN EL PUNTO FIJO DE APOYO DE LAS COLUMNAS Y PRESENCIA DE MATERIAL VEGETAL Y MOHO QUE ACELERAN EL PROCESO DE CORROSION DEL ELEMENTO DE ACERO.
16		SE OBSERVA EL ATAQUE DE XILOFAGOS(TERMITAS) EN TODA LA ESTRUCTURA DE LA REFUERZO UTILIZADA PARA CONTRARESTAR ESFUERZOS HORIZONTALES Y VERTICALES.
17		SE OBSERVA EN LOS NODOS DE LOS ELEMENTOS ADICIONADOS PARA CONTRARRESTAR ESFUERZOS HORIZONTALES Y VERTICALES SUELTOS, NO PRESENTAN FIJACION DEL PUNTO, ESTOS ELEMENTOS NO EJERCEN ACTUALMENTE NINGUNA FUNCION ESTRUCTURAL.
18		SE OBSERVA GRIETA LONGITUDINAL EN SENTIDO DE LAS FIBRAS DEL ELEMENTO, ESTE ELEMENTO CORRESPONDE A UN ELEMENTO PERIMETRAL.

MALOCA YACURUNA



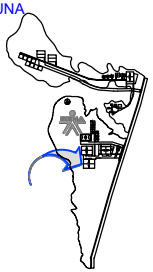

PROYECTO

ESTUDIO PATOLÓGICO PARA LA EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE LA SEDE CENTRO Y LAS MALOCAS (YACURUNA, YOI Y CURUPIRA) DE LA SEDE LAGOS EN EL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS SENA REGIONAL AMAZONAS

ARCHIVO COMPUTADOR

AUTOCAD 2022 | EN: (D: \PATOLOGIA (DWG)

TEXTO ARIAL

LAYERS ON | LAYERS OFF

OBSERVACIONES

FACHADA Y PUNTOS FIJOS DE CIMENTACION

MODIFICACIONES

ASUNTO	FECHA	V° B°

PROF. RESPONSABLE

Ing. Eder Alexander Olivero
Esp. Patologia de la Construccion

V° B°

CONTIENE

PLANO MAPEO DE LESIONES MALOCA YACURUNA

ESCALA. 1:100

FECHA	Realizado	Noviembre DEL 2025	
	DIBUJO	Noviembre DEL 2025	
	Version	V -1	
SERIE	P	PLANO No.	P-02
TIPO	PLANTA		