MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.".

DIAGNÓSTICO

Elaboró:
ING. LAMAR ANDREW LINDENMUTH NIÑO
Profesional de Apoyo
Secretaria de Infraestructura

VILLANUEVA CASANARE
2026

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE 6
1.1. LOCALIZACIÓN 6
1.2. LÍMITES 6
1.3. EXTENSIÓN 7
1.4. GEOMORFOLOGÍA 7
1.5. CARACTERIZACIÓN CLIMATICA VILLANUEVA 7
1.6. POBLACIÓN 7
1.7 ESCENARIOS DEPORTIVOS 7
2. INSPECCIÓN 9
2.1. POLIDEPORTIVO PARQUE BARRIO EL BOSQUE 10
2.2. POLIDEPORTIVO PARQUE BARRIO MORICHAL 12
2.3. POLIDEPORTIVO PARQUE DEL BARRIO BELLO HORIZONTE 17
2.4. POLIDEPORTIVO PARQUE INFANTIL 19
2.5. POLIDEPORTIVO PARQUE BOMBEROS 23
2.6. POLIDEPORTIVO PARQUE MIRADOR 24
2.7. CANCHA MULTIFUNCIONAL PARQUE VILLALUZ 27
2.8. CANCHA URBANIZACIÓN PALMARES 29
2.9. CANCHA SINTETICA FUTBOL 9 32
2.10. PISTA DE PATINAJE 35
2.11. PISCINA SEMIOLIMPICA MUNICIPAL 37
2.12. ESTADIO MUNICIPAL 39
2.13. CANCHA LAS GEMELAS 42
2.14. POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SANTA HELENA 44
2.15. CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO POBLADO CARIBAYONA 45
2.16. CANCHA POLIDEPORTIVA VEREDA SAN AGUSTÍN 47
2.17. CANCHA POLIDEPORTIVA PARQUE LOS OCOBOS 49
2.18. CANCHA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO LOMA LINDA 51
2.19. CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO VILLA CAMPESTRE 54

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Inventario escenarios deportivos del municipio de Villanueva, Casanare..... 9

INDICE DE ILUSTRACIÓN

Ilustración 1. Mapa de localización del proyecto 6
Ilustración 2. Polideportivo parque barrio El Bosque 10
Ilustración 3. Polideportivo parque Morichal 12
Ilustración 4. Polideportivo parque barrio Bello Horizonte 17
Ilustración 5. Polideportivo parque Infantil 19
Ilustración 6. Polideportivo parque Bomberos 24
Ilustración 7. Polideportivo parque barrio Mirador 25
Ilustración 8. Cancha multifuncional parque barrio Villaluz 27
Ilustración 9. Cancha parque urbanización Palmares 29
Ilustración 10. Cancha sintética futbol 9 32
Ilustración 11. Pista de patinaje 35
Ilustración 12. Piscina semiolímpica 37
Ilustración 13. Estadio municipal 39
Ilustración 14. Parque Cancha las Gemelas 42
Ilustración 15. polideportivo centro poblado Santa Helena 44
Ilustración 16. Polideportivo centro poblado Caribayona 45
Ilustración 17. Polideportivo centro poblado San Agustín 47
Ilustración 18. polideportivo parque Los Ocobos. 49

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Estado actual de la cubierta del polideportivo parque barrio El Bosque 11
Figura 2. Estado actual de los arcos de microfutbol y baloncesto del polideportivo barrio El Bosque 11
Figura 3. Estado actual del polideportivo parque Barrio Morichal 13
Figura 4. Estado actual del polideportivo parque barrio Bello Horizonte 18
Figura 5. Estado actual del polideportivo parque Infantil 20
Figura 6. Estado actual del polideportivo parque Bomberos 24
Figura 7. Estado actual de la cubierta del polideportivo del parque barrio Mirador 26
Figura 8. Estado actual de la placa polideportiva del parque barrio Mirador 26
Figura 9. Estado actual de la cancha multifuncional del parque Villaluz 27
Figura 10. Estado actual de la placa de concreto de la cancha multifuncional del parque Villaluz 28
Figura 11. Mobiliario de la cancha multifuncional del parque Villaluz 29
Figura 12. Estado actual de la placa de concreto de la pista de patinaje 36
Figura 13. Estado actual del cerramiento de la pista de patinaje 37
Figura 14. Estado actual de la piscina semiolímpica 38
Figura 15. Estado actual del estadio municipal 40
Figura 16. Estado actual de la cancha parque Las Gemelas 43
Figura 17. Estado de la placa del polideportivo centro poblado Santa Helena 45
Figura 18. Estado actual placa polideportivo centro poblado Caribayona 46
Figura 19. Estado de la gradería polideportivo San Agustín 48
Figura 20. Estado tableros de baloncesto San Agustín 48
Figura 21. Estado actual de la placa polideportiva del centro poblado San Agustin 48
Figura 22. Estado actual polideportivo parque Los Ocobos 50
Figura 23. Estado de los arcos de baloncesto y microfutbol polideportivo barrio Loma Linda 51
Figura 24. Luminarias polideportivo barrio Loma Linda 52
Figura 25. Estado de la placa polideportiva barrio Loma Linda 52
Figura 26. Estado de las graderías polideportivo barrio Loma Linda 53
Figura 27. Estado actual placa polideportivo barrio Villa Campestre 55
Figura 28. Estado de la tubería de los arcos polideportivo Villacampestre 56
Figura 30. Estado actual del muro tapa balones polideportivo Villacampestre 56
Figura 31. Estado actual del cerramiento de la gradería y gradería 57

1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

1.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en todo el Municipio de Villanueva, se ubica en la parte sur del Departamento de Casanare en esa gran región de los llanos orientales en una ubicación geográfica dentro de las siguientes coordenadas a 4° 36' 40, 27 N Y 72 ° 55'33,89 0, el casco urbano del municipio se encuentra localizado sobre los 300 metros sobre el nivel del mar.

Su ubicación estratégica sobre la carretera Marginal del Llano, la que cruza el casco urbano, le proporciona una gran afluencia de turistas y viajeros, que se desplazan a Villavicencio y Santafé de Bogotá y viceversa, constituyéndose el municipio como centro turístico y vacacional, al igual que de intercambio de bienes y servicios. LÍMITES

Los límites del Municipio son:

- Por el Norte: Con el municipio de Sabanalarga y Monterey.
- Por el Sur: con el Municipio de Cabuyaro.
- Por el Oriente: con los municipios de Monterrey y Tauramena.
- Por el occidente: con los municipios de Barranca de Upía y Cabuyaro.

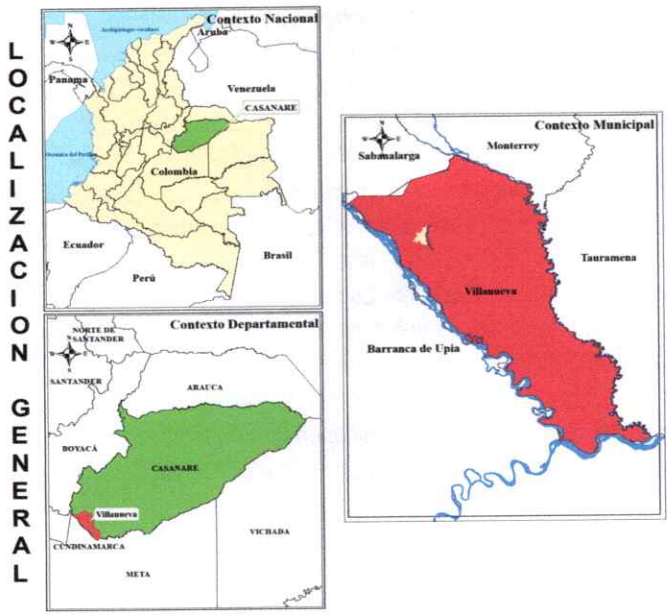


Ilustración 1. Mapa de localización del proyecto.

1.2. LÍMITES

El Municipio de Villanueva limita al norte con los municipios de Sabanalarga y Monterrey; al sur y occidente con el departamento del Meta, siendo los ríos Upía y Meta sus límites naturales; al oriente limita con los municipios de Monterrey y Tauramena, donde el río Túa es su límite natural.

1.3. EXTENSIÓN

El municipio ocupa una extensión territorial de 82.500 ha, de las cuales 375.6 ha corresponden al perímetro urbano y 82.124,4 ha al área rural.

1.4. GEOMORFOLOGÍA

Villanueva está situado en una zona de transición y comprende áreas de piedemonte, planicie y altillanura, con una variada morfología que genera diversidad de formas topográficas bien marcadas como lomas, terrazas, sabanas y valles, también presenta como resultado de la confluencia de diversos factores entre ellos tectónismo intenso, erosión marcada, escorrentía y litología.

1.5. CARACTERIZACIÓN CLIMATICA VILLANUEVA

Para el caso de nuestro Municipio, su precipitación promedio anual se encuentra en 2865.9 mm por año, una temperatura media anual en los alrededores del perímetro urbano de 26.3 °C obteniendo una mayor temperatura en los meses de enero, abril, siendo mayo, julio de temperatura media y los meses de agosto, diciembre en aumento constante, presenta una humedad relativa anual entre el 75% y 90% predominando el ambiente húmedo. Los meses más secos representan los valores más altos en el año mientras que los más bajos corresponden a los dos periodos húmedos.

Los datos de las variables climáticas analizadas se han obtenido de los registros de la estación 350951 Huerta la Grande perteneciente a Villanueva y en la estación 3510505 Guaicaramo de Barranca de Upía.

1.6. POBLACIÓN

Población urbana – rural

En el área Urbana según Base de datos Certificada de SISBEN de 2019, reside un 73% de la población lo que corresponde a 25.747 habitantes, el 17 % es decir 5.830 personas se encuentran ubicadas en el área rural dispersa y el 10% (3.692) residen en los centros poblados.
El porcentaje de hombres y mujeres en el área urbana es del 50%, teniendo diferencia entre Centro poblado y rural disperso donde se evidencia un 51% y 52% de hombres respectivamente.

1.7 ESCENARIOS DEPORTIVOS

Los escenarios deportivos constituyen infraestructuras esenciales destinadas a promover la práctica de actividades físicas, recreativas y competitivas en condiciones adecuadas. Entre estos espacios se destacan las placas polideportivas, las cuales permiten el desarrollo de múltiples disciplinas como fútbol, baloncesto, voleibol y microfútbol, gracias a su diseño versátil y funcional. Estas infraestructuras no solo fomentan la actividad física y los hábitos de vida saludables, sino que también fortalecen la integración social, la convivencia comunitaria y la apropiación del espacio público.

Con el propósito de garantizar el adecuado funcionamiento de los escenarios deportivos del municipio y priorizar las acciones de mantenimiento o mejoramiento requeridas, se realizaron visitas técnicas a cada uno de los escenarios deportivos. Estas visitas se efectuaron únicamente en aquellos escenarios que no se encontraban en proceso de construcción y que no estaban bajo garantía de contratos previamente liquidados, con el fin de evaluar su estado general, incluyendo el estado de las placas polideportivas, la pintura, el cerramiento, las estructuras metálicas, los elementos de iluminación, el mobiliario deportivo y la limpieza o lavado de las superficies.

Estas acciones buscan recuperar y mantener en óptimas condiciones los espacios deportivos, garantizando entornos seguros, funcionales y adecuados para la práctica del deporte, la recreación y la integración comunitaria.

Como resultado de esta evaluación, se identificó que, si bien algunos escenarios deportivos durante el año 2024 y lo transcurrido del 2025, la Administración Municipal "VOLVAMOS A CREER 2024 - 2027" en cumplimiento con lo plasmado en su Plan de Desarrollo municipal para el sector DEPORTE, ha realizado mantenimientos y/o mejoramientos a varios de los escenarios deportivos del municipio tanto en el área urbana, como en el área rural., aún existen espacios que requieren labores de mantenimiento y mejoramiento debido a las condiciones de desgaste y deterioro evidenciadas en diferentes elementos, tales como las placas polideportivas, la pintura, los cerramientos, las estructuras metálicas, la iluminación y el mobiliario deportivo.

Estas acciones permitirán recuperar las condiciones funcionales y de seguridad de los escenarios deportivos, garantizando espacios adecuados para la práctica del deporte, la recreación y la integración social de la comunidad.

Actualmente, el municipio cuenta con un amplio y diversificado inventario de escenarios deportivos, dentro del cual las placas polideportivas ocupan un lugar estratégico por su capacidad de atender a diferentes disciplinas y comunidades. Su distribución en zonas urbanas y rurales permite garantizar el acceso equitativo al deporte, la recreación y la actividad física, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y al bienestar general de la población.

No.	ESCENARIOS DEPORTIVOS
1	Polideportivo parque El Bosque
2	Polideportivo parque Morichal
3	Polideportivo parque Bello Horizonte
4	Polideportivo parque Infantil
5	Polideportivo parque Bomberos
6	Polideportivo parque El Mirador
7	Polideportivo parque Bella Vista
8	Cancha multifuncional parque barrio Villaluz
9	Parque Panorama
10	Parque cancha urbanización Palmares
11	Cancha sintética Villaluz futbol 9

12	Pista de patinaje
13	Piscina Semiolímpica municipal
14	Cancha sintética futbol 11
15	Estadio Municipal
16	Parque canchas Gemelas
17	Polideportivo vereda El Triunfo sector Ocobos
18	Polideportivo vereda El Triunfo sector Villa Campestre
19	Polideportivo vereda El Triunfo sector Loma Linda
20	Polideportivo Insp. Caribayona
21	Polideportivo Insp. Santa Helena
22	Polideportivo Insp. San Agustín

Tabla 1. Inventario escenarios deportivos del municipio de Villanueva, Casanare

2. INSPECCIÓN

Los escenarios deportivos son infraestructuras destinadas a la práctica de diversas disciplinas, tanto a nivel profesional como recreativo, promoviendo hábitos de vida saludables y fomentando la actividad física. Contar con espacios bien acondicionados garantiza la seguridad de los usuarios y contribuye al bienestar general de la comunidad.

En el municipio de Villanueva, Casanare, existe una amplia variedad de instalaciones deportivas adecuadas para el desarrollo de actividades y eventos de carácter municipal y departamental. Por esta razón, el mantenimiento y la mejora continua de estos espacios resultan fundamentales para conservar su funcionalidad y prolongar su vida útil.

En la actualidad, se tiene previsto intervenir los escenarios deportivos que presentan mayores necesidades de mantenimiento o mejoramiento, de acuerdo con el inventario de escenarios del municipio. Cabe señalar que, en procesos contractuales anteriores, ya se realizaron intervenciones en algunos espacios; sin embargo, aún existen escenarios que, por el estado de su infraestructura física, requieren una atención prioritaria, así como otros en los cuales quedaron pendientes actividades de obra debido a limitaciones presupuestales.

Estas acciones buscan asegurar condiciones adecuadas, seguras y funcionales para el desarrollo deportivo y recreativo de la comunidad Villanuevense. Con el objetivo de identificar las necesidades y daños a causa del deterioro que impiden la funcionalidad de los complejos deportivos, a continuación, se realizará un diagnóstico de las condiciones actuales de los escenarios deportivos de manera individual.

2.1. POLIDEPORTIVO PARQUE BARRIO EL BOSQUE



Ilustración 2. Polideportivo parque barrio El Bosque


La cancha polideportiva del parque El Bosque, ubicada entre la carrera 13 y 14, sobre la vía Refocosta que conduce a la vereda Banquetas, cuenta con una zona de juego de 36,45 m x 20,25 m, para un área total de 738,11 m². Este escenario deportivo constituye un espacio fundamental para la recreación y el deporte de la comunidad. Cabe resaltar que, durante los años 2024 y 2025, la Administración Municipal "VOLVAMOS A CREER 2024–2027", en cumplimiento de lo establecido en su Plan de Desarrollo Municipal para el sector DEPORTE, adelantó labores de mantenimiento y/o mejoramiento en diversos escenarios deportivos del municipio. Dentro de estas intervenciones se incluyó este escenario, en el cual se ejecutaron los contratos de obra Pública No 535 del 2024, 572 del 2024 y 501 del 2025 en los cuales se realizaron actividades de obra relacionadas a la limpieza, lavado, pintura, destronque y aplicación de recubrimiento sintético, construcción y adecuación de rampas y senderos peatonales. Sin embargo, actualmente presenta diferentes daños y/o afectaciones como lo son los tableros de los arcos de microfútbol y baloncesto los cuales presentan daños estructurales; uno de ellos se encuentra roto, por lo que se requiere su reemplazo.

De igual forma, parte de la cubierta que presenta filtraciones (goteras), así como estructura (tejas) en mal estado.

Figura 1. Estado actual de la cubierta del polideportivo parque barrio El Bosque



Figura 2. Estado actual de los arcos de microfutbol y baloncesto del polideportivo barrio El Bosque

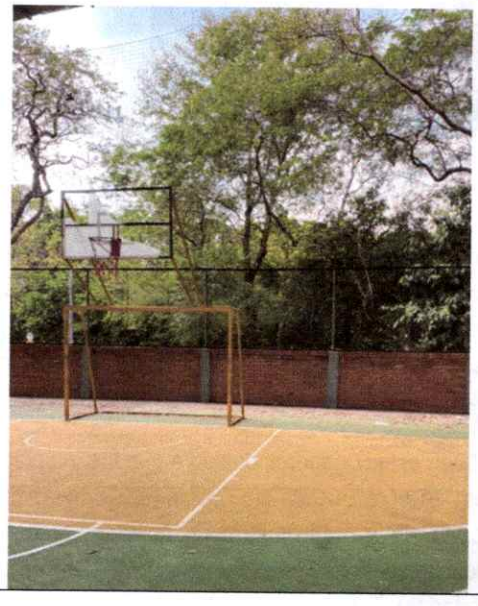



2.2. POLIDEPORTIVO PARQUE BARRIO MORICHAL

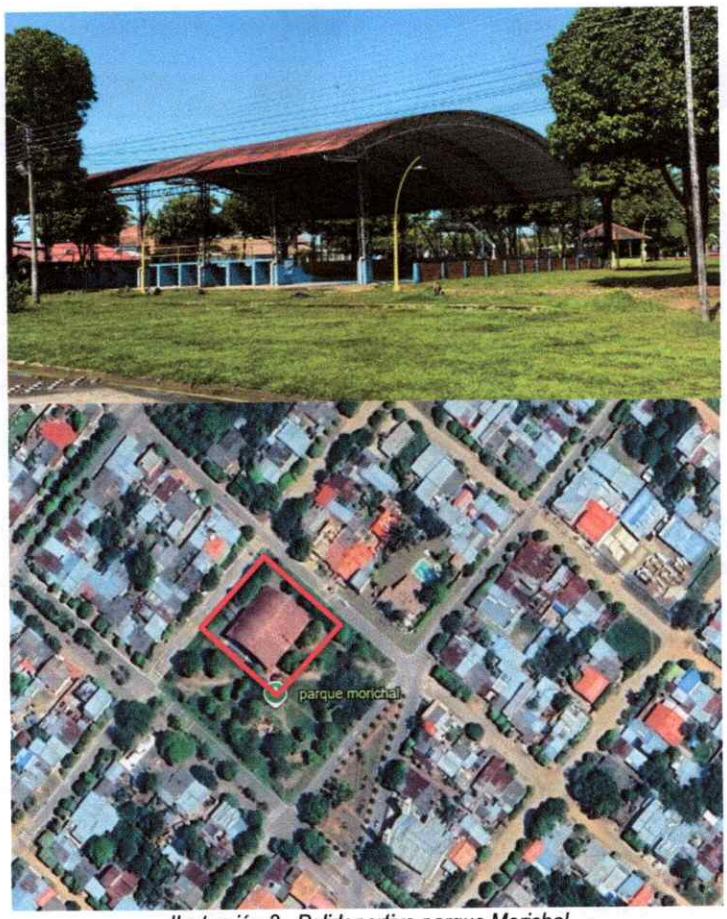


Ilustración 3. Polideportivo parque Morichal

La cancha polideportiva del parque Morichal, ubicada entre las calles 16 y 17 y las carreras 10 y 11, cuenta con una zona de juego de 16,20 m x 28,30 m y unas dimensiones totales de 20,22 m x 36,60 m, para un área de 740,05 m². Este escenario deporti0076o constituye un espacio importante para la recreación y el deporte de la comunidad del sector, ofreciendo una infraestructura funcional y adecuada para el desarrollo de diversas actividades.

Es importante destacar que la cancha se encuentra en buen estado general, debido a que fue intervenida durante el año 2024 mediante la ejecución del contrato de obra Pública No 535 del 2024, cuando se realizaron labores de limpieza y lavado de muros en concreto, pintura de estructuras en concreto (graderías, pedestales) y pintura en estructuras metálicas (barandas graderías), así como lavado y pintura de la mampostería (muros cerramiento frontal, posterior y graderías). También se efectuó el mantenimiento de


la placa en concreto, mediante destronque, aplicación de recubrimiento acrílico y demarcación de las líneas de juego, lo que permitió mejorar su superficie y conservarla en óptimas condiciones de uso, entre otras acciones de mantenimiento que contribuyeron al mejoramiento del entorno.


No obstante, se ha evidenciado la presencia de goteras en la cubierta, situación que requiere atención y reparación oportuna para evitar el deterioro progresivo de la estructura y garantizar condiciones óptimas de uso y seguridad para los usuarios de este importante escenario deportivo.

Adicionalmente, se observó que una de las barandas del cerramiento de la gradería no se encuentra instalada, ya que el tubo correspondiente está desprendido y ausente, lo que afecta la integridad del cerramiento y representa un riesgo para los usuarios. Por lo tanto, se considera necesario su reposición y fijación adecuada como parte de las labores de mantenimiento requeridas.

Figura 3. Estado actual del polideportivo parque Barrio Morichal



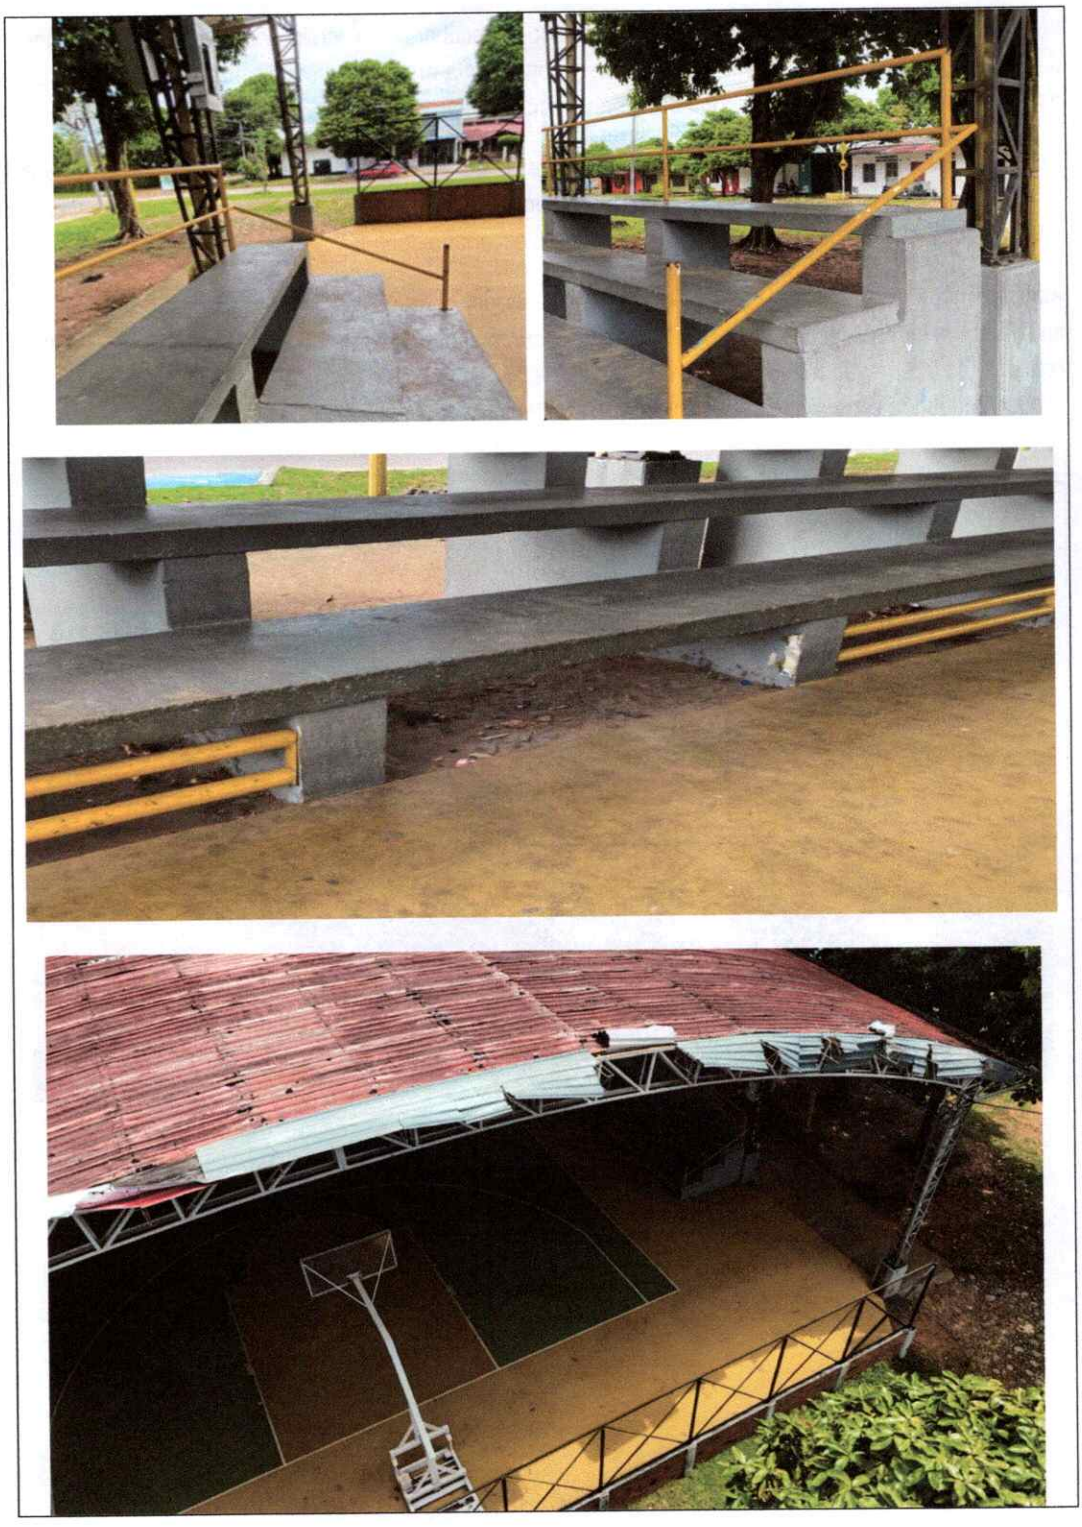

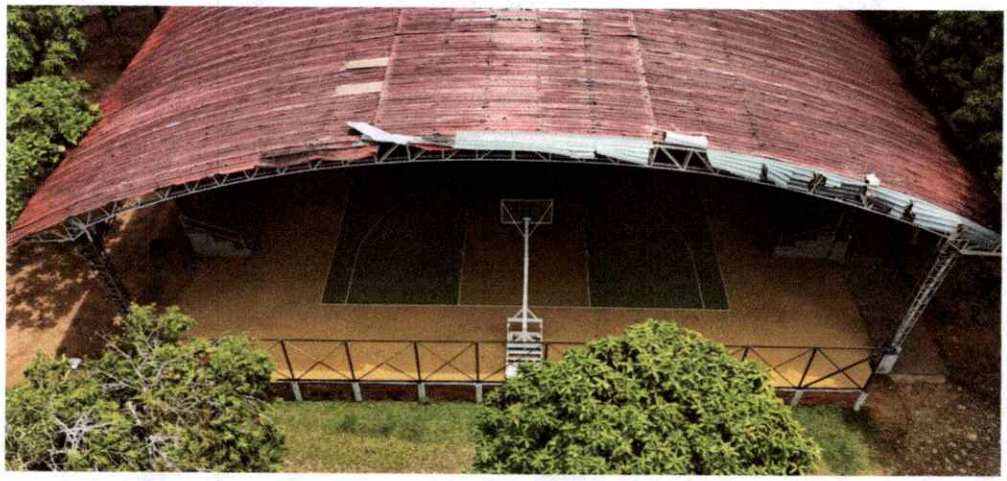





Cubierta: Durante la inspección visual de la cubierta del escenario deportivo se evidenció un deterioro considerable de las tejas, principalmente en los sectores correspondientes a los bordes y aleros. Se observan elementos fracturados, desprendidos, deformados y con pérdida de material, generando discontinuidades en la cubierta y dejando algunos sectores expuestos a la entrada directa de agua lluvia.

Adicionalmente, se identifican reparaciones puntuales realizadas con láminas de diferente tipología, lo que evidencia intervenciones previas para atender daños localizados. El estado actual de las tejas puede favorecer la presencia de filtraciones y humedad, además de representar un riesgo de desprendimiento de elementos deteriorados sobre las áreas de circulación y uso del escenario.

Por lo anterior, se recomienda realizar una revisión integral de la cubierta y, de acuerdo con su nivel general de deterioro, contemplar el reemplazo total de las tejas. En caso de que técnicamente se determine que parte de la cubierta conserva condiciones adecuadas, se deberá efectuar como mínimo el cambio parcial de las tejas deterioradas, fracturadas o faltantes, especialmente aquellas ubicadas en los bordes y aleros, garantizando una correcta instalación, traslapo, fijación y continuidad de la cubierta para evitar futuras filtraciones.

Asimismo, previo a la intervención, se recomienda verificar el estado de la estructura metálica de soporte, elementos de fijación y puntos de unión, con el fin de determinar si requieren actividades complementarias de mantenimiento.

2.3. POLIDEPORTIVO PARQUE DEL BARRIO BELLO HORIZONTE

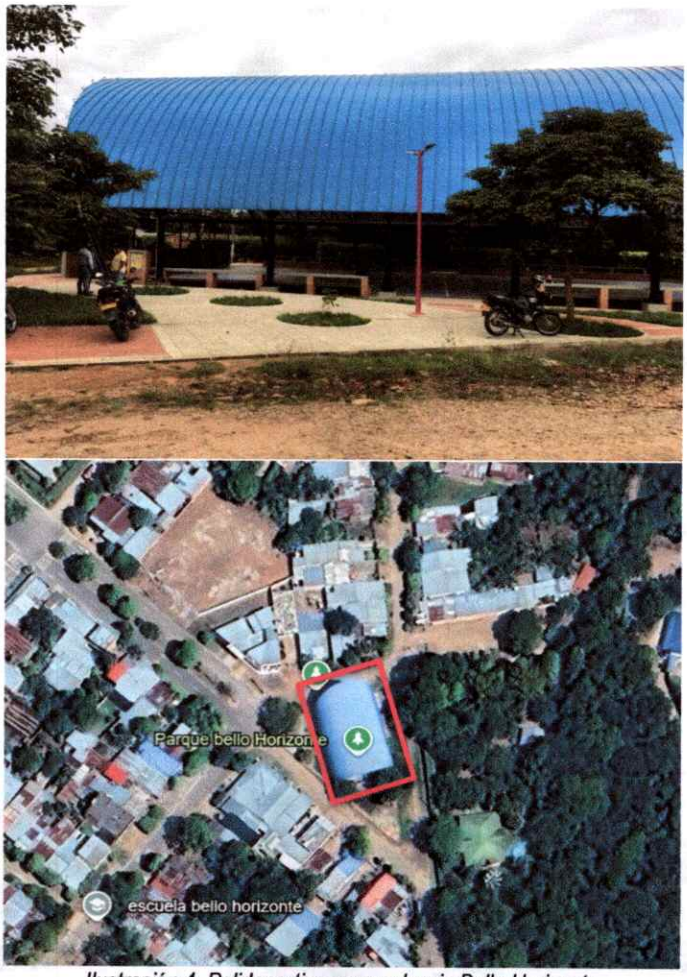


Ilustración 4. Polideportivo parque barrio Bello Horizonte

El polideportivo del parque del barrio Bello Horizonte, ubicado en la calle 16 con carrera 7, cuenta con un área de juego de 17 m x 28 m y unas dimensiones totales de 19 m x 32,15 m, correspondientes a un área aproximada de 610,85 m². Este escenario deportivo brinda un espacio adecuado y funcional para el desarrollo de diferentes actividades deportivas y recreativas, beneficiando a la comunidad del sector.

Actualmente, el escenario se encuentra en buenas condiciones generales de conservación y funcionamiento. La placa polideportiva presenta un buen estado, sin evidenciar afectaciones significativas que comprometan su funcionalidad; sin embargo, se observa desgaste en las líneas de demarcación, las cuales han perdido visibilidad en algunos sectores como consecuencia del uso y la exposición a las condiciones ambientales.

Los arcos multifuncionales se encuentran en buen estado, tanto a nivel estructural como en su acabado, evidenciándose la estructura metálica debidamente pintada y sin deterioros significativos. De igual manera, los tableros de baloncesto se encuentran en buenas condiciones de conservación y funcionamiento, permitiendo el desarrollo adecuado de la actividad deportiva.

La gradería presenta buenas condiciones generales, sin observarse deterioros relevantes que afecten su estabilidad, funcionalidad o seguridad, por lo cual actualmente puede continuar prestando servicio a los usuarios del escenario deportivo.

No obstante, durante la inspección se identificó una problemática relacionada con el manejo y evacuación de las aguas lluvias, debido a la acumulación de tierra, residuos y material vegetal en el cárcamo de drenaje, situación que disminuye su capacidad hidráulica y puede generar encharcamientos sobre la superficie. Por lo anterior, se recomienda realizar la limpieza y retiro del material acumulado en el cárcamo, así como establecer actividades periódicas de mantenimiento preventivo que permitan conservar su capacidad de captación y evacuación de las aguas lluvias.

Finalmente, aunque la placa se encuentra en buen estado general, se observa que el recubrimiento sintético presenta manchas y signos leves de desgaste superficial, asociados principalmente al uso frecuente del escenario y a su exposición a las condiciones climáticas. Por lo anterior, se recomienda realizar actividades de limpieza y mantenimiento del acabado superficial, incluyendo la recuperación de las líneas de demarcación donde sea necesario, con el fin de conservar las condiciones funcionales y estéticas del escenario deportivo.

Figura 4. Estado actual del polideportivo parque barrio Bello Horizonte





2.4. POLIDEPORTIVO PARQUE INFANTIL

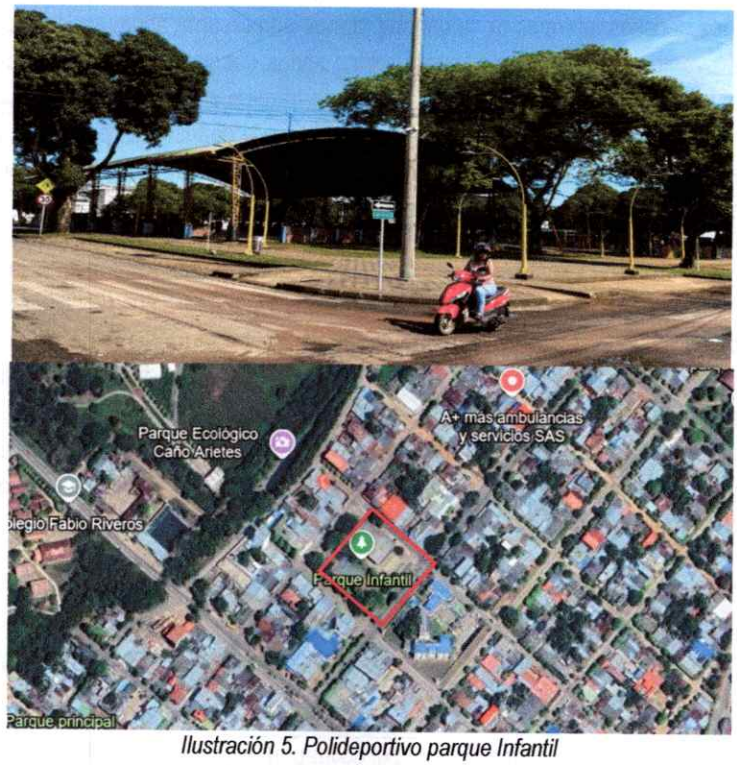


Ilustración 5. Polideportivo parque Infantil

La cancha polideportiva del parque Infantil, ubicada entre las calles 12 y 13 con carreras 12 y 13, en el barrio Centro, cuenta con un área de juego de 32 m x 20,1 m, para un área total de 643,2 m². Este escenario deportivo constituye un espacio esencial para la recreación, la práctica del deporte y la integración comunitaria.

Actualmente, la cancha se encuentra en buen estado de conservación, gracias a las intervenciones adelantadas por la Administración Municipal "VOLVAMOS A CREER 2024–2027", en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal para el sector deporte. Durante los años 2024 y 2025, mediante la ejecución de los Contratos de Obra Pública No. 535 de 2024 y No. 302 de 2025, se realizaron actividades de lavado y limpieza de muros en concreto y mampostería, pintura de graderías y tuberías, mantenimiento de arcos, cambio de luminarias y reparación del canal de aguas lluvias, entre otras labores que permitieron mejorar considerablemente las condiciones del escenario.

De igual forma, se efectuó mantenimiento a la cubierta para el sellado de filtraciones, reemplazo de reflectores en mal estado y mantenimiento integral de la placa polideportiva, incluyendo actividades de destronque, aplicación de recubrimiento acrílico y demarcación de la superficie de juego, permitiendo mantener el escenario en condiciones adecuadas para su funcionamiento y uso por parte de la comunidad.

No obstante, durante la inspección se identificó una problemática puntual de drenaje en algunos sectores ubicados junto a los accesos laterales de la cancha, donde se presenta acumulación y estancamiento de agua durante los eventos de lluvia. Actualmente, estas zonas cuentan con una capa de grava utilizada como medida provisional para mejorar las condiciones de tránsito y disminuir la presencia superficial de agua; sin embargo, esta solución no permite corregir de manera definitiva el problema, debido a que no garantiza la adecuada evacuación de las aguas lluvias y, con el tiempo, el material granular puede desplazarse, asentarse o perder capacidad de drenaje.


Por lo anterior, se recomienda realizar la adecuación de estos sectores mediante la construcción de superficies o rampas en concreto con pendientes controladas, de manera que se eliminen las depresiones existentes y se permita conducir superficialmente el agua lluvia hacia un punto de evacuación adecuado. Esta alternativa proporcionaría una superficie estable, continua y de mayor durabilidad, evitaría la formación recurrente de empozamientos y mejoraría las condiciones de acceso y circulación de los usuarios. La pendiente y dirección de las rampas deberán definirse de acuerdo con las cotas existentes del terreno y verificando previamente un punto apropiado de descarga, de tal manera que la intervención no traslade el problema de encharcamiento hacia otro sector del escenario.

En términos generales, la cancha polideportiva del Parque Infantil se encuentra en buenas condiciones estructurales y funcionales; sin embargo, requiere la intervención puntual de las zonas anteriormente descritas para mejorar el manejo de las aguas lluvias, las condiciones de accesibilidad y la conservación del entorno del escenario deportivo.

Figura 5. Estado actual del polideportivo parque Infantil



Ilustración 6. Estado actual de los accesos a la zona de juego

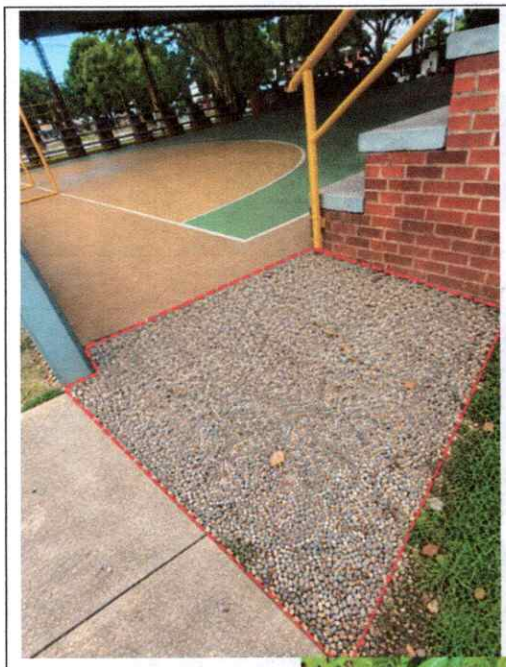





En la zona de acceso al Polideportivo Parque Infantil se evidencia una superficie sin acabado en concreto, actualmente conformada por material granular, en la cual se presenta acumulación y encharcamiento de aguas lluvias. Esta condición dificulta el tránsito de los usuarios y genera deterioro progresivo del acceso, especialmente durante los periodos de lluvia.

Como medida de intervención, se propone la construcción de una placa en concreto de 0,10 m de espesor, conformada con una pendiente mínima que permita conducir por gravedad las aguas de

escorrentía superficial hacia la caja de recolección de aguas lluvias existente, evitando que el agua permanezca acumulada sobre el acceso.

La caja existente actualmente recibe las aguas provenientes de la tubería de desagüe de la cubierta del polideportivo. Teniendo en cuenta su ubicación respecto al área que se pretende intervenir, se propone aprovechar esta infraestructura como punto de captación del agua superficial generada sobre la nueva placa. Para ello, se recomienda retirar la tapa de concreto existente e instalar una rejilla metálica transitable, que permita el ingreso del agua conducida por la pendiente de la placa hacia la caja y, posteriormente, su evacuación a través del sistema de drenaje existente.

De esta manera, la intervención permitiría integrar el drenaje superficial del acceso con el sistema de recolección de aguas lluvias existente, disminuyendo los encharcamientos y mejorando las condiciones de accesibilidad, seguridad y durabilidad del área.

2.5. POLIDEPORTIVO PARQUE BOMBEROS





Ilustración 7. Polideportivo parque Bomberos

La cancha polideportiva del barrio Bomberos, ubicada en la carrera 6 entre calles 8 y 9, cuenta con medidas en la zona de juego de 16,12 m x 28,27 m y dimensiones totales de 20,10 m x 34,40 m, para un área aproximada de 691,44 m². Este escenario deportivo se encuentra en buen estado en general, debido a que fue intervenido en el año 2024 mediante la ejecución del contrato de Obra Pública No 535 de 2024, con actividades de obra tales como limpieza, lavado y raspado de muros en concreto y mampostería, pintura de graderías y arcos, mantenimiento de los canales y bajantes de aguas lluvias, destronque y recubrimiento sintético de la placa, quedando en óptimas condiciones estructurales y permitiendo un uso adecuado del espacio. Actualmente, el polideportivo requiere de la construcción de un cárcamo entre las graderías costado occidente y la cancha de tenis para darle manejo a las aguas lluvias, debido a que arrastran material granular y basura proveniente de las áreas aledañas a la cancha, permitiendo que la placa en concreto permanezca sucia.

Figura 6. Estado actual del polideportivo parque Bomberos



2.6. POLIDEPORTIVO PARQUE MIRADOR

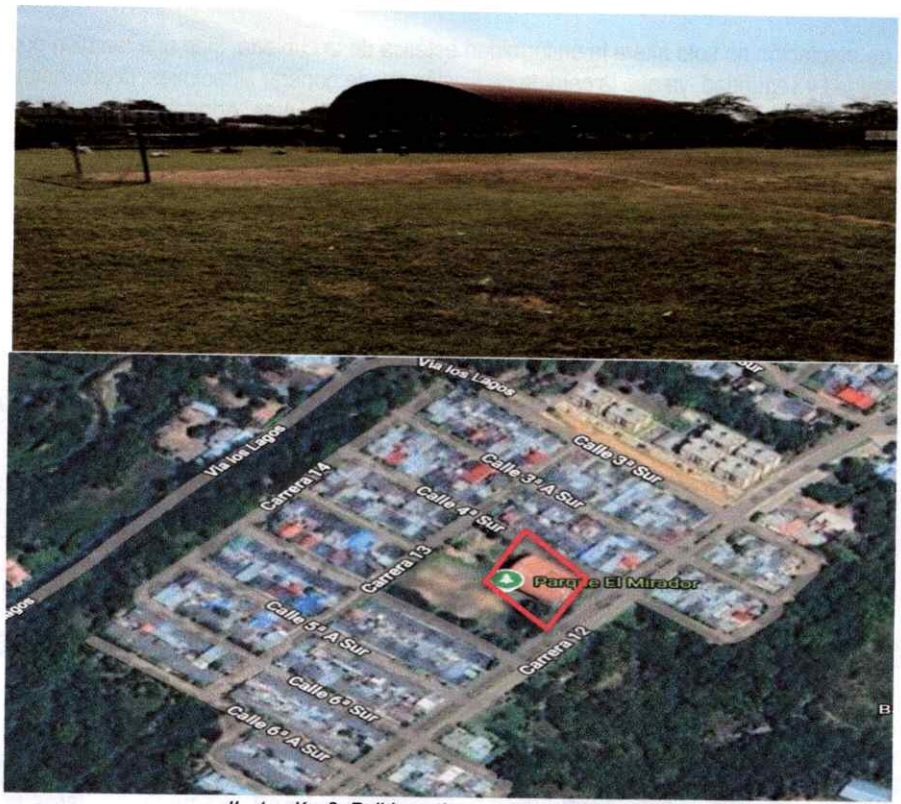


Ilustración 8. Polideportivo parque barrio Mirador

La cancha polideportiva del parque del barrio El Mirador, ubicada entre la calle 1 y la calle 2 con carrera 12 este, cuenta con un área de juego de 17 m x 30 m y unas dimensiones totales de 19,68 m x 35,32 m, para un área aproximada de 695,10 m². Este escenario deportivo constituye un espacio fundamental para la práctica activa de la comunidad del sector.

Durante los años 2024 y 2025, la Administración Municipal "VOLVAMOS A CREER 2024 - 2027", en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal para el sector DEPORTE, realizó el mantenimiento de este escenario, mediante la ejecución de los contratos de Obra Pública 535 de 2024 y 302 de 2025 donde se realizaron actividades de obra como limpieza, lavado, raspado y pintura de estructuras en concreto y muros en mampostería, graderías, tubería de arcos, cambio de tableros.

Asimismo, en lo corrido del año 2025, se continuó con las labores de mejoramiento mediante el mantenimiento de la placa polideportiva, el cual incluyó destronque, aplicación de recubrimiento sintetico y demarcación, asegurando superficies uniformes y seguras para la práctica deportiva.

Como resultado de estas intervenciones, el escenario se encuentra en buen estado en general y apto para su uso. Sin embargo, se identificó un deterioro significativo en parte de la cubierta, específicamente en la parte frontal del escenario, donde se observa una línea completa de tejas con deformaciones evidentes. Estas tejas presentan arrugas, están sueltas y algunas se encuentran parcialmente desprendidas de la estructura metálica.

Este tipo de afectación no solo altera la uniformidad estética de la cubierta, sino que también compromete su funcionalidad y seguridad, ya que la pérdida de fijación puede generar filtraciones, desprendimientos por acción del viento o vibraciones, y riesgos para los usuarios y transeúntes. Además, el deterioro progresivo de la cubierta puede afectar la estructura de soporte debido a la entrada de agua, acelerando la corrosión en elementos metálicos.

Figura 7. Estado actual de la cubierta del polideportivo del parque barrio Mirador



Figura 8. Estado actual de la placa polideportiva del parque barrio Mirador



2.7. CANCHA MULTIFUNCIONAL PARQUE VILLALUZ



Ilustración 9. Cancha multifuncional parque barrio Villaluz

La cancha multifuncional del barrio Villaluz, ubicada en la Carrera 1C #3-125, cuenta con medidas de 20 m x 32 m, para un área total de 640 m². Si bien el escenario deportivo es funcional para la comunidad, se evidencian varias condiciones que requieren intervención.

En cuanto a la placa en concreto, esta presenta deterioro visible: las juntas muestran apertura y pérdida de material, evidenciando un desgaste propio del tránsito y la acción climática. Aunque las líneas de demarcación aún son perceptibles, la pintura general de la superficie se encuentra desgastada, lo que afecta la uniformidad del acabado. Así mismo, los arcos requieren mantenimiento, particularmente repintado, para recuperar sus condiciones estéticas y de protección frente a la corrosión.

Adicionalmente, se identificó la ausencia de mobiliario adecuado. Actualmente, solo existe una banca, la cual se encuentra deteriorada, lo que limita el confort y la funcionalidad del escenario para los usuarios. Por tal razón, se considera necesario gestionar la instalación de nuevo mobiliario y realizar las intervenciones mencionadas, con el fin de garantizar un espacio seguro, cómodo y completamente adecuado para la práctica deportiva y la convivencia comunitaria.

Figura 9. Estado actual de la cancha multifuncional del parque Villaluz



Figura 10. Estado actual de la placa de concreto de la cancha multifuncional del parque Villaluz





Figura 11. Mobiliario de la cancha multifuncional del parque Villaluz



2.8. CANCHA URBANIZACIÓN PALMARES

Ilustración 10. Cancha parque urbanización Palmares




La cancha ubicada sobre la calle 23A, en la urbanización Palmares, corresponde a un campo deportivo a cielo abierto en superficie de terreno natural (tierra compactada), destinado principalmente para la práctica informal de fútbol. En la imagen se observa una cancha de dimensiones recreativas, equipada con estructuras metálicas que funcionan como arcos, las cuales presentan signos de desgaste y requieren intervención.

El terreno evidencia zonas con pérdida de nivelación, sectores con vegetación invasiva, así como áreas donde el césped se encuentra crecido de manera irregular. Este escenario muestra un estado general de descuido, lo que limita su funcionalidad y las condiciones adecuadas para la práctica deportiva.

Por lo anterior, se considera necesario ejecutar un mantenimiento integral de la cancha, orientado a recuperar sus condiciones funcionales y de seguridad. Dicho mantenimiento debe incluir el desbroce y guadaña del césped perimetral y de las zonas donde la vegetación ha invadido el campo de juego, así como la nivelación del terreno mediante reconformación y compactación, con el fin de restablecer una superficie uniforme y apta para la práctica deportiva. De igual manera, se requiere realizar una limpieza general, retirando material vegetal y residuos acumulados, y llevar a cabo la revisión y reparación de los

arcos metálicos, garantizando su estabilidad estructural y protegiéndolos mediante pintura anticorrosiva. Finalmente, es pertinente efectuar la siembra o resiembra de césped en los sectores necesarios, lo que permitirá mejorar la apariencia del escenario y optimizar las condiciones del terreno para el uso recreativo y deportivo de la comunidad.


Figura 11. Estado actual de la cancha urbanización Palmares

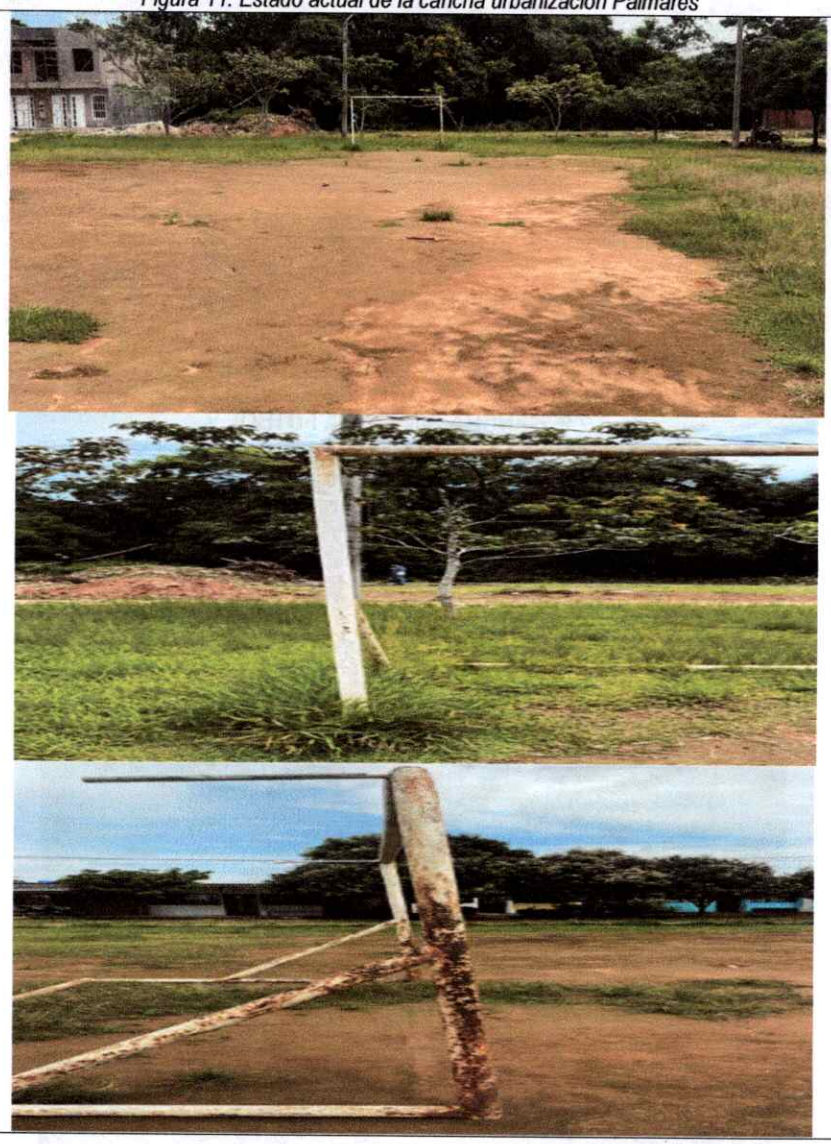



2.9. CANCHA SINTETICA FUTBOL 9

Ilustración 11. Cancha sintética futbol 9

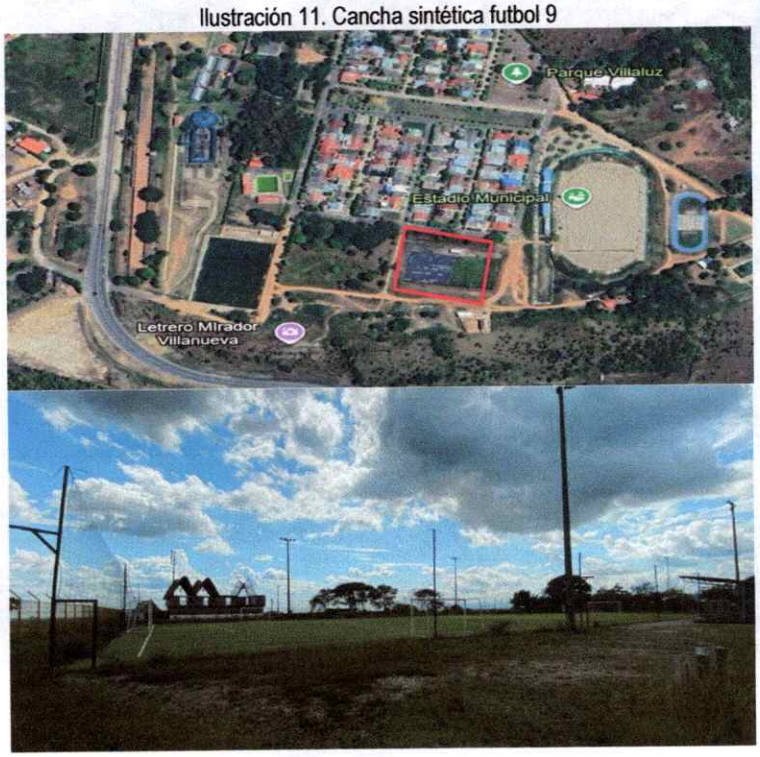

se realizó visita a las instalaciones del escenario deportivo CANCHA SINTETICA ubicada en el barrio Villaluz de Villanueva Casanare, el cual cuenta con una cancha con grama sintética tipo monofilamento

100% polietileno altura 500mm con una medida de 49.00 m (ancho) x 94.00 m (largo), teniendo como enfoque evidenciar el estado actual del área general del escenario. El cual contempla grama sintética, cerramiento perimetral y de techo de la cancha en malla nylon, canales de drenaje en dos costados de la cancha, un sistema de iluminación, un área que cuenta con graderías en perfilería metálica, un área libre alrededor del área de la cancha y un cerramiento perimetral exterior en el área total del escenario deportivo.

Es importante destacar que la cancha se encuentra en buen estado general, debido a que fue intervenida durante el año 2024 mediante la ejecución del contrato de obra Pública No 288 del 2024, en el cual se realizaron actividades de obra relacionadas a recuperar la estructura base de la placa en concreto asfaltico, al igual que el suministro e instalación tanto de grama sintética existente como un metraje (m2) de grama sintética nueva.

De igual forma, se realizó una inspección visual en el área general del escenario deportivo en la que se evidencio lo siguiente:

ÁREA LIBRE ADYACENTE A LA CANCHA
Se constató la presencia de vegetación con distintas alturas considerables alrededor de la zona donde está instalada la grama sintética, cual limita el uso óptimo y el disfrute pleno de toda el área destinada a este escenario deportivo.


GRAMA SINTÉTICA
En la zona destinada para la práctica deportiva, la grama sintética se encuentra actualmente en buen estado general; sin embargo, ya presenta algunas áreas puntuales que evidencian desgaste y requieren intervención. Estas zonas muestran deterioros que, de no atenderse oportunamente, podrían afectar la funcionalidad del escenario deportivo y comprometer la experiencia y seguridad de los usuarios.

Aunque en el momento la superficie continúa siendo apta para su uso, el desgaste progresivo permitirá prever que, en un futuro cercano, será necesario realizar el suministro e instalación de nueva grama sintética para garantizar la calidad del terreno de juego. Esta intervención futura será fundamental para mantener las condiciones adecuadas del espacio deportivo y asegurar su durabilidad, rendimiento y seguridad.

CANALES DE DRENAJE
Durante la inspección realizada a los canales de drenaje en el tramo evaluado, se evidenció la presencia de cobertura vegetal y acumulación de residuos sólidos (plásticos, basura y otros elementos.

Estas condiciones afectan el correcto funcionamiento de la red de drenaje destinada a la evacuación de aguas lluvias, aumentando el riesgo de obstrucciones y empozamientos dentro del escenario deportivo.

Figura 11. Estado actual de la cancha sintética futbol 9

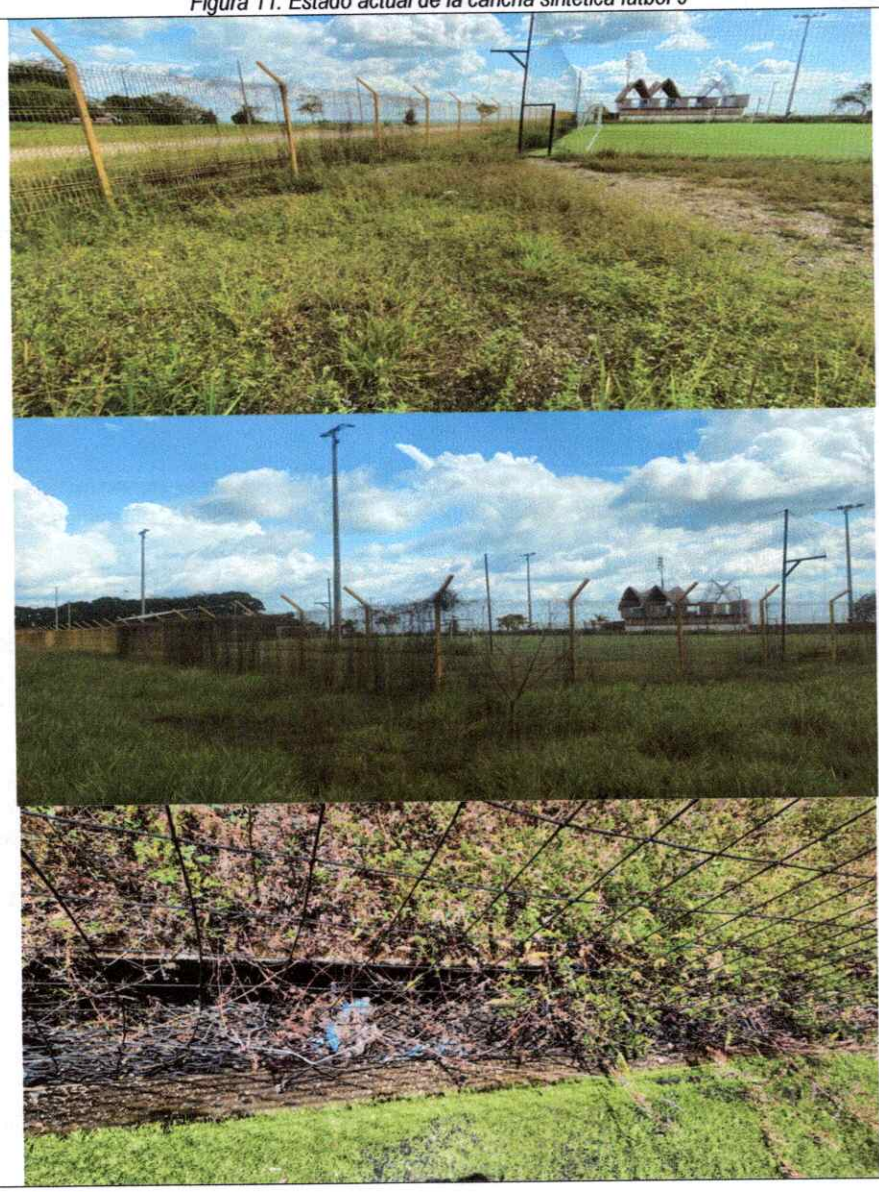

2.10. PISTA DE PATINAJE



Ilustración 12. Pista de patinaje

La pista de patinaje se encuentra ubicada en el barrio Villaluz y actualmente presenta un excelente estado general de conservación y funcionamiento, como resultado de las actividades de mantenimiento ejecutadas mediante el Contrato de Obra Pública No. 280 de 2026, cuya ejecución finalizó el 3 de septiembre de 2026. Dentro de las intervenciones realizadas se contemplaron trabajos sobre la placa de la pista y el cerramiento perimetral, permitiendo recuperar las condiciones físicas, funcionales y estéticas del escenario deportivo.

En cuanto a la superficie de la pista, las actividades ejecutadas permitieron mejorar sus condiciones para la práctica del patinaje, proporcionando una superficie adecuada para el desplazamiento de los deportistas. De igual manera, se realizó la intervención del cerramiento perimetral, incluyendo sus elementos metálicos, los cuales actualmente se encuentran en buen estado.

No obstante, durante la inspección del escenario se identificó la necesidad de complementar el cerramiento perimetral mediante la instalación de elementos de protección, como láminas de policarbonato,

principalmente en los sectores adyacentes a la pista. Esta medida se considera necesaria debido a las características propias de la práctica del patinaje, actividad en la cual los deportistas pueden alcanzar velocidades considerables durante los entrenamientos y competencias, aumentando el riesgo de lesiones ante una eventual pérdida de equilibrio, caída o salida de la trayectoria.

Actualmente, la tubería metálica del cerramiento queda expuesta hacia el área de circulación de los patinadores, constituyendo un elemento rígido contra el cual un deportista podría impactar directamente. Por esta razón, se recomienda la instalación de láminas de policarbonato debidamente fijadas a la estructura existente, de manera que se genere una superficie continua de protección que reduzca la posibilidad de contacto directo con los elementos tubulares del cerramiento y contribuya a contener y proteger al deportista ante una eventual salida de la pista.

Figura 12. Estado actual de la placa de concreto de la pista de patinaje



Figura 13. Estado actual del cerramiento de la pista de patinaje



2.11. PISCINA SEMIOLIMPICA MUNICIPAL



Ilustración 13. Piscina semiolímpica

El escenario deportivo de la piscina semiolímpica, ubicado en el barrio Villaluz y con un área aproximada de 6.000 m², constituye un espacio fundamental para la práctica de la natación y el desarrollo de actividades recreativas y formativas. Este escenario se encuentra actualmente en buen estado en general, dado que

para en el año 2025 se realizaron actividades de obra relacionadas a la demolición y retiro del enchape y pañete existente en el área al interior de la piscina semiolímpica, así mismo se realizó el suministro e instalación de nuevo pañete, sello de juntas y enchape en dicha área. También, se realizó el suministro e instalación de cerraduras a diferentes puertas, como también la habilitación mediante el mantenimiento de dos unidades de duchas en el área contigua a la piscina. en el cual se ejecutaron actividades de mantenimiento integral que mejoraron significativamente sus condiciones físicas y funcionales.

Durante dicha intervención, se llevó a cabo el cambio completo del enchape de la piscina, lo que permitió optimizar la superficie interna y garantizar su impermeabilidad. Asimismo, se realizaron arreglos en las unidades sanitarias, mejorando su funcionamiento y condiciones de higiene para los usuarios. También se efectuó la reparación y cambio de chapas de puertas, así como trabajos de pintura en diferentes áreas del escenario, contribuyendo al buen estado estético y a la protección de los elementos constructivos.

Gracias a estas labores, la piscina y sus instalaciones complementarias tales como baños, duchas, accesos y zonas de circulación se encuentran en condiciones favorables para el uso regular de la comunidad, proporcionando un ambiente seguro, funcional y adecuado para la práctica deportiva.

No obstante, mantener estas condiciones requiere continuidad en las labores de conservación. Un mantenimiento preventivo periódico es fundamental para preservar la calidad del agua, evitar problemas de filtración, garantizar el adecuado funcionamiento de las unidades sanitarias y asegurar la estabilidad y operatividad de las puertas y duchas. Estas acciones permiten prolongar la vida útil de la infraestructura y asegurar un servicio de excelencia para los usuarios.

En conclusión, si bien el escenario deportivo presenta un buen estado como resultado del mantenimiento previo, es indispensable continuar con acciones preventivas y correctivas menores que aseguren su óptimo funcionamiento y la seguridad de todos los usuarios que hacen uso de este importante espacio comunitario.

Figura 14. Estado actual de la piscina semiolímpica





2.12. ESTADIO MUNICIPAL



Ilustración 14. Estadio municipal

El Estadio Municipal, ubicado en el barrio Villaluz, presenta un estado general adecuado para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas. La infraestructura visible, incluyendo la pista de atletismo en material sintético, las zonas de graderías y el cerramiento perimetral, se encuentra en condiciones favorables para su uso, permitiendo el desarrollo de eventos comunitarios y prácticas deportivas sin limitaciones estructurales.

No obstante, durante la inspección se evidencia la necesidad de realizar labores periódicas de mantenimiento del área en césped de la cancha de futbol así como de las áreas verdes al interior del escenario deportivo, ya que en algunos sectores se observa crecimiento excesivo de la vegetación. Lo anterior con el fin de conservar la uniformidad y funcionalidad del campo deportivo.

Figura 15. Estado actual del estadio municipal





2.13. CANCHA LAS GEMELAS

Ilustración 15. Parque Cancha las Gemelas



El parque cancha Las Gemelas, ubicado entre la calle 3 y calle 2 del barrio Panorama, presenta un estado actual considerablemente deteriorado, lo que limita su funcionalidad y seguridad para la práctica deportiva y el uso recreativo de la comunidad. Durante la inspección visual se evidenció que la placa deportiva se encuentra en muy mal estado, mostrando un avanzado nivel de desgaste superficial y estructural. La superficie presenta descascaramiento del concreto, pérdida del recubrimiento, fisuras visibles, crecimiento de vegetación en las juntas y acumulación de suciedad, aspectos que indican falta de mantenimiento y exposición prolongada a las condiciones ambientales.


Asimismo, se observó que la estructura metálica de los tableros de baloncesto se encuentra incompleta y deteriorada; los marcos están sin tableros, presentan corrosión significativa, pérdida de pintura, debilitamiento del material metálico y ausencia de elementos esenciales para su uso seguro, como los aros y sus fijaciones. Este nivel de deterioro compromete totalmente la funcionalidad del equipamiento deportivo.

Las zonas perimetrales también evidencian abandono, con vegetación descontrolada, falta de limpieza, desniveles del terreno y ausencia de elementos de protección o señalización. En conjunto, las condiciones observadas reflejan un escenario que requiere una intervención integral, orientada a la recuperación de la placa, reposición de equipamientos, control de vegetación y mejoras generales para restituir la seguridad, funcionalidad y condiciones mínimas necesarias para el uso adecuado del espacio por parte de la comunidad.

Figura 16. Estado actual de la cancha parque Las Gemelas





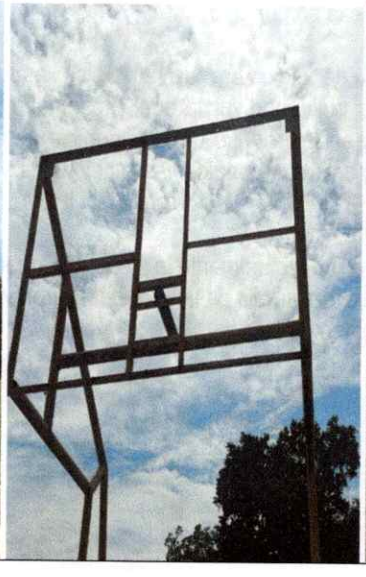



2.14. POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SANTA HELENA



Ilustración 16. polideportivo centro poblado Santa Helena


El escenario deportivo se encuentra ubicado en el centro poblado Santa Helena y cuenta con una placa polideportiva con un área aproximada de 905,11 m². La infraestructura de la cancha cubierta está acondicionada para el uso y disfrute de la comunidad.

Es importante mencionar que durante el año 2025 se realizaron dos intervenciones de mantenimiento en este escenario deportivo. La primera correspondió a un mantenimiento general, en el cual se ejecutaron actividades como limpieza y lavado de muros y estructuras en concreto, pintura de arcos, barandas y graderías, así como otras labores orientadas a mejorar las condiciones físicas del escenario y garantizar su adecuado uso por parte de la comunidad.

Posteriormente, en el mes de diciembre de 2025, se realizó una segunda intervención enfocada específicamente en la placa polideportiva, la cual presentaba deterioro superficial por el uso. En esta intervención se llevó a cabo el destronque de la superficie de concreto y la aplicación de recubrimiento sintético, con el fin de recuperar sus condiciones funcionales y mejorar su desempeño para la práctica deportiva.

Gracias a esta última intervención, actualmente la placa polideportiva se encuentra en buen estado y ofrece condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas por parte de la comunidad del centro poblado Santa Helena.

Figura 17. Estado de la placa del polideportivo centro poblado Santa Helena

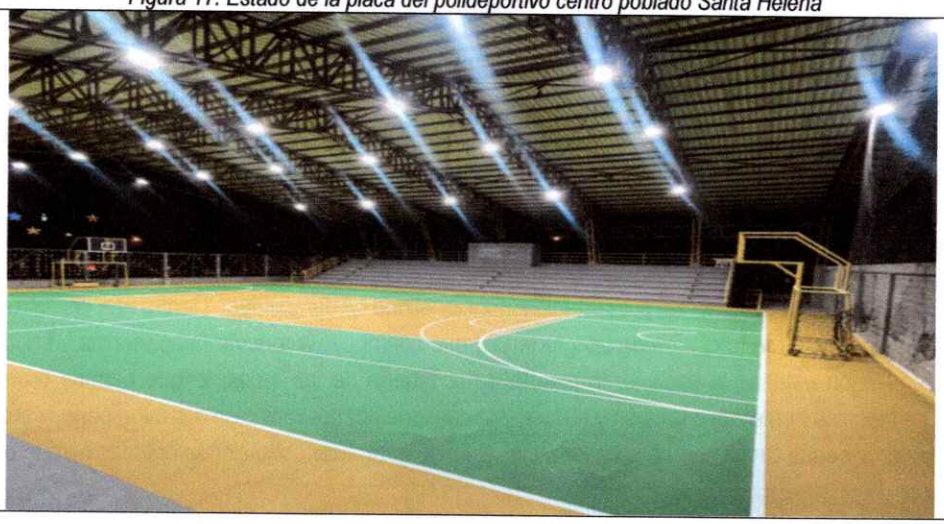

2.15. CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO POBLADO CARIBAYONA



Ilustración 17. Polideportivo centro poblado Caribayona

El escenario deportivo está ubicado en el centro poblado de Caribayona, la placa polideportiva en concreto que tiene un área total de 719,80m2. La Secretaría de Obras realizó la respectiva visita técnica y concluyó que la infraestructura de la cancha cubierta se encuentra en buen estado general, ofreciendo a la comunidad un espacio funcional y adecuado para la práctica de actividades deportivas, recreativas y culturales. Este escenario constituye un punto de encuentro para los habitantes del sector, fomentando la integración social y el aprovechamiento del tiempo libre en condiciones seguras y apropiadas.

Es importante destacar que recientemente este escenario fue objeto de un proceso contractual en el año 2025 en el cual se realizaron actividades de mantenimiento, mediante el cual se llevaron a cabo diversas labores orientadas a mejorar su presentación, funcionalidad y durabilidad. Dentro de las actividades ejecutadas se incluyeron la pintura de las graderías, que contribuyó a renovar la apariencia y brindar una mejor percepción estética al espacio; la pintura de la tubería de los arcos, lo que permite proteger la estructura metálica frente a la corrosión y al desgaste causado por la exposición a la intemperie; y el cambio de los tableros de las canchas de baloncesto, con el fin de garantizar condiciones óptimas para la práctica deportiva.

De igual manera, se realizó una intervención en la placa polideportiva, la cual consistió en el destronque y posterior aplicación de un recubrimiento acrílico sintetico, mejorando notablemente la superficie de juego, la adherencia y la seguridad de los deportistas. Estas labores permitieron recuperar las condiciones técnicas de la placa y aumentar su vida útil.

Adicionalmente, se efectuó la instalación de nuevas cestas de basura distribuidas estratégicamente en el entorno, con el propósito de promover la adecuada disposición de residuos y mantener la limpieza del lugar. Todas estas acciones evidencian el compromiso institucional por conservar y mejorar la infraestructura deportiva del centro poblado, garantizando espacios dignos, seguros y funcionales que contribuyan al bienestar de la comunidad de Caribayona.

Figura 18. Estado actual placa polideportivo centro poblado Caribayona



2.16. CANCHA POLIDEPORTIVA VEREDA SAN AGUSTÍN



Ilustración 18. Polideportivo centro poblado San Agustín

El escenario deportivo del centro poblado de San Agustín cuenta con una infraestructura cubierta que brinda un espacio adecuado para la práctica deportiva y la recreación de la comunidad. Tras la visita técnica realizada por la Secretaría de Obras, se pudo constatar que la cancha se encuentra en buen estado general, presentando condiciones apropiadas para el uso y disfrute de los habitantes del sector.

Cabe resaltar que recientemente la Administración Municipal ejecutó un contrato de Obra Pública donde se realizaron actividades de mantenimiento, en las cuales se realizaron labores de lavado y limpieza general (graderías muros tapabalones), mantenimiento y pintura de las graderías, de los muros tapabalones, así como de los arcos multifuncionale, mejorando notablemente la apariencia y funcionalidad del espacio.

No obstante, aunque la placa polideportiva se encuentra en buen estado estructural y aún es funcional, no ha sido objeto de intervención reciente, por lo que se estima que en un corto plazo será necesario programar actividades de mantenimiento preventivo. Entre estas se incluyen la aplicación de recubrimiento acrílico para mejorar la resistencia superficial y proteger la placa frente al desgaste por uso y exposición ambiental, así como labores de destronque y retiro de vegetación invasiva en las zonas perimetrales, con el fin de evitar deterioros prematuros y mantener la limpieza y seguridad del entorno.

Gracias a las intervenciones ejecutadas y al estado actual de sus componentes, la cancha cubierta del centro poblado de San Agustín se encuentra en óptimas condiciones, garantizando un entorno seguro,

limpio y funcional para la práctica deportiva y el esparcimiento comunitario, con la recomendación de programar el mantenimiento mencionado para asegurar su conservación a futuro.

Figura 19. Estado de la gradería polideportivo San Agustín



Figura 20. Estado tableros de baloncesto San Agustín

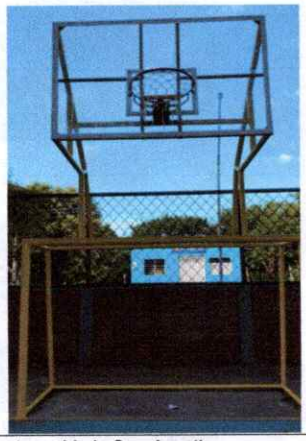


Figura 21. Estado actual de la placa polideportiva del centro poblado San Agustin



2.17. CANCHA POLIDEPORTIVA PARQUE LOS OCOBOS



Ilustración 19. polideportivo parque Los Ocobos.

El polideportivo del parque sector Los Ocobos, ubicado en la urbanización Los Ocobos, cuenta con una placa polideportiva con medidas en la zona de juego de 17 m x 29 m y dimensiones totales de 20,6 m x 34,10 m. De acuerdo con la inspección realizada, se determinó que este escenario deportivo se encuentra en buen estado en general, ya que es un escenario deportivo que cuenta con aproximadamente 3 años desde su construcción, lo que favorece a que el estado de su infraestructura esté en buenas condiciones. No obstante, la Administración Municipal "VOLVAMOS A CREER 2024–2027", en cumplimiento de lo establecido en su Plan de Desarrollo Municipal para el sector DEPORTE, adelantó labores de mantenimiento y/o mejoramiento mediante la adjudicación de contratos de obra pública y en los cuales este escenario deportivo fue incluido. Las actividades de obra ejecutadas fueron la instalación y adecuación de una malla de impacto detrás de los arcos, mejorando la seguridad y evitando que los balones salgan de la zona de juego y afecten las viviendas aledañas o a los transeúntes. Esta intervención contribuyó significativamente al adecuado funcionamiento del espacio, garantizando un entorno más seguro y controlado para los usuarios, así como una mejor continuidad en el desarrollo de las actividades deportivas.

Sin embargo, durante la visita se evidenció que es necesario realizar labores de lavado, pintura de graderías, pintura de arcos ni cambio de tableros dentro del mantenimiento ejecutado. Asimismo, se observó que el muro tapa-balones presenta desgaste visible y requiere trabajos de pintura, debido a la exposición prolongada a las condiciones climáticas y al uso frecuente del escenario.

La ejecución de estas actividades pendientes es fundamental para conservar la estética y funcionalidad del polideportivo, proteger sus componentes estructurales y asegurar condiciones óptimas para la práctica deportiva, contribuyendo además a mejorar la experiencia y seguridad de los usuarios.

Figura 22. Estado actual polideportivo parque Los Ocobos







2.18. CANCHA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO LOMA LINDA



Ilustración 19. Localización polideportivo del barrio Loma Linda

El escenario deportivo se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Villanueva, Casanare, específicamente en el asentamiento legalizado Loma Linda de la vereda El Triunfo. El escenario cuenta con una placa deportiva de aproximadamente 28,10 m de largo por 17,00 m de ancho, para un área aproximada de 477,70 m².

De acuerdo con la inspección realizada, la cancha multifuncional se encuentra en buen estado general. La placa deportiva no presenta deterioros significativos que afecten su funcionalidad; de igual manera, los arcos multifuncionales se encuentran en buenas condiciones. La gradería y su respectivo cerramiento también presentan un estado adecuado de conservación, por lo cual actualmente estos elementos no requieren intervenciones de mantenimiento significativas.

Figura 23. Estado de los arcos de baloncesto y microfutbol polideportivo barrio Loma Linda



Figura 24. Luminarias polideportivo barrio Loma Linda

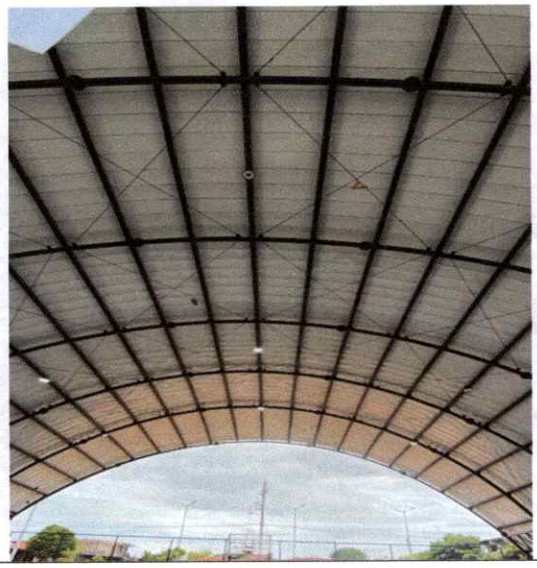


Figura 25. Estado de la placa polideportiva barrio Loma Linda



Figura 26. Estado de las graderías polideportivo barrio Loma Linda



2.19. CANCHA POLIDEPORTIVA SECTOR VILLACAMPESTRE



Ilustración 20. Localización polideportivo Villa Campestre

El terreno sobre el cual se localiza el proyecto se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Villanueva, Casanare, específicamente en el asentamiento legalizado Villa Campestre de la vereda El Triunfo. El escenario deportivo cuenta con una placa polideportiva cuya área de juego presenta dimensiones aproximadas de 28,10 m de largo por 17,00 m de ancho, para un área aproximada de 477,70 m^2.

Con base en la inspección visual realizada al Polideportivo de Villa Campestre, se evidenció que la infraestructura presenta condiciones generales adecuadas para su funcionamiento; sin embargo, algunos de sus componentes requieren actividades de mantenimiento preventivo y correctivo con el fin de conservar las condiciones de uso, seguridad, funcionalidad y apariencia del escenario deportivo.

En la placa polideportiva se observó desgaste en la pintura de acabado y en la demarcación de las áreas de juego, por lo cual se requiere realizar la preparación y limpieza de la superficie, seguida de la aplicación de pintura para piso deportivo y la correspondiente demarcación de las líneas de juego.

Los arcos metálicos presentan deterioro de la pintura debido a la exposición permanente a las condiciones ambientales, evidenciándose pérdida del acabado y presencia de corrosión superficial en algunos sectores. Por lo anterior, se requiere efectuar labores de limpieza y preparación de la superficie, aplicación de tratamiento anticorrosivo y posterior acabado con pintura, con el propósito de proteger los elementos metálicos y prolongar su vida útil.

Respecto al sistema de iluminación, durante la inspección se verificó que la totalidad de las luminarias se encuentran en correcto estado de funcionamiento, proporcionando condiciones adecuadas de iluminación para el desarrollo de actividades deportivas en horario nocturno. Por lo tanto, actualmente no se evidencia la necesidad de realizar reposición de estos elementos.

En la placa de la gradería se evidenció deterioro y desgaste de la pintura de acabado, por lo cual se requiere realizar actividades de limpieza, preparación y resane de las zonas que lo requieran, así como la posterior aplicación de pintura, con el fin de mejorar su apariencia y proteger las superficies expuestas.

Finalmente, durante la inspección se identificó un (1) tablero de baloncesto roto, condición que limita la adecuada utilización del escenario y puede representar un riesgo para los usuarios. En consecuencia, se requiere realizar el retiro del elemento deteriorado y el suministro e instalación de un nuevo tablero de baloncesto que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas, garantizando la funcionalidad y seguridad del escenario deportivo.

Figura 27. Estado actual placa polideportivo barrio Villa Campestre



Figura 28. Estado de la tubería de los arcos polideportivo Villacampestre



Figura 29. Estado actual del muro tapa balones polideportivo Villacampestre


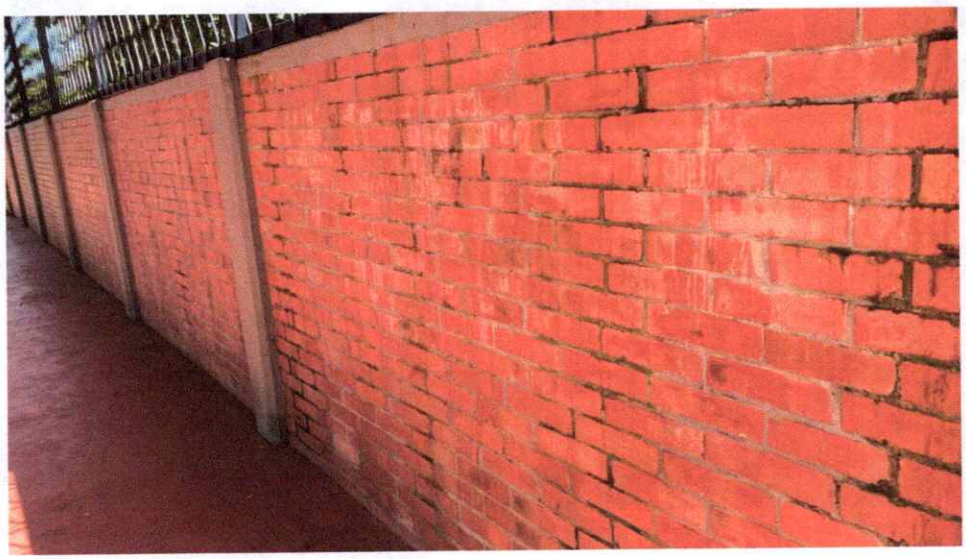


Figura 30. Estado actual del cerramiento de la graderia y graderia

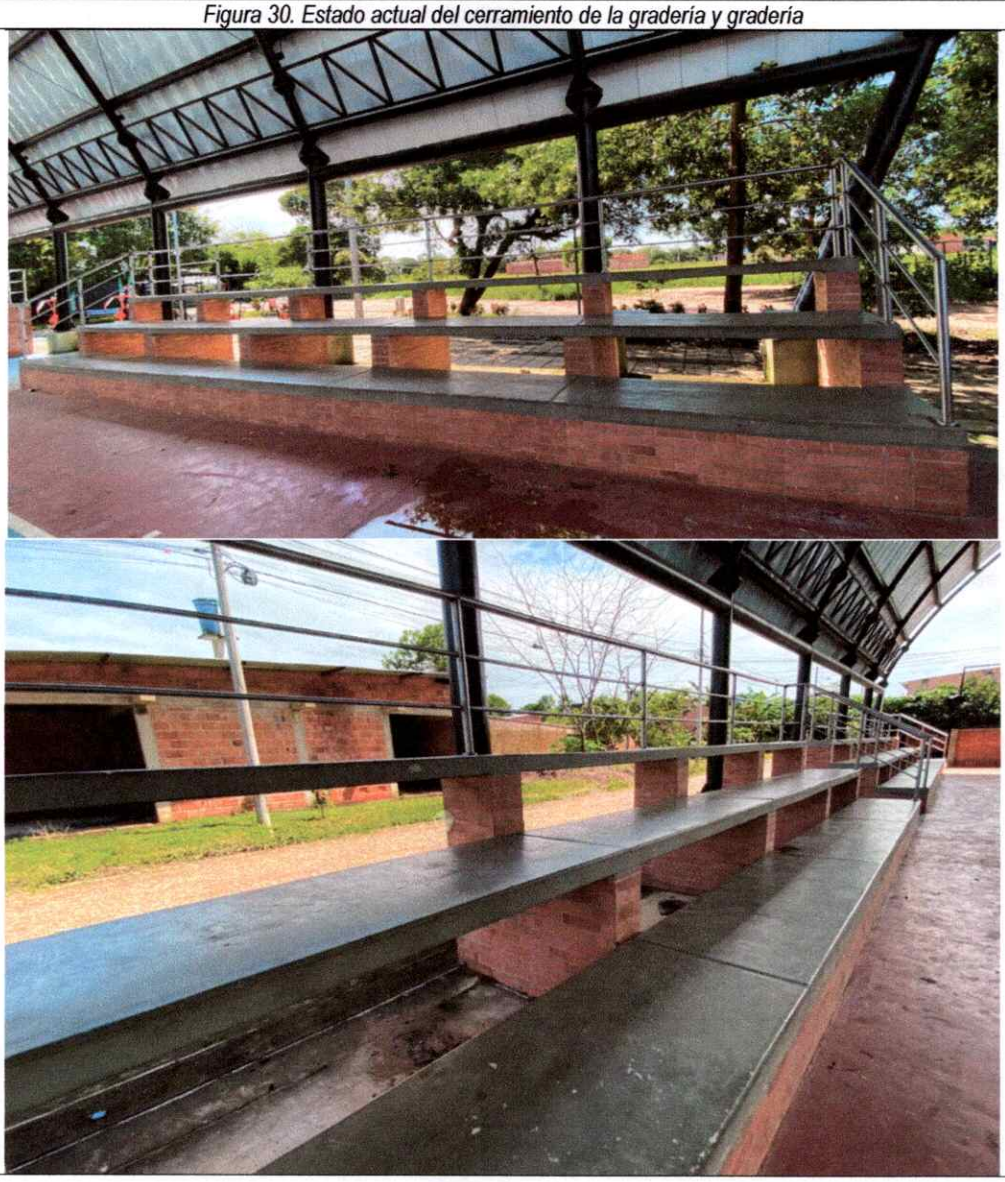

Es importante mencionar que durante la elaboración del presente diagnóstico no se incluyeron algunos polideportivos del casco urbano, específicamente el Polideportivo Bella Vista y el Polideportivo del Parque Panorama, debido a que estas infraestructuras se encuentran actualmente bajo garantía de estabilidad de obra, conforme a las pólizas constituidas en el marco de los respectivos contratos mediante los cuales fueron ejecutadas.

En consecuencia, las posibles afectaciones o necesidades de intervención que se presenten en estos escenarios deberán ser evaluadas y atendidas, según corresponda, en el marco de las garantías

contractuales vigentes, razón por la cual no fueron contempladas dentro de las necesidades de mantenimiento establecidas en el presente diagnóstico.

Sin ningun otro particular,

ING. CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario del despacho
Secretaría de Infraestructura

Proyectó:

Ing. Lamar Andrew Lindenmuth Niño
Profesional de Apoyo C.P.S. No. 071/2026

Modificación: 2026/09/25 10:21:38 - Creación: 2026/09/25 10:20:33

VC-SIP-149-2026 -Solicitud cotización de productos y servicios

Fecha de expedición: 2026-09-25T08:00:00

La Entidad otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para la recepción de cotizaciones, contados a part día de la publicación de la solicitud en el micrositio web institucional.

Archivos para descargar

- solicitud-cotizacion-lami... — 1 Mb
- certificacion-inhabilidade... — 9 Kb
- formato-compromiso-int... — 23 Kb

¿Encontraste lo que buscabas?
¿Te pareció útil este contenido?

Si No

SOLICITA INFORMACIÓN

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Departamento Nacional de Planeación

Presidencia

TIC

Alcaldía Municipal de Villanueva Casanare

Dirección: Calle 8 No 13 - 57/59 Barrio Fundadores, Villanueva – Casanare
Horario de atención: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Teléfono Conmutador: ND
Teléfono móvil: 3102046745
Línea de atención gratuita: https://www.villanueva-casanare.gov.co/peticiones-quejas-reclamos
Línea anticorrupción: +573222710562
Correo institucional: contactenos@villanueva-casanare.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionjudicial@villanueva-casanare.gov.co

15:39:56

HORA LEGAL REPU

A+

A-

Última modificación Hace 1 hora

@AlcaldiaDeVillanueva

@alcavillanueva

@alcaldiavillanueva

@alcaldiadevillanueva

Palacio Municipal

Dirección: Calle 8 No 13 - 57/59
Barrio Fundadores
Horario de atención: L - V: 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 a 6:00 p.m.

Email: contactenos@villanueva-casanare.gov.co
Teléfonos: ND