

	PROCESO:	GESTIÓN DE INSPECCIÓN		Código: GI-TV-10-F	
	NOMBRE:	INFORME RESUMEN DE DEFECTOS ENCONTRADOS		Versión: 03 Fecha: 2023-09-05 Página 1 de 2	
Equipo:	Ascensor N°	D	Fecha:	9 / 11 / 2024	
			Código:	A - 04 - 7506-24RA	
DATOS DEL CLIENTE					
Nombre del cliente o razón social:		MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL			
Dirección:	BOGOTA	CRA 13 32-76	Teléfono:	601-3305000	
Contacto representante legal:		Jorge Giovanni Angarita	NIT:	900474727-4	
DATOS DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO					
Nombre o razón Social:		OTIS	Fecha del ultimo mantenimiento:	NOVIEMBRE 2024	
DATOS DE LA INSTALACIÓN					
Fecha puesta en servicio:	NI	Marca:	OTIS	Fecha última inspección:	N/A
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Tipo de accionamiento:	Eléctrico	Capacidad de personas:	20		
Capacidad (Kg)	1400	Número de paradas:	22		
LISTA DE VERIFICACION					
DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO	C/D		OBSERVACIONES		
No existe o no funciona el intercomunicador.	X		No funciona intercomunicador.		
El alumbrado no existe, no funciona o es inferior a 200 luxes a nivel del suelo en el cuarto de máquinas o de 100 luxes en el cuarto de poleas.	X		Iluminación de cuarto de máquinas se encuentra en:	38.4	Lux.
Mezcla de diferentes tipos de amarres en los cables de tracción en el mismo punto, en cabina y/o en contrapeso. NOTA Se considera aceptable, tener un tipo de amarre para la cabina y otro distinto para el contrapeso.	X		Existe mezcla de diferentes tipos de amarres en cables de traccion		
Cuando se cierra el pozo, puertas o cabina con malla metálica, las perforaciones superan 10 mm x 6 mm, o están rotas o deterioradas.	X		Perforaciones en malla son superiores a 6mm x 10 mm		
TOTALES PARA RESULTADO DE LA INSPECCIÓN		4			



ISO/IEC 17020:2012
21 - QM - 011



PROCESO:

GESTIÓN DE INSPECCIÓN

Código: GI-TV-10-F

Versión: 03

NOMBRE:

INFORME RESUMEN DE DEFECTOS ENCONTRADOS

Fecha: 2023-09-05

Página 2 de 2

Observaciones:

(En el caso que durante la inspección fuese detectado algún otro defecto no especificado en la presente norma, el inspector del Organismo de Inspección debe evaluarlo conforme a su criterio y según las consideraciones indicadas con base al riesgo que presente) Nota: Los resultados consignados en este informe corresponden al momento de la inspección y no exime al administrador del equipo de mantenerlo en óptimas condiciones de funcionamiento y de seguridad requeridas en las disposiciones legales de cada Distrito.

Evidencia fotográfica



Foto 1. No funciona intercomunicador



Foto 2. Se evidencia mezcla de diferentes tipos de amarres en cables de tracción



Foto 3. Iluminación en sala de máquinas es inferior a 200 Lux

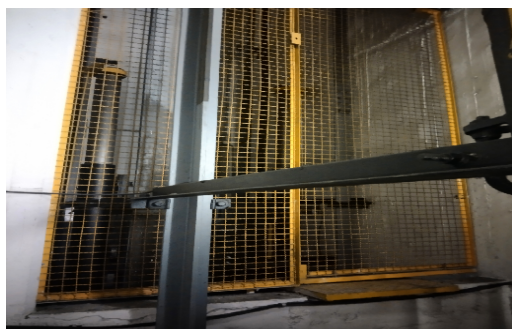


Foto 4. Perforaciones en malla superan los 6mm x 10 mm