

	INFORME DE VISITA TÉCNICA	Código: F-GDI-5000-238,37-004
		Versión: 2.0
		Página 1 de 6

1. **FECHA:** 28/05/2024
2. **SOLICITANTE:** SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA
3. **RADICADO:** N/A
4. **OBJETIVO GENERAL:** REPOSICION PARCIAL DE ANDENES.
5. **LOCALIZACIÓN:** COMUNA N°12
BARRIO: BOLARQUI
6. **DIRECCIÓN:** Costado Norte de la Calle 56 desde la Carrera 27 hasta encontrar la Avenida González Valencia
- 7.
8. **CORREGIMIENTO:** N/A **VEREDA:** N/A
9. **PROBLEMA O NECESIDAD:**

EL ANDEN EN LOS TRAMOS SOLICITADOS SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y CARECE DE VADOS PEATONALES Y VEHICULARES.

10. PROPIEDAD DEL PREDIO: ESPACIO PUBLICO

11. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ANDEN Y VADOS.

COSTADO NORTE

- ☐ Carrera 27 a carrera 28 sobre la calle 56

Ancho antejardín: 2.80m
 Ancho anden: 1.20m
 Ancho franja ambiental: 1.40m
 Largo: 94 metros
 Accesos vehiculares: 6 accesos
 Tapas Teléfonos: 4 unidades
 Tapas transito: 2 unidades
 Tapas acueducto: 16 unidades
 Tapas eléctricas: 2 unidades
 Señales verticales: 2 unidades
 Postes: 1 unidad
 Mobiliario: 1 caneca
 1 semáforo

- ☐ Carrera 28 a carrera 29 sobre la calle 56

Ancho antejardín: 3.00m

Ancho andén: 1.50m
Ancho franja ambiental: 1.30m
Largo: 114.60m
Accesos vehiculares: 6 accesos
Tapas teléfonos: 5 unidades
Tapas tránsito: 1 unidad
Tapas acueducto: 8 unidades
Tapas eléctricas: 2 unidades
Tapas empas: 2 unidades
Señales verticales: 1 unidad
Postes: 1 unidad
Mobiliario: 2 semáforos
Sumidero: 1 unidad
Arboles: 3 unidades (206357 – 187842)
Espacio público nuevo en la calle 56 #28-77 conjunto Casa Monti

- ☐ Carrera 29 a Avenida González Valencia sobre la calle 56

Ancho antejardín: 3.00m
Ancho andén: 1.55m
Ancho franja ambiental: 1.00m
Largo: 150.00m
Accesos vehiculares: 2 accesos
Tapas teléfonos: 4 unidades
Tapas acueducto: 2 unidades
Cajas: 9 unidades
Tapas eléctricas: 2 unidades
Tapas empas: 2 unidades
Postes: 1 unidad
Tapas gas: 1 unidad
Sumidero: 1 unidad
Arboles: 6 unidades (037833 – 033832 – 021291)

12. PRIORIDAD RECOMENDADA

URGENTE

☐

ALTA

☒

MEDIA

☐

BAJA

☐

13. JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA:

La calle 56 es una vía de mucho tránsito peatonal dado que comunica la carrera 33 con la carrera 27, actualmente se encuentra en mal estado, ya que presenta deterioro, desgaste en los andenes, se encuentra desniveles entre predio y predio ocasionando accidentes al momento de transitar, así mismo, se presenta el estacionamiento de vehículos o motos en frente de cada casa y/o predio ocasionando dificultades para el tránsito de peatones logrando desviarse del andén hacia la vía para poder caminar y desplazarse.

14. REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE VISITA OCULAR Y TECNICA.

COSTADO NORTE

- Carrera 27 a carrera 28 sobre la calle 56



Ilustración 1: Fuente Propia



Ilustración 2: Fuente Propia



Ilustración 3: Fuente Propia



Ilustración 4: Fuente Propia

- Carrera 28 a carrera 29 sobre la calle 56



Ilustración 5: Fuente Propia



Ilustración 6: Fuente Propia



Ilustración 7: Fuente Propia



Ilustración 8: Fuente Propia



Ilustración 9: Fuente Propia



Ilustración 10: Fuente Propia

□ Carrera 29 a Avenida González Valencia sobre la calle 56

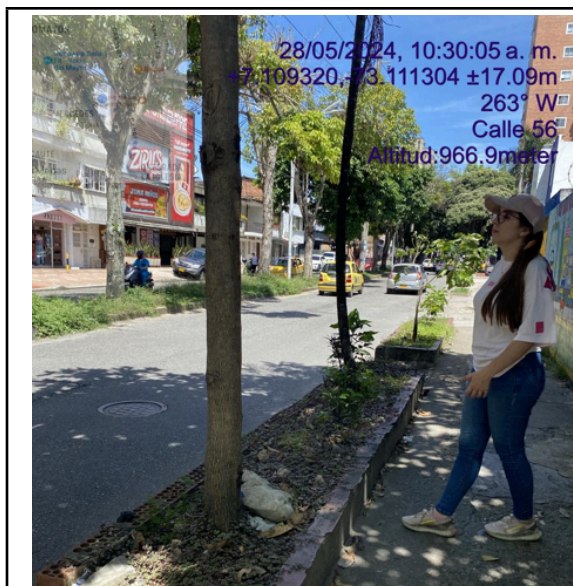


Ilustración 11: Fuente Propia



Ilustración 12: Fuente Propia



Ilustración 13: Fuente Propia



Ilustración 14: Fuente Propia




Ilustración 15: Fuente Propia



Ilustración 16: Fuente Propia

15. ANALISIS DE VIABILIDAD:

ES TECNICAMENTE VIABLE LA REPOSICION DEL ANDEN A LO LARGO DEL TRAYECTO A INTERVENIR.

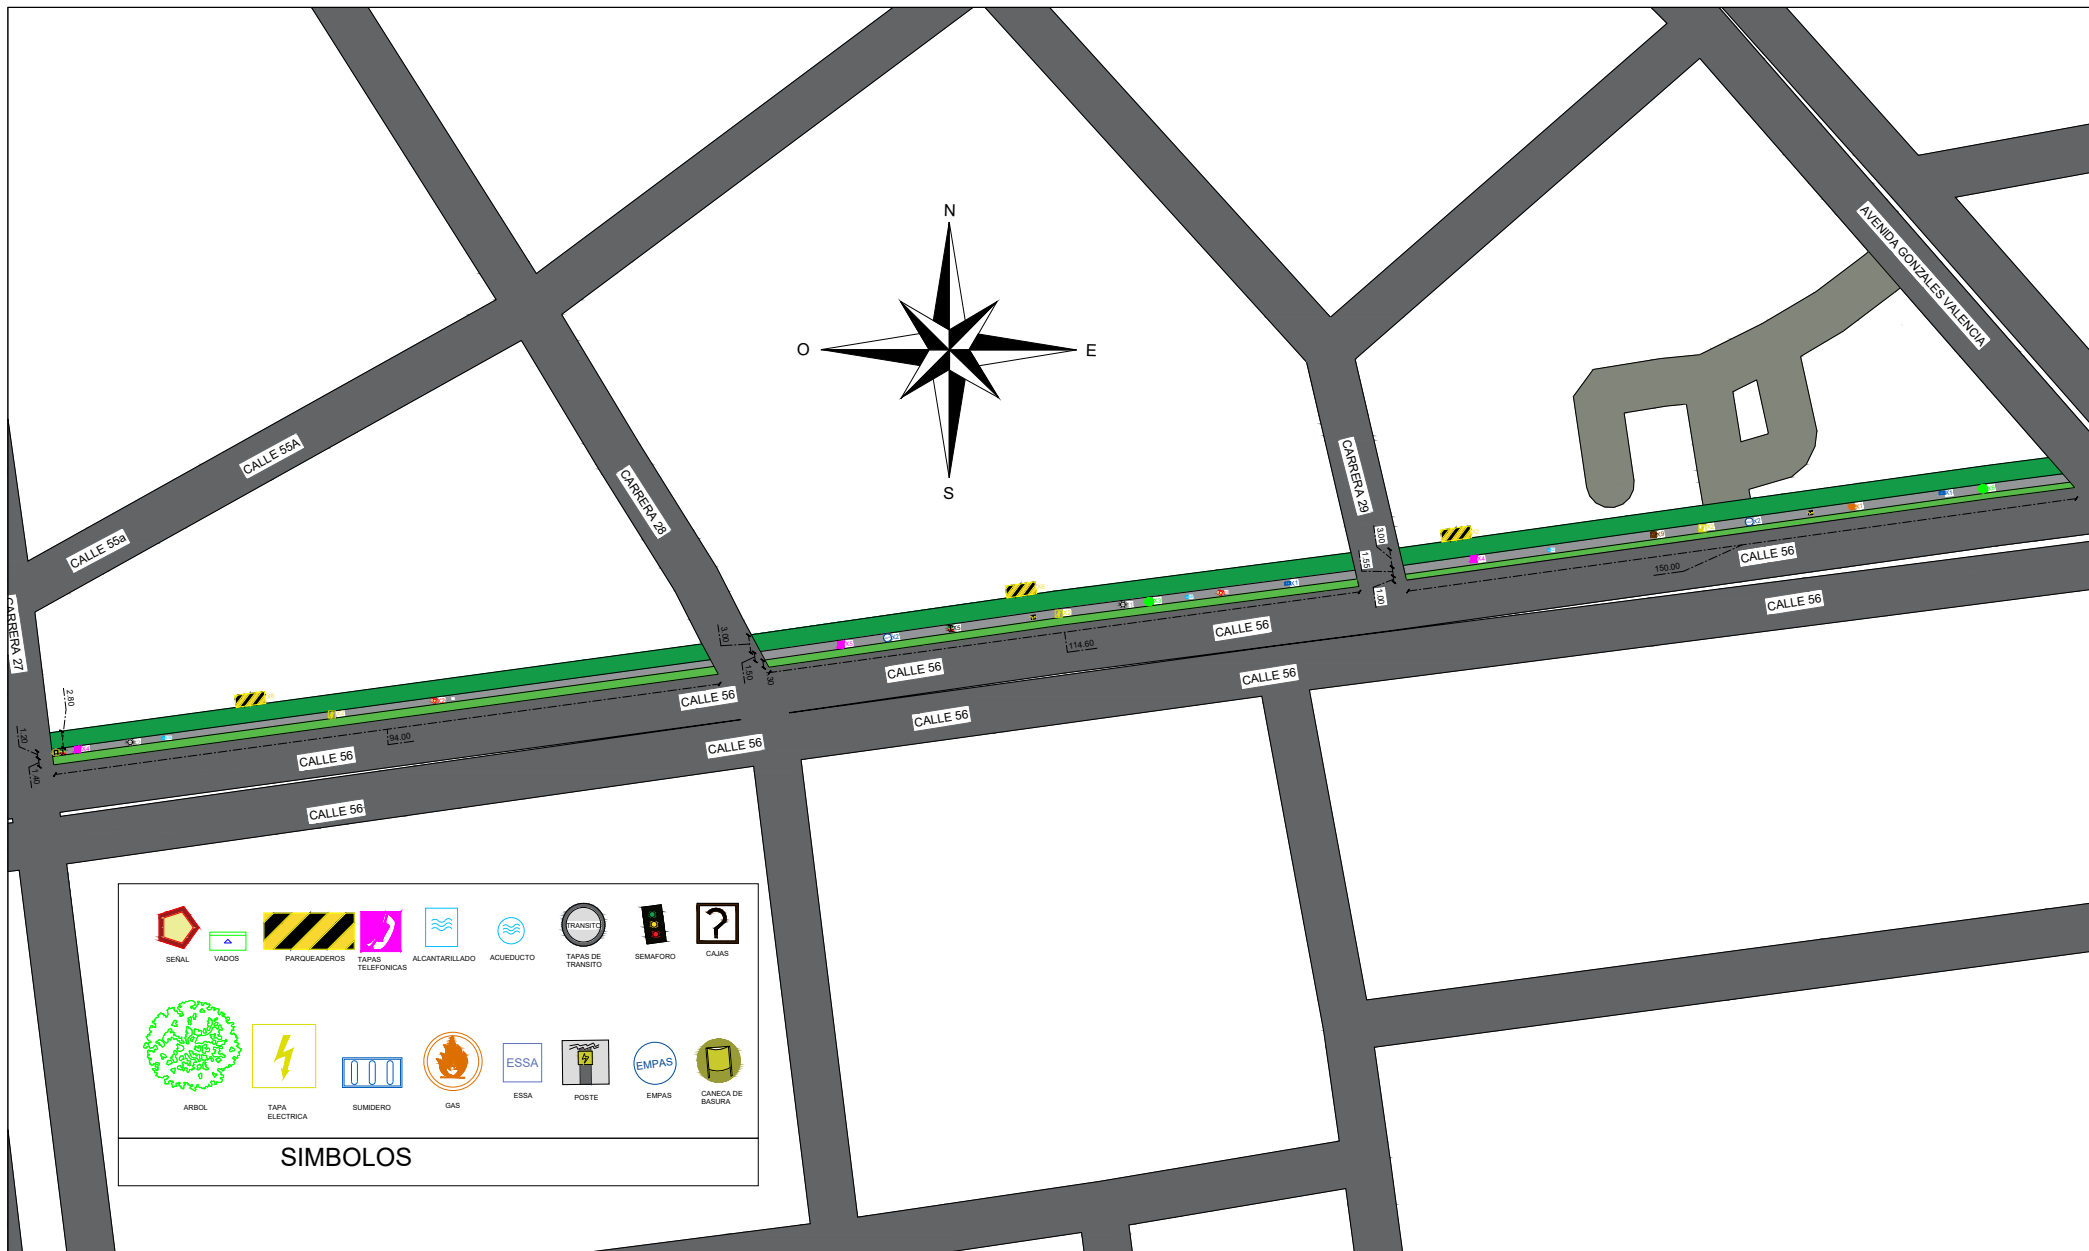

Alcaldia
Bucaramanga

Revisa:
Ivan Dario Muñoz
Ing.

Hecho por:
Maria Arenas
Tec. Dibujo arq

Fecha Visita:
28 de mayo 2024

Escala:
Indicada

Localización:
Costado Norte de la Calle 56
desde la Carrera 27 hasta
encontrar la Avenida González
Valencia (Barrio Bolarquí)

Contiene:
Plano de andenes con
identificación de acueductos,
cajas eléctricas, etc..