

RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL Y VULNERABILIDAD SISMICA
ESTRUTURA ENGATIVA




DESCRIPCION EDIFICACION EXISTENTE

La estructura existente, Ubicada en la KR 121 # 65 A – 09 en la ciudad de bogota, departamento de Cundinamarca. En la actualidad es una estructura en dos niveles y cubierta liviana, la estructura tiene más de 20 años de construida. El sistema estructural existente es de muros en mampostería, sin vigas de amarre, y la placa existente es maciza de 12 cm de espesor y una cimentación superficial basada en cimientos en concreto ciclópeo. la placa existente presenta refuerzo # 3 cada 15 cm en las dos direcciones, de acuerdo con las inspecciones realizadas.

En la actualidad se pretende realizar un reconocimiento estructural de los elementos que existen y una vulnerabilidad sísmica para cumplir con las especificaciones sísmicas del código NSR-10, Y conocer el grado de vulnerabilidad que presenta la edificación en la actualidad. La estructura no cuenta con planos estructurales existentes ni, memorias de cálculo de la construcción, cabe mencionar que la estructura tuvo un primer proceso constructivo de dos niveles y posteriormente se realizó una ampliación del tercer piso o cubierta ya que en el área ampliada se evidencia la ubicación de la cubierta liviana , de forma ornamental.

La estructura se localiza en una zona de microzonificación tipo "Lacustre 300".

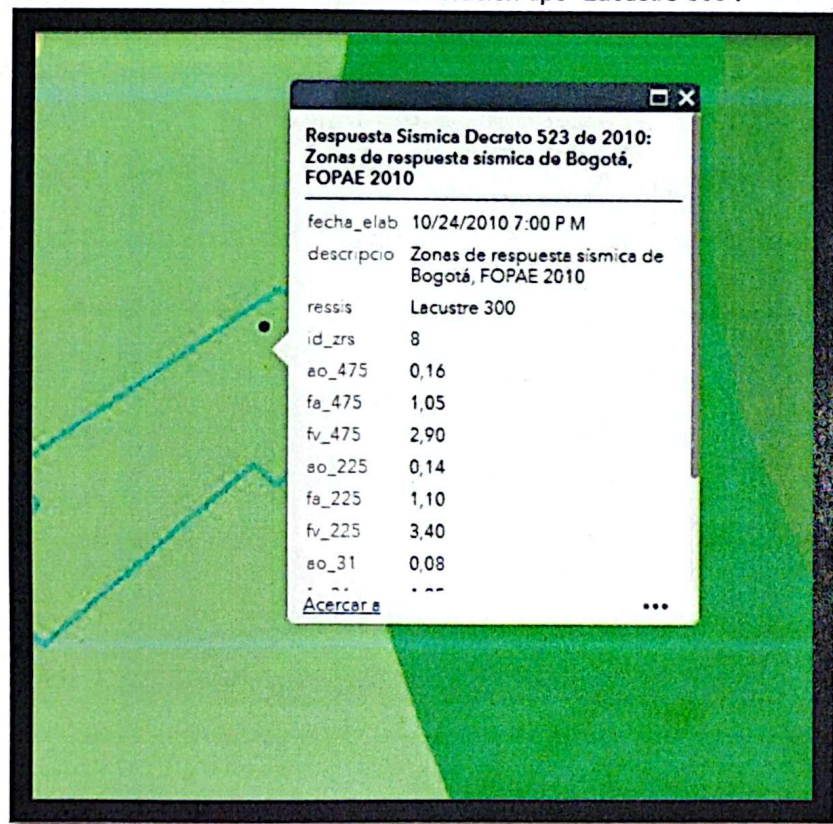

DEFINICION DE PARAMETROS SISMICOS			
Nomenclatura	PARAMETROS PARA ESPECTRO DE ACELERACIONES	Referencia	Valor
/ -	Tipo de perfil	A.2.4- 1	F
	Microzonificación Sismica	LACUSTRE 300	
Aa	Coficiente que representa la aceleración horizontal	A.2.2- 1	0.15
Av	Coficiente de aceleracion que representa la velocidad horizontal	A.2.2- 1	0.2
Fa	Coficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios, debida a los efectos de sitio, adimensional.	A.2.4- 4	1.05
Fv	Coficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios, debida a los efectos de sitio, adimensional.	A.2.4- 4	2.9
-	Sistema estructural	Muros en Mampostería sin refuerzo	
Ct :	Coficiente para calcular el periodo de la edificación	A.4.2- 1	0.049
h :	Altura de la edificación	-	10.72
a :	Coficiente para calcular el periodo de la edificación	A.4.2- 1	0.75
Ta	Periodo de vibracion aproximado del sistema elastico en segundos	A.4.2	0.290
-	Grupo de uso	A.2.5-1	I
I	Coficiente de importancia	A.2.5-1	1
			Sa= 0.394

CONFIGURACION ESTRUCTURAL


La estructura presenta muros en primer nivel de espesor 15 cm (Sencillos). Se tiene una distribución homogénea de los muros en las dos direcciones, siendo la dirección Y o la dirección del sentido largo del lote la que posee mayor número de muros; las aferencias entre muros son de 3.60 m aproximadamente, el mayor muro es de 9.88 m y posee una altura de 2.60 m en la parte frontal de lote aproximadamente, actualmente la estructura posee una construcción del 100 % del lote.

La cantidad de muros en la dirección Y es de 55.55 m y en la dirección X de 45.20 m. la estructura es regular en planta, el área de la planta es de 150.50 m².


Desde la parte arquitectónica se realiza un levantamiento de los pisos existentes y se tienen las siguientes plantas:

VULNERABILIDAD SISMICA - DISEÑO ESTRUCTURAL
 ING. CRISTIAN CAMILO RAMIREZ. ING. JAIRO ARTURO GALVIS M.


Piso 1

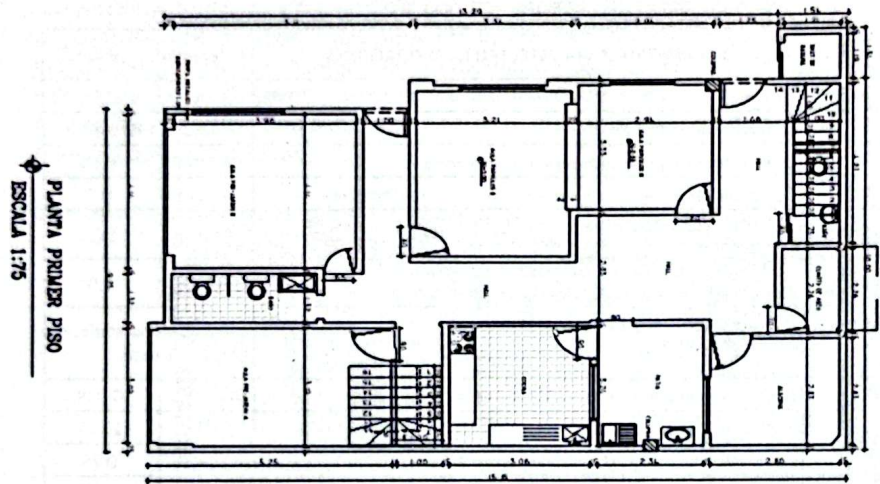


Piso 2

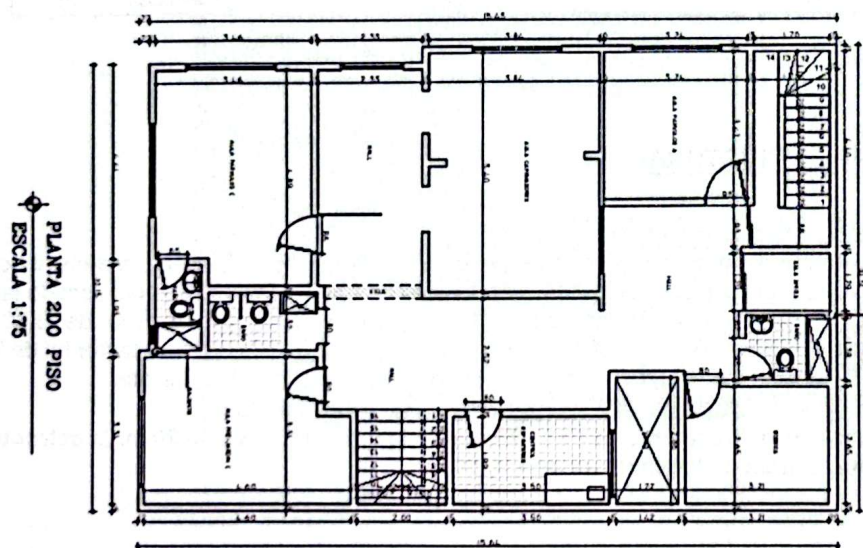

Piso 3



CUBIERTA LIVIANA




La cubierta liviana se compone de perfiles metálicos cuadrados de sección 50x50x1.5 mm distribuidos en cada 1.2 m aproximadamente y apoyados sobre una columna central en perfilera metálica cuadrada de 70x70x1.5 mm, y apoyadas a su vez sobre las culatas perimetrales.


CIMENTACION EXISTENTE

De acuerdo con las inspecciones visuales realizadas en sitio, así como la experiencia con este tipo de estructuras se presume un cimiento compuesto por piedra rajón y cemento, lo que se conoce como un cimiento ciclópeo, sin refuerzo, de espesores variable según el muro. Cabe mencionar que este tipo de construcciones presentaban este tipo de cimentación, que para la época era competente. Aunque existen algunos asentamientos en el costado sur únicamente se observan algunas fisuras en los muros y algunos dientes en mampostería.

También existe una construcción nueva de cuatro pisos pegada a la estructura sin su respectiva junta sísmica, lo que ha simple vista a generado los asentamientos más marcados en el costado sur. sin embargo, **a nivel de cimentación no se observan daños en el cimiento ciclópeo.**

Zona de verificación de cimiento existente

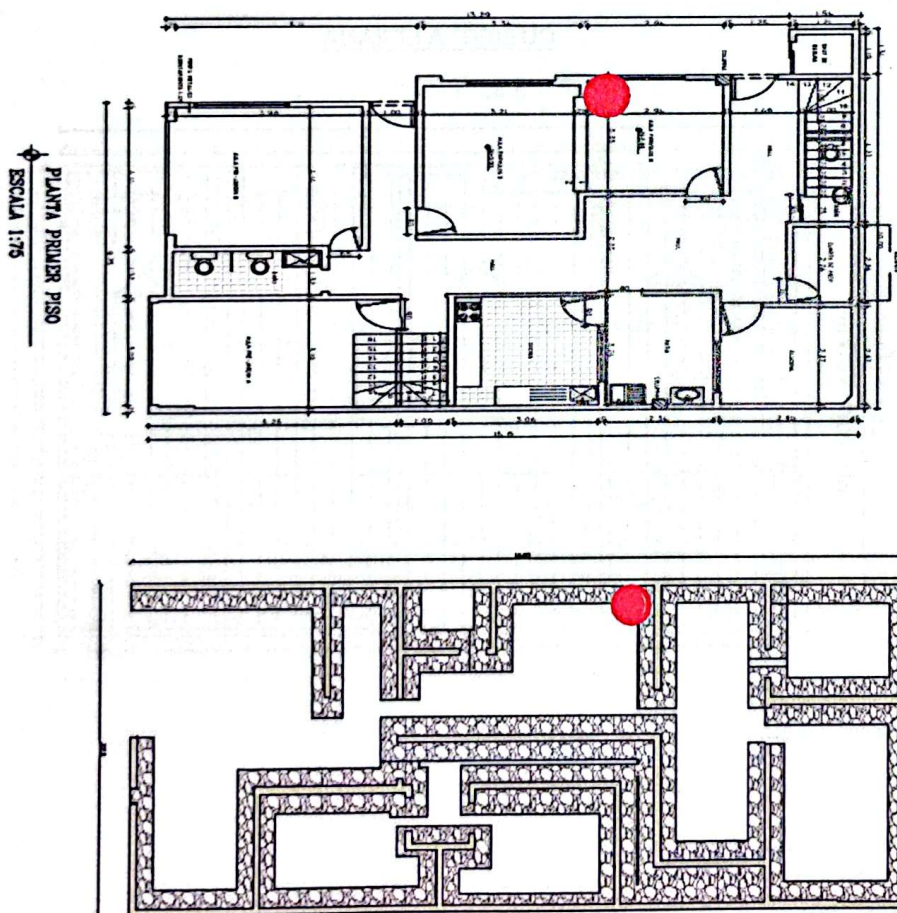


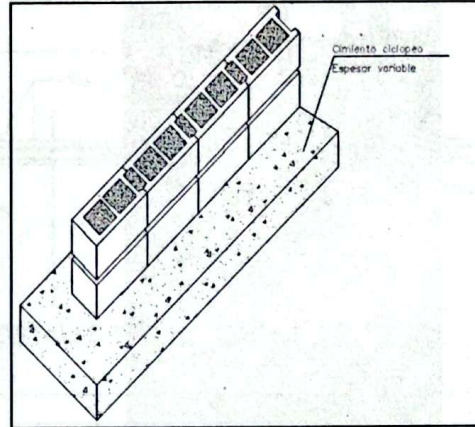


Cimientos típicos para muros medianeros


VERIFICACION DE PLACA EXISTENTE

Para conocer la placa existente se realizaron las inspecciones visuales sobre algunos elementos existentes donde se pudo relacionar el espesor y algunas adiciones en etapa posterior con elementos tipo vigas. Se presume que los diámetros y la separación, de los refuerzos son diámetro #3, de acuerdo con lo que se encuentra en algunos sitios. ***En general el concreto se observa en muy buenas condiciones no se aprecian daños en la placa.***

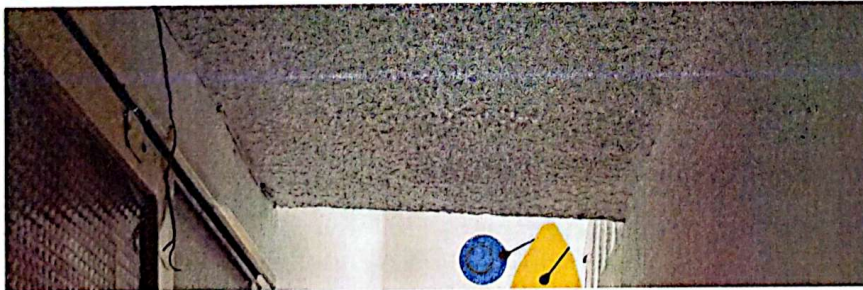


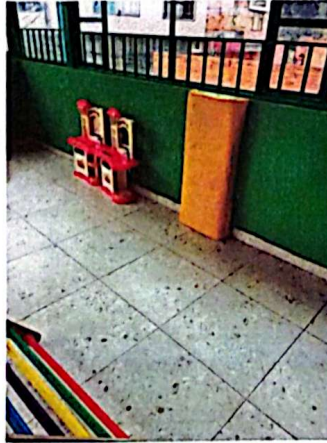

Se encontró una placa de espesor 12 cm, con una armadura de refuerzo # 3 en las dos direcciones. No se observan grandes fisuras.

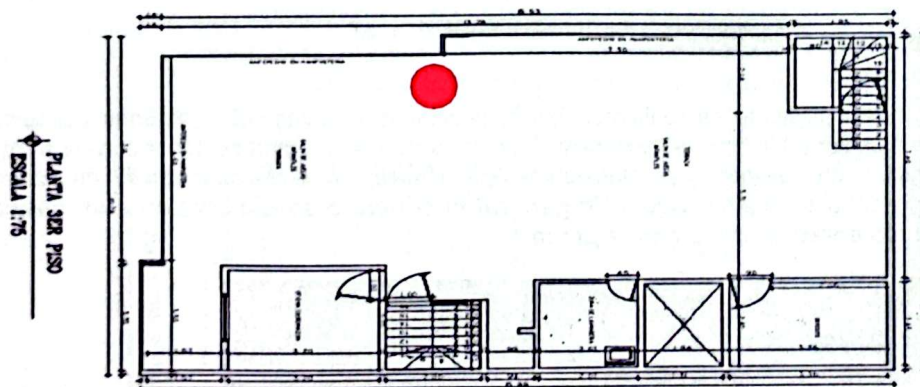


Zona de verificación de placa existente

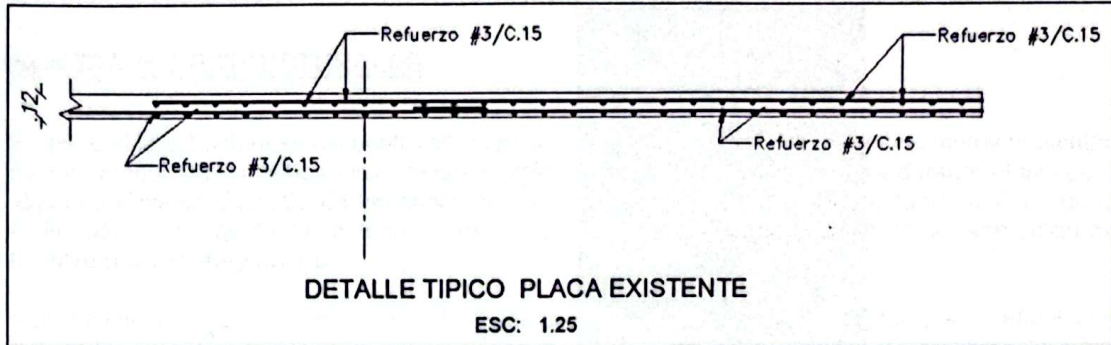

Armadura que se presume tiene la paca


En el tercer piso existe una cubierta liviana en la parte posterior que se construyó en algún periodo posterior a la construcción de la placa, donde se ubicó una estructura en perfiles metálicos cuadrados de .15cm X .15 cm con correas y cerchas metálicas livianas para sostener las tejas

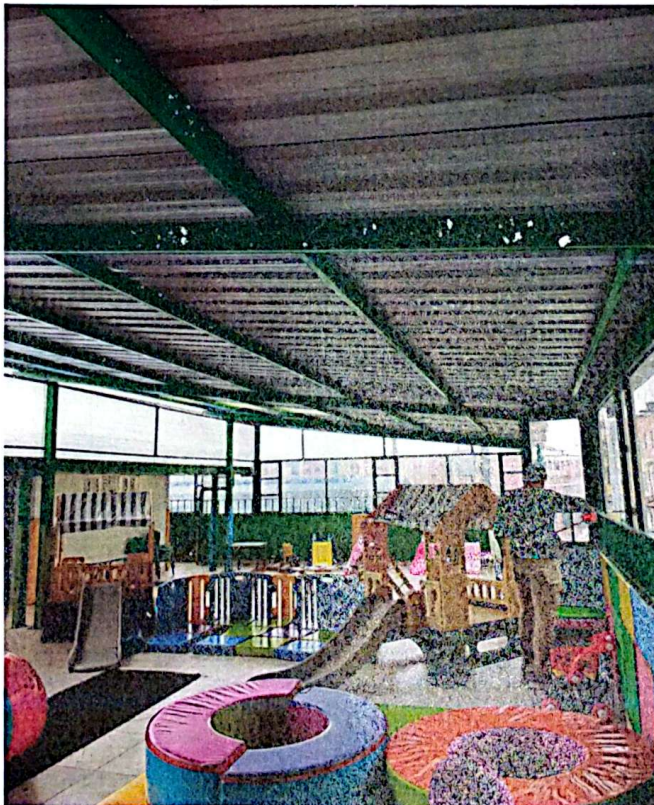



En la placa de segundo piso en algunos tramos existe al igual una placa maciza de espesor también 12 cm que a su vez descansan sobre los muros portantes. De esta manera se proyectan celosías en vidrio que permiten el paso de la luz para la iluminación de los espacios. Se verifican todas las placas del inmueble y NO se evidencian pandeos NI fisuras de gran tamaño podemos concluir que la placa está en buen estado y trabaja estructuralmente bien.

Por otro lado en el primer piso se evidencia vigueteria lo que ayuda a soportar las cargas de la placa, también se evidencia un reforzamiento hacia el área del voladizo lo que es muy bueno ya que se encuentra una IPE 350 con un dado en concreto.

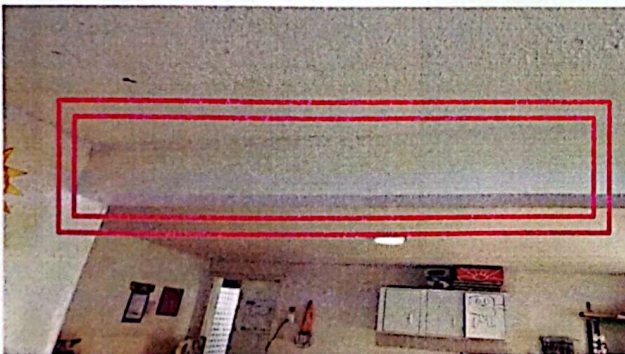

NOVEDADES ESTRUCTURALES

En general la estructura se encuentra en buenas condiciones, sin embargo algunos muros presentan fisuras, producto de algunos movimientos sísmicos que ha tenido la estructura durante el tiempo o algún movimiento producto de los asentamientos por consolidación del suelo, cabe resaltar que la edificación tiene más de 20 años de construida. **Bajo este contexto el estado de conservación de la estructura es muy bueno.**

Adicionalmente algunos muros se han eliminado para abrir los espacios arquitectónicos y darle el uso requerido, produciendo algunas discontinuidades en el soporte de la placa, sin embargo bajo las inspecciones visuales las fisuras de placas son mínimas por lo tanto el sistema actual presenta estabilidad y una rigidez alta.

Únicamente se observan algunas fisuras de 2 mm de espesor que indican el sentido en el que la estructura ha tenido los movimientos, pero en general, ninguna de la afectación, representa un riesgo inminente de colapso o de afectación patológica que conlleve en grandes daños a nivel de entepiso o cimentación.

Al ser el sistema estructural de muros sin refuerzo es un sistema bastante rígido, donde cualquier deformación proyecta una fisuración en el muro, aunque no representa necesariamente una condición crítica, si es necesario con el tiempo realizar una reparación, cuando se realice la intervención del sistema principal de resistencia sísmica.

Se puede concluir que la estructura si se encuentra en buenas condiciones.

El sistema murario presenta algunas patologías producto de humedades por capilaridad y otras por infiltraciones de agua, sin embargo se ha mitigado la humedad con mantenimientos cabe resaltar que es necesario mantenerla estructura para que no presente problemas estructurales a futuro.

A continuación, se presenta un registro fotográfico del interior de la estructura:

Piso 1

Muros perimetrales Primer piso



Muros sin fisuras

Enchape en paredes para
corrección de humedades



Evidencia de pórtico en
concreto



Muros en mampostería
en perfecto estado

Evidencia de pórtico en
concreto

Muros interiores Primer piso

Piso 2



Viga a la vista


Huellas y contra
huellas de escaleras

Viga y escalera de segundo Piso



Corrección de
humedades por
capilaridad

Muros Segundo Piso

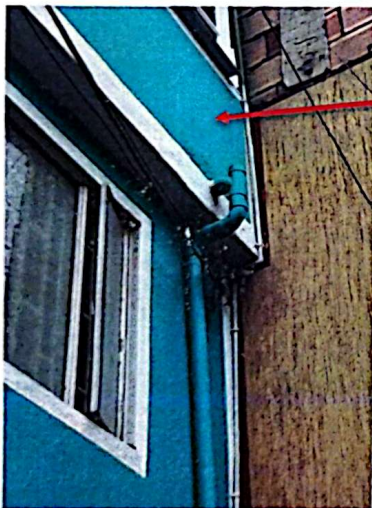

Fachada segundo piso sin
fisuras, se evidencia palca
de .12cm , bajante con su
respectiva
impermeabilización, vecino
sin junta sismica

Fachada Segundo piso



Pórtico en concreto

Fisuras de pañete

Muros interiores Segundo piso

Piso 3 Terraza




Muros En perfecto estado en la terraza

Enchape de piso no se evidencia patologias



Perfil Metalico cuadrado para sostener la cubeirta


Columneta para amarrar todo el perímetro del antepecho y su mamposteria

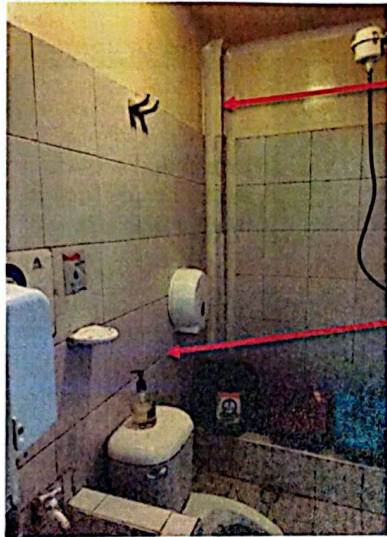

Bajante oculta con enchape y recubierta en mortero

Enchape de Baño no se evidencia Humedad

Espacios interiores

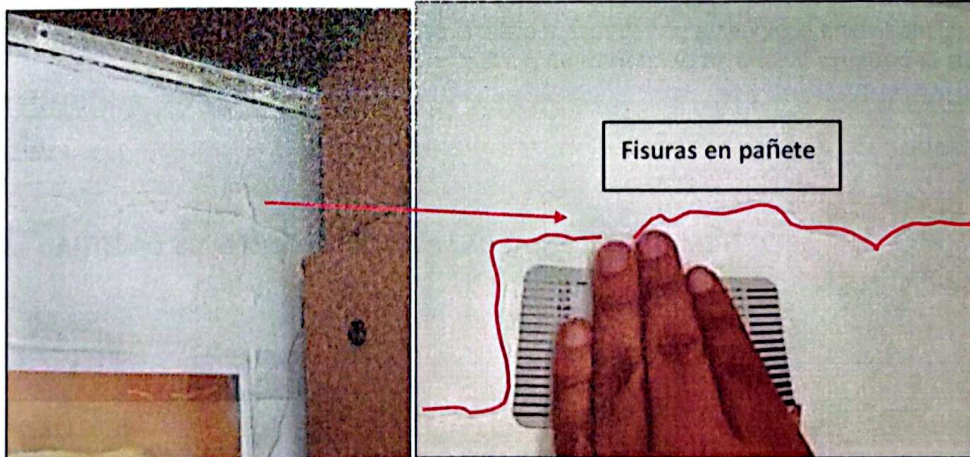

Muros perimetrales tercer piso

Cubierta liviana



Composición cubierta liviana

Correas metálicas soporte de Cubierta

Cubierta liviana compuesta por correas metálicas perfiles cuadrados de .15cm X .15cm *se observa que la cubierta liviana se encuentra en perfectas condiciones.*

REVISION CUALITATIVA DEL SISTEMA EXISTENTE

Debido a que el sistema principal de resistencia sísmica se basa en un sistema de mampostería sin ningún tipo de refuerzo, se presenta una revisión cualitativa de la estructura, basado en el "Manual de Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismo Resistente de Viviendas de Mampostería" de la AIS.

ASPECTOS GEOMETRICOS

1. IRREGULARIDAD DE LA EDIFICACION EN PLANTA

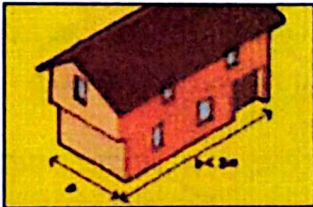


Figura 6.24:

Vulnerabilidad media: irregularidad en planta.

De acuerdo con la configuración en planta la estructura NO presenta irregularidad en planta y en altura, adicionalmente la relación larga (L) ancho (A) = $L < 3A$, no se cumple. Por lo tanto.

la estructura se considera de Vulnerabilidad Baja por irregularidades en planta.

2. CANTIDAD DE MUROS MINIMA EN LAS DOS DIRECCIONES

$$L_o = \frac{(M_o \times A_p)}{t}$$

$$L_o = \frac{(13 \times 150.5)}{15} = 130.43 \text{ m}$$

A_p : área en m^2 de la planta (si la cubierta es liviana, lámina, asbesto, cemento, A_p se puede multiplicar por 0.67).
 t : espesor de muros.
 M_0 : coeficiente que se obtiene de Tabla 6.11.

Zona sísmica	A_s	M_0
Alta	0.40	33
	0.35	30
	0.30	25
	0.25	21
Intermedia	0.20	17
Baja	0.15	13
	0.10	8
	0.05	4

Tabla 6.11:
 Valor M_0 para diferentes zonas sísmicas.

En la actualidad existe una longitud de muros en X de 45.20 m y en la dirección Y de 55.65 m, por lo tanto,

Vulnerabilidad Alta (Figura 6.28).

- Más del 70% de los muros están en una sola dirección.
- Hay muy pocos muros confinados o reforzados.
- La longitud total de muros estructurales en cualquier dirección es mucho menor que la calculada con la ecuación anterior.

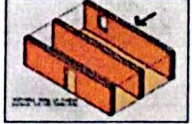


Figura 6.28:
 Vulnerabilidad alta: cantidad de muros en dos direcciones.

La estructura se clasifica como vulnerabilidad MEDIA por cantidad de muros

Vulnerabilidad Media (Figura 6.30).

- Algunos muros presentan discontinuidades desde la cimentación hasta la cubierta.

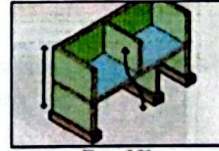


Figura 6.30:
Vulnerabilidad media: irregularidad en altura.

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

1. CANTIDAD DE LAS JUNTAS DE PEGA EN MORTERO

En general la estructura presenta una regularidad en la distribución de muros; las pegas entre ladrillos y los morteros no se deshacen. La estructura se clasifica como:

Vulnerabilidad BAJA por aspectos constructivos

Vulnerabilidad Baja (Figura 6.32).

- El espesor de la mayoría de las pegas está entre 0.7 y 1.3 cm.
- Las juntas son uniformes y continuas.
- Hay juntas de buena calidad verticales y horizontales rodeando cada unidad de mampostería.
- El mortero es de buena calidad y presentan buena adherencia con la pieza de mampostería.



Figura 6.32:
Vulnerabilidad baja: calidad de las juntas de pega en mortero.

2. CALIDAD DE MATERIALES

En cuanto a los materiales la estructura presenta un mortero resistente que en algunos muros se cae con facilidad ante el contacto con elementos metálicos solo en la parte de la cubierta

REVISION VULNERABILIDAD CASA EN MAMPOSTERIA SIGUIENDO LINEAMIENTOS DE AIS "Manual de Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismo Resistente de Viviendas de Mampostería"

• Vulnerabilidad Baja (Figura 6.38).

- El mortero no se deja rayar o desmoronar con un clavo o herramienta metálica.
- El concreto tiene buen aspecto, sin hormigueros y el acero no está expuesto.
- En los elementos de confinamiento en concreto reforzado, hay estribos abundantes y por lo menos 3 a 4 barras No. 3 en sentido longitudinal.
- El ladrillo es de buena calidad, no está muy fisurado, quebrado, ni despegado y resiste caídas de por lo menos 2 metros de alto sin desintegrarse ni deteriorarse en forma apreciable.

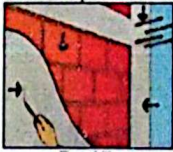


Figura 6.38:
Vulnerabilidad baja: calidad de los materiales.

• Vulnerabilidad Medía (Figura 6.39).

- Se cumplen varios de los requisitos mencionados anteriormente.



Figura 6.39:
Vulnerabilidad media: calidad de los materiales.


De acuerdo con el análisis de aspectos geométricos y aspectos constructivos se puede concluir que la estructura presenta un índice de vulnerabilidad entre bajo y medio

Se aclara que el sistema estructural actual no genera disipación de energía en el rango elástico sin embargo la estructura actual se encuentra en buenas condiciones, para ser un sistema tan rígido los daños que presenta son mínimo comparados con la vida de la estructura. Y los eventos sísmicos que ha resistido, Por lo tanto, se concluye que las patologías que existen actualmente son productos de algunos asentamientos y de humedades que se puede corregir fácilmente.

Cabe mencionar que la placa de entrepiso existente no presenta alabeos o deformaciones, y se conserva en buen estado por lo tanto se concluye que el sistema presenta buenas condiciones.

LECTURAS ESTRUCTURALES

Para conocer la armadura de la placa existente se contrató una lectura de escáner sobre el diafragma para relacionar los diámetros y la separación, de los refuerzos. En general el concreto se observa en muy buenas condiciones no se aprecian daños en la placa. Anexo al informe se presentan los ensayos realizados a la placa de entrepiso.

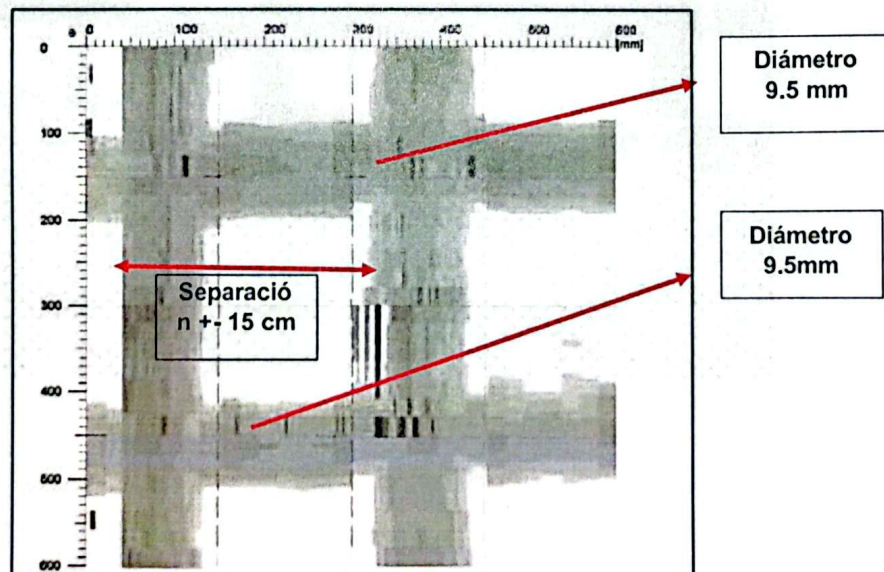

VULNERABILIDAD SISMICA - DISEÑO ESTRUCTURAL
ING. CRISTIAN CAMILO RAMIREZ. ING. JAIRO ARTURO GALVIS M.

Comentario:


PROYECTO: Estructura Jardin mama canguro

Elemento: Placa Eje (2)-(A-B) - Toma Inferior - Piso 2

Ref. Verticales. 3/8" Profundidad: 10 mm. Espaciamientos: 150 mm.

Ref. Horizontales. 3/8" Profundidad: 11 mm. Espaciamientos: 150 mm.

F-8

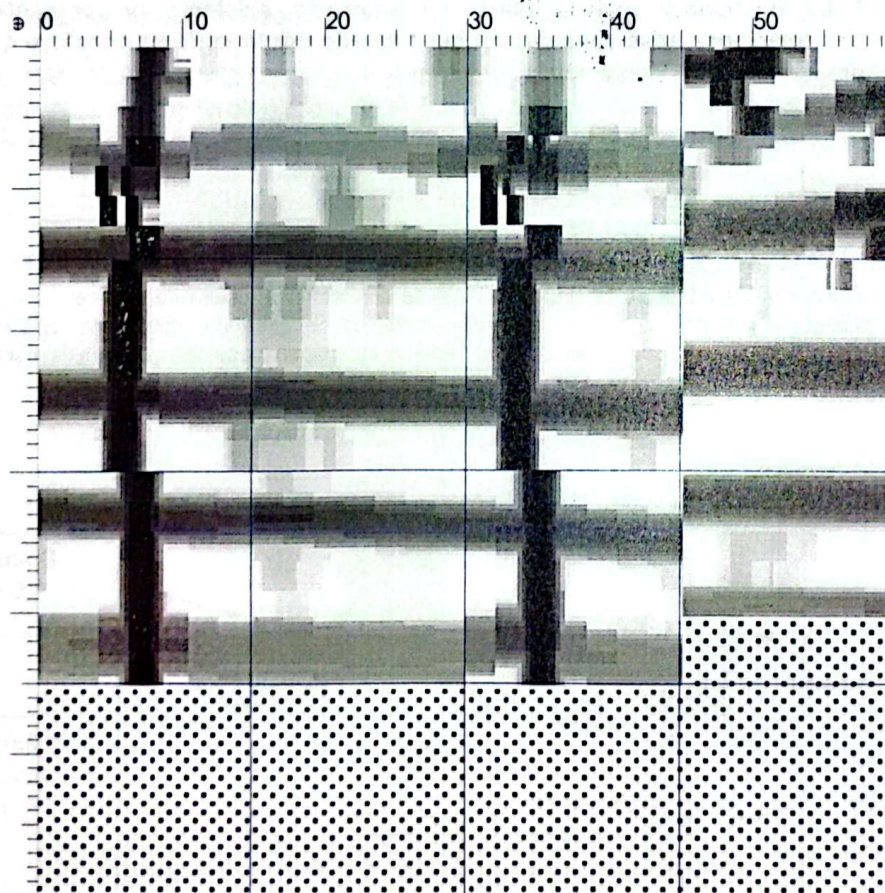

INDICES DE SOBRESFUERZOS PLACA EXISTENTE DE ENTREPISO

PROYECTO: VULNERABILIDAD JARDIN MAMA CANGURO

INDICES DE SOBRESFUERZOS PLACA DE ENTREPISO EXISTENTE

ESTO SE DISEÑA CON LOS RESULTADOS DE LA FUERZA DE LOS ELEMENTOS SE TOMA EL VALOR MAYOR DE CORTANTE Y EL M3+ M3-


Elemento	Longitud		Sección		F _c		As Flexión								As/m Cortante			
	L (m)	D (cm)	h (cm)	d (cm)	F _c (kgf/cm ²)	F _c (kgf/cm ²)	No. 3 (1/2")	No. 4 (5/8")	No. 5 (3/4")	No. 6 (7/8")	No. 7 (1")	As (cm ²)	F	No. 2 (1/4")	No. 3 (3/8")	s (cm)	As (cm ² /cm)	As (cm ²)
PLACA ENTREPISO																		
NIVEL +2.83	4.300	300	15	9	210	2400	Sub	7.00				4.97	0.0055			15	0.1493	1.42
ETABS (F19 F49)							Sub	7.00				4.97	0.0055					
vc	vi	Mac	Min	Mac	Min	Mac	Mac	Mac	Mac	Mac	Mac							
(kgf/cm ²)	(kgf/cm ²)	(ton/m)	(ton/m)	(ton/m)	(ton/m)	(ton/m)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)							
7.640	2.222	0.356	0.930	0.486	0.930	1.120	7.583	0.52	0.148									

elementos	1	2	3
m3+	0.336	0.235	0.198
m3-	0.486	0.486	0.335
CM3A	1.120	0.984	0.935
vc inferior	0.47749	0.1792	0.26219
vc superior	0.64503	0.645	0.47647
s	0.18235	0.1865	0.15328



Elemento	Longitud		Sección		F _c		As Flexión								As/m Cortante			
	L (m)	D (cm)	h (cm)	d (cm)	F _c (kgf/cm ²)	F _c (kgf/cm ²)	No. 3 (1/2")	No. 4 (5/8")	No. 5 (3/4")	No. 6 (7/8")	No. 7 (1")	As (cm ²)	F	No. 2 (1/4")	No. 3 (3/8")	s (cm)	As (cm ² /cm)	As (cm ²)
PLACA ENTREPISO																		
NIVEL +2.83	4.300	300	15	9	210	2400	Sub	7.00				4.97	0.0055			15	0.1493	1.42
ETABS (F19 F49)							Sub	7.00				4.97	0.0055					
vc	vi	Mac	Min	Mac	Min	Mac	Mac	Mac	Mac	Mac	Mac							
(kgf/cm ²)	(kgf/cm ²)	(ton/m)	(ton/m)	(ton/m)	(ton/m)	(ton/m)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)							
7.640	2.222	0.795	0.930	0.210	0.930	1.260	7.583	0.85	0.166									

elementos	6	7
m3+	0.795	0.419
m3-	0.100	0.210
CM3A	1.050	1.260
vc inferior	1.05514	0.5442
vc superior	0.13172	0.3787
s	0.17095	0.2051

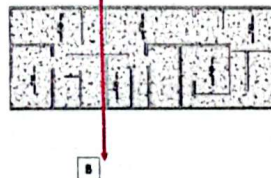

EVALUACION DE CARGAS EN
CUBIERTA LIVIANA

CUBIERTA LIVIANA

TEJAS

Epesor	:	0.12 m
Peso Sección	:	0.3 kN/m ²
Tejas	:	0.3 kN/m ²

VIGAS DE CARGA

Altura	:	0.3 m
Espesor	:	0.3 m
Peso especifico del concreto	:	24 kN/m ²
Longitud de vigas	:	71 m
Area	:	148.00 m ²
Vigas de carga	:	1.20 kN/m ²

Correas Metálicas

Altura	:	0.23 m
Espesor	:	1.5 m
Peso especifico del concreto	:	0.13 kN/m
Longitud de Correas	:	108.45 m
Area	:	148.00 m ²
Vigas intermedias:	:	0.11 kN/m ²

Cumbreras

altura	:	0.8 m
Peso especifico	:	16 kN/m ²
Espesor	:	0.12 m
Longitud de muros	:	48.5 m
Area	:	148.00 m ²
Antepechos	:	0.58 kN/m ²

Peso Acabados (NSR-10)	:	1 kN/m ²
Impermeabilización	:	0.15 kN/m ²

Cm Sismo : 3.35 kN/m²

Cm aplicada : 1.84 kN/m²

Carga Viva :
Cubierta Liviana pendiente <15%

0.50 kN/m²

Atentamente,



ING. CRISTIAN CAMILO RAMIREZ G.
Mat. 25202-255868



ING. JAIRO ARTURO GALVIS
MAT. 25202-15620

VULNERABILIDAD SISMICA - DISEÑO ESTRUCTURAL
ING. CRISTIAN CAMILO RAMIREZ. ING. JAIRO ARTURO GALVIS M.

REPORTES
GEOGRAFICOS DEL PREDIO
KR 121 # 61 A – 09

Bogotá D.C., 21/04/2025 11:02:35 a. m.

Señor(a)
USUARIO

Asunto: Información uso del suelo

Este reporte de uso del suelo es automatizado de carácter informativo, la competencia para la emisión de conceptos sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen corresponde a los curadores urbanos, según lo dispuesto en el Parágrafo 4 del artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 - Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y sus modificaciones.

Las normas de uso del suelo y edificabilidad son las contenidas en el Decreto Distrital 555 del 29 de diciembre de 2021 "Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C." y sus modificaciones. En tal sentido, la zona en la cual se localiza el predio de su consulta cuenta con los siguientes parámetros normativos:

INFORMACIÓN DEL PREDIO CHIP: AAA0160DLCN	
Dirección:	KR 121 65A 09
Código de lote:	0056361419
Predio se ubica en Propiedad Horizontal:	NO
Tipo de suelo:	SUELO URBANO
Localidad:	ENGATIVA
Unidad de Planeamiento Local - UPL:	ENGATIVA

NORMA DEL PREDIO	
Área de Actividad:	ÁREA DE ACTIVIDAD DE PROXIMIDAD - AAP - RECEPTORA DE SOPORTES URBANOS
Tratamiento Urbanístico:	CONSERVACION
Movilidad	
Lote con Frente a Tipo de Vía:	INTERMEDIA
Predio se ubica en Red de Infraestructura Vial:	NO
Patrimonio	
Predio es Bien de Interés Cultural:	NO
Predio se ubica en Sector de Interés Urbanístico:	SI
Predio se ubica en Área de Protección de Entorno Patrimonial:	SI
Otras características normativas	
Predio se ubica en Sector de Uso Residencial Neto:	NO
Predio se ubica en Sector Incompatible con el uso Residencial:	NO
Predio se ubica en Áreas Sujetas al parágrafo 2 del artículo 'Implantación de Parques Industriales Ecoeficientes PIE':	NO
Predio se ubica en Áreas de Desarrollo Naranja 'ADN':	NO
Predio se ubica en Sectores de Producción Artesanal:	NO
Predio se ubica en Sector en Actuación Estratégica:	SI
Predio se ubica en zona de Influencia Directa Aeroportuaria:	NO
Predio se ubica en zona de Influencia Indirecta Aeroportuaria:	NO
Fuente: Decreto Distrital 555 de 2021 y sus reglamentarios. La base de datos geográfica empleada para este reporte es la vigente para la Secretaría Distrital de Planeación, para la fecha de emisión del reporte.	

El predio consultado se encuentra en el Sistema del Cuidado y Servicios Sociales, por lo tanto, no se emite información de uso de suelo automatizado. Por consiguiente, para el concepto de Uso de Suelo permitido en su predio elevar consulta a cualquiera de las Curadurías de la ciudad, las cuales tienen la competencia para emitir dichos conceptos.

Con relación al uso del suelo, es importante anotar que, el artículo 242 del Decreto Distrital 555 de 2021 - POT indica: " Sólo se adquiere el derecho a desarrollar un uso permitido una vez cumplidas integralmente las obligaciones normativas generales y específicas y previa obtención de la correspondiente licencia urbanística".

En virtud de lo anteriormente expuesto, el concepto de uso del suelo no es el documento idóneo para acreditar que una actividad puede realizarse en un establecimiento determinado; el único documento que otorga el derecho para el desarrollo de un uso específico en un predio es la correspondiente a la licencia de construcción expedida por una Curaduría Urbana.

Tenga presente, que, si el predio objeto de consulta cuenta con licencia de construcción aprobada y vigente, los usos o edificabilidad autorizados o permitidos son los consignados en la respectiva licencia.

Toda la información textual y cartográfica del Decreto Distrital 555 de 2021, incluidos sus anexos se encuentra a disposición para consulta de los ciudadanos, a través de la página de esta Secretaría en el siguiente enlace:

<https://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/decreto-pot-bogota-2021>

El presente reporte se emite conforme a lo establecido en el artículo 28 Alcance de los conceptos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), sustituido según el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, que determina que, *"Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución"*.

Cordialmente,


Secretaría Distrital de Planeación

Este reporte de uso del suelo es automatizado de carácter informativo, la competencia para la emisión de conceptos sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen corresponde a los curadores urbanos, según lo dispuesto en el Parágrafo 4 del artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 - Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y sus modificaciones.






Dirección: KR 121 65A 09

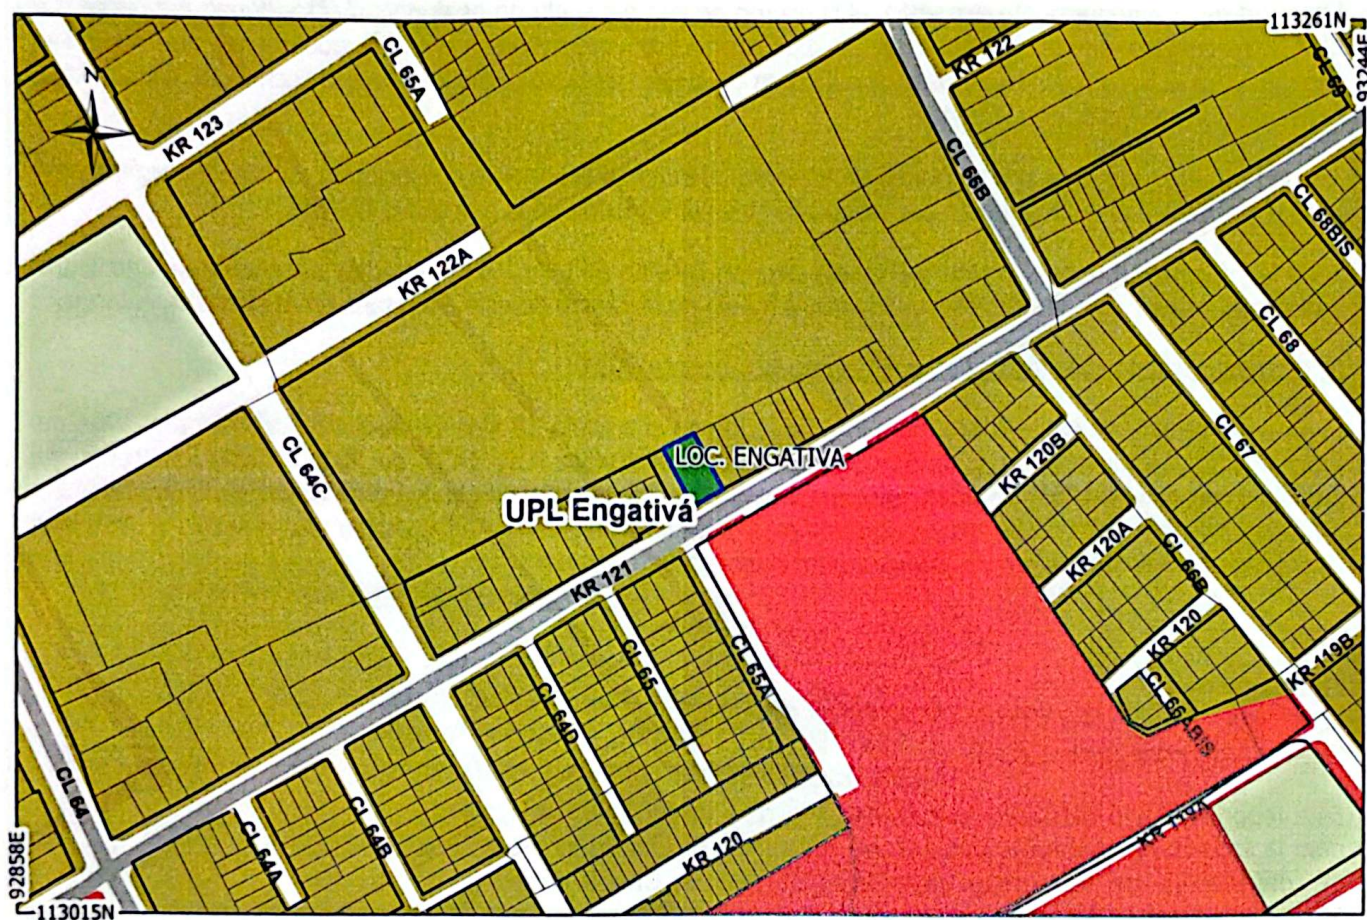**Predio**

-  Predio Seleccionado
- Unidad Catastral**
-  Unidad planeamiento local
-  Manzana catastral
-  Lote catastral
-  Parque
- Sistema de Movilidad**
-  Malla vial intermedia
- Área de actividad**
- Nombre Área Actividad**
-  Área de Actividad Estructurante - AAE - Receptora de actividades económicas
-  Área de Actividad de Proximidad - AAP - Receptora de soportes urbanos

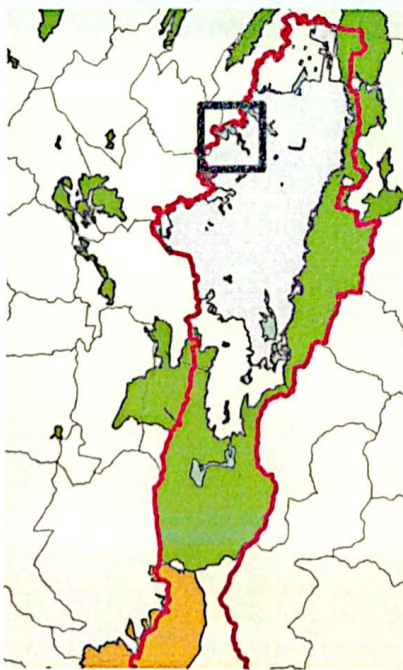

Nombre: PCS CarMAGBOG
Datum: CGS CarMAGBOG
Proyección: Transverse Mercator
Meridiano Central: -74,1466
Latitud de Origen: 4,6805
Longitud de Origen: 0,0000
Falso Este: 92.334,8790
Falso Norte: 109.320,9650

1:1.996



**Sistema de Información de
Norma Urbana y Plan de
Ordenamiento Territorial**

FUENTE: Base de Datos Geográfica Corporativa - SDP

Bogotá D.C, 21 de abril de 2025 11:02 a. m.

Fecha: 21/04/2025 11:06:15 a. m.

Señor(a)
USUARIO

Dirección: KR 121 65A 09
CHIP: AAA0160DLCN
Código Lote: 0056361419

ASUNTO: Informe Consolidado de Localización del predio

El reporte consolidado recopila la información relevante para el desarrollo urbanístico de la ciudad, de cada uno de los temas disponibles en el SINUPOT, con el objetivo de dar cumplimiento a los requerimientos de información del sector público, privado y de la ciudadanía.

En las siguientes páginas se detalla la información del predio.

Si desea ampliar la información sobre algunos de los temas consignados en el presente reporte, puede realizar la consulta a través de los canales de atención de la Secretaría Distrital de Planeación o de las entidades responsables.

Cordialmente,

Secretaría Distrital de Planeación







BOGOTÁ

Reporte Consolidado

KR 121 65A 09

Convenciones

 Predio Seleccionado

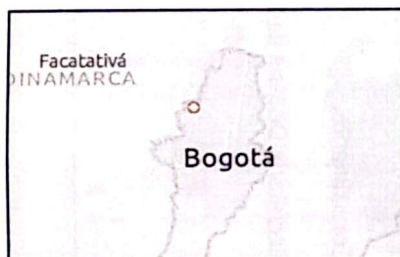

Sistema de Referencia

Nombre: PCS CarMAGBOG Datum: CGS CarMAGBOG
Proyección: Transverse Mercator
Meridiano Central: -74,1466 Latitud de Origen: 4,6805
Longitud de Origen: 0,0000
Falso Este: 92.334,8790 Falso Norte: 109.320,9650
Factor de Escala: 1,0000 Unidades: metros

Informe Consolidado de Localización del Predio

Localización

Localidad:	10 - ENGATIVA
Barrio Catastral:	005636 - ENGATIVA ZONA URBANA
Manzana Catastral:	00563614
Lote Catastral:	0056361419
UPZ:	74 - ENGATIVA
Las consultas por dirección, manzana, CHIP y selección espacial del predio corresponden a la información del mapa predial catastral de Bogotá, que suministra la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAEDC a través de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital IDECA trimestralmente para el Mapa de Referencia	

Norma Urbana

UPL (POT 555):	UPL11 - Engativá
Área de actividad (POT 555):	Área de Actividad de Proximidad - AAP - Receptora de soportes urbanos
Tratamiento (POT 555):	CONSERVACION
Altura máxima (POT 555):	3
Tipología (POT 555):	
Antejardines Dimensión (POT 555):	0
Antejardines Nota (POT 555):	1,2
Actuación Estratégica (POT 555):	Distrito Aeroportuario Engativá
UPZ (POT 190):	74 - ENGATIVA
Sector Normativo (POT 190):	El predio no se encuentra en esta zona.
Subsector Uso (POT 190):	El predio no se encuentra en esta zona.
Subsector de Edificabilidad (POT 190):	El predio no se encuentra en esta zona.
Excepciones de Norma (POT 190):	El predio no se encuentra en esta zona.
Acuerdo 6 de 1990:	Actividad6: M Tratamiento6: C Decretos: 736 de 1993 y 1210 de 1997 Tipología:
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Norma Urbana, Dirección de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios.	

Inmuebles de Interés Cultural

Inmueble de Interés:	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana.	

Plan Parcial

Plan Parcial:	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Planes Parciales.	

Legalización

Informe Consolidado de Localización del Predio

Legalización:	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios.	

Urbanismo

Urbanístico:	100437D002
Topográfico:	100446A001
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Información Cartografía y Estadística.	

Zonas Consolidadas (POT 555)

Sector Consolidado:	0056361419
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Información Cartográfica y Estadística.	

Amenazas (POT 555)

Amenaza alta no urbanizable:	El predio no se encuentra en esta zona.
Amenaza por avenidas torrenciales en suelo urbano:	El predio seleccionado se encuentra en una zona de amenaza Baja.
Amenaza por incendios forestal en suelo urbano:	El predio seleccionado se encuentra en una zona de amenaza Área No Zonificable.
Amenaza de inundación por desbordamiento:	El predio no se encuentra en esta zona.
Amenaza por encharcamiento:	El predio seleccionado se encuentra en una zona de amenaza Baja.
Amenaza de inundación por rompimiento de jarillón:	El predio no se encuentra en esta zona.
Amenaza por movimiento en masa en suelo urbano y de expansión:	El predio seleccionado se encuentra en una zona de amenaza Baja.
Riesgo alto no mitigable:	El predio no se encuentra en esta zona.
Suelo de protección por riesgo :	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Secretaría Distrital de Riesgo y Cambio Climático. IDIGER.	

Sistemas de Áreas Protegidas (POT 555)

Reserva forestal nacional:	El predio no se encuentra en esta zona.
Áreas conservación Institu distrital:	El predio no se encuentra en esta zona.
Áreas protegidad SINAP distrital:	El predio no se encuentra en esta zona.
Sistema Distrital areas protegidas:	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Ministerio de Ambiente. Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, Corporación Autónoma Regional - CAR.	

Estructura ecológica principal distrital (POT 555)

Carrera 30 25 90 Piso 5, 8, 13. Conmutador 3358000

Fecha: 21/04/2025 11:06:15 a. m

Informe Consolidado de Localización del Predio

Estructura ecológica principal:	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Ministerio de Ambiente, Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, Secretaría Distrital de Planeación - SDP.	

Reserva vial (POT 555)

Reserva Vial:	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano.	

Amenazas

Amenaza Remoción masa:	El predio no se encuentra en esta zona.
Amenaza Inundación:	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER.	

Sistema de Áreas Protegidas

Reserva Forestal Nacional:	El predio no se encuentra en esta zona.
Área Forestal Distrital:	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Ministerio de Ambiente, Secretaría Distrital de Ambiente -SDA.	

Reserva Vial

Reserva Vial:	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos.	

Estratificación

Atípicos:	El predio no se encuentra en esta zona.
Estrato:	Estrato: 2 Normativa: DEC551 12/09/2019
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Estratificación.	

NOTA GENERAL: Cualquier observación con respecto a la información remitirse a la fuente de la misma, según la temática.