

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular</p>	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-SADM-Ft-06
			Versión: 4 Pág. 1 de 4
	Vigente desde: 07/06/2017		

Tema o Asunto:	ACTA DE RECORRIDO EQUIPO ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD CTO 882-2021			Reunión Número:	
Fecha:	19-09-2025	Hora:	9:00 a.m	Lugar:	Usme
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Equipo de estabilidad y sostenibilidad				
Archivada en:	One Drive				

1. ORDEN DEL DÍA			
1. Visita de inspección a la Localidad de Santa Fe CTO 882-2021 2. Visita de inspección programada al CTO 882-2021 localidad Usme del componente social y técnico, equipo de estabilidad y sostenibilidad.			
2. DESARROLLO			
2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores			
Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.2 Desarrollo de la reunión
<p>Se reúnen los profesionales Libieth Lorena Casas Aldana, Jimmy Guerrero, Juan José Ortiz Torrado, Jefferson Moya Alvaraez, Caroli Edith Chaves Blanco, Eloy Nieto Manrique, Guillermo Meneses, con el fin de realizar recorrido en el marco de la estabilidad y sostenibilidad de contrato de obra 882-2021 localidades de Usme, a continuación, se menciona de manera en general la tipología de la obra y el estado en que se encuentran las obras realizadas por cada CIV:</p> <p>Tipología obra: Aceras peatonal, calzada vehicular, muros de contención acceso o rampa de acceso a viviendas, barandas.</p> <p>5006143: Carrera 7a este 97b-10s: Intervención sobre rampa de acceso a parqueadero de vivienda por parte de terceros ajenos a la obra. 97b-68sur: se observa reparación por parte de terceros sobre caja inspección de la EAAB y rampa de acceso.</p> <p>5006296: Carrera 7a Este 97d-17s: Fisura sobre losa de andén en esquina caja de inspección y resane de reparación por parte de terceros. 97D -41s: Sobre calzada vehicular se observa fisuras considerables en dilatación de lozas que fue sellada sin embargo el sello se levantó y no se reparó la totalidad de fisuras.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. 2 de 4

Vigente desde: 07/06/2017

97D- 61S: Sobre calzada vehicular se observa fisuras en la unión de lozas de concreto sobre la dilatación, tiene sello de reparación, pero se levantó y no cubre la totalidad de las fisuras.

5006427:

97f -13s: Corte sardinel por parte de terceros

97f-14: Crecimiento de césped sobre acera

97f-16s: Hundimiento de adoquín sobre calzada peatonal.

97f-34s: Crecimiento de césped sobre adoquín en Aceras peatonal.

97f-40s: adoquín suelto sobre esquina caja de la EAAB.

5006646:

Sin novedad.

5006663:

6b-04e: Fisura pronunciada sobre losa de concreta calzada vehicular y el residente manifiesta que el contador de EAAB fue instalada al revés lo que dificulta la apertura y cierre del contador.

Frente a casa cultural 6a-14e: Fisura sobre losa de concreto. (Atribuible al contratista)

5006688:

Diagonal 100c 6b-25e, 6b-24e: Crecimiento de césped sobre adoquín Aceras peatonal.

6b-07e: Fisura sobre losa en concreto de andén esquina caja de inspección. (Atribuible al contratista)

5006742:

6a-33E: falta tableta de toperol cerca a sardinel.

Nota: se observa inicio de Crecimiento de césped sobre adoquín en Aceras peatonal.

6a-23e: Fisura sobre calzada vehicular en esquina rejilla de sumidero.

5006752:

6a-15e: falta tableta tipo toperol cerca a sardinel.

Nota: se observa inicio de crecimiento de césped sobre adoquín en acera peatonal.

5006848:

Carrera 7bis a este 102-13s: Se observa material granular de la losa de concreto Por posible reparación.

102-58s: se observa crecimiento de césped sobre adoquín de acera peatonal.

102-64s: Fisura sobre esquina caja EAAB, también tiene Hundimiento de adoquín de andén.

102-70s: fisuras sobre esquinas tapa de inspección y quiere de tableta tipo toperol.

102-76s: se observa grietas sobre losa de concreto en esquinas de la tapa de inspección sobre acera peatonal.

5006955:

Vía de paso restringido para vehículos y motos de tráfico de paso.

104-45s: Crecimiento de césped sobre adoquín en acera peatonal y también se observa fisuras sobre losa de concreta calzada vehicular.

5006878:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. 3 de 4

Vigente desde: 07/06/2017

7d 48 este, daño en andén por parte de la comunidad, quienes demolieron parte del sardinel y alteraron parte de un paño de adoquín para adecuar una rampa de acceso a lote

5006914:

Sin novedad

5007118:

Sin novedad

5007169:

7b-08 este, Fisura en pavimento, entre sumidero y Pozo de inspección.

7b-08 este, Se observa hundimiento de paño de adoquín.

5007173:

7a 58 este, Se observa hundimiento de paño de adoquín.

7a 52 este, Fisura en concreto en andén contiguo a caja de inspección.

5007185:

7a 11 este, Fisura en pavimento

7a 16 este, rampa construida por la comunidad.

7a 10 este, Se observa hundimiento de paño de adoquín

5007202:

108-57 sur. Fisura en placa de pavimento, saliendo desde pozo de inspección.

108-32 sur, rampa construida por la comunidad

108-23 sur, fisura en pavimento

108-16 sur, Fisura en concreto, en la caja domiciliaria de aguas sanitarias.

5009561:

109-08 sur. Rampa construida por la comunidad

Calle 109 sur 76-23. Presenta grieta en andén de concreto, además de bordillo sin emboquillar.

5007268:

8c-23, el concreto instalado en el andén muestra desgaste (perdida de finos)

5007309:



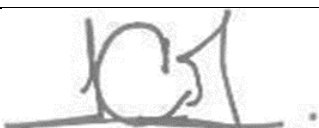
8a-71, se puede observar intervención hecha por parte de la EAAB

8a-46, la comunidad construyó una rampa para acceso a vivienda, sobre la obra construida.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular</p>	<p align="center">ACTA DE REUNIÓN</p>	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 4 de 4
		Vigente desde: 07/06/2017	

3. COMPROMISOS		
	Responsable	Fecha Comprometida

Observaciones:
Ninguna

4. REGISTRO DE ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
CAROLL EDITH CHAVES BLANCO	DMB-CVP	
Jimmy Alexander Guerrero G.	DMB-CVP	
Juan José Ortiz Torrado	DMB-CVP	
Lorena Casas Aldana	DMB - CVP	
Jefferson Moya	DMB-CVP	
Guillermo Meneses	DMB-CVP	