	FORMATO: ACTA DE VISITA PROCESO: DISCIPLINARIO	Versión	2
		Fecha	31/07/2022
		Código	DI-F-01

Radicación:	IUS-2024-486145 / IUS-D-2024-3766007
Implicados:	Milton Hurtado García, María Alejandra Giraldo Buitrago y Consorcio quebrada El Erazo
Cargo y entidad:	Funcionario Alcaldía Municipal de Pereira e interventor
Quejoso:	Informe de servidor publico
Asunto:	Visita técnica
Lugar:	Pereira, Risaralda
Fecha:	22 de enero de 2026

1. ASISTENTES A LA VISTA


NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Carlos Javier Orozco Suárez	Ingeniero Geólogo	Procuraduría General de la Nación
Diana Yaneth Osorio Bernal	Secretaria De Infraestructura	Alcaldía De Pereira
José Diego Tafurth Masso	Ingeniero Contratista	Alcaldía De Pereira
Marco Antonio Rendón Arboleda	Director De Obra De Infraestructura	Alcaldía De Pereira
María Alejandra Giraldo Buitrago	Exdirectora De Obra De Infraestructura, Supervisora Contrato No. 3496 De 2023	Alcaldía De Pereira 2020-2023
Milton Hurtado García	Exsecretario de Infraestructura	Alcaldía De Pereira 2020-2023
Juan Fernando Ramírez	Contratista del Contrato No. 3496 De 2023	Zavico Construcciones
Camila Aguilar Casallas	Geóloga	Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira
Pedro Antonio Chacon Moreno	Ingeniero Civil	Alcaldía de Pereira

2. ORDEN DEL DÍA DE LA VISITA

No.	TEMAS A TRATAR EN LA VISITA
1	Visita técnica al contrato de obra pública No. 3496 de 2023 "Obras de mitigación complementarias para el manejo torrencial de la quebrada El Erazo en el sector comprendido entre los barrios Luis Alberto Duque y Pinares del Café sobre la vía principal"

3. DESARROLLO DE LA VISITA

El día veintiuno (21) de enero de 2026, siendo las 2:00 p. m., se inició la reunión técnica en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Pereira, con la asistencia de los funcionarios y contratistas previamente relacionados. La reunión tuvo como finalidad exponer de manera detallada el estado, alcance y justificación técnica de las obras ejecutadas en el marco del Contrato de

	FORMATO: ACTA DE VISITA PROCESO: DISCIPLINARIO	Versión	2
		Fecha	31/07/2022
		Código	DI-F-01

Obra Pública No. 3496 de 2023, así como atender las inquietudes institucionales frente a la naturaleza y funcionamiento de las intervenciones realizadas.

Durante la sesión, la Supervisora del Contrato y el Contratista de la obra realizaron una presentación técnica estructurada, soportada en actas de obra, diseños, memorias técnicas y registros fotográficos, los cuales fueron aportados en medio digital mediante presentación en formato PowerPoint, la cual fue puesta a disposición para su revisión detallada.

En el desarrollo de la presentación, el Contratista explicó de manera expresa que las obras ejecutadas en la ladera se originaron como respuesta a la emergencia presentada en su momento, derivada de la creciente de la quebrada El Erazo y de los deslizamientos que venían ocurriendo como consecuencia de las altas precipitaciones, los cuales generaron afectaciones directas a los habitantes del sector y a la vía principal.

En ese contexto, precisó que la intervención ejecutada corresponde a una obra de contención, concebida como una medida de atención y mitigación del riesgo en el marco de la emergencia, cuyo objetivo fue confinar el material inestable y reducir la probabilidad de afectaciones mayores. Se reiteró que dicha intervención no corresponde a una obra de estabilización integral del talud, aclaración realizada frente a las interpretaciones que, según se indicó, se habían generado en la comunidad del área de influencia.

Así mismo, se informó que el diseño de la obra contempló una duración estimada inicial de seis (6) meses, atendiendo al carácter provisional de las medidas adoptadas en el marco de la atención de la emergencia; no obstante, se manifestó que, a la fecha de la visita, han transcurrido aproximadamente dos (2) años desde su ejecución, periodo durante el cual la obra ha continuado operando de manera funcional, sin que se hayan reportado fallas estructurales o eventos que comprometan su desempeño.


Adicionalmente, se indicó que el área intervenida presenta actualmente cobertura vegetal, la cual contribuye a la protección superficial del talud, al control de procesos erosivos y a la remediación del suelo frente a posibles procesos de inestabilidad superficial.

Como conclusión de la reunión técnica, y con el fin de verificar in situ lo expuesto de manera documental y digital, los asistentes acordaron la realización de una visita técnica de campo al sector intervenido, programada para el día veintidós (22) de enero de 2026.

En cumplimiento de lo anterior, el día 22 de enero de 2026, siendo las 8:30 a. m., se dio inicio al recorrido de campo en el área donde se ejecutaron las obras objeto del contrato. El recorrido comenzó con la identificación del trazado de la quebrada El Erazo, verificándose la localización y estado de la estructura tipo pompeyano construida, así como sus dimensiones y capacidad para el manejo de crecientes torrenciales asociadas al cauce.

De igual forma, se evidenció la existencia de un canal de evacuación de aguas adyacente a la estructura principal, el cual hace parte integral de las obras ejecutadas y cumple la función de conducción y control de escorrentías.

Durante el recorrido por la ladera intervenida, se identificaron y verificaron los siguientes elementos constructivos: malla eslabonada de confinamiento, cables metálicos de alta relajación de 1/2" con alma

	FORMATO: ACTA DE VISITA PROCESO: DISCIPLINARIO	Versión	2
		Fecha	31/07/2022
		Código	DI-F-01

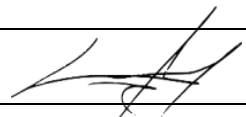

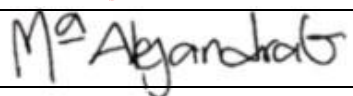
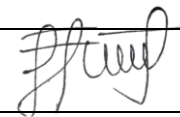
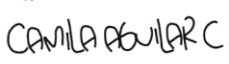

de yute, drenes horizontales en tubería PVC de 3", y trinchos plásticos instalados en la corona del talud para el desvío de aguas lluvias.


Se constató en campo que los elementos anteriormente descritos se encuentran instalados conforme a lo presentado en la documentación técnica, evidenciándose su adecuado funcionamiento. Así mismo, se observó que el talud presenta un perfil estable y vegetalizado, sin presencia de deslizamientos activos, caída de bloques, cantos rodados o movilización de material suelto que represente afectación directa a la vía principal.

Durante la inspección realizada, y con base únicamente en la observación visual efectuada en el momento del recorrido, no se evidenciaron situaciones que permitieran advertir de manera inmediata fallas aparentes en las obras ejecutadas. Así mismo, se observó que los elementos inspeccionados se encontraban cumpliendo la función de contención para la cual fueron implementados, sin que lo anterior constituya una evaluación técnica exhaustiva ni un pronunciamiento definitivo sobre las condiciones de estabilidad del sector.

Siendo las 10:40 a. m., se dio por finalizado el recorrido de campo, dejando constancia de la verificación realizada y dando por concluida la presente visita técnica.

4. FIRMA DE ASISTENTES A LA VISITA

NOMBRE	ENTIDAD	Firma
Carlos Javier Orozco Suárez	Procuraduría General de la Nación	
Diana Yaneth Osorio Bernal	Alcaldía De Pereira	
José Diego Tafurth Masso	Alcaldía De Pereira	
Marco Antonio Rendón Arboleda	Alcaldía De Pereira	
María Alejandra Giraldo Buitrago	Alcaldía De Pereira 2020-2023	
Milton Hurtado García	Alcaldía De Pereira 2020-2023	
Juan Fernando Ramírez	Zavico Construcciones	
Camila Aguilar Casallas	Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira	
Pedro Antonio Chacón Moreno	Alcaldía de Pereira	

	FORMATO: ACTA DE VISITA PROCESO: DISCIPLINARIO	Versión	2
		Fecha	31/07/2022
		Código	DI-F-01

