

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Contrato No.	N/A
Periodo	22 de mayo 2026
Obligaciones asignadas	Obligación no. 10
Actividades ejecutadas	Tabla interna (ver abajo)
Resultados obtenidos	Consolidación del inventario del estado físico de los andenes y sardineles en los segmentos peatonalmente críticos de la localidad de Tunjuelito. Identificación de las discontinuidades en los materiales del espacio público (vaciados en sitio vs. losetas prefabricadas) y su impacto en la seguridad del peatón. Verificación técnica de las rampas de conectividad en esquinas, analizando si cumplen con las pendientes técnicas para accesibilidad universal.
Dificultades	deterioro o desmoronamiento físico en los bordillos/sardineles, fisuras y adicioanlmente vegetación creciendo
Acciones correctivas	Registro detallado en las bases de datos para priorizar la reparación de losetas suelta
Conclusiones	La infraestructura peatonal inspeccionada muestra fallas recurrentes de confinamiento y nivelación. Los andenes pierden su continuidad funcional debido a intervenciones particulares en los accesos de garajes y al desgaste de los sardineles, los cuales ya no contienen adecuadamente el terreno
Relación de evidencias	Registro fotográfico detallado con estampa de tiempo y coordenadas geográficas (GPS), enfocado en la superficie de rodadura peatonal, niveles de sardineles, estado de losetas y rampas de esquinas.
Certificación	Certifico bajo la gravedad de juramento que la información técnica, diagnósticos del espacio público (andenes y sardineles), calificaciones y actividades relacionadas en la presente ficha técnica corresponden fielmente a la realidad evidenciada e inspeccionada en las visitas de campo realizadas durante el periodo reportad
Responsable	Daniela Fernanda Moncada Tovar



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA

BOGOTÁ D.C, MAYO 22 DEL 2026

LOCALIZACIÓN

La presente inspección visual se realizó en el sector correspondiente al barrio Abraham Lincoln, localidad de Tunjuelito, específicamente en el entorno del CAPS Abraham Lincoln, ubicado en la Calle 48B Sur No. 24C-08, Bogotá D.C., como se muestra en la siguiente tabla. La identificación y localización de los segmentos viales fue consultada a través de la base de datos geográfica del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU (<https://webidu.idu.gov.co/sigidu/>)

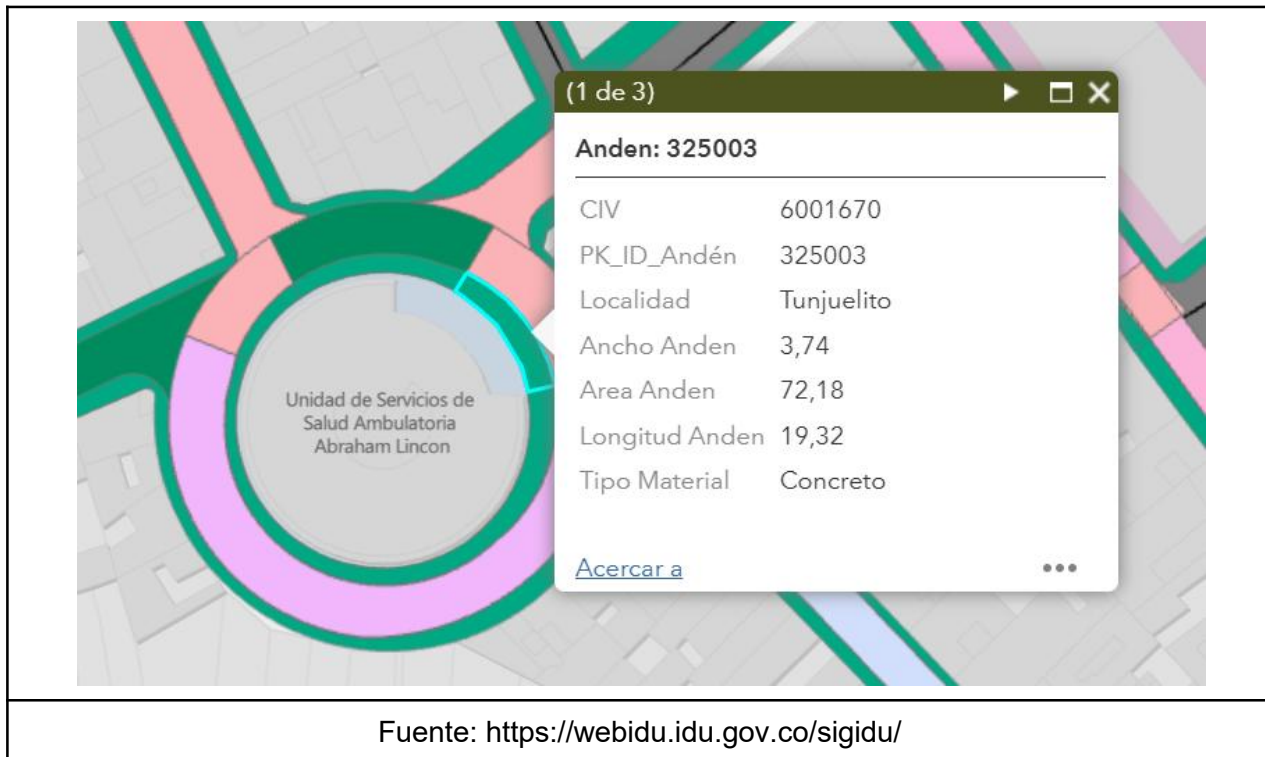

PK_ID: 324992

<https://maps.app.goo.gl/tzTCGmtM4eAYztva6>

PK_ID: 325003

<https://maps.app.goo.gl/vDEe9w5cSqVxDbDh6>

PK_ID: 325535


<https://maps.app.goo.gl/k7DixfuSTAqX8UxN7>

PK_ID: 325787

<https://maps.app.goo.gl/3Y8TwYzMusHc9B8z8>

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VISITA

➤ ESTADO ACTUAL PK_ID 324992

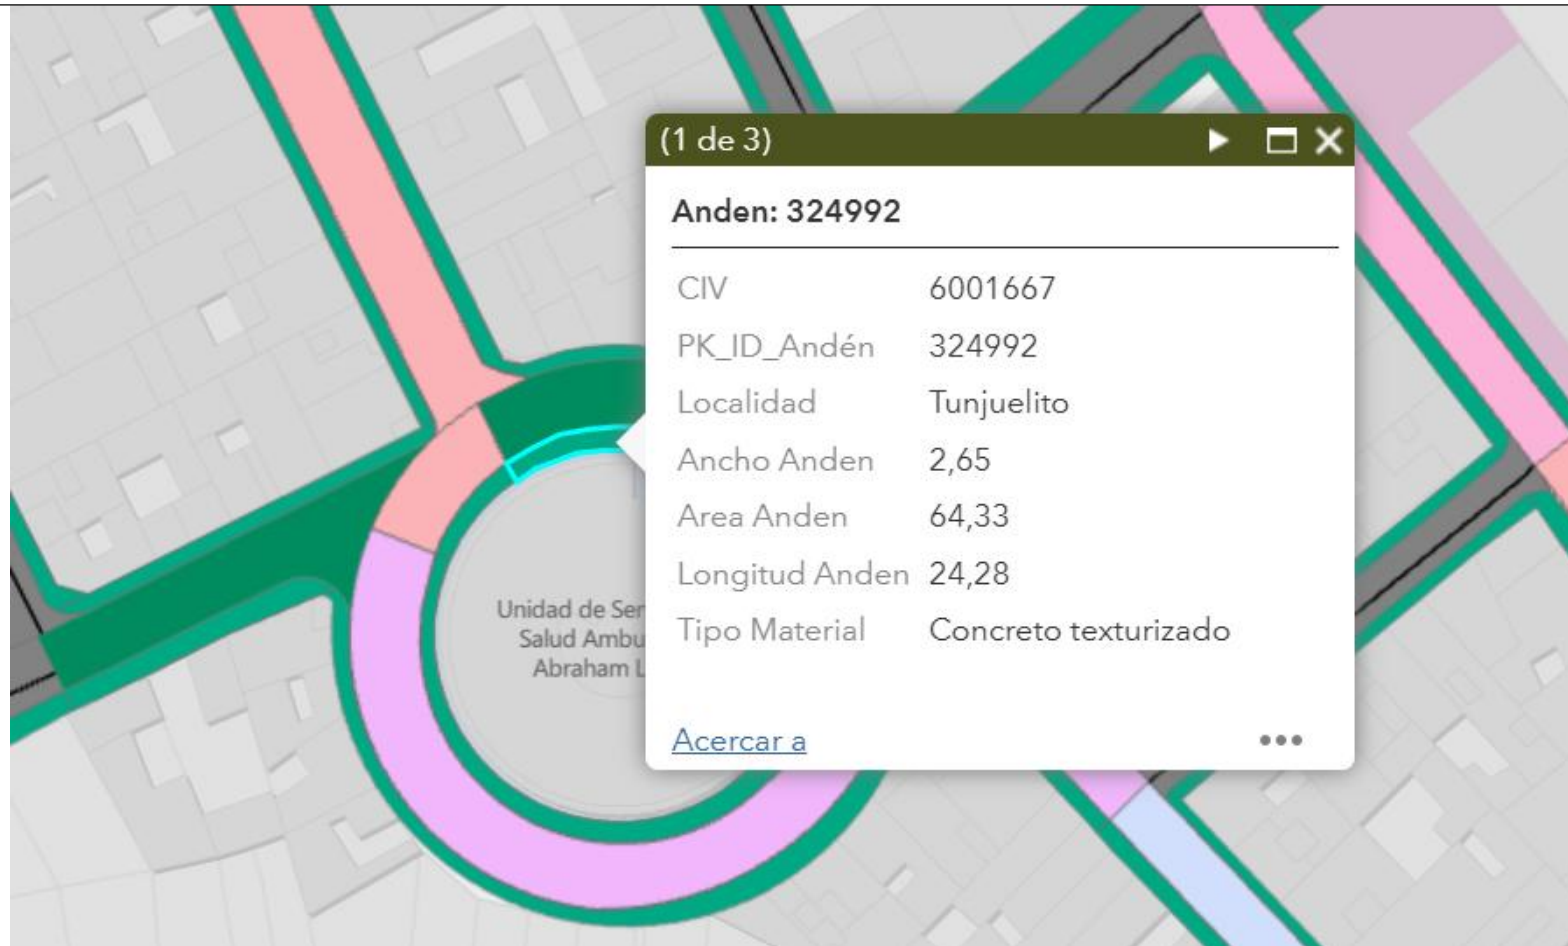

Fuente: <https://webidu.idu.gov.co/sigidu/>



Panorámica CLL 54



Panorámica KR 12

Los andenes observados en las panorámicas de la CLL 54 y KR 12 corresponden a estructuras rígidas en concreto. En ambos casos se evidencian superficies funcionales y continuas, con desgaste superficial leve asociado al uso y condiciones ambientales. Se observan fisuras menores y presencia leve de vegetación en algunos bordes laterales, sin evidencia de escalonamientos, fracturamientos severos, pérdida significativa de material o deformaciones estructurales. En términos generales, los andenes se encuentran en buen estado y mantienen condiciones adecuadas para la circulación peatonal.


	No. Daño:	01
	CIV	6001667
	PK_ID	324992
	Material	Estructura rígida (concreto)
	Ancho Andén	2.65
	Longitud Andén	24.28
	cuenta con losetas táctiles	Ninguna
	Ubicación	Lateral
	Estado	Bueno
	Observaciones:	Se observa presencia de vegetación en zonas laterales, sin evidencia de losas divididas, escalonamientos, pérdida considerable de material o fracturamiento significativo de sardineles.
Panorámica del daño.	Fecha de reporte:	14 de Mayo 2026




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

	No. Daño:	02
	CIV	6001667
	PK_ID	324992
	Material	Estructura rígida (concreto)
	Ancho Andén	2.65
	Longitud Andén	24.28
	cuenta con losetas táctiles	Ninguna
	Ubicación	Lateral
	Estado	Bueno
	Observaciones:	Se observaron fisuras superficiales leves y presencia mínima de vegetación en zonas laterales, sin evidencia de losas divididas, escalonamientos, pérdida considerable de material o fracturamiento significativo de sardineles.
Panorámica del daño.	Fecha de reporte:	14 de Mayo 2026

➤ ESTADO ACTUAL PK_ID

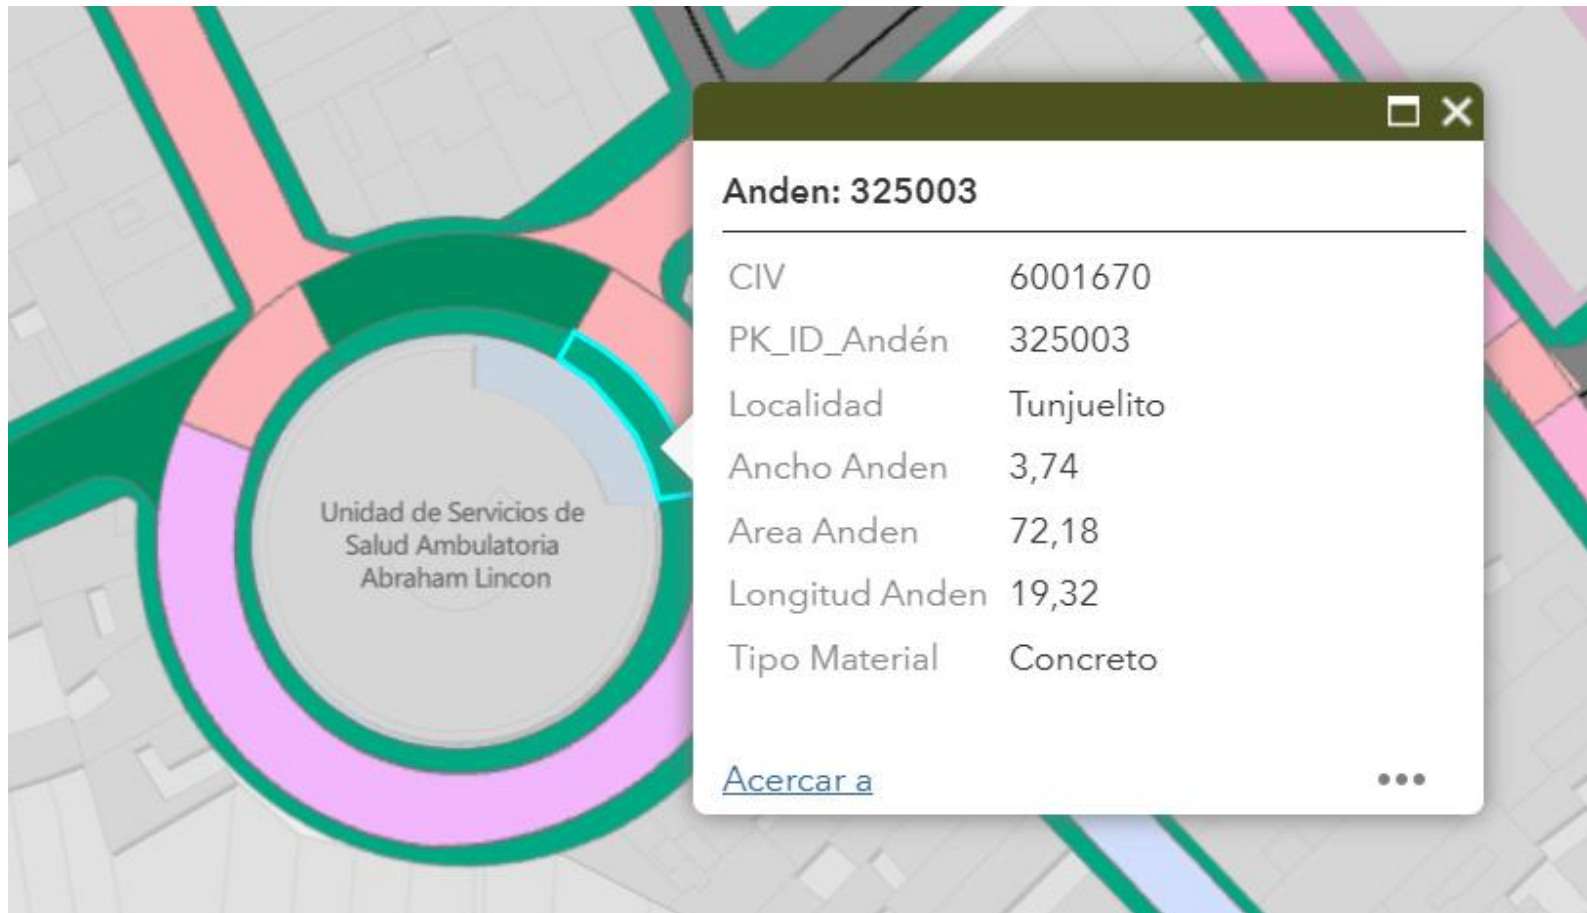

Fuente: <https://webidu.idu.gov.co/sigidu/>

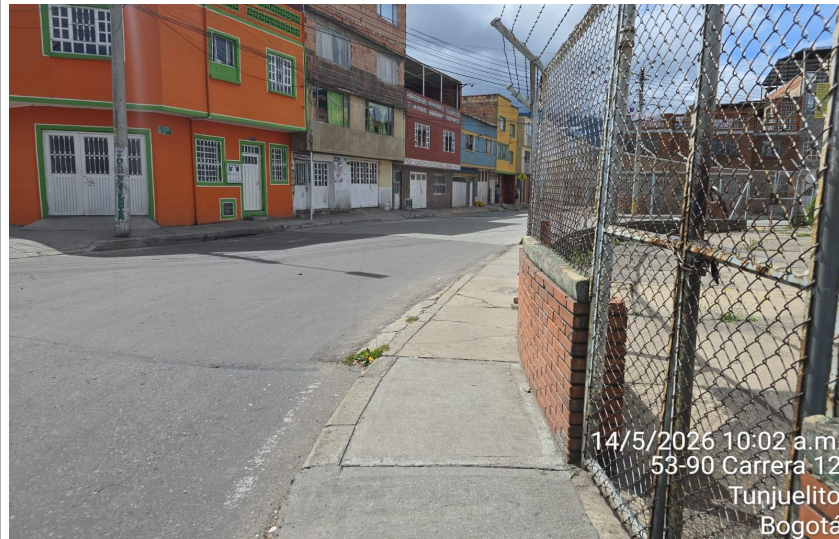

Panorámica KR 12



Panorámica CLL 53 BIS

Los andenes observados en las panorámicas de la KR 12 y CLL 53 BIS corresponden a estructuras rígidas en concreto. Se evidencian superficies continuas y funcionales, con desgaste superficial leve y presencia menor de vegetación en algunos bordes laterales. No se observan daños estructurales significativos como losas divididas, escalonamientos, pérdida considerable de material o fracturamientos severos. En general, los andenes presentan buen estado y condiciones adecuadas para la movilidad peatonal.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno


	No. Daño:	03
	CIV	6001670
	PK_ID	325003
	Material	Estructura rígida (concreto)
	Ancho Andén	3.74
	Longitud Andén	19.32
	cuenta con losetas táctiles	Ninguna
	Ubicación	Lateral
	Estado	Bueno
	Observaciones:	Se evidencia un andén en estructura rígida con presencia de: Fisuras longitudinales leves. Separación superficial entre placas de concreto. Presencia de vegetación menor en el borde del sardinel. Desgaste superficial leve.
Panorámica del daño.	Fecha de reporte:	14 de Mayo 2026




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

	No. Daño:	04
	CIV	6001670
	PK_ID	324992
	Material	Estructura rígida (concreto)
	Ancho Andén	3.74
	Longitud Andén	19.32
	cuenta con losetas táctiles	Ninguna
	Ubicación	Lateral, contiguo al sardinel
	Estado	Bueno
	Observaciones:	Se observa un andén en estructura rígida con: Superficie continua en concreto. Leve acumulación de suciedad en el borde junto al sardinel. Presencia menor de vegetación lateral. No se evidencian fracturamientos severos, escalonamientos ni pérdida significativa de material.
Panorámica del daño.	Fecha de reporte:	14 de Mayo 2026

➤ ESTADO ACTUAL PK_ID 325535

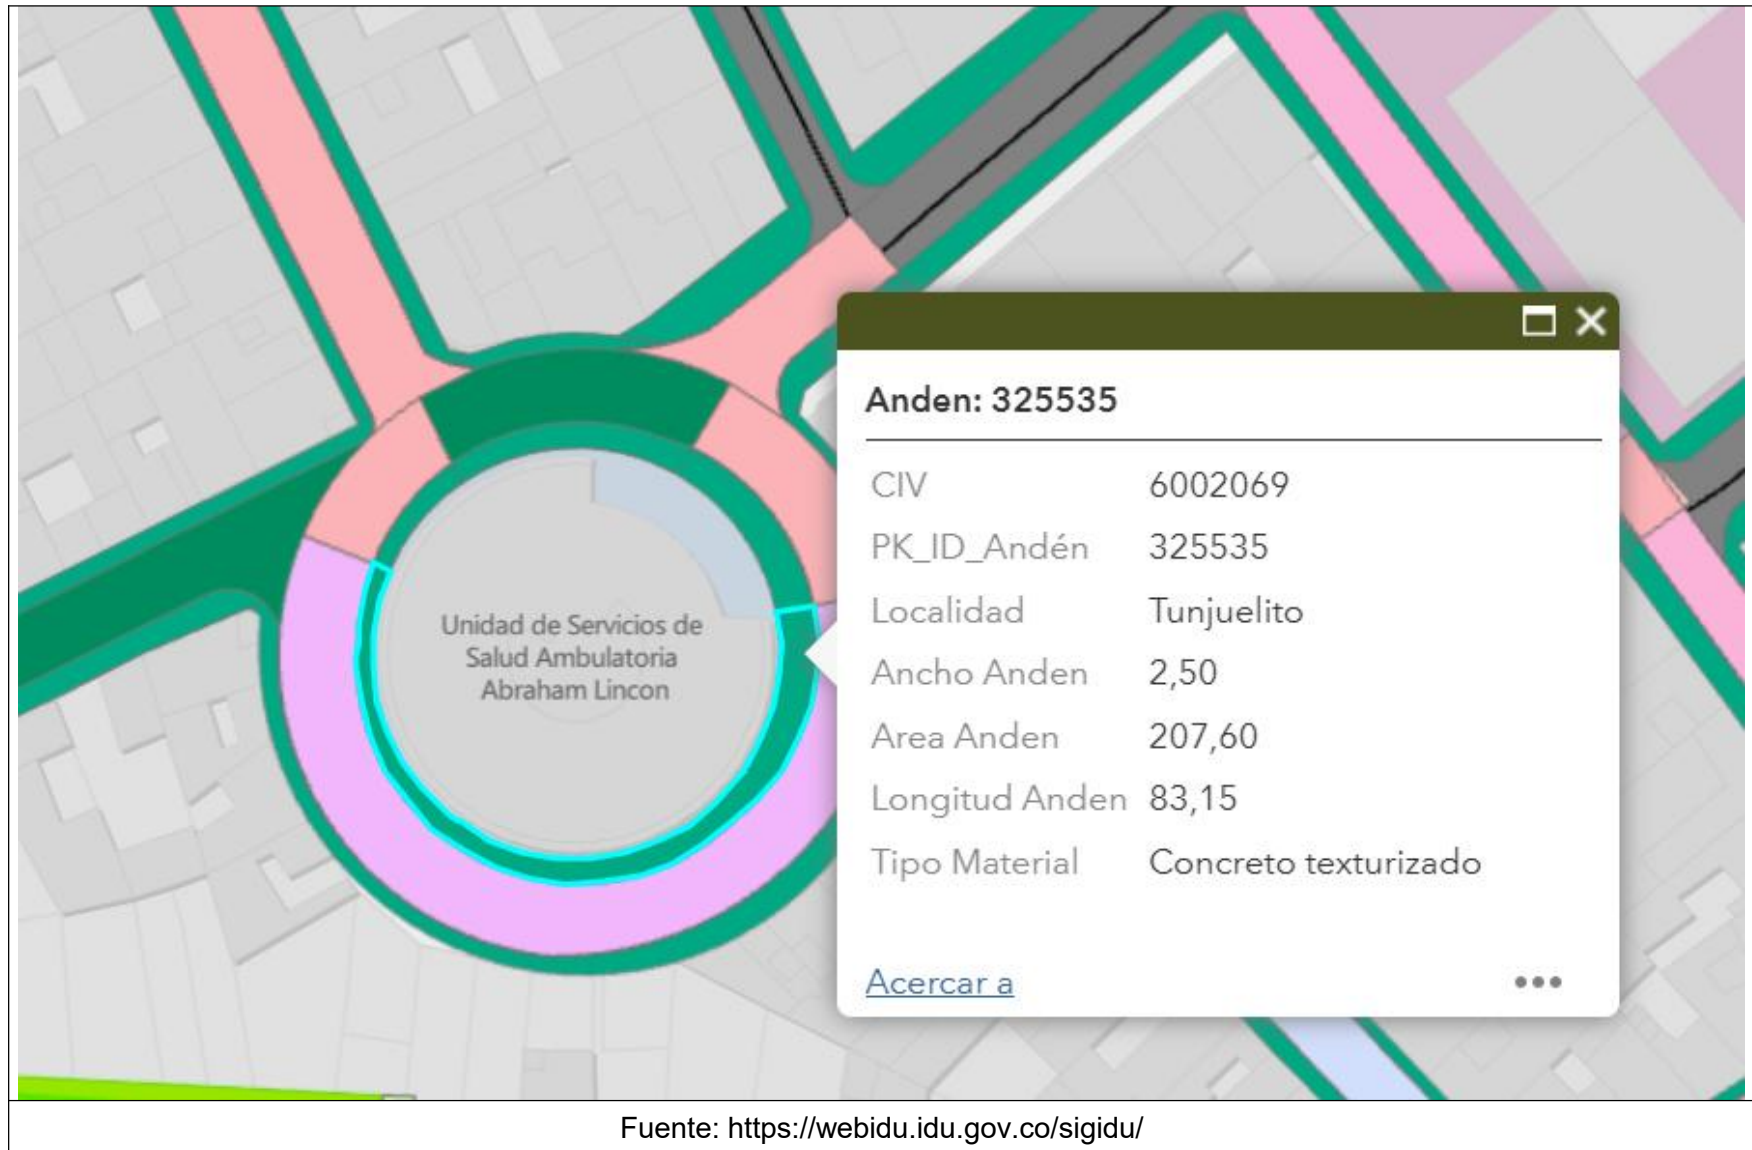

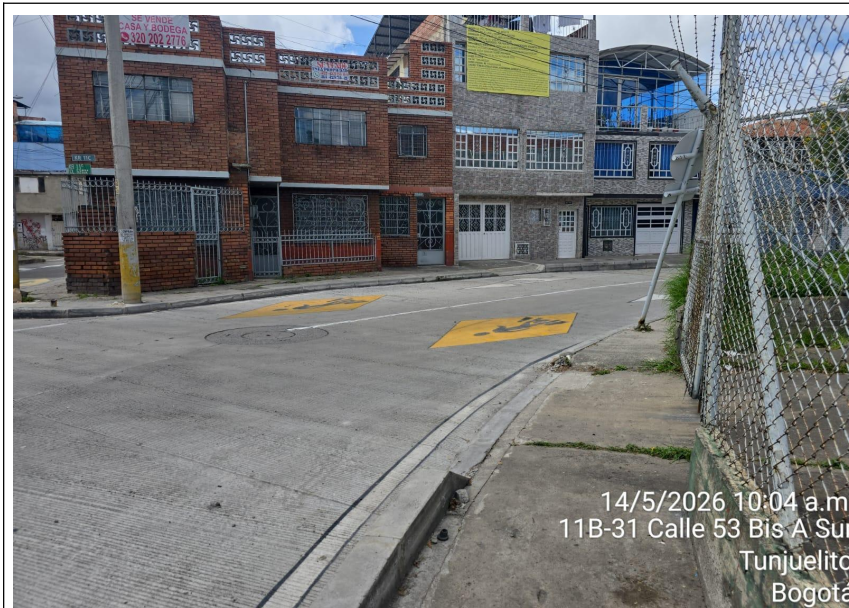

Panorámica CLL 53 BIS A SUR



Panorámica KR 12


Se evidencian superficies continuas y funcionales, con desgaste superficial leve asociado al uso y condiciones ambientales. Asimismo, se observa presencia de vegetación lateral en algunos tramos contiguos al cerramiento. No se identifican daños estructurales significativos como escalonamientos, fracturamientos severos, pérdida considerable de material o losas divididas. En términos generales, los andenes presentan buen estado y condiciones adecuadas para la circulación peatonal.

 14/5/2026 10:04 a.m. 11B-31 Calle 53 Bis A Sur Tunjuelito Bogotá	No. Daño:	05
	CIV	6002069
	PK_ID	325535
	Material	Estructura rígida (concreto)
	Ancho Andén	2.50
	Longitud Andén	83.15
	cuenta con losetas táctiles	Ninguna
	Ubicación	Costado lateral junto al sardinel y zona de unión entre placas del andén.
	Estado	Bueno
	Observaciones:	Se evidencia desgaste superficial leve, presencia menor de vegetación en juntas y bordes laterales, así como fisuras superficiales aisladas sin compromiso estructural. No se observan escalonamientos, pérdida significativa de material ni fracturamientos severos.
Panorámica del daño.	Fecha de reporte:	14 de Mayo 2026

 14/5/2026 10:04 a.m. 11B-31 Calle 53 Bis A Sur Tunjuelito Bogotá	No. Daño:	06
	CIV	6002069
	PK_ID	325535
	Material	Estructura rígida (concreto)
	Ancho Andén	2.50
	Longitud Andén	83.15
	cuenta con losetas táctiles	Ninguna
	Ubicación	Esquina lateral del andén contigua al sardinel y borde peatonal.
	Estado	Regular
	Observaciones	Se evidencia desgaste superficial leve, presencia menor de vegetación en laterales, Pérdida localizada de material en esquina del andén, así como fisuras superficiales aisladas sin compromiso estructural.
Panorámica del daño.	Fecha de reporte:	14 de Mayo 2026

 14/5/2026 10:06 a.m. 53-86 Carrera 11c Tunjuelito Bogotá	No. Daño:	07
	CIV	6002069
	PK_ID	325535
	Material	Estructura rígida (concreto)
	Ancho Andén	2.50
	Longitud Andén	83.15
	cuenta con losetas táctiles	Ninguna
	Ubicación	Lateral, contiguo al sardinel y borde de circulación
	Estado	Regular
	Observaciones:	Se observa desgaste superficial del concreto y presencia de vegetación invasiva proveniente de la zona verde lateral, tambien deterioro y agrietamiento en la caja de inspección ubicada sobre el andén, presentando fisuras en su contorno y separación entre la tapa y la superficie de concreto adyacente
Panorámica del daño.	Fecha de reporte:	14 de Mayo 2026

➤ ESTADO ACTUAL PK_ID 325787

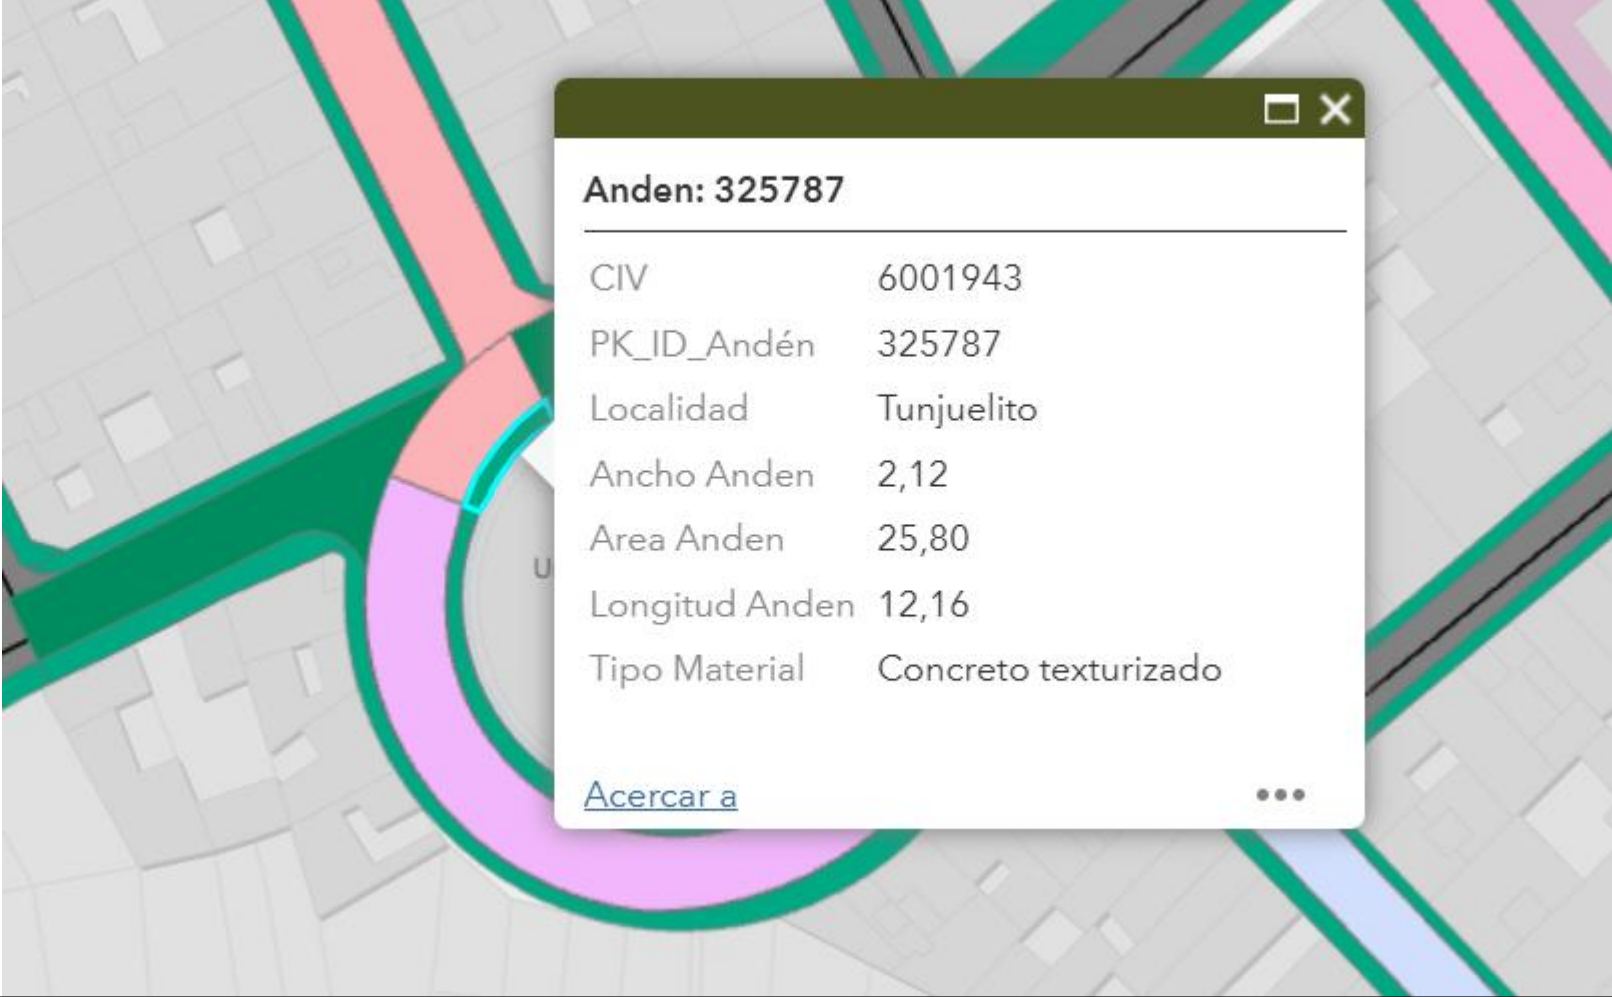

Anden: 325787

CIV	6001943
PK_ID_Andén	325787
Localidad	Tunjuelito
Ancho Anden	2,12
Area Anden	25,80
Longitud Anden	12,16
Tipo Material	Concreto texturizado

[Acercar a](#) ...

Fuente: <https://webidu.idu.gov.co/sigidu/>



Panorámica KR 12



Panorámica CLL 54 SUR

En los andenes observados en las panorámicas de la KR 12 y CLL 54 SUR, se evidencia desgaste superficial leve, presencia de fisuras menores y acumulación de vegetación lateral sobre el borde contiguo al cerramiento. Asimismo, se observa presencia de residuos menores y suciedad superficial en algunos sectores del sardinell. No se identifican daños estructurales significativos como losas divididas, escalonamientos o pérdida considerable de material. En términos generales, los andenes presentan condiciones funcionales adecuadas para el tránsito peatonal.



RESUMEN DE LOS DAÑOS

No. Daño	Estado	Tipo de Falla	Ubicación	CIV	PK_ID
01	Bueno	Presencia de vegetación en bordes	Lateral	6001667	324992
02	Bueno	Presencia de vegetación lateral	Lateral	6001667	324992
03	Bueno	Fisuras	Lateral, contiguo al sardinel	6001670	325003
04	Bueno	Presencia de vegetación lateral	Lateral, contiguo al sardinel	6001670	325003
05	Bueno	Presencia de vegetación en separación de placas	lateral junto al sardine	6002069	325535
06	Regular	Pérdida localizada de material	Esquina lateral y borde peatonal.	6002069	325535
07	Regular	Fisuración y desprendimiento perimetral en caja de inspección.	lateral, sardinel y borde de circulación	6002069	325535




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

CONCLUSIÓN

De acuerdo con la inspección visual realizada en el barrio Abraham Lincoln, localidad de Tunjuelito, específicamente en el CAPS Abraham Lincoln, se concluye que tanto el segmento vial como los andenes evaluados presentan condiciones generales favorables y funcionales para la movilidad vehicular y peatonal.

El segmento vial, conformado por pavimento asfáltico, se encuentra en buen estado general, evidenciando únicamente deterioros leves asociados a desgaste superficial, sin presencia de daños estructurales significativos, hundimientos, huecos o intervenciones recientes por parte de empresas de servicios públicos.

Por su parte, los andenes inspeccionados corresponden a estructuras rígidas en concreto y presentan afectaciones menores tales como fisuras superficiales leves, desgaste por uso, presencia localizada de vegetación en bordes y pequeñas pérdidas de material en algunos sectores puntuales. Sin embargo, dichas afectaciones no comprometen la estabilidad ni la funcionalidad de las superficies peatonales.

Elaborado Por:	
Firma: 	
Contratista: Daniela Fernanda Moncada Tovar	
Técnica Área de Infraestructura CPS 319 - 2026 FDLT.	
Revisado Por:	Aprobado Por:
Firma:	Firma:
Contratista: Andrea Alejandra Hernández	Contratista: Diego Caballero Rojas
Profesional Área de Infraestructura CPS 037- 2026 FDLT.	Profesional Área de Infraestructura CPS 052 - 2026 FDLT.

Nota: Los planteamientos reflejados del presente informe están basados en las características y detalles observados durante la inspección efectuada el día de la visita, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o fenómenos no detectables que se escapan del alcance de este informe. Su vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la problemática observada.

CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSÁN
 Alcaldesa Local de Tunjuelito



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

alcalde.tunjuelito@bobiernobogota.gov.co