

 CLUB MILITAR	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: LA-M02-F65 Versión: 2 Fecha: 08/11/2018 Página 02 de 04
--	------------------------	--

Informe de actividades # 4 correspondiente al mes de marzo 2026.

1. No. DEL CONTRATO	CM-341 - 2025
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	30 de diciembre de 2025
3. POLIZA DE SEGUROS	#18-44-101111489
4. CRP	CRP-25025-CTO-CM-0341-2025 Fecha expedición: 30 de diciembre de 2025 Unidas/Sub-unidad ejecutora: CM-GESTION GENERAL ADMINISTRATIVA Dependencia: Mantenimiento Posición catálogo de gasto: A-05-01-02-008-005 Servicios de Soporte Fuente: Propios Recurso: 20
5. VALOR A PAGAR	VALOR DE VEITICEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$26.950.000),
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	30 de diciembre de 2025
7. CONTRATISTA	Nombre completo: MARTIN ENRIQUE CASTILLO CRUZ Identificación No. 79.613.015 Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección – ciudad de residencia: Carrera 79 # 38c sur - 33 Teléfono de contacto: 323 9674742 E-mail de contacto: emartincastillo555@gmail.com
8. SUPERVISOR	Nombre completo: JT(R) ROBINSON ORJUELA Cargo Responsable de Mantenimiento Club Militar.
9. OBJETO CONTRACTUAL	OPS SPPAL CTO-CM-341-2025 Brindar apoyo en la instalación, mantenimiento, determinación y reparación de daños eléctricos en el CLUB MILITAR
10. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Apoyar en la elaboración de los paneles de control y realizar la revisión del cableado 2. Apoyar conectando los equipos de audio y de comunicación a la electricidad tanto como los dispositivos de climatización y de señalización 3. Apoyar en la instalación, alteración, reparación y reemplazo de componentes de luz y equipos de control y distribución eléctrica, tales como interruptores, relés, sensores, tableros de distribución y demás componentes o artefactos eléctricos. 4. Apoyar en la instalación de los equipos eléctricos por instrucciones del Supervisor del contrato, a fin de garantizar una operatividad ecológicamente responsable y segura. 5. Colaborar en la interpretación y lectura de los planos de esquemas y bocetos de elementos eléctricos, diagramas de circuito y especificaciones de códigos eléctricos para determinar la disposición del cableado en edificaciones nuevas o existentes.

	6. Apoyar en la revisión, instalación, reemplazo y/o reparación de los generadores, alternadores y baterías industriales de almacenamiento 7. Apoyar en la detección de los fallos y aislar los desperfectos o averías presentes en sistemas eléctricos y electrónicos, además de desinstalar y reemplazar los componentes defectuosos. 8. Utilizar las secuencias establecidas para la detección de averías, verificar las series de posibilidades que involucren el hecho de si el equipo está conectado a la toma de corriente o no, además de verificar los diagramas de diagnóstico en el computador, a los fines de precisar la ubicación y naturaleza de la falla. 9. Apoyar en la corrección de la conexión y el cableado de los controles de la maquinaria, a fin de evitar generar daños o condiciones potencialmente peligrosas. 10. Apoyar en la realización de los programas de mantenimiento preventivo y llevar un registro detallado al respecto en los formatos de calidad. 11. Colaborar ensayando los equipos y los componentes eléctricos y electrónicos para verificar la continuidad de la electricidad, corriente, voltaje y resistencia haciendo uso de dispositivos de prueba como voltímetros y amperímetros para garantizar la compatibilidad y seguridad de los sistemas. 12. Colaborar verificando que las operaciones de mantenimiento eléctrico cumplan con la legislación aplicable y prácticas comerciales. 13. Apoyar en la elaboración de una lista de chequeo a los equipos que se les realizan el mantenimiento preventivo y correctivo.
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Se realizó revisión y reparación de nevera industrial vertical de dos puertas #47 PLACA # 225394 ubicada en la cocina salón Colombia, revisión de sistema eléctrico se encuentra algunas partes desconectadas se realiza las respectivas conexiones según el diagrama eléctrico, se revisa el control de temperatura no enciende está en cortocircuito la tarjeta esta es una de las fallas se procede a sustituirlo por uno nuevo, se realizó programación de parámetros, ajuste de tornillería en las puertas, se realizó sustitución de Relay y térmico de arranque del compresor, se realizaron pruebas y se coloca en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA 2. se realizó revisión y reparación de nevera industrial de dos puertas ubicada en la cocina de socios # 51 placa # 1036, se verificó alimentación del sistema eléctrico voltaje y corriente, se revisa el estado del cableado y protecciones, se instala manifold para medir presión de alta se evidencia que el gas refrigerante no llega hasta la evaporadora tubo capilar obstruido, se procede a realizar la sustitución de tubo capilar por uno nuevo, se realizó la recuperación de gas refrigerante 404^a, se realizaron pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA.

3. se realizó revisión y reparación de nevera industrial tipo mesa fría horizontal 2 puertas ubicada en mini bar de bolos # 25 placa # 1816, se verificó alimentación del sistema eléctrico voltaje y corriente, se revisa el estado del cableado y protecciones, trabajos realizados, se desmonta compresor averiado, instalación de compresor nuevo con la capacidad adecuada de 1/3 hp, revisión de soportes, nivelación y conexiones eléctricas, aplicación de soldadura con proceso adecuado, instalación de válvula de servicio, instalación de filtro nuevo para eliminar humedad y partículas, se retira se instala manifold para medir presión de alta, retiro de capilar obstruido, instalación de nuevo capilar según diseño del sistema diámetro del capilar es 0.31 por 3 metros, se realizó la recuperación de gas refrigerante 134^a , verificaciones de presiones de trabajo y temperatura, se realizaron pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA.

4. se realizó mantenimiento a lavadora industrial carini bassina 125, placa # 228606, ubicada sótano área de lavandería, fallas que presentó la lavadora no drena el agua, se revisa y se evidencia obstrucción (pelusa, residuos, monedas, accesorios metálicos), sello o diafragma deteriorado, desmonte de válvula de descarga, retirar tornillos y abrazaderas, retirar residuos sólidos, limpiar asiento de la válvula, revisar paso libre del agua, se revisa sello o empaques, diafragma se revisa que no tenga grietas, revisión de bobina medir continuidad, verificación de voltaje de alimentación, instalar nuevamente la válvula de descarga, ajuste de conexiones, se ejecutó ciclo de lavado, activación de la válvula se realizaron pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA.

5. se realizó mantenimiento y reparación de nevera industrial vertical de dos puertas # 9 placa # 5249 ubicada en el área de alimentos y bebidas la despensa, se verificó alimentación del sistema eléctrico voltaje y corriente, se revisa el estado del cableado y protecciones, se instala manifold para medir presión de alta se evidencia que el gas refrigerante no llega hasta la evaporadora tubo capilar obstruido, se procede a realizar la sustitución de tubo capilar por uno nuevo, se realizó cambio de filtro deshidratador, se realizó la recuperación de gas refrigerante 404^a , se realizaron pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA.

6. se realizó mantenimiento y reparación de nevera industrial vertical de dos puertas # 4 placa # 1050 ubicada en el área de alimentos y bebidas la despensa, se verificó alimentación del sistema eléctrico voltaje y corriente, se revisa el estado del cableado y protecciones, se instala manifold para medir presión de alta se evidencia que el gas refrigerante no llega hasta la evaporadora tubo capilar obstruido, se procede a realizar la sustitución de tubo capilar por uno nuevo, se realizó cambio de filtro deshidratador, se realizó la recuperación de gas refrigerante 404^a , se realizaron pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA.

7. se realizó mantenimiento y reparación de equipo de refrigeración cuarto frío # 4 placa # 200136, se intervino el equipo por falla no realizaba el ciclo de congelación, revisión del sistema de alimentación eléctrica, sistemas de mando, medición de voltaje y amperaje de la unidad motor unidad compresora, con el manifold se realizó mediciones de presión al sistema, el mantenimiento correctivo fue enfocado en limpiar , reparar y establecer el circuito de refrigeración, probablemente por contaminación y restricción en la

	línea, este tipo de trabajo es clave para evitar daños mayores en el compresor y recuperar la eficiencia del sistema, se realizó cambio de aceite POE-32 del Cartier del motor por estar contaminado, cambio de filtro deshidratador, recuperación de gas refrigerante 507ª, remplazo de tubería contaminada, aplicación de soldadura en cobre y limpieza del sistema, pruebas de hermeticidad, se realizó vacío profundo para la eliminación de humedad en el sistema, pruebas de funcionamiento, con el manifold se toma presiones de alta y baja, se verifica temperatura del evaporador, con sumo del compresor, el equipo se deja en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA 8. se realizó revisión y reparacion de nevera vertical industrial de una puertas ubicada en la cocina de empleados # 53 placa # 1052, se verifico alimentación del sistema eléctrico voltaje y corriente, se revisa el estado del cableado y protecciones, se instala manifold para medir presión de alta se evidencia que hay fugas en el sistema de gas refrigerante, se procede a reparar las fugas en la tubería, tubo capilar obstruido, se procede a realizar la sustitución de tubo capilar por uno nuevo, se realizó la recuperación de gas refrigerante 404ª , se realizaron pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA. 9. se realizó mantenimiento correctivo nevera industrial de 2 puertas destinada a conservación de productos refrigerados, #32 placa # 156625 ubicada en la cocina de socios, después de la inspección técnica se determinó: compresor en estado defectuoso (bobina en corto/compresor trabado), alto consumo de corriente al intentar arranque, obstrucción en el tubo capilar, actividades realizadas: desmonte del compresor averiado, limpieza interna del sistema de refrigeración, instalación de compresor nuevo compatible con e sistema, cambio de filtro deshidratador, realización de vacío profundo al sistema, carga de gas refrigerante 134ª según especificaciones del fabricante, revisión y ajustes de conexiones eléctricas, pruebas de funcionamiento general, resultados: el equipo quedo operando correctamente, compresor funcionando dentro de parámetros normales, presión de trabajo estables, temperatura alcanzando niveles adecuados de refrigeración, no se detectan fugas en el sistema, CLUB MILITAR BOGOTA 10. se realizó mantenimiento y reparacion equipo secadora industrial carini placa # 228611, el equipo presenta las siguientes anomalías: no genera calor, apagado inesperado durante la operación, olor a gas / combustión irregular, obstrucción en quemador sucio, termostato fura de calibración, fallo en encendido (electrodo), actividades realizadas: limpieza interna de quemadores y cámara de combustión, desarme y limpieza de ducto de evacuación, ajuste calibración de termostato, verificación y ajuste del sistema de encendido, revisión de fugas en línea de gas, se realizaron pruebas operativas verificando: encendido correcto del sistema, combustión estable y uniforme, temperatura dentro de rangos normales, flujo de aire adecuado, funcionamiento continuo sin fallas, resultado final equipo queda operativo funcionando dentro de parámetros normales, CLUB MILITAR BOGOTA
--	---

FUNCIONES DE SERVICIOS GENERALES	
FOTO 1	OBSERVACIONES 1. Se realizo revisión y reparacion de nevera industrial vertical de dos puertas #47 PLACA # 225394 ubicada en la cocina salón Colombia, revisión de sistema eléctrico se encuentra



algunas partes desconectadas se realiza las respectivas conexiones según el diagrama eléctrico, se revisa el control de temperatura no enciende esta en cortocircuito la tarjeta esta es una de las fallas se procede a sustituirlo por uno nuevo, se realizó programación de parámetros, ajuste de tornillería en las puertas, se realizó sustitución de Relay y térmico de arranque del compresor, se realizaron pruebas y se coloca en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA

FOTO 2



2. se realizó revisión y reparación de nevera industrial de dos puertas ubicada en la cocina de socios # 51 placa # 1036, se verifico alimentación del sistema eléctrico voltaje y corriente, se revisa el estado del cableado y protecciones, se instala manifold para medir presión de alta se evidencia que el gas refrigerante no llega hasta la evaporadora tubo capilar obstruido, se procede a realizar la sustitución de tubo capilar por uno nuevo, se realizó la recuperación de gas refrigerante 404^a, se realizaron pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA.



FOTO 3

3. se realizó revisión y reparación de nevera industrial tipo mesa fría horizontal 2 puertas ubicada en mini bar de bolos # 25 placa # 1816, se verifico alimentación del sistema eléctrico voltaje y corriente, se revisa el estado del cableado y protecciones, trabajos realizados, se desmonta compresor averiado, instalación de compresor nuevo con la capacidad adecuada de 1/3 hp, revisión de soportes, nivelación y conexiones eléctricas, aplicación de soldadura con proceso



adecuado, instalación de válvula de servicio, instalación de filtro nuevo para eliminar humedad y partículas, se retira se instala manifold para medir presión de alta, retiro de capilar obstruido, instalación de nuevo capilar según diseño del sistema diámetro del capilar es 0.31 por 3 metros, se realizó la recuperación de gas refrigerante 134^a, verificaciones de presiones de trabajo y temperatura, se realizaron pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA.



FOTO 4



4. se realizo mantenimiento a lavadora industrial carini bassina 125, placa # 228606, ubicada sótano área de lavandería, fallas que presento la lavadora no drena el agua, se revisa y se evidencia obstrucción (pelusa, residuos, monedas, accesorios metálicos), sello o diafragma deteriorado, desmonte de válvula de descarga, retirar tornillos y abrazaderas, retirar residuos sólidos, limpiar asiento de la válvula, revisar paso libre del agua, se revisa sello o empaques, diafragma se revisa que no tenga grietas, revisión de bobina medir continuidad, verificación de voltaje de alimentación, instalar nuevamente la válvula de descarga, ajuste de conexiones, se ejecuto ciclo de lavado, activación de la válvula se realizaron pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA.

FOTO 5

5. se realizo mantenimiento y reparacion de nevera industrial vertical de dos puertas # 9 placa # 5249 ubicada en el área de alimentos y bebidas la despensa, se verifico alimentación del sistema eléctrico voltaje y corriente, se revisa el estado del cableado y protecciones, se instala manifold para medir presión de alta se evidencia que el gas refrigerante no llega hasta la evaporadora tubo capilar obstruido, se procede a realizar la sustitución de tubo capilar



por uno nuevo, se realizó cambio de filtro deshidratador, se realizó la recuperación de gas refrigerante 404^a, se realizaron pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA.



FOTO 6



6. se realizó mantenimiento y reparación de nevera industrial vertical de dos puertas # 4 placa # 1050 ubicada en el área de alimentos y bebidas la despensa, se verifico alimentación del sistema eléctrico voltaje y corriente, se revisa el estado del cableado y protecciones, se instala manifold para medir presión de alta se evidencia que el gas refrigerante no llega hasta la evaporadora tubo capilar obstruido, se procede a realizar la sustitución de tubo capilar por uno nuevo, se realizó cambio de filtro deshidratador, se realizó la recuperación de gas refrigerante 404^a, se realizaron pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA.



FOTO 7



FOTO 8

7. se realizo mantenimiento y reparacion de equipo de refrigeración cuarto frio # 4 placa # 200136, se intervino el equipo por falla no realizaba el ciclo de congelación, revisión del sistema de alimentación eléctrica, sistemas de mando, medición de voltaje y amperaje de la unidad motor unidad compresora, con el manifold se realizó mediciones de presión al sistema, el mantenimiento correctivo fue enfocado en limpiar , reparar y establecer el circuito de refrigeración, probablemente por contaminación y restricción en la línea, este tipo de trabajo es clave para evitar daños mayores en el compresor y recuperar la eficiencia del sistema, se realizo cambio de aceite POE-32 del Cartier del motor por estar contaminado, cambio de filtro deshidratador, recuperación de gas refrigerante 507^a, remplazo de tubería contaminada, aplicación de soldadura en cobre y limpieza del sistema, pruebas de hermeticidad, se realizo vacío profundo para la eliminación de humedad en el sistema, pruebas de funcionamiento, con el manifold se toma presiones de alta y baja, se verifica temperatura del evaporador, con sumo del compresor, el equipo se deja en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA

8. se realizó revisión y reparacion de nevera vertical industrial de una puertas ubicada en la cocina de empleados # 53 placa # 1052, se verifico alimentación del sistema eléctrico voltaje y corriente, se revisa el estado del cableado y protecciones, se instala manifold para medir presión de alta se evidencia que hay fugas en el sistema de gas refrigerante, se procede a reparar las fugas en la tubería, tubo capilar obstruido, se procede a realizar la sustitución de tubo capilar por uno nuevo, se realizó la recuperación de gas refrigerante

	404ª , se realizaron pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA.
FOTO 9 	9. se realizo mantenimiento correctivo nevera industrial de 2 puertas destinada a conservación de productos refrigerados, #32 placa # 156625 ubicada en la cocina de socios, después de la inspección técnica se determinó: compresor en estado defectuoso (bobina en corto/compresor trabado), alto consumo de corriente al intentar arranque, obstrucción en el tubo capilar, actividades realizadas: desmonte del compresor averiado, limpieza interna del sistema de refrigeración, instalación de compresor nuevo compatible con e sistema, cambio de filtro deshidratador, realización de vacío profundo al sistema, carga de gas refrigerante 134ª según especificaciones del fabricante, revisión y ajustes de conexiones eléctricas, pruebas de funcionamiento general, resultados: el equipo quedo operando correctamente, compresor funcionando dentro de parámetros normales, presión de trabajo estables, temperatura alcanzando niveles adecuados de refrigeración, no se detectan fugas en el sistema, CLUB MILITAR BOGOTA
FOTO 10	10. se realizo mantenimiento y reparacion equipo secadora industrial carini placa # 228611, el equipo presenta las siguientes anomalías: no genera calor, apagado inesperado durante la operación, olor a gas / combustión irregular, obstrucción en quemador sucio, termostato fura de calibración, fallo en encendido (electrodo), actividades realizadas: limpieza interna de quemadores y cámara de combustión, desarme y limpieza de ducto de evacuación, ajuste calibración de termostato, verificación y




ajuste del sistema de encendido, revisión de fugas en línea de gas, se realizaron pruebas operativas verificando: encendido correcto del sistema, combustión estable y uniforme, temperatura dentro de rangos normales, flujo de aire adecuado, funcionamiento continuo sin fallas, resultado final equipo queda operativo funcionando dentro de parámetros normales, CLUB MILITAR BOGOTA

Para constancia se firma en Bogotá D.C marzo 2026.

Martin Enrique Castillo Cruz

Martin Enrique Castillo Cruz
Firma de Contratista

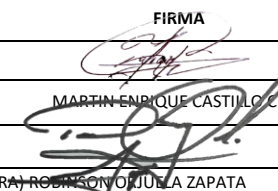 CLUB MILITAR		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Contrato No. CM-341-2025				FECHA: 30/12/2025				
OBJETO CONTRACTUAL: El CONTRATISTA SE OBLIGA A BRINDAR APOYO EN LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, DETERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS ELÉCTRICOS EN EL CLUB								
CONTRATISTA: MARTIN ENRIQUE CASTILLO CRUZ NIT/CC/CE 79.613.015								
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR								
FECHA: MARZO DE 2026		HORA:		ENTREGA PARCIAL No.: 4		ENTREGA UNICA :		
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		DIRECCION :		Cra 50 No. 15-80				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:								
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		
CLUB MILITAR		JT(RA) ROBINSON ORJUELA ZAPATA		JEFE AREA MANTENIMIENTO CM		SUPERVISOR Contrato No. CM-341-2025		
PERSONA NATURAL		MARTIN ENRIQUE CASTILLO CRUZ		PRESTACION DE SERVICIOS		CONTRATISTA		
EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA No.:				Contrato No. CM-341-2025				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		CLUB MILITAR						
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR								
SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:								
ITEM		DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1		El CONTRATISTA SE OBLIGA A BRINDAR APOYO EN LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, DETERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS ELÉCTRICOS EN EL CLUB MILITAR.						3,850,000.00
						VALOR SIN I.V.A		3,850,000.00
						VALOR I.V.A		0.00
						VALOR TOTAL		3,850,000.00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN								
OBJETO DEL CONTRATO:		ANEXO DEL CONTRATO No.:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		
NORMA TECNICA:		CUAL? :						
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN								
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA		x						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				x				
CERTIFICACION EXPEDIDA				x				
MEDIO AUDIVISUAL				x				
DATOS DEL RECIBO								
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE								
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN								
COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.								
OBSERVACIONES GENERALES :								
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :								
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		
PERSONA NATURAL		MARTIN ENRIQUE CASTILLO CRUZ		PRESTACION DE SERVICIOS		CONTRATISTA		
CLUB MILITAR		JT(RA) ROBINSON ORJUELA ZAPATA		JEFE AREA MANTENIMIENTO CM		SUPERVISOR Contrato No. CM-341-2025		
						FIRMA  MARTIN ENRIQUE CASTILLO CRUZ		
						JT(RA) ROBINSON ORJUELA ZAPATA		

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 6
--	--	--

INFORME DE SUPERVISION No. 4

ID Seven: 3971

Bogota, DC. marzo de 2026

AL : Señor (a)

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe 4 de Supervisión No. del Contrato No. 341 de,2025 correspondiente al período marzo-2026 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 341 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CRP-25025-CTO-CM-0341-2025
OBJETO:	BRINDAR APOYO EN LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, DETERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS ELÉCTRICOS EN EL CLUB MILITAR..
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARTIN ENRIQUE CASTILLO CRUZ NIT /CEDULA: 79613015
FECHA SUSCRIPCION :	30 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DE PESOS M/C (\$ 27.591.666.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará en mensualidades iguales, y sucesivas cada una hasta por la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$3.850.000), previa aprobación por parte del supervisor del contrato, de los respectivos informes de avance que den cuenta de la ejecución del contrato. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación completa ante el Club Militar de la totalidad de los documentos,



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 2 de 6

previos los trámites administrativos y financieros a que haya lugar.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada pago EL/LA CONTRATISTA deberá radicar:

- i. Informe de actividades desarrolladas en los formatos establecidos para ello.
- ii. Acreditar los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes al periodo de cotización anterior al mes o fracción de mes que se cobrará y factura (la cual debe cumplir con los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren), o documento equivalente en físico. Si la factura o documento equivalente no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de EL/LA CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió de manera definitiva y a satisfacción por los servicios prestados por el/la contratista durante todo el período de ejecución del Contrato.


PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos por concepto de honorarios pactados, se realizarán por parte del Club con sujeción al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y se realizarán a través de la Tesorería del Club y/o el fondo que corresponda.

	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 3 de 6
--	--	--

LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	VALOR ADICIONAL : \$ - PRORROGA: 80370360 ROBINSON ORJUELA ZAPATA

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES
BRINDAR APOYO EN LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, DETERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS ELÉCTRICOS EN EL CLUB MILITAR.

GRAFICO DEL % DE EJECUCION

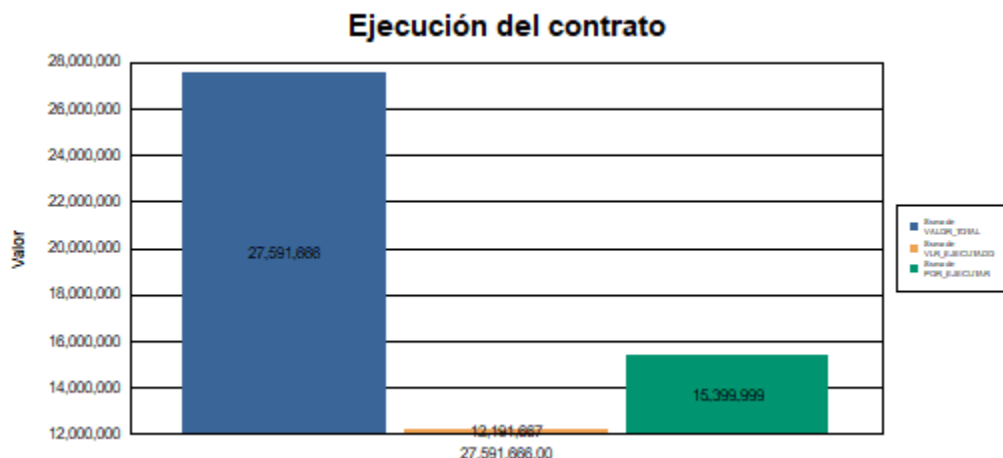

Valor Inicial:	27,591,666.00	% Ejecutado
Valor Ejecutado:	12,191,667.00	44.19
Saldo por Ejecutar:	15,399,999.00	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 4
2. El contratista dió cumplimiento a los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 4
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha marzo de 2026.
4. Presenta los documentos soporte para pago como son: certificación de aportes de Seguridad Social y Parafiscales, pago de la EPS.

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

El contratista ha dado cumplimiento a los servicios pactados y a su objeto contractual como lo indica el estudio previo y se encuentra en etapa de ejecución.

4.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato del cual soy supervisor(a)

VALOR TOTAL CONTRATO:	27,591,666.00
------------------------------	---------------

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 5 de 6
---	--	--

PAGOS						
FACTURA			ORDEN	FECHA	VALOR PAGO	
631	15426	OB 15426 DSBG-1851 APOYO EN INSTALAC MANTENIMI DETERM SEDE	2,388	30/01/2026	635,468.00	
631	22126	OB 22126 DSBG-1843 APOYO EN INSTALAC MANTENIMI DETERM SEDE	117	30/01/2026	3,812,809.00	
631	43526	OB 43526 DSBG-1881 APOYO EN LA INSTALACION MANTENIMIENTO	243	27/02/2026	3,812,809.00	
TOTAL PAGADO					8,261,086.00	
SALDO					19,330,580.00	

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS						
T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
2388	CDP 69225.	2025	12	0		641,667.00
117	CDP 69225..	2026	1	0		3,850,000.00
243	CDP 69225...	2026	2	0		3,850,000.00
296	.CDP 69225..	2026	3	0		3,850,000.00
						12,191,667.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.341 de 2025 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de marzo de 2026 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **4**

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 6 de 6
--	--	--

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

Cordialmente,



ROBINSON ORJUELA ZAPATA

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.341 de2025



PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-09, 08: 50: 54 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1080034993
Periodo Cotización: febrero de 2026 Periodo Servicio: febrero de 2026 Referencia pago (PIN): 8810772789

PAGADO 09/0232026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARTIN ENRIQUE CASTILLO CRUZ		
Documento	CC 79613015	Dirección	CR 79b #39 - 83 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3239674742
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	Martin Enrique Castillo Cruz	Identificación	79613015
Total, Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado					Novedades														Pensiones							Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales						Total						
Identificación		Apellidos y Nombres		Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	UST	SUA	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora		IBC Pensión	Aporte Pensión		Administradora		IBC Salud	Aporte Salud		Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora		IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79613015		CASTILLO CRUZ MARTIN ENRIQUE		59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR		\$ 1.750.905	\$ 280.145		(EPS005) EPS SANITAS		\$ 1.750.905	\$ 218.863.		2.436	\$1.750.905	\$ 42.642	(NIN-CC) NINGUNA CCF		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.652

TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 280.145	\$ 218.863	\$ 42.642	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.652	\$ 0	\$ 541.652



NIT: 860,016,951

CLUB MILITAR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operación : 1301 Orden de Compra No. 296 Fecha Creación: 19/03/2026 Fecha Aprobación: 19/03/2026 Estado: Aplicada Moneda: PESO COLOMBIANO
Detalle del Proveedor: 1 CASTILLO CRUZ MARTIN ENRIQUE 79613015 Dirección: CR 79F 38C 59 SUR Telefono:
Condición de Pago: PAGO A 30 DIAS Mail: emartincastillo555@gmail.com
Descripción: .CDP 69225..

INFORMACIÓN DE ENTREGA

Departamento: 0 Ciudad/Municipio: 0 Sucursal VALOR NULO Dirección: .
Barrio: . Teléfono Sucursal: . Nombre Contacto: . Teléfono Contacto: . Fecha de Entrega: 19/03/2026
Condiciones Especiales de Entrega:

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Producto	Nombre	Marca	Unid.	Cantidad	Descripción :	Programación de Entregas			Valor	Valor Descuento	Total
						Fecha	Cant.	Saldo			
S3068002	PRESTACION SERVICIOS GENERALES TEMPORALES	0	UN	1	.	30/12/2025	1.00	1.00	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	\$3,850,000.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS

Cond No	No	Dias	Tipo	Valor

VALORES TOTALES DE LA ORDEN

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,850,000.00
TOTAL	0.00	3,850,000.00

JOSE FERNANDO ROJAS

Creado por:

Aprobador por: