


	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No:
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	52 de: 56
	FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021		

Espacio: PATIO CENTRAL - PRIMER PISO


ELEMENTO	MATERIAL	ESTADO			OBSERVACIONES
		B	R	M	
Estructura muraria	Adobe y piedra	X			Se mantiene original
Pañetes	Calicanto	X			
Pañetes	Cemento - arena		X		Averiado en zócalo
Piso ante capilla	Tablón de gress	X			No es original
Puerta de acceso	Madera		X		Se debe conservar
Campanario	Piedra, pañete	X			Se debe reforzar
Cubierta	De Barro		X		Deterioro x vegetal
Estructura cubierta	Madera			X	Deterioro x xilófagos
Ventanas	Madera			X	Partes faltantes

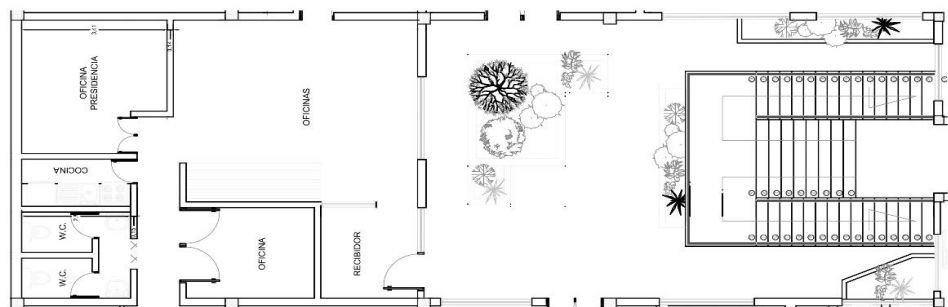

PLANTA PRIMER PISO

CONVENCIONES

CORTE LONGITUDINAL

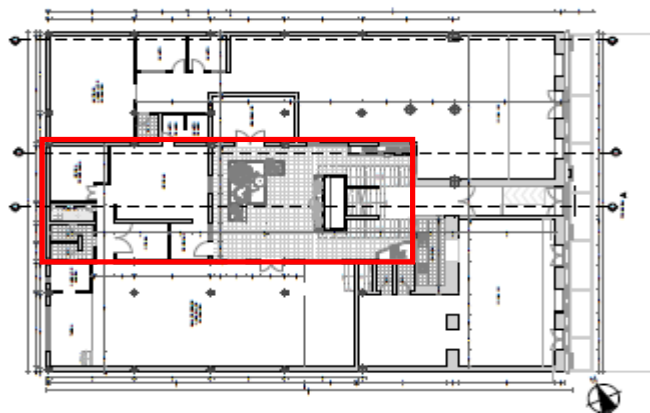

PATOLOGIAS	
CONVENCION	DESCRIPCION
	ZONA ESPECIFICA DE TRABAJO
	ZONA AFECTADA
	NUMERACION FOTOGRAFIAS
	LINEA DE COLORES PARA IDENTIFICAR ZONA ESPECIFICA
	DESPRENDIMIENTO DE PAÑETE
	MANCHAS POR CAUSA DE AGENTES BIOLOGICOS
	MANCHAS POR HUMEDAD
	EFLORECIENCIAS
	PRESENCIA DE MATERIA ORGANICA
	MADERA EN ESTADO DE DETERIORO
	MADERA AFECTADA POR INSECTOS Y HUMEDAD



Valoracion general

LA ESTRUCTURA MURARIA DEL PATIO CENTRAL EN PRIMER PISO ESTA CONSTRUIDA EN TOLETE COMUN Y MADERA. REPRESENTA UNA ARQUITECTURA MODERNA CON ACABADOS ENTRE RUSTICO Y MODERNO. PRESENTA BUEN ESTADO EN MUROS, PISOS, TECHO, LUMINARIAS Y VENTANAS. EN GENERAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

