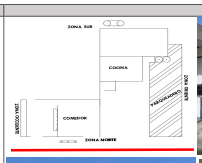
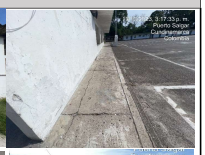
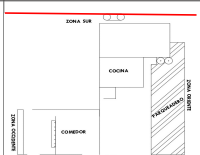
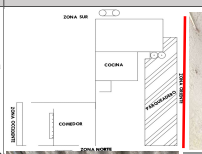
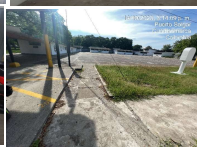
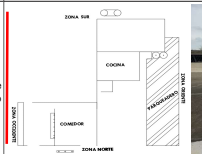
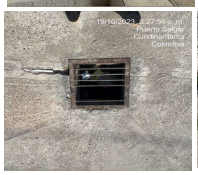
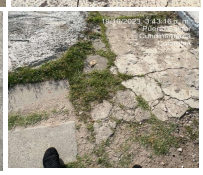
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

LUGAR Y FECHA	20/10/2023
CONTRATO No.	098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS No.15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1
VALOR DEL CONTRATO	$ 951.368.402
CONTRATISTA	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD DE BASES AEREAS No.15
PLAZO DE ENTREGA	26/10/2023

El día 20 del mes de octubre del 2023 a las 10:00 am, se reunieron , por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA (Persona organica unidad), en sus calidad de (Cargos personal de instalaciones FAC) Capitan Anderson Vera, asi mismo el Teniente Chiquillo, en calidad de interventor , y Cubingecol, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.

Edificios y zonas exteriores presentes al Norte	Registro fotografico
Muros: Los muros presentan humedad, en zona lateral exterior cocina se encuentran demoliciones, se evidencia en el registro fotográfico. Estado Pisos: toda la longitud del anden perimetral se encuientra con estado de fisuras, fracturas y desgaste, al igual que el bordillo. Fachadas: Se presenta humedad, mal estado de vinilo exterior, puntos hidraulicos y sanitarios suspendidos pero expuestos, ya que no tienen tapones o resanes, la carpinteria metálica se encuentra en malas. Cubiertas y techos: Se encuentran en estado de desgaste, como humedad y algunas partes de los volados tienes fisuras y perforaciones. Otros: Astas de banderas; se presentan desgaste ya que se encuentra en intemperie. Gruta religiosa se encuentra en normal estado. Canales extractores exteriores zona norte, se encuentran en un estado de teriore considerable, con perforaciones y oxido en las lamina de la misma. Caja de tablero eléctrico en mal estado y tablero de circuitos, presentan oxido en las tapas y humedad.	     
Edificios y zonas exteriores presentes al Sur	Registro fotografico
Muros: Presentan humedad, en una parte del muro hacia la zona de archivo se encuentra una demolición existente y la suspernsion de unos puntos hidraulicos. Grietas y fisuras: Los muros presentan griestas y fisuras. Estado de pisos: El anden perimetral presenta fisuras, fracturas y desgaste, al igual que el bordillo. Fachadas: en zona se encuentra con humedad, fisuras y grietas. Otros: la poceta de lavado presenta fractura en baldosa, el anden presenta levantamiento por raiz del arbol.	     
Edificios y zonas exteriores presentes al Oriente	Registro fotografico
Muros: Presentan humedad, fisuras y grietas. Grietas y fisuras: La columna exterior de la cocina hacia esta zona presenta fisuras y grietas muy pronunciadas. Humedades: Se presenta humedad en la fachada y cuarto de tratamiento de agua. Estado de pisos: En zona de cuarto purificación del agua, los pisos se encuentran en malas condiciones, con desprendimiento de baldosas, toda la longitud del anden perimetral se encuientra con estado de fisuras y desgaste. Fachadas: En mal estado del vinilo exterior. Cubiertas y techos: La cubierta de la zona del parqueadero y cuarto de tratamiento de agua, se encuentran en mal estado, con fisuras y perforaciones. Se recomienda realizar inspeccion en columna exterior de la cocina, ubicada en zona oriente, cerca al cuarto de tratamiento de agua, ya que presente fisuras y grietas considerables, ya que estas hacen funcion de carga. Hundimientos de pisos: En zona cuarto de tratamiento de agua se presenta hundimiento de pisos, por desprendimiento de baldosas y humedades a causa de una filtracion de la tuberia que abastece la zona de cocina.	     
Edificios y zonas exteriores presentes al Occidente	Registro fotografico
Muros: Todos los muros de esta zona presentan humedad, grietas y fisuras. Grietas y fisuras: Placa en zona occidente presenta, fracturas, fisuras, grietas y desgaste. Las tapas de las cajas de inspección presentas fisuras y fracturas. Las columnas del eje occidental presenta fracturas y fisuras. Humedades: La zona de lavado presenta humendades por lo tanto la baldosa tiene humedad, en esta zona se encuentra unos cuartos los cuales presentan humedad y estan en intervención. Estado de pisos: Placa en zona occidente presenta, fracturas, fisuras, grietas y desgaste. Otros: La zona de lavado tiene puntos hidraulicos suspendidos, las llaves hidraulicas de 1/2" se encuentran en estado regular. En esta zona occidente se encuentran unos cuarto con mal estado en la carpinteria. Se recomienda revisar las columnas ubicadas en ese eje de la zona occidental, ya que presentan fracturas, fisuras y agreatamientos, se realizaron apiques y el material del concreto se evidecia agregado fino y muy	     

ANEXOS

*Los que estime la unidad
*Si no aplica colocar N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Representante Legal Contratista
Firma y posfirma

ST CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY
supervisor